


Département de L'Aude
Commune de Saint Jean de Barrou

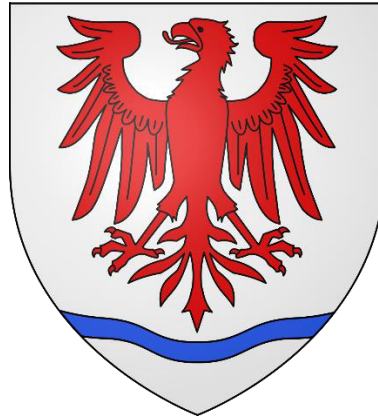

**SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DE LA
COMMUNE DE SAINT JEAN DE BARROU**

TESTS A LA FUMEE
Rapport d'intervention



Version	Réalisé par	Visé par	Date
1	F. MATUSZAK	A. RENNESSON	AOUT 2023



SOMMAIRE

I	RAPPEL DES ELEMENTS DE VALIDATION	3
II	METHODOLOGIE	4
II.A	Tests à la fumée	4
II.A.1	<i>Matériel</i>	<i>4</i>
II.A.2	<i>Méthodologie d'intervention</i>	<i>4</i>
II.B	Tests au colorant	5
III	NATURE DES INVESTIGATIONS REALISEES.....	6
III.A	Tests à la fumée	6
III.B	Tests au colorant	6
IV	RESULTATS DES TESTS A LA FUMEE ET AU COLORANT.....	7
IV.A	Méthode d'analyse des tests à la fumée	7
IV.B	Type d'anomalies	8
IV.C	Surface active	10
IV.D	Principaux défauts	12
IV.D.1	<i>Défauts d'étanchéité des boîtes de branchement.....</i>	<i>12</i>
IV.D.2	<i>Défaut sur gouttières anormalement raccordées</i>	<i>13</i>
IV.D.3	<i>Défaut d'étanchéité des tampons des regards de visite</i>	<i>14</i>
IV.E	Sensibilité des anomalies.....	15
IV.F	Répartition des anomalies	15
V	LISTES DES ANNEXES	16

LISTE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Générateur de fumée (source Hydreka)	4
Figure 2 : Répartition par types d'anomalies découvertes lors des tests à la fumée	9
Figure 3 : Répartition de la surface active découverte lors des tests à la fumée	11
Figure 4 : Défaut n°7, boîtes de branchement non-étanche engendrant une surface active d'environ 60 m ²	12
Figure 5 : Défaut n°19, raccordement de gouttières au réseau des eaux usées	13
Figure 6 : Défaut n°1, défaut d'étanchéité des tampons de regards de visite	14

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Types d'anomalies	8
Tableau 2 : Répartition des surfaces actives par anomalies	10
Tableau 3 : Répartition des anomalies privées / publiques	15

I RAPPEL DES ELEMENTS DE VALIDATION

→ La surface active pluviale moyenne mesurée sur le village de St Jean de Barrou est de 386 m².

De plus, l'inspection diurne de temps de pluie a permis de mettre en évidence des tronçons sensibles aux ECPM.

→ Lors de la réunion de présentation de la phase 1, AZUR Environnement a proposé d'investiguer la totalité du réseau d'assainissement pour un linéaire de 4000 ml. Le maître d'ouvrage a validé ce linéaire.

→ La commune de St Jean de Barrou a validé la réalisation de 4000 ml de tests à la fumée.

II METHODOLOGIE

II.A TESTS A LA FUMEE

II.A.1 Matériel

→ Le générateur de fumée est placé sur un regard de visite du réseau d'assainissement afin d'inspecter le linéaire de réseau possédant une pression de fumée suffisante pour détecter les défauts. Les défauts sont recensés par observation des fuites de fumée hors du réseau d'assainissement puis photographiés, localisés et l'influence sur le réseau en termes d'apport d'eaux claires météoriques estimée.

L'illustration ci-après présente le matériel utilisé lors des tests à la fumée (générateur de fumée et bidon de paraffine).



Figure 1 : Générateur de fumée (source Hydreka)

→ 7 poses de générateur ont été nécessaires pour inspecter les 4000 ml. Des contrôles visuels à hauteur des boîtes de branchement ont été réalisés afin de s'assurer que l'enfumage du réseau d'assainissement soit suffisant pour localiser les anomalies.

II.A.2 Méthodologie d'intervention

→ L'intervention s'est déroulée sur deux jour le 13/06/2023 et le 14/06/2023.

L'exploitant et les sapeurs-pompiers ont été prévenus au préalable de chaque intervention.

Pour ce type d'intervention, les abonnés ne sont pas prévenus (hors cas spécifique) afin que les défauts ne soient pas cachés.

II.B TESTS AU COLORANT

Lors du passage sur le terrain, les défauts comportant des entrées d'eaux claires suspectées (exemple : gouttière plongeante dans le sol, située dans une rue sans réseau pluvial) et les grilles avaloirs dégageant de la fumée font l'objet d'un test au colorant.

La méthodologie consiste en l'injection d'un colorant (fluorescéine ou rhodamine) dilué dans 20 litres d'eau au niveau des défauts suspectés. Les regards des réseaux d'assainissement et pluvial en aval sont ouverts simultanément et observés jusqu'au passage des eaux colorées.

III NATURE DES INVESTIGATIONS REALISEES

III.A TESTS A LA FUMEE

→ Les figures suivantes présentent la localisation des tests qui ont été réalisés à St Jean de Barrou sur 4000 ml.

III.B TESTS AU COLORANT

→ Lors de la campagne de tests à la fumée, aucun test au colorant n'a été réalisé.

IV RESULTATS DES TESTS A LA FUMEE ET AU COLORANT

Le tableau récapitulatif des surfaces actives est présenté en annexe 1.

Les fiches de résultats des tests à la fumée sont présentées en annexe 2.

Les plans des résultats sont présentés en annexe 3.

IV.A METHODE D'ANALYSE DES TESTS A LA FUMEE

Les résultats des tests à la fumée ont été reportés sous forme de tableaux synthèse classant les anomalies selon :

- Le type d'anomalie,
- Le domaine (public/privé),
- La sensibilité aux ECPM. Il existe deux types de sensibilité :
 - **Forte** : anomalie à l'origine d'ECPM avérées et en quantité importante (exemple : gouttière, tampon non étanche situé dans un point bas de la voirie ou dans un caniveau...).
 - **Faible** : anomalie à l'origine d'ECPM en faible quantité (exemple : boîte de branchement sans couvercle mais située en hauteur...).

IV.B TYPE D'ANOMALIES

Le tableau et le graphique ci-dessous permettent de présenter le type et la répartition des anomalies mis en évidence lors des tests à la fumée :

Type anomalies	BOITE DE BRANCHEMENT			GOUTTIERE	GRILLE AVALOIR PARTIE PRIVATIVE	GRILLE AVALOIR RUE	GRILLE AVALOIR TROTTOIR	DEFAUT D'ETANCHEITE DU TAMPON REGARD DE VISITE			DEFAUT D'ETANCHEITE DU RESEAU		TOTAL
	Absence de couvercle	Non-étanche	Boite cassée					Absence de tampon	Trou sur tampon	Fermeture non étanche	Défaut d'étanchéité	Non-étanchéité sous voirie ou trottoir	
Nombre anomalies	0	14	0	4	0	0	0	0	0	27	2	1	48
Pourcentages	0%	29%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	56%	3%	2%	100%
	29%							56%			5%		

Tableau 1 : Types d'anomalies

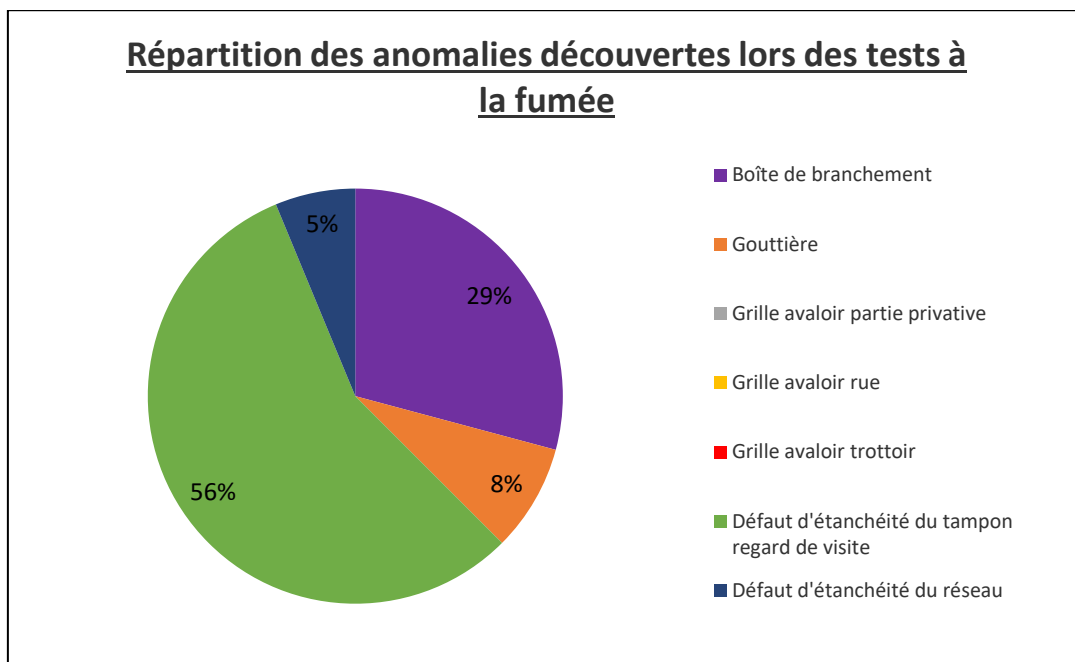


Figure 2 : Répartition par types d'anomalies découvertes lors des tests à la fumée

→ **48 anomalies ont été détectées sur la commune de St Jean de Barrou :**

- 14 défauts d'étanchéité des boîtes de branchement,
- 4 gouttières,
- 27 défauts d'étanchéité des tampons de regards de visite,
- 3 défauts d'étanchéité du réseau.

IV.C SURFACE ACTIVE

Le tableau et le graphique ci-dessous permettent de présenter la répartition de la surface active découverte lors des tests à la fumée.

Il est précisé que les surfaces actives des défauts identifiés sur l'étanchéité des tampons des regards de visite et sur l'étanchéité du réseau sont très difficilement quantifiables car elles correspondent au ruissellement sur voirie et dépendent de l'intensité de la pluie et de la topographie de terrain naturel.

C'est pour cela que la majorité des défauts ne présentent pas de surface active associée.

Le total de la surface active correspond donc à une surface minimum probablement nettement sous-estimée.

Type anomalies	BOITE DE BRANCHEMENT			GOUTTIERE	GRILLE AVALOIR PARTIE PRIVATIVE	GRILLE AVALOIR RUE	GRILLE AVALOIR TROTTOIR	DEFAUT D'ETANCHEITE DU TAMPON REGARD DE VISITE			DEFAUT D'ETANCHEITE DU RESEAU		TOTAL
	Absence de couvercle	Non-étanche	Boite cassée					Absence de tampon	Trou sur tampon	Fermeture non étanche	Défaut d'étanchéité	Non-étanchéité sous voirie ou trottoir	
Surface active (m²)	0	0	256	130	0	0	0	0	0	0	0	0	386
Pourcentages	0%	0%	66%	34%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	66%							0%			0%		

Tableau 2 : Répartition des surfaces actives par anomalies

Répartition de la surface active (en m²) découverte lors des tests à la fumée

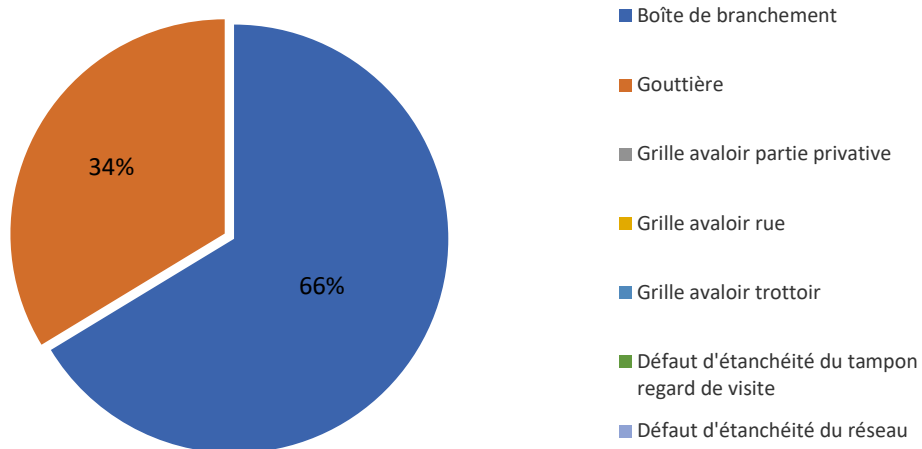


Figure 3 : Répartition de la surface active découverte lors des tests à la fumée

- La surface active détectée avec les tests à la fumée est de 386 m² au minimum.
- Les surfaces actives liées aux défauts d'étanchéité des tampons regards de visite et aux défauts d'étanchéité du réseau sont très difficilement quantifiables mais peuvent être conséquentes en fonction de l'intensité de la pluie et de la localisation du défaut au regard de la topographie (point bas de la voirie par exemple).

IV.D PRINCIPAUX DEFAUTS

→ La commune de St Jean de Barrou présente un grand nombre d'anomalies compte tenue de la grandeur des réseaux d'eaux usées de cette dernière.

IV.D.1 Défaits d'étanchéité des boîtes de branchement

→ La campagne de tests à la fumée a permis de mettre en évidence de nombreuses anomalies. L'une d'entre-elles est la mauvaise étanchéité des boîtes de branchement, lesquelles représentent près du tiers des défauts détectés lors de cette campagne de tests à la fumée (14 défauts liés à un défaut d'étanchéité d'une boîte de branchements pour 48 défauts sur l'entièreté de la commune).

La surface active d'une boîte de branchement est minime, or, lors de fortes intempéries ou lors d'inondations, leurs grands nombres engendrent des intrusions d'eaux claires parasites très importantes.



Figure 4 : Défaut n°7, boîtes de branchement non-étanche engendrant une surface active d'environ 60 m²

La totalité des défauts d'étanchéité des boîtes de branchement engendrent une surface active d'environ 256 m².

IV.D.2 Défaut sur gouttières anormalement raccordées

→ La campagne de tests à la fumée a permis de mettre en évidence des raccordements anormaux entre le réseau d'eaux pluviales et le réseau d'eaux usées par le biais de gouttières présentes sur les parcelles privées.

En cas de fortes intempéries, la surface active induite par la toiture étant très importante, cela engendre des intrusions d'eaux claires parasites considérables.



Figure 5 : Défaut n°19, raccordement de gouttières au réseau des eaux usées

Ces anomalies engendrent une surface active estimée à 130 m².

IV.D.3 Défaut d'étanchéité des tampons des regards de visite

→ La commune de Saint Jean de Barrou présente de très nombreuses anomalies liées à un défaut d'étanchéité des tampons de regards de visite. On recense 27 défauts d'étanchéité des tampons de regards de visite pour 48 défauts sur l'ensemble de la commune.

Ces anomalies peuvent-être liées au trou d'ouverture présent sur le tampon ou encore à un défaut d'étanchéité lors de la fermeture de ce dernier.



Figure 6 : Défaut n°1, défaut d'étanchéité des tampons des regards de visite

Ces anomalies engendrent donc une surface active nécessairement très importante mais qu'il est impossible de quantifier puisque celle-ci dépend de l'intensité de la pluie et de la localisation du défaut au regard de la topographie.

IV.E SENSIBILITE DES ANOMALIES

Lors de la réalisation des tests à la fumée, 48 anomalies ont été détectées.

Sur ces 48 anomalies, 38 présentent une sensibilité forte à l'intrusion d'eau de pluie.

IV.F REPARTITION DES ANOMALIES

La répartition des anomalies, selon leur localisation dans le domaine public ou privé, est la suivante :

	Nombre de défauts		Surface active		
	Nombre	%	m ²		%
Domaine privé	5	10%	130	*	33.7%
Domaine public	43	90%	256	*	66.3%
Total	48	100%	386	*	100%
* non quantifiable avec exactitude (Les surfaces actives des défauts sur l'étanchéité des tampons des regards de visite et sur l'étanchéité du réseau sont très difficilement quantifiables. Elles correspondent au ruissellement sur voirie et dépendent de l'intensité de la pluie ainsi que de la topographie du terrain naturel).					

Tableau 3 : Répartition des anomalies privées / publiques

- La plus grande part des défauts est localisé dans le domaine public (43 défauts sur 48).
- La majorité de la surface active quantifiable est située dans le domaine public avec 256 m² comparé à 130 m² dans le domaine privé.
- Toutefois, la part non quantifiable associée à la non-étanchéité des tampons de regards de visite et aux défauts d'étanchéité du réseau ne doit pas être minimisée.

V LISTES DES ANNEXES

- **Annexe 1** : Tableau récapitulatif des surfaces actives,
- **Annexe 2** : Fiches fumée,
- **Annexe 3** : Plans des résultats.

		Commune de Saint Jean de Barrou Diagnostic du réseau d'assainissement																		
		Types d'anomalies														Domaine				
		Bassin versant	Anomalie N°	BOITE DE BRANCHEMENT			GOUTTIERE	GRILLE AVALOIR PARTIE PRIVATIVE	GRILLE AVALOIR RUE	GRILLE AVALOIR TROTTOIR	DEFAUT D'ETANCHEITE DU TAMPON REGARD DE VISITE			DEFAUT D'ETANCHEITE DU RESEAU		SENSIBILITE ECPM		PRIVE	PUBLIC	
				Absence de couvercle	Non-étanche	Boite cassée					Absence de tampon	Trou sur tampon	Fermeture non étanche	Défaut d'étanchéité	Non-étanchéité sous voirie ou trottoir	Faible	Forte			
Commune de Saint Jean de Barrou		Bassin versant N°1	25											*						
			26		50															
			27												*					
			28		2															
			29										*							
			30		3								*							
			31										*							
			32				40													
		Sous-total (m²) :			0	55	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Bassin versant N°2	1										*							
			2		0															
			3										*							
			4										*							
			5										*							
			6										*							
			7		60															
			8		30								*							
			9										*							
			11		30															
			12		5															
			13		3															
			14										*							
			15										*							
			16										*							
			17										*							
			18		30															
			19				30													
			20				20													
			21										*							
			22				40													
			23										*							
			24										*							
		Sous-total (m²) :			0	158	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Bassin versant N°3	10										*							
			33										*							
			34		1															
			35										*							
			36										*							
			37										*							
			38		40															
		Sous-total (m²) :			0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Bassin versant N°4	39		2															
			40										*							
			41										*							
			42										*							
			43										*							
			44		0															
			45										*							
			46										*							
			47										*							
			48											*						
		Sous-total (m²) :			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Total			0	256	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Soit une estimation de			386 m² de surface active sur la commune de Saint-Jean-de-Barrou															
Total _{MINIMUM} */ Type (m²)			0	256	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0						
			256						0			0								
Total _{MINIMUM} * (m²)			386																	

* non quantifiable (Les surfaces actives des défauts sur l'étanchéité des tampons des regards de visite et sur l'étanchéité du réseau sont très difficilement quantifiables. Elles correspondent au ruissellement sur voirie et dépendent de l'intensité de la pluie ainsi que de la topographie du terrain naturel.)

CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE 13/06/2023

OPERATEURS Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	1
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Chemin de Paoumounel
N° Habitation :	2
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
---------------------------------	------------



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	2
SENSIBILITE ECPM	FAIBLE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Chemin des faiches
N° Habitation :	2
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	0 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

Le couvercle de la boîte de branchement est au dessus de la côte TN.

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	3
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Avenue de Barrou
N° Habitation :	8
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
---------------------------------	------------



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	13/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	4
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Avenue de Barrou
N° Habitation :	20
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	5
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Rue du Christ
N° Habitation :	14
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	13/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	6
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Rue du Christ
N° Habitation :	10
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE 13/06/2023

OPERATEURS Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N° 7
SENSIBILITE ECPM FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit : Rue du Christ
N° Habitation : 10
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle : Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	60 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué : NON
Résultat -

Propriétaire rencontré : NON



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenvir.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	8
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Rue du Four
N° Habitation :	6
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	30 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE 13/06/2023

OPERATEURS Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	9
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	-
N° Habitation :	-
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS

DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	10
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Rue St François
N° Habitation :	2
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	11
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Chemin d'Embres
N° Habitation :	2
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	30 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	12
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Chemin d'Embres
N° Habitation :	1
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	5 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	13
SENSIBILITE ECPM	FAIBLE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Avenue de Barrou
N° Habitation :	19
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	3 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	14
SENSIBILITE ECPM	FAIBLE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Parcelle A 461
N° Habitation :	-
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Parcelle

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	13/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	15
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Avenue de Barrou
N° Habitation :	20
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	13/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	16
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Rue des Aires
N° Habitation :	32
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	17
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Avenue de Barrou
N° Habitation :	12
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	18
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Lotissement col de Las Leros
N° Habitation :	4
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	30 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	19
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Lotissement col de Las Leros
N° Habitation :	6
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Parcelle

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU	X	30 m²
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	13/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	20
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Lotissement col de Las Leros
N° Habitation :	5
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Parcelle

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU	X	20 m²
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenvir.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	13/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	21
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Lotissement col de Las Leros
N° Habitation :	21
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	22
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Lotissement col de Las Leros
N° Habitation :	19
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Parcelle

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU	X	40 m²
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	23
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Rue du col de Las Leros
N° Habitation :	19
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	13/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	24
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Lotissement col de Las Leros
N° Habitation :	15
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
---------------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	25
SENSIBILITE ECPM	FAIBLE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Rue du Fort
N° Habitation :	10
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement	X	0 m²
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE 13/06/2023

OPERATEURS Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	26
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Rue des Remparts
N° Habitation :	1
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	50 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
---------------------------------	------------



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	27
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Rue de l'ancienne école
N° Habitation :	7
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement	X	non quantifiable
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
---------------------------------	------------



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 13/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	28
SENSIBILITE ECPM	FAIBLE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Rue de l'Ancienne Poste
N° Habitation :	10
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	2 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	13/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	29
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Avenue de la Mer
N° Habitation :	49
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	13/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	30
SENSIBILITE ECPM	FAIBLE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Avenue de la Mer
N° Habitation :	41
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	3 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	13/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	31
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Rue du Fort
N° Habitation :	2
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	13/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	32
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Rue du Fort
N° Habitation :	Parcelle 183
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Parcelle

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU	X	40 m²
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	14/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	33
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Ruisseau de St François
N° Habitation :	-
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	14/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	34
SENSIBILITE ECPM	FAIBLE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Ruisseau de St François
N° Habitation :	-
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAULTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	1 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	14/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	35
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	
N° Habitation :	-
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	14/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	36
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Ruisseau de St François
N° Habitation :	-
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAULTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenvir.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	14/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	37
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Ruisseau de St François
N° Habitation :	-
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	14/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	38
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Rue de la Font Fraiche
N° Habitation :	12
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	40 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	14/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	39
SENSIBILITE ECPM	FAIBLE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Avenue de Narbonne
N° Habitation :	23
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	2 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	14/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	40
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Avenue de Narbonne
N° Habitation :	5
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenvir.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	14/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	41
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Avenue de Narbonne
N° Habitation :	52
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAULTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	14/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	42
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION


Rue / Route / Lieu dit :	Avenue de Narbonne
N° Habitation :	50
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS

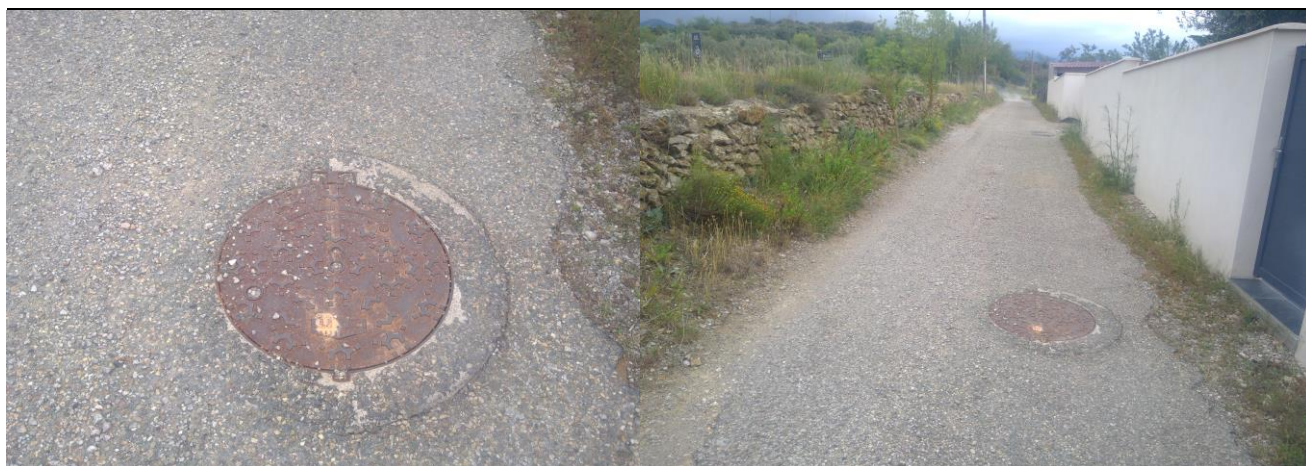

DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	14/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	43
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Avenue de Narbonne
N° Habitation :	48
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

**- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU**

DATE 14/06/2023

OPERATEURS Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	44
SENSIBILITE ECPM	FAIBLE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Avenue de Narbonne
N° Habitation :	Parcelle 1106
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche	X	0 m²
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
---------------------------------	------------



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

**- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU**

DATE 14/06/2023

OPERATEURS Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	45
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Roc de Barry
N° Habitation :	0
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

Regard de visite en partie privative

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
---------------------------------	------------



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	14/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	46
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Ancien chemin de Narbonne
N° Habitation :	-
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE	14/06/2023
OPERATEURS	Rémi MELE Emma BONNAMOUR

FICHE N°	47
SENSIBILITE ECPM	FORTE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Ancien chemin de Narbonne
N° Habitation :	-
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite	X	non quantifiable
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement		
Autres		

REMARQUES

PHOTOS



DIVERS

Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B



CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT

- Commune de St Jean de Barrou -
DIAGNOSTIC DE RESEAU

DATE : 14/06/2023

OPERATEURS : Rémi MELE
Emma BONNAMOUR

FICHE N°	48
SENSIBILITE ECPM	FAIBLE
NOM DU PROPRIETAIRE	

LOCALISATION

Rue / Route / Lieu dit :	Ancien chemin de Narbonne
N° Habitation :	-
Localisation sur la chaussée ou sur la parcelle :	Chaussée

TYPES DE DEFAUTS

		Surface Active (m²)
Boîte de branchement non étanche		
Gouttière raccordée au réseau EU		
Grille avaloir en partie privative		
Grille avaloir de rue		
Avaloir de trottoir		
Défaut d'étanchéité du tampon de regard de visite		
Défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement	X	non quantifiable
Autres		

REMARQUES

Déversoir d'orage en amont du poste de relevage.

PHOTOS



DIVERS


Test au colorant effectué :	NON
Résultat	-

Propriétaire rencontré :	NON
--------------------------	-----



Siège social 79b Avenue de Croix Sud , 11 100 Narbonne
Bureau Ariège : 47 Bis Avenue Léon Blum - 09 300 Lavelanet
tél : 04 68 32 11 34, email : contact@azurenv.fr
SARL au capital de 30 489,85 €, RSC Narbonne 429 169 188, APE 7112B




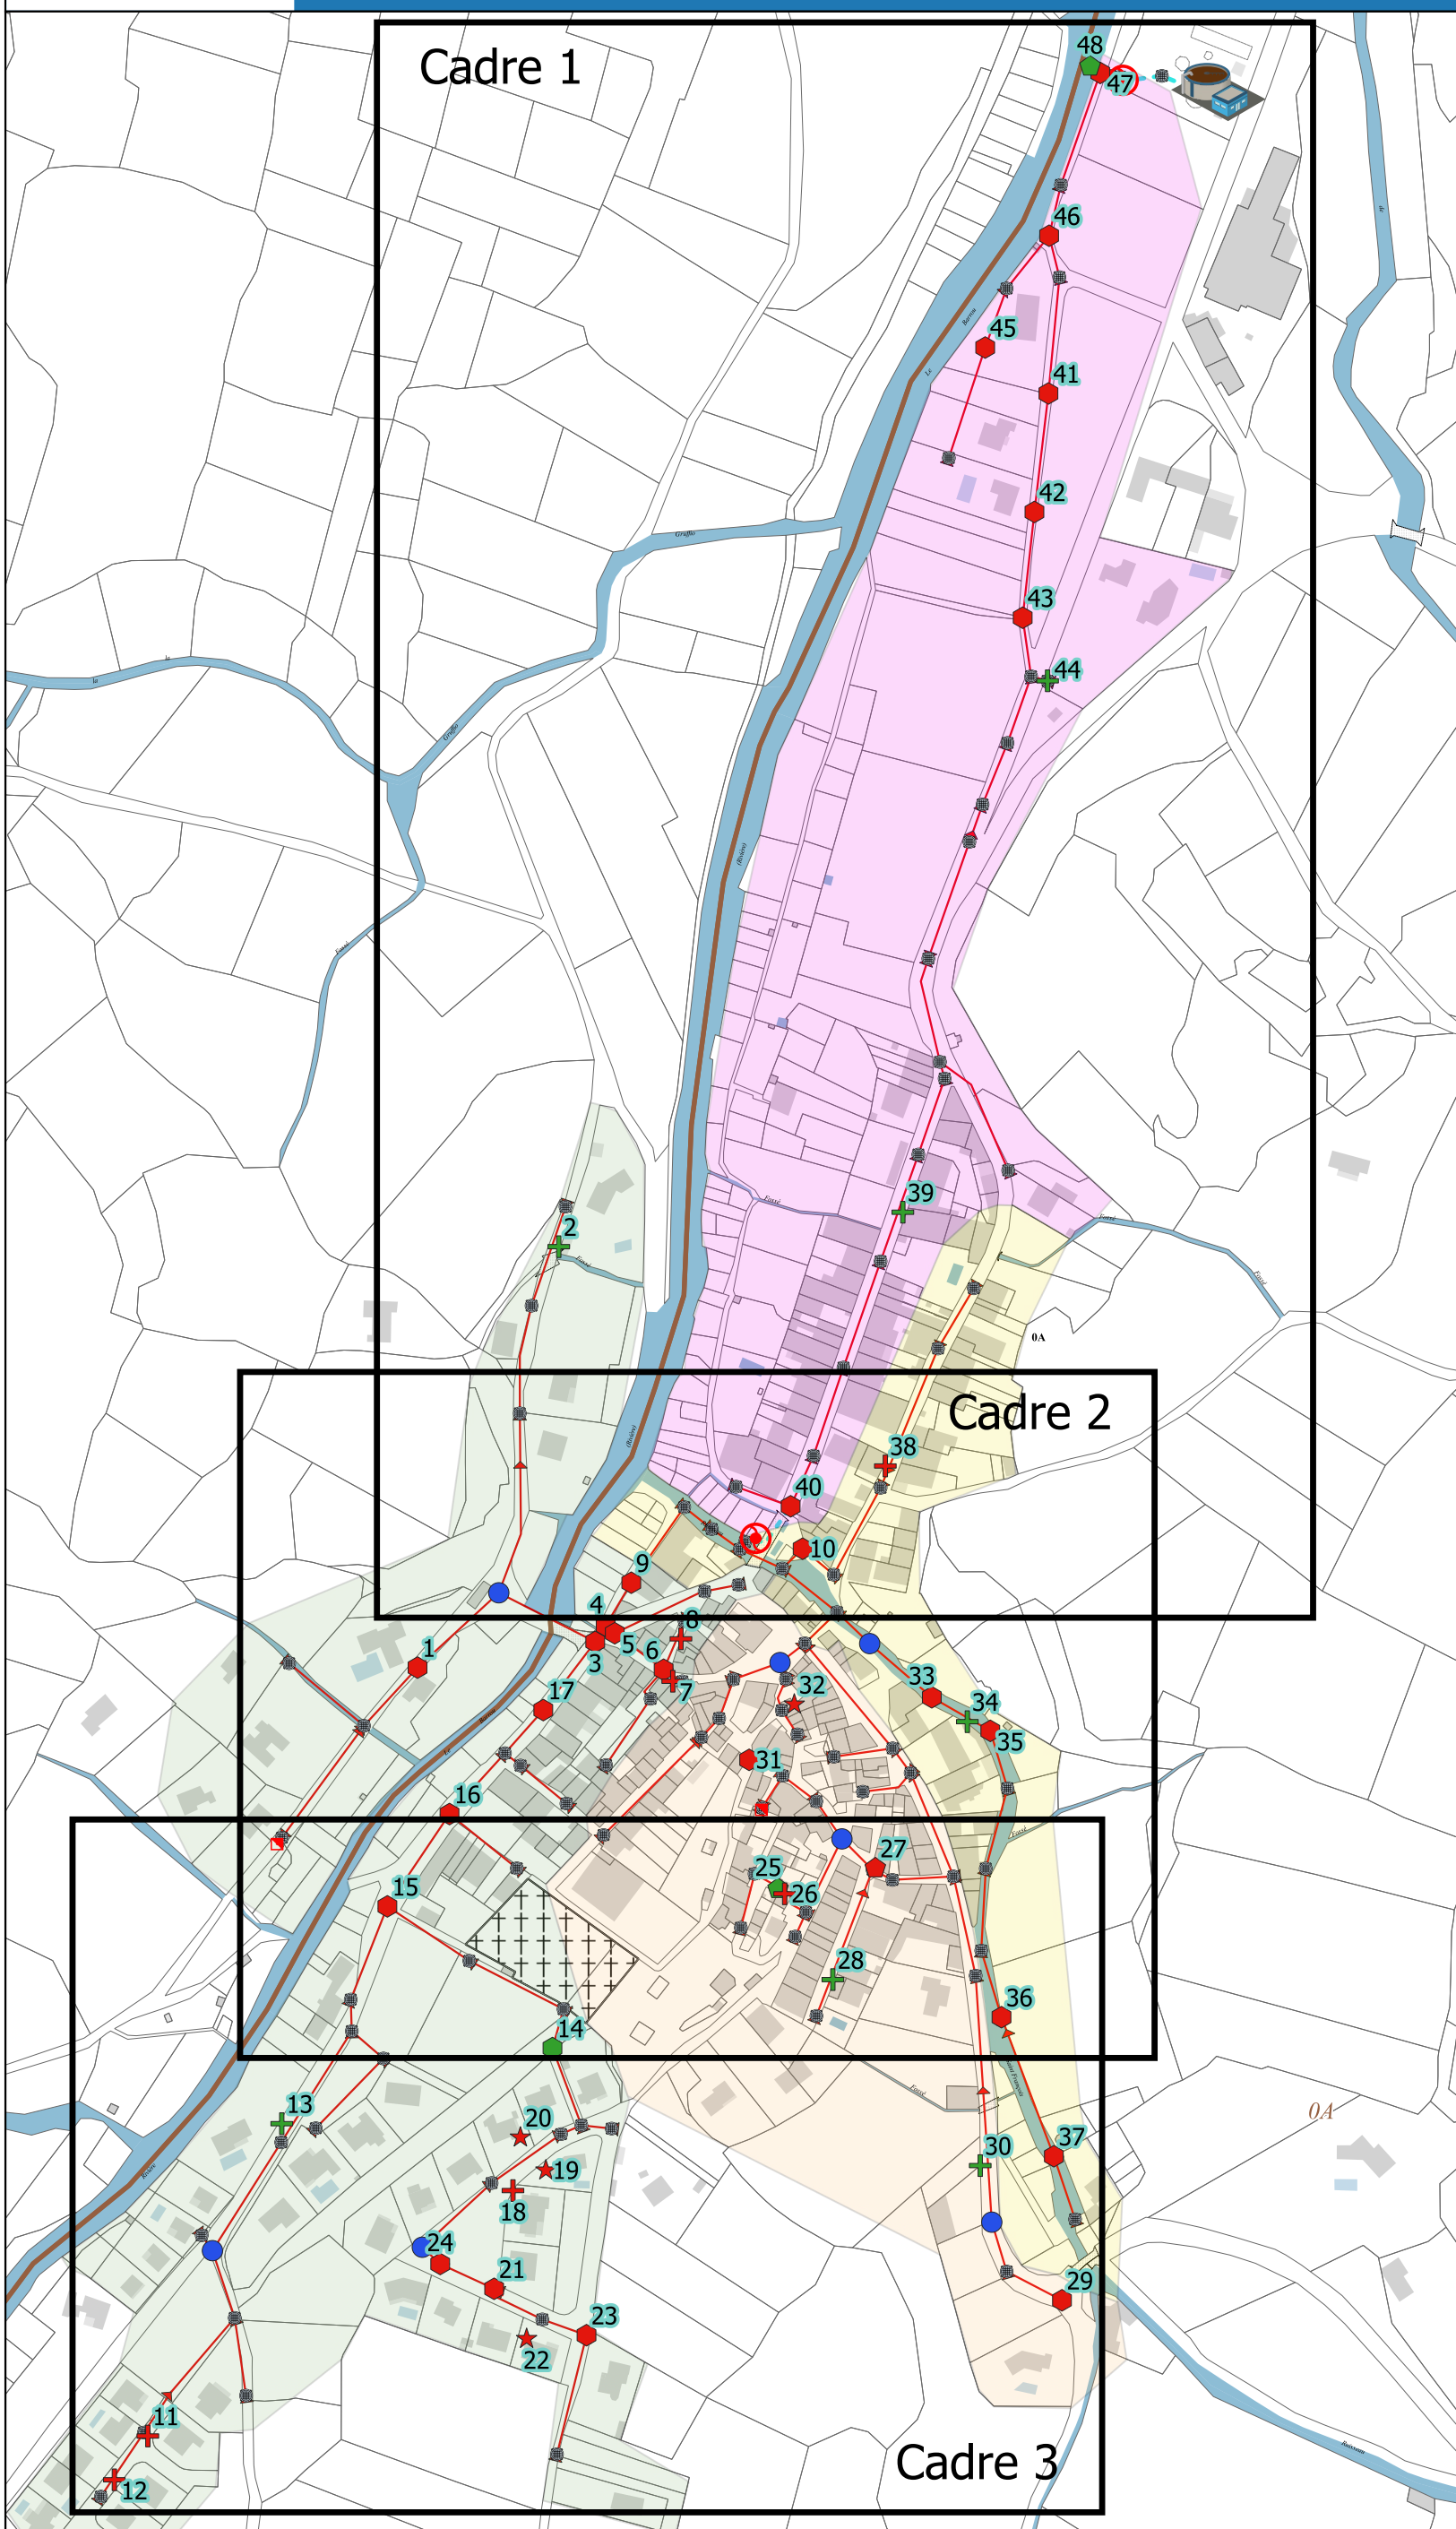

Légende

 Limite communale

 Ouvrages EU

 Station d'épuration

 Poste de refoulement

 Chasse

 Regard EU

Réseaux

 réseau gravitaire

 réseau refoulement

Défauts fumée

 Pose fumée

boîte de branchement

 Sensibilité faible

 Sensibilité forte

défaut étanchéité réseau

 Sensibilité faible

 Sensibilité forte

défaut étanchéité tampon

 Sensibilité faible

 Sensibilité forte

gouttière

 Sensibilité faible

 Sensibilité forte

grille avaloir partie privative

 Faible

 Forte

grille avaloir rue

 Sensibilité faible

 Sensibilité forte

grille avaloir trottoir

 Faible


 Forte

 BV1

 BV2

 BV3


 BV4

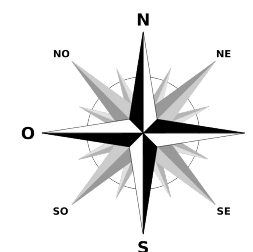


0 50 100 m




26 Juillet 2023

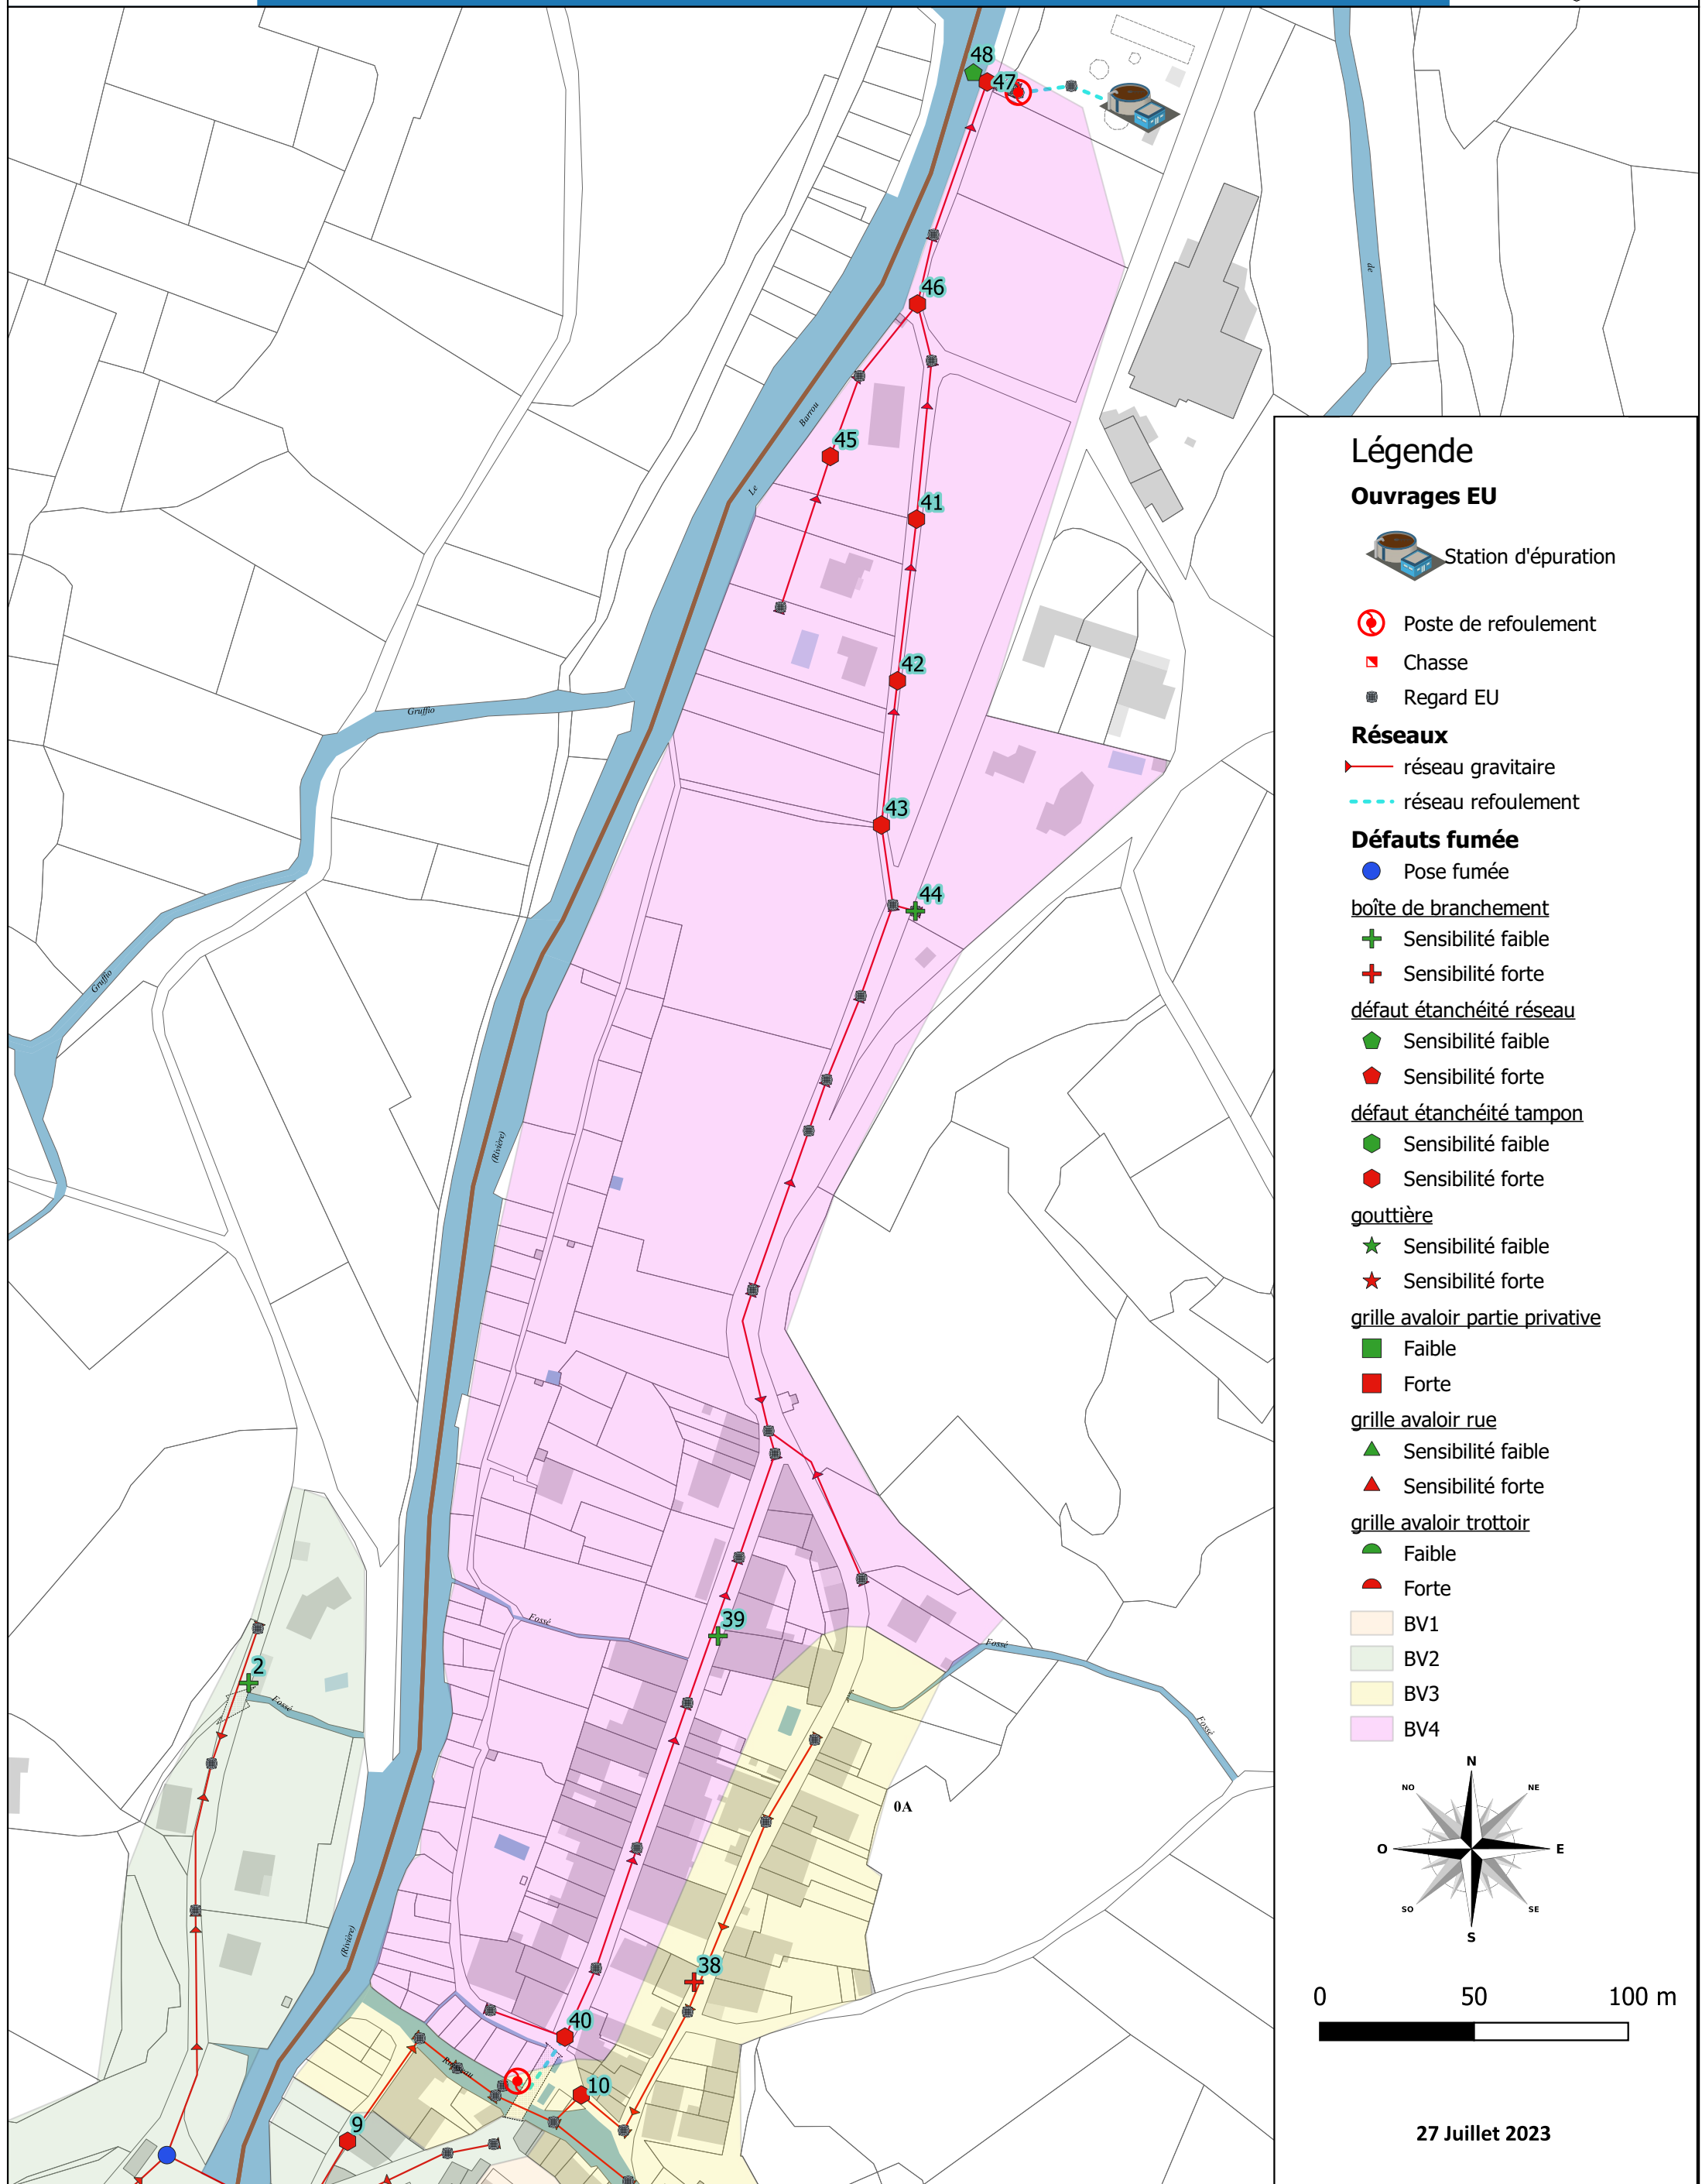

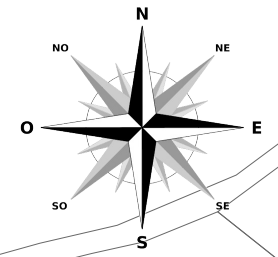

Légende

 Ouvrages EU



-  Poste de refoulement
-  Chasse
-  Regard EU

Réseaux

-  réseau gravitaire
-  réseau refoulement

Défauts fumée

-  Pose fumée

boîte de branchement

-  Sensibilité faible
-  Sensibilité forte

défaut étanchéité réseau

-  Sensibilité faible
-  Sensibilité forte

défaut étanchéité tampon

-  Sensibilité faible
-  Sensibilité forte

gouttière

-  Sensibilité faible
-  Sensibilité forte

grille avaloir partie privative

-  Faible
-  Forte

grille avaloir rue

-  Sensibilité faible
-  Sensibilité forte

grille avaloir trottoir

-  Faible
-  Forte

 
-  BV1
-  BV2
-  BV3
-  BV4

0 25 50 m

27 Juillet 2023

Légende

Ouvrages EU



-  Poste de refoulement
-  Chasse
-  Regard EU

Réseaux

-  réseau gravitaire
-  réseau refoulement

Défauts fumée

-  Pose fumée

boîte de branchement

-  Sensibilité faible
-  Sensibilité forte

défaut étanchéité réseau

-  Sensibilité faible
-  Sensibilité forte

défaut étanchéité tampon

-  Sensibilité faible
-  Sensibilité forte

gouttière

-  Sensibilité faible
-  Sensibilité forte

grille avaloir partie privative

-  Faible
-  Forte

grille avaloir rue

-  Sensibilité faible
-  Sensibilité forte

grille avaloir trottoir

-  Faible
-  Forte

-  BV1
-  BV2
-  BV3
-  BV4

27 Juillet 2023

