
Plan de Localisation

Observations complémentaires :	
--------------------------------	--

0555



PRIVAS	
"Route de Chomerac"	
SECTEUR 2	
Flaches	
EUR 2 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREg 110222C1)	
mélioration de l'écoulement	Renouvellement
2 sur 3	
2013-2017	

Plan détaillé du tronçon :

Eaux Claires Parasites : 2 m3/h

Illustrations

CEREG 11D222C1
COMMUNE DE PRIVAS
Route de Chomerac -secteur 2-
25/02/2011
Eaux Usées

RV52

Obstacle

RV43-RV52

Flache 30%

50.38

5

Plan détaillé du tronçon :

Illustrations

CEREG 110222C1
COMMUNE DE PRIVAS
Place de Lancelot -secteur 4-
24/02/2013
Eaux Usées
9

Poinçonnement

RV70-RV598
2.00

CEREG 110222C1
COMMUNE DE PRIVAS
Ch. du Logis du Roi -secteur 3-
24/02/2013
Eaux Usées
10

Flache 20%

Racines

RV599-RV598
26.03

Racines

CEREG 110222C1
COMMUNE DE PRIVAS
Ch. du Logis du Roi -secteur 3-
24/02/2013
Eaux Usées
12

Décentrage

Flache 8%

RV599-RV598
17.35

CEREG 110222C1
COMMUNE DE PRIVAS
Ch. du Logis du Roi -secteur 3-
24/02/2013
Eaux Usées
13

Flache 15%


RV71-RV1095
1.04

CEREG 110222C1
COMMUNE DE PRIVAS
Place de Lancelot -secteur 4-
24/02/2013
Eaux Usées
14

Flache 10%

RV1095-RV1096
0.30

PRIVAS	
"Boulevard Lancelot"	
SECTEUR 4	
Décentrages, Cassures, Flaches	
EUR 4 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREg 110222C1)	
mélioration de l'écoulement	Renouvellement
2 sur 3	
2013-2017	

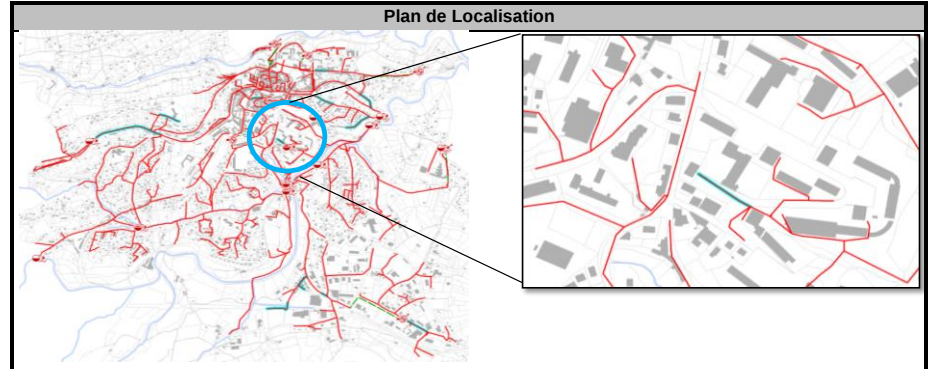

Plan détaillé du tronçon :

Eaux Claires Parasites : 0.2 m3/h

Illustrations


Plan de Localisation



Observations complémentaires :	
--------------------------------	--

325 Av des Orchidées ZA Trifontaine
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

PRIVAS	
"Avenue de Coux"	
SECTEUR 6	
Aucune anomalie	
EUR 6 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREg 110222C1)	
mélioration de l'écoulement	Renouvellement
1 sur 3	
2010-2015	

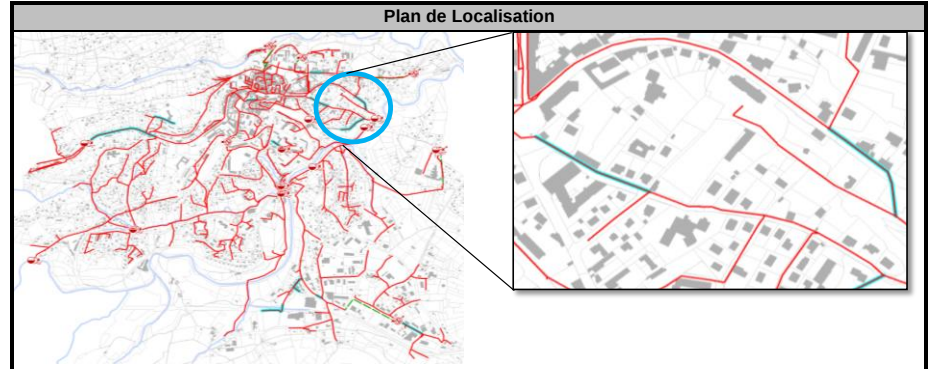

Plan détaillé du tronçon :

23

473

577

577A - 1569

472

471

1573

1568

1559.8

1557

Illustrations

CERE6 110222C1
COMMUNE DE PRIVAS
RV. de Coux -secteur 6-

23/02/2023 23
Eau Usée

RV577-RV577A

34.96

Raccordement
ouvert par culotte
de 8h à 11h


Plan de Localisation



Observations complémentaires :	
--------------------------------	--

Cereg Ingénierie

Plan de Localisation

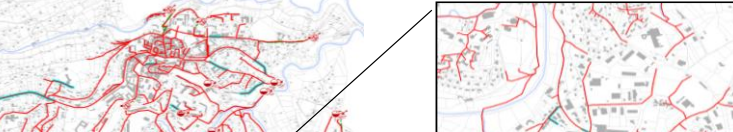

Observations complémentaires :	
--------------------------------	--

325 Av des Orchidées ZA Trifontaine
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

Plan de Localisation



Observations complémentaires :	
--------------------------------	--

Illustrations

29

Raccord direct. carotté

Abrasion

30

Raccord direct. carotté

Décentrage

31

CEREG 110222C1
COMMUNE DE PRIVAS
Av. Clément Faugier -secteur 9-

24/02/2015

Eaux Usées

RV453

Abrasion

RV1522-RV453

33.49

PRIVAS	
"Avenue du Vanel"	
SECTEUR 10	
Abrasion, Décentrages, Flaches	
EUR 10 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREg 110222C1)	
amélioration de l'écoulement	Renouvellement
1 sur 3	
2011-2013	

Plan détaillé du tronçon :

Eaux Claires Parasites ponctuel : 0,2 m3/h

34

33

32

593

594B

594A - 1588

594

Illustrations

32

Ecaillage par abrasion

33

Flache 10%

34

CEREG 110222C1
COMMUNE DE PRIVAT
AV. du Vanel - ser

RV594B
borgne

24/02/2024
Eaux Usées

RV594A-RV593

28.54

The figure consists of three main parts. On the left is a detailed plan of a sewer section, showing a network of pipes and manholes. A red line indicates the sewer line, with manholes labeled 593, 594B, 594A - 1588, and 594. A purple arrow points from a box labeled 'Eaux Claires Parasites ponctuel : 0,2 m3/h' to manhole 594B. Blue arrows point from labels 32, 33, and 34 to specific locations on the sewer line. On the right are three inspection photographs. The first photograph, labeled 32, shows 'Ecaillage par abrasion' (scaling by abrasion). The second photograph, labeled 33, shows a 'Flache 10%' (10% flat). The third photograph, labeled 34, shows a 'RV594B borgne' (blind manhole) with a small opening. The third photograph also contains text: 'CEREG 110222C1', 'COMMUNE DE PRIVAT', 'AV. du Vanel - ser', '24/02/2024', 'Eaux Usées', and 'RV594A-RV593'.

Plan de Localisation



Observations complémentaires :	
--------------------------------	--

Eaux Claires Parasites ponctuel : 1,1 m3/h

The figure displays eight CCTV inspection images of sewer pipes, numbered 35 to 42. Each image shows internal pipe conditions with labels for defects: 'Cassure' (crack), 'Racines' (roots), 'Décentrage' (misalignment), 'Epaufure' (thickening), 'Obstacle' (obstacle), and 'Flache 15%' (15% sag). Red arrows point to the specific defects. Metadata at the top of each image includes 'CEREG 110222C1', 'COMMUNE DE PRIVAS', 'Secteur 4', '22/02/2022', 'Eaux Usées', and a camera ID. A scale bar is visible in the bottom right of each image.

- Image 35:** Shows a crack ('Cassure') and roots ('Racines'). Camera ID: RV383A-RV383. Scale: 15.23.
- Image 36:** Shows a crack ('Cassure') and roots ('Racines'). Camera ID: RV383A-RV383. Scale: 4.96.
- Image 37:** Shows roots ('Racines') and misalignment ('Décentrage'). Camera ID: RV383A-RV382. Scale: 0.50.
- Image 38:** Shows pipe thickening ('Epaufure'). Camera ID: RV383A-RV382. Scale: 10.45.
- Image 39:** Shows roots ('Racines'). Camera ID: RV383A-RV382. Scale: 21.72.
- Image 40:** Shows an obstacle ('Obstacle'). Camera ID: RV382-RV382A. Scale: 29.41.
- Image 41:** Shows a 15% sag ('Flache 15%'). Camera ID: RV381-RV380. Scale: 39.92.
- Image 42:** Shows a 15% sag ('Flache 15%'). Camera ID: RV381-RV380. Scale: 39.92.

Plan de Localisation

Observations complémentaires :	
--------------------------------	--

Cereg Ingénierie	325 Av des Orchidées ZA Trifontaine 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE	Tel : 04 67 41 68 80 Fax : 04 67 41 69 81 Cereg-ingenierie.com
------------------	---	--

LOCALISATION :

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :

DENOMINATION :

FINALITES :

ORDRE DE PRIORITE :

PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX :

PRIVAS
"Rue du docteur Bourret"
SECTEUR 12

Décentrages, Joints rompus, Obstacles, Intrusions racinaires


FICHE ITV SECTEUR 12 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREg 110222C1)

Elimination ECPAmélioration de l'écoulementRenouvellement

1 sur 3

2011-2013

Plan de Localisation

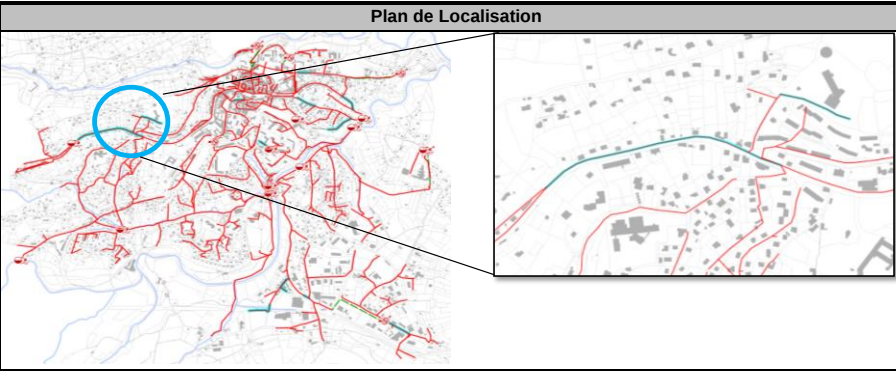

Collecteur et Contexte d'Implantation														Identification des Anomalies et de leur Gravité																		Proposition de travaux de réhabilitation		
Type de collecteur					Contexte d'implantations							Aspect et Hydraulicté																						
N° de Regard	Linéaire du Tronçon (mètres)	Matériaux (PVC, Béton, Grès, Fibro-ciment FC, Fonte...)	Diamètres (mm)	Profondeur (mètres)	Surprofondeur : 1,3 à 2,0 m	Surprofondeur : > 2,0 m	Présence de la nappe	Traversée de cours d'eau	Profondeur avec présence de terrain rocheux (mètres)	Croisement de réseaux	Difficultés d'accès ou Centre ville	Type de Voirie		Etat Général du collecteur	Dépôts	Abrasions corrosions	Contre-pentes ou Flaches	Cassures ou fissures	Infiltration	Poinçonnement	Perforations	Défauts de joints	Décalage de conduite	Racines	Branchement pénétrant ou défectueux		Nombre de branchements borgne	Nombre de branchements sur RV	Nombre de regards non étanches	Observations / Remarques / Contraintes particulières				
												Chemin Communal	Route départementale												Route Nationale	Bon Etat						Etat Moyen	Etat Dégradé	Faibles
RV349 à RV349A	49,8	Fibro	200		X							X	X										1				5				Anneau d'étanchéité pendant, 5 raccords culottes			
RV349A à RV348	30,6	Fibro	200		X							X	X									1			1		2				Anneau d'étanchéité pendant, 2 raccords culottes, dont 1 avec			
RV348 à RV348A	29,7	Fibro	200		X							X	X													1					1 raccordement culotte			
RV348A à RV347	34,3	Fibro	200	1,7	X							X	X													2					2 raccords culottes			
RV347 à RV376	48,4	Fibro	200		X							X	X		X							1		2			3				3 raccords culottes, 1 joint pendant			
RV376 à RV346	32,0	Fibro	200		X							X	X		X		1					3									3 anneaux d'étanchéités rompus, 1 flache >10%			
RV346 à RV344	38,4	Fibro	200	2,1	X							X	X		X		3	1				1									3 flaches >10% , 1 flache >13%, 1 anneau d'étanchéité rompu			
TOTAL	263													0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0	1	0	0	13 défauts graves ou très graves		
Observations complémentaires :																																		

