

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Les Fonts du Pouzin	Privé


Type d'anomalie	Description
Autre	Conduite PVC 125 mm ouverte sur Parking

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
1		



Hauteur critique avant intrusion	0 cm
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Zone de ruissellement %

Surface active
10 m ²

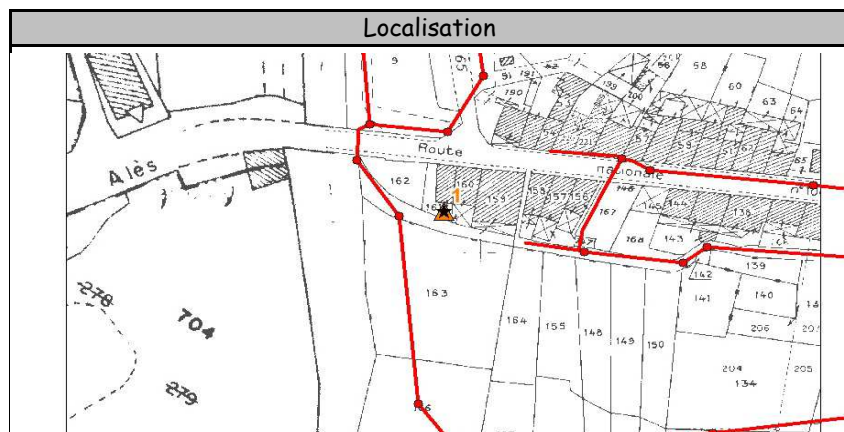

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Obturation de l'orifice
--	-------------------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)
Parcelle en travaux

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
DELCORPS		La Gire	Public

Type d'anomalie	Description
Boite de branchement	Non étanche

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

1		
---	--	--

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	30 cm
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Ouverture dans caniveau %

Surface active

Sans objet

Localisation

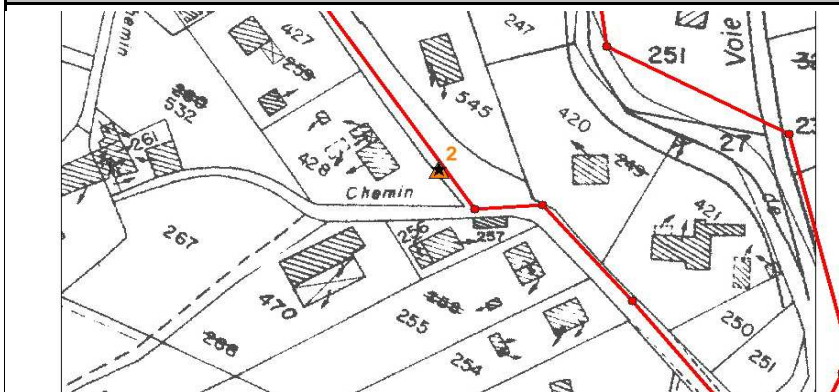

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test : Non

Résultat du test : -

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Obturation de l'orifice

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Anomalie sollicitée si 30 cm d'eau dans le fossé pluvial

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Limouze	Privé

Type d'anomalie	Description
Boite de branchement	Non étanche

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

2

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Zone de ruissellement %

Surface active

100 m²

Localisation

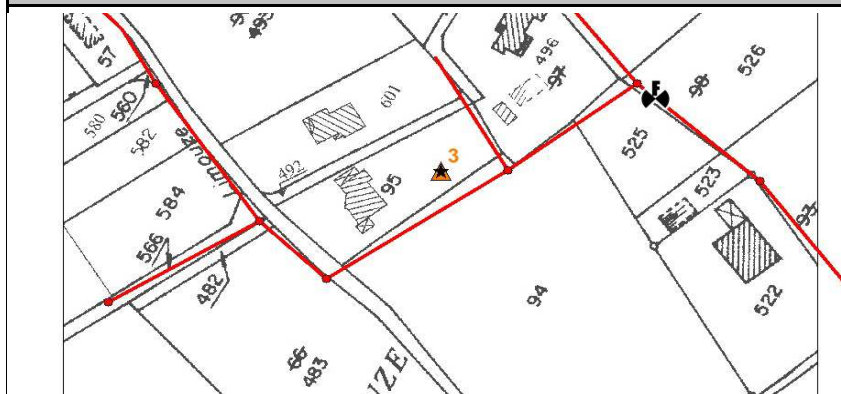

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test : Non

Résultat du test : -

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Obturation de l'orifice

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
POURCHAILLE		La Brasserie	Public


Type d'anomalie	Description
Boite de branchement	En contre bas d'une surface imperméable

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
150 m ²

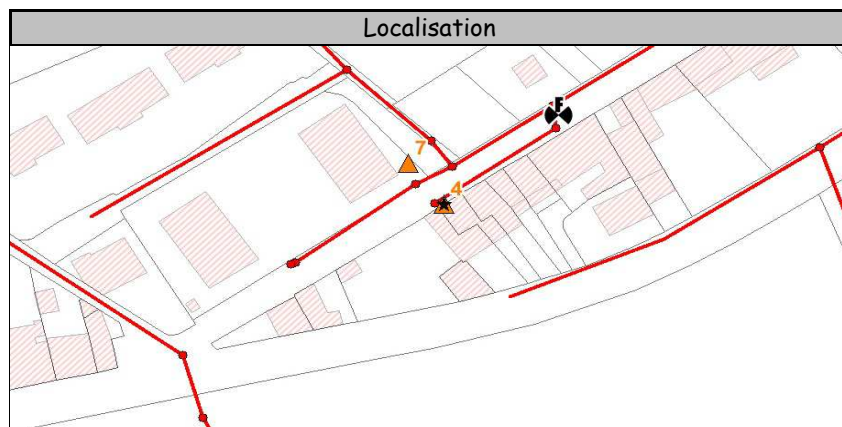

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Obturation de l'orifice
--	-------------------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
VINSON		La Brasserie	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
80 m ²

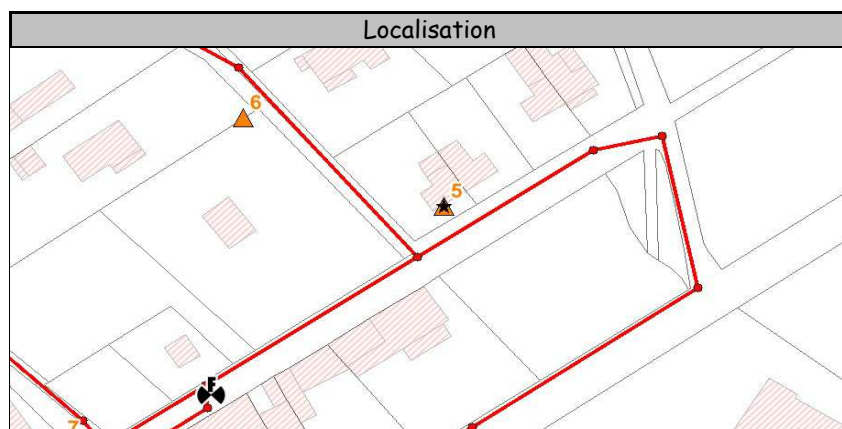

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Remplacement de l'équipement
--	------------------------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		La Preyna Charisis	Public


Type d'anomalie	Description
Parasitage EU par EP	Réseau de collecte EP raccordé à l'assainissement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
3

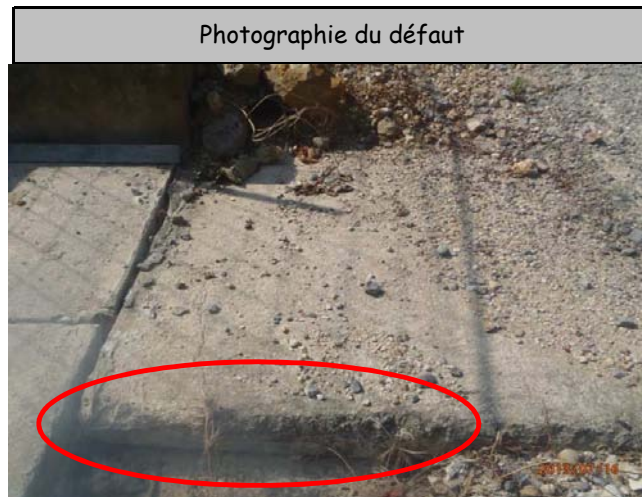

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
200 m ²

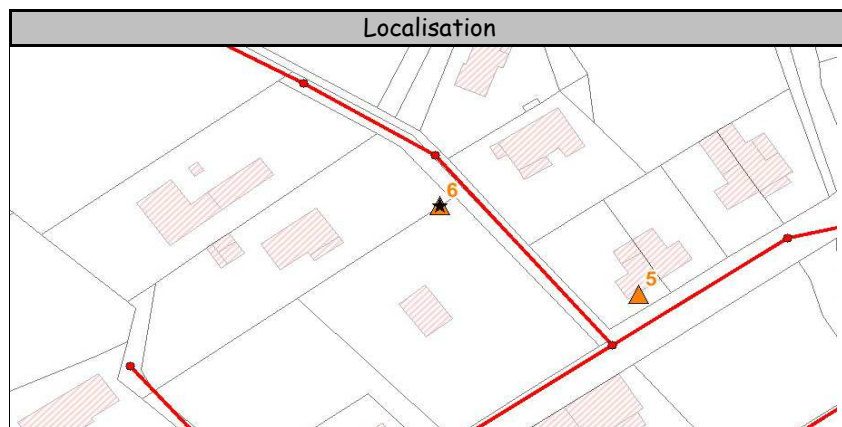

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)
Ancien réseau de trop-plein des fosses séptiques. Gouttières de la rue raccordées dessus (photos 32, 33, 37, 38)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		La Brasserie	Public


Type d'anomalie	Description
Boite de branchement	Non étanche

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
1		

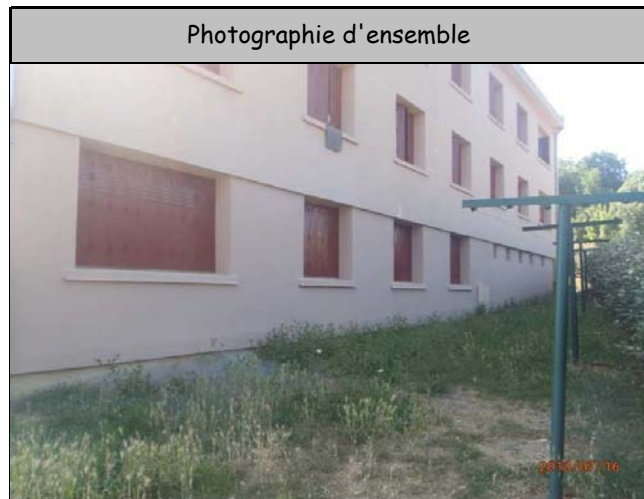

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Zone de ruissellement %

Surface active
70 m ²

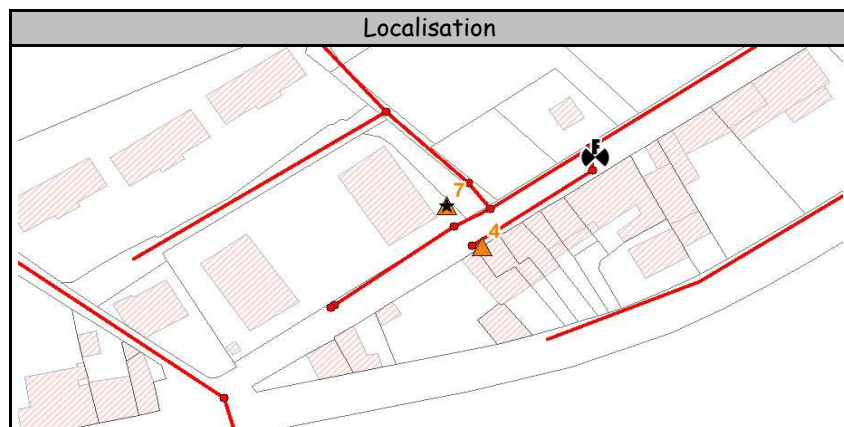

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Obturation de l'orifice
--	-------------------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
BAR SNACK LE ST ALBAN		Avenue Victor Barres	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
40 m ²

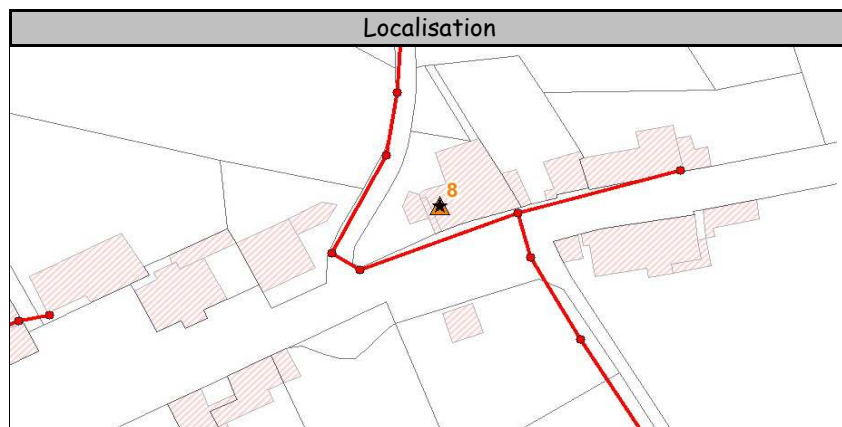

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
KOLLI	4	Serre Aimard	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

Photographie d'ensemble




Photographie du défaut



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
65 m ²

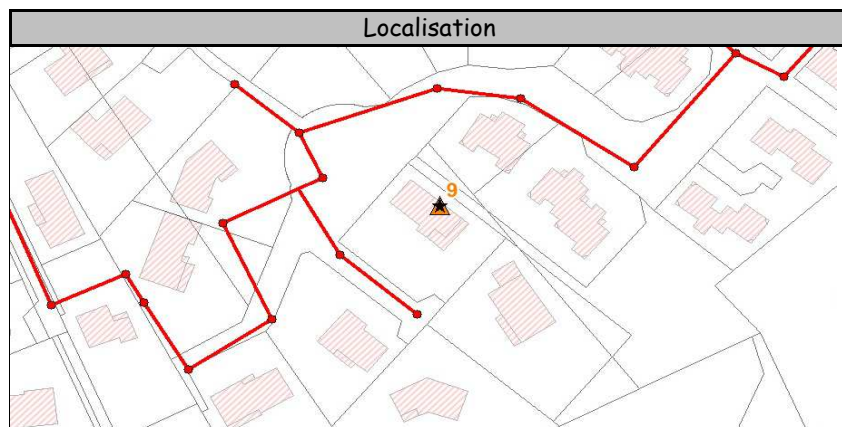

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Combe	Privé


Type d'anomalie	Description
Autre	Casse sur Branchement particulier

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
1	2	3



Hauteur critique avant intrusion	20 cm
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Ouverture dans fossé %

Surface active
Sans objet

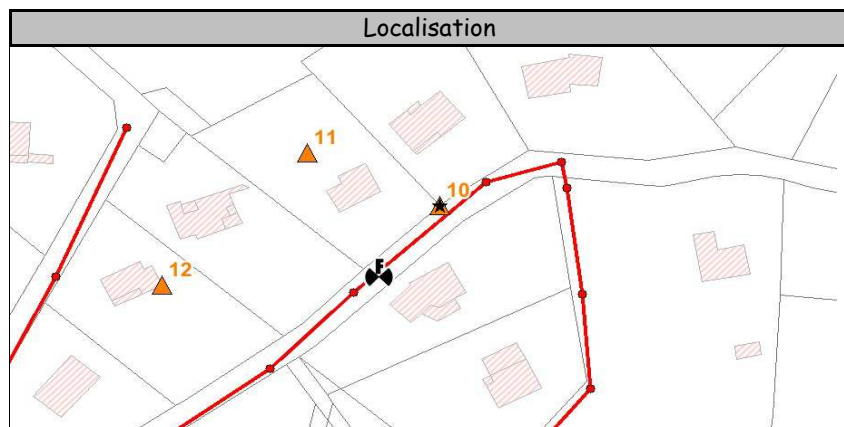

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Reprise du réseau
--	-------------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)
Anomalie sollicitée si 20 cm d'eau dans le fossé pluival

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Combe	Privé


Type d'anomalie	Description
Boite de branchement	Non étanche

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	3 cm
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Zone de ruissellement %

Surface active
100 m ²

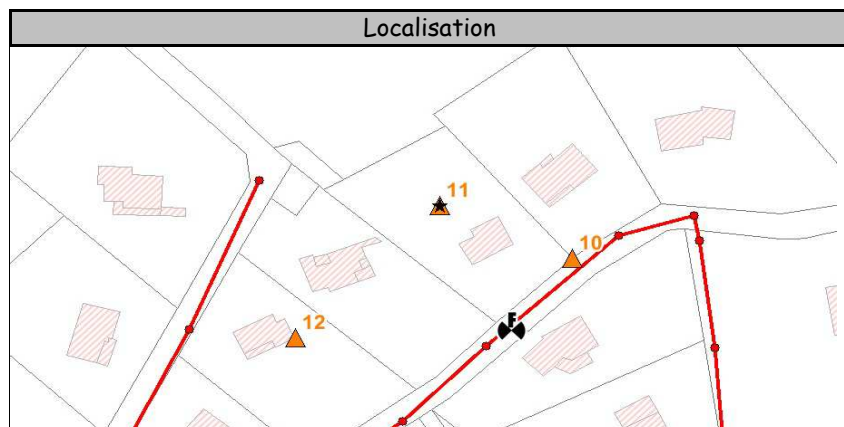

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Etanchéification
--	------------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)
Présence de plusieurs boîtes de branchement non étanches dans la parcelle

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
ROUVIERE		Combe	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	25% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
70 m ²

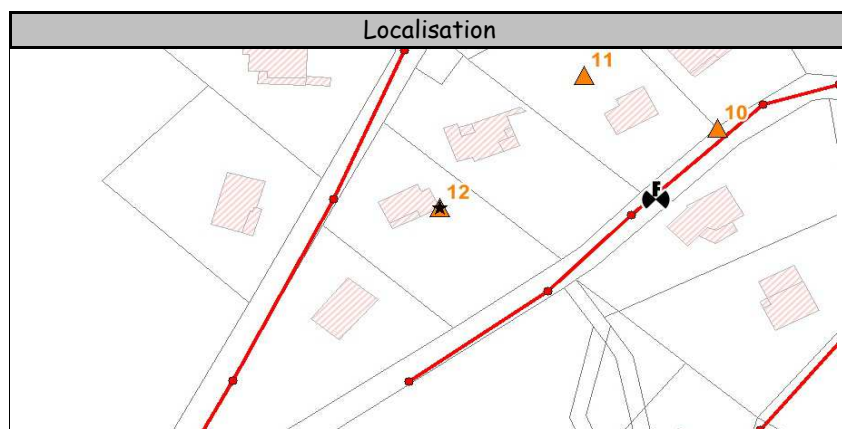

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
TERNISIEN		Rue Louis Vinson	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
70 m ²

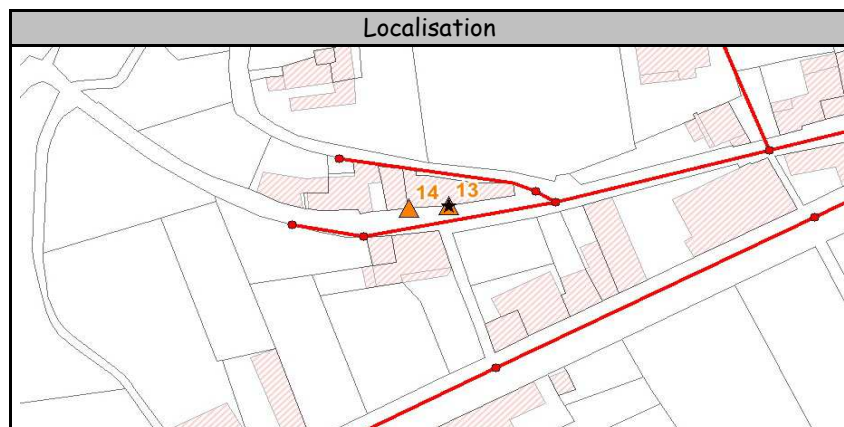

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
ALAUZET		Rue Louis Vinson	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

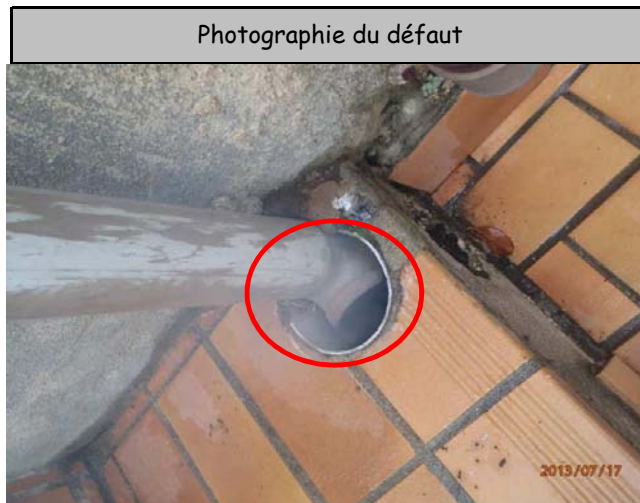

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
70 m²

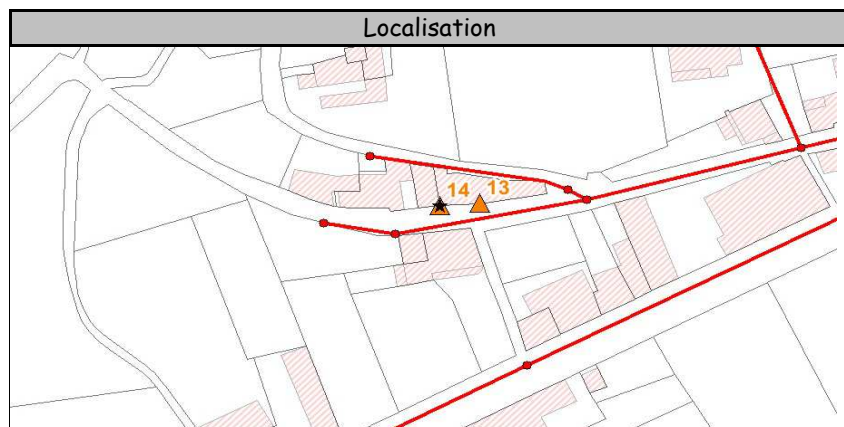

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
RACAMIER		Rue Marcel Pagnol	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

Photographie d'ensemble




Photographie du défaut



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
120 m ²

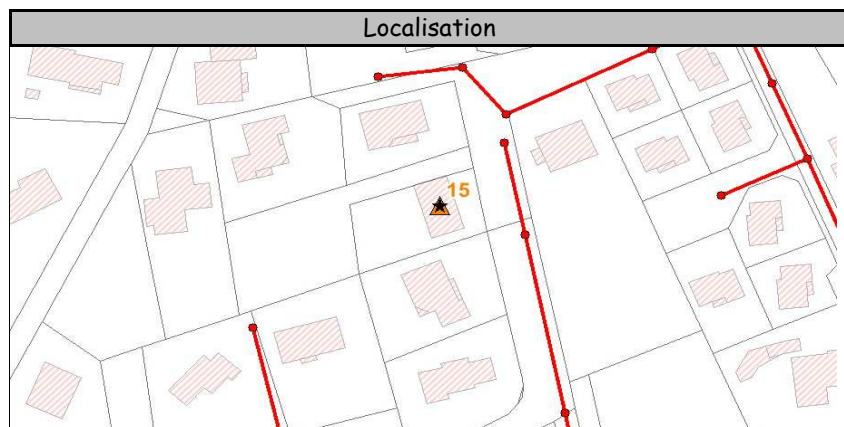

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant
Réalisation du test : Non
Résultat du test : -
Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)
Les 4 gouttières de la maison sont raccordées à l'assainissement

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
TESTARD		Avenue Louis Blanchon	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

Photographie d'ensemble




Photographie du défaut



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
60 m ²

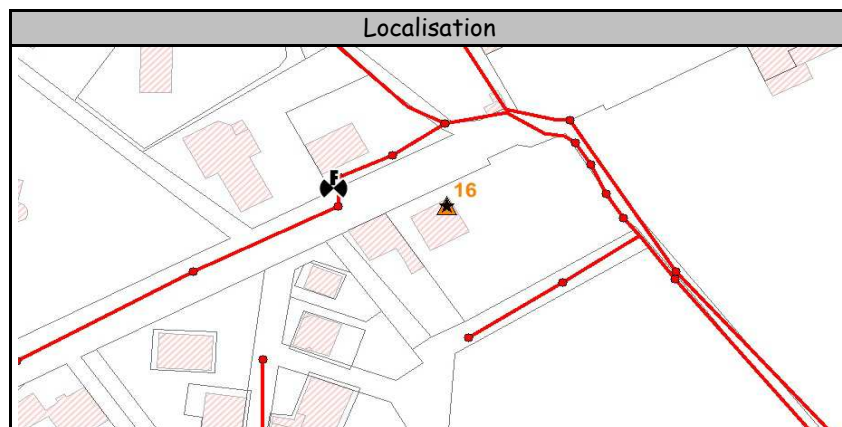

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant
Réalisation du test : Non
Résultat du test : -
Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Queue de Loup	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	75% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

Photographie d'ensemble




Photographie du défaut



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
80 m ²

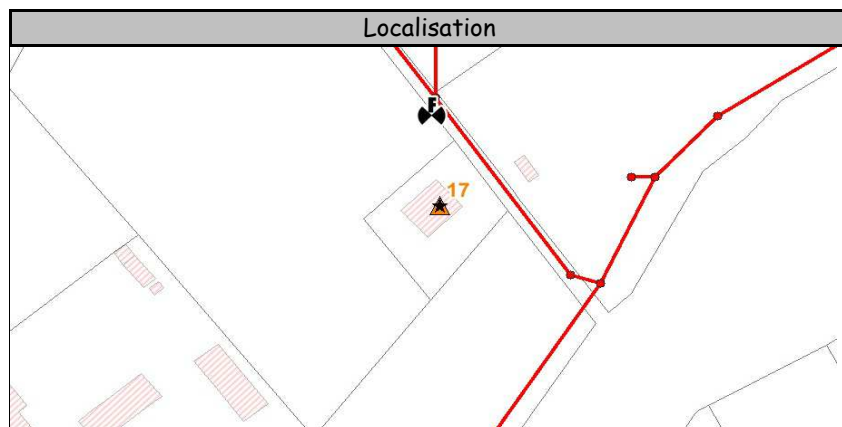

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
ROBERT			Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	25% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
50 m ²

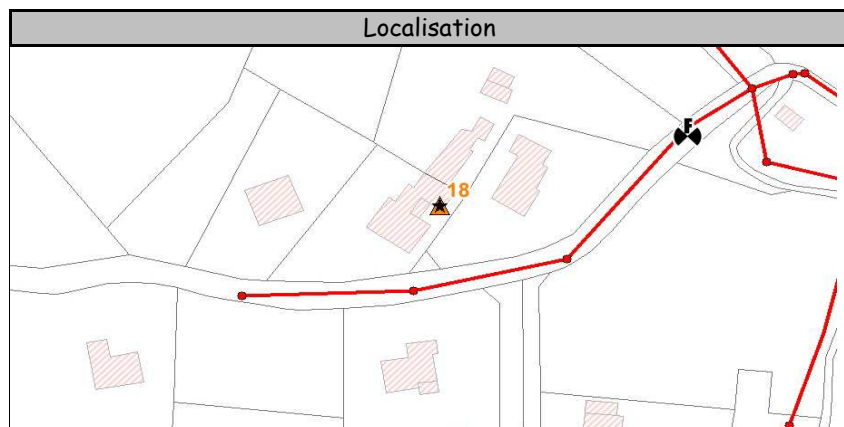

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
SIMOUN		Rue du 11 novembre 1918	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

2

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

65 m²

Localisation

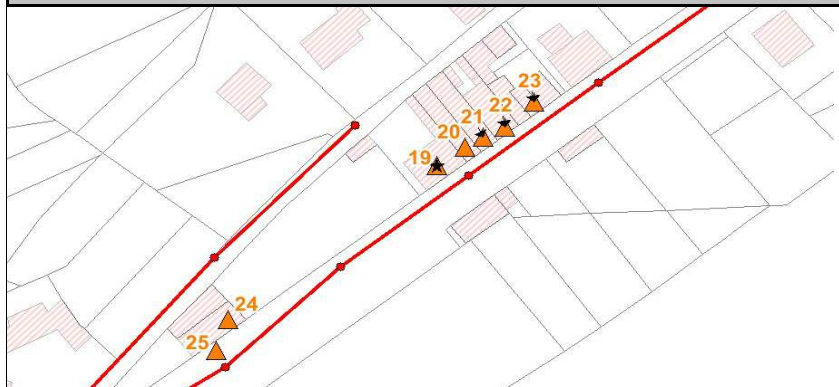

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test : Non

Résultat du test : -

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
HILAIRE		Rue du 11 novembre 1918	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
35 m ²

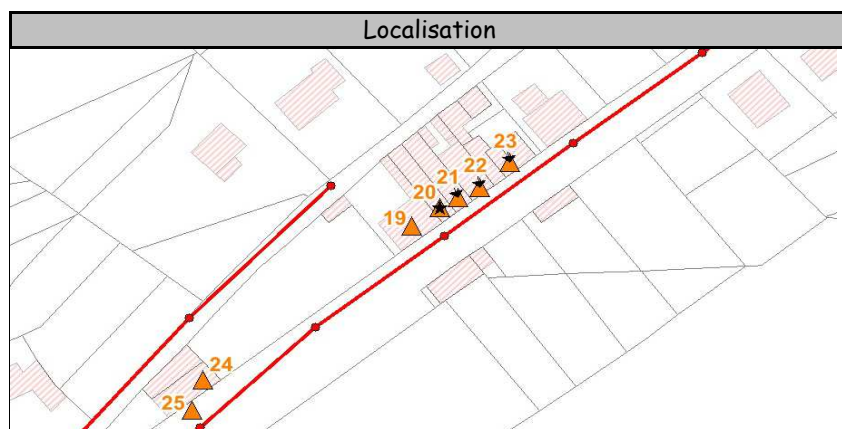

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Rue du 11 novembre 1918	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
35 m ²

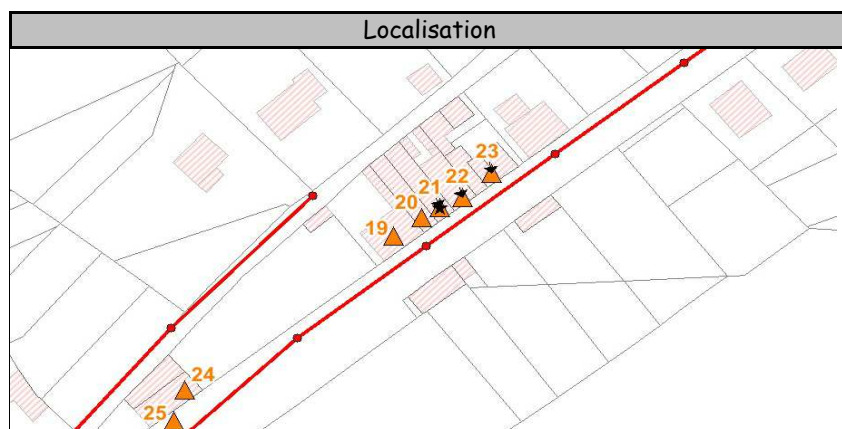

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
FRUGIER		Rue du 11 novembre 1918	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

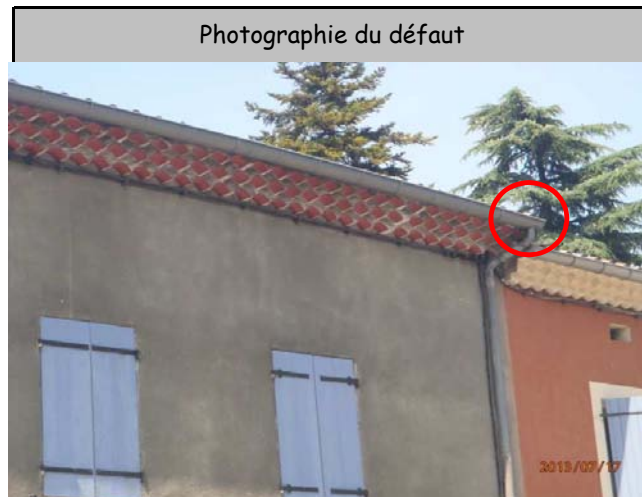

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
50 m ²

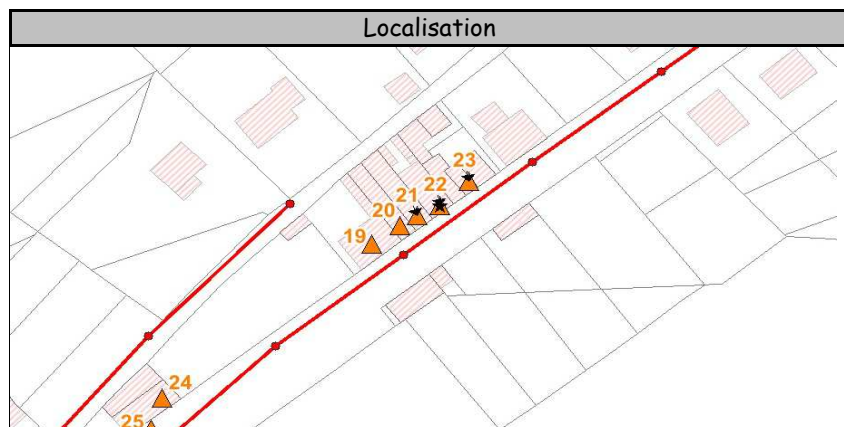

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
FABRE		Rue du 11 novembre 1918	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2

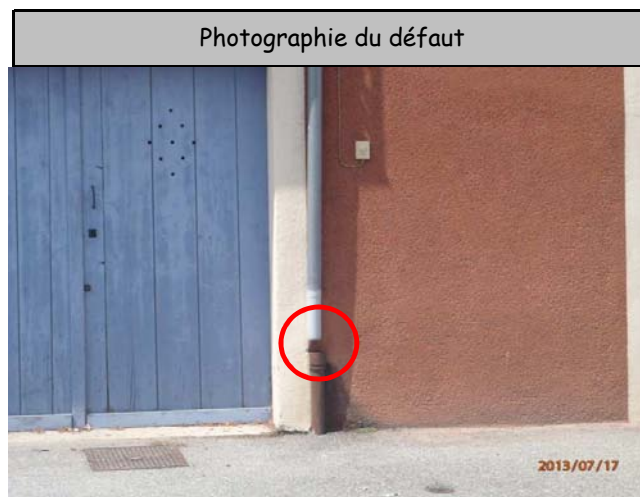

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
65 m ²

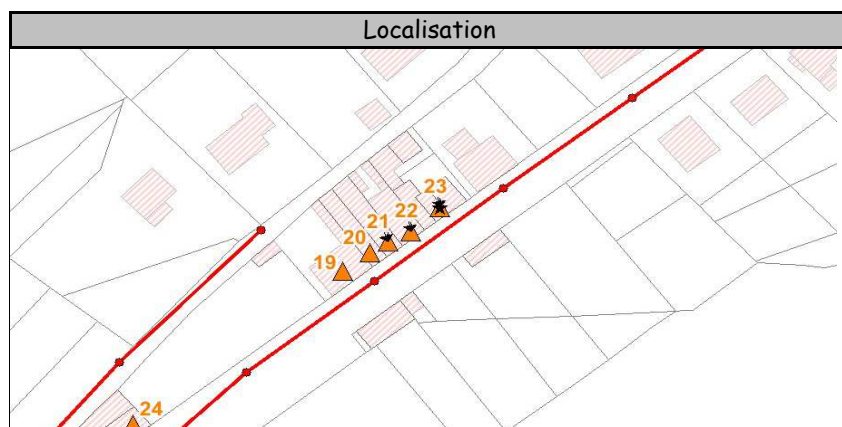

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Rue du 11 novembre 1918	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
70 m ²

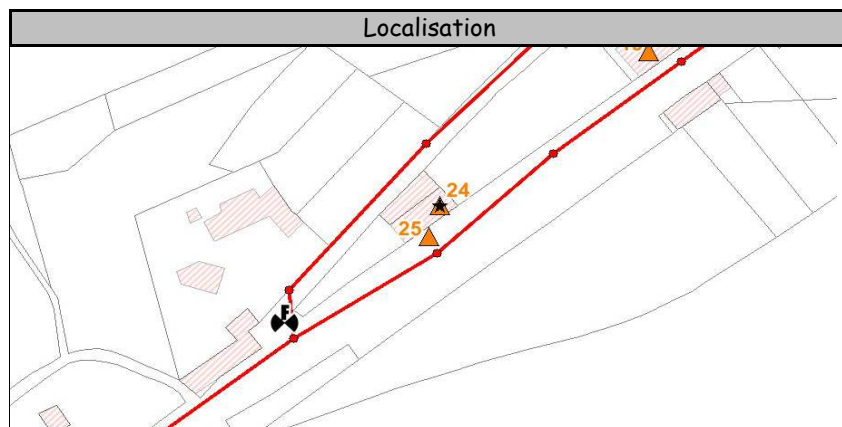

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Rue du 11 novembre 1918	Privé


Type d'anomalie	Description
Avaloir	Zone de ruissellement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
1		

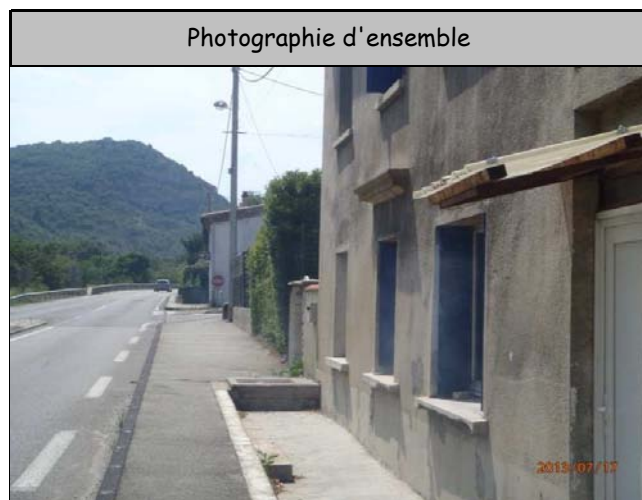

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
15 m ²

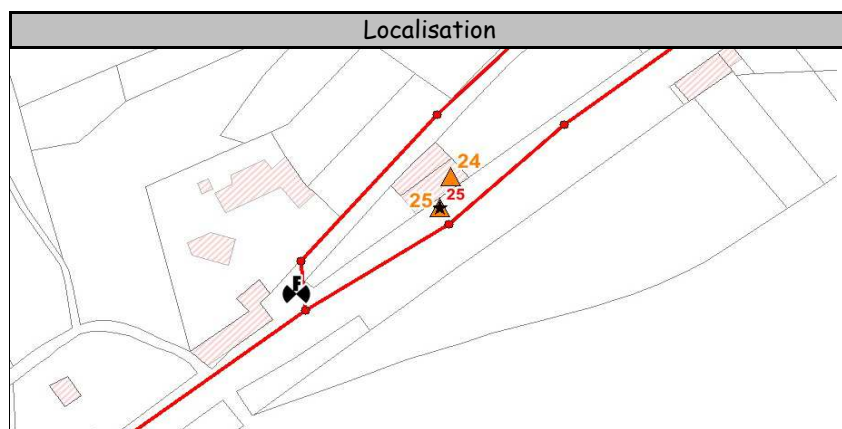

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		HLM Le Joinas	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

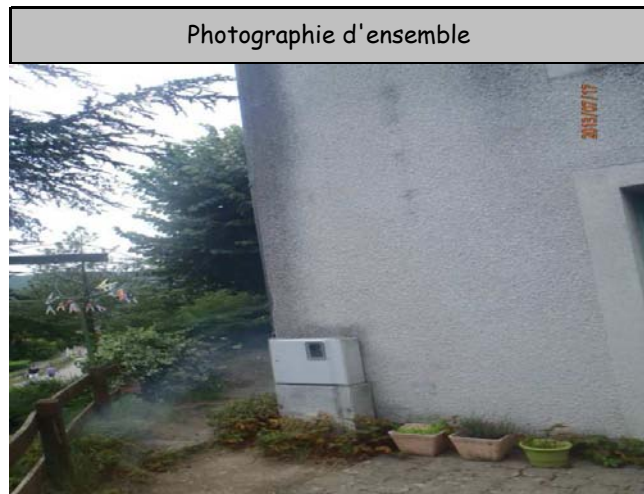

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
35 m ²

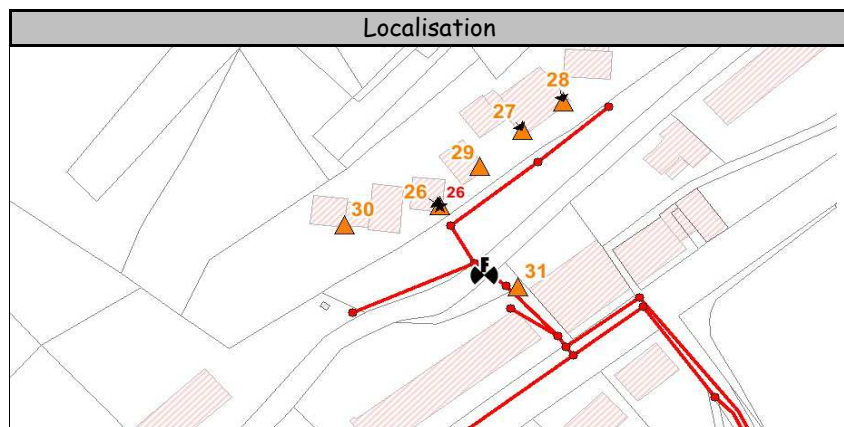

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		HLM Le Joinas	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
30 m ²

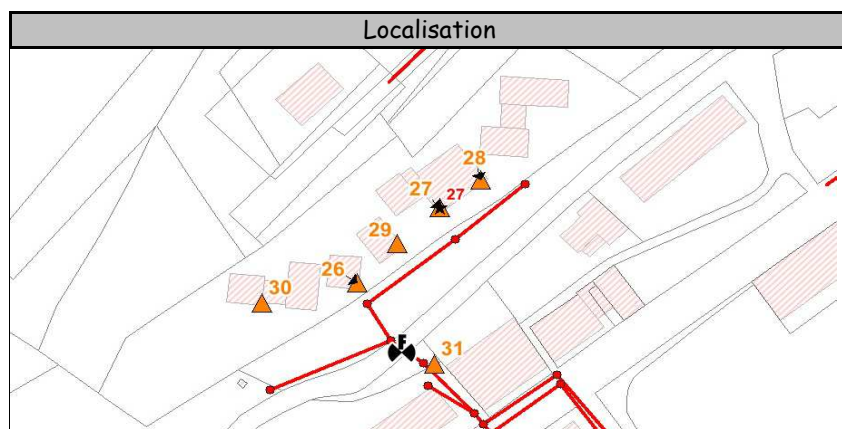

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		HLM Le Joinas	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
30 m ²

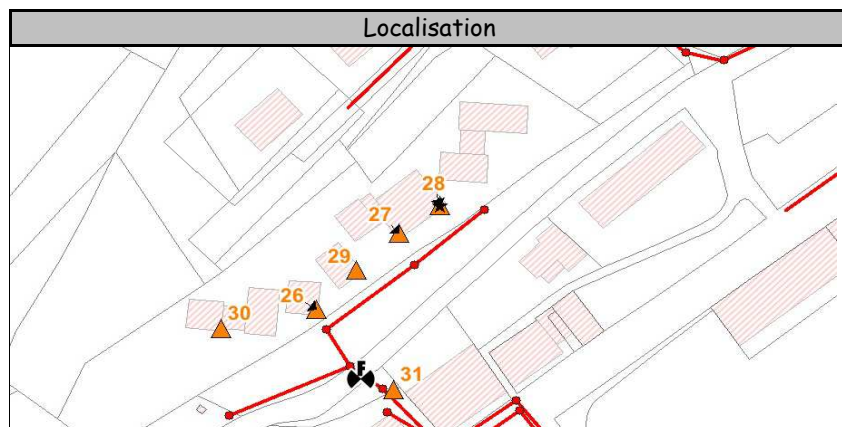

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		HLM Le Joinas	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
30 m ²

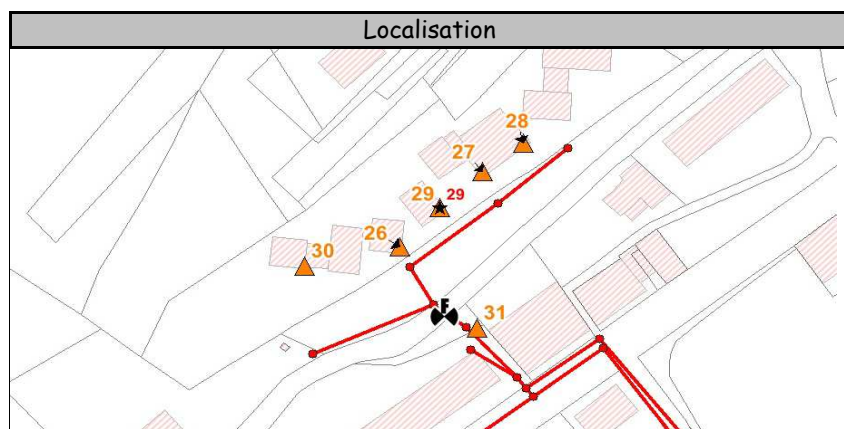

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		HLM Le Joinas	Public


Type d'anomalie	Description
Ouverture dans chaussée	Zone de ruissellement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
1		



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
Sans objet

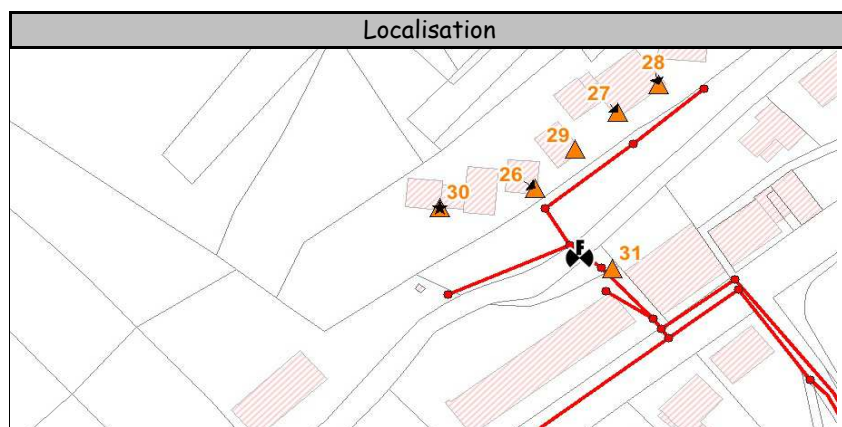

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	


Proposition de travaux de mise en conformité :	Obturation de l'orifice
--	-------------------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)
Anomalie située en marge d'une zone de ruissellement

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		HLM Rue du 11 novembre 1918	Public


Type d'anomalie	Description
Parasitage EU par EP	Grille dans réseau pluvial

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
3

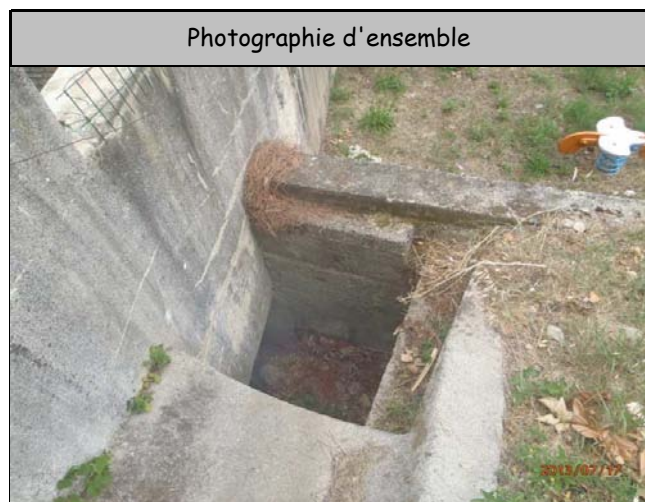

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
Sans objet

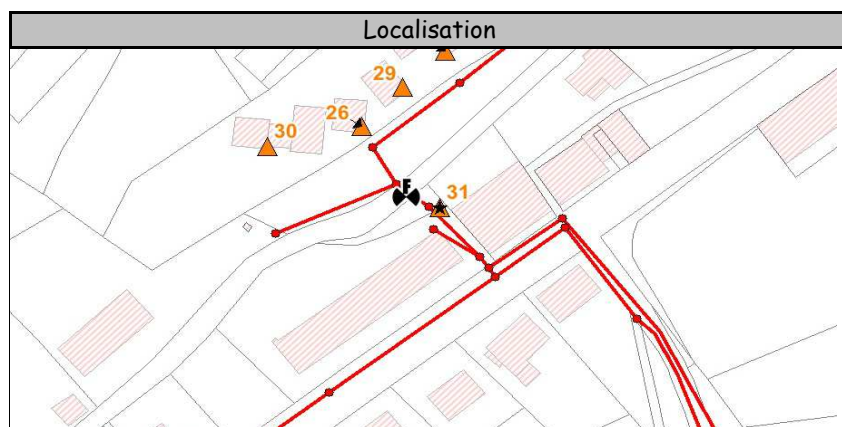

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)
Validation par test au colorant à réaliser par temps de pluie

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Mas de la Joinas	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
50 m ²

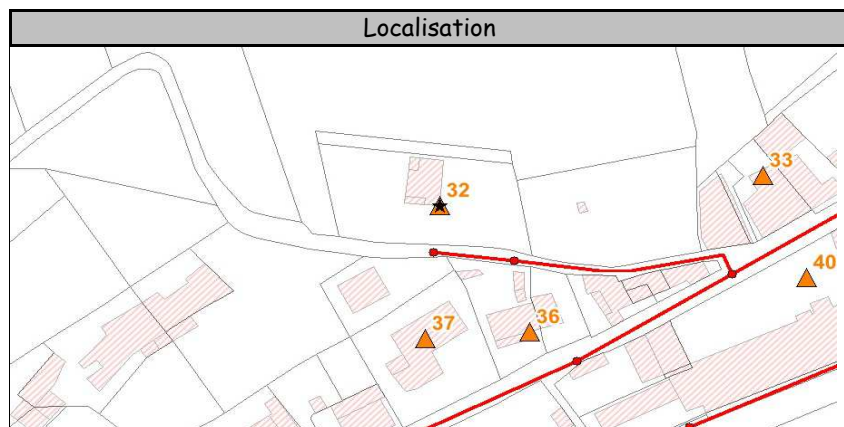

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
LANTHONY		Rue du 6 juin 1944	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
45 m ²

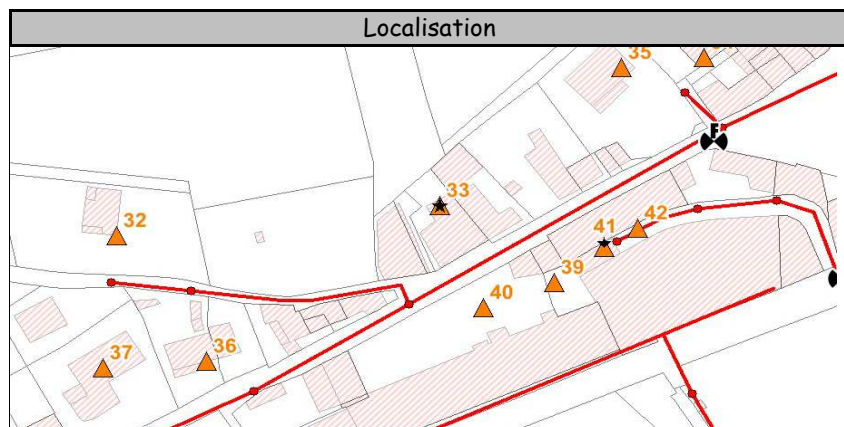

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Rue du 6 juin 1944	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	25% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
25 m ²

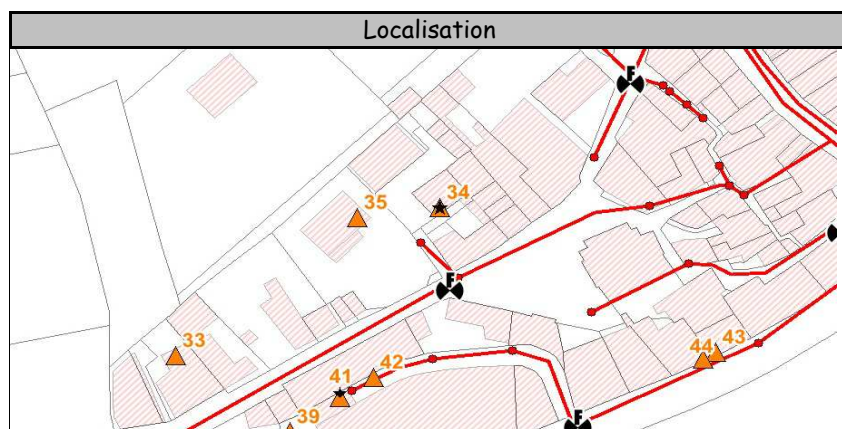

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant
Réalisation du test : Non
Résultat du test : -
Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
CHANAL		Rue du 6 juin 1944	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
50 m ²

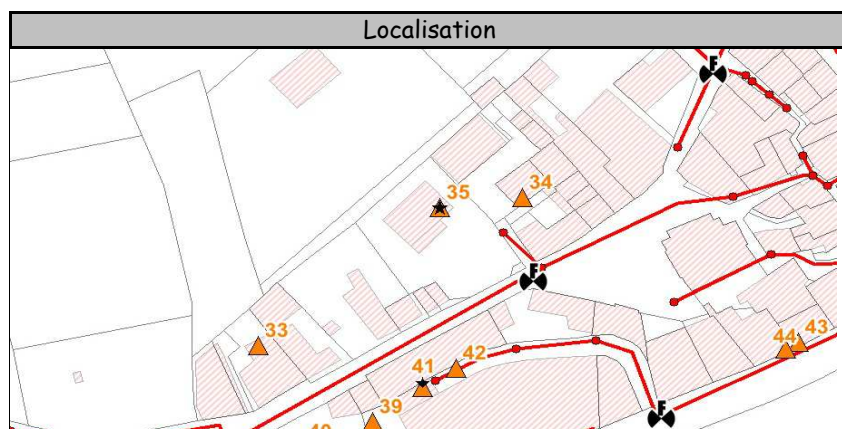

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
DUPUY		Rue du 6 juin 1944	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
60 m ²

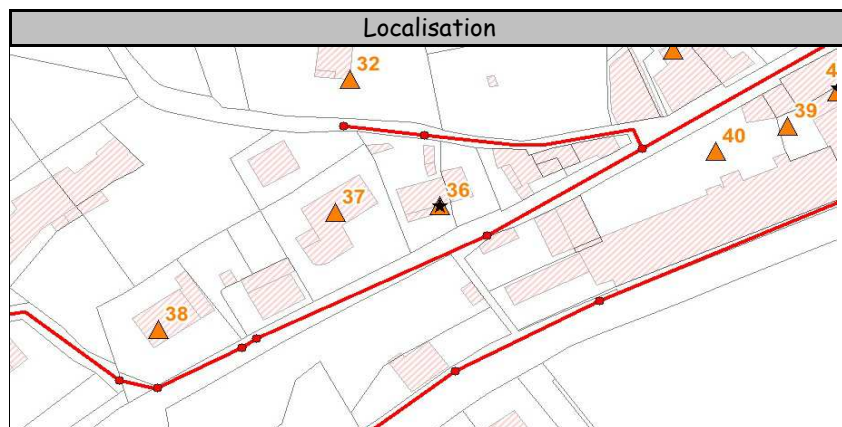

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
FERRAND		Rue du 6 juin 1944	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
100 m ²

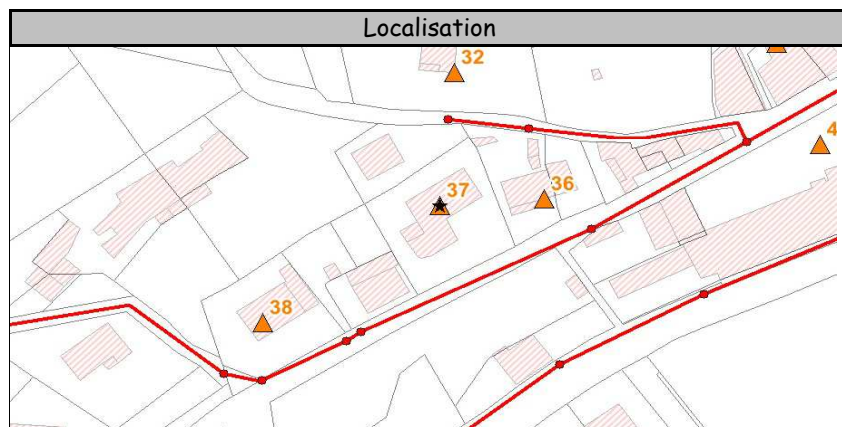

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
GIRARD		Rue du 6 juin 1944	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	25% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

Photographie d'ensemble




Photographie du défaut



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
35 m ²

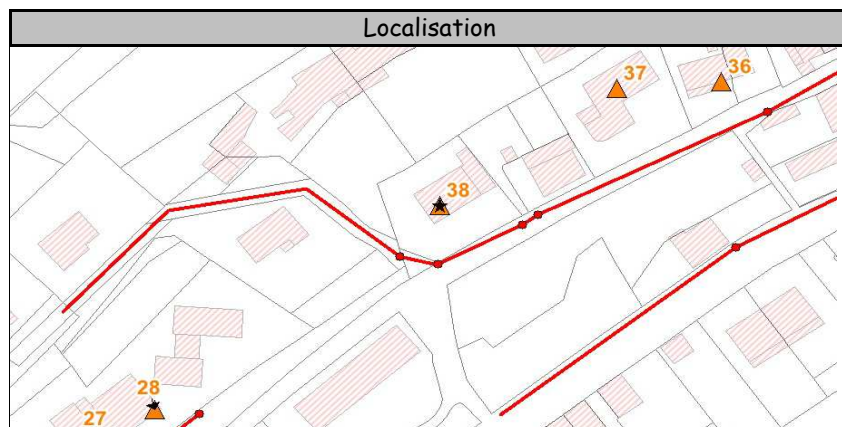

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Cour intérieure de l'ancien Moulinage	Public


Type d'anomalie	Description
Avaloir	Zone de ruissellement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
3



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
Sans objet

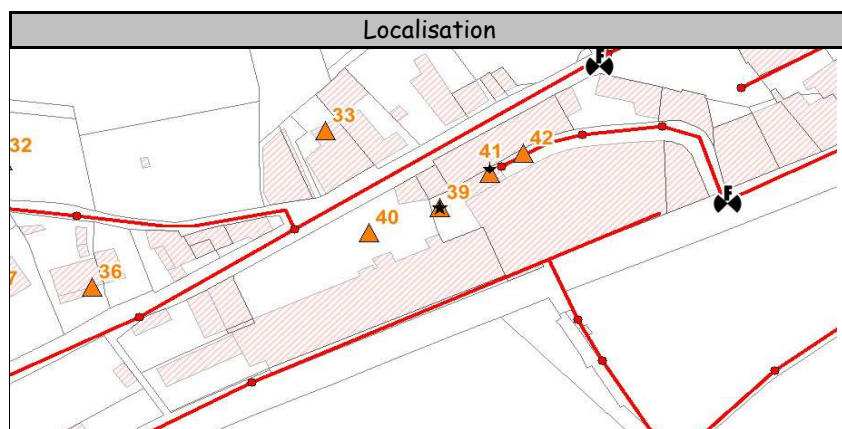

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Cour intérieure de l'ancien Moulinage	Public

Type d'anomalie	Description
Avaloir	Zone de ruissellement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

3

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

Sans objet

Localisation

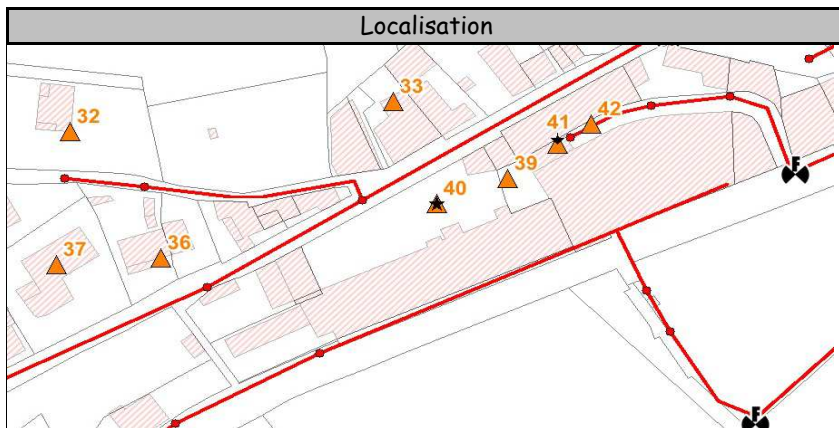

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test : Non

Résultat du test : -

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :


Déconnexion

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Ruelle de l'ancien Moulinage	Public


Type d'anomalie	Description
Avaloir	Zone de ruissellement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
3

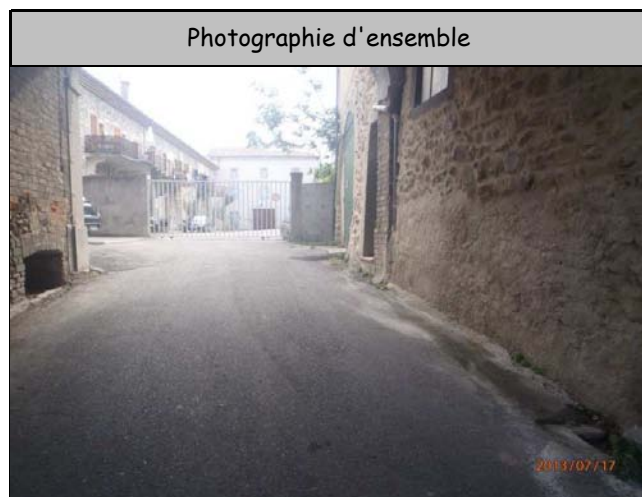

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
Sans objet

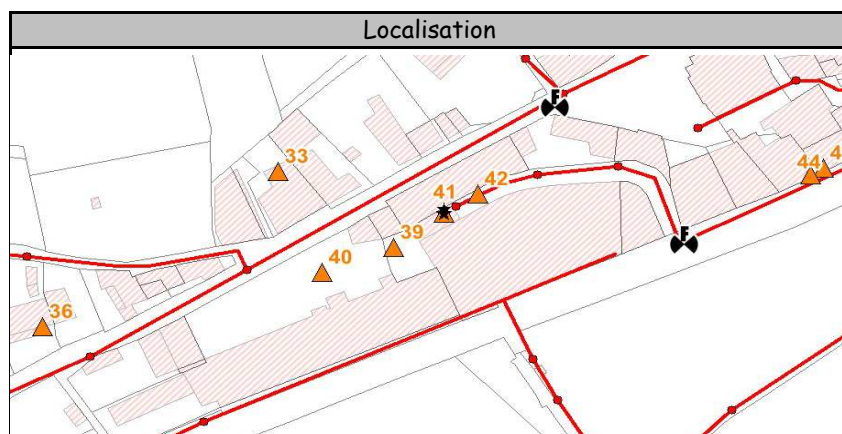

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant
Réalisation du test : Non
Résultat du test : -
Existence du défaut non validée


Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Ruelle de l'ancien Moulinage	Public


Type d'anomalie	Description
Ouverture dans caniveau	Zone de ruissellement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

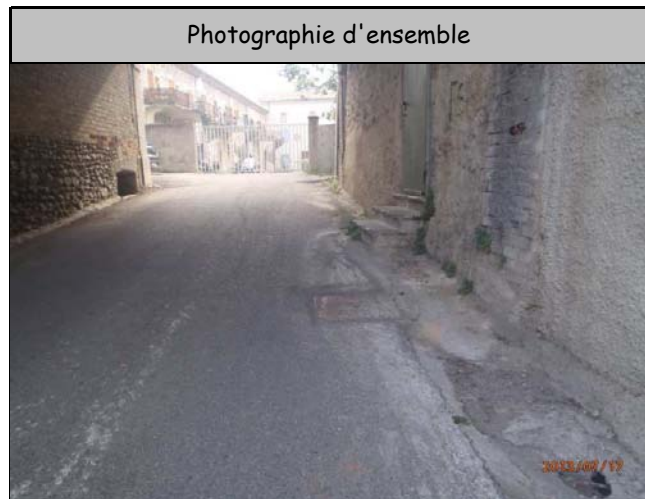

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
Sans objet

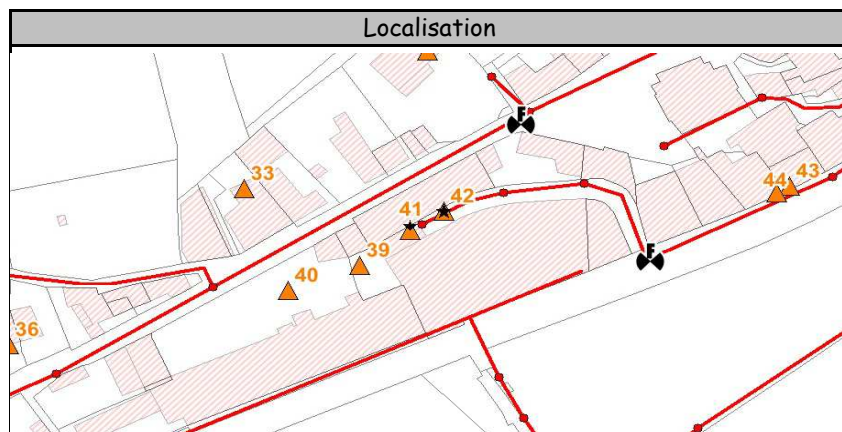

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Obturation de l'orifice
--	-------------------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Rue du 11 novembre 1918	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
35 m ²

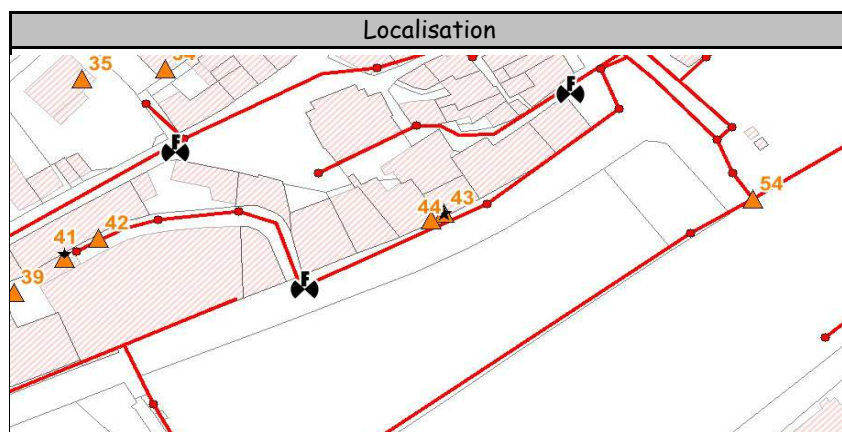

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Rue du 11 novembre 1918	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
30 m ²

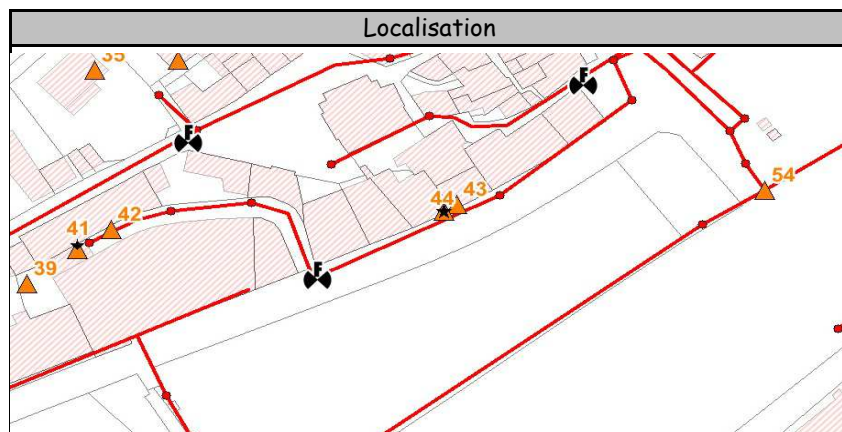

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
LAUVIE		Chemin des Mines	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
60 m ²

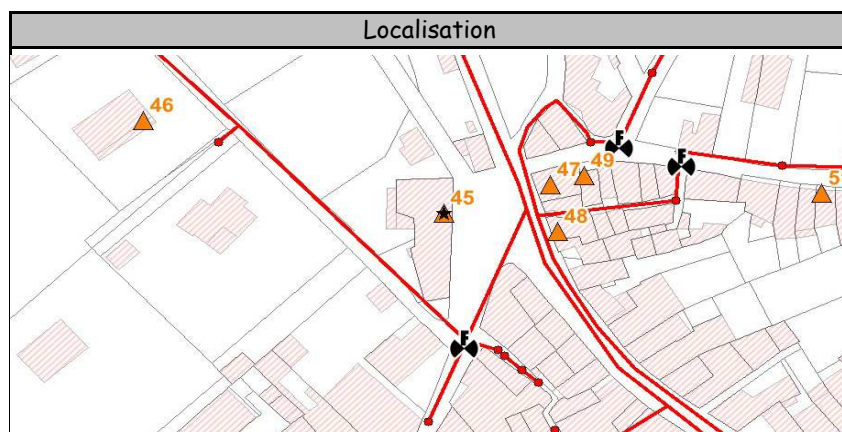

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
CHAMP		Chemin de la Cigale	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	25% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
25 m ²

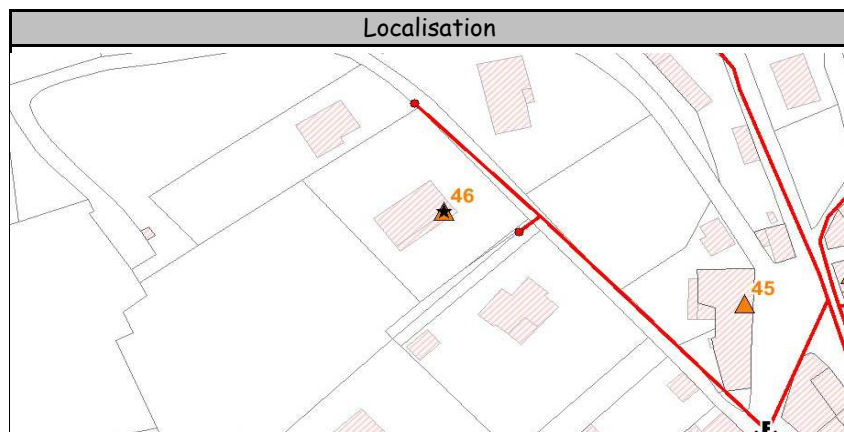

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	Non
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
NAVERY		Rue de Rias	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
60 m ²

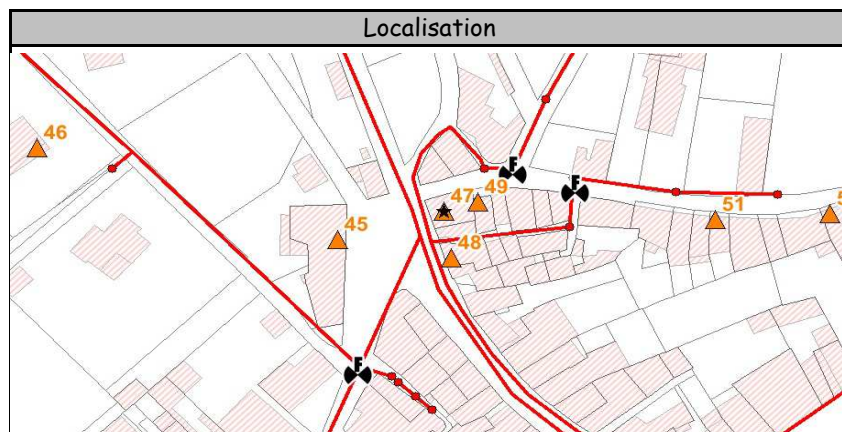

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant
Réalisation du test : Non
Résultat du test : -
Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Chemin des Mines	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
30 m ²

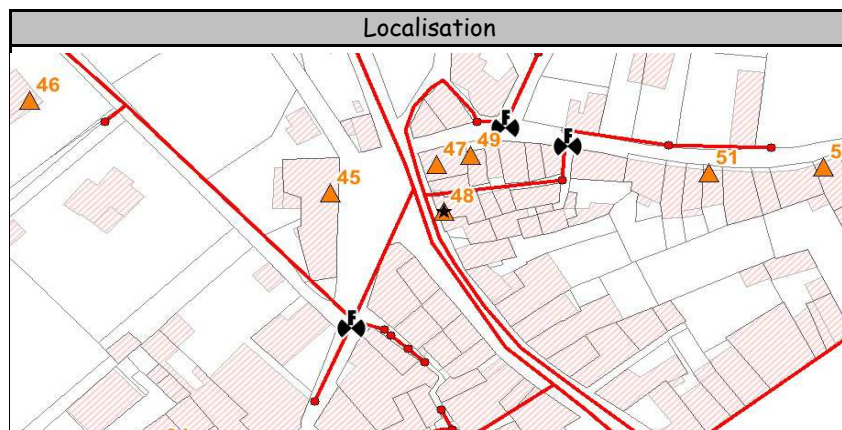

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant
Réalisation du test : Non
Résultat du test : -
Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
CHIROL		Rue de Rias	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
30 m ²

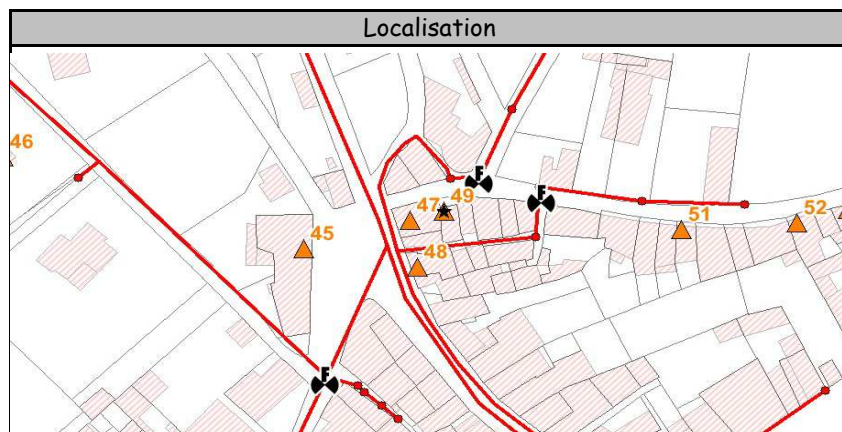

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant
Réalisation du test :
Résultat du test : -
Existence du défaut non validée


Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Flossac	Public


Type d'anomalie	Description
Parasitage EU par EP	Zone de ruissellement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
1		

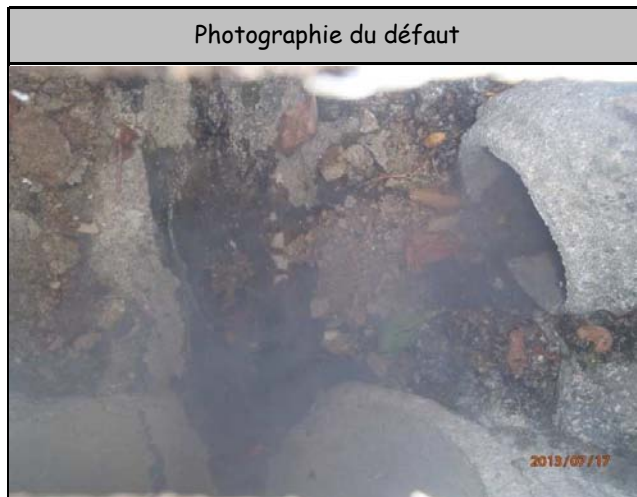

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
Sans objet

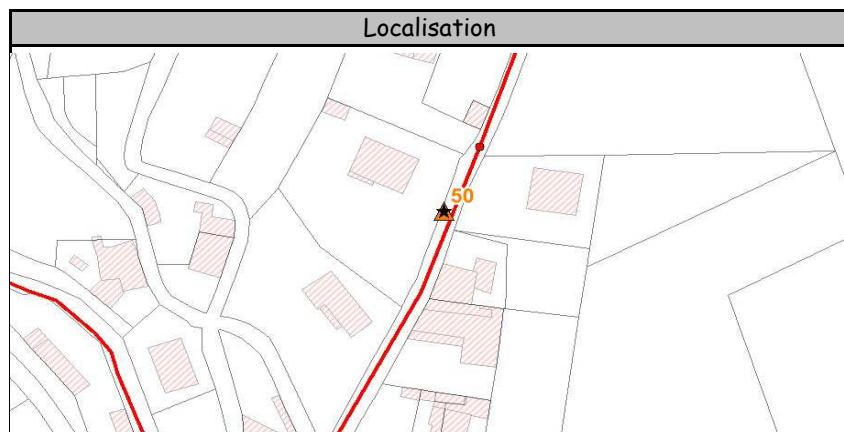

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)
Probablement une ancienne connexion des réseaux unitaires

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
DELLA PORTA		Rue de Rias	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
30 m ²

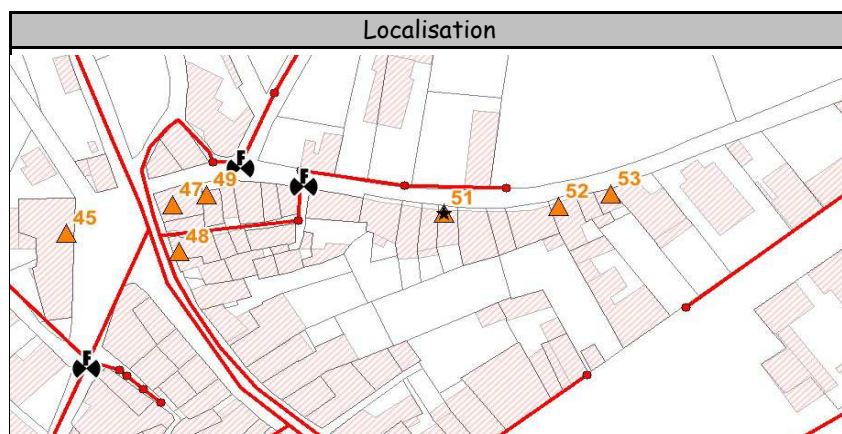

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
REYNAUD		Rue de Rias	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	

Photographie d'ensemble




Photographie du défaut



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
40 m ²

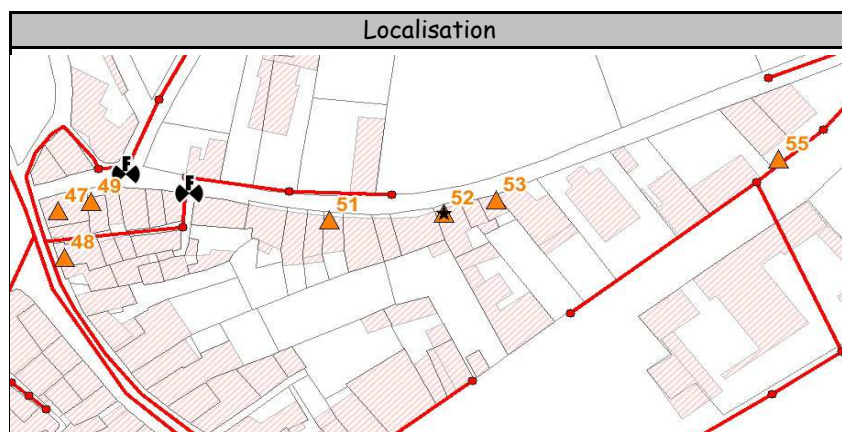

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
FAYOLLE		Rue de Rias	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
40 m ²

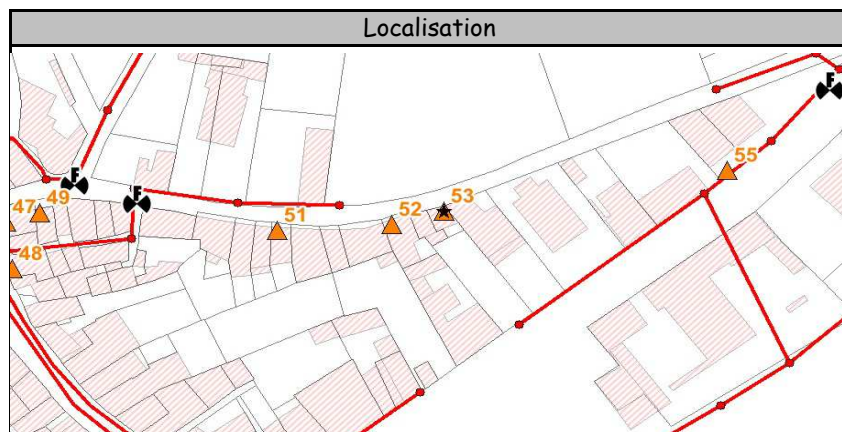

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	



Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Proche Place Jean Jaures	Public


Type d'anomalie	Description
Regard non étanche	Grille Pluviale sur le RV 121 Eaux usées

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
		3

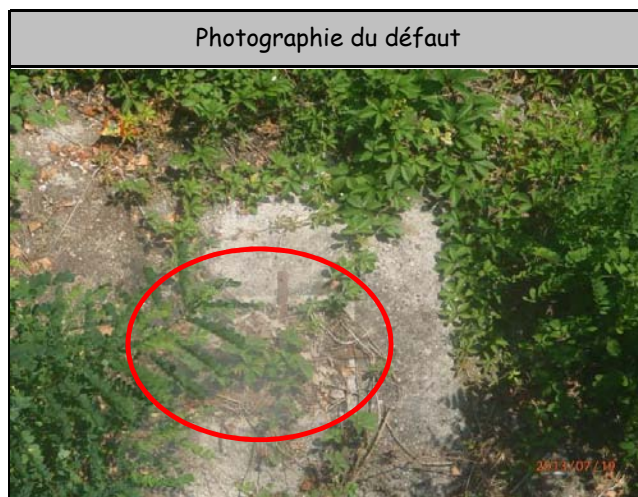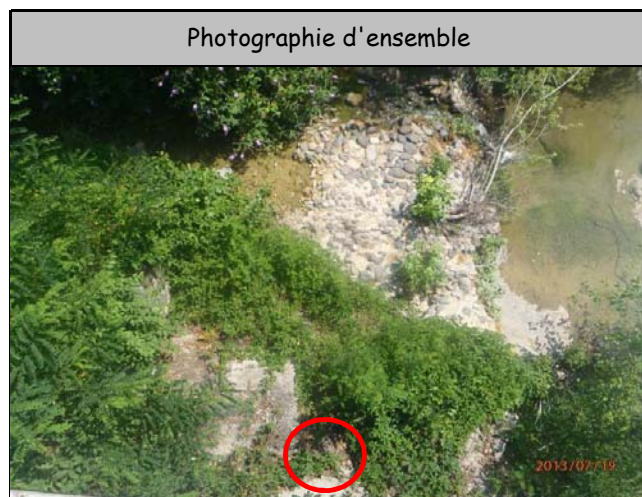

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
Sans objet

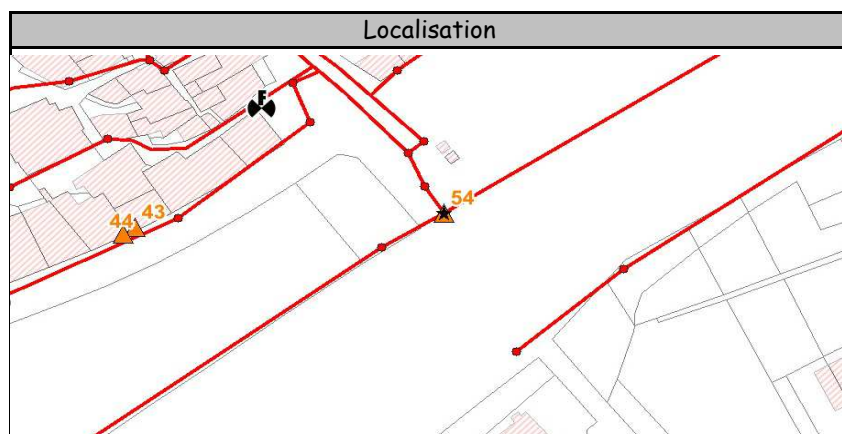

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un tampon
--	---------------------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)
Anomalie sollicitée lorsque l'Ouvèze est en crue. Entrée d'ECP alors très importante

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
DUMAS		Rue du 11 novembre 1918	Privé


Type d'anomalie	Description
Avaloir	En contre bas d'une surface imperméable

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
15 m ²

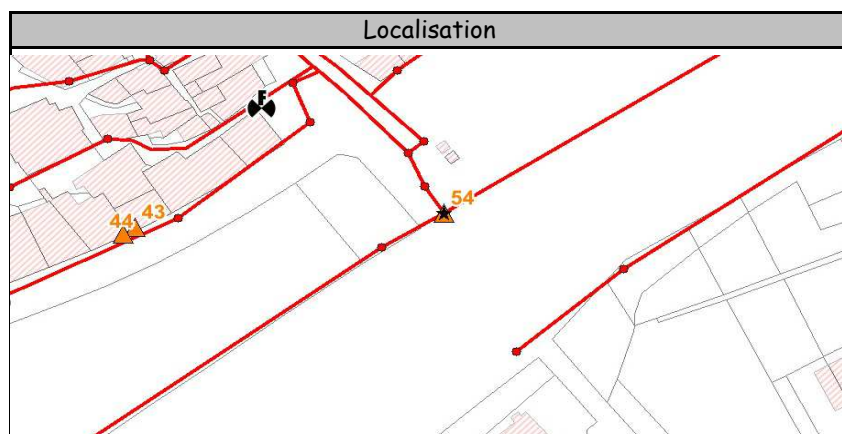

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Avenue du Moulin à Vent	Public


Type d'anomalie	Description
Chemin de grille	Zone de ruissellement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
Sans objet

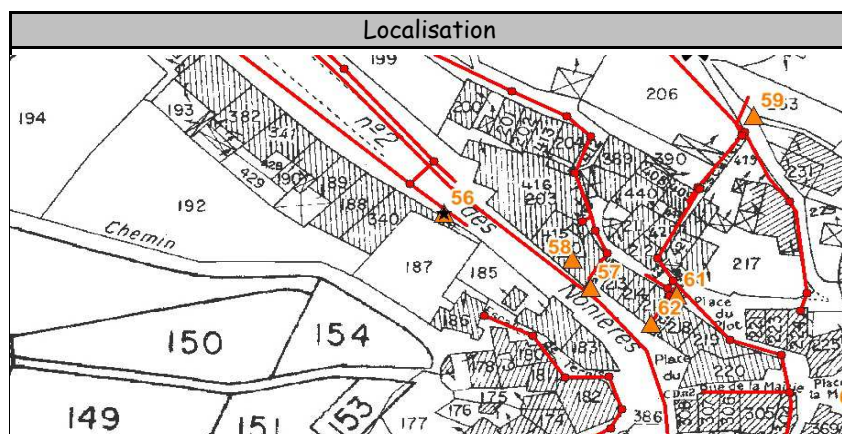

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Avenue du Moulin à Vent	Public

Type d'anomalie	Description
Avaloir	En contre bas d'une surface imperméable

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

2

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

10 m²

Localisation

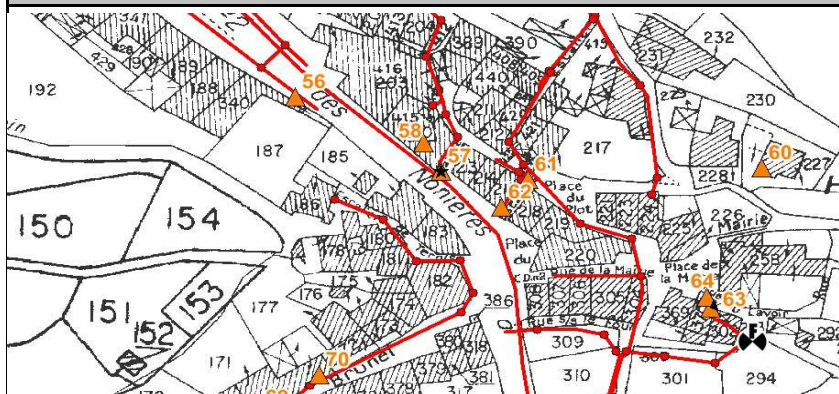

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test :

Résultat du test :

-

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Déconnexion

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné	1	Avenue du Moulin à Vent	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

2

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

70 m²

Localisation

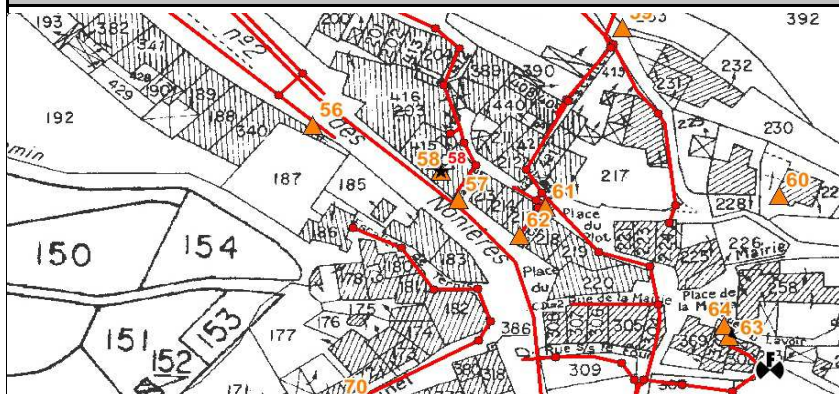

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test :

Résultat du test :

-

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Chemin du Plot	Public

Type d'anomalie	Description
Boite de branchement	Non étanche

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

2

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

Sans objet

Localisation

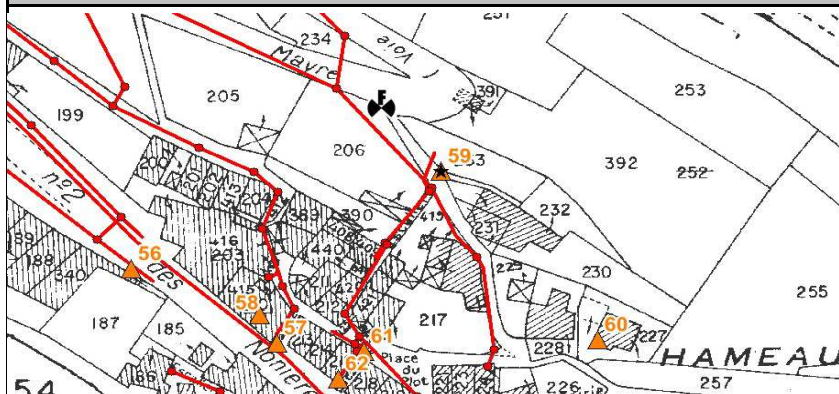

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test :

Résultat du test : -

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Etanchéification du regard

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Boite de branchement non scellée

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
GEORGEL			Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

2

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

40 m²

Localisation

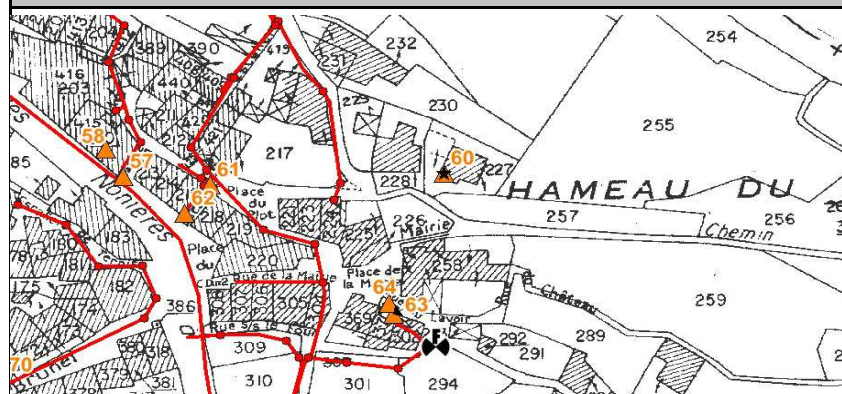

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test :

Résultat du test :

-

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :


Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Place du Plot	Public


Type d'anomalie	Description
Avaloir	Déverse vers les réseaux d'eaux usées

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
1		

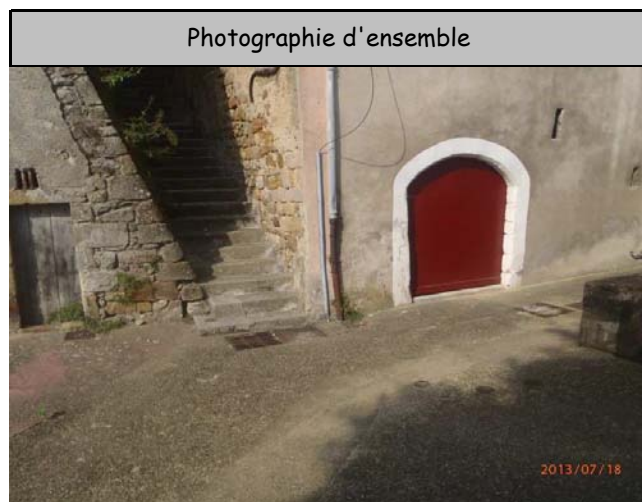

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
Sans objet

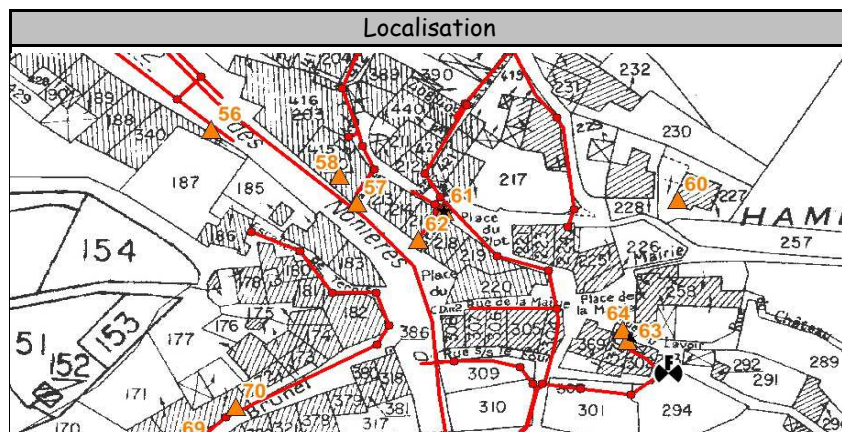

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	
Résultat du test :	-
<i>Existence du défaut non validée</i>	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)
Anomalie déjà identifiée lors du repérage des réseaux. Anomalie sollicitée par très forte pluie

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
BARBOSA	7	Avenue du Moulin à Vent	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

1

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

15 m²

Localisation

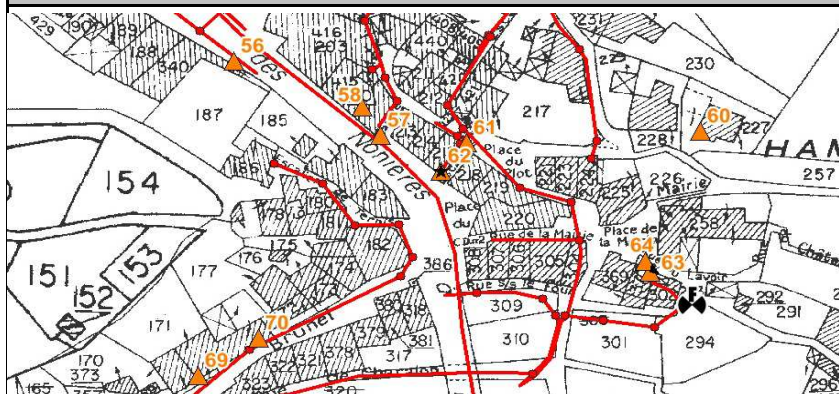

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test :

Résultat du test : -

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné	13	Place de la Mairie	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

2

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

20 m²

Localisation

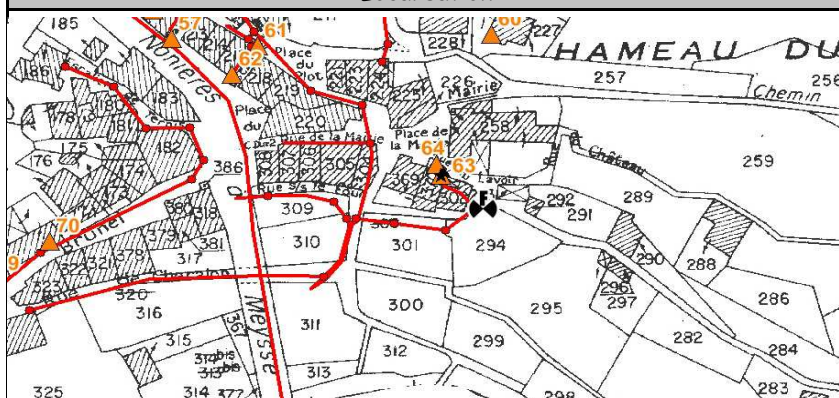

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test :

Résultat du test :

-

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné	13	Place de la Mairie	Privé

Type d'anomalie	Description
Avaloir	

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

1		
---	--	--

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

5 m²

Localisation

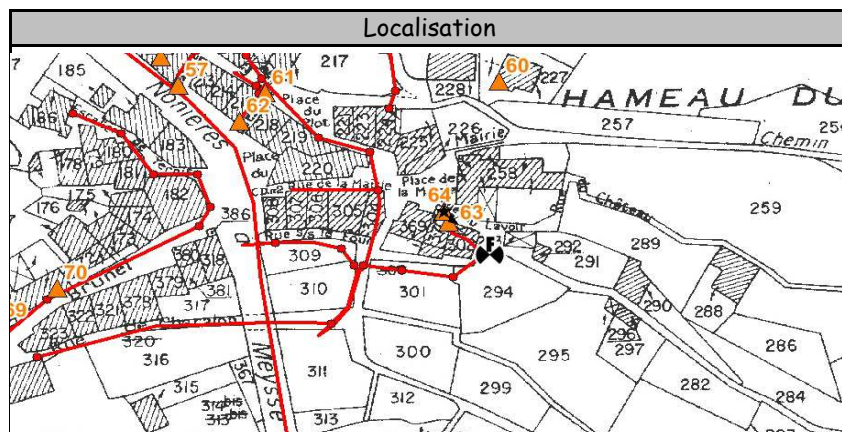

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test :

Résultat du test :

-

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Déconnexion

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
LAFFONT		Avenue Lucien Brunel	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

2

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

65 m²

Localisation

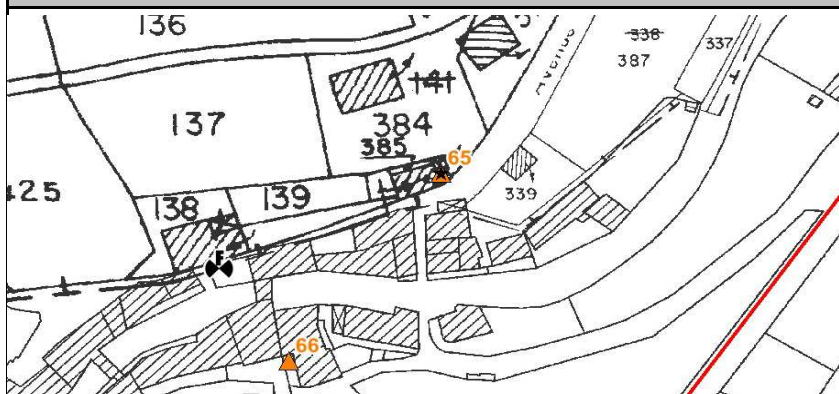

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test :

Résultat du test :

-

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
SERRAN	25	Impasse de Charalon	Privé


Type d'anomalie	Description
Chemin de grille	Zone de ruissellement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
80 m ²

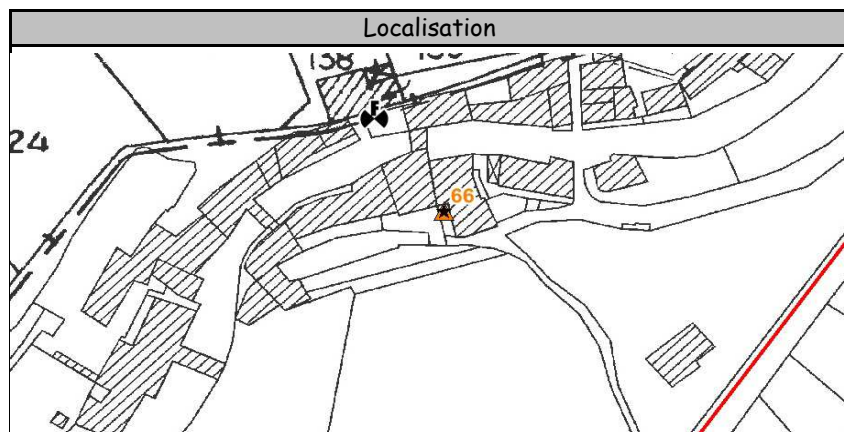

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant
Réalisation du test :
Résultat du test : -
Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné	31	Avenue Lucien Brunel	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

2

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

80 m²

Localisation

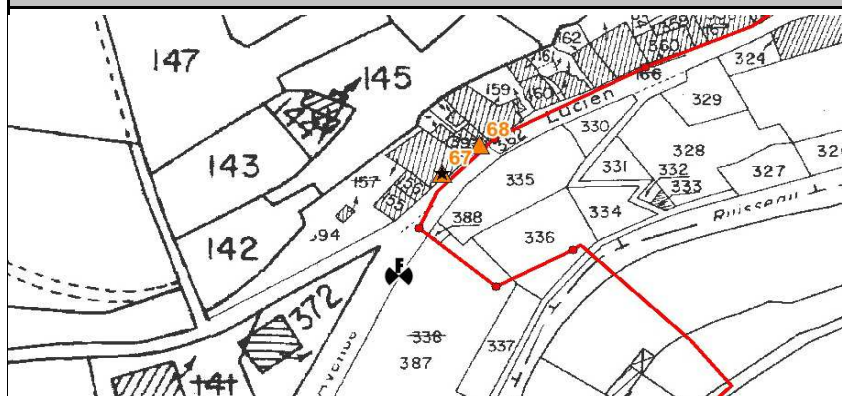

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test :

Résultat du test :

-

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné	28	Avenue Lucien Brunel	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

2

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

50 m²

Localisation

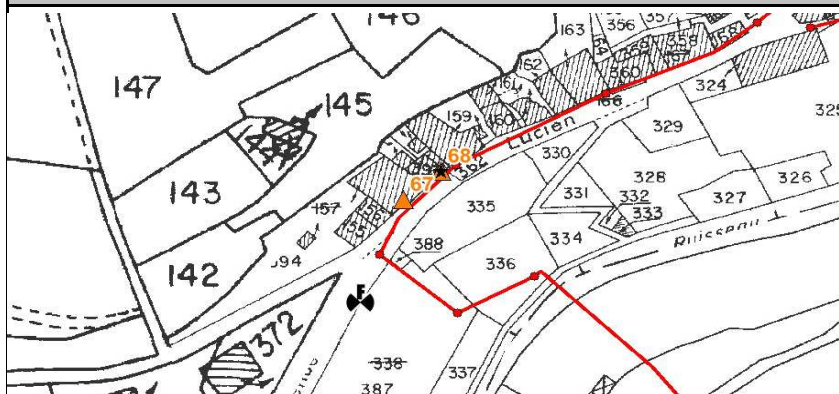

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test :

Résultat du test :

-

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné	11	Avenue Lucien Brunel	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

2

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

50 m²

Localisation

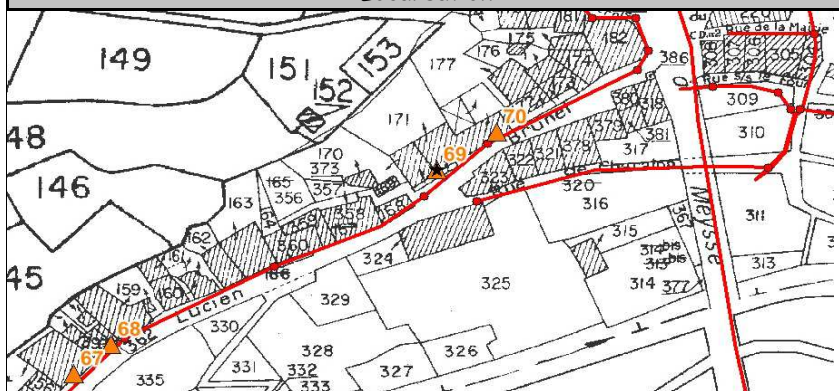

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test :

Résultat du test :

-

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné	9	Avenue Lucien Brunel	Privé

Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

2

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut




Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

100 m²

Localisation

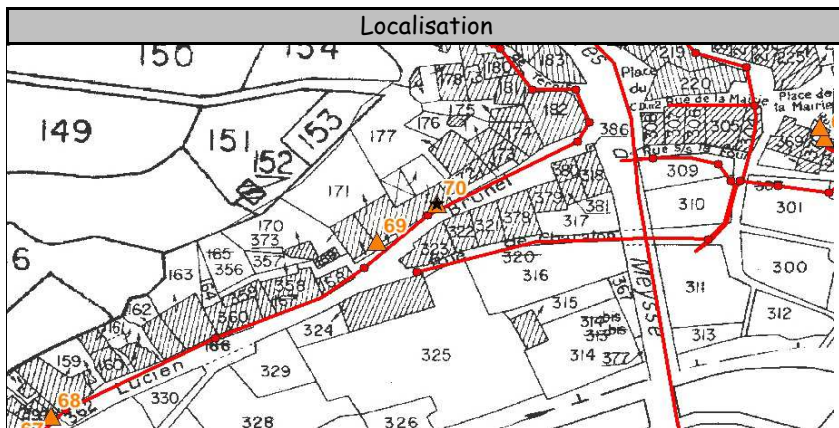

Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test :

Résultat du test :

-

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné	998	Avenue de la République	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
25 m ²

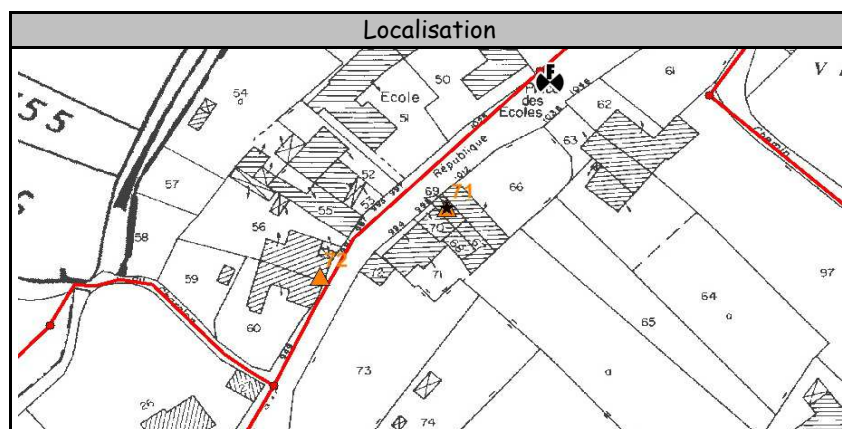

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant
Réalisation du test :
Résultat du test : -
Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné	981	Avenue de la République	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	100% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
	2	



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
70 m ²

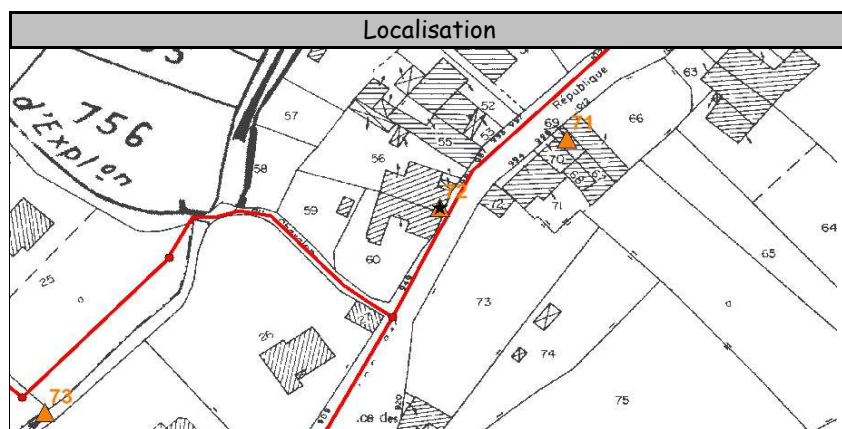

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	



Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
WEBER	28	Route de la Pierre Plantée	Privé


Type d'anomalie	Description
Autre	Exutoire vers Ruisseau

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
1

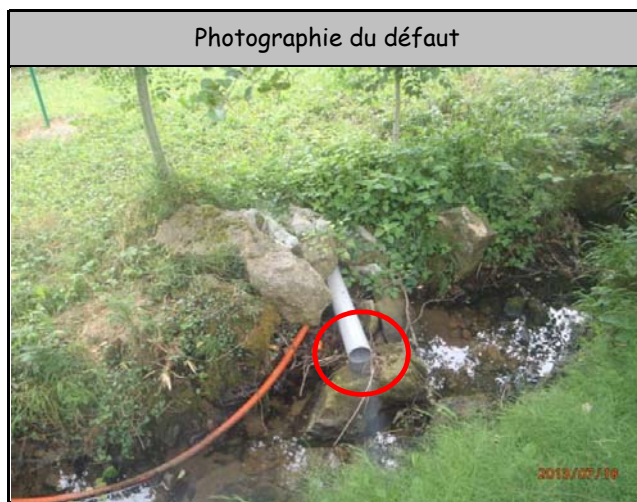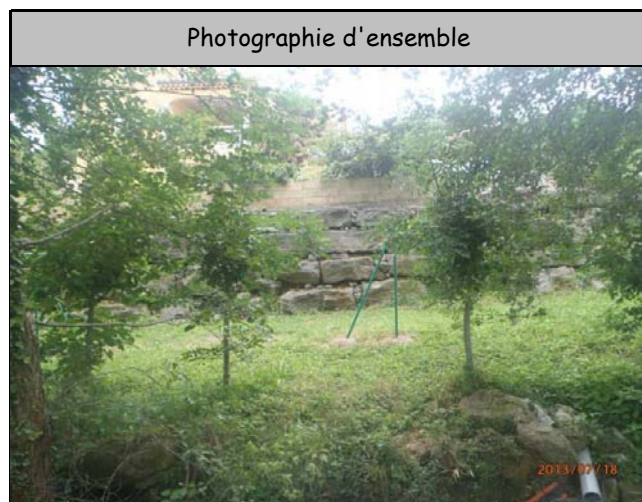

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
Sans objet

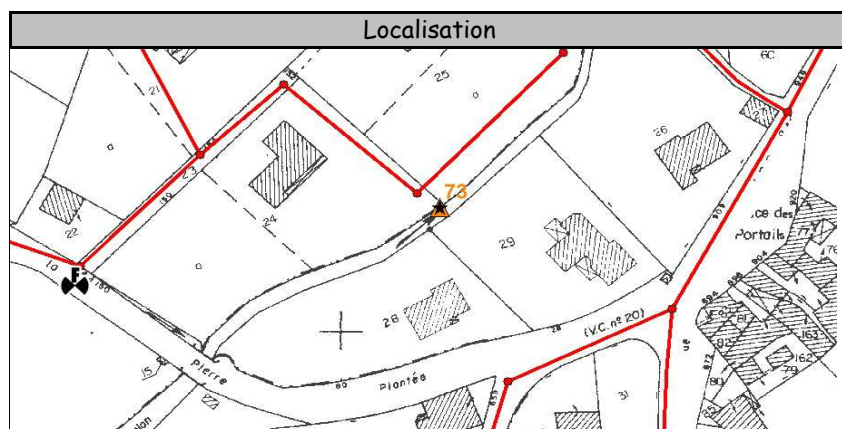

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Déconnexion
--	-------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
GIRARD	145	Rue des Hauts de Veyras	Privé


Type d'anomalie	Description
Gouttière	50% de la toiture

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)
2



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
40 m ²

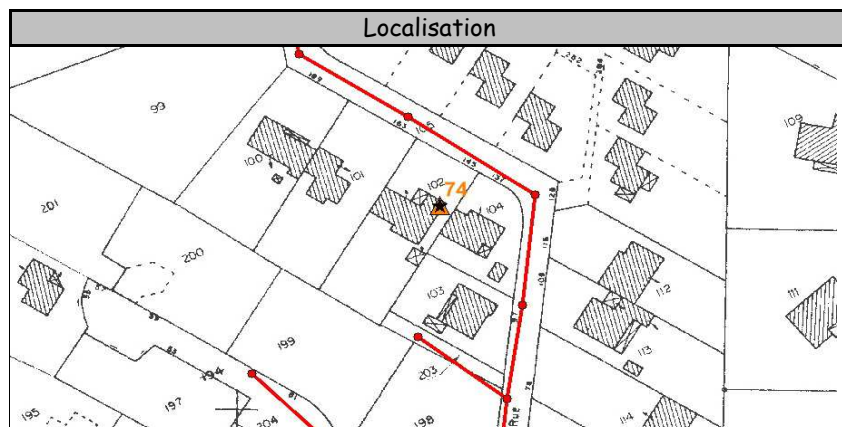

Type de réponse
Temps de réponse : Rapide
Densité du panache : Dense

Validation par traçage au colorant
Réalisation du test : -
Résultat du test : -
Existence du défaut non validée



Proposition de travaux de mise en conformité :	Mise en place d'un coude en bas de chéneau et obturation de l'ancienne conduite restante
--	--

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Chemin de l'Aleyssonne	Public


Type d'anomalie	Description
Boite de branchement	Zone de ruissellement

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)		
1		

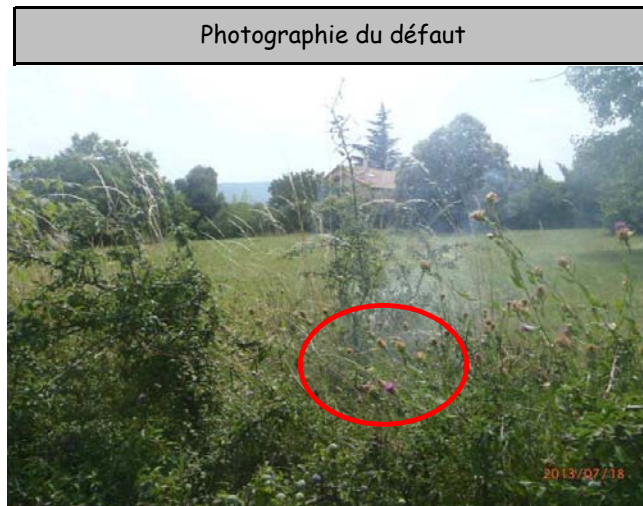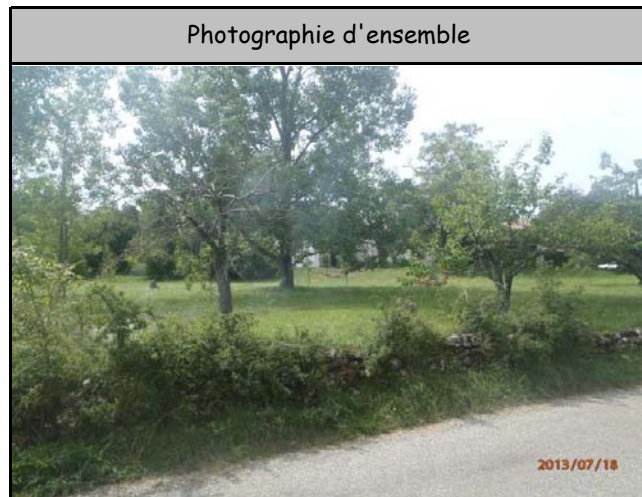

Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active
Sans objet

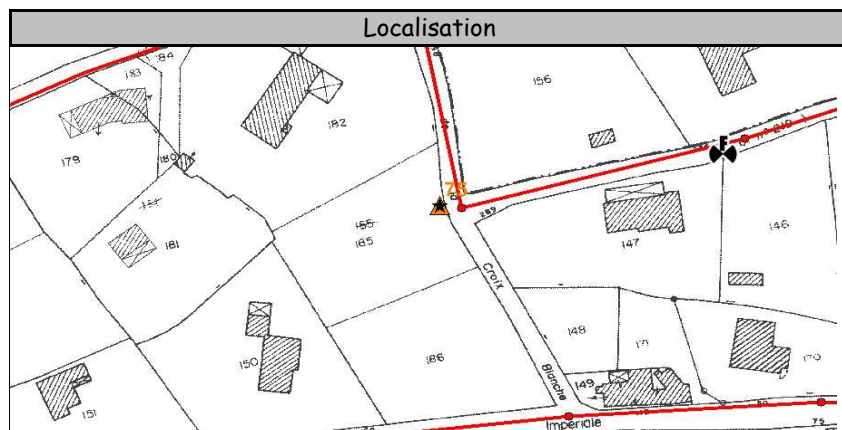

Type de réponse	
Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant	
Réalisation du test :	
Résultat du test :	-
Existence du défaut non validée	

Proposition de travaux de mise en conformité :	Etanchéification
--	------------------

Remarque(s) et/ou Observation(s)
Point d'entrée d'ECP pouvant être considérable par forte pluie

Identifiant	N° de Voirie	Nom Voirie, n° Parcelle ou Quartier	Domaine
Non renseigné		Voie Impériale	Public

Type d'anomalie	Description
Boite de branchement	Non étanche

Importance du défaut (échelle de 1 à 3)

1		
---	--	--

Photographie d'ensemble



Photographie du défaut



Hauteur critique avant intrusion	Sans objet
Surface du trou engendrant l'intrusion d'ECP	Sans objet
Vulnérabilité	Sans objet

Surface active

Sans objet

Localisation



Type de réponse

Temps de réponse :	Rapide
Densité du panache :	Dense

Validation par traçage au colorant

Réalisation du test :

Résultat du test :

-

Existence du défaut non validée

Proposition de travaux de mise en conformité :

Etanchéication

Remarque(s) et/ou Observation(s)

Boite de branchement non étanche juxtant un avaloir pluvial.