

Commune de Saint Laurent du Pont Investigations ITV -Secteur T95

Anomalies constatées : Présence importantes de racines entre les regards 9141 et 9148

Anomalies constatées : Obstacle sur le radier qui réduit la section

Anomalies constatées : Présence de racines

Préconisations de travaux : Renouvellement du tronçon entre les regards 9148 et 9164, soit environ 730 ml DN600

Les travaux permettront de supprimer potentiellement 14,5 m³/h d'ECPP mesurées lors des investigations nocturnes.

Anomalies constatées : Présence de racines

Anomalies constatées : Obstacle sur le radier qui réduit la section

Anomalies constatées : Présence de racines isolées

Légende

Gravité en fonction du type d'anomalie

- Aucune anomalie
- Gravité 1
- Gravité 2
- Gravité 3
- Inspection impossible