

Commune de Saint Pierre Entremont 38 Investigations ITV -Secteur RM28

Anomalies constatées : Grosse fissure, présence de racines entrantes
Préconisations : Renouvellement du tronçon 65 ml

Présence d'eaux claires provenant des deux tronçons en bleu foncé (tronçons n'ayant pas pu être investigués en raison de regards recouverts et des passages en terrains privés). Préconisation de réalisation d'investigations caméra sur ces tronçons pour s'assurer de la contribution ou non d'apports d'eaux claires

Anomalies constatées : infiltration, paroi manquante, branchement mal raccordé
Préconisations : Renouvellement du tronçon 50 ml + contrôle de branchement

Anomalies constatées : Longue fissure
Préconisations : Renouvellement du tronçon 40 ml

Anomalies constatées : Apport d'eaux claires provenant d'un branchement entre les regards 10588-13648
Préconisations : Contrôle de branchement

Légende

Gravité en fonction du type d'anomalie

- Aucune anomalie
- Gravité 1
- Gravité 2
- Gravité 3
- Inspection impossible

