

Commune de Saint Pierre Entremont 38 Investigations ITV -Secteur RM32-36-37

Anomalies constatées : Mauvais
branchement, apport d'eaux claires
Préconisations : Contrôle de
branchement

Anomalies constatées : Déboisement des conduites
Préconisations : Mise en place d'une manchette au
regard 10381 pour supprimer l'intrusion d'eaux
claires

Anomalies constatées : Entrée de terre au niveau
d'un joint entre les regards 10373-10372
Préconisations : Mise en place d'une manchette

Anomalies constatées : Présence
d'apport d'eaux claires sur l'antenne
entre les regards 10352-10365
Préconisations : Contrôle de
branchement

Anomalies constatées : plusieurs parois
manquantes, fissures, déplacement
d'assemblage
Préconisations : Renouvellement du
tronçon 160 ml

Anomalies constatées : Mauvais
branchement, apport d'eaux claires
Préconisations : Contrôle de
branchement

Attention : des apports d'eaux
claires sont observés en amont. Des
préconisations de travaux sont
établies sur les zones investiguées
par ITV

Légende

Gravité en fonction du type d'anomalie

- Aucune anomalie
- Gravité 1
- Gravité 2
- Gravité 3
- Inspection impossible

