


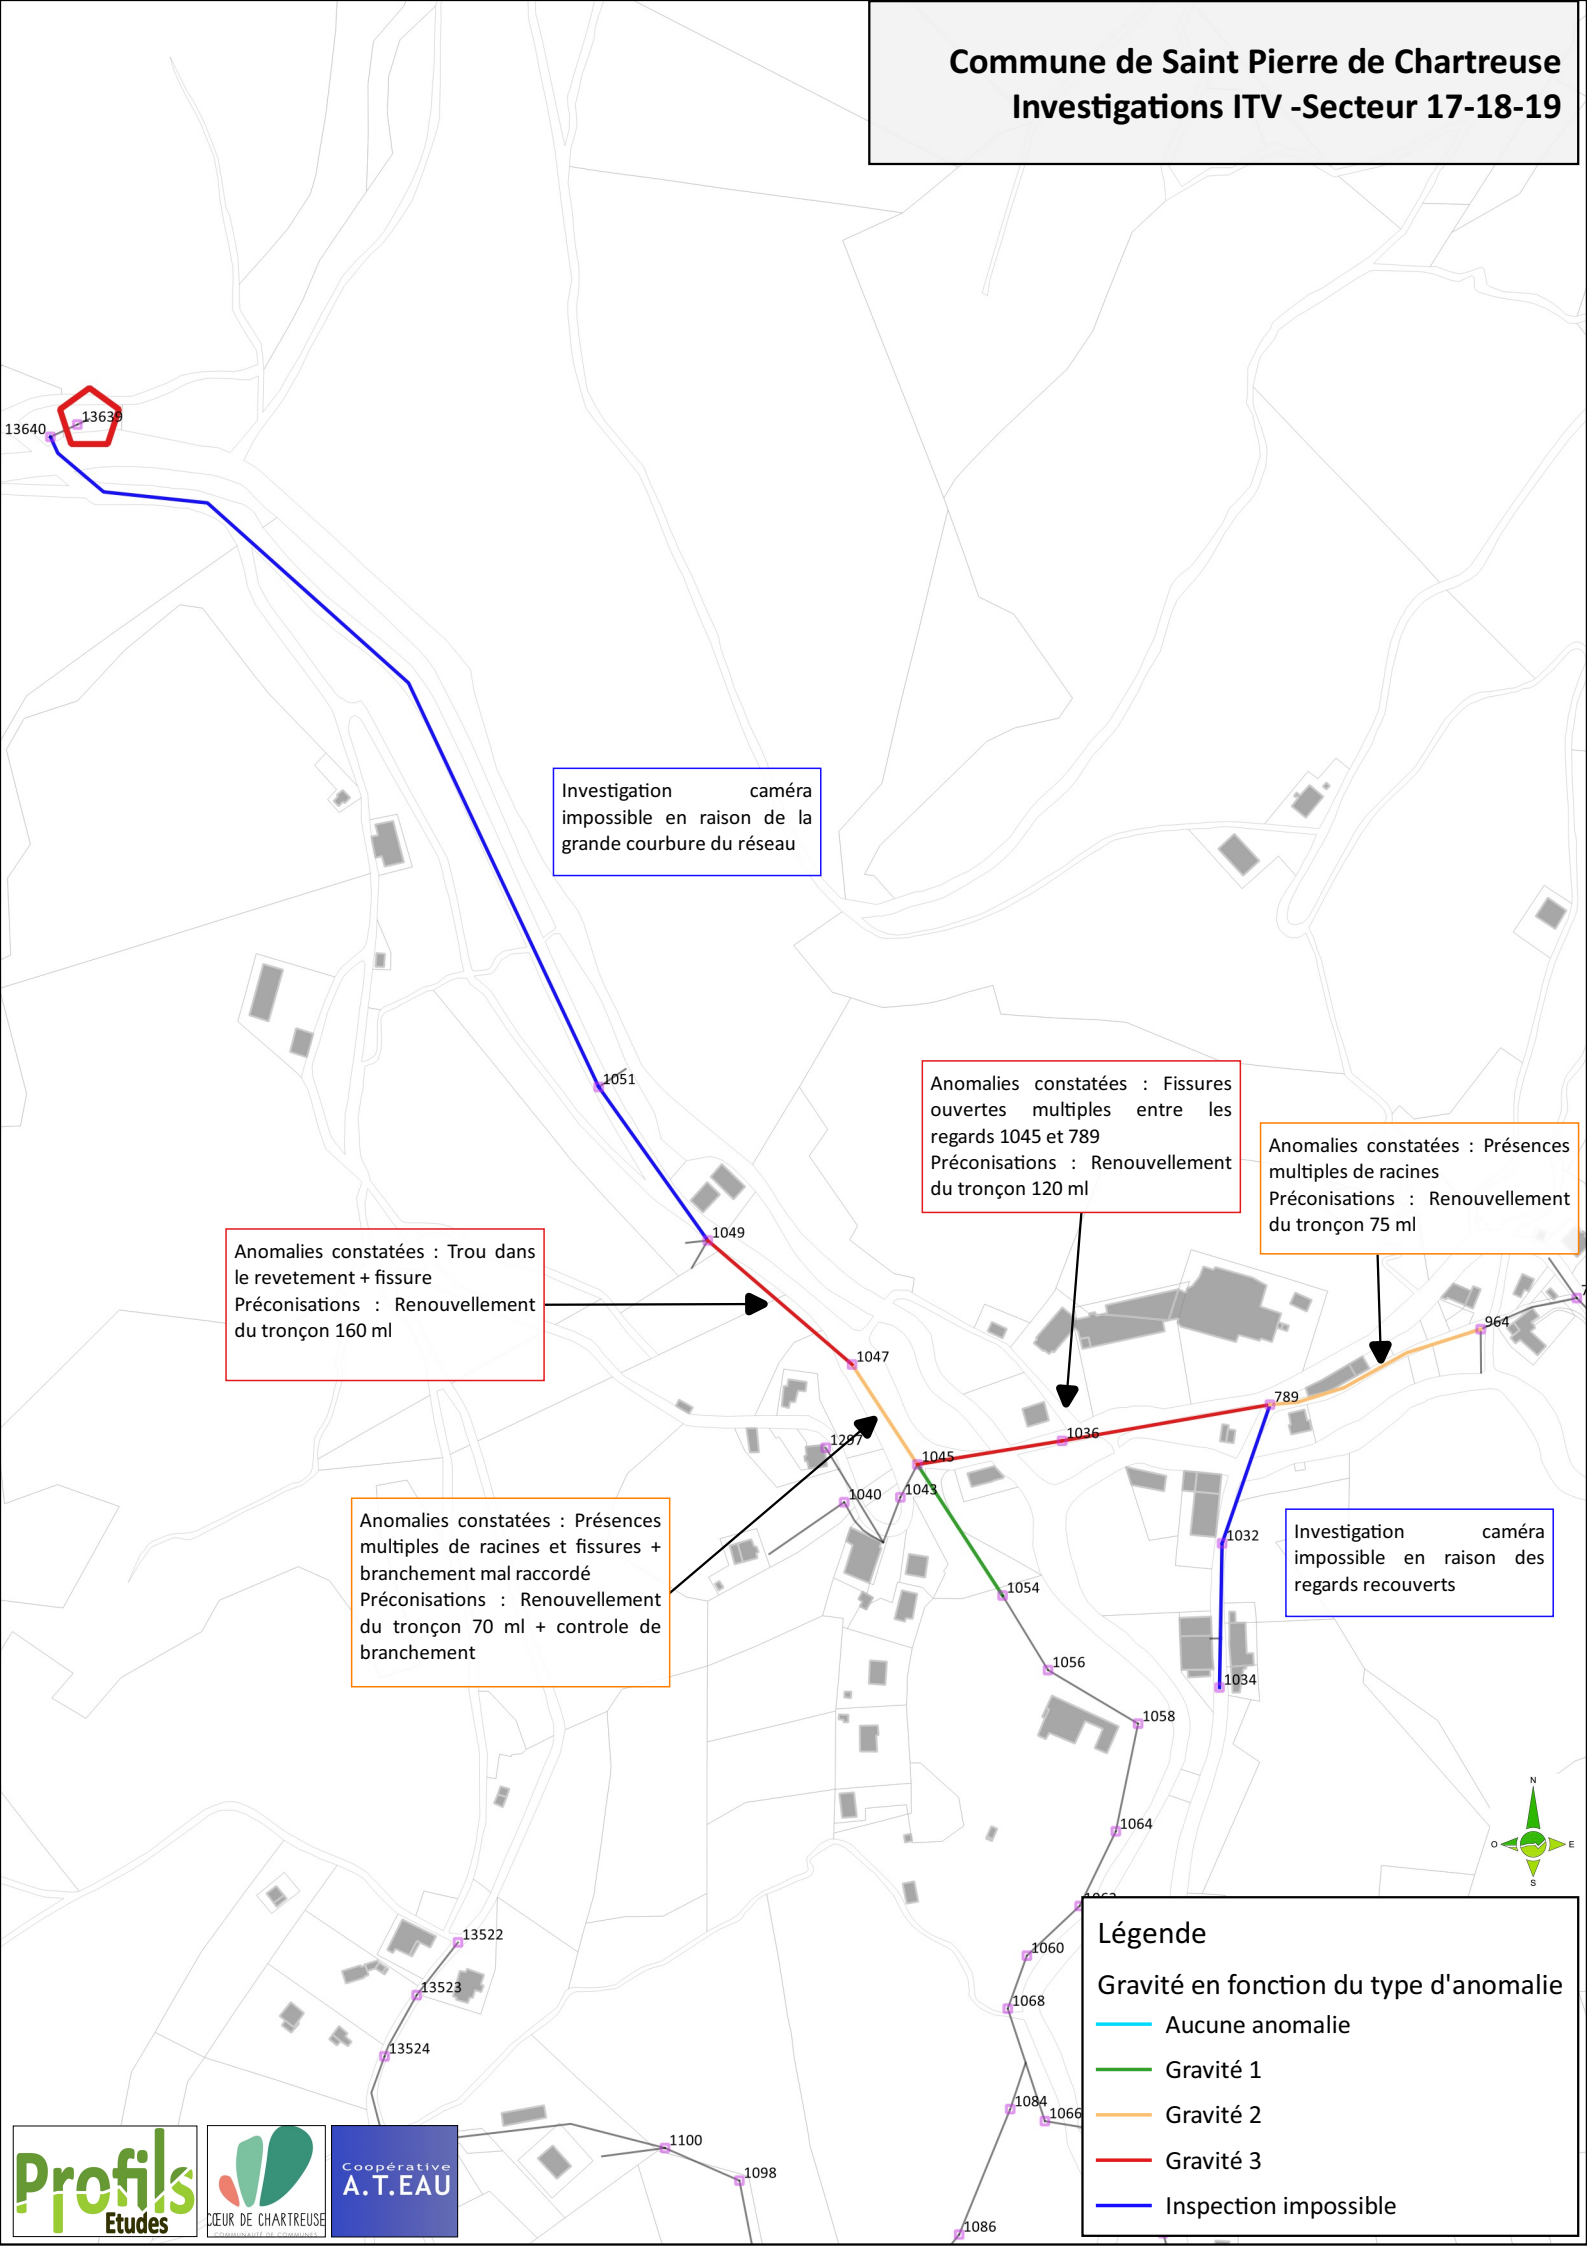

Investigation caméra impossible en raison de la grande courbure du réseau

Anomalies constatées : Trou dans le revêtement + fissure
Préconisations : Renouvellement du tronçon 160 ml

Anomalies constatées : Fissures ouvertes multiples entre les regards 1045 et 789
Préconisations : Renouvellement du tronçon 120 ml

Anomalies constatées : Présences multiples de racines
Préconisations : Renouvellement du tronçon 75 ml

Anomalies constatées : Présences multiples de racines et fissures + branchement mal raccordé
Préconisations : Renouvellement du tronçon 70 ml + contrôle de branchement

Investigation caméra impossible en raison des regards recouverts

Légende

Gravité en fonction du type d'anomalie

- Aucune anomalie
- Gravité 1
- Gravité 2
- Gravité 3
- Inspection impossible