

Annexe 1

Compte-rendu des visites
d'installations

Compte rendu de visites - AEP

Commune	Pop.	Compétence Eau	Mode de gestion DG	Date SD	Date visite / entretien
Menton	29670	Commune + SIECL	DSP	Non disponible	Les ouvrages visitables sont gérés par le SIECL, qui dispose de fiches ouvrages exhaustives et à jour. Une visite n'a pas été jugée nécessaire. Entretien le 29/05 Après-midi avec le SIECL. Entretien le 01/06 Matin avec la commune de Menton
Roquebrune	12806	SIECL	DSP	Non disponible	
Beausoleil	13410	SIECL + DSP	DSP	Non disponible	
Gorbio	1335	SIECL	DSP	Non disponible	
Castellar	987	Commune + SIECL	Régie + DSP	2006	
Sainte Agnes	1194	SIECL	DSP	Non disponible	
La Turbie	3222	SIECL	DSP	Non disponible	
Castillon	386	SIECL	DSP	2012	Entretien réalisé le 30/05 Matin. Le SD AEP est en cours de finalisation
Sospel	3650	Commune	Régie	2017	
Moulinet	231	Commune	Régie	Non disponible	Le 31/05 Après-Midi
Breil	2497	Commune	Régie	2016	Non visité (SD récent)
Saorge	453	Commune	Régie	Non disponible	le 01/06 Après-midi
La Brigue	741	Commune	Régie	Non disponible	Non visité
Fontan	292	Commune	Régie	2013	Non visité (SD récent)
Tende	2205	Commune	Régie	2009	Entretien réalisé le 31/05 Matin

Moulinet

Visite - Station de traitement d'eau potable



Visite du	31/05 Après-Midi
En présence de	M. KRPELJEVIC, Mairie du Moulinet M. CARLETTI, Mairie du Moulinet M. SCHRYVE, ESPELIA

Infrastructures

- Ressource en eau: 2 ressources : eau de rivière, et source
- Amenée en fonte / acier : état correct
- Traitement : 2 unités UF de 13 m³/h chacune (2005 et 2012); Une réhabilitation lourde (changement de skids) a eu lieu récemment sur la station
- Stockage : 2 cuves semi-enterrées de 190 m³ chacune, accolées au traitement; GC et tuyauterie sains
- Distribution : Réseau en fonte, acier, et PEHD (pour les sections les plus récentes)
- Points de consommation : Quelques branchements en plomb demeurent

Difficultés d'exploitation

- Le process de traitement est relativement complexe, et l'entretien de la station nécessite une aide extérieure
- Idem pour les réducteurs de pression

Investissements envisagés

- Remplacement des branchements en plomb

Saorge

Visite – Adduction d'eau potable



Visite du	01/06 Après-Midi
En présence de	M. FRACASSI, Mairie de SAORGE M. SCHRYVE, ESPELIA

■ Infrastructures

- Sources
- Réservoir de tête du Maurion, et chloration au chlore gazeux. Le réservoir est vide, en l'absence de contrepression
- Alimentation en gravitaire du réservoir de Saorge via une conduite en fonte de 1955. Environ 13 bars de pression au point le plus bas.
- Les casses fréquentes sur le transfert ont cessé depuis l'arrêt de l'exploitation forestière. Le transfert est en bon état relatif.
- Les régulateurs installés en amont, censés isoler la conduite lorsque le réservoir est plein, ne fonctionnent pas.

■ Difficultés d'exploitation

- En l'absence de contrepression, le réservoir de tête est vide en fonctionnement normal, et l'eau produite part en surverse depuis le réservoir de Saorge.
- Les riverains du réservoir (village de Mauron) n'ont pas accès à l'eau de manière sécurisée

■ Investissements envisagés

- Réducteurs de pression
- Installation de compteurs de sectorisation

Menton

Visite du	01/06 Matin
En présence de	Mme HERVE, Mairie de Menton M. SCHRYVE, ESPELIA

Entretiens techniques – Production et transfert d'eau potable



■ Infrastructures / contexte

- Menton est MO pour la production d'eau potable depuis la Roya jusqu'en 2044
- Convention tripartite pour les travaux de réhabilitation lourds (Italie, Monaco, SIECL)
- Infrastructures:
 - 2 puits dans le lit d'accompagnement
 - Chloration simple (chlore gazeux)
 - Station de pompage en cours de réhabilitation (à charge du délégataire)
- Enjeu technique : traversée de la Roya. Suite à dragages, la conduite est maintenant à nu dans le lit de la Roya (et donc à risque). 2 options :
 - Traversée de la conduite en s'appuyant sur le pont de l'autoroute.
 - Reprise de la traversée en lit de rivière.
- Des subventions européennes pourraient être mobilisées pour la réalisation de ces travaux (à la charge de la ville) : programme Concert'eau, ALCOTRA

■ Investissements envisagés

- Réhabilitation du passage de la Roya

SIECL

Visite du	29/05 Matin
En présence de	M. AMOURDEDIEU, SIECL M. SCHRYVE, ESPELIA

Entretiens techniques - Diagnostic

Patrimoine

- Connaissance de l'état du Patrimoine
 - Fiches ouvrages disponibles, exhaustives et à jour
 - Bonne connaissance des infrastructures : existence d'un SIG complet et à jour
 - Utilisation d'un outil de gestion patrimoniale par l'exploitant pour optimiser le renouvellement qui présuppose d'une bonne connaissance du patrimoine (carto, suivi et historique des fuites, etc.)
 - Une sectorisation a été mise en place, mais il manque pour l'instant de retour pour spatialiser les rendements et les performances des réseaux
 - Modélisation hydraulique opérationnelle chez l'exploitant, difficile à utiliser par le SIECL ou ses sous-traitants
 - SD en cours de programmation
- Evolutions de périmètre :
 - Récentes : Castillon intégré récemment : niveau de service à aligner avec le reste du SIECL (connaissance des réseaux, etc.)
 - Futures : Peille : en train de sortir du SIECL

SIECL

Visite du	29/05 Matin
En présence de	M. AMOURDEDIEU, SIECL M. SCHRYVE, ESPELIA

Entretiens techniques – Problématiques techniques

● Sécurisation de la ressource

● Renforcement des feeders

- Le réseau a historiquement été conçu pour être alimenté depuis la ressource de la Vésubie, qui est maintenant exploitée par la régie de Nice (sens d'écoulement Ouest-Est) ; 300 L/s sécurisé auprès de la régie
- Aujourd'hui, la ressource de la Roya est plus avantageuse économiquement, mais les infrastructures ne permettent son exploitation que de manière limitée (manque de capacité des transferts) ; 400 l/s sécurisé depuis la Roya
- Un programme de renforcement du feeder MC a été établi
- Le renforcement du Feeder Littoral n'est pas encore terminé

● Recherche de nouvelles ressources

- Une source résurgente au niveau de la mer laisse à penser qu'une / des veines exploitables pourraient être touchées via des forages à la Turbie. Potentiel à 40 ? l/s. La phase exploratoire est en cours de signature. Budget non connu.

SIECL

Visite du	29/05 Matin
En présence de	M. AMOURDEDIEU, SIECL M. SCHRYVE, ESPELIA

Entretiens techniques – Investissements envisagés


Investissements

- Renouvellement
 - Renouvellement annuel prévu au contrat
- Programme d'investissement du SIECL
 - Programme 2017 voté en mars dernier ;
 - Il ne pourra pas être intégralement exécuté sur 2017 ; correspond de fait à une programmation pluriannuelle « roulante ».
 - Un report du budget exécuté sur les 5 dernières années (disponible par ailleurs) donne une bonne estimation de l'enveloppe effectivement réalisable.
- Grosses opérations à court-moyen terme
 - Feeder Moyenne Corniche : Une étude diagnostique a conduit à l'élaboration d'un programme de travaux
 - Feeder Littoral : Son renforcement faisait partie à l'origine du contrat du délégataire, mais n'a pu être réalisé intégralement pour problèmes administratifs. Un reliquat de +/- 700 m est à réaliser (Roquebrune Cap Martin). Le marché est signé, mais n'a toujours pas pu être réalisé.

Tende

Visite du	31/05 Matin
En présence de	M. BONGIOANNI, Mairie de Tende M. SCHRYVE, ESPELIA

Entretiens techniques – Réseaux de distribution

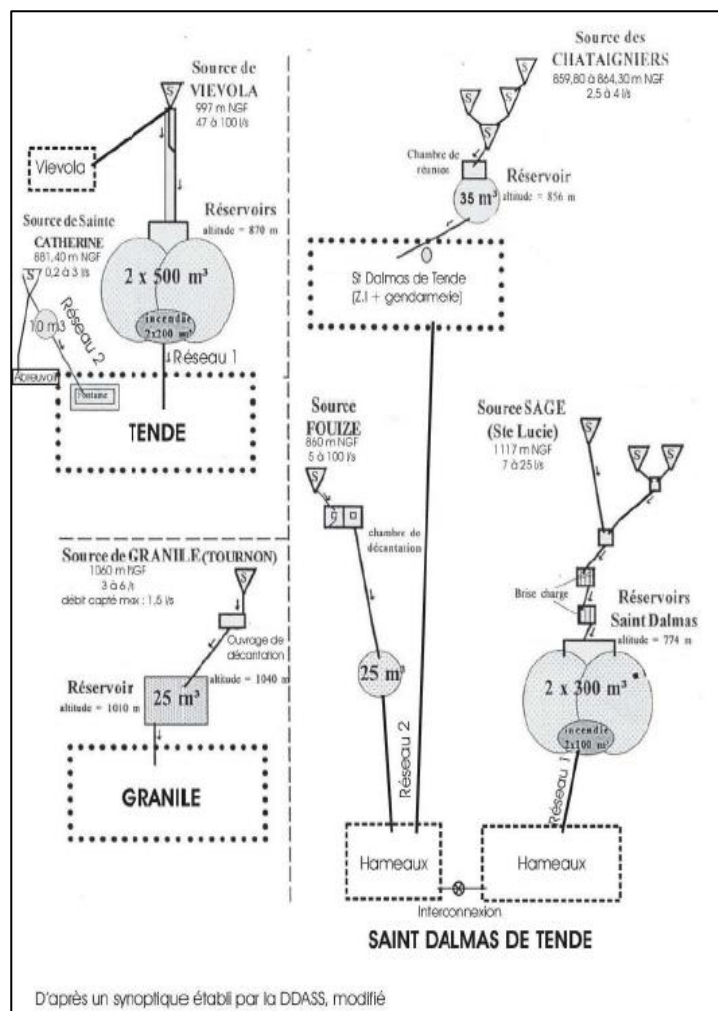

Caractéristiques générales

- DUP en cours de finalisation pour la sécurisation des captages ; pas d'enjeux majeurs
- L'adduction de Vievola est en mauvais état (30% de pertes techniques), mais un AO est en cours de finalisation pour sa réhabilitation
- Un plan d'action de réduction des pertes a été préparé et est en cours de mise en œuvre
- Réseau de Chataignier / Fouize: Un arrêté d'interdiction de consommation a été pris pour cette zone; l'eau distribuée est de mauvaise qualité ; le diagnostic est en cours
- Comptage : La facturation se fait au forfait. Pas de compteurs abonnés;

Investissements envisagés

- Réhabilitation amenée d'eau (en cours)
- Comptage : équipement des gros consommateurs.
- A court terme, il n'est pas prévu d'équiper de compteurs l'ensemble des abonnés (trop compliqué compte tenu de la configuration du centre-ville)
- Une opportunité serait d'alimenter le réseau desservi par les sources de Chataignier / Fouize via les sources de Sagé, abondantes et de bonne qualité. Investissements nécessaires pour renforcer l'interconnexion entre les réseaux, de capacité insuffisante.

Compte rendu de visites - Assainissement

Commune	Pop.	Compétence Assainissement	MDG	Date SD	Date visite / entretien
Menton	29670	Commune	DSP	2000	Le 31/05 Matin
Roquebrune	12806	Commune	Régie (réseaux) + DSP	2016	Non visité (SD récent)
Beausoleil	13410	Commune	Régie	2009	Non visité
Gorbio	1335	Commune	Régie	Diag reseau en 2013	Non visité (Diagnostic récent)
Castellar	987	Commune	Régie	2006	Non visité
Sainte Agnes	1194	Commune	DSP	2006	Le 30/05 Après-Midi
La Turbie	3222	SIVOM Villefranche	DSP	Non	Non visité (SD récent)
Castillon	386	Commune	Régie	2009	Le 30/05 Après-Midi
Sospel	3650	Commune	Régie	2009	Le 30/05 Après-Midi
Moulinet	231	Commune	Régie	Non	Le 31/05 Après-Midi
Breil	2497	Commune	Régie	2016	Non visité (SD récent)
Saorge	453	Commune	Régie	2011	Le 01/06 Après-midi
La Brigue	741	Commune	Régie	2013	Non visité (SD récent)
Fontan	292	Commune	Régie	2013	Non visité (SD récent)
Tende	2205	Commune	Régie	2009	Le 31/05 Matin

Sospel

Visite - Station d'Epuration



Visite du	30/05 Matin
En présence de	M. LAURENT, Mairie de SOSPEL Mme LANTELME, Mairie de SOSPEL M. VINGELLI, VEOLIA M. SCHRYVE, ESPELIA

Caractéristiques générales

- 5000 EH
- Performance moyenne à dires d'exploitant. Des inspections visuelles amont/aval permettent de constater une dégradation du milieu récepteur. Confirmé par le rapport SATESE.

Filière

- Prétraitement: Dégrillage, Dessableur-deshuileur circulaire
- Traitement primaire: Décanteur
- Traitement secondaire: Lits bactériens, Clarificateur avec pont racleur
- Filière boue : Lits de séchage

Difficultés d'exploitation

- Grosse variabilité des débits en entrée de station
- Le dégrillage laisse passer beaucoup de matière,
- Gros volumes de boues dans le décanteur, dont les performances sont faibles.

Investissements envisagés

- Court terme
 - Dégrillage: installation d'un dégrilleur plus fin, automatisé
 - Réhabilitation des lits de séchage et réduction des niveaux de boues dans le décanteur
- Moyen terme
 - Changements de filière envisagé (utilisation du décanteur pour faire des boues activées, lits de roseaux pour le stockage des boues, dénitrification, déphosphatation, valorisation locale des boues, etc.) Projet de changement de filière (est. 1M€) non récupérés pour le moment

Castillon

Visite - Station d'Epuration



Visite du	30/05 Après-Midi
En présence de	M. VINGELLI, VEOLIA M. SCHRYVE, ESPELIA

Caractéristiques générales

- 500 EH
- Performances faibles, à dire d'exploitant

Filière

- Prétraitement: Piège à sable, dégrilleur par tamisage + vis sans fin, Deshuilage
- Traitement primaire: Décanteur
- Traitement secondaire: Plateaux bactériens, Clarificateur avec pont racleur
- Filière boue : Lits de séchage abandonnés.

Difficultés d'exploitation

- Accès difficile
- Lits de séchage abandonnés; Vidange des boues par camion cureur

Investissements envisagés

- Selon l'exploitant, la station serait à reconstruire intégralement (**voir SATESE**)

Saint-Agnès

Visite - Station d'Épuration



Visite du	30/05 Après-Midi
En présence de	M. VINGELLI, VEOLIA M. SCHRYVE, ESPELIA

Caractéristiques générales

- 700 EH
- Performances correctes, à dire d'exploitant

Filière

- Prétraitement: Dessablage, deshuilage (intégré au traitement primaire)
- Traitement primaire: Décanteur
- Traitement secondaire: Lits bactériens, alimentation des sprinklers par pompage; voiles béton de faible qualité
- Clarification sans racleur
- 2 lits de séchage à l'abandon – vidage par camion

Difficultés d'exploitation

- Accès difficile; l'exploitation est facilité par l'installation d'une pompe à boues et d'une conduite temporaire

Investissements envisagés

- Un dégrillage pourrait permettre l'amélioration des performances

Menton

Visite - Station d'Épuration



Visite du	30/05 Après-Midi
En présence de	M. VINGELLI, VEOLIA M. SCHRYVE, ESPELIA

Caractéristiques générales

- Capacité: 87 500 EH
- Mise en service en 1995, réhabilitation en 2010

Filière

- Prétraitement: dégrillage grossier puis dégrillage fin
- Traitement physico-chimique: Coagulation-floculation, décantation lamellaire
- Traitement biologique: Réacteurs biologiques MBBR
- Décantation lamellaire actiflo
- Filière boues: Epaisseurs, centrifugation
- Filière air complète

Difficultés d'exploitation

- L'hydraulicité de l'émissaire s'est réduite, limitant la capacité totale de traitement
- Pas de valorisation locale des boues possible

Investissements envisagés

- Compacteur de refus de dégrillage
- Réhabilitation et/ou remplacement de l'émissaire

Tende

Visite - Station d'épuration - Tende



Visite du	31/05 Matin
En présence de	M. BONGIOANNI, VEOLIA M. SCHRYVE, ESPELIA

Caractéristiques générales

- 5000 EH
- En cours de réception

Filière

- Unité compacte de prétraitement, comprenant le dégrillage fin, le lavage et compactage des refus de dégrillage, la séparation et classification des sables, la séparation et extraction des graisses.
- Bassin d'aération par boues activées, et zone aérée/anoxique
- Clarificateur longitudinal à suction
- La STEP est équipée d'un poste de dépotage

Difficultés d'exploitation

- Station surdimensionnée

Investissements envisagés

- RAS (à part les défauts de mise en route)

Tende

Visite du	30/05 Après-Midi
En présence de	M. VINGELLI, VEOLIA M. SCHRYVE, ESPELIA

Visite - Station d'épuration – Saint Dalmas de Tende



Caractéristiques générales

- 1000 EH
- Mise en service en 1994

Filière

- Dégrilleur statique équipé d'une grille d'entrefer 0,75 mm.
- Dégraisseur / dessableur cylindro-conique de 9 m équipé d'1 turbine de dégraissage; Fosse à graisses, Fosse à sables.
- Une unité de disques biologiques
- Décanteur lamellaire
- Extraction des boues décantées à partir d'une pompe à vis
- Silo épaisseur de 150 m.

Difficultés d'exploitation

- Les performances sont mauvaises, d'après la municipalité (**Rapport SATESE?**)
- Une intervention sur les disques demande l'arrêt complet de la station

Investissements envisagés

- La reconstruction de la station est à prévoir à court / moyen terme d'après la municipalité

La Brigue

Visite - Station d'épuration



Visite du	31/05 Matin
En présence de	M. BONGIOANNI, VEOLIA M. SCHRYVE, ESPELIA

Caractéristiques générales

- **Capacité**
- **Année de mise en service**

Filière

- Dégrillage
- Dessablage-deshuilage
- Biodisques (non fonctionnels)
- Clarificateurs

Difficultés d'exploitation


- La STEP est mauvais état, et ses performances sont faibles
- Elle est en zone inondable
- Des éboulements menacent d'obstruer la rivière, ce qui mettrait la STEP à risque

Investissements envisagés

- Abandon de la STEP, et connexion des effluents à la nouvelle STEP de Tende via une station de pompage EU
- La convention est en cours de discussion avec la SNCF pour une traversée de tunnel

Moulinet

Visite - Station d'Épuration

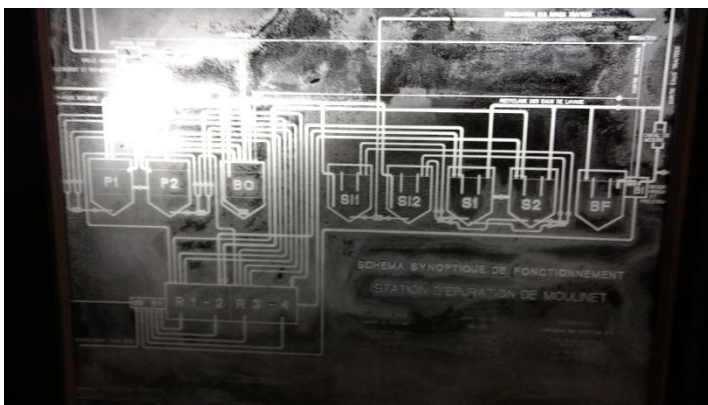

Visite du	31/05 Après-Midi
En présence de	M. KRPELJEVIC, Mairie du Moulinet M. CARLETTI, Mairie du Moulinet M. SCHRYVE, ESPERIA
Puis entretien avec	M. BONVALLET, Maire M. DAIDERI, Alp'Bio Système, par téléphone M. SCHRYVE, ESPERIA

Caractéristiques générales

- Capacité: 1000 EH
- Rapport SATESE satisfaisant (même si réalisé avant le remplacement du second biodisque)

Filière

- Prétraitement : Pas de dégrillage, Dégraissage – dessablage via cuve biotope, vidangée seulement tous les 5-10 ans
- Traitement biologique: 2 réacteurs par biodisques en place, dont 1 remis à neuf récemment ;
- Les deux emplacements libres sont à cultures libres, avec aération
- Boues: 2 silos à boue; le bac de biocompostage a été fermé

Difficultés d'exploitation

- Pas de dégrillage: filasses présentes dans les biodisques

Investissements envisagés

- Un dégrilleur en entrée de station permettrait d'améliorer encore son fonctionnement
- Réinstallation d'un bac de biocompostage

Saorge

Visite - Station d'épuration « Roya »



Visite du	01/06 Après-Midi
En présence de	M. FRACASSI, Mairie de SAORGE M. SCHRYVE, ESPELIA

Caractéristiques générales

- **Capacité, année de construction**
- **Rapports SATESE?**

Filière

- Prétraitement: dégrillage neuf, automatique, avec ensacheur, alimenté par panneau solaire,
- Unité compacte (dessablage-deshuilage-aération-décantation)
- Boues: 2 lits de séchage

Difficultés d'exploitation

- Aucune difficulté particulière reportée par la municipalité

Investissements envisagés

- Sécurisation du site nécessaire
- Le Schéma Directeur de 2009 avait envisagé un abandon de la station et la construction de lits de roseaux, qui nécessiterait l'achat de 6000 m2 de terrain dans le vallon, et une conception difficile (fortes pentes).
- La municipalité juge ce projet irréalisable et non nécessaire

Saorge

Visite - Station d'épuration « village »



Visite du	01/06 Après-Midi
En présence de	M. SCHRYVE, ESPELIA

Caractéristiques générales

- **Capacité, année de construction**
- **Rapports SATESE?**

Filière

- Prétraitement et traitement primaire: dessablage-deshuilage - décantation; pas de dégrilleur
- Traitement secondaire: Bacs biologiques, en mauvais état général

Difficultés d'exploitation

- Station vétuste, difficulté de remplacement des bacs biologiques

Investissements envisagés

- Le Schéma Directeur de 2009 avait préconisé son abandon, et le raccordement de la zone desservie à une nouvelle station
- Ce projet a été abandonné par la municipalité

Sospel

Entretiens techniques - Réseaux d'assainissement



Visite du	30/05 Matin
En présence de	M. LAURENT, Mairie de SOSPEL M. RIA, Mairie de SOSPEL M. SCHRYVE, ESPELIA

Caractéristiques générales

- Réseau séparatif – faibles performances (les débits en entrée de station varient du simple au triple, à dire d'exploitant)

Investissements à prévoir

- SD 2009 de qualité.
- Aucun des travaux prévus au SD 2009 n'a été réalisé. Ils sont toujours d'actualité
- En particulier, le collecteur principal en amiante ciment pourrait être remplacé
- Des travaux de séparation des eaux usées / pluviales permettrait de réduire les coefficients de pics à l'usine (2 à 3 fois les débits de temps secs constatés)

Tende

Visite du	31/05 Matin
En présence de	M. BONGIOANNI M. SCHRYVE, ESPELIA

Entretiens techniques – Réseaux d'assainissement



Caractéristiques générales

- SD 2009 disponible
- Réseaux séparatifs, sauf dans la partie ancienne de la ville
- Dans l'ensemble, de fortes variations de débit sont observées en temps de pluie, notamment à cause de la connexion directe au réseau de grandes zones imperméabilisées
- La partie basse du réseau est en mauvais état, et est souvent mise en charge
- Des petites unités d'assainissement sont en mauvais état / vétustes
 - STEP de Mouignole (300 EH)
 - STEP de Casterinon (300 EH)

Investissements envisagés

- Chemisage ou tubage de la partie basse du réseau (750m de DN300).
- Séparation des réseaux d'eau pluviale de la partie amont de la ville (parking gare + RD)
- Reconstruction d'une unité de traitement à Mourignole
- Reconstruction d'une unité de traitement à Casterinon

Récapitulatif des investissements envisagés - AEP

Commune		Pop.	Investissements	Stade du projet	Chiffrage
Menton			Production: Réhabilitation du passage de la Roya	Opportunité / Etudes préliminaires	Chiffrage estimatif disponible
	Menton	29 670	Haut service: Selon programmation pluriannuelle SIECL Bas service: pas d'investissement majeur prévu	Annuel	Disponible
SIECL	Roquebrune	12 806	- Renouvellement inclus dans le contrat de DSP - Petit investissement selon programmation pluriannuelle SIECL - Grosses opérations: Renforcement Feeder moyenne corniche, et finalisation renforcement feeder Littoral - Opportunités futures: nouvelle ressource	- Annuel	Disponible
	Beausoleil	13 410			
	Gorbio	1 335		- Annuel	
	Castellar	987		- Etudes détaillées	
	Sainte Agnes	1 194			
	La Turbie	3 222		- Opportunité	
	Castillon	386			
Sospel		3 650	A extraire du SD (2017)	Programmation	Disponible sous réserve de finalisation du SD
Moulinet		231	Remplacement branchements plomb	Opportunité	A estimer
Breil		2 497	A extraire du SD (2016)	Programmation	Disponible
Saorge		453	Installation d'un réducteur de pression et de compteurs de sectorisation	Avant-projet	Disponible
La Brigue		741			
Fontan		292	A extraire du SD (2013)	Programmation	Disponible
Tende		2 205	DUP sources (2009)	En cours de finalisation	Pas d'impact significatif
			Réhabilitation de l'amenée d'eau	DAO en cours	Disponible
			Réhabilitations diverses selon plan de réduction des pertes	Compilation en cours	Compilation en cours
			Connexion des zones alimentées par les sources de Fouize et Chataignier au réseau alimenté par la source de Sagé	Opportunité	Non disponible
			Remplacement des branchements en plomb	Non envisagé	Non disponible

Récapitulatif des investissements envisagés - Assainissement

Commune	Pop.	Investissements	Stade du projet	Chiffrage
Menton	29670	Usine: Réhabilitation de l'émissaire en mer	Diagnostic	Chiffrage diagnostic disponible Chiffrage reconstruction à estimer
		Usine: Installation d'un compacteur de refus de dégrillage	Opportunité	Non disponible
		Réseau: selon programmation pluriannuelle	Annuel	Enveloppe disponible
Roquebrune	12806	A extraire du SD (2016)	Programmation	Disponible
Beausoleil	13410	A extraire du SD (2009)	Programmation	Disponible
Gorbio	1335	A extraire du Diagnostic (2013)	Programmation	Disponible
Castellar	987	A estimer		A estimer
Sainte Agnes	1194	Installation d'un dégrilleur	Opportunité	A estimer
		Reconstruction de la STEP	Opportunité	A estimer
La Turbie	3222	A estimer		A estimer
Castillon	386	Reconstruction de la STEP	Opportunité	A estimer
Sospel	3650	Remplacement du dégrilleur	Opportunité	A estimer
		Réhabilitation des lits de séchage	Opportunité	A estimer
		Reaménagement de la filière	Opportunité	Estimatif disponible en Mairie
		Réhabilitation du réseau	Programmation	Selon SD 2009 (coûts à actualiser)
Moulinet	231	Installation d'un dégrilleur	Opportunité	Disponible
		Installation d'un bio-compost	Opportunité	Disponible
Breil	2497	A extraire du SD	Programmation	Disponible
Saorge	453	Sécurisation	Opportunité	
		Construction d'une nouvelle STEP et abandon des STEP existantes	Non envisagé	Selon SD 2011 (couts à actualiser)
La Brigue	741	Connection des effluents à la STEP de Tende	Avant-projet	Disponible
Fontan	292	Réhabilitations réseau (faible amplitude)	Programmation	Selon SD 2013
		A extraire du SD (2013)		A estimer
Tende	2205	Réhabilitation collecteur principal	Avant-projet	Disponible
		Déconnexion de la RD et du parking de la gare du réseau EU	Opportunité	A estimer
		Réhabilitation du réseau	Programmation	Selon SD 2009 (couts à actualiser)