


Commune de :	CASTELNAU-VALENCE	<h1>Anomalie fumée n° :</h1> <div>1</div>
Date du test :	2022-05-01	
Système d'assainis. :	CASTELNAU-VALENCE	

Localisation / Adresse				
Domaine	Identifiant	N° Voirie	Nom Voirie / Numéro de parcelle	N° Parcelle
Prive		71	Rue le chateau	300720000C0657

Présentation de l'anomalie	
Type d'anomalie :	Gouttiere
Surface active (m²) :	20
Vulnérabilité :	Faible
	<div>Grave</div>

Caractéristique de la réponse	
Rapidité d'apparition du panache :	Rapide et dense
Réalisation et résultat du test au colorant :	Non

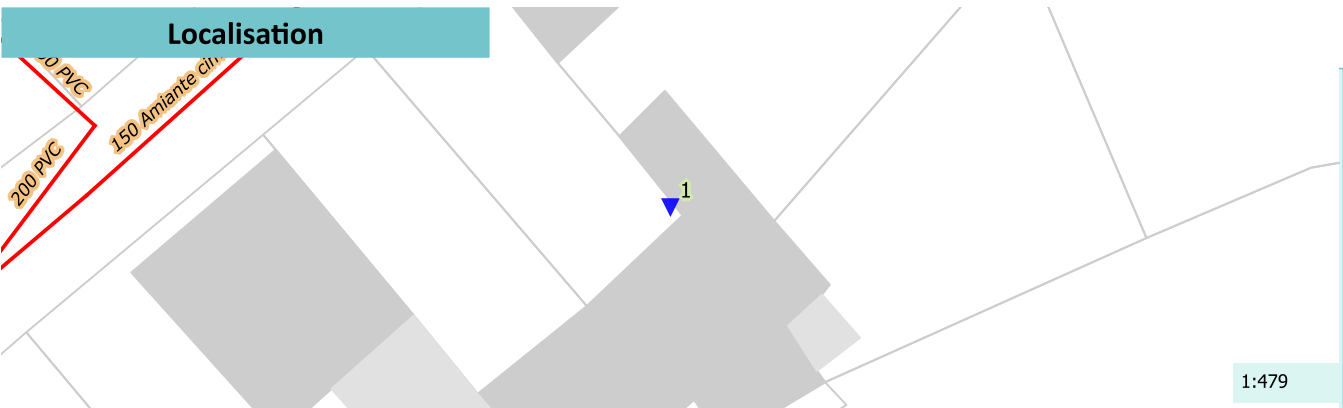

Proposition de travaux de mise en conformité :	Deconnexion des eaux pluviales
Enquête banchement à prévoir :	-


Remarque(s) / Observation(s)
-

Commune de :	CASTELNAU-VALENCE	<h1>Anomalie fumée n° :</h1> <div>2</div>
Date du test :	2022-05-01	
Système d'assainis. :	CASTELNAU-VALENCE	

Localisation / Adresse				
Domaine	Identifiant	N° Voirie	Nom Voirie / Numéro de parcelle	N° Parcelle
Public			D120	

Présentation de l'anomalie	
Type d'anomalie :	Parasitage EP/EU
Surface active (m²) :	0
Vulnérabilité :	Faible
Peu grave	

Caractéristique de la réponse	
Rapidité d'apparition du panache :	Lente et faible
Réalisation et résultat du test au colorant :	Oui negatif

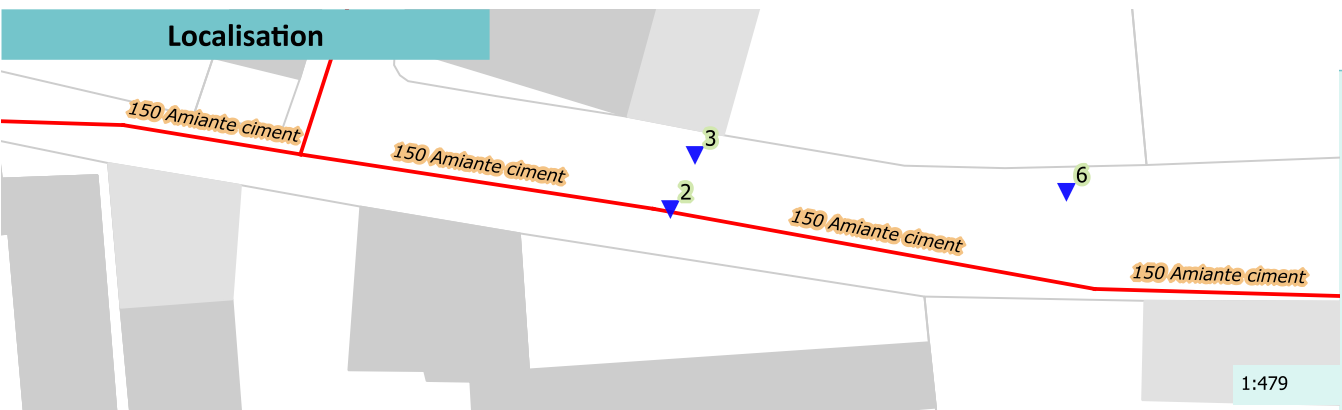

Proposition de travaux de mise en conformité :	Sans objet
Enquête banchement à prévoir :	-


Remarque(s) / Observation(s)
Parasitage EP/EU 'peu grave sans préconisation de travaux, aucune connexion hydrualique entre l'EU et l'EP.

Commune de :	CASTELNAU-VALENCE	<h1>Anomalie fumée n° :</h1> <div>3</div>
Date du test :	2022-05-01	
Système d'assainis. :	CASTELNAU-VALENCE	

Localisation / Adresse				
Domaine	Identifiant	N° Voirie	Nom Voirie / Numéro de parcelle	N° Parcelle
Public			D120	

Présentation de l'anomalie	
Type d'anomalie :	Parasitage EP/EU
Surface active (m²) :	0
Vulnérabilité :	Faible
Peu grave	

Caractéristique de la réponse	
Rapidité d'apparition du panache :	Lente et faible
Réalisation et résultat du test au colorant :	Oui negatif

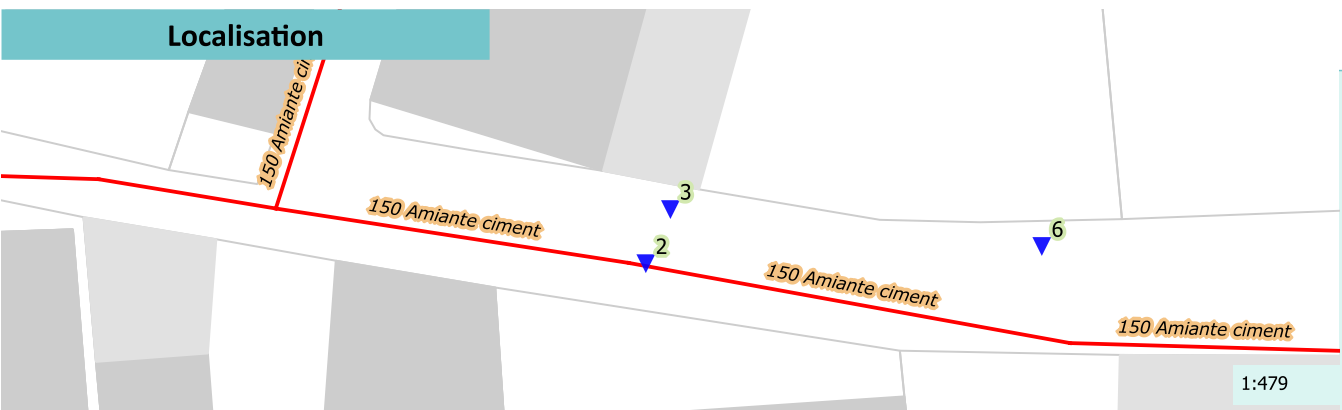

Proposition de travaux de mise en conformité :	Sans objet
Enquête banchement à prévoir :	-



Remarque(s) / Observation(s)
Parasitage EP/EU 'peu grave sans préconisation de travaux, aucune connexion hydrualique entre l'EU et l'EP.

Commune de :	CASTELNAU-VALENCE	<h1>Anomalie fumée n° :</h1> <div>4</div>
Date du test :	2022-05-01	
Système d'assainis. :	CASTELNAU-VALENCE	

Localisation / Adresse				
Domaine	Identifiant	N° Voirie	Nom Voirie / Numéro de parcelle	N° Parcelle
Prive		106	Rue le Chateau	300720000C0770

Présentation de l'anomalie	
Type d'anomalie :	Gouttiere
Surface active (m²) :	40
Vulnérabilité :	Faible
	<div>Grave</div>

Caractéristique de la réponse	
Rapidité d'apparition du panache :	Rapide et dense
Réalisation et résultat du test au colorant :	Non

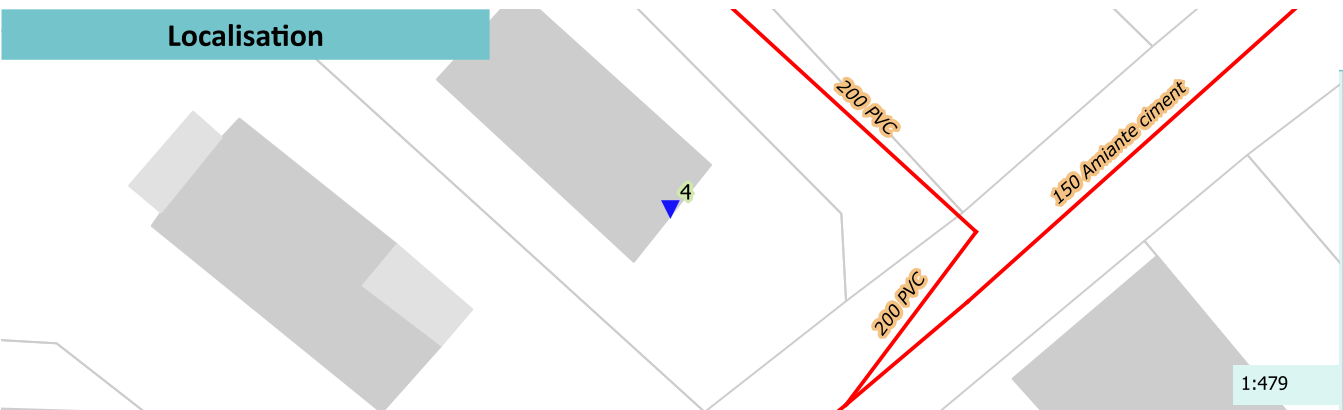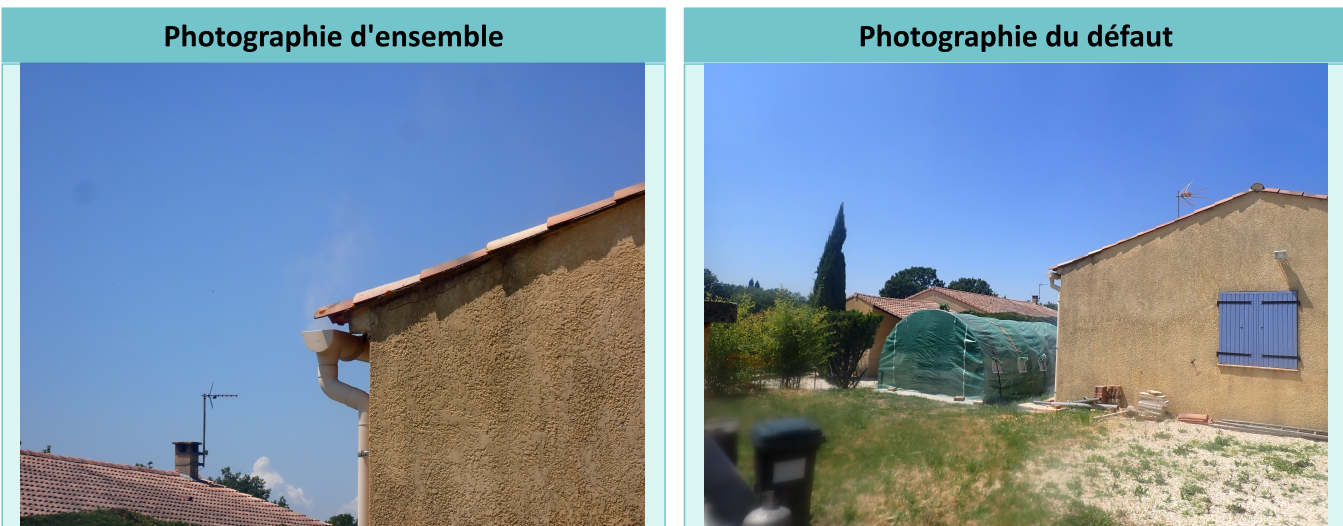

Proposition de travaux de mise en conformité :	Deconnexion des eaux pluviales
Enquête banchement à prévoir :	-


Remarque(s) / Observation(s)
-

Commune de :	CASTELNAU-VALENCE	<h1>Anomalie fumée n° :</h1> <div>5</div>
Date du test :	2022-05-01	
Système d'assainis. :	CASTELNAU-VALENCE	

Localisation / Adresse				
Domaine	Identifiant	N° Voirie	Nom Voirie / Numéro de parcelle	N° Parcelle
Prive				300720000C0840

Présentation de l'anomalie			
Type d'anomalie :	Boite de branchement non etanche		
Surface active (m²) :	5		
Vulnérabilité :	Fort		
Peu grave			

Caractéristique de la réponse	
Rapidité d'apparition du panache :	Rapide et dense
Réalisation et résultat du test au colorant :	Non

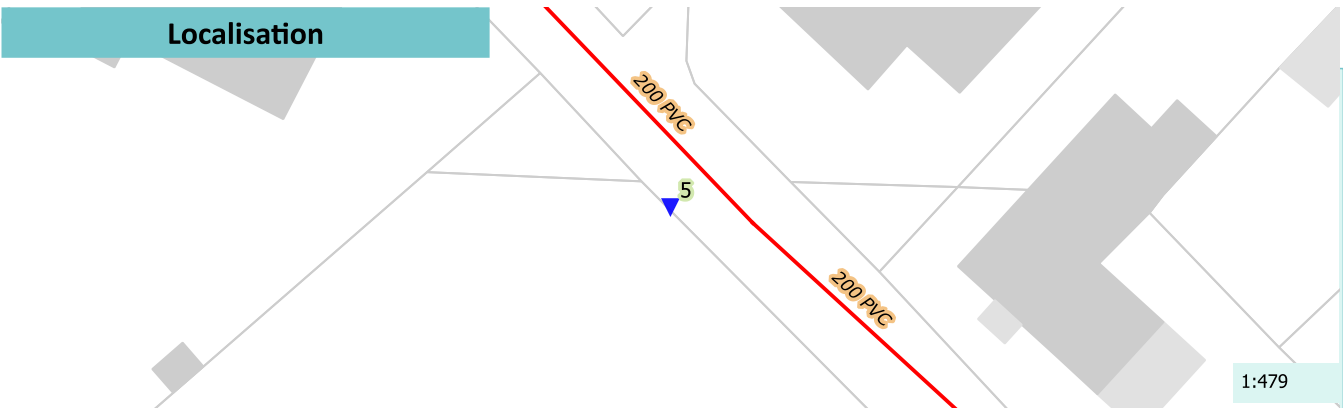

Proposition de travaux de mise en conformité :	Etancheification
Enquête banchement à prévoir :	-



Remarque(s) / Observation(s)
-

Commune de :	CASTELNAU-VALENCE	<h1>Anomalie fumée n° :</h1> <div>6</div>
Date du test :	2022-05-01	
Système d'assainis. :	CASTELNAU-VALENCE	

Localisation / Adresse				
Domaine	Identifiant	N° Voirie	Nom Voirie / Numéro de parcelle	N° Parcelle
Public			D120	

Présentation de l'anomalie	
Type d'anomalie :	Avaloir
Surface active (m²) :	0
Vulnérabilité :	Faible
Peu grave	

Caractéristique de la réponse	
Rapidité d'apparition du panache :	Lente et faible
Réalisation et résultat du test au colorant :	Oui negatif

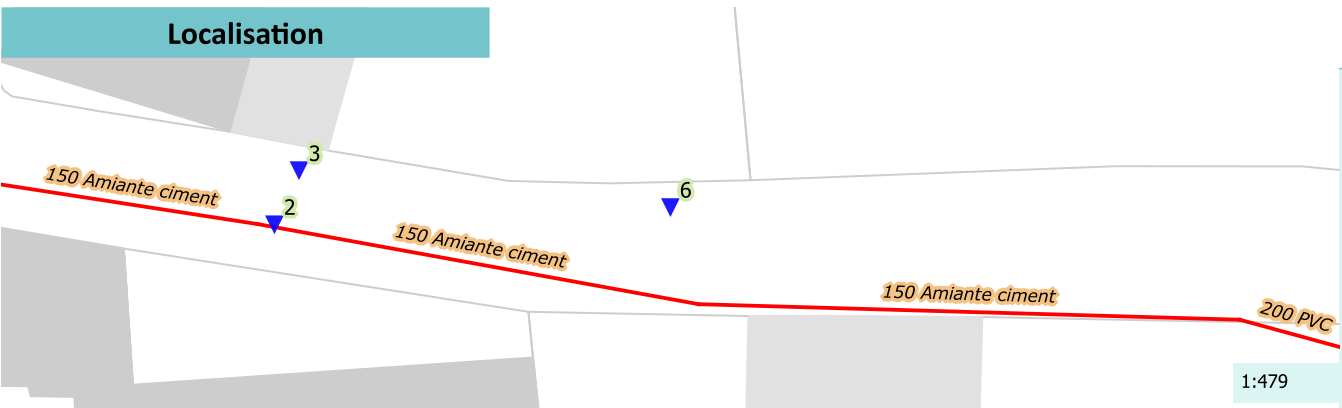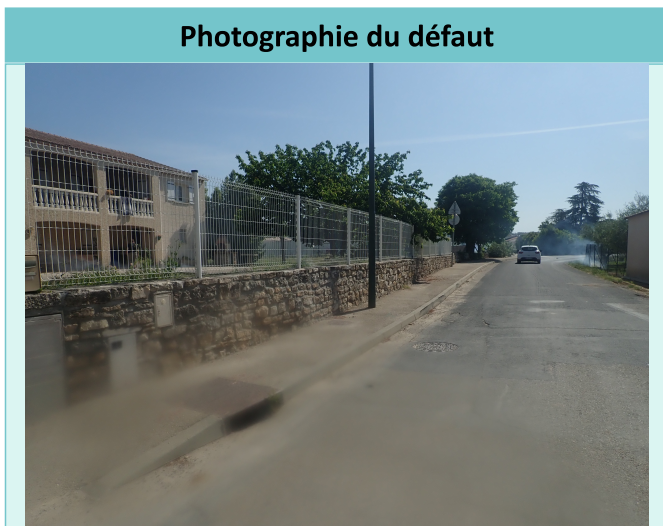

Proposition de travaux de mise en conformité :	Sans objet
Enquête banchement à prévoir :	-



Remarque(s) / Observation(s)
Parasitage EP/EU 'peu grave sans préconisation de travaux, aucune connexion hydrualique entre l'EU et l'EP.

Commune de :	CASTELNAU-VALENCE	<h1>Anomalie fumée n° :</h1> <div>7</div>
Date du test :	2022-05-01	
Système d'assainis. :	CASTELNAU-VALENCE	

Localisation / Adresse				
Domaine	Identifiant	N° Voirie	Nom Voirie / Numéro de parcelle	N° Parcelle
Prive				300720000F0156

Présentation de l'anomalie			
Type d'anomalie :	Boite de branchement non etanche		
Surface active (m²) :	15		
Vulnérabilité :	Fort		
Peu grave			

Caractéristique de la réponse	
Rapidité d'apparition du panache :	Lente et faible
Réalisation et résultat du test au colorant :	Non

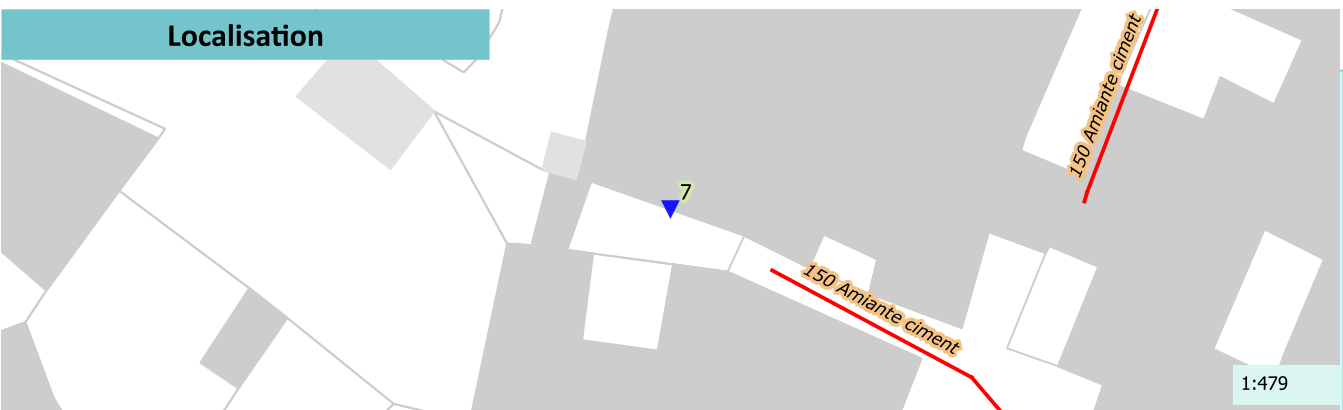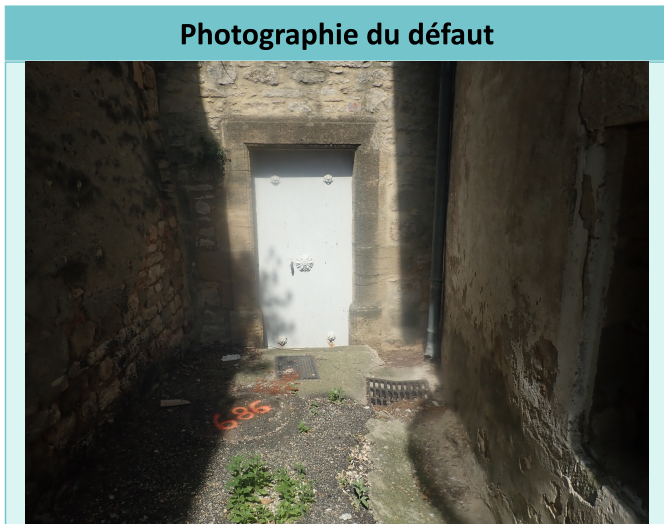

Proposition de travaux de mise en conformité :	Etancheification
Enquête banchement à prévoir :	-


Remarque(s) / Observation(s)
-

Commune de :	CASTELNAU-VALENCE	<h1>Anomalie fumée n° :</h1> <div>8</div>
Date du test :	2022-05-01	
Système d'assainis. :	CASTELNAU-VALENCE	

Localisation / Adresse				
Domaine	Identifiant	N° Voirie	Nom Voirie / Numéro de parcelle	N° Parcelle
Prive		288	Rue du Chene	300720000F0115

Présentation de l'anomalie	
Type d'anomalie :	Gouttiere
Surface active (m²) :	30
Vulnérabilité :	Faible
	<div>Grave</div>

Caractéristique de la réponse	
Rapidité d'apparition du panache :	Rapide et dense
Réalisation et résultat du test au colorant :	Non

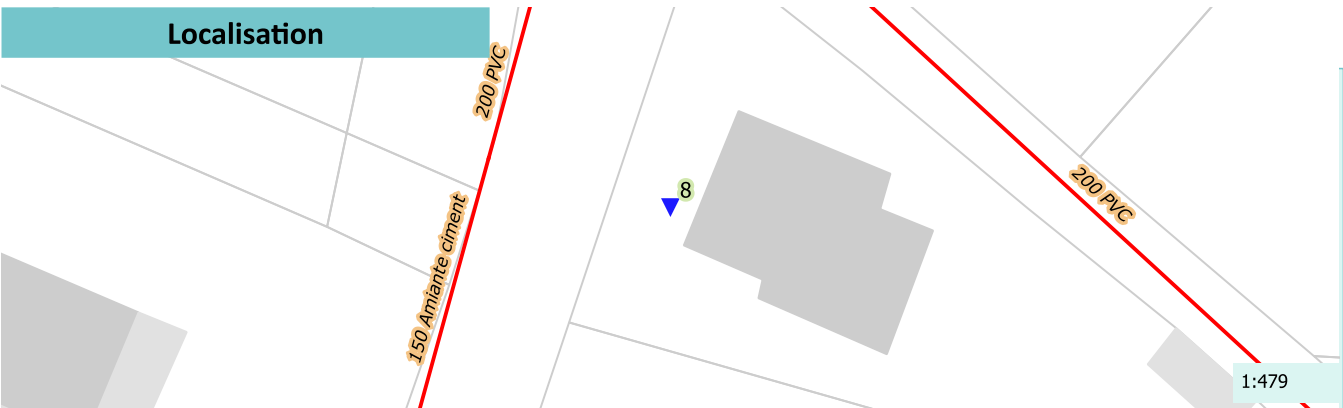

Proposition de travaux de mise en conformité :	Deconnexion des eaux pluviales
Enquête banchement à prévoir :	A faire

Remarque(s) / Observation(s)