


Gué aval la Meillère



Données administratives	
Commune :	Villesèque-des-Corbières
Propriétaire/ gestionnaire :	Commune
Arrêté préfectoral d'autorisation :	Non renseigné
Règlement d'eau:	Aucun
Statut juridique:	Passage busé
Éléments de synthèse	
Distance à la mer (m)	19400
Qualité d'habitat	Moyen
Intérêt hydromorphologique	Moyen
Franchissabilité	Infranchissable
Linéaire reconnecté (m)	2390
Priorité	1

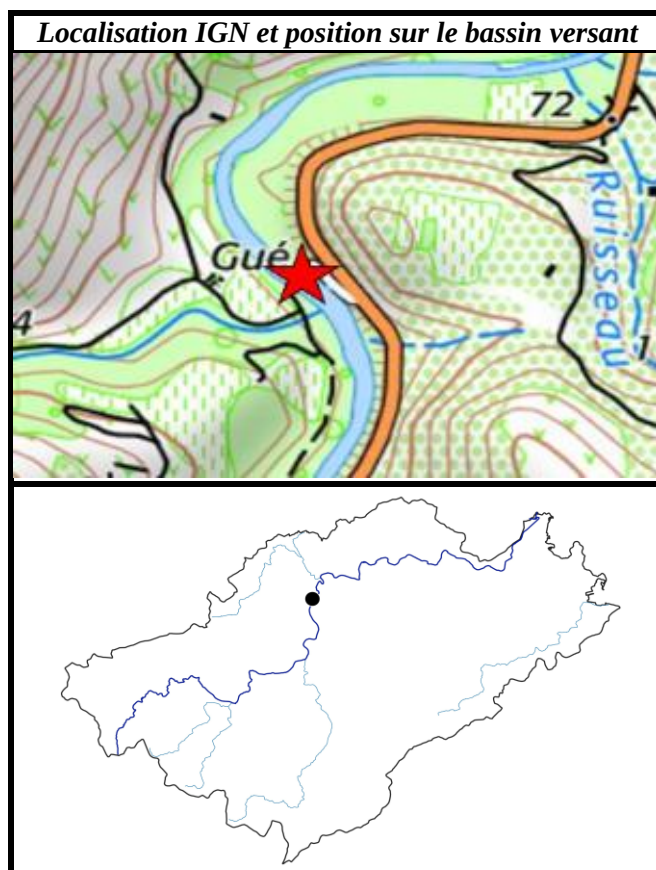


Fiches obstacle - ROE52432 Gué aval la Meillère

Cours d'eau	La Berre
N° ROE	ROE 52432
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	15/31
Coordonnées GPS Lambert 93	X= 686078.5827 Y= 6214569.2724

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage					
Etat:	Partiellement détruit		Largeur totale (m)	9,5	
Type de seuil:	Buses		Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite		Moyennes eaux			
Parties déversantes	Rive droite --> Rive gauche				
	Partie 1/7	Partie 2/7	Partie 3/7	Partie 4/7	Partie 6/7
Hauteur de chute (m):	0,6				
Prof. fosse d'appel (m)	0,2	0,28	0,37	0,36	0,31
Tirant d'eau min. voie de passage (m):	0,001	0,03	0,04	0,04	0,03
Autres éléments impactants:	Jet plongeant	Jet plongeant	Jet plongeant	Jet plongeant	Jet plongeant
Détails et remarques					
Problème de réception aval lors de la dévalaison : Enrochements					
Gué constitué de 10 buses dont la buse 1, 6 et 10 sont bouchées par les matériaux du lit (graviers / galets)					
La partie 4 est similaire à la 5ème et la 6ème à la 7ème					
Ensemble du débit d'étiage passant par dessous l'ouvrage et non par les buses					

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille		Non		
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue		Presque vide	En partie plein	Plein

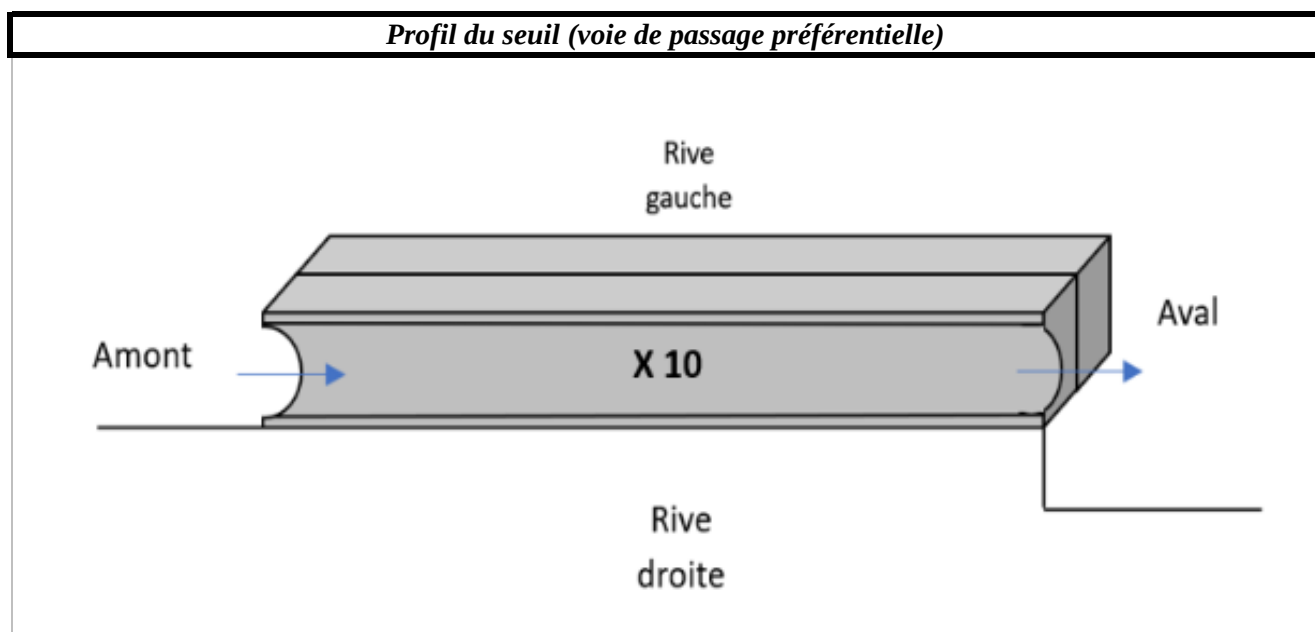

Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : l'ouvrage constitué de 10 buses se bouche régulièrement même lors d'une crue moyenne. Dès la mise en charge des buses impossible, l'ouvrage surverse.

Incidences hydromorphologiques : retenue sédimentaire proportionnellement notable par rapport à la hauteur de l'ouvrage, environ 200m³ de matériaux du lit. Matériaux intéressant de type gravier, cailloux et petits galets.

Incidences écologiques : ouvrage infranchissable pour nos espèces repères. Observation de *Pelophylax perezi* (grenouille de Perez) à l'aval immédiat de l'ouvrage. Végétation formée de *Lotus rectus* (lotier droit), *Mentha aquatica* (menthe aquatique) ou encore de *Scrophularia aquatica* (Scrophulaire aquatique). (non exhaustif)

Usages associés

Franchissement routier depuis la route départementale en rive droite pour accéder à une ancienne bergerie devenue résidence principale et aux vignes en rive gauche de la Berre

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Seul point de franchissement pour l'ancienne bergerie rénovée