

Barrage agricole



Données administratives

Commune :

Cascastel-des-Corbières

Propriétaire/ gestionnaire :

Commune

Arrêté préfectoral d'autorisation :

Attestation de propriété

Règlement d'eau:

Non renseigné

Statut juridique:

Seuil en rivière

Éléments de synthèse

Distance à la mer (m)	32300
Qualité d'habitat	Moyen
Intérêt hydromorphologique	Faible
Franchissabilité	Infranchissable
Linéaire reconnecté (m)	400
Priorité	3

Localisation IGN et position sur le bassin versant




Fiches obstacle - ROE45562 Barrage agricole

Cours d'eau	La Berre
N° ROE	ROE 45562
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	25/31
Coordonnées GPS Lambert 93	X= 679821.6542 Y= 6210211.5784

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	19,4	
Type de seuil:	Deversoir	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite		Etiage		
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	1,14			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	1,1	1,1	0,52	
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0	0	0	
Autres éléments impactants:	Redan		Redan	
Détails et remarques				
Problèmes de réception aval lors de la dévalaison : enrochements				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille		Non		
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue		Presque vide	En partie plein	Plein

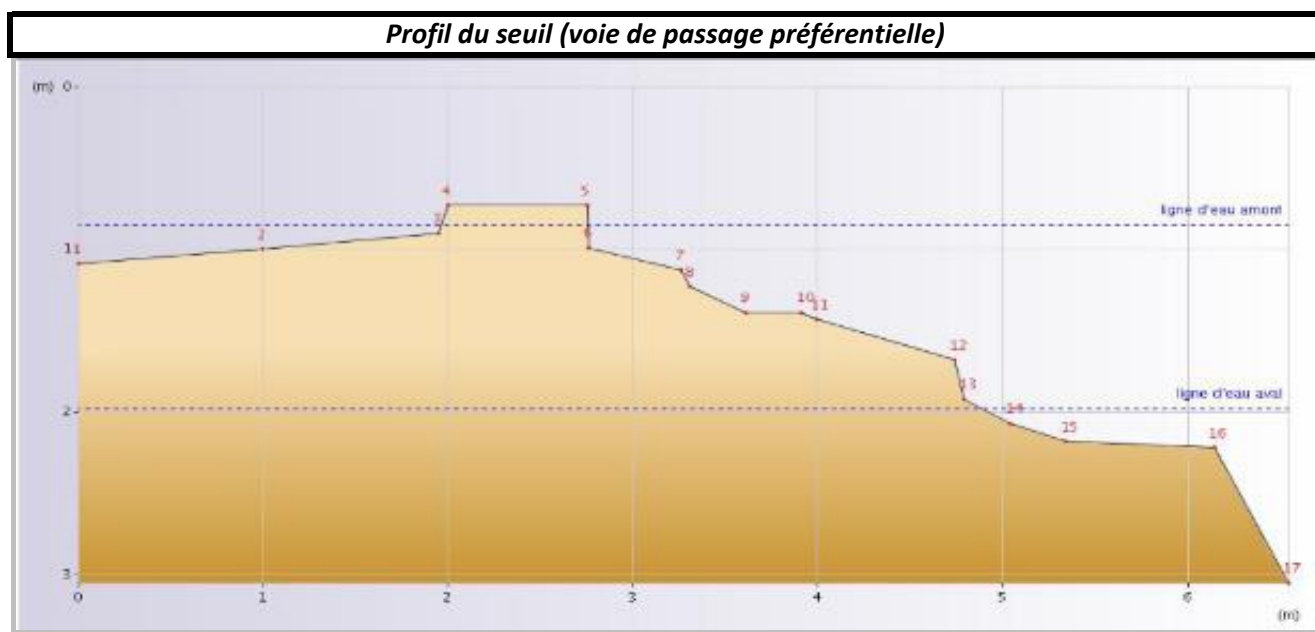

Fiches obstacle - ROE45562 Barrage agricole

Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : peu d'effet sur la ligne d'eau, secteur de gorges

Incidences hydromorphologiques : comblement partiel de la retenue mais l'ouvrage ne semble pas limiter les capacités de mobilité du cours d'eau

Incidences écologiques : infranchissable aux espèces repères

Usages associés

Irrigation (alimentation d'un béal en rive gauche)

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Ouvrage repris par la commune après les crues de 1999 (anciennement privé) dans le but d'alimenter un béal en rive droite vers les jardins plus à l'aval.