


## Gué confluence Mayré



| Données administratives             |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Commune :                           |                 |
| Cascastel-des-Corbières             |                 |
| Propriétaire/ gestionnaire :        |                 |
| Commune                             |                 |
| Arrêté préfectoral d'autorisation : |                 |
| Reconstruction post crue 1999       |                 |
| Règlement d'eau:                    |                 |
| Aucun                               |                 |
| Statut juridique:                   |                 |
| Seuil en rivière                    |                 |
| Éléments de synthèse                |                 |
| Distance à la mer (m)               | 32900           |
| Qualité d'habitat                   | Moyen           |
| Intérêt hydromorphologique          | Moyen           |
| Franchissabilité                    | Infranchissable |
| Linéaire reconnecté (m)             | 1000            |
| Priorité                            | 3               |

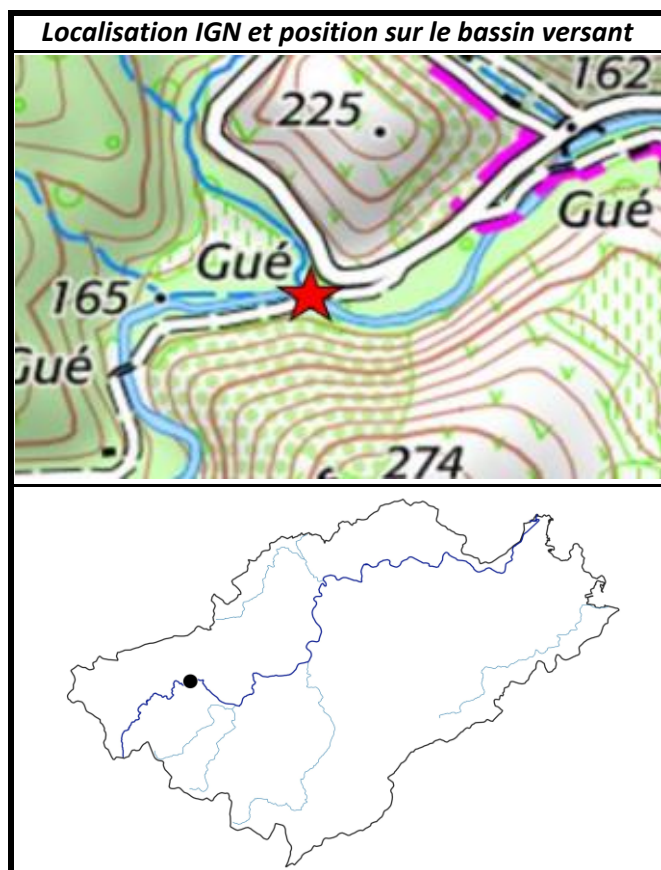


## Fiches obstacle - ROE52440 Gué confluence Mayré

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Cours d'eau                                        | La Berre        |
| N° ROE                                             | ROE 52440       |
| Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont) | 27/31           |
| Coordonnées GPS                                    | X= 679332.8960  |
| Lambert 93                                         | Y= 6210147.1977 |

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage: | <b>POUR</b> si maîtrise d'ouvrage publique |
| Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:                                 | <b>Non</b>                                 |

| Description de l'ouvrage                                         |                             |                    |          |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Etat:                                                            | Existant                    | Largeur totale (m) | 11,4     |          |
| Type de seuil:                                                   | Deversoir                   | Epaisseur crête:   |          |          |
| Hydrologie jour de visite                                        |                             | Moyennes eaux      |          |          |
| Parties potentiellement déversantes                              | Rive droite --> Rive gauche |                    |          |          |
|                                                                  | Partie 1                    | Partie 2           | Partie 3 | Partie 4 |
| Hauteur de chute DH (m):                                         | 0,75                        |                    |          |          |
| Prof. fosse d'appel Hf (m):                                      | 0,35                        |                    |          |          |
| Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):       | 0,02                        |                    |          |          |
| Autres éléments impactants:                                      | Jet plongeant               |                    |          |          |
| Détails et remarques                                             |                             |                    |          |          |
| Problèmes de réception aval lors de la dévalaison : enrochements |                             |                    |          |          |

| Continuité écologique                       |                                                            |               |                 |               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Franchissabilité piscicole                  | Infranchissable                                            | Très selectif | Peu selectif    | Franchissable |
| Voie de reptation effective pour l'anguille |                                                            | Non           |                 |               |
| Espèces cibles:                             | Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle) |               |                 |               |
| Franchissabilité mammifère:                 | Oui                                                        |               |                 |               |
| Continuité sédimentaire                     |                                                            |               |                 |               |
| Comblement de la retenue                    |                                                            | Presque vide  | En partie plein | Plein         |

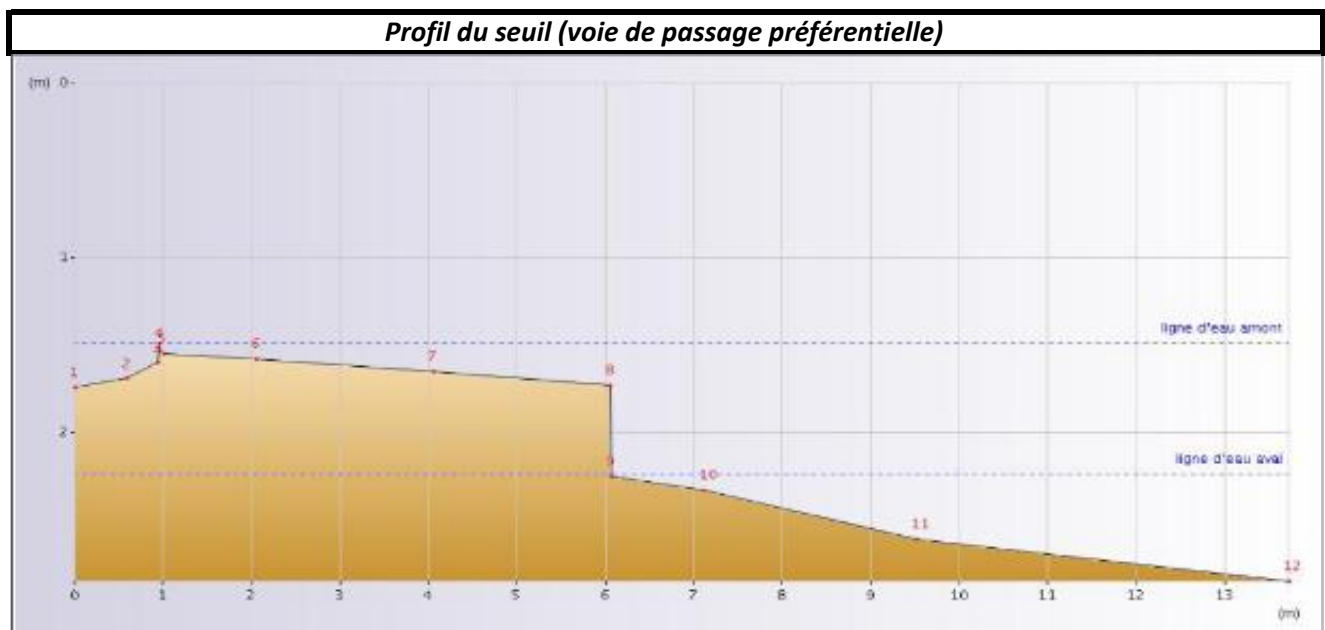

***Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau***

**Incidences hydrauliques** : peu d'influence

**Incidences hydromorphologiques** : stockage de matériaux amont, formation d'une marche à l'aval par érosion régressive entraînant des difficultés de franchissement

**Incidences écologiques** : ouvrage infranchissable pour les espèces repères

***Usages associés***

Franchissement véhicules : chemin communal accès source (en régie).

***Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages***

Accès stratégique pour la commune surtout dans le contexte actuel