


Gué Las Pichoulières



Données administratives	
Commune :	
Castel-des-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Commune	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Reconstruction post crue 1999	
Règlement d'eau:	
Aucun	
Statut juridique:	
Passage busé	
Éléments de synthèse	
Distance à la mer (m)	33900
Qualité d'habitat	Moyen
Intérêt hydromorphologique	Faible
Franchissabilité	Infranchissable
Linéaire reconnecté (m)	1320
Priorité	2

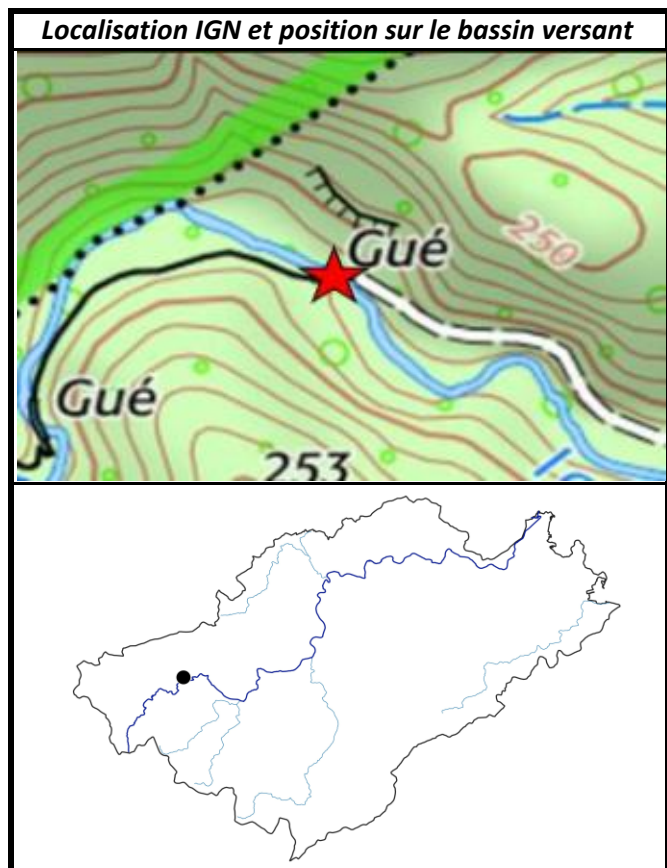


Fiches obstacle - ROE52443 Gué Las Pichoulières

Cours d'eau	La Berre
N° ROE	ROE 52443
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	29/31
Coordonnées GPS Lambert 93	X= 678691.9947 Y= 6210116.6490

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	6,7	
Type de seuil:	Buses	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite		Etiage		
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1/6	Partie 2/6	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	0,16			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	0,2	0,25		
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0,01	0,02		
Autres éléments impactants:		Jet plongeant		
Détails et remarques				
Buse 2, 5 et 6 : totalement bouchées par les matériaux du lit le jour de la réalisation de l'ICE				
Buse 4 : partiellement obstruée par les matériaux du lit et était au dessus de la ligne d'eau le jour de la réalisation de l'ICE				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille		Oui, peu selectif pour l'anguille jaune et la civelle		
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue	Presque vide	En partie plein	Plein	

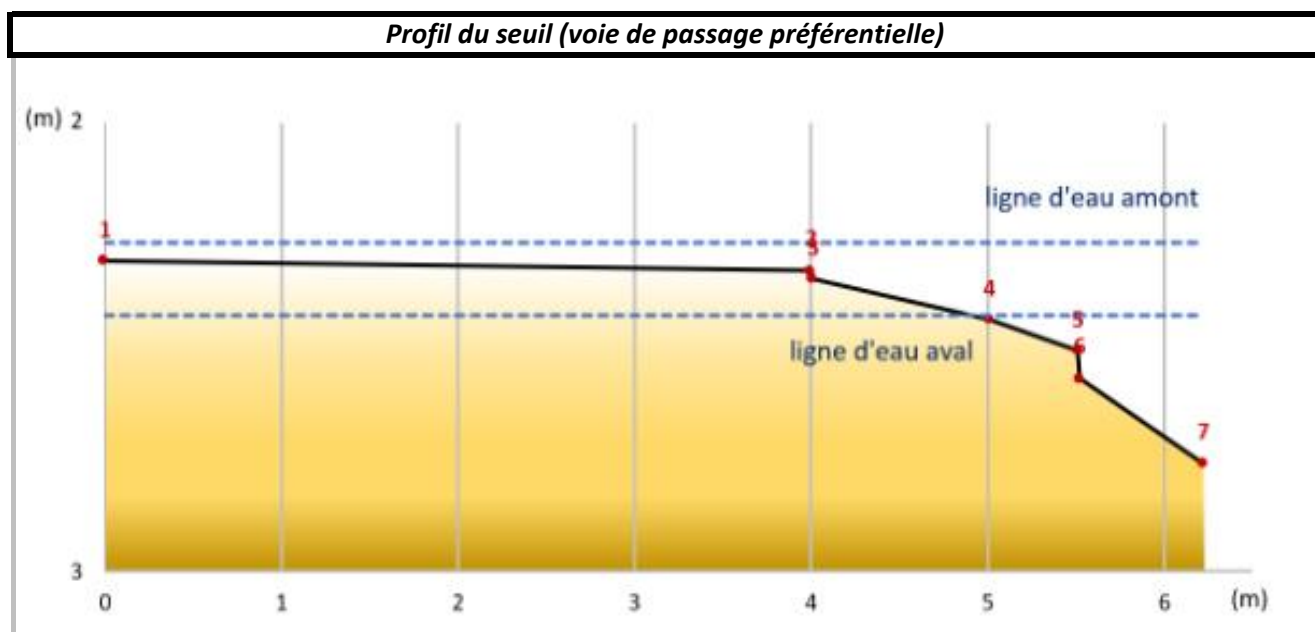

Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : buses bouchées, surverse dès qu'un évènement hydrologique survient. Provoque une chute à l'aval.

Incidences hydromorphologiques : peu d'incidence malgré le stockage localisé à l'amont de l'ouvrage provoquant une marche à l'aval immédiat de l'ouvrage.

Incidences écologiques : ouvrage infranchissable pour les espèces repères. Observation de Pelophylax perezi (grenouille de Perez) et de formation de cannes de provence.
Présence d'une cascade de tuf au niveau de l'affluent tombant en rive gauche au niveau du seuil.

Usages associés

Accès aux sources

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Identique aux autres ouvrages à l'aval concernant l'accès stratégique aux sources. La mairie n'est pas contre étudier ces ouvrages pour une option d'aménagement.