


Gué la Borde Naou



Données administratives	
Commune :	
Villeneuve-les-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Commune (chemin communal)	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Aucun	
Statut juridique:	
Passage à gué busé	
Eléments de synthèse	
Réservoir biologique	Non
Qualité d'habitat	Moyen
Intérêt hydromorphologique	Moyen
Franchissabilité	ICE non réalisé
Linéaire reconnecté (m)	2910
Priorité	3

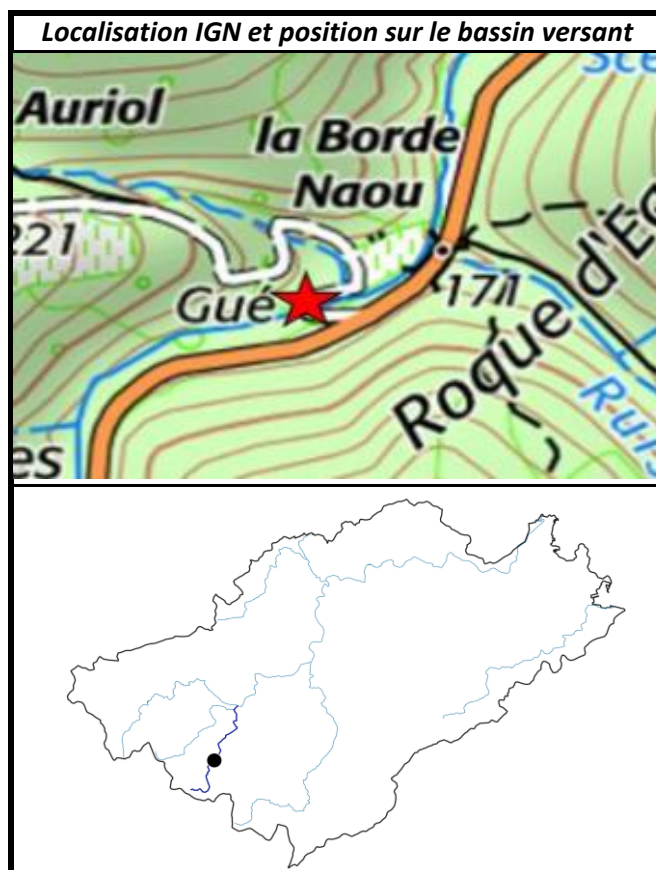


Fiches obstacle - ROE126505 Gué la Borde Naou

Cours d'eau	Le Courtals
N° ROE	ROE 126505
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	2/2
Coordonnées GPS	X= 680535,94
Lambert 93	Y= 6205822,70

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	6,5	
Type de seuil:	Buses	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite	Assec			
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	env. 0,2			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	?			
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0			
Autres éléments impactants:				
Détails et remarques				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille				
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue		Presque vide	En partie plein	Plein

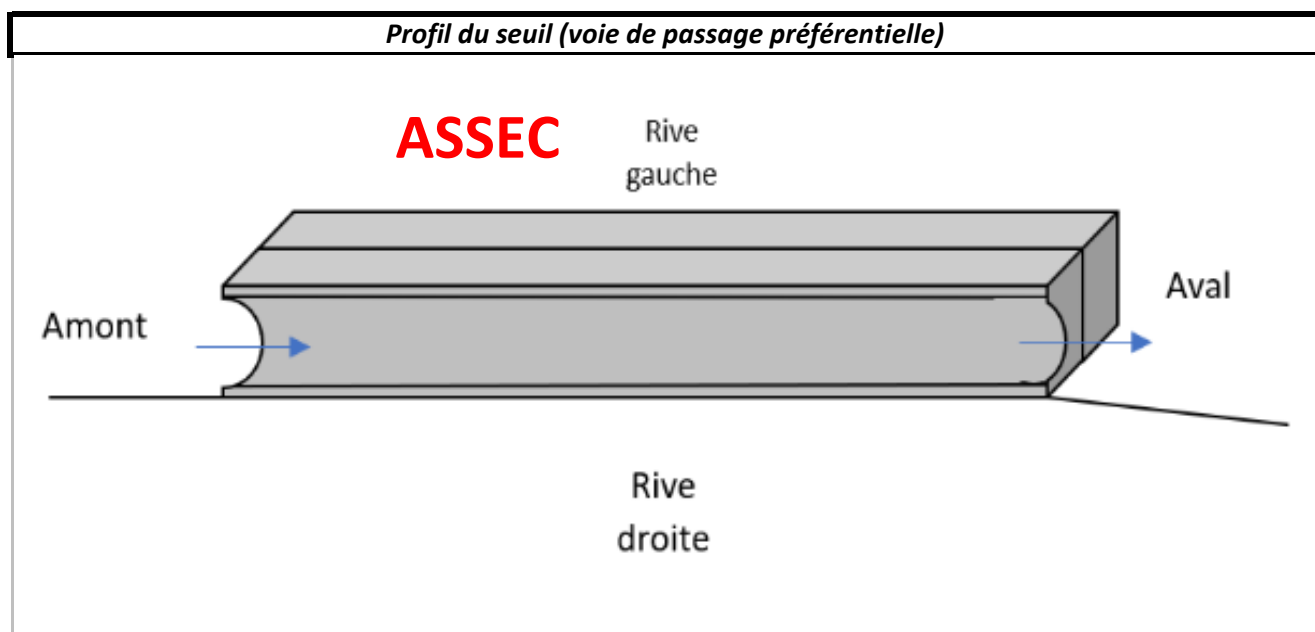

Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : section limitée de la buse pouvant générer des désordres hydrauliques lors d'évènements importants. Surverse dès que le débit maximum entonné est atteint.

Incidences hydromorphologiques : Pas de stockage à l'amont de l'ouvrage et radier béton à l'aval immédiat de la buse n'induisant donc pas de marche. Constitue un point dur certes mais dans un secteur où le cours présente peu de compétences pour se déplacer latéralement.

Incidences écologiques : Ouvrage probablement infranchissable par nage pour nos espèces repères à cause du diamètre de la buse, de la présence du radier aval relativement pentu et de la hauteur de chute devant induire de faibles niveaux d'eau dans l'ouvrage une grande partie du temps

Usages associés

Franchissement routier

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Accès aux vignes depuis la Départementale 611 en rive droite vers les vignes en rive gauche du Courtals.