

Gué la Rouge



Données administratives	
Commune :	
Villeneuve-les-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Commune (chemin communal)	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Aucun	
Statut juridique:	
Passage à gué busé (dallots)	
Eléments de synthèse	
Réservoir biologique	Non
Qualité d'habitat	Moyen
Intérêt hydromorphologique	Moyen
Franchissabilité	ICE non réalisé
Linéaire reconnecté (m)	2910
Priorité	3




Fiches obstacle - ROE126503 Gué la Rouge

Cours d'eau	Le Montluzis
N° ROE	ROE 126503
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	1/1
Coordonnées GPS Lambert 93	X= 681279,06 Y= 6208632,04

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	10	
Type de seuil:	Buses	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite	Assec			
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	env. 0,15			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	?			
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0			
Autres éléments impactants:				
Détails et remarques				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille				
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue		Presque vide	En partie plein	Plein

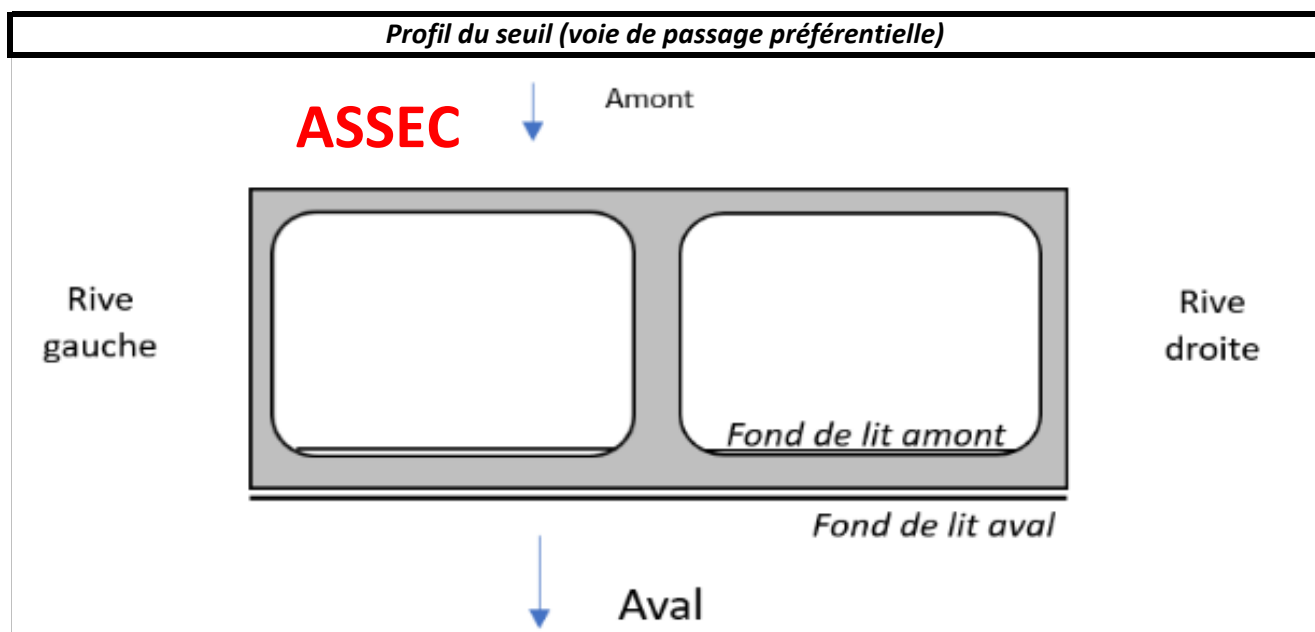

Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : Dimensions de l'ouvrage vraisemblablement suffisantes pour n'induire aucun impact hydraulique la plupart du temps

Incidences hydromorphologiques : Induit une légère marche régressive à l'aval des dallots de l'épaisseur de béton de ces dernier (environ 20cm)

Incidences écologiques : Marche régressive à l'aval pouvant constituer un blocage à la remontée piscicole par nage selon les niveaux d'eau locaux

Usages associés

Franchissement routier

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Situé sur un chemin conduisant à de nombreuses vignes, vraisemblablement refait en mai 2019