

Fiche Action : Réduction des eaux claires parasites permanentes

Fiche O1-A2-13

Maître d'ouvrage

Syndicat des Eaux du Bassin de l'Ardèche


Objectifs

Objectif 1 : Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes

Localisation

Commune de Vals-les-Bains
Avenue Paul Ribeyre

Localisation générale

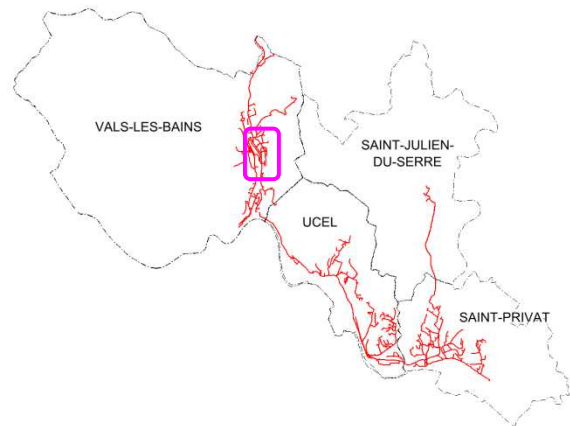

Diagnostic

Le réseau d'eaux usées actuel desservant l'Avenue Paul Ribeyre est en majorité en PVC. Le réseau se situe sous une voie à sens unique.

Les inspections télévisées ont été réalisées sur un linéaire de 250 m.

Les défauts rencontrés sur le linéaire inspectés sont les suivants :

- 2 regards dégradés présentant des racines importantes

Description des travaux

L'action proposée vise à :

- Réduire les apports d'eaux claires parasites permanentes,

D'un point de vue technique :

- Remplacement de 2 regards de visite,

Coûts d'investissement

Investissement public	Prix unitaire	Unité	Quantité	Montant (€ HT)
Réhabilitation				
Pose d'un nouveau regard	1 500 €	u	2	3 000 €
Total des coûts d'investissement				3 000 €
Maitrise d'œuvre, divers et imprévus				450 €
Total investissement public				3 500 €

Priorité

Priorité 2

Gain escompté

Non estimé

Indicateurs et ratios

Non estimé

Photographies du site



Vue de la rue

Localisation



Tronçon		183-190	183-182	182-182A	00-1243	1243-179	179-181	Total
Localisation								-
Linéaire inspecté (ml)		9	19	15	68	68	71	250
Diamètre (mm)		250	250	250	250	250	250	-
Nature		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	-
Profondeur moyenne (1 :<2m ; 2:<3m ; 3:>3m)		1	1	1	1	1	1	-
Nombre de branchements (u)		0	0	0	1	7	5	13
Cassures	Fissures							0
	Cassures							0
	Regard à renouveler					1	1	2
	Effondrement							0
Déformation	Affaissement, écrasement							0
	Ovalisation							0
	Défaut d'assemblage							0
	Déviation angulaire							0
Défauts d'étanchéité	Infiltration, Exfiltration, Suintement							0
	Infiltration dans regard							0
	Concrétions							0
	Usure							0
	Défaut de jointure							0
	Racines							0
Anomalies ponctuelles	Raccordement pénétrant							0
	Branchement défectueux							0
	Perforation, Poinçonnement							0
	Ecaillage, Epaufrure							0
	Obstacles, dépôts							0
	Changement de section							0
	Flache, contre pente non impactant				1	1		
	Flache, contre pente							0
Total de défauts		0	0	0	1	2	1	4