



## Etude de diagnostic du système d'assainissement collectif EU et EP

Mise à jour du zonage d'assainissement

Communauté de communes de Jura Nord

Rapport de phase 3 – Annexe 1 et 2

(Localisation des anomalies)



### Agence Pays de Loire :

1 bis / 3, rue Augustin Fresnel  
Parc d'activités de la Bretonnière  
85600 BOUFFERE  
Tél. 02 51 05 01 70  
Fax 02 51 40 12 51

*Octobre 2022*

**dti**  
Environnement




<b>Dossier :</b>	Etude diagnostique du schéma directeur d'assainissement Communauté de communes de Jura Nord				
<b>Maitre d'ouvrage :</b>	Communauté de communes de Jura Nord 1 chemin du Tissage 39 700 DAMPIERRE		<b>Bureau d'études :</b>	DCI Environnement 18 rue de Locronan 29000 Quimper	
<b>Référence</b>	HYU 1443	<b>Etabli par :</b>	Hervé DAVIET	<b>Vérifié par :</b>	Catherine MENOU
<b>Phase</b>	<b>Date</b>	<b>Modifications</b>			
3	Octobre 2022	Résultats des tests à la fumée et des contrôles de branchement			


Pour limiter les impressions, ce document d'études est fourni en impression Recto/Verso.


## **Rapport photographique des tests à la fumée**

**COMMUNE DE RANCHOT**




Observation N°1	PHOTO OBSERVATION
ZA - Rue de la Grabusse	
-	
-	
-	
Autre	
BBEU sans couvercle en point bas du terrain	
-	





Observation N°2	PHOTO OBSERVATION
ZA - Rue de la Grabusse (C2L usinage)	
Gouttière	
-	
-	
Autre	
Douteux - BBEP et gouttière qui fume tardivement (défaut d'étanchéité)	
Sa = 50 m <sup>2</sup>	

Observation N°3	PHOTO OBSERVATION
ZA - Rue de la Grabusse (B2M)	
Gouttière	
Grille de sol	
-	
Autre	
Fume bien mais un peu tardivement (défaut étanchéité?)	
-	

Observation N°4	PHOTO OBSERVATION
ZA - RD 673	
-	
-	
-	
<b>Autre</b>	
Regard EU en point bas du terrain (voir étanchéité et ruissellement possible vers le regard)	
-	

Observation N°5	PHOTO OBSERVATION
Rond point rue de Gendrey	
-	
<b>Grille de sol</b>	
-	
-	
Avaloir de rue raccordé sur réseau unitaire?	
-	


Observation N°6	PHOTO OBSERVATION
5 RD 673	
-	
<b>Grille de sol</b>	
-	
-	
grille sur trottoir	
-	

Observation N°7	PHOTO OBSERVATION	
RD 673 dans champ enherbé		
-		
-		
-		
<b>Autre</b>		
Regard EU non étanche au niveau de la couronne dans axe de ruissellement ou zone inondable		
-		


Observation N°8	PHOTO OBSERVATION
RD 673 dans champ enherbé	
-	
-	
-	
<b>Autre</b>	
Regard EU non étanche au niveau de la couronne dans axe de ruissellement ou zone inondable	
-	

**COMMUNE DE DAMPIERRE**




Observation N°1	PHOTO OBSERVATION
<p>ZA - Rue de l'Industrie</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Autre</b></p> <p>Regard présentant des infiltrations entre les éléments du regard</p> <p>-</p>	


Observation N°2	PHOTO OBSERVATION
<p>ZA - Rue de la Doline (Ambulance)</p> <p>-</p> <p><b>Grille de sol</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Douteux, En point bas, zone gravillonnée - étanchéité?</p> <p>-</p>	


Observation N°3	PHOTO OBSERVATION
<p>ZA - RD 673</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Autre</b></p> <p>Regard non étanche à coté bassin de rétention EP qui peut monter en charge?</p> <p>-</p>	





Observation N°4	PHOTO OBSERVATION
<p>ZA - RD 673</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Autre</b></p> <p>Regard non étanche à coté bassin de rétention EP qui peut monter en charge?</p> <p>-</p>	

Observation N°5	PHOTO OBSERVATION
<p>ZA - Terrain vague</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Autre</b></p> <p>BBEU non étanche ?</p> <p>-</p>	

Observation N°6	PHOTO OBSERVATION
<p>ZA - rue des Perrières (T1)</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>juste 1 côté du toit</p> <p><b>Sa = 115 m<sup>2</sup></b></p>	

Observation N°7	PHOTO OBSERVATION
<p>11 rue des Forgerons</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p>Douteux - Sortie fumée coté gouttière non visible dans arbustes</p>	
-	


Observation N°8	PHOTO OBSERVATION
<p>1 Rue Cléau</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	
Sa = 60 m²	

Observation N°9	PHOTO OBSERVATION
<p>Rue Cléau</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p>Douteux - maison en cours de travaux</p>	
-	

**COMMUNE D'EVANS**


Commune d'Evans

Observation N°1	PHOTO OBSERVATION
<p>2 impasse Abbé Pelletier</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Sa = 150 m<sup>2</sup></b></p>	

Observation N°2	PHOTO OBSERVATION
<p>2 Ter impasse Abbé Pelletier</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Sa = 100 m<sup>2</sup></b></p>	


Observation N°3	PHOTO OBSERVATION
<p>Impasse Abbé Pelletier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Grille de sol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p>Grille douteuse qui ne fumle pas (siphonnée)</p> <p>-</p>	


Observation N°4	PHOTO OBSERVATION
<p>4 rue de la Gouille</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p><b>Grille de sol</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Sa = 220 m<sup>2</sup></b></p>	

Observation N°5	PHOTO OBSERVATION
<p>Rue de la Gouille (en privé n°4)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Autre</b></p> <p>Sortie DO vers rivière</p> <p>-</p>	

Observation N°6	PHOTO OBSERVATION
<p>Rue de la Fontaine</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Autre</b></p> <p>Regard dans champ</p> <p>-</p>	




Observation N°7	PHOTO OBSERVATION
<p>27 rue de la Fontaine</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Autre</b></p> <p>Défaut étanchéité (sortie fumée au niveau cablage EDF telecom?)</p>	
-	


Observation N°8	PHOTO OBSERVATION
<p>Grande Rue (Mairie)</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
-	


Observation N°9	PHOTO OBSERVATION
<p>Grande Rue (Ecole)</p> <p>-</p> <p><b>Grille de sol</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Grille de cour douteux et grille sous le bâtiment inondable</p>	
-	


Observation N°10	PHOTO OBSERVATION
<p>Rue du Vieux Moulin</p> <p>-</p> <p><b>Grille de sol</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Grille de rue sur réseau unitaire?</p>	
-	

Observation N°11	PHOTO OBSERVATION
<p>8 rue de la Corvée</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Gouttière sur le côté</p>	
<b>Sa = 30 m²</b>	


Observation N°12	PHOTO OBSERVATION
<p>10 rue de la Corvée</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
<b>Sa = 120 m²</b>	

Observation N°13	PHOTO OBSERVATION
<p>5 rue de la Corvée</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	
<b>Sa = 110 m²</b>	

Observation N°14	PHOTO OBSERVATION
<p>2 rue de la Corvée</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p>Toit du garage</p>	
<b>Sa = 20 m²</b>	

Observation N°15	PHOTO OBSERVATION
<p>50A Grande Rue</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p>Sur réseau unitaire?</p>	
<b>Sa = 20 m²</b>	



Observation N°16	PHOTO OBSERVATION
<p>Grande Rue (Mme Munier)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Grille de garage</b></p> <p>-</p> <p>descente de garage gravillonnée</p> <p><b>Sa = 25 m²</b></p>	

Observation N°17	PHOTO OBSERVATION
<p>56 Ter Grande Rue</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Sa = 150 m²</b></p>	


Observation N°18	PHOTO OBSERVATION
<p>59 Grande Rue</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p><b>Grille de sol</b></p> <p>-</p> <p><b>Autre</b></p> <p>tous les toits de la ferme et une partie de la cour extérieure</p> <p><b>Sa = 1650 m<sup>2</sup></b></p>	




Observation N°19	PHOTO OBSERVATION
<p>1 rue de la Citadelle</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
<b>Sa = 70 m²</b>	


Observation N°20	PHOTO OBSERVATION
<p>3 rue de la Citadelle</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p><b>Grille de sol</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
<b>Sa = 320 m²</b>	


Observation N°21	PHOTO OBSERVATION
<p>7 rue de la Citadelle</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Douteux</p>	
-	


Observation N°22	PHOTO OBSERVATION
<p>6 rue de la Citadelle</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
-	

Observation N°23	PHOTO OBSERVATION
<p>Rue du Réservoir</p> <p>-</p> <p><b>Grille de sol</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Grille de rue qui fume (à vérifier)</p>	 
-	


Observation N°24	PHOTO OBSERVATION
<p>1 chemin du Réservoir</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Douteux</p>	
-	


Observation N°25	PHOTO OBSERVATION
<p>12 rue dela Citadelle</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
-	

Observation N°26	PHOTO OBSERVATION
<p>13 rue de la Citadelle</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p><b>Grille de sol</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
<b>Sa = 140 m²</b>	


Observation N°27	PHOTO OBSERVATION
<p>11 rue de la Citadelle</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Toit arrière douteux</p>	
-	




Observation N°28	PHOTO OBSERVATION
<p>1 rue de la Vierge</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Sa = 100 m<sup>2</sup></b></p>	

Observation N°29	PHOTO OBSERVATION
<p>2 chemin du Réservoir</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Sa = 70 m<sup>2</sup></b></p>	


Observation N°30	PHOTO OBSERVATION
<p>3 chemin du Réservoir</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p><b>Grille de sol</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Douteux?</p> <p>-</p>	


Observation N°31	PHOTO OBSERVATION
<p>6 chemin du Réservoir</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>BBEU et EP à côté (défaut étanchéité?)</p>	
-	


Observation N°32	PHOTO OBSERVATION
<p>9bis chemin du Réservoir</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
Sa = 80 m <sup>2</sup>	


Observation N°33	PHOTO OBSERVATION
<p>12 chemin du Réservoir (Marotte)</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
Sa = 50 m <sup>2</sup>	




Observation N°34	PHOTO OBSERVATION
<p>11 chemin du Réservoir</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Sa = 50 m<sup>2</sup></b></p>	

Observation N°35	PHOTO OBSERVATION
<p>10 chemin du Réservoir</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Sa = 60 m<sup>2</sup></b></p>	


Observation N°36	PHOTO OBSERVATION
<p>15 chemin du Réservoir</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Douteux?</p> <p>-</p>	

Observation N°37	PHOTO OBSERVATION
<p>1 rue du Château d'Eau</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p><b>Grille de sol</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Sa = 110 m<sup>2</sup></b></p>	

Observation N°38	PHOTO OBSERVATION
<p>6 rue du Château d'Eau</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Sa = 50 m<sup>2</sup></b></p>	

Observation N°39	PHOTO OBSERVATION
<p>16 lotissement Champs des Vis</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Sa = 80 m<sup>2</sup></b></p>	





Observation N°40	PHOTO OBSERVATION
<p>12 lotissement Champs des Vis</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Douteux?</p>	
-	

Observation N°41	PHOTO OBSERVATION
<p>15 lotissement Champs des Vis</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
Sa = 50 m <sup>2</sup>	

Observation N°42	PHOTO OBSERVATION
<p>14 lotissement Champs des Vis</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
Sa = 50 m <sup>2</sup>	

Observation N°43	PHOTO OBSERVATION
<p>13 lotissement Champs des Vis</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Sa = 30 m<sup>2</sup></b></p>	

Observation N°44	PHOTO OBSERVATION
<p>11 lotissement Champs des Vis</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>toit arrière et réseau collectif en privé (douteux?)</p> <p>-</p>	

Observation N°45	PHOTO OBSERVATION
<p>23 lotissement Champs des Vis</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Sa = 70 m<sup>2</sup></b></p>	




Observation N°46	PHOTO OBSERVATION
<p>24 lotissement Champs des Vis</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
<p><b>Sa = 40 m²</b></p>	


**COMMUNE D'ETREPIGNEY**

Observation N°1	PHOTO OBSERVATION
<p>3 rue Joseph Martin</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p><b>Grille de sol</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
<b>Sa = 115 m²</b>	

Observation N°2	PHOTO OBSERVATION
<p>11 rue de la Chirelle</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Autre</b></p> <p>BBEU en point bas</p>	
<b>Sa = 100 m²</b>	


Observation N°3	PHOTO OBSERVATION
<p>11 bis rue de la Chirelle</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
-	


Observation N°4	PHOTO OBSERVATION
<p>3 rue de l'Eglise</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Sa = 40 m<sup>2</sup></b></p>	


Observation N°5	PHOTO OBSERVATION
<p>11 rue des Maréchaux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Autre</b></p> <p>Trou dans le sol sur réseau EU</p> <p>-</p>	

Observation N°6	PHOTO OBSERVATION
<p>13 rue des Maréchaux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Autre</b></p> <p>BBEU non étanche sur caniveau et devant gouttière</p> <p>-</p>	





Observation N°7	PHOTO OBSERVATION
<p>6Ter rue de la Chirelle</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Sa = 30 m<sup>2</sup></b></p>	

Observation N°8	PHOTO OBSERVATION
<p>6bis rue de la Chirelle</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Sa = 40 m<sup>2</sup></b></p>	


Observation N°9	PHOTO OBSERVATION
<p>15 rue de la Chirelle</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Sa = 90 m<sup>2</sup></b></p>	


Observation N°10	PHOTO OBSERVATION
<p>23 ou 25? rue de la Chirelle</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Sa = 110 m<sup>2</sup></b></p>	


Observation N°11	PHOTO OBSERVATION
<p>1 rue de Chaux</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p>A priori regard mixte</p> <p><b>Sa = 160 m<sup>2</sup></b></p>	


Observation N°12	PHOTO OBSERVATION
<p>3 rue de Chaux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Grille de sol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Autre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Sa = 60 m<sup>2</sup></b></p>	





Observation N°13	PHOTO OBSERVATION
<p>7 rue de Chaux</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Sa = 25 m<sup>2</sup></b></p>	

Observation N°14	PHOTO OBSERVATION
<p>9 rue de Chaux</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p>Douteux?</p> <p><b>Sa = 80 m<sup>2</sup></b></p>	


Observation N°15	PHOTO OBSERVATION
<p>11 rue de Chaux</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Sa = 120 m<sup>2</sup></b></p>	


Observation N°16	PHOTO OBSERVATION
<p>13 rue de Chaux</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p>tout le toit</p> <p><b>Sa = 100 m²</b></p>	


Observation N°17	PHOTO OBSERVATION
<p>12 rue Fardée</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Autre</b></p> <p>BBEU dans axe ruissellement? (douteux)</p> <p>-</p>	


Observation N°18	PHOTO OBSERVATION
<p>2 rue Fardée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Autre</b></p> <p>Sortie de fumée par goulotte sur le caniveau (défaut étanchéité ou regard mixte)</p> <p>-</p>	





Observation N°19	PHOTO OBSERVATION
<p>10 rue des Chênes</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Toit avant</p>	
<b>Sa = 60 m²</b>	


Observation N°20	PHOTO OBSERVATION
<p>5 rue des Chênes</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Douteux (défaut étanchéité?)</p>	
-	


Observation N°21	PHOTO OBSERVATION
<p>8 rue des Chênes</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
<b>Sa = 110 m²</b>	

Observation N°22	PHOTO OBSERVATION
<p>4 rue des Chênes</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Sa = 50 m<sup>2</sup></b></p>	

Observation N°23	PHOTO OBSERVATION
<p>2 rue des Chênes</p> <p><b>Gouttière</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Sa = 170 m<sup>2</sup></b></p>	

Observation N°24	PHOTO OBSERVATION
<p>Rue des Chênes</p> <p>-</p> <p><b>Grille de sol</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Douteux mais sortie importante de fumée par la grille (communication EU-EP?)</p> <p><b>-</b></p>	


Observation N°25	PHOTO OBSERVATION
<p>1E rue des Chênes</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p>Douteux? (BBEU et EP se touchant - défaut étanchéité)</p> <p>-</p>	

Observation N°26	PHOTO OBSERVATION
<p>1D rue des Chênes</p> <p><b>Gouttière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p>Douteux? (BBEU et EP se touchant - défaut étanchéité)</p> <p>-</p>	

## **Résultats des contrôles de branchement**



***COMMUNE D'ETREPIGNEY***

<b>Fiche N : C1</b> Ano fumée :	<b>ET- Joseph Martin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 28/06/2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
--------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr et Mme MARTIN Alexandre
ADRESSE	2 Rue Joseph Martin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	


PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	En domaine privé	Non
Etat / Observations		

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier + lave-vaisselle)	Vers EU	X		
WC		X		
SDB (lavabo + douche)		X		
Buanderie (lavabo +lave-linge)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (3)	Vers caniveau	X		Vers terrain ou fossé busé
Gouttière (1)	Vers EU		X	
Observations				
Une gouttière reprend une partie du toit arrière				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES		X	1 gouttière sur EU (toit arrière) : ~200 m²



<b>Fiche N°: C2</b> Ano fumée :	<b>ET-Joseph Martin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 28/06/2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
--------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr GRUNDISCH Daniel
ADRESSE	6 Rue Joseph Martin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	NON	NON
Etat / Observations		

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Puits

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier + lave-vaisselle)	Vers EU	X		
SDB (lavabo + douche + bidet + WC)		X		
Buanderie (lavabo)		X		
Etage (WC)		X		
Logement indépendant (cuisine + lavabo + WC)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers le sol	X		
Gouttière (1)	Vers caniveau	X		
Observations				
Réseau EU collectif passant en domaine privé avec 1 regard de visite				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
<b>OBSERVATIONS</b>	Regard de décantation privé (sur 30 cm de haut) avant rejet au réseau EU collectif		




# CONFORMITE DU BRANCHEMENT

CONFORME

TRAVAUX A PREVOIR : /


## SCHEMA DE L'INSTALLATION

Fiche n°2

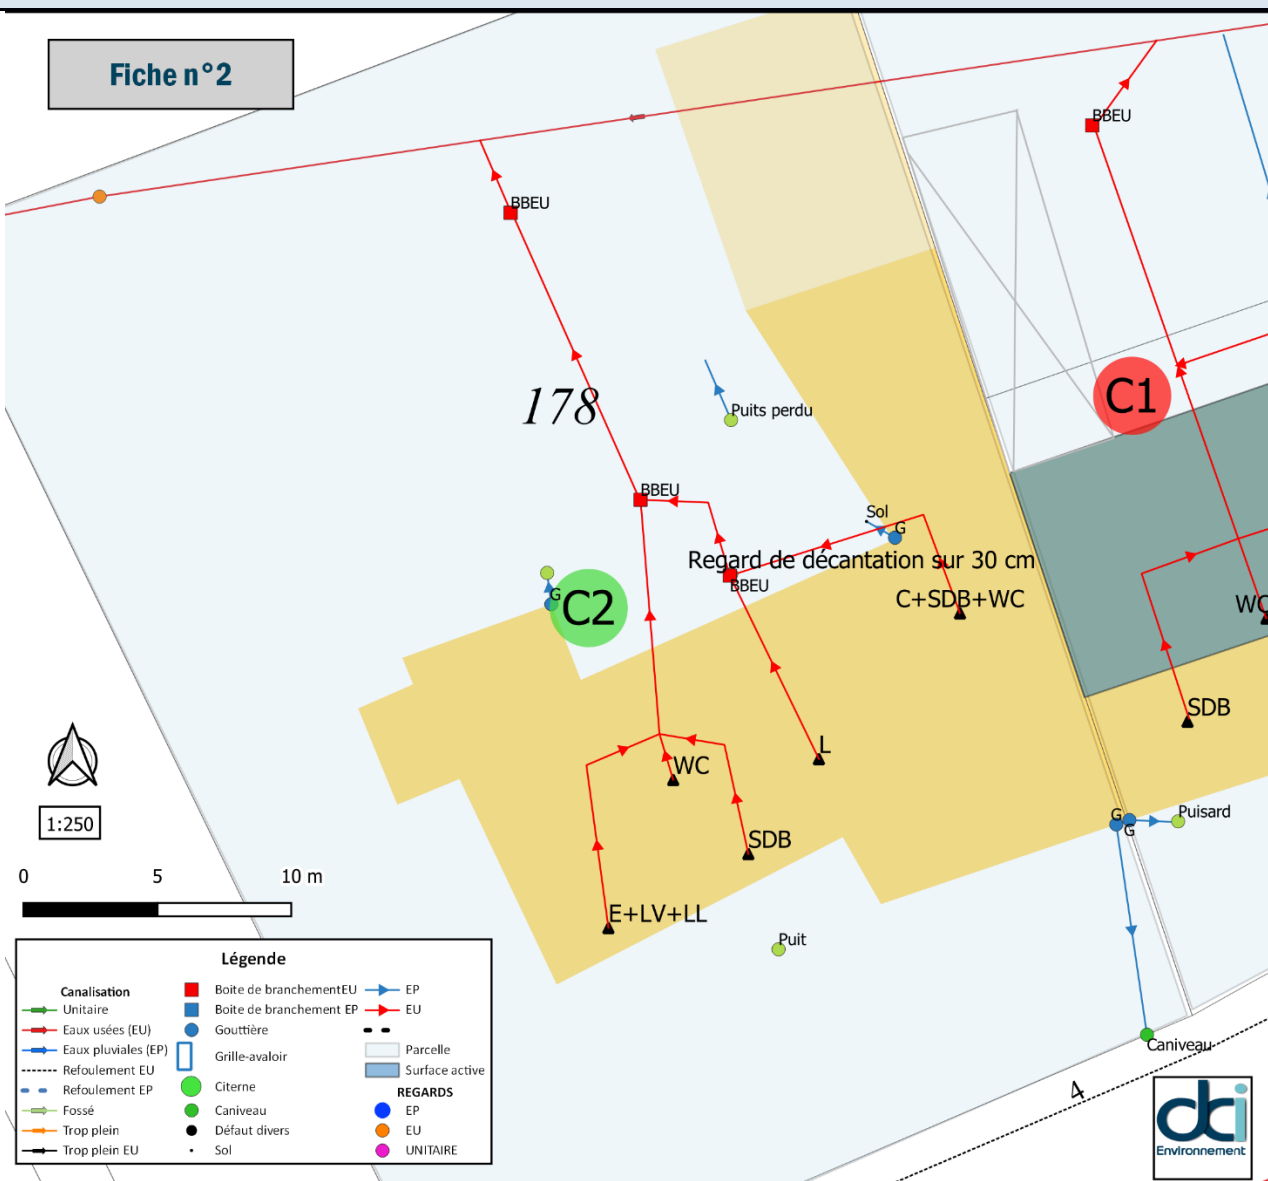

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N : C3</b> Ano fumée :	<b>ET-Joseph Martin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 28/06/2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
--------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mme JUPILLE Colette
ADRESSE	14 bis Rue Joseph Martin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :


OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	NON (juste en privé)	NON
Etat / Observations	Regard communal en domaine privé	

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier + lave-vaisselle)	Vers EU	X		
SDB (lavabo + douche + baignoire + lave-linge)		X		
WC		X		
Etage (WC)		X		
Etage SDB (lavabo + douche)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers sol	X		
BBEP (commune à plusieurs logements avec grille)	Vers EU		X	Reprend logements N°14,16 et voirie
Observations				
Bien raccordée en interne mais gouttière du n°14 et 16 et eaux de voirie communale revenant sur réseau EU privé				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES		X	Toiture N°14 et N°16 + Voirie communale
<b>OBSERVATIONS</b>	Eaux des voisins et eaux de voirie publique revenant en privé vers le reprise réseau EU. Réseau communal passant en domaine privé avec regard de visite accessible.		





<b>Fiche N°: C4</b> Ano fumée :	<b>ET- rue Moulin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 28/06/2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
--------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mme PIERRE Michelle
ADRESSE	5 bis rue du Moulin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement	X	Odeur	X	Bouchage	
Autre : Débordements EU dans terrain privé Débordement d'eaux usées du réseau communal en domaine privé par boîte de branchement privative.							

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boîte de branchement Eaux usées	Boîte de branchement Eaux pluviales
Présence	NON	NON
Etat / Observations		

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Puisard

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier + lave-vaisselle)	Vers EU	X		
WC		X		
SDB (lavabo + douche)		X		
Buanderie (lavabo)		X		
Garage (évier)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (3)	Vers sol	X		
Observations				
Evier extérieur raccordé sur le regard EP				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	Ne pas utiliser d'eaux lessiviellles dans le lavabo extérieur
EAUX PLUVIALES	X		


## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

### CONFORME AVEC RESERVES

#### TRAVAUX A PREVOIR :


Evier extérieur à déconnecter des gouttières ou ne pas utiliser d'eaux lessivielles.  
Débordement EU sur le terrain du réseau communal par la boîte de branchement  
privative.

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

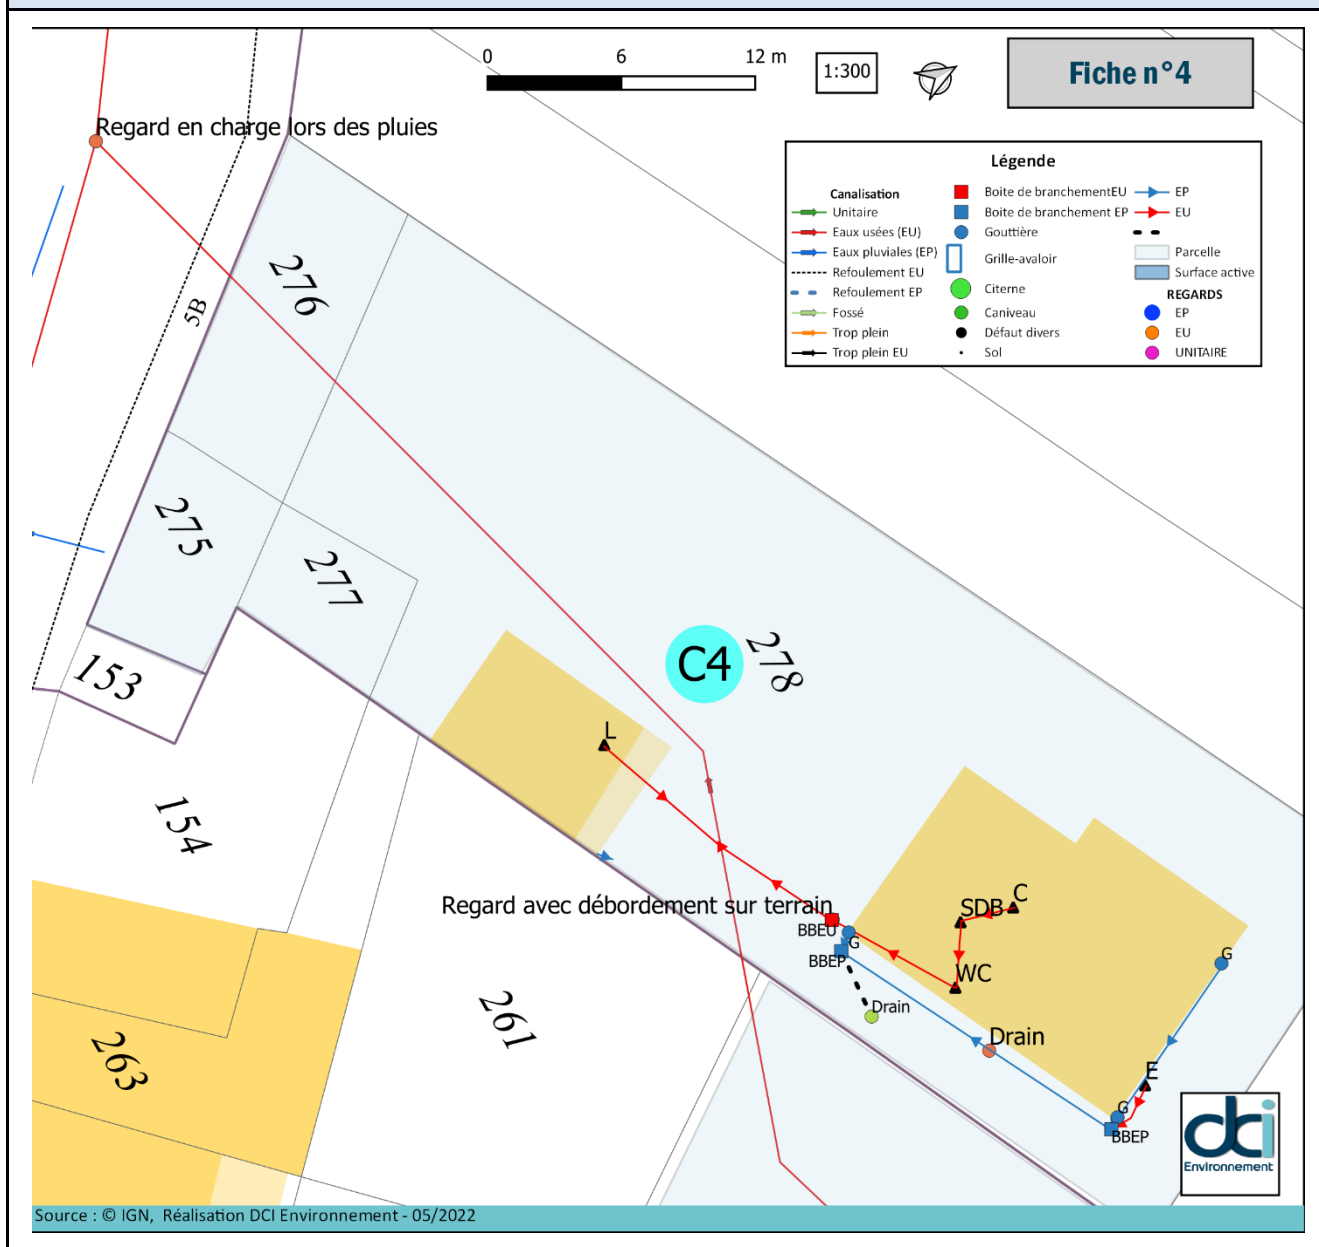

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° : C5</b> Ano fumée :	<b>ET- rue Moulin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 28/06/2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
--------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr BAILLY René
ADRESSE	4 rue du Moulin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	
Débordement EU vers fossé quand réseau communal en charge							


OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	OUI	OUI
Etat / Observations	En charge après les pluies	

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
WC + Lave-linge + évier	Vers EU	X		
1 <sup>er</sup> étage Cuisine (évier)		X		
1 <sup>er</sup> étage SDB (lavabo + douche)		X		
1 <sup>er</sup> étage WC		X		
2eme étage WC		X		
RDC (lavabo+lave-linge)	Vers EU mais en passant par la canalisation EP de la grille	X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers sol	X		
Grille (2)	Vers EU		X	
Grilles raccordées sur EU en reprenant lave-linge et lavabo du sous-sol				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES		X	Grille sur réseau EU (environ 50 m²)
Observations	Réseau EU collectif en charge avec débordements par BBEU vers fossé		





<b>Fiche N° : C6</b> Ano fumée :	<b>ET-rue Moulin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
-------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 29/06/2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
--------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr et Mme PLUMET
ADRESSE	2 rue du Moulin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	


PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :
Mise en charge BBEU qui a été réhaussée pour éviter les débordements							

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	En domaine privé	NON
Etat / Observations	BBEU en privée avec mise en charge	

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
1 <sup>er</sup> étage (Cuisine + évier + lave-vaisselle)	Vers EU	X		
1 <sup>er</sup> étage 'WC + lave main)		X		
1 <sup>er</sup> étage SDB (lavabo + douche + bidet)		X		
2 <sup>eme</sup> étage SDB (douche + évier)		X		
RDC (évier + lave-linge)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers sol	X		
Observations				
Réseau en charge avec traces de mises en charge (30 cm au-dessus du sol).				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Problème sur domaine public avec débordement possible par BBEU et mise en charge du réseau privé		



<b>Fiche N° : C7</b> Ano fumée :	<b>ET- Rue Moulin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 29/06/2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
--------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mme JACQUEMARD
ADRESSE	6 Rue du Moulin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	En domaine privé	En domaine privé
Etat / Observations		

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier + lave-vaisselle)	Vers EU	X		
WC				
SDB (lavabo + douche)		X		
Etage (évier + douche)		X		
Garage (lave-linge + évier)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (5)		X		
Observations				
Traces de mise en charge au niveau de la BBEP en domaine privé (drains saturés)				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		



## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**CONFORME**


TRAVAUX A PREVOIR :	/
---------------------	---

## SCHEMA DE L'INSTALLATION



## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N°: C8</b> Ano fumée :	<b>ET- Rue Moulin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 29/06/2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
--------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mme PLUMET André
ADRESSE	11 Rue du Moulin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST						
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT						
Néant		Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage
Autre :	Inondation du terrain suite aux pluies. Débordement des EU sur le terrain faisant une mare					


OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	En domaine privé	NON
Etat / Observations	Réseau EU communal passant en domaine privé avec regard de visite accessible	

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Citerne EP hors-sol

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier)	Vers EU		X	Vers gouttière
WC + lave main		X		
SDB (lavabo + douche)		X		
Etage SDB (lavabo + douche)		X		
Sous-sol (évier + lave-linge)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (1)	Vers caniveau	X		
Gouttières (2)	Vers réseau EU		X	
Gouttières (1)	Vers réseau EU		X	Canalisation bouchée par des racines
Siphon de sol (1)	Vers réseau EU		X	
Observations				
Les eaux de l'évier de la cuisine vont vers la gouttière puis vers le sol dans une zone où la végétation est dense (nombreux bambous). Forte suspicion du raccordement sur EU mais actuellement vers le sol.				
Reprise des eaux usées du voisin (n°20 rue Joseph Martin : fiche n°11)				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES		X	Gouttières (dont une est bouchée) et siphon de sol vers EU avec EU dessus bouchée



<b>Fiche N°: C9A</b> Ano fumée :	<b>ET- Joseph Martin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 29/06/2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
--------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mme VANCA (SCI de la Capucine)
ADRESSE	14 Rue Joseph Martin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Future location

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :


OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	En domaine privé	NON
Etat / Observations		

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier)	Vers EU		X	Vers caniveau puis EU du n°20
WC	Vers EU	X		Vers EU du n°20
SDB	Vers EU	X		Vers EU du n°20
Eaux pluviales				
Gouttières	Vers BBEP puis caniveau puis BBEU		X	
Grille	Vers caniveau vers BBEU		X	
Observations				
Gouttière raccordée sur EU du n°14bis(fiche C3) et reprenant aussi toit du n°16 (fiche C9B) avec reprise aussi des eaux de la voirie. Evier raccordé sur caniveau revenant sur BBEU du n°20 (fiche C3)				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	Vers BBEP
EAUX PLUVIALES		X	Vers BBEU
Observations	Eaux de la voirie vont vers le domaine privé puis vers réseau EU. EP privé vers EU et évier mélangé avec EP		





<b>Fiche N° : C9B</b> Ano fumée :	<b>ET- Joseph Martin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 29/06/2021	ENQUÊTEUR : H. DAVIET
--------------------------	-----------------------

PROPRIÉTAIRE	
NOM/PRENOM	Mme VANCA (SCI de la Capucine)
ADRESSE	16 Rue Joseph Martin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Future location

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR L'OCCUPANT							
Néant		Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	En domaine privé	NON
Etat / Observations		

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier)	Vers EU	X		
WC		X		
SDB	Vers EU	X		
Eaux pluviales				
Gouttières	Vers BBEP du n°14 puis caniveau puis BBEU		X	Vers EU du N°20
Grille	Vers caniveau vers BBEU		X	
Observations				
Destination des eaux de la toiture vers toit du n°14 (fiche C9A) puis vers EU du n°20 (fiche C3). Reprise des eaux de voirie vers EU par BBEU dans axe ruissellement et tuyau cassé				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITÉS			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		Vers parcelle du N°20 (fiche C3)
EAUX PLUVIALES		X	Vers n°14 puis n°20 (fiche C3) vers BBEUBBEU
Observations	Problème sur domaine public : les eaux de la voirie vont vers le domaine privé puis vers réseau EU (par canalisation cassée et caniveau privé revenant sur BBEU du n°20 (via le n°16 (fiches C3 et C9A)		


## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**

TRAVAUX A PREVOIR :


Oter les eaux de la voirie du domaine privé  
Déconnecter BBEP du réseau EU au niveau de la grille du caniveau

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

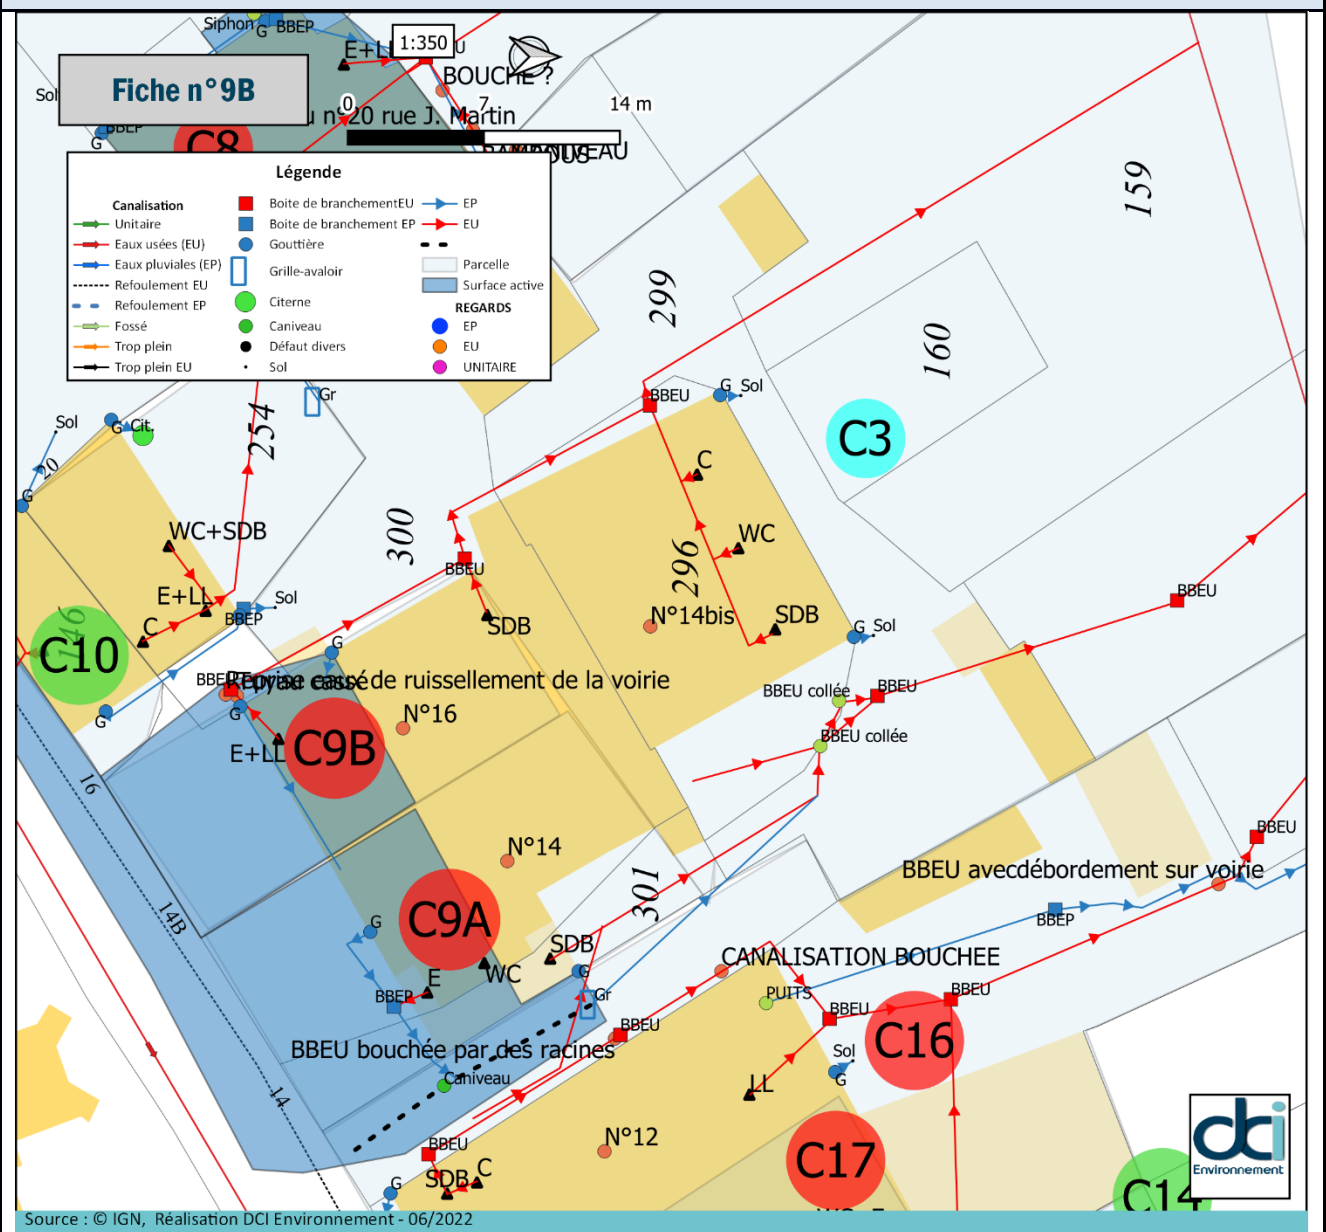

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° : C10</b> Ano fumée :	<b>ET- Joseph Martin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 28/06/2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
--------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mme RIVA Véronique
ADRESSE	18 Rue Joseph Martin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :


OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	OUI	NON
Etat / Observations		BBEP en privée

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier + lave-vaisselle)	Vers EU	X		
WC	Vers BBEU	X		
SDB (lavabo + douche)		X		
1 <sup>er</sup> étage SDB (WC + lavabo)		X		
Buanderie (lave-linge)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières	Au sol		X	
Grille	Vers BBEU du voisin (n°20) puis vers sol		X	

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		





<b>Fiche N° :C11</b> Ano fumée :	<b>ET-Joseph Martin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 29/ 06 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mme DURAND Odette
ADRESSE	20 rue Joseph Martin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	OUI	NON
Etat / Observations	BON	

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS	
Puits	

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier + lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC		X		
SDB (lavabo + douche)		X		
Sous-sol (evier, lave-linge)		X		
Etage (WC)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers le sol du voisin	X		
Grille (2)	Vers caniveau et BBEP puis sol	X	X	Vers cana bouchée
Observations				
Canalisation BBEP vers le chemin rejoignant une canalisation bouchée par de la terre et suspectée raccordée sur EU du voisin (n°11 rue du Moulin). Au final grille bien raccordées car débordement sur le terrain dans le chemin.				


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
OBSERVATIONS	BBEP avec canalisation de départ bouchée, supposée vers BBEU du voisin. Actuellement le débordement des eaux se fait en majorité sur le sol.		

# CONFORMITE DU BRANCHEMENT

CONFORME AVEC RESERVES


TRAVAUX A PREVOIR : Obturer totalement le tuyau EP actuellement vers BBEU du voisin

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

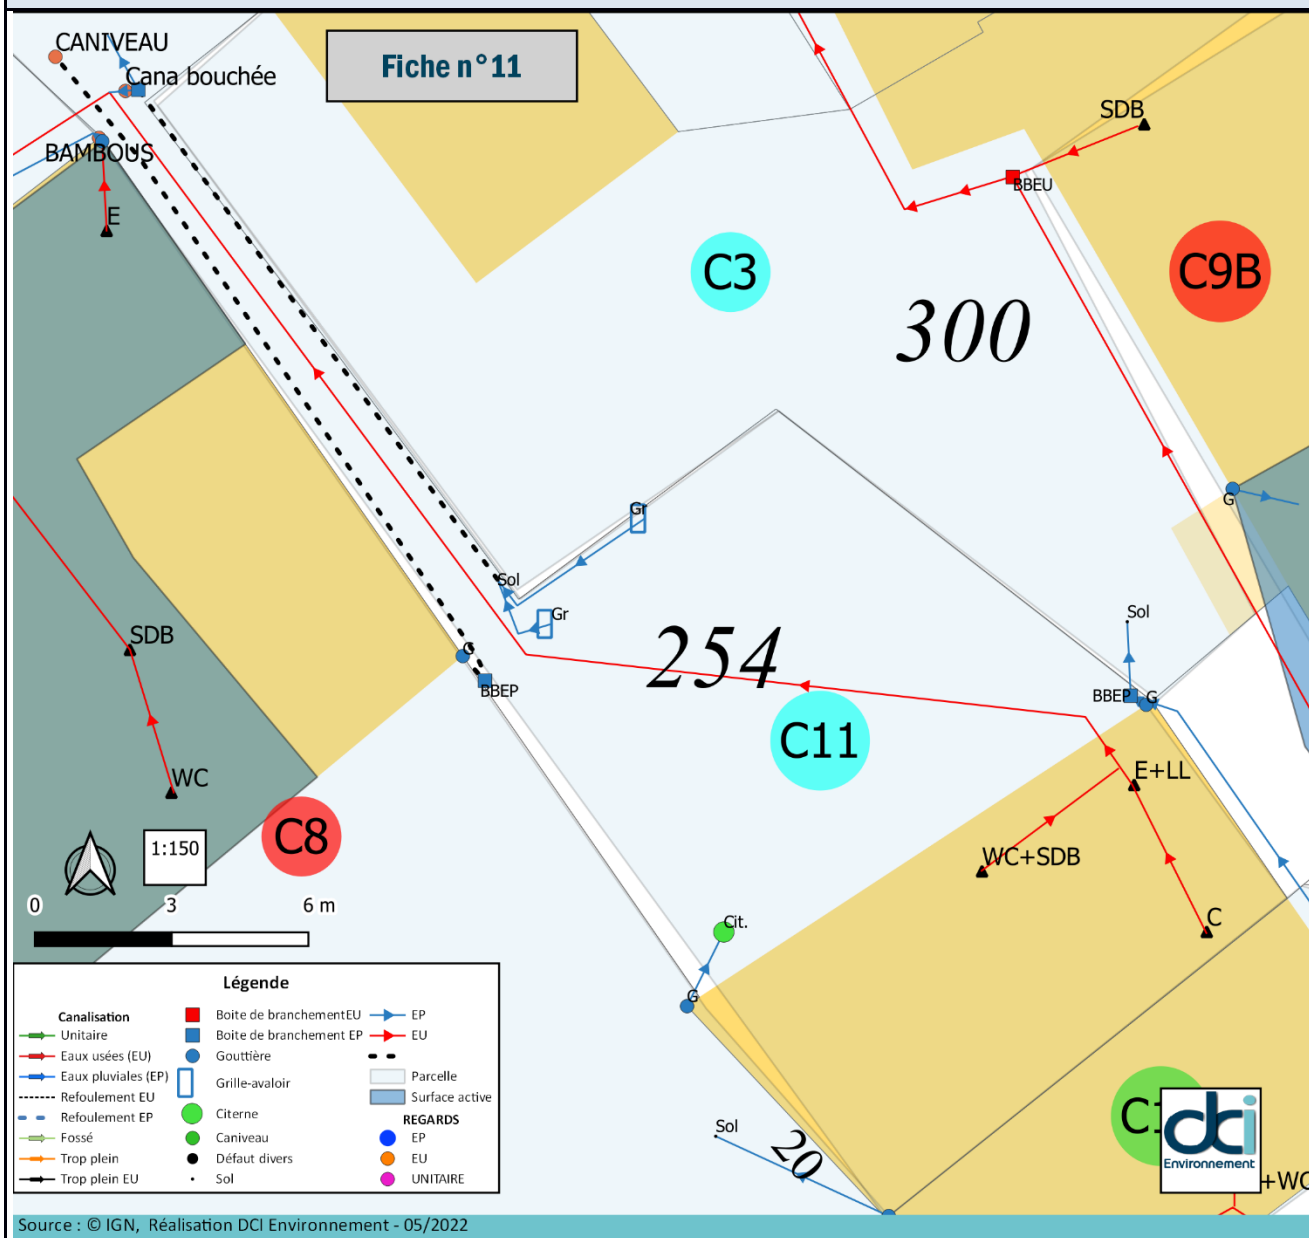

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C12</b> Ano fumée :	<b>ET-Rue Mairie</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
-------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 30/ 06 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

LOCATAIRE	
NOM/PRENOM	Mme DUVERNOIS Gabrielle
ADRESSE	1 rue de la Mairie
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	LOCATION – propriétaire : Commune Etrepigny

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :


OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	NON	NON
Etat / Observations		

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier)	Vers réseau EP		X	Test sonore
WC	Vers réseau EU	X		
SDB (lavabo + douche)		X		
Buanderie (lave-linge)	Vers réseau EP		X	Test sonore
Eaux pluviales				
Gouttières (1)	Vers le sol	X		
Grille (1)	Vers EP	X		
Gouttières (2)	Vers le sol	X		
Observations				
Colorant de l'évier de la cuisine, de l'évier extérieur et du lave-linge non retrouvé : connexion suspectée sur réseau EP par test sonore positif				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES			
EAUX PLUVIALES	X		
Evier et lave-linge non retrouvé et raccordé sur EP			





<b>Fiche N° :C13</b> Ano fumée :	<b>ET-Rue de l'Eglise</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 30/ 06 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr GODARD Philippe
ADRESSE	2 rue de l'église
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant		Mauvais Ecoulement	X	Odeur		Bouchage	
						Autre :	Remontées EU dans SDB


OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	OUI	NON
Etat / Observations		

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Puit

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
SDB (lavabo + baignoire)	Vers réseau EU	X		
2 WC		X		
1 <sup>er</sup> étage Cuisine (évier + lave-linge)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers le sol	X		

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		



<b>Fiche N° :14</b> Ano fumée :	<b>ET-Joseph Martin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
------------------------------------	-------------------------	--	---	---------------------------------

### FICHE TECHNIQUE

DATE VISITE : 30/ 06 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr PAGEOT
ADRESSE	8 rue Joseph Martin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	
						Autre :	Remontées EU dans SDB

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	NON	NON
Etat / Observations	BBEU sur domaine privée	
Absence de BBEU sur le domaine public		

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Puits dans la cave

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier+lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC		X		
1 <sup>er</sup> étage WC		X		
1 <sup>er</sup> étage SDB (lavabo + douche)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers caniveau puis drain	X		
Grilles (2)	Vers drain	X		
Observations				
BBEU dans le bâtiment bouchée (casse entre le bâtiment et le réseau collectif)				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Pas de BBEU sur domaine public et . casse entre le bâtiment et le réseau collectif.		




# CONFORMITE DU BRANCHEMENT

CONFORME


TRAVAUX A PREVOIR : /

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

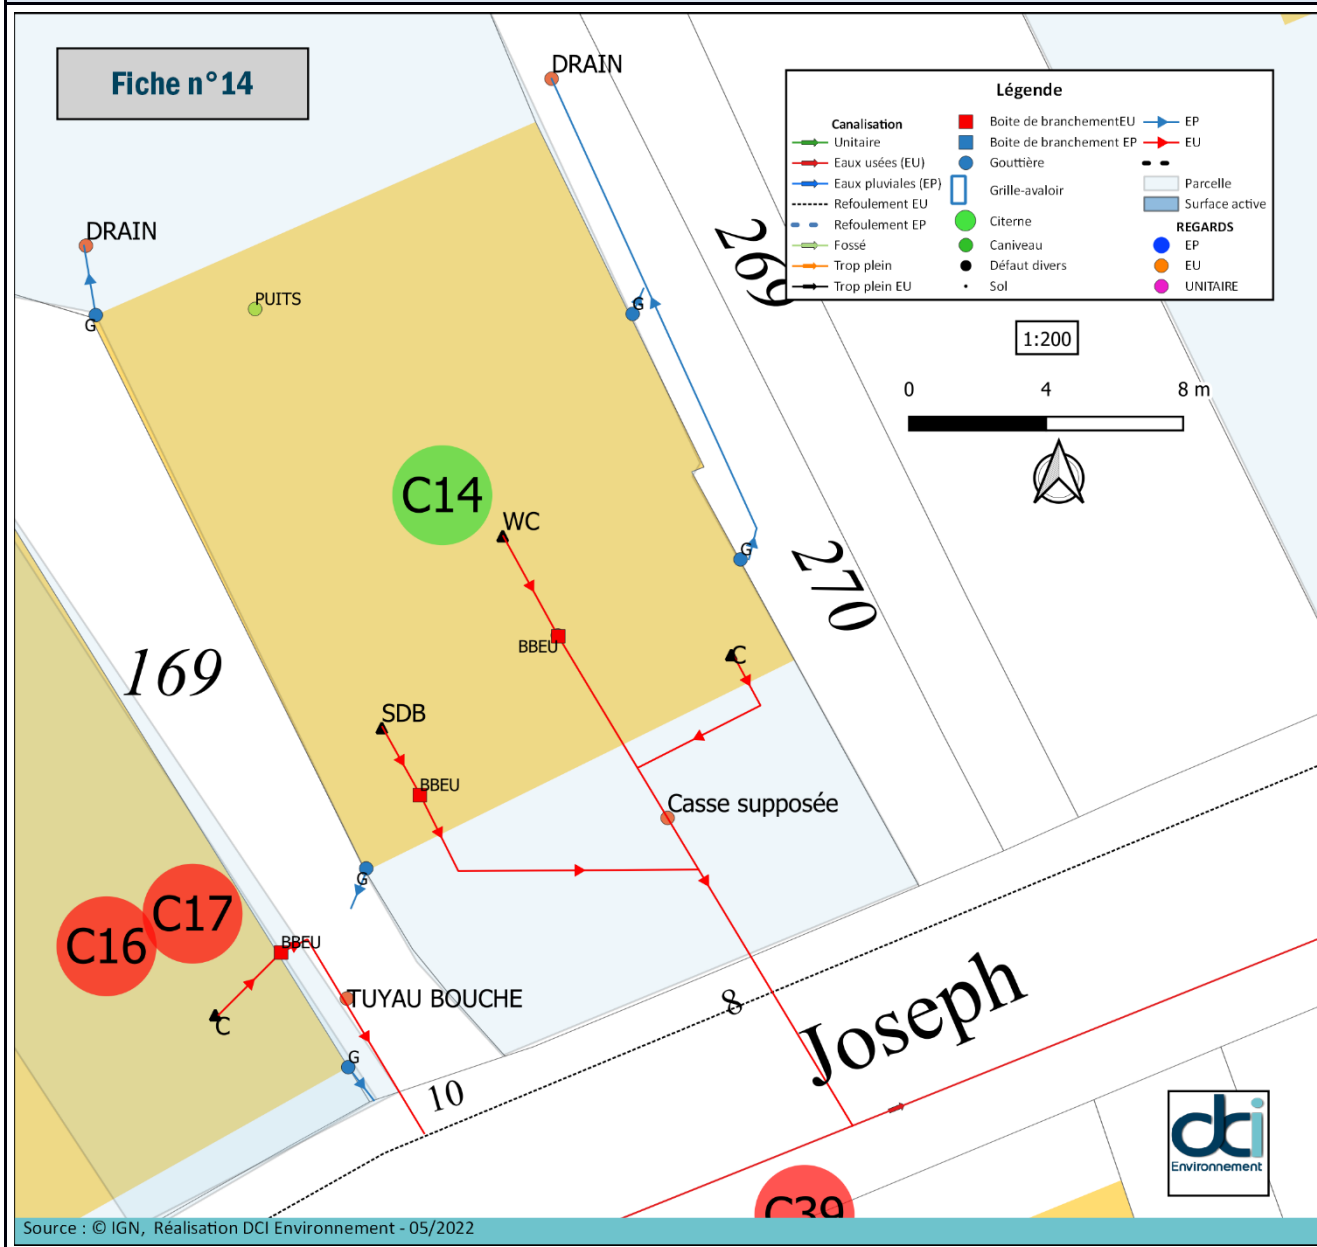

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C16</b> Ano fumée :	<b>ET-Joseph Martin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

### FICHE TECHNIQUE

DATE VISITE : 30/ 06 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr COULON Jean Marie
ADRESSE	12 rue Joseph Martin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST						
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT						
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage
						Autre :


OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	NON	NON
Etat / Observations	BBEU en privé perforée non étanche	

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Puits

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
SDB (lavabo + douche)	Vers réseau EU	X		
Cuisine (évier + lave-vaisselle)		X		
WC		X		
Buanderie (lave-linge)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (1)	Vers le sol	X		
Observations				
Regard eau usée totalement bouché (débordement au sol). Présence de racines.				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Bien raccordés mais regard eaux usées bouché par des racines et BBEU non étanche.		



<b>Fiche N° :C17</b> Ano fumée :	<b>ET-Joseph Martin</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 30/ 06 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr COULON Jean Marie
ADRESSE	10 rue Joseph Martin
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	OUI	NON
Etat / Observations	Tuyau bouché	


OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Puit / Pompe vide cave / Citerne EP hors-sol / Puisard

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
SDB (lavabo + douche)	Vers N°12 sur réseau EU	X		
Cuisine (évier + lave-vaisselle)			X	Non retrouvé
WC + lavabo		X		
1 <sup>Er</sup> étage (WC)		X		
1 <sup>Er</sup> étage SDB (douche)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (1)	Vers le sol	X		

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Rejet eaux de cuisine non retrouvé (canalisation bouchée après BBEU) : rejet sur EU ou dans le sol ?		





<b>Fiche N° :C19</b> Ano fumée :	<b>ET-Rue de l'Eglise</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 2/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mme ANTZENBERGER Eric
ADRESSE	4 rue de l'église
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT									
Néant		Mauvais Ecoulement		Odeur	X	Bouchage		Autre :	Odeurs au niveau du gîte

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Oui	Oui
Etat / Observations		


DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
SDB (lavabo + douche)	Vers réseau EU	X		
Cuisine (évier + lave-vaisselle)		X		
WC + lavabo		X		
1 <sup>er</sup> etage SDB (baignoire + douche)		X		
1 <sup>er</sup> WC		X		
Buanderie (lave-linge)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (4)	Vers caniveau	X		

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		


## CONFORMITE DU BRANCHEMENT


CONFORME

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

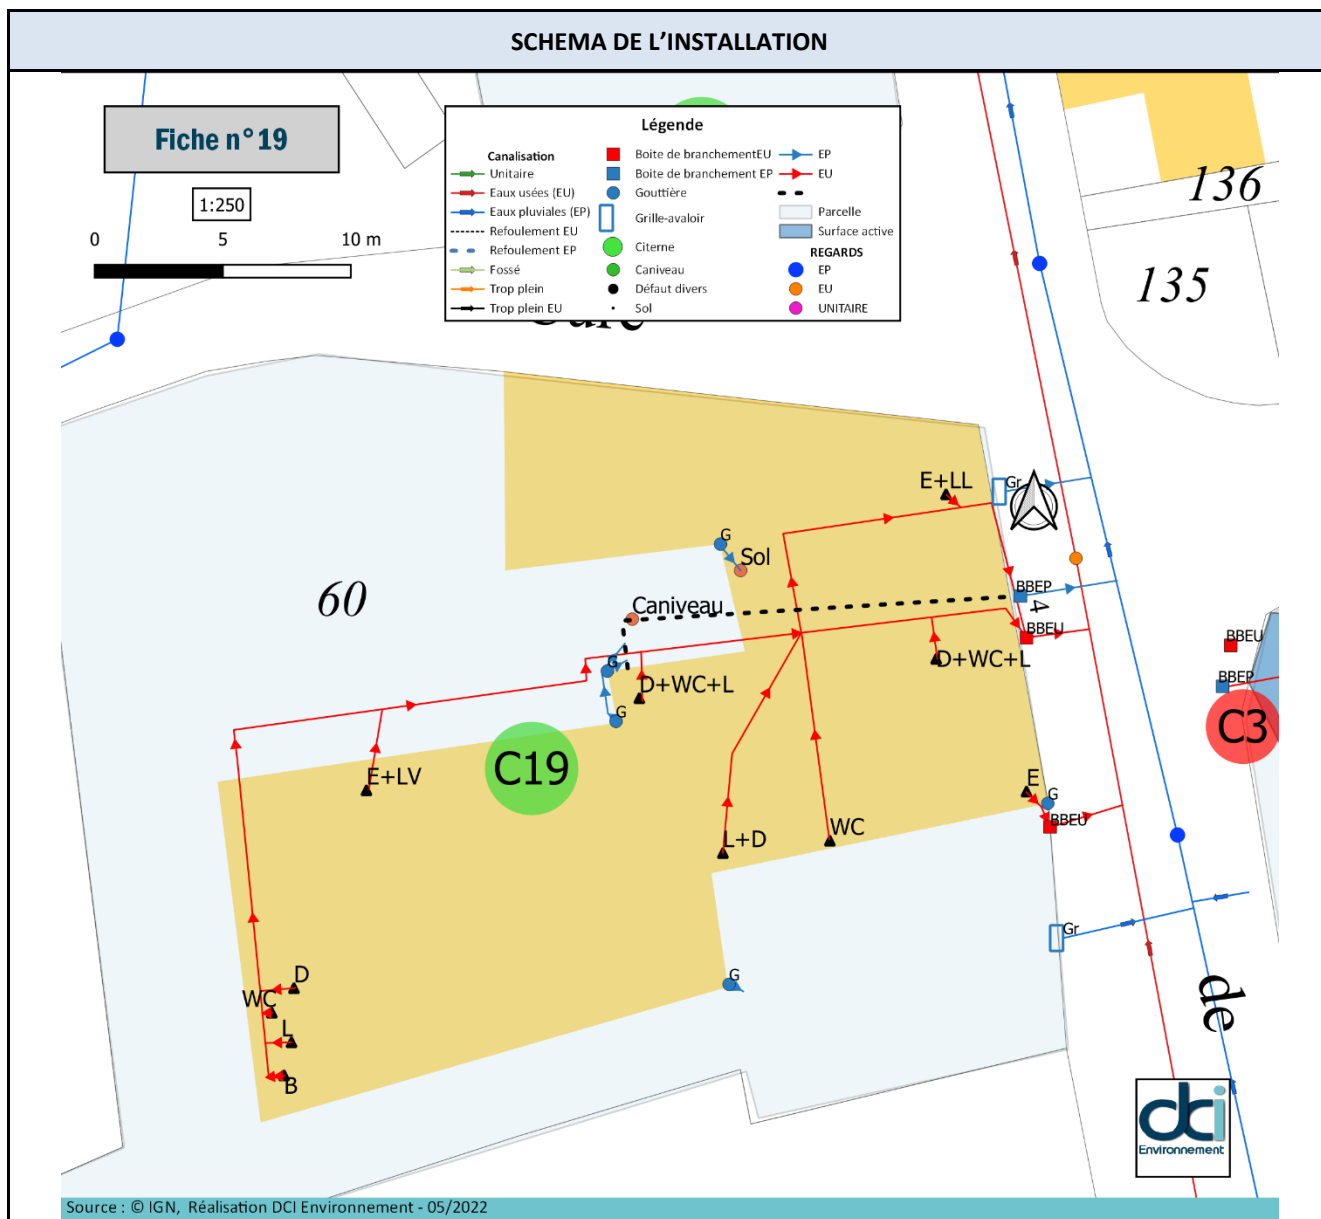

## PHOTOGRAPHIES

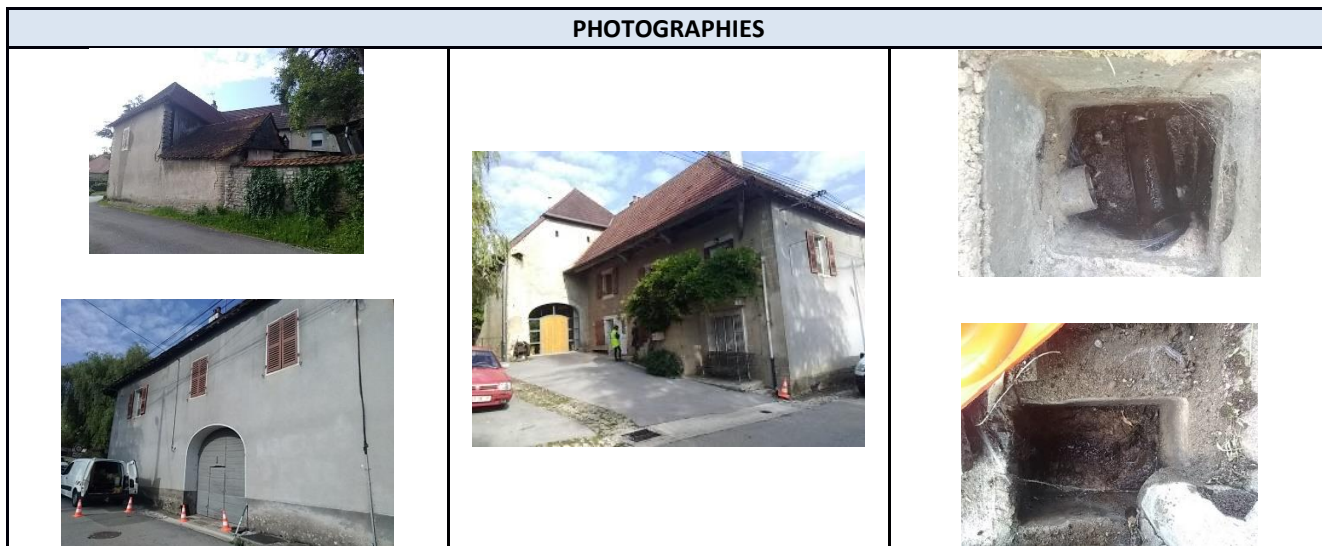

<b>Fiche N° :C20</b> Ano fumée : F4	<b>ET-Rue de l'Eglise</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	---------------------------	--	---	---------------------------------

#### FICHE TECHNIQUE

DATE VISITE : 2/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

LOCATAIRE	
NOM/PRENOM	Mme FUMEY Dimitri
ADRESSE	3 rue de l'église
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	En location / Propriétaire : Mr FAVERIAL

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur	X	Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	OUI	OUI
Etat / Observations	BON	BON

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Garage (evier + lave-linge)	Vers réseau EU	X		
1 <sup>er</sup> étage Cuisine (évier + lave-vaisselle)		X		
1 <sup>er</sup> étage WC			X	
1 <sup>er</sup> étage SDB (lavabo + douche)			X	
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers réseau EU		X	
Grille	Vers réseau EU		X	
Observations				
Inversement presque total des EU et des EP vers rue de l'église et rue des Maréchaux				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES		X	Gouttières et siphon sur EU (~220 m²)




## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**

TRAVAUX A PREVOIR :


Inverser le raccordement sur les boîtes de branchement côté rue de l'Eglise (si possible altimétriquement). Raccorder gouttières et siphon de sol sur BBEP ou sur le terrain

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

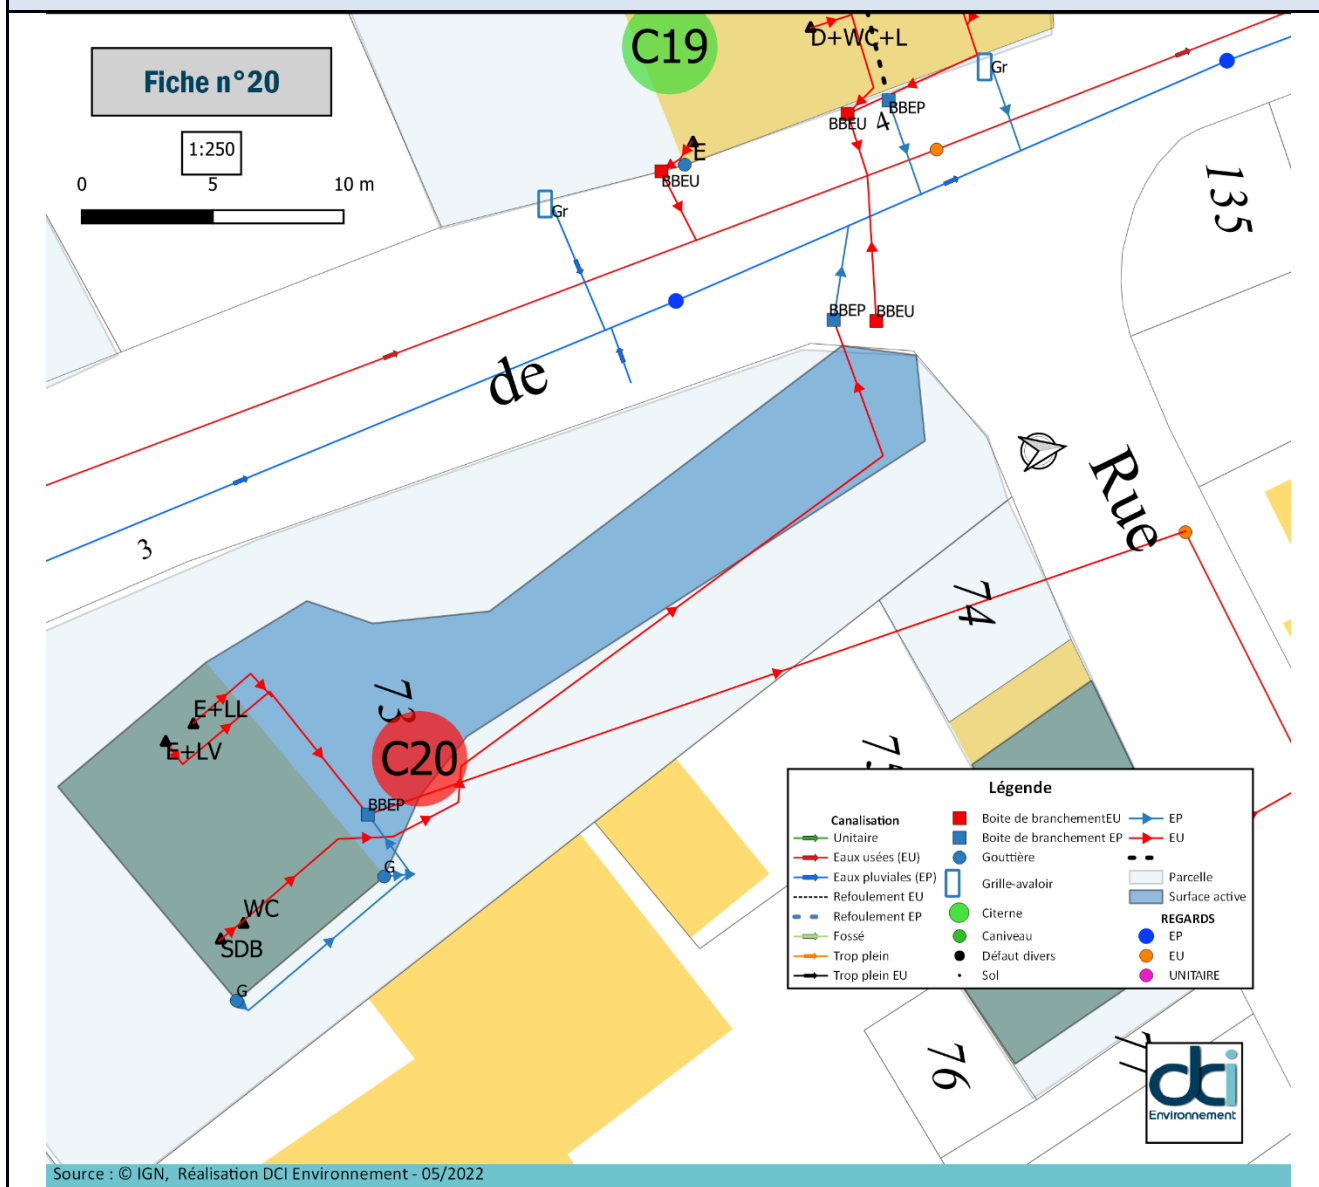

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C21</b> Ano fumée :	<b>ET-Rue de l'Eglise</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

### FICHE TECHNIQUE

DATE VISITE : 2/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

LOCATAIRE	
NOM/PRENOM	Mr et Mme HEUZEBROC Franck et Christelle
ADRESSE	2 Rue de la Poterie
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Propriétaire

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur	X	Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	OUI	OUI
Etat / Observations	BON	BON

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Bac à graisses ; Puits

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
WC	Vers réseau EU	X		
SDB (lavabo + douche)		X		
1 <sup>er</sup> étage cuisine (évier + lave-vaisselle)		X		
1 <sup>er</sup> WC		X		
1 <sup>er</sup> étage SDB (Lave-linge + douche + lavabo)		X		
Garage (évier)			X	Non trouvé
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers réseau EP	X		


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	Evier de garage non trouvé suspecté dans le sol
EAUX PLUVIALES	X		

# CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**


**Travaux à prévoir :** Evier de garage à raccorder sur EU passant dans le garage

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

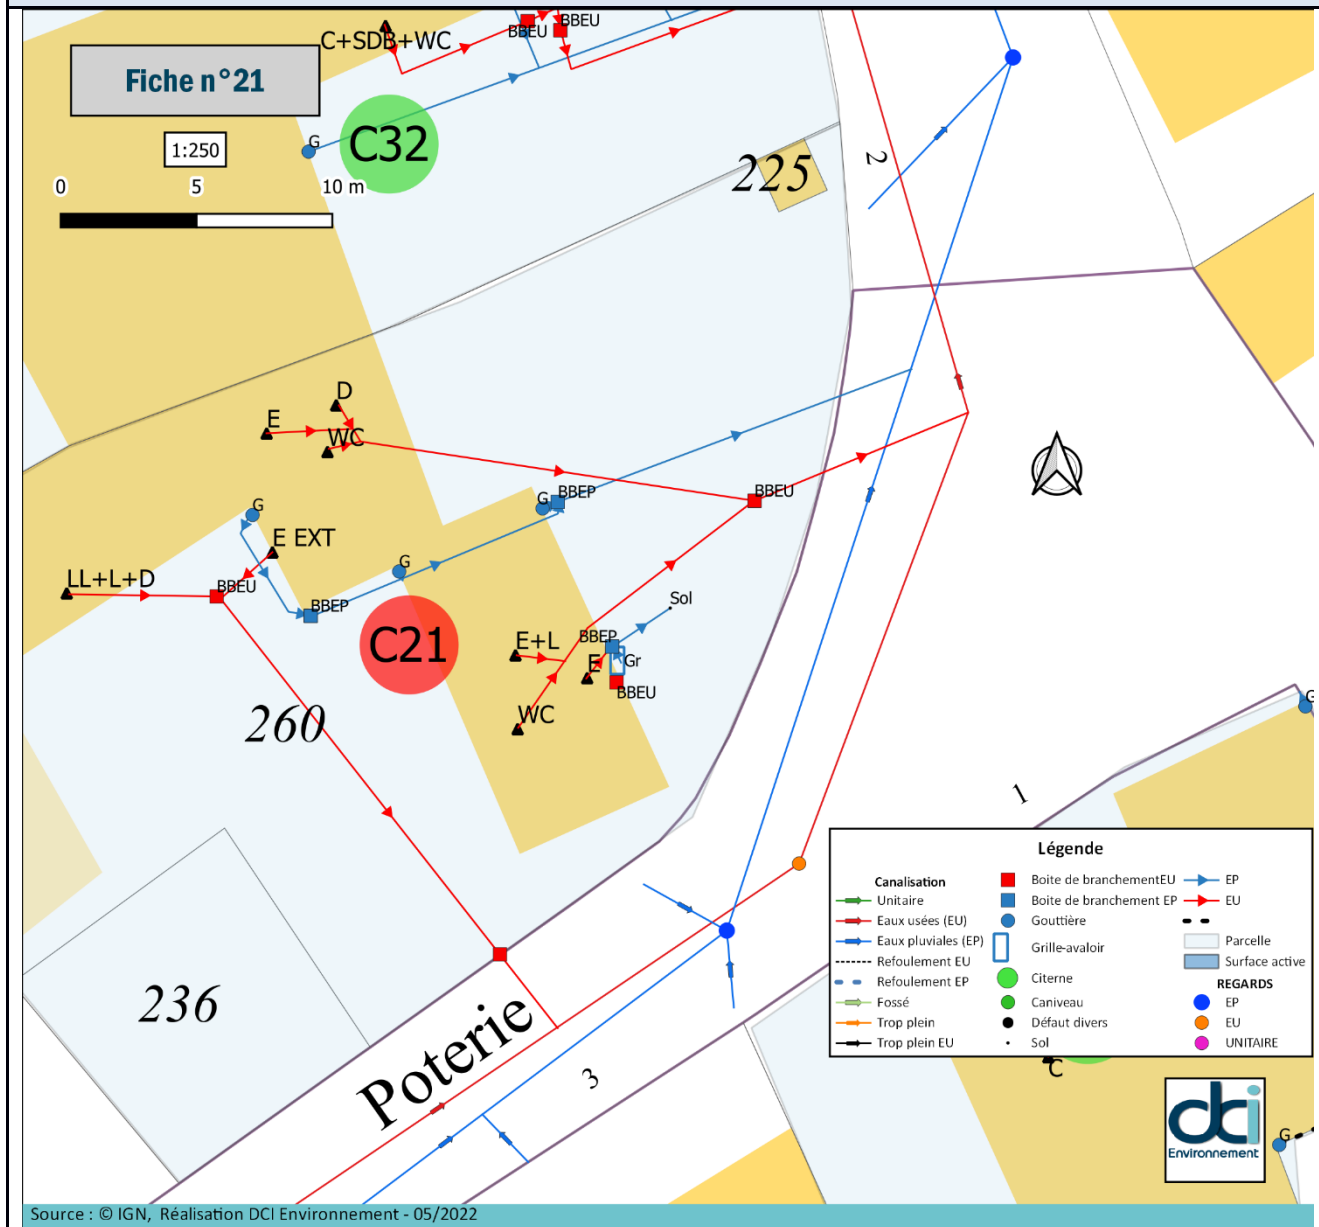

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C22</b> Ano fumée :		Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 19/07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	MAIRIE
ADRESSE	Place de la mairie + logement indépendant
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Oui	Oui
Etat / Observations		

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Puisard

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier + lave-vaisselle + lave-linge)	Vers réseau EU	X		
WC	Vers réseau EU	X		
Logement de fonction	Vers réseau EU	X		
Ancien évier (bâtiment annexe)	Vers EP du Voisin	X	X	Evier abandonné
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers puisard	X		

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X	X	
EAUX PLUVIALES	X		
OBSERVATIONS	Evier abandonné et non utilisé qui est raccordé sur EP du voisin		




## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**CONFORME AVEC RESERVES**


**TRAVAUX A PREVOIR :** Supprimer l'évier et la canalisation d'évacuation vers les EP

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

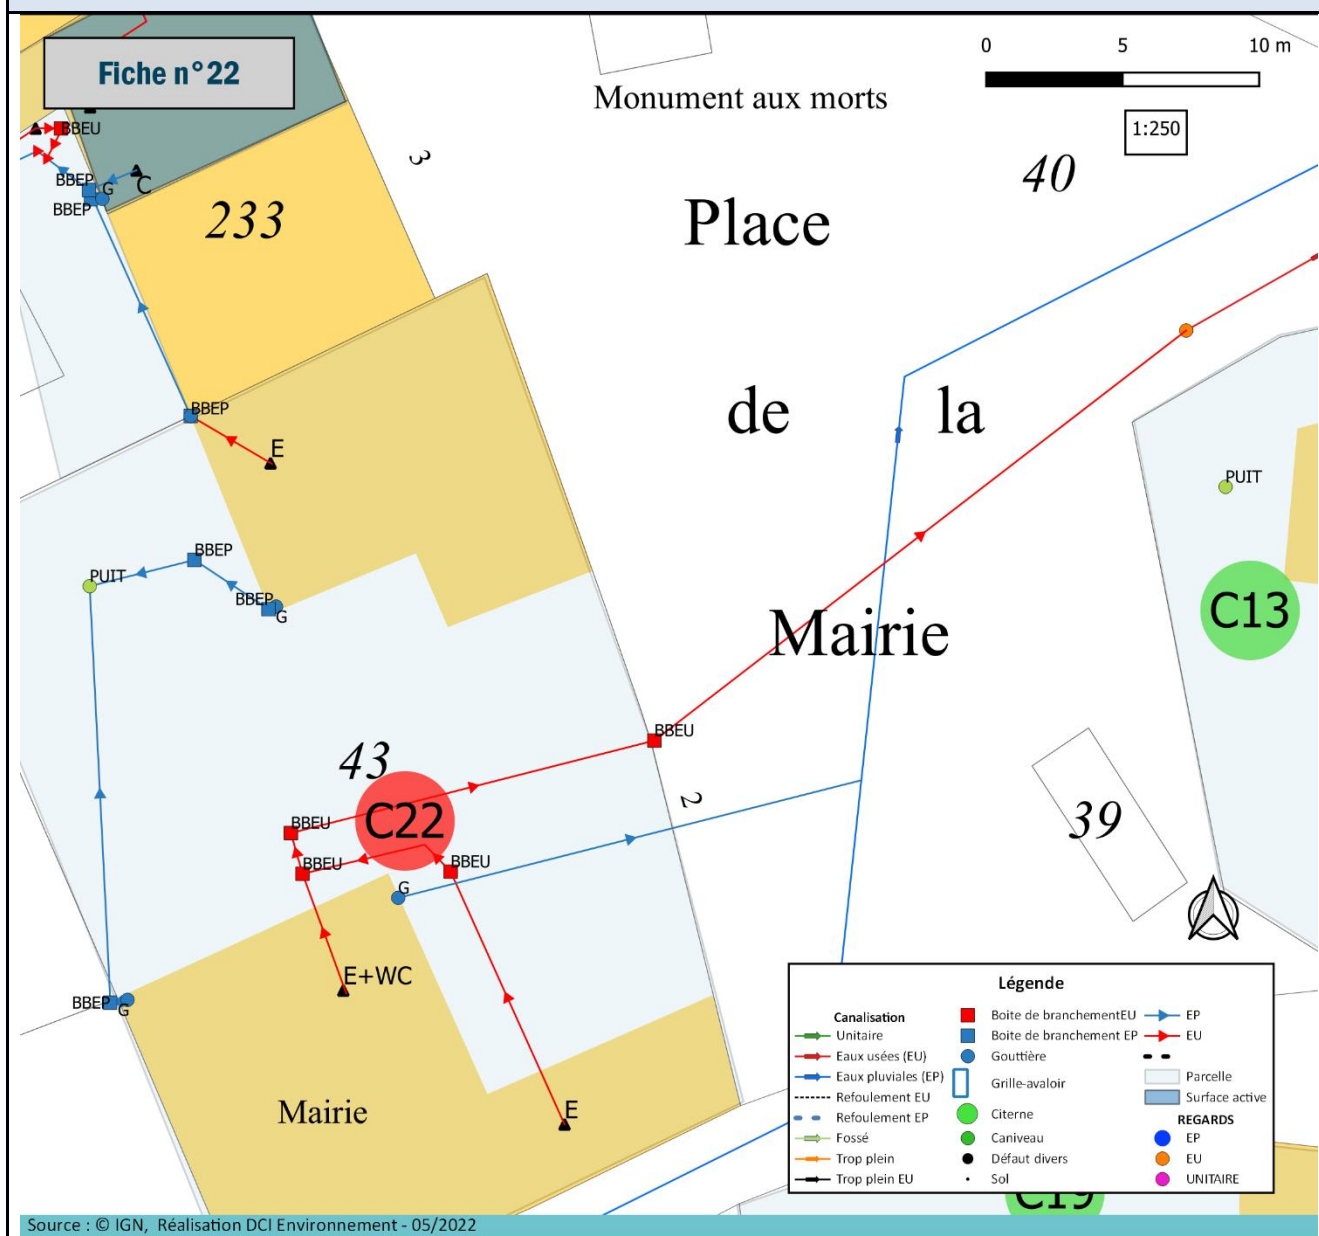

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C23</b> Ano fumée : 23	<b>ET-Rue Chênes</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 19/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr BAILLY Bruno
ADRESSE	2 rue des Chênes
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT									
Néant		Mauvais Ecoulement		Odeur	X	Bouchage		Autre :	Remontées EU dans SDB

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Oui	Oui
Etat / Observations	Bon	Départ presque totalement bouché par des graviers

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Citerne EP hors-sol

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier+lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC + lavabo		X		
1 <sup>er</sup> étage SDB (lavabo + douche)		X		
Buanderie (LL+evier)		X		
Garage (evier)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers sol	X		
Gouttière (1)	Vers réseau EP	X		
Observations				
Canalisation en hauteur dans BBEP et BBEU pas totalement étanche (raison de la sortie de fumée dans EU)				


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Défaut d'étanchéité entre les éléments des BBEU et BBEP sans passage d'eau de l'un vers l'autre.		

## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**CONFORME AVEC RESERVES**


TRAVAUX A PREVOIR : Etancher entre les boîtes de branchements

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

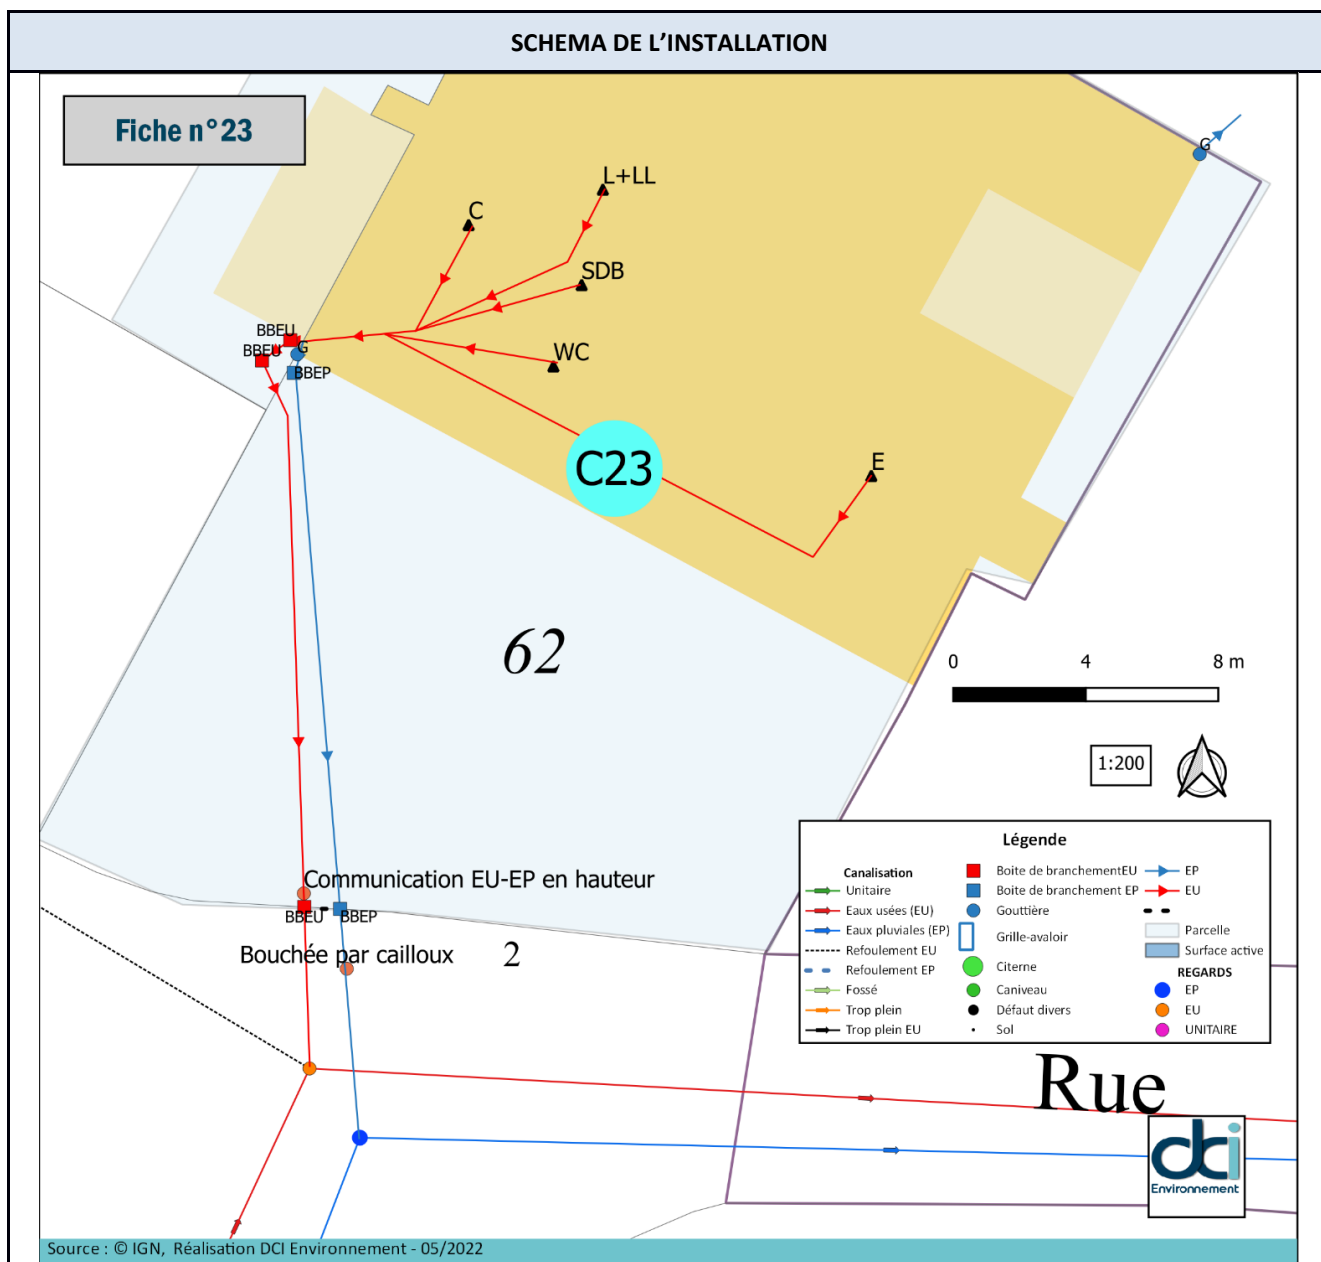

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C24</b> Ano fumée : 22	<b>ET-Rue Chênes</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 19/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr BURNIQUEZ Alain
ADRESSE	4 rue des Chênes
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST						
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT									
Néant		Mauvais Ecoulement		Odeur	X	Bouchage		Autre :	Remontées EU dans SDB

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Oui	Oui en privé)
Etat / Observations	Bon	Passage canalisation EU perforée dans BBEP
Présence regard mixte avec canalisation EU et EP		

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier+lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC + lavabo		X		
SDB(lavabo+douche)		X		
Sous-sol (evier+lave-linge)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers réseau EP	X		
Grille (1)	Vers réseau EP	X		
Observations				
Canalisation EU traversante, cassée dans le regard EP				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Rejets partiels EU dans EP car cana EU cassée dans regard EP		




## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**


TRAVAUX A PREVOIR : Etanchéifier la canalisation EU

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

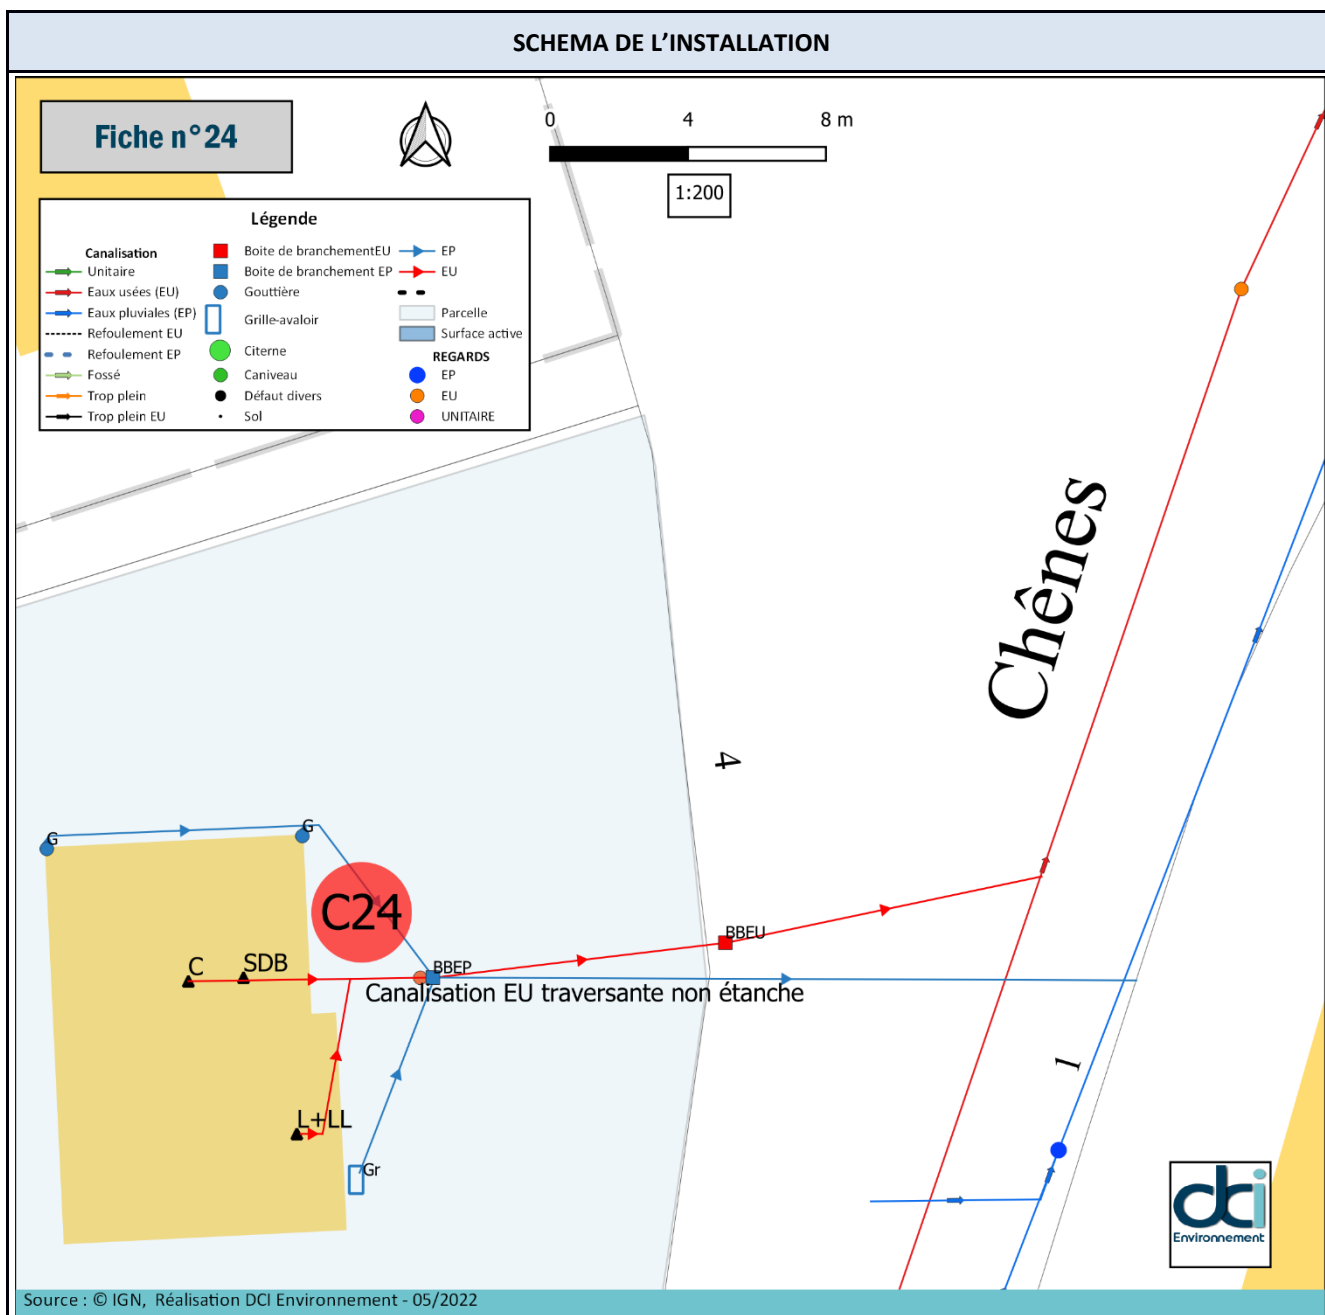

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C25</b> Ano fumée : F21	<b>ET-Rue Chênes</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 19/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr PIERRE Brigitte
ADRESSE	8 rue des Chênes
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST						
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT						
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage
						Autre : Remontées EU dans SDB

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Oui (2)	Non
Etat / Observations	BBEU Dégradées et pas étanches entre les éléments	Passage canalisation EU perforée dans BBEP

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Puits filtrant dans le bâtiment

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier+lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC		X		
SDB(lavabo+douche+baignoire)		X		
		X		
Logement annexe				
Lave-vaisselle + lave-linge+WC		X		
SDB		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (1)	Vers sol	X		
Grille (1)	Vers puisard puis vers réseau EP	X		
Observations				
Canalisation EU traversante, cassée dans le regard EP				


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X	X	
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	BBEU pas étanche entre les éléments et dégradé		

**CONFORMITE DU BRANCHEMENT**

**CONFORME SOUS RESERVES**

**TRAVAUX A PREVOIR :**    **BBEU à étanchéifier par la collectivité**

**SCHEMA DE L'INSTALLATION**

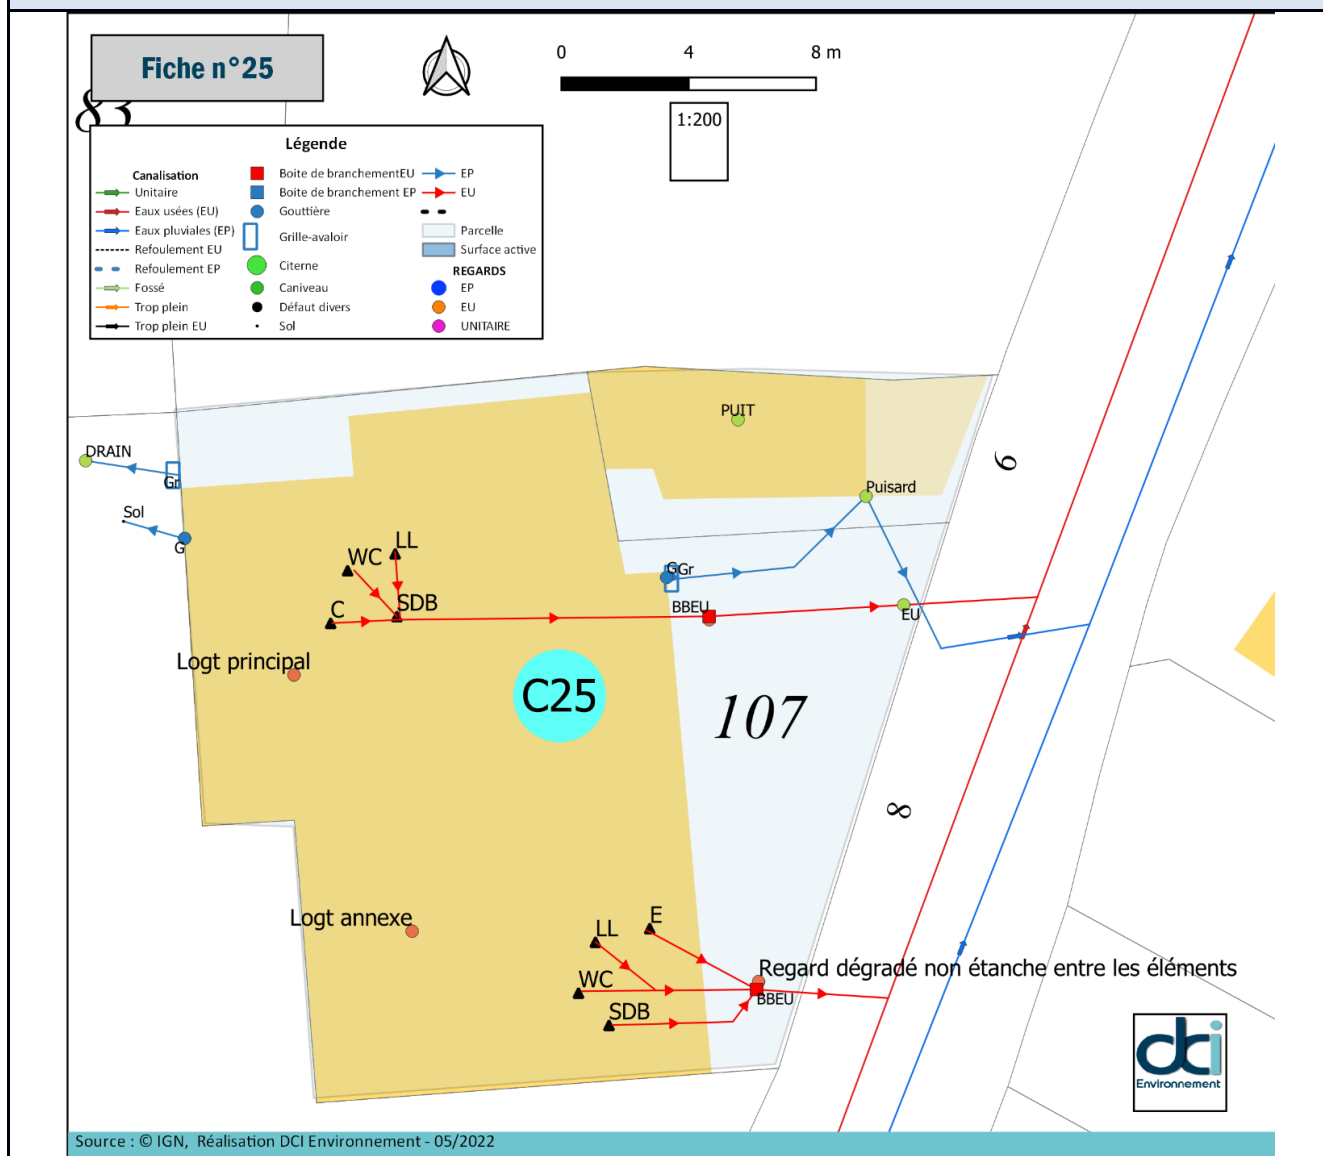

**PHOTOGRAPHIES**



FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 20/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

LOCATAIRE	
NOM/PRENOM	Mr GOUX Christophe
ADRESSE	9 Rue de la Poterie
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST						
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :


OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	OUI	T de visite
Etat / Observations	Non étanche entre les éléments	

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
SDB (lavabo + douche + baignoire + lave-linge)	Vers réseau EU	X		
Cuisine (évier+lave-vaisselle)		X		
WC + lavabo		X		
Etage : (WC+lavabo)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (3)	Vers sol	X		

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	BBEU non étanche, risques d'infiltrations en cas de nappe haute		





<b>Fiche N° :C30</b> Ano fumée :	<b>ET-Rue l'Eglise</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 20/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr VUILLEMENOT Dominique
ADRESSE	5 Rue de l'Eglise
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	NON	OUI
Etat / Observations		BON

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
SDB (lavabo + douche + lave-linge)	Vers réseau EU	X		
Cuisine (évier+lave-vaisselle)		X		
WC + lavabo		X		
Buanderie (LL+L)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers réseau EP	X		
Gouttières (1)	Vers drain	X		
Grille (1)	Vers drain	X		


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Travaux réalisés depuis le passage de la communauté de commune		

## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

CONFORME


## SCHEMA DE L'INSTALLATION

Fiche n° 30

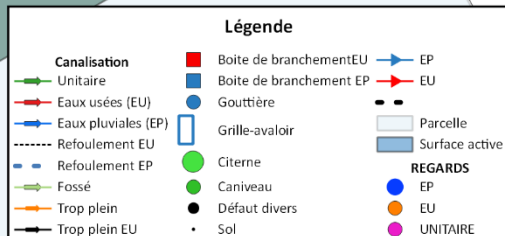

1:200


0 5 10 m

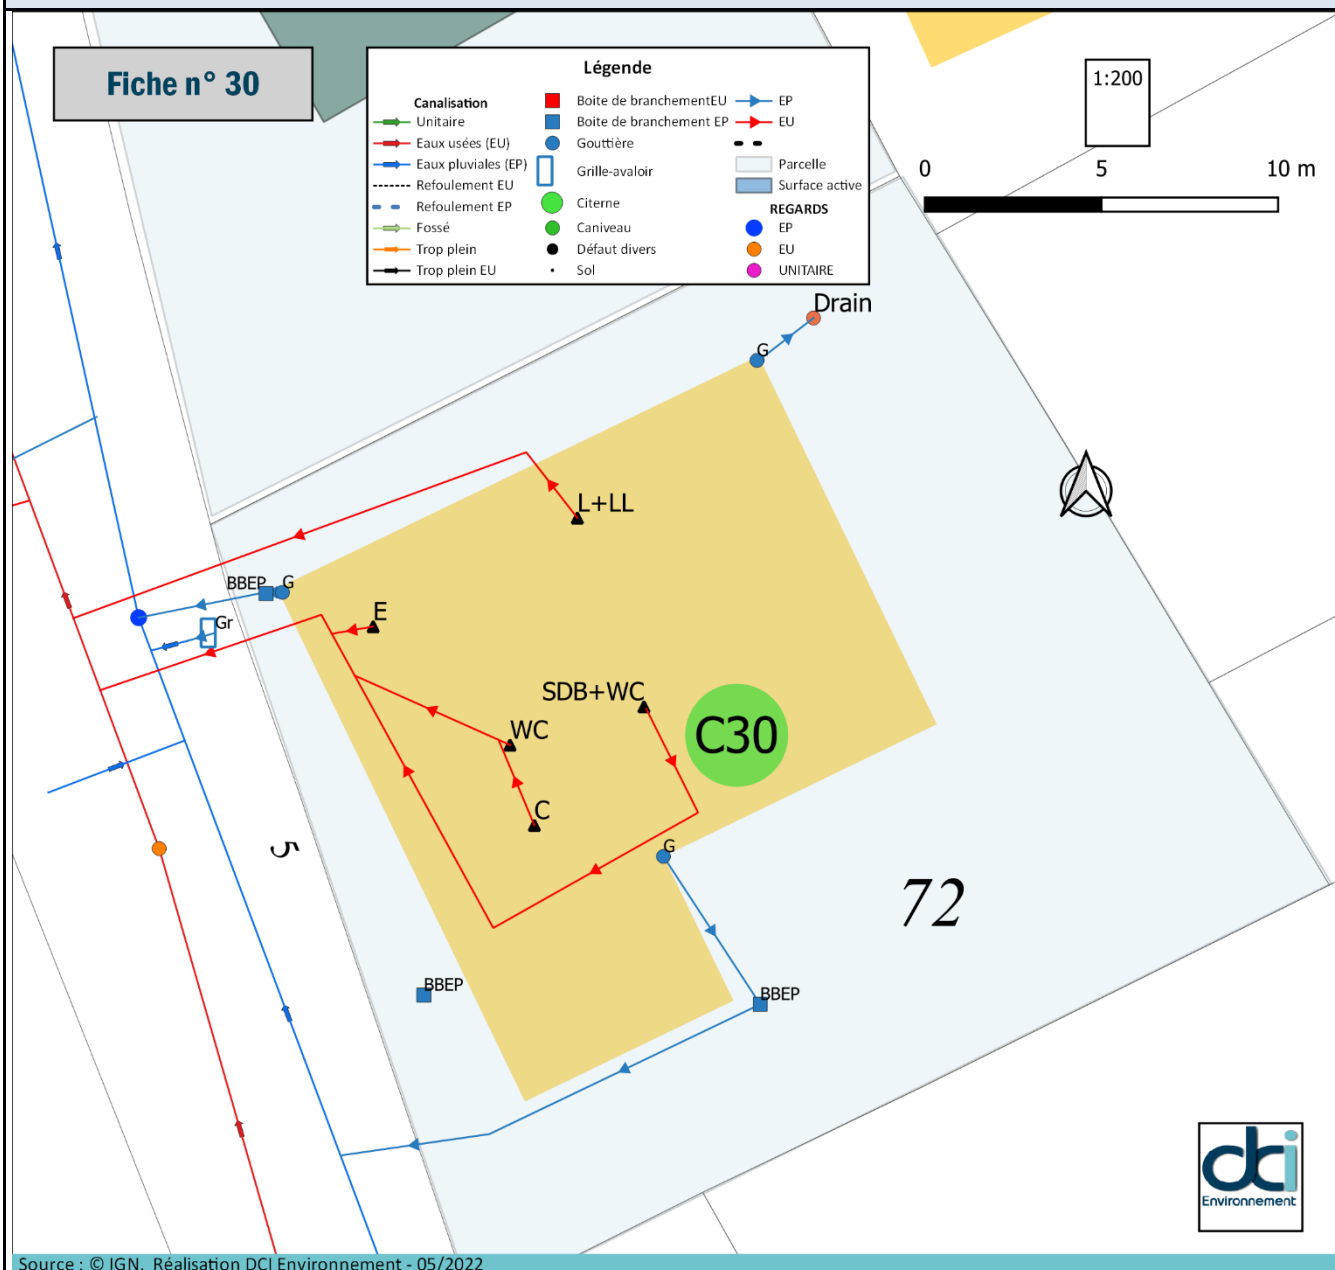

Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 05/2022

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C31</b> Ano fumée : /	<b>ET-Rue l'Eglise</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 20/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr PLETTRE Alexis
ADRESSE	5 Rue de l'Eglise
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	3	OUI
Etat / Observations	BON	BON

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Rdc : Cuisine (évier+lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
Rdc : WC+Lave-mains		X		
1 <sup>er</sup> étage : Cuisine (évier+lave-linge)	Vers réseau EU	X		
1 <sup>er</sup> étage : SDD (douche+lavabo+WC)		X		
1 <sup>er</sup> étage : SDB(baignoire+lavabo)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (3)	Vers réseau EP	X		
Gouttières (2)	Vers caniveau	X		
Grille (1)	Vers réseau EP	X		


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations			



## CONFORMITE DU BRANCHEMENT


CONFORME

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

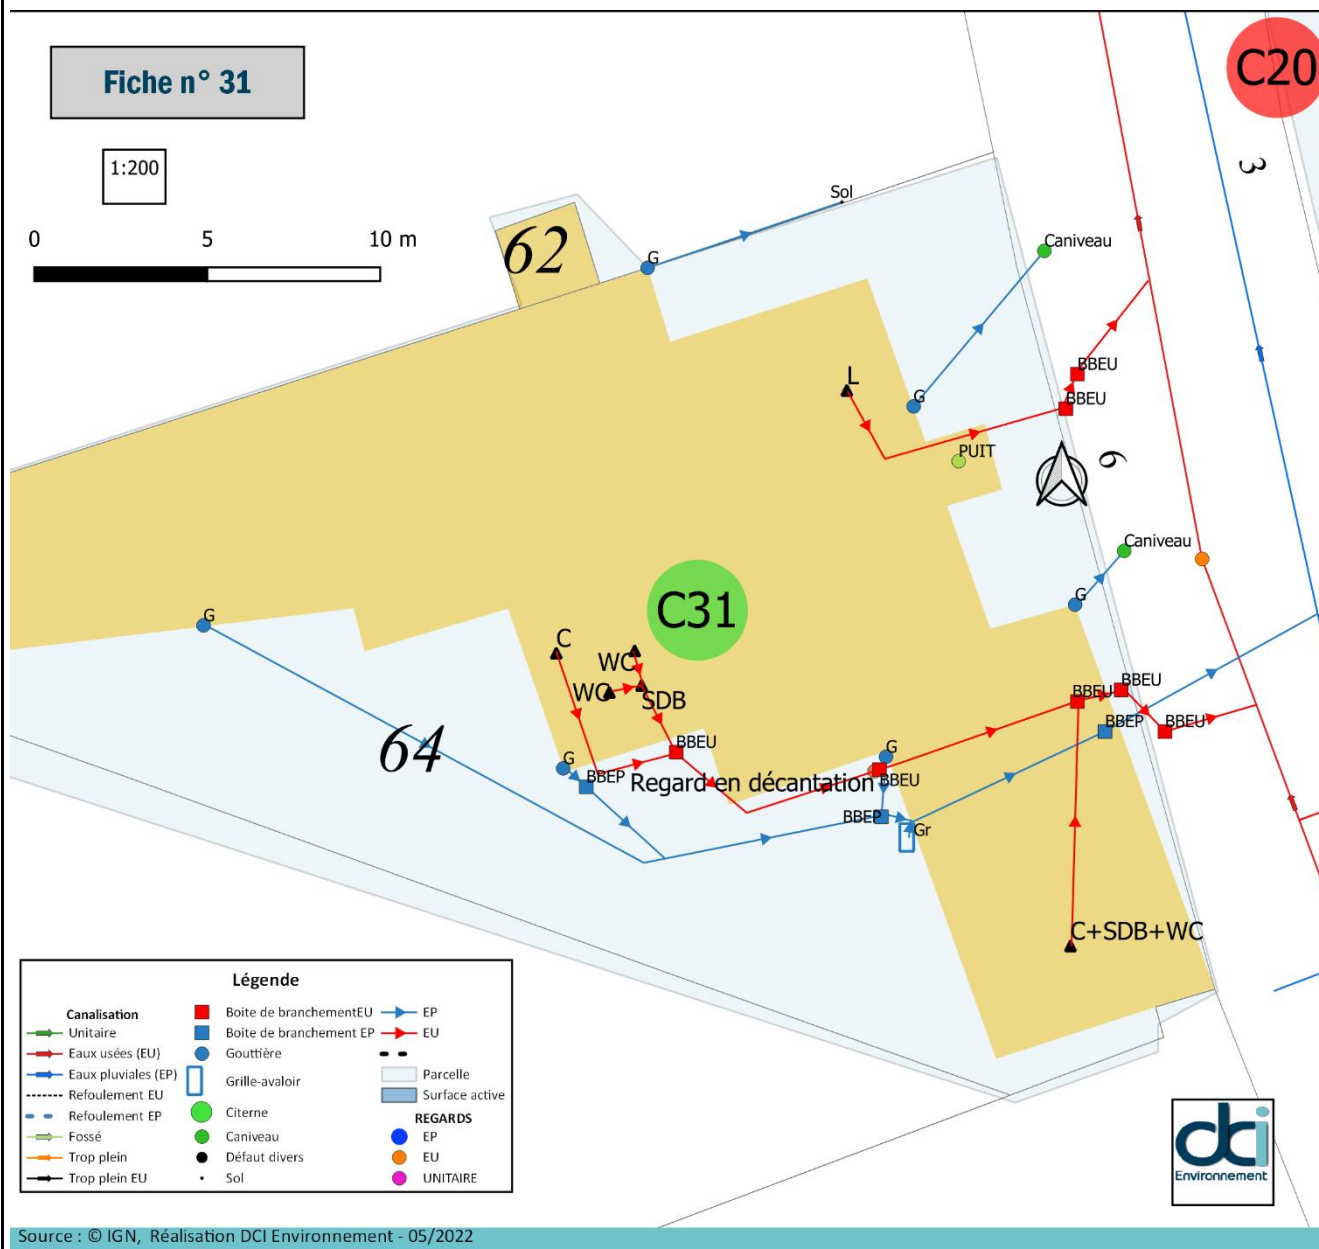

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° : C32</b> Ano fumée :	<b>ET-Rue l'Eglise</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 20/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

	PROPRIETAIRE	OCCUPANT
NOM/PRENOM	Mr PLETTRE Alexis	Mr RAMBAUD Pierre
ADRESSE	6 Rue de l'Eglise	8 Rue de l'Eglise
CP/VILLE	39700 Etrepigny	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE		Secondaire / location

TY6PE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Oui	Oui (en privé)
Etat / Observations		


DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Logement 1				
Gîte : 2SDB (lavabo + douche + baignoire)	Vers réseau EU	X		
Gîte : Cuisine (évier+lave-vaisselle)		X		
Gîte : 1 <sup>er</sup> étage WC +LL		X		
Logement 2				
Rdc : Cuisine (évier+lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
Rdc : SDB (douche+LL)		X		
Rdc : WC		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers réseau EP	X		
Grille (3)	Vers citerne, trop plein vers réseau EP	X		

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		


## CONFORMITE DU BRANCHEMENT


CONFORME

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

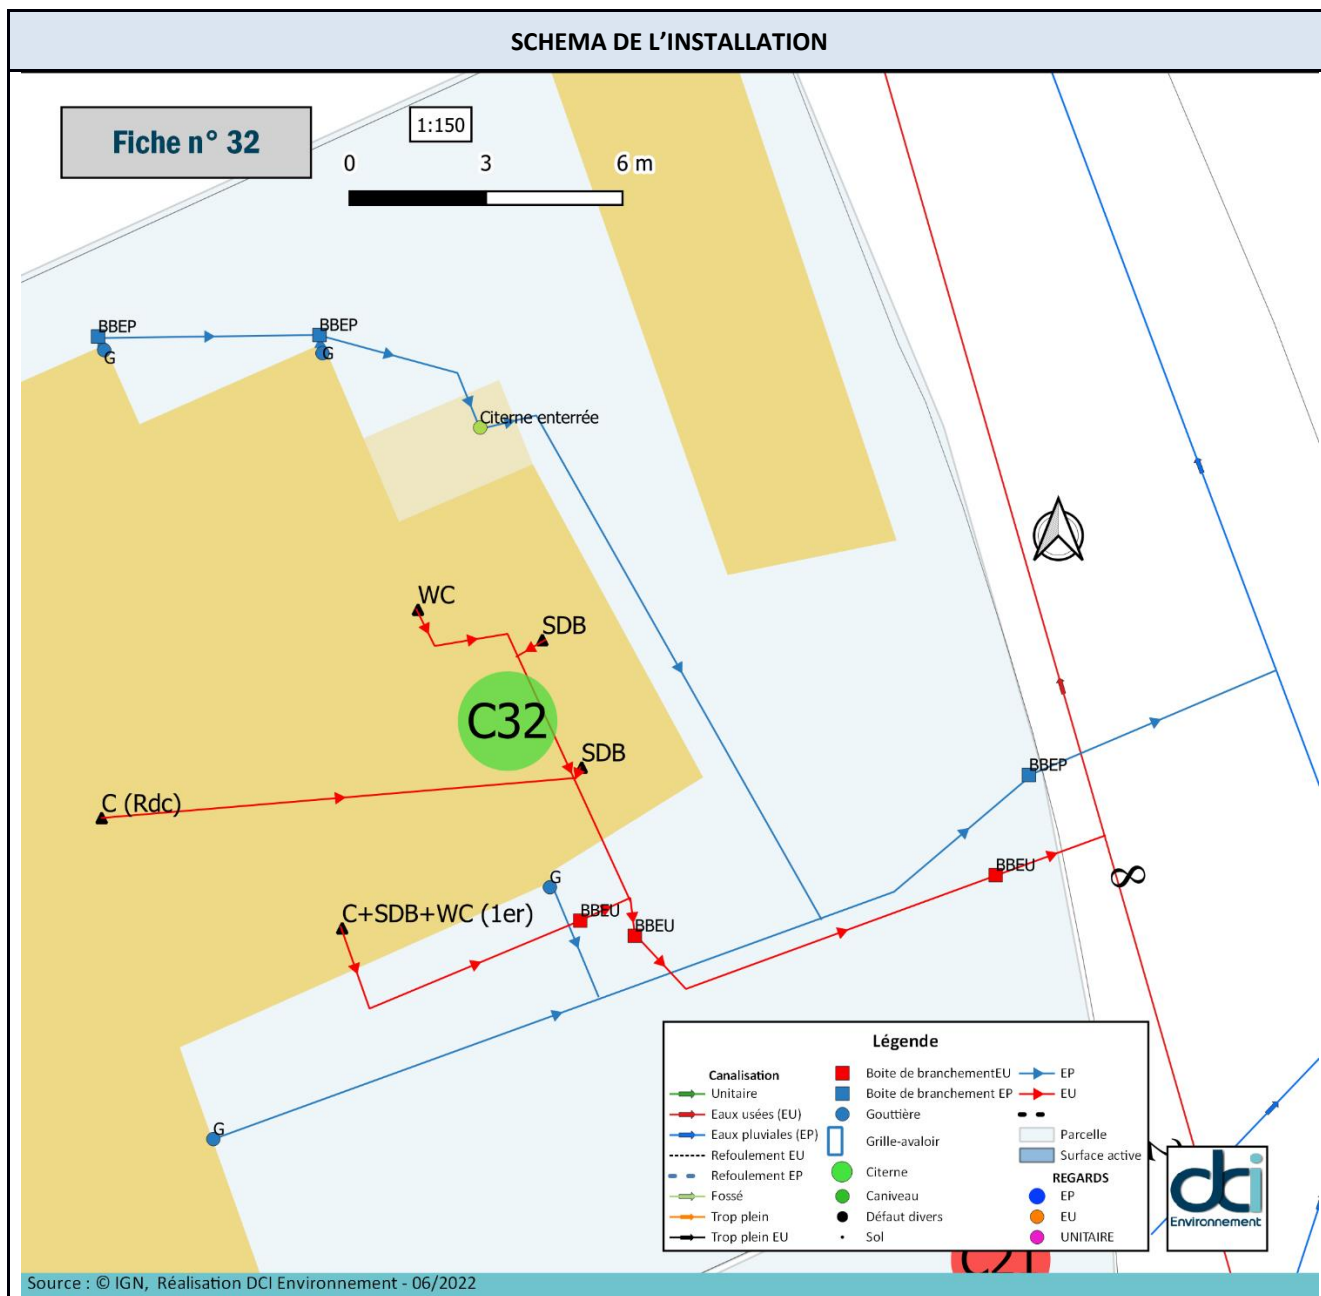

## PHOTOGRAPHIES

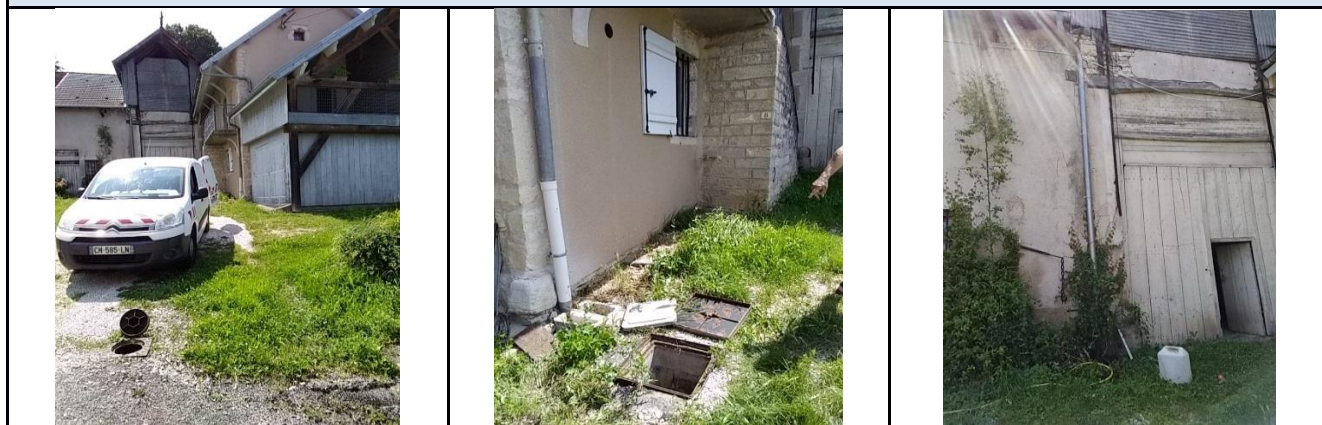

<b>Fiche N° :C33</b> Ano fumée : F19	<b>ET-Rue Chênes</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 20/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr DUCLUT Denis
ADRESSE	10 rue des chênes
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	1	1
Etat / Observations	BON	BON

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
SDB (lavabo + douche)	Vers réseau EU	X		
Cuisine (évier+lave-vaisselle)		X		
Etage (WC+douche+lavabo)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers réseau EP	X		
Grille (1)	Vers réseau EP	X		

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Surement défaut d'étanchéité entre les regards EU et EP (sortie fumée) mais pas de communication EP vers EU constatée lors des tests au colorant.		





## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

CONFORME

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

Fiche n° 33

1:200 0 5 10 m

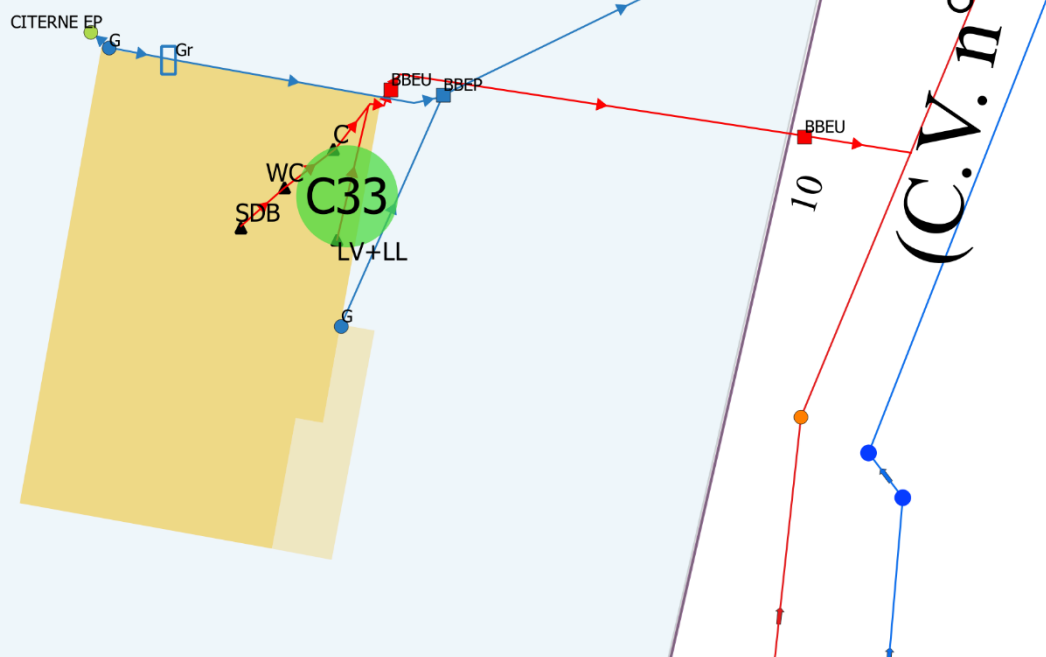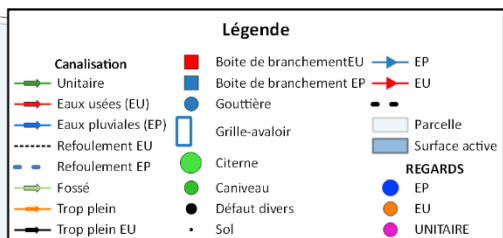

Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 06/2022

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche</b> <b>N° :34</b> Ano fumée : 24	<b>ET-Rue Chênes</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	----------------------	----------------------------------	---	---------------------------------

<b>Contrôle sur domaine public</b>
------------------------------------

DATE VISITE : 20/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

Localisation	Rue des Chênes
Type ouvrage	Grille qui fume
Réseau concerné	RESEAU EP

RESULTAT DU TEST ET CONFORMITE			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M²)
TAMPON EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES	X		
REMARQUES	Défaut étanchéité EU-EP (grilles bien raccordées), Par contre présence EU dans EP venant du n°1 rue des Chênes qui n'a pu être contrôlé mais reconnaît le problème.		

CONFORMITE DU BRANCHEMENT
<b>CONFORME SOUS RESERVE</b>

## SCHEMA DE L'INSTALLATION


Fiche n° 34

1:400


0

10

20 m

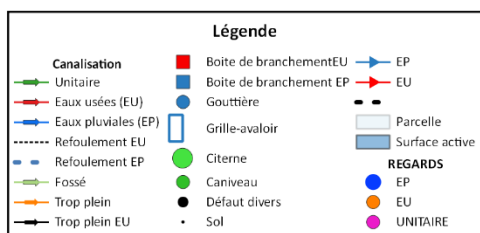

Bien connectée mais présence EU dans EP

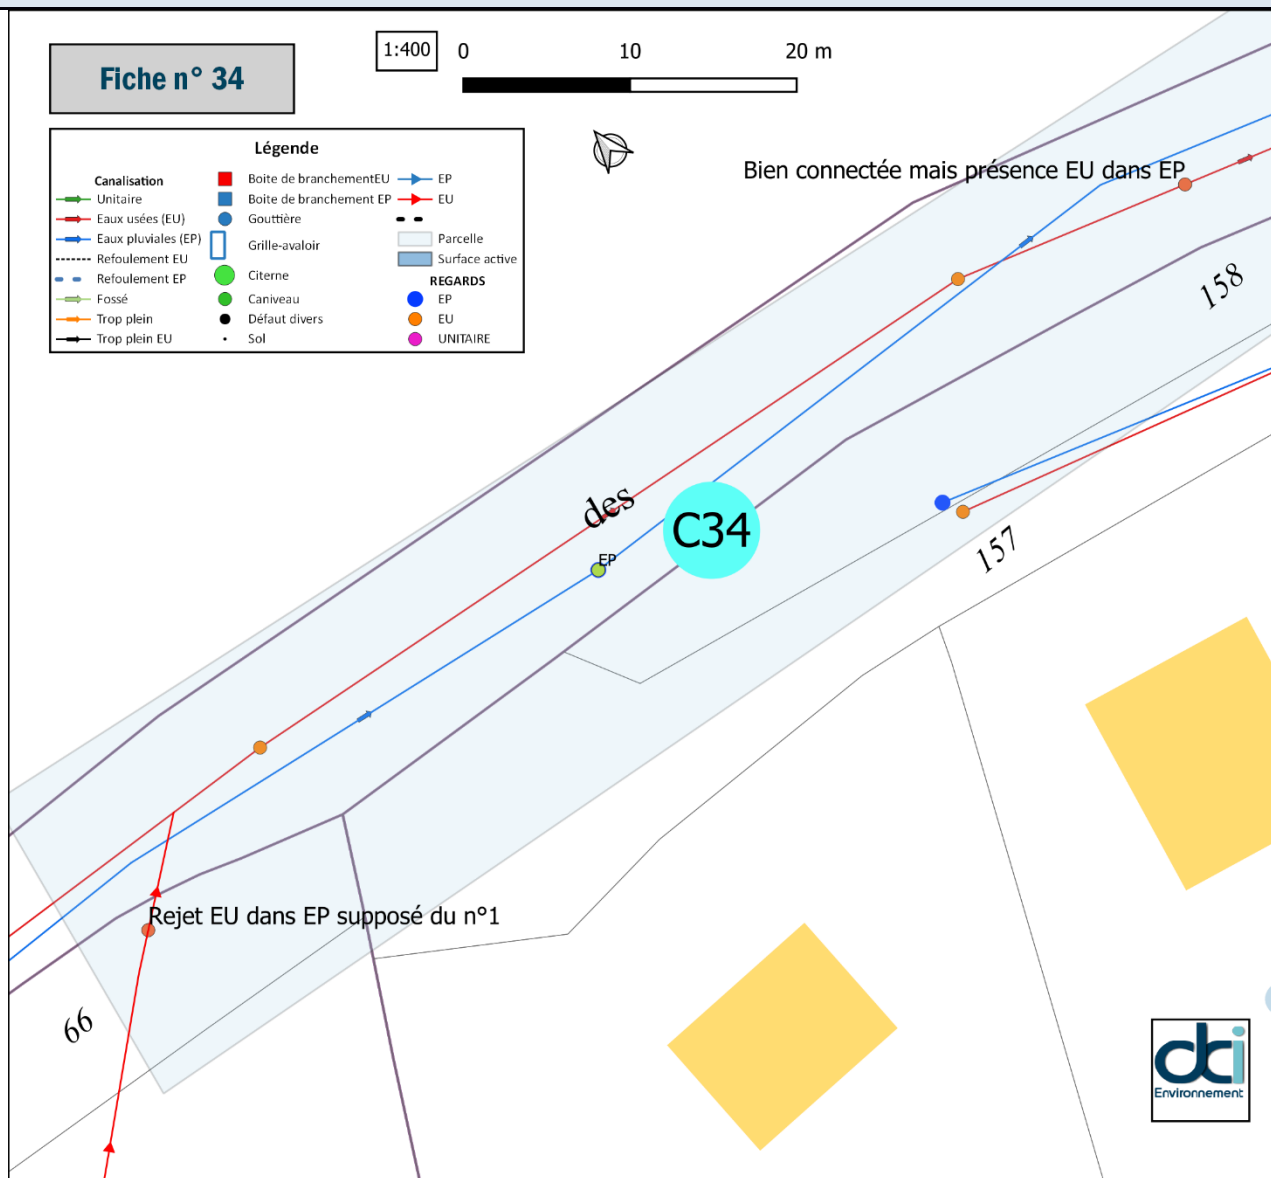


Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 06/2022



## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C39</b> Ano fumée : F1	<b>ET- J.MARTIN</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 21/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Logement abandonné
ADRESSE	3 rue J.MARTIN
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Maison abandonnée

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	NON	NON
Etat / Observations		

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux pluviales				
Gouttières (1)	Vers caniveau	X		
Gouttières (2)	Vers grille puis EU		X	
Grilles (2)	Vers EU		X	
Observations				
BBEU dans le bâtiment bouchée et non testable				


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES			Non testable
EAUX PLUVIALES		X	~220 m <sup>2</sup>
Observations	Logement abandonné avec EU non testé mais EP dans EU		



# CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**


## SCHEMA DE L'INSTALLATION

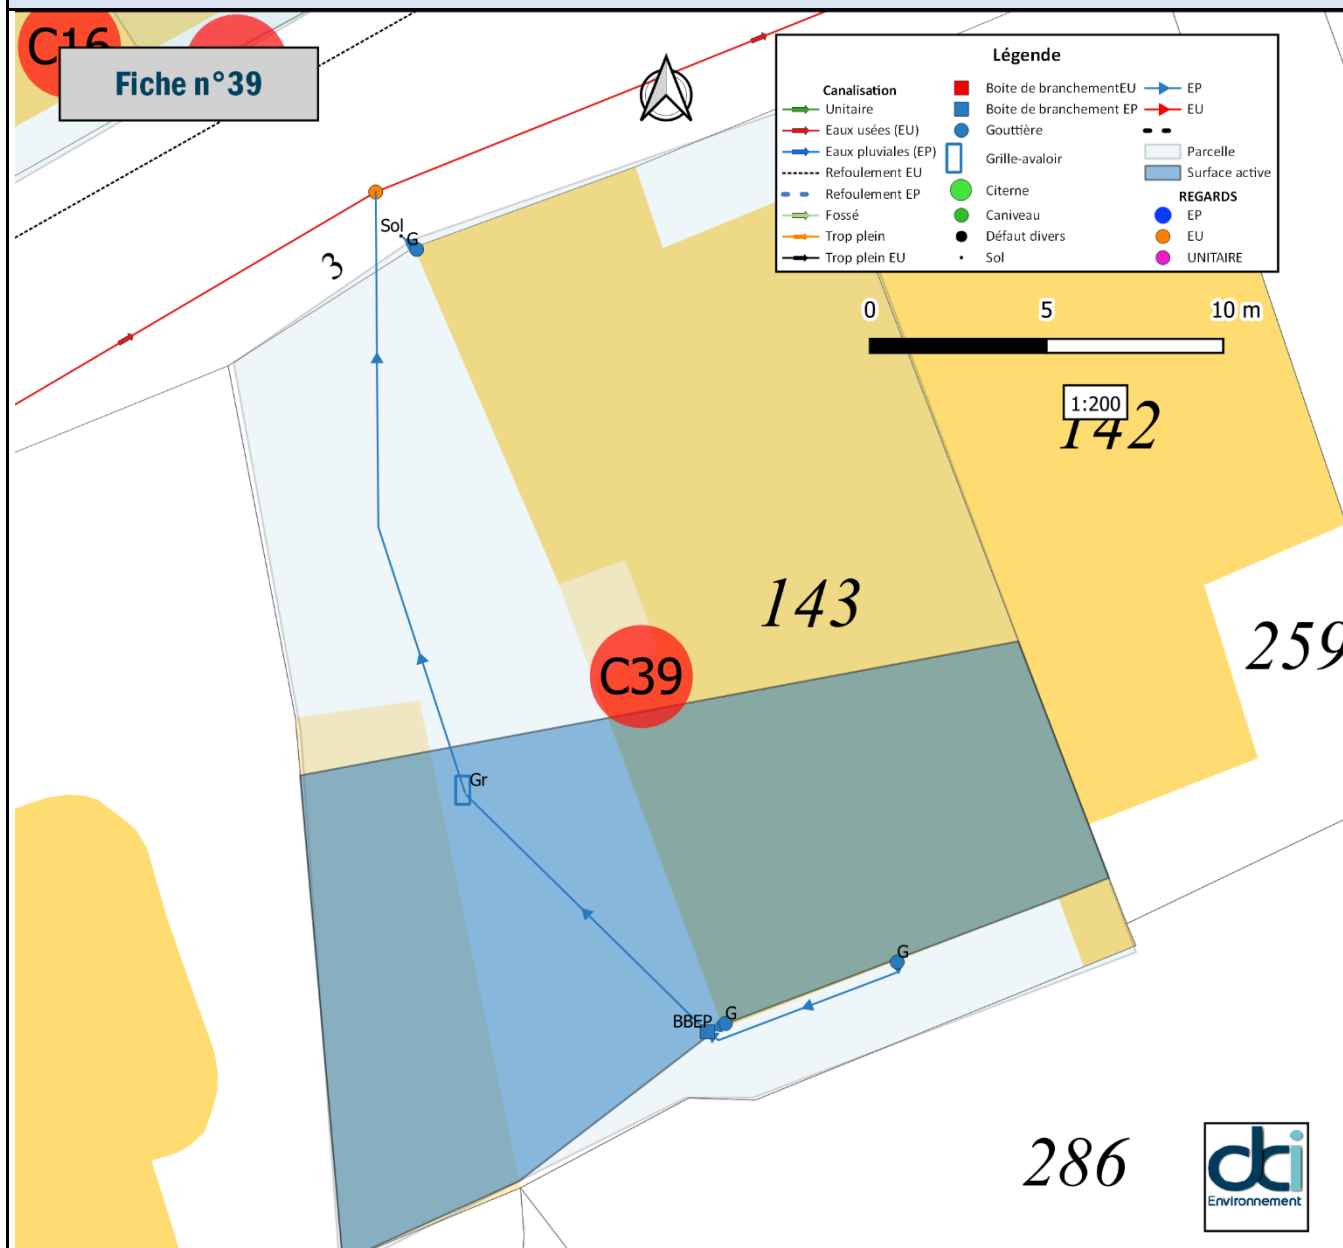

Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 06/2022

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C40</b> Ano fumée : F6	<b>ET-Maréchaux</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 22/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr JASKOT Dimitri
ADRESSE	13 rue des Maréchaux
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	
						Autre :	Remontées EU dans SDB

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Oui	NON
Etat / Observations	BBEU non étanche	

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Cave / Citerne EP hors sol

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier+lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC		X		
SDB(lavabo+douche)		X		
1 <sup>er</sup> étage SDB (lavabo + douche)		X		
Buanderie (LL)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers caniveau	X		
Observations				
Bien raccordé				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Bien raccordé mais défaut étanchéité du tampon de la BBEU avec reprise possible eaux de voirie (10m <sup>2</sup> environ)		


## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**CONFORME SOUS RESERVE**

**TRAVAUX A PREVOIR :** Voir à étancher la BBEU et dévier l'axe d'écoulement des EP.

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

Fiche n° 40

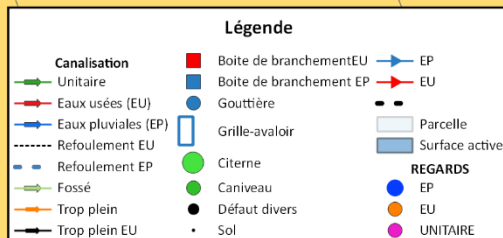

0 5 10 m

1:200

131

132

des

6

8

9

11

79

Tampon EU non étanche dans axe ruissellement

13

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

C40

SDB

WC

C

77

74

C20

75


76



Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 06/2022

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C41</b> Ano fumée : F3	<b>ET-Chirelles</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 22/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mme PIGANOL Isabelle
ADRESSE	11 rue des Chirelles
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant		Mauvais Ecoulement		Odeur	X	Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Oui	NON
Etat / Observations	BON	

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier+lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC		X		
SDB(lavabo+douche+baignoire)		X		
1 <sup>er</sup> étage SDB (lavabo + douche+WC)		X		
Buanderie (LL)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers réseau EP	X		


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Défaut d'étanchéité entre les BBEU et BBEP privatives (raison de la sortie de fumée)		



## CONFORMITE DU BRANCHEMENT


CONFORME

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

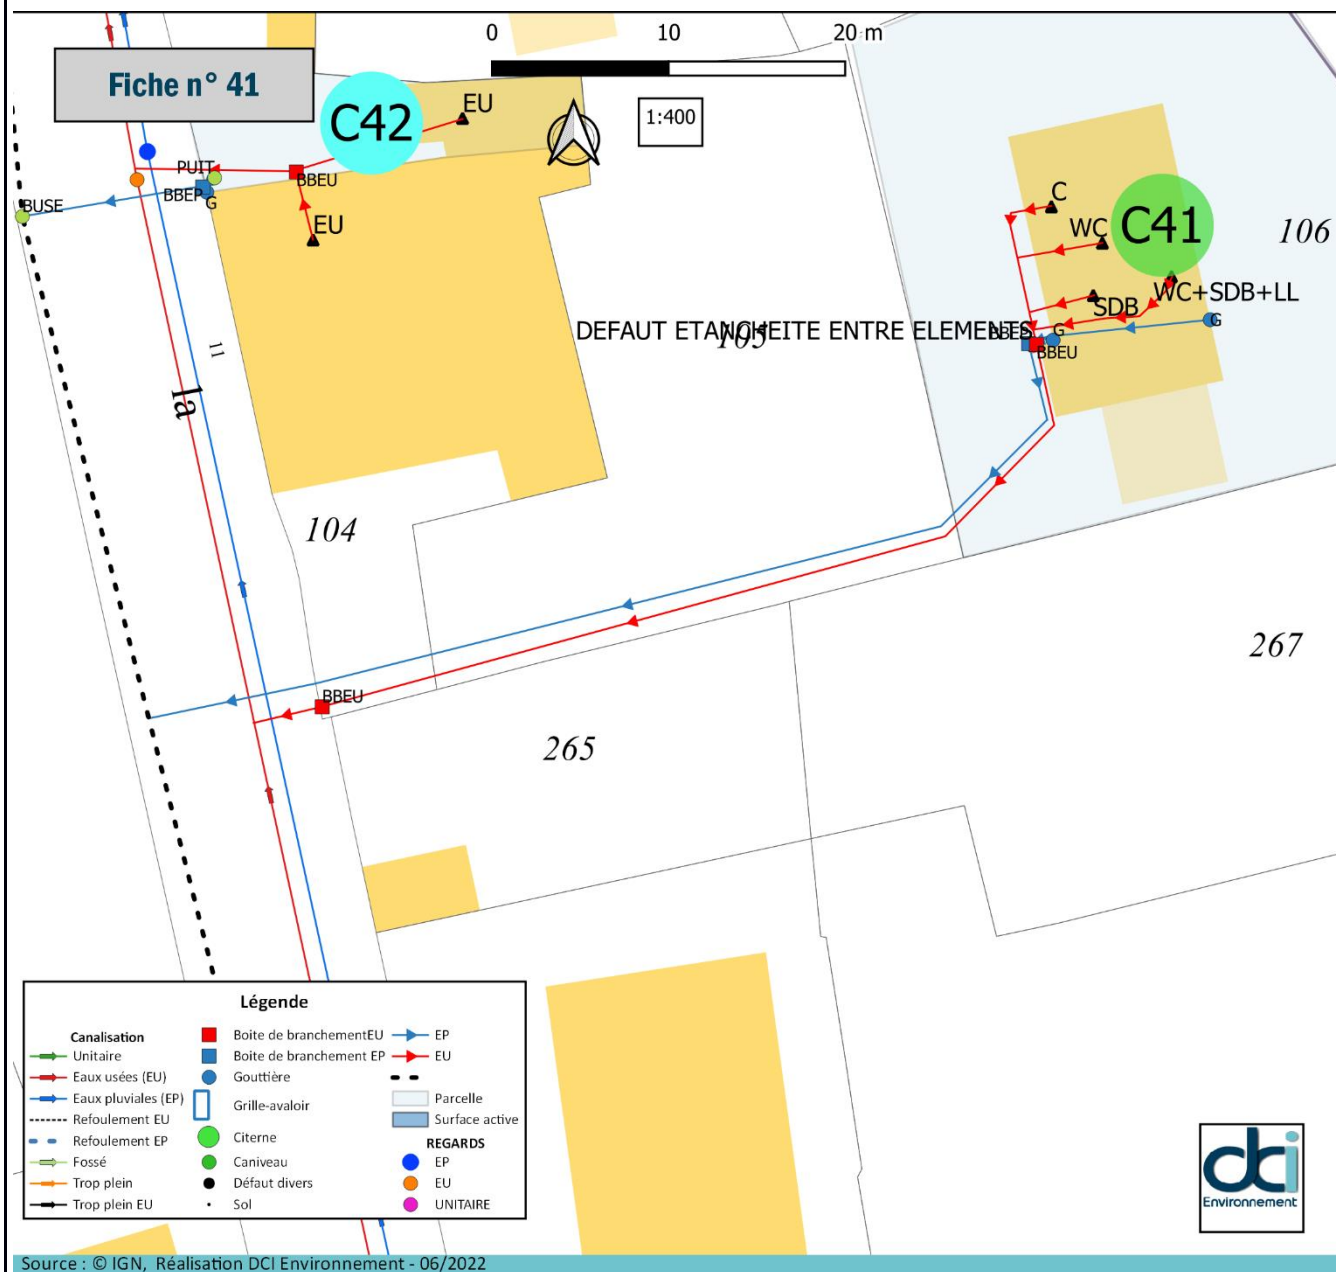

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :42</b> Ano fumée : F2	<b>ET-Chirelles</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 22/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr et Mme GUYOTTE
ADRESSE	11 bis rue des Chirelles
CP/VILLE	39700 Etrepigny
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Oui	OUI
Etat / Observations	Non étanche autour de la canalisation + beaucoup de gravillons à l'intérieur	/

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier+lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC		X		
SDB(lavabo+douche)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers drain et ruisseau	X		
Grille (1)	Vers ruisseau			

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Gros défaut d'étanchéité des boites de branchement et risque de remontée du cours d'eau, busé à faible profondeur, dans le réseau EU par les boites de branchement. Peut-être communication EU-EP entre ancienne fosse septique , réseau EU et EP privé ?		


## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

## CONFORME SOUS RESERVE


### Travaux à prévoir :

Bien étancher autour des boîtes de branchement et limiter le risque de remontée d'eau du cours d'eau dans le réseau. Condamner les vieux réseaux et ouvrages privés abandonnés.


## SCHEMA DE L'INSTALLATION

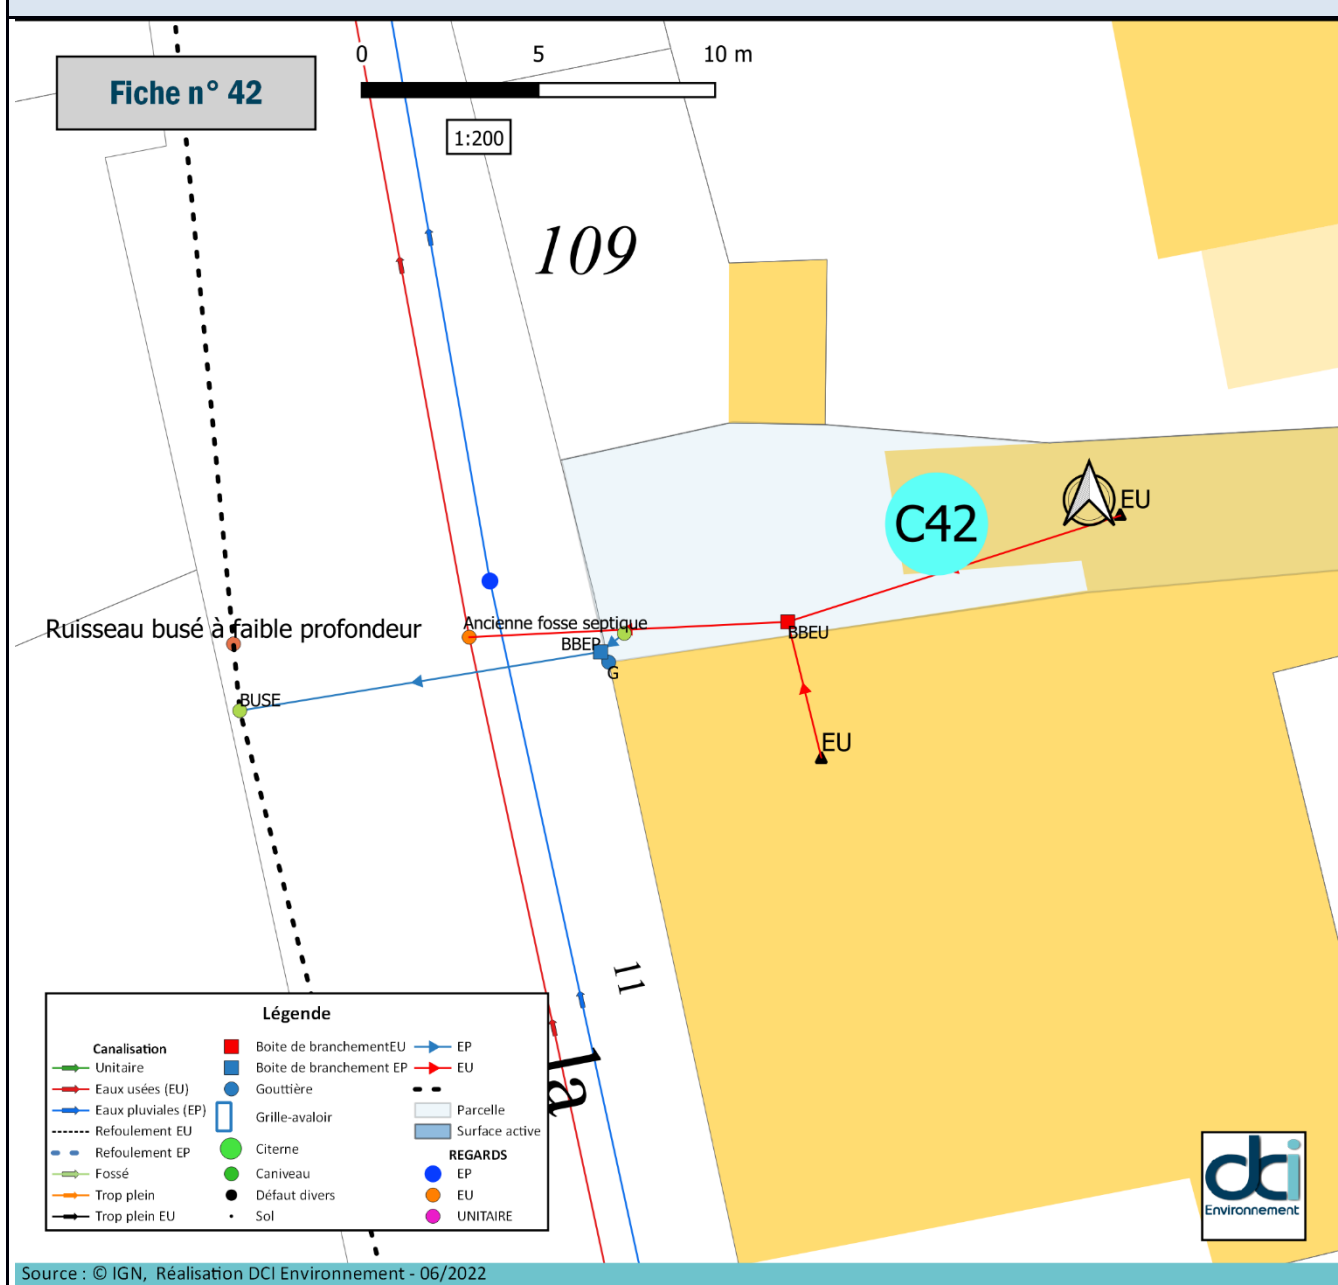

## PHOTOGRAPHIES

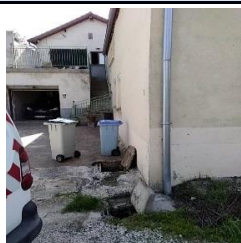

***COMMUNE D'EVANS***

<b>Fiche N° :C15</b> Ano fumée : F11	<b>EV-Rue de la Corvée</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	----------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 30/ 06 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

LOCATAIRE	
NOM/PRENOM	Mr BONNET Pascal
ADRESSE	8 rue de la Corvée
CP/VILLE	39400 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	OUI	NON
Etat / Observations	Mauvais état (grosses racines) : à réparer et curer	


OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Puits

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS					
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE			
		OUI	NON	OBSERVATIONS	
Eaux usées					
SDB (lavabo + baignoire + douche)	Vers réseau EU	X			
Cuisine (évier)		X			
WC + lave-linge		X			
Eaux pluviales					
Gouttières (4)	Vers le sol	X			
Gouttières (1)	Vers réseau EP	X		Déconnectée depuis test fumée	

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES		X	
Observations	Travaux de mise en conformité du mauvais raccordement de la gouttière réalisés entre test à la fumée et le contrôle. BBEU dégradée à réparer.		





<b>Fiche N° :C18</b> Ano fumée : F16	<b>EV-Grande Rue</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 30/ 06 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

LOCATAIRE	
NOM/PRENOM	Mme MUNIER Jacqueline
ADRESSE	53 grande rue
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	NON	NON
Etat / Observations	BBEU sur domaine privée	

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
SDB (lavabo + douche + baignoire + lave-linge)	Vers réseau EU	X		
Cuisine (évier)		X		
WC + lavabo		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (5)	Vers drain	X		
Grille (1)	Vers EU		X	

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES		X	Grille de garage sur EU
Observations	Descente de garage en graviers raccordée sur EU (•~30 m²)		


## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**

TRAVAUX A PREVOIR : Mettre pompe sur grille vers le terrain

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

Fiche n°18

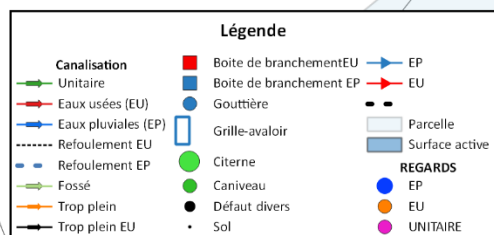

1:250  
0 6 12 m

Réseau EU du logement voisin (N°53B)


53



Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 05/2022

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° : C26</b> Ano fumée : F8	<b>EV-Rue Chênes</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 20/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	COMMUNE - MAIRIE
ADRESSE	5 Grande Rue
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT									
Néant		Mauvais Ecoulement		Odeur	X	Bouchage		Autre :	Remontées EU dans SDB

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	NON	NON
Etat / Observations		


OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Puit

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
WC	Vers réseau EU	X		
Lavabo		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers réseau EP	X		
Gouttière (1)	Vers réseau EU		X	
Grille (2)	Vers réseau EP	X		
Observations				
1 Gouttière sur réseau EU				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES		X	70 m²
Observations	Gouttière mairie sur réseau EU		





<b>Fiche N° :C27</b> Ano fumée : F9	<b>EV-Grande Rue</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 20/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	COMMUNE - ECOLE
ADRESSE	5 Grande Rue
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant		Mauvais Ecoulement		Odeur	X	Bouchage	Autre :


OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	OUI (2)	OUI
Etat / Observations	BBEU non étanche	
Gros défaut d'étanchéité sur les BBEU avec très fortes infiltrations quand terrain saturé en eau		

OUVRAGES PRIVES EXISTANTS
Puits

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
EU Logement de fonction (1 <sup>er</sup> )	Vers réseau EU	X		
WC école (Rdc)		X		
L (entrée Rdc)	Vers réseau EP		X	
Eaux pluviales				
Gouttières (4)	Vers sol	X		Destination ?
Grille cour (1)	Vers réseau EP	X		?
Grille sous le bâtiment (1)	Vers réseau EU		X	
Grille cour d'école (1)	Vers réseau EU		X	220
Observations				
Lavabo RDC sur EU. Gouttières et grille de cour supposées dans le terrain ou vers réseau EP. Grille sous le bâtiment sur EU et reprenant les eaux du champ par nappe haute quand les terrains sont saturés en eau. Grille de la cour d'école raccordée sur EU. 2BBEU totalement dégradées avec très fortes infiltrations par nappe haute.				

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES		X	



<b>Fiche N° :C28</b> Ano fumée : F18	<b>EV-Rue Chênes</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 20/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr GUINET Andrée
ADRESSE	59 Grande Rue
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	
						Autre :	Remontées EU dans SDB

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	En privé	Oui en privé
Etat / Observations	En mauvais état	Raccordées sur EU et en mauvais état

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier+lave-vaisselle+lave-linge)	Vers réseau EP		X	
WC + lavabo			X	
1 <sup>er</sup> étage SDB (lavabo + douche)	Vers réseau EU	X		
1 <sup>er</sup> WC	Vers réseau EP		X	
RDC : LL+L	Vers réseau EU	X		
Eaux pluviales				
Gouttières (3)	Vers réseau EU		X	
Gouttière (1)			X	

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES		X	1600 (gouttières) + ~2000 m <sup>2</sup> pour sol et drains
Observations	Présence fosse septique. Regard EU non étanches. Toutes les gouttières et grilles vont vers le réseau EU avec reprise des eaux de drainage des terrains		

# CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**

TRAVAUX A PREVOIR :


Supprimer fosse septique et raccorder cana EU sur EP. Déconnecter toutes les canalisations EP, gouttières et grilles de sol et drain des EU et les mettre dans le terrain ou vers réseau EP du Champ vers rue de la Fontaine. Réparer les boîtes EU à rendre étanche

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

Fiche n° 28

1:500 0 10 20 m

Légende	
<b>Canalisation</b>	<b>Boîte de branchement</b>
Unitaire	Boîte de branchement EU
Eaux usées (EU)	Boîte de branchement EP
Eaux pluviales (EP)	Gouttière
Refolement EU	Grille-avaloir
Refolement EP	Parcelle
Fossé	Surface active
Trop plein	REGARDS
Trop plein EU	EP
	EU
	UNITAIRE
	Citerne
	Caniveau
	Défaut divers
	Sol

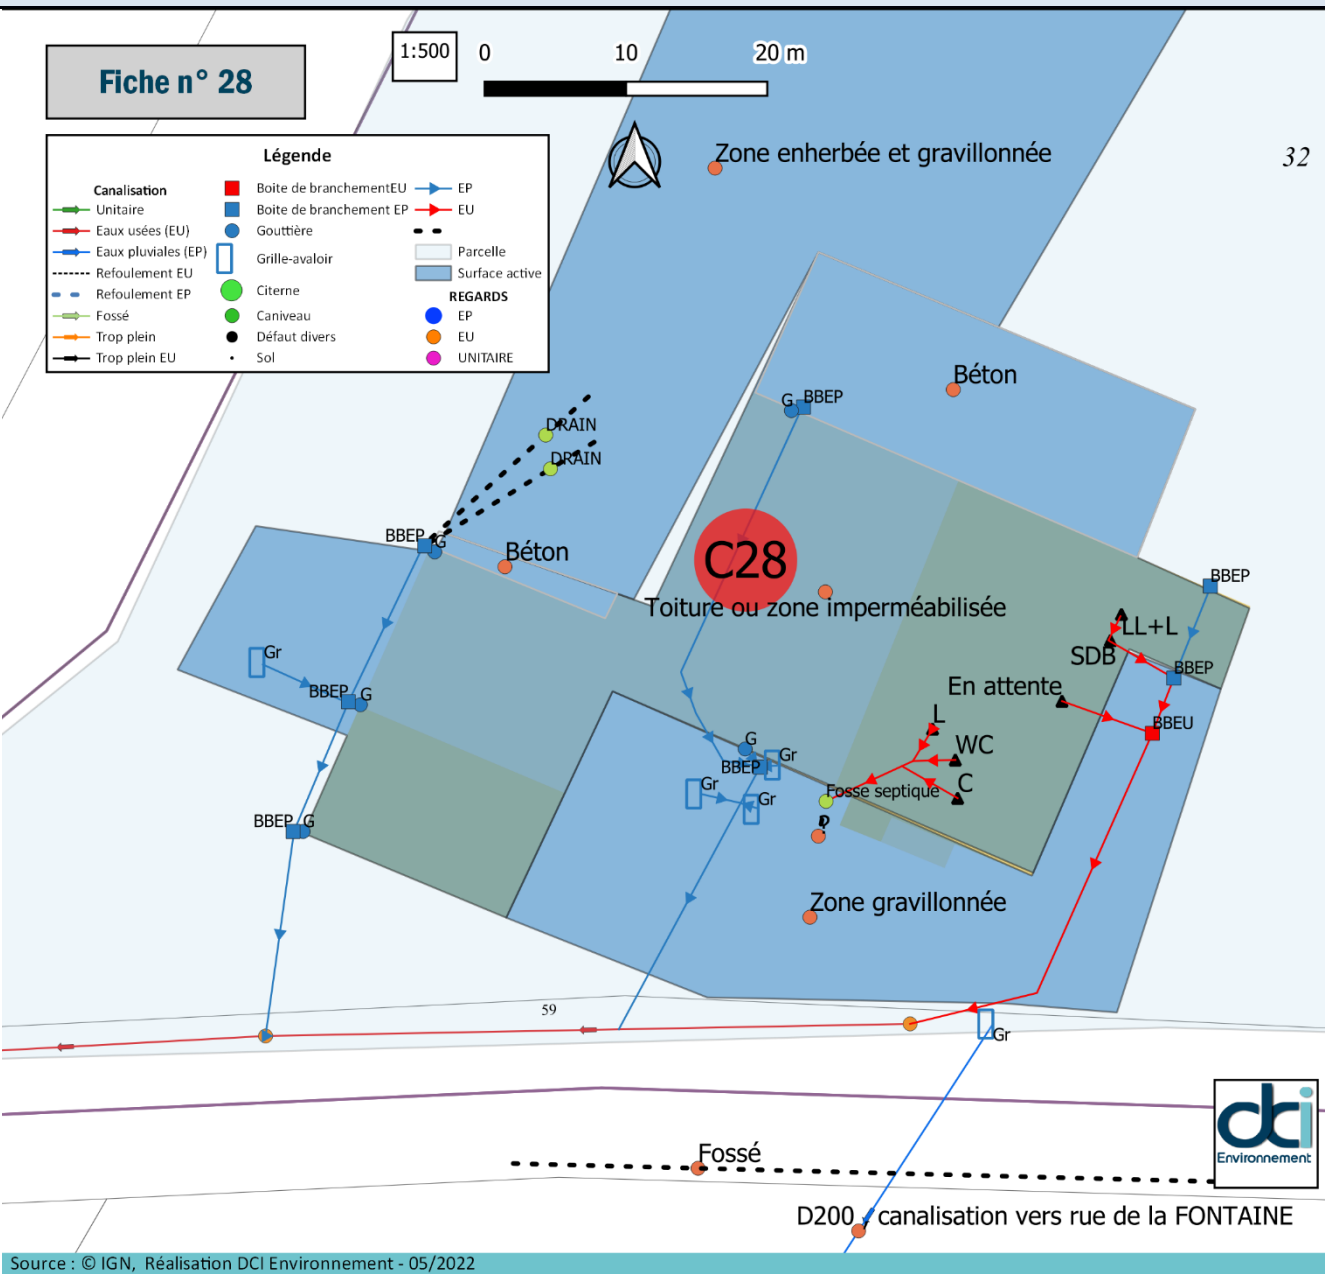

PHOTOGRAPHIES page suivante



# PHOTOGRAPHIES





<b>Fiche</b> <b>N° :C47</b> Ano fumée :F10	<b>EV-Grande Rue</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>Contrôle sur domaine public</b>
------------------------------------

DATE VISITE : 23/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

Localisation	Grande rue - Evans
Type ouvrage	Grille qui fume
Réseau concerné	RESEAU EP

RESULTAT DU TEST ET CONFORMITE			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M²)
TAMPON EAUX USEES			
EAUX PLUVIALES	X		
REMARQUES	Grille de rue raccordée sur réseau unitaire		



CONFORMITE DU BRANCHEMENT	
<b>CONFORME</b>	
TRAVAUX A PREVOIR :	Voir à mettre grille directement vers réseau EP pour limiter les eaux vers le réseau EU

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

Fiche n° 47

1:250

0 6 12 m

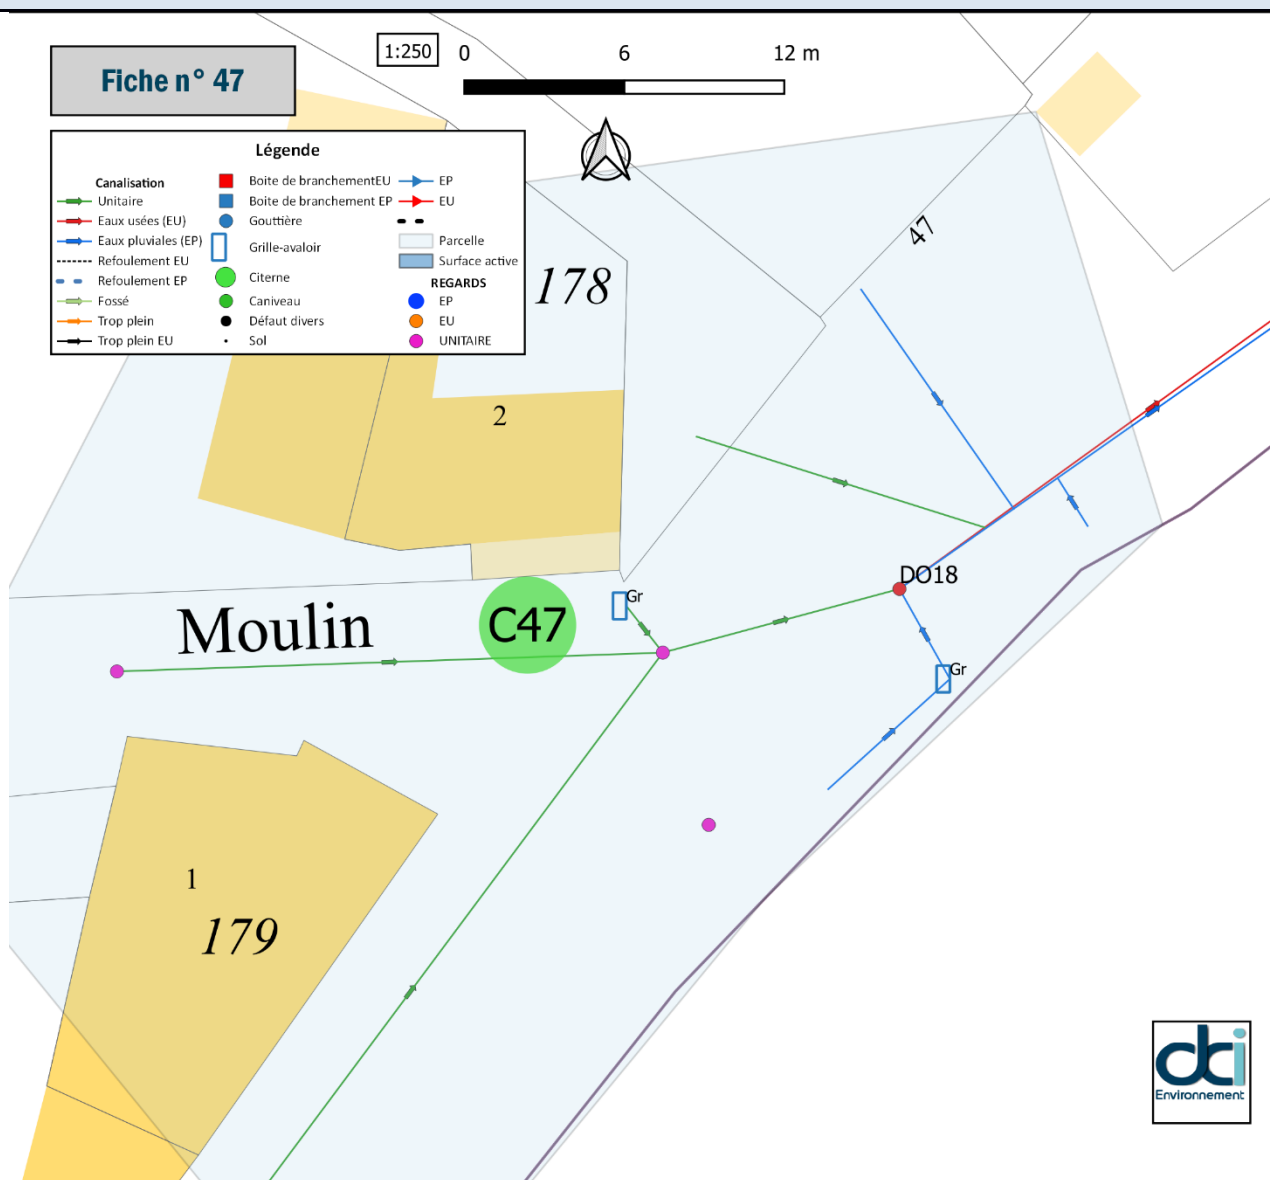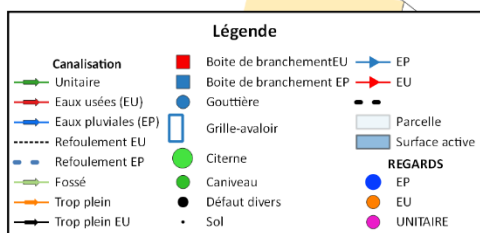

Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 06/2022

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche</b> <b>N° :C48</b> Ano fumée :F3	<b>EV-Creche</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	------------------	----------------------------------	---	---------------------------------

<b>Contrôle sur domaine public</b>
------------------------------------

DATE VISITE : 23/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

Localisation	Rue de la Crêche-impasse de l'Abbé Pelletier - Evans
Type ouvrage	Grille
Réseau concerné	RESEAU EP

RESULTAT DU TEST ET CONFORMITE			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M²)
TAMPON EAUX USEES	-	-	
EAUX PLUVIALES		X	~900 m²
REMARQUES	Grille de rue raccordée sur réseau eaux usées		

CONFORMITE DU BRANCHEMENT	
<b>NON CONFORME</b>	
TRAVAUX A PREVOIR :	Voir à raccorder la grille sur le réseau EP (de destination inconnue) situé à proximité


## SCHEMA DE L'INSTALLATION

Fiche n° 48

1:600

0 10 20 m

Légende	
<b>Canalisation</b>	
Unitaire	Boîte de branchement EU
Eaux usées (EU)	Boîte de branchement EP
Eaux pluviales (EP)	Gouttière
Refoulement EU	Grille-avaloir
Refoulement EP	Parcelle
Fossé	Surface active
Trop plein	REGARDS
Trop plein EU	EP
	EU
	UNITAIRE
	Citerne
	Caniveau
	Défaut divers
	Sol

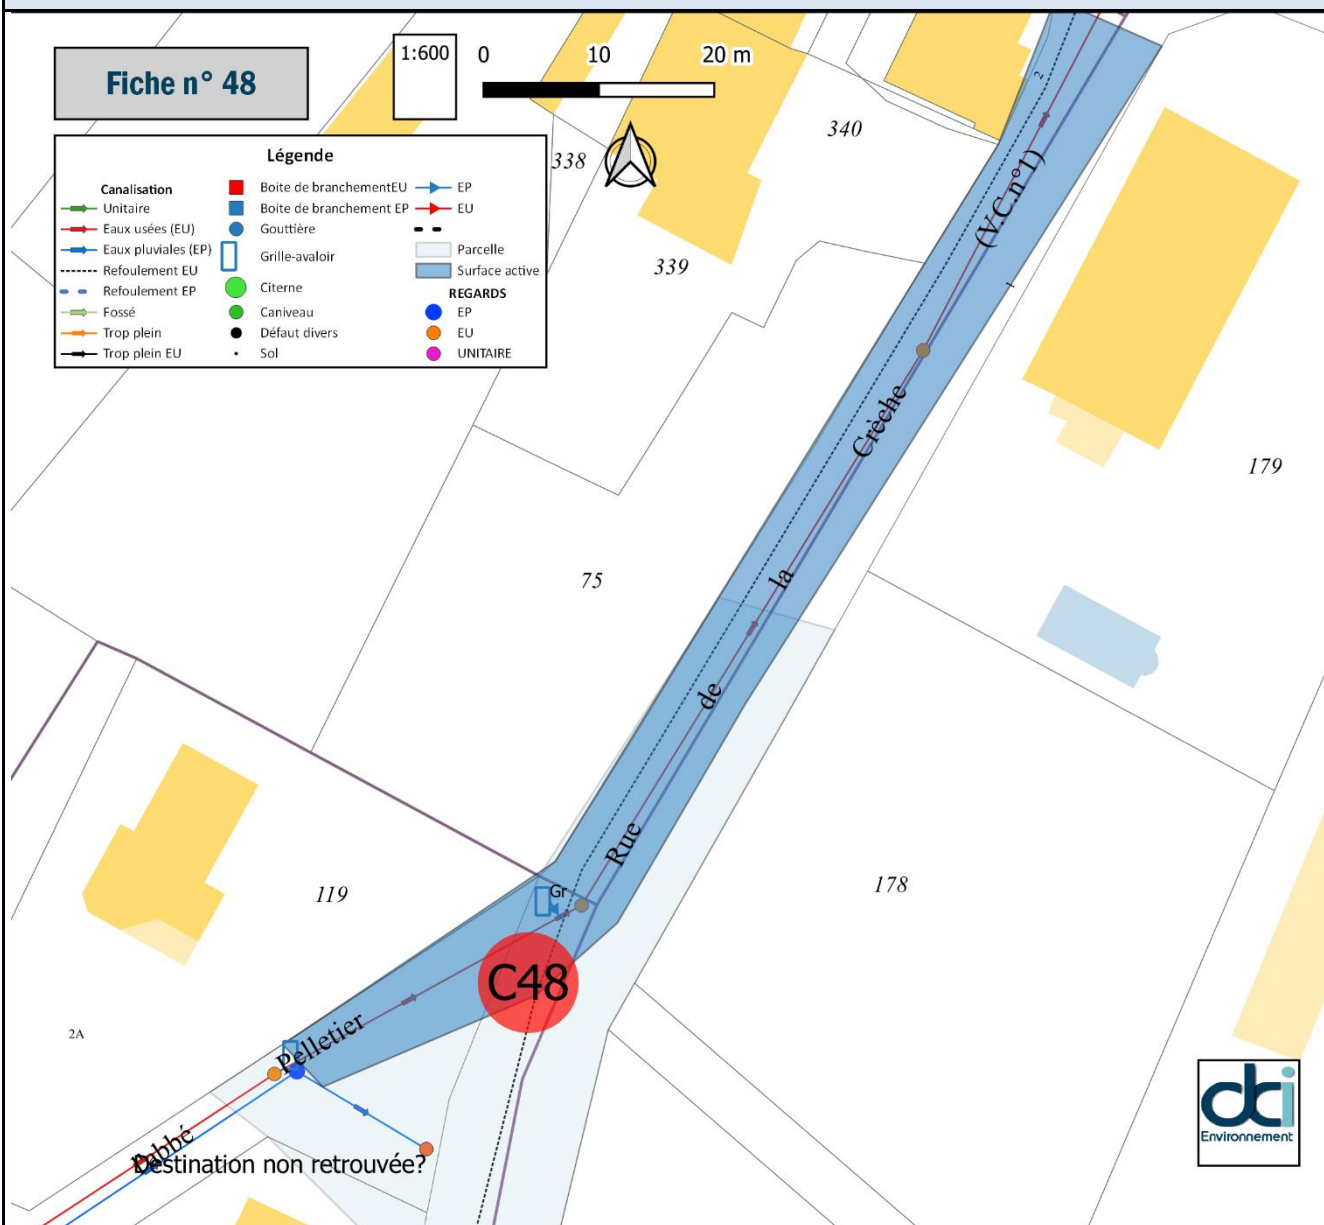

Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 06/2022

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche</b> <b>N° :C49</b> Ano fumée :F23	<b>EV-Citadelle</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>Contrôle sur domaine public</b>
------------------------------------

DATE VISITE : 23/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

Localisation	Rue de la Citadelle- rue du Réservoir - Evans
Type ouvrage	Grille
Réseau concerné	RESEAU EP

RESULTAT DU TEST ET CONFORMITE			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M²)
TAMPON EAUX USEES	-	-	
EAUX PLUVIALES	X		
REMARQUES	Grilles de rue qui fument mais communication EU-EP en hauteur entre les regards		

CONFORMITE DU BRANCHEMENT	
<b>CONFORME</b>	
TRAVAUX A PREVOIR :	



## SCHEMA DE L'INSTALLATION

Fiche n° 49

1:400

0 10 20 m

### Légende

<b>Canalisation</b>	<b>Boîte de branchement EU</b>	<b>EP</b>
Unitaire	Boîte de branchement EP	EU
Eaux usées (EU)	Gouttière	
Eaux pluviales (EP)	Grille-avaloir	
Refoulement EU	Parcelle	
Refoulement EP	Surface active	
Fossé	Citerne	
Trop plein	Caniveau	
Trop plein EU	Défaut divers	
	Sol	
	<b>REGARDS</b>	
	EP	
	EU	
	UNITAIRE	

128

C49  
Défaut étanchéité EU-EP en hauteur


Citadelle



Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 06/2022

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° : C50</b> Ano fumée : F44	<b>EV-Champ des vis</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	-------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 23/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr DUCROT Jérôme
ADRESSE	11 lotissement Champ des Vis
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	


PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur	X	Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	1	1
Etat / Observations	BON	BON

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
WC	Vers réseau EU	X		
Cuisine (évier + lave-vaisselle + lave-linge)		X		
SDB (lavabo + douche)		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (4)	Vers réseau EP	X		
Grille (2)		X		
Observations	Réseau collectif passant en domaine privé. Défaut d'étanchéité sur les éléments en hauteur sans passage d'eau entre les deux réseaux			

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations			



<b>Fiche N° :C51</b> Ano fumée : F20	<b>EV-Citadelle</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 23/09 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr Martin Benoit
ADRESSE	3 rue de la Citadelle
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre : Remontées EU dans SDB

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	1	Non
Etat / Observations	Moyen	

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier+lave-vaisselle)	Vers réseau EP	X		
WC		X		
SDD (lavabo + douche+Lave-linge)	Vers réseau EU	X		
1 <sup>er</sup> WC	Vers réseau EP	X		
1 <sup>er</sup> : SDB (douche+lavabo+baignoire)	Vers réseau EU	X		
Eaux pluviales				
Gouttières (3)	Vers réseau EP	X		
Grille (2)	Vers réseau EU		X	


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		Canalisation non étanche traversant le regard EP aux ¾ bouché (risque reprise EP vers EU)
EAUX PLUVIALES		X	<b>Grilles sur EU</b>
Observations			

## CONFORMITE DU BRANCHEMENT


**NON CONFORME**

TRAVAUX A PREVOIR : Déconnecter les grilles du réseau EU et les raccorder sur le réseau EP


## SCHEMA DE L'INSTALLATION

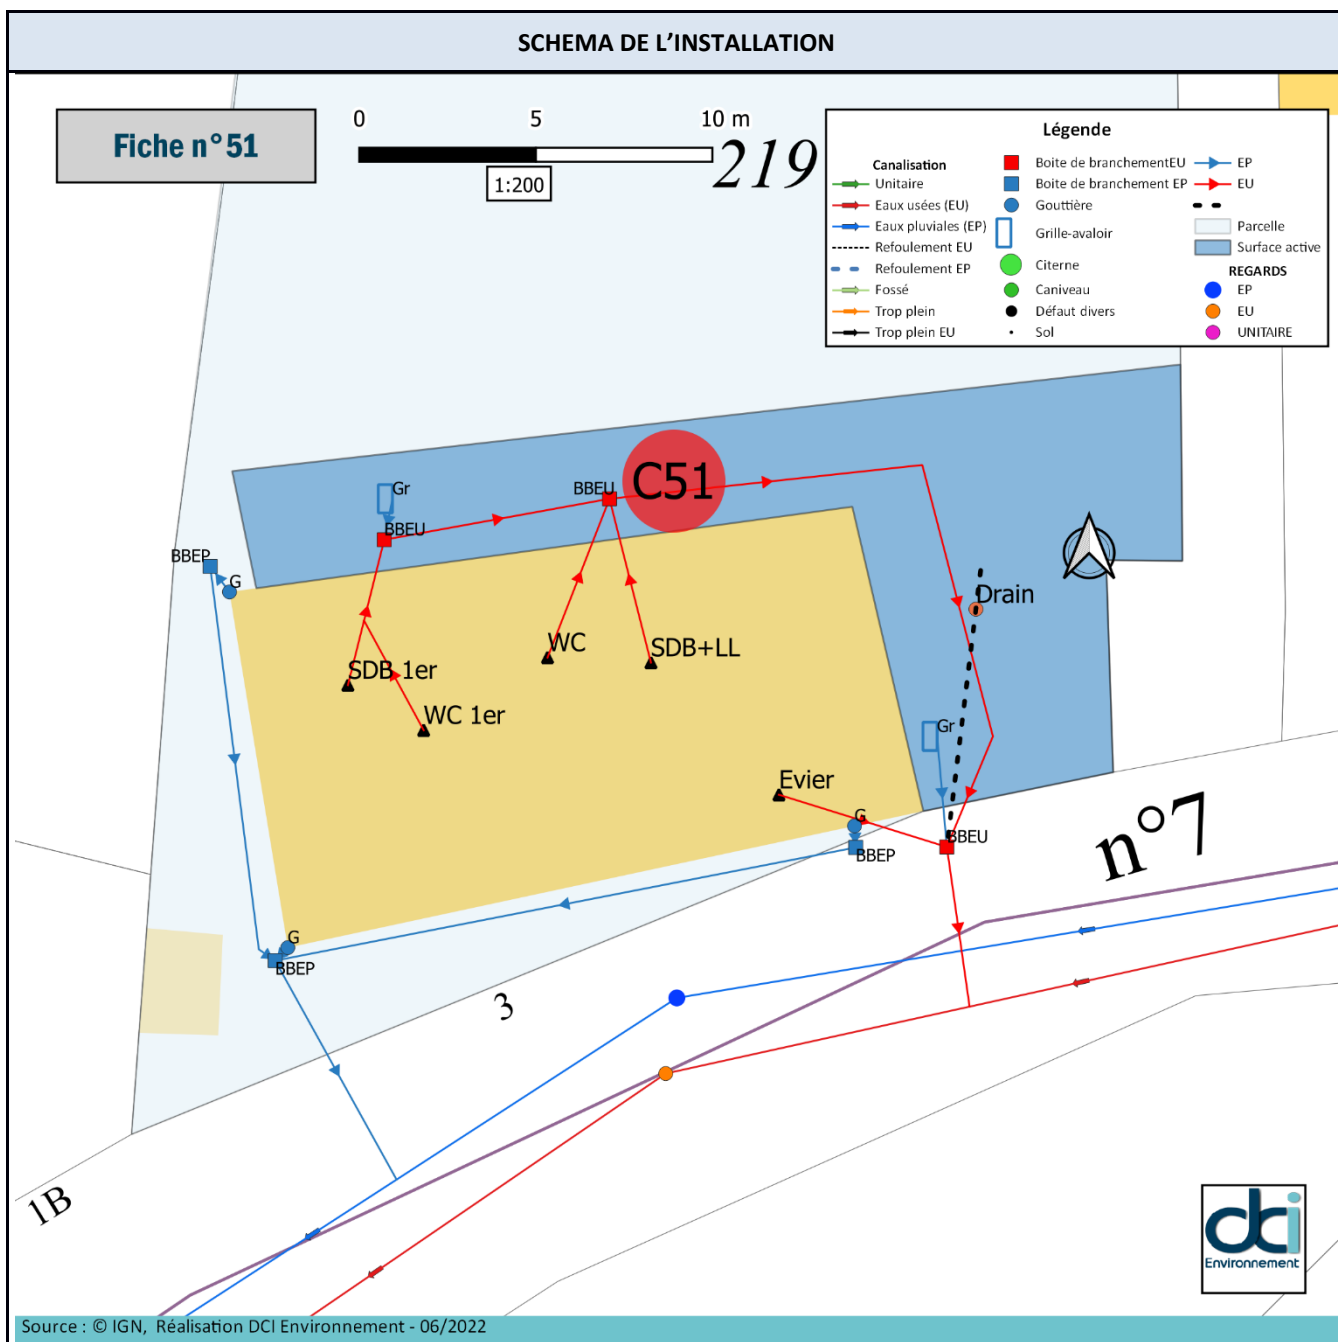

## PHOTOGRAPHIES

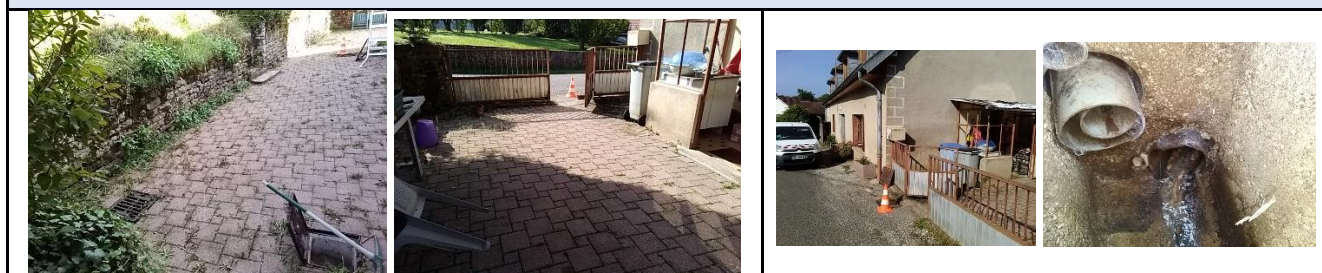



<b>Fiche N° :C52</b> Ano fumée : F19	<b>EV-Citadelle</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 23/09 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

	PROPRIETAIRE	OCCUPANT
NOM/PRENOM	Mr DEVILLERS et PRETOT Sébastien	Mr Robin Alain (Rdc)
ADRESSE	1 Ter rue de la Citadelle	1 rue de la Citadelle
CP/VILLE	39700 Evans	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale	1 <sup>er</sup> étage (Mme DUFFAIT Camille)

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore		Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre : Remontées EU dans SDB

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Oui	Oui
Etat / Observations	BBEU en très mauvais état	


DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier+lave-vaisselle)	Vers réseau EP		X	Vers EP et cassé entre EU et EP
WC	Vers réseau EU	X		
SDD (lavabo + douche)	Vers réseau EU	X		
Lave-linge	Vers réseau EP	X		
EU du 1 <sup>er</sup> (C+SDB+WC)	Vers réseau EU	X		
Eaux pluviales				
Gouttières (3)	Vers réseau EP	X		
Gouttière (1)	Vers réseau EU		X	
Grille (1)	Vers terrain	X		


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES		X	~75 m <sup>2</sup>
Observations	Evier sur EP et BBEU totalement perforée avec risque de reprise important des eaux de drainage. Gouttière sur EU ((au niveau de la boite de branchement mixte).		

CONFORMITE DU BRANCHEMENT
<b>NON CONFORME</b>

**Refaire les BBEEU et mettre évier sur EU. Raccorder gouttière côté EP sur la boîte de branchement mixte. Etancher autour des cana EU pour éviter reprise eaux de drainage des terrains.**

## Fiche n° 52

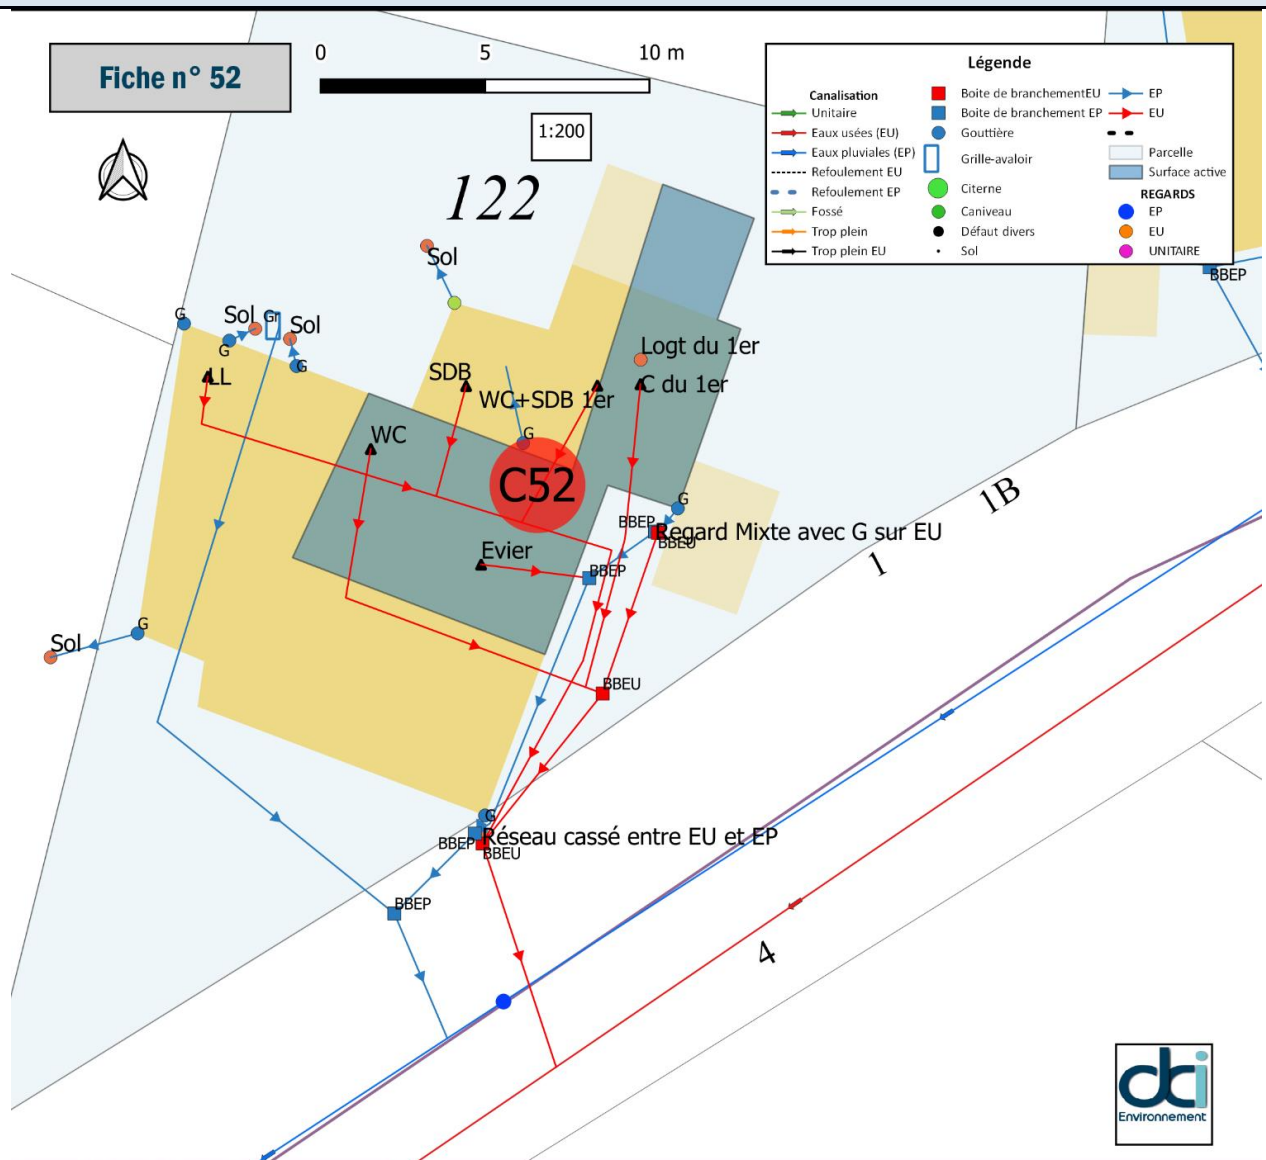

<b>Fiche N° :C53</b> Ano fumée : F22	<b>EV-Citadelle</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 23/09 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr MOUILLET et Mme BAZIN
ADRESSE	6 rue de la Citadelle
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST						
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	2	Oui
Etat / Observations	En mauvais état (terre+radicelles)	

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier+lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC		X		
SDD (lavabo + douche)	Vers réseau EU	X		
Buanderie (Lave-linge)	Vers réseau EU	X		
	Vers réseau EU	X		
Eaux pluviales				
Gouttières (1)	Vers terrain	X		
Gouttière (1)	Vers réseau EP	X		


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	2 BBEU à étancher dont une à curer car presque bouchée. Et une reprenant un trou et de la terre (canalisation perforée).		

## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**CONFORME AVEC RESERVES**


TRAVAUX A PREVOIR : Curer les BBEU. Condamner le trou et réparer la canalisation perforée

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

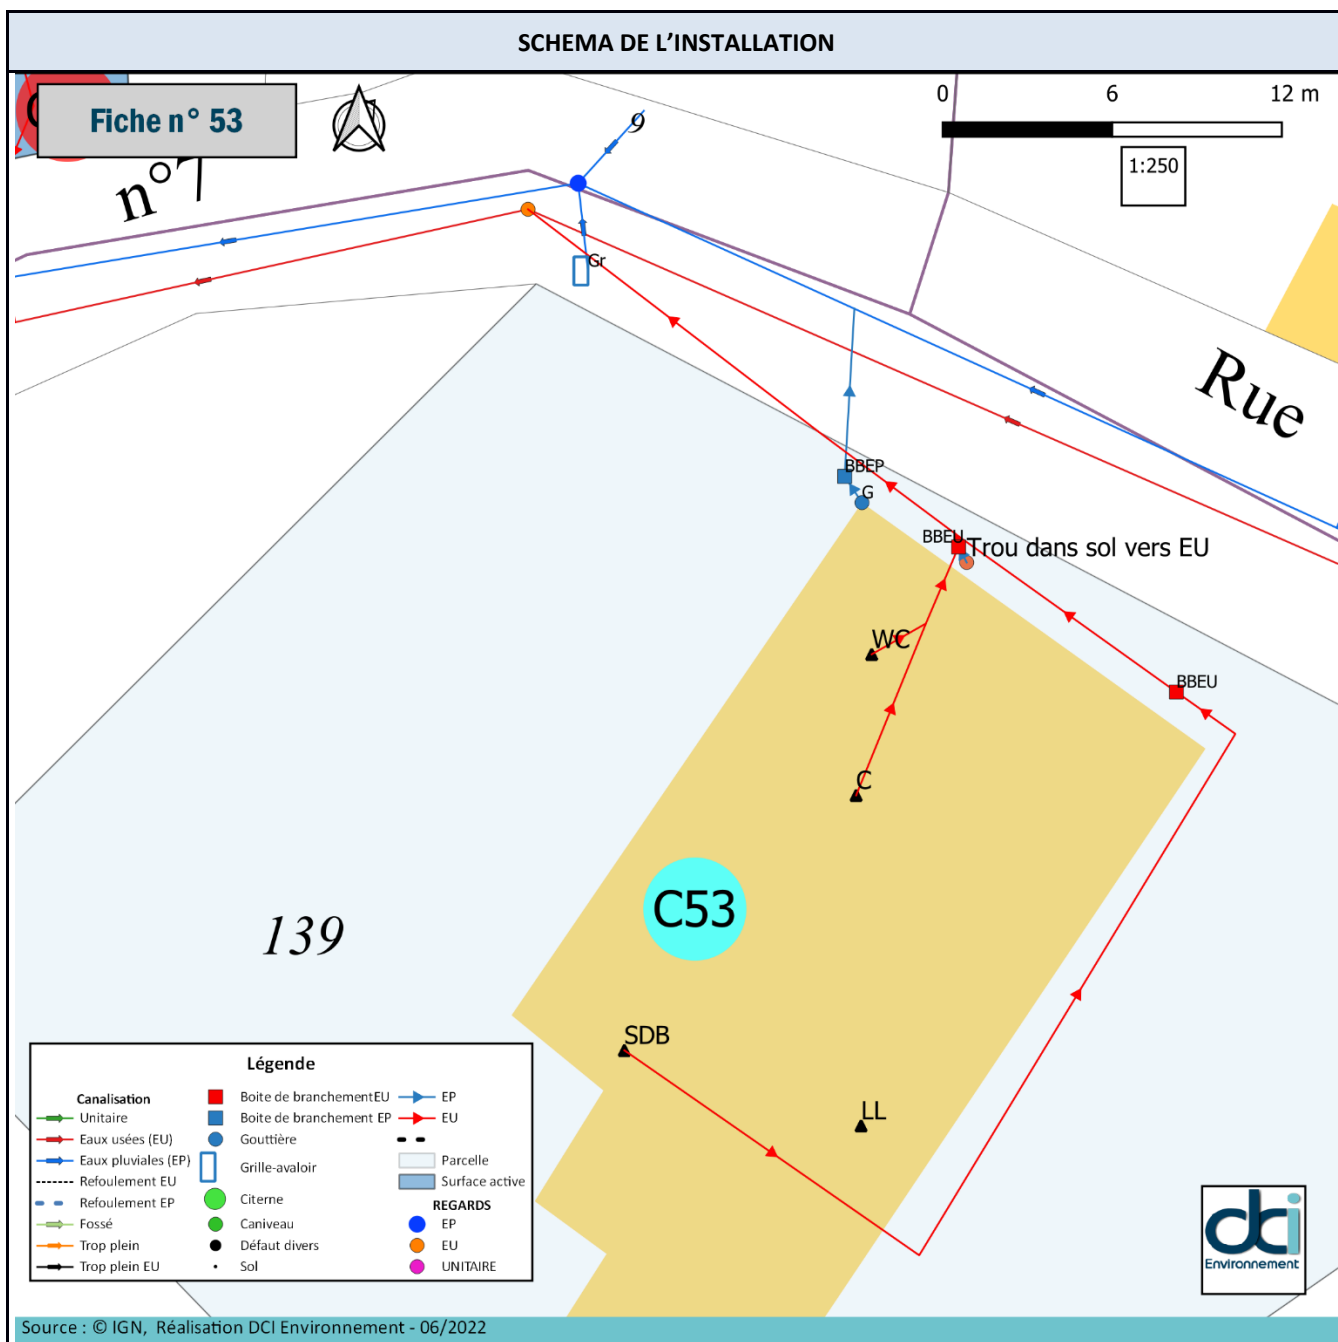

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C54</b> Ano fumée : F25	<b>EV-Citadelle</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 23/09 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr et Mme BONNET André et Edwige
ADRESSE	12rue de la Citadelle
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	2	Non
Etat / Observations	Dont une avec des radicales	

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier+lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC		X		
SDD (lavabo + douche+WC)	Vers réseau EU	X		
1 <sup>er</sup> WC	Vers réseau EU	X		
2ème : SDB (WC+douche+lavabo)	Vers réseau EU	X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers terrain	X		
Grille (1)	Vers réseau EP	X		

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	BBEU avec radicales		




## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**CONFORME AVEC RESERVES**


TRAVAUX A PREVOIR : Réparer la BBEU (étanchéification et suppression radicales)

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

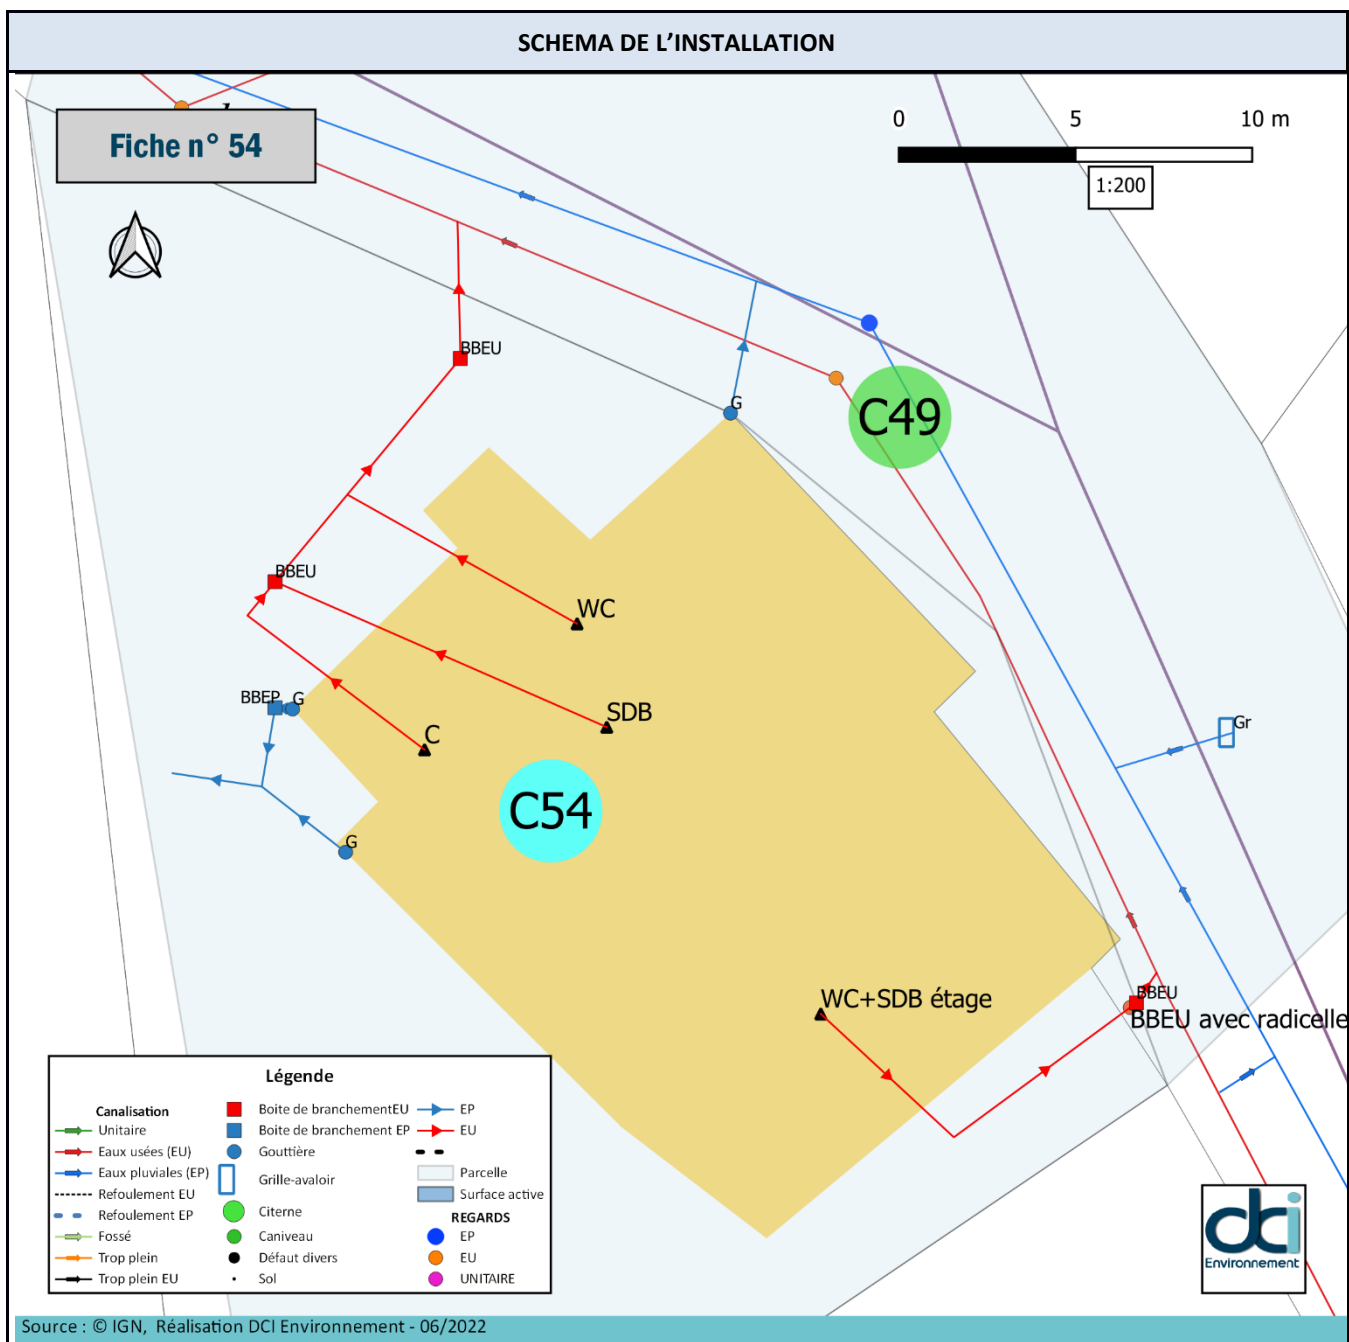

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C55</b> Ano fumée : F30	<b>EV-Réservoir</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 23/09 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr GRENOT Daniel
ADRESSE	3 chemin du Réservoir
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	3	Oui
Etat / Observations	Dont 2 en mauvais état	Bon

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier)	Vers réseau EU	X		
WC		X		
SDB (lavabo + baignoire + lave-linge)	Vers réseau EU	X		Eau sortant sous a canalisation dans la BBEU + terre
Eaux pluviales				
Gouttières (1)	Vers grille EP puis réseau EU		X	
Grille (2)	Vers réseau EU		X	
Gouttière (1)	Vers le sol	X		

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES		X	
Observations	Défaut étanchéité autour cana SDB. Gouttière et grille sur EU.		


## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**

TRAVAUX A PREVOIR :


Réparer et étancher autour de la canalisation EU au niveau de la BBEU et déconnecter les gouttières et grilles du réseau EU.

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

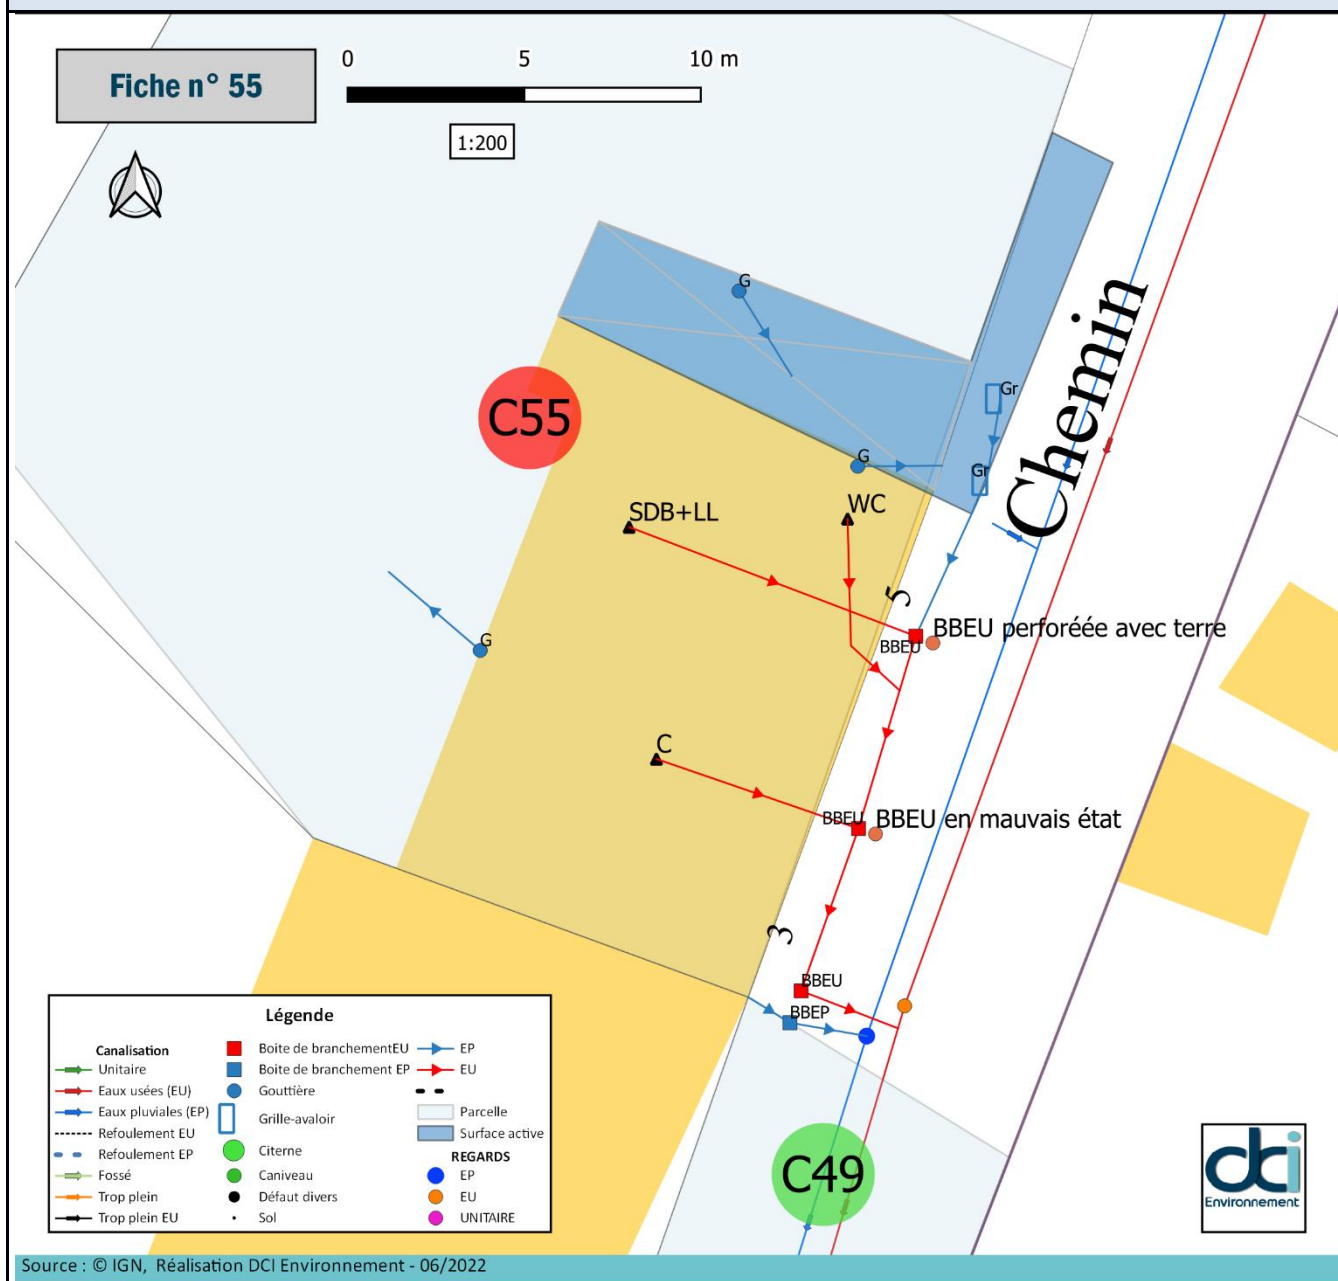

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C56</b> Ano fumée : F29	<b>EV-Réservoir</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 23/09 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr BREDIN Roland
ADRESSE	2 chemin du Réservoir
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Non	Non
Etat / Observations		

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier + lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC		X		
SDB (lavabo + baignoire + bidet)	Vers réseau EU	X		
Sous-sol (WC + Evier + lave-linge)	Vers réseau EU	X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers réseau EU		X	
Grille (1) et siphon terrasse piscine	Vers réseau EU		X	
Gouttière (1)	Vers réseau EP	X		


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES		X	~250 m <sup>2</sup>
Observations	Gouttière et grille sur EU		

## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**

TRAVAUX A PREVOIR : Mettre les gouttières et grilles en drainage ou vers réseau EP.

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

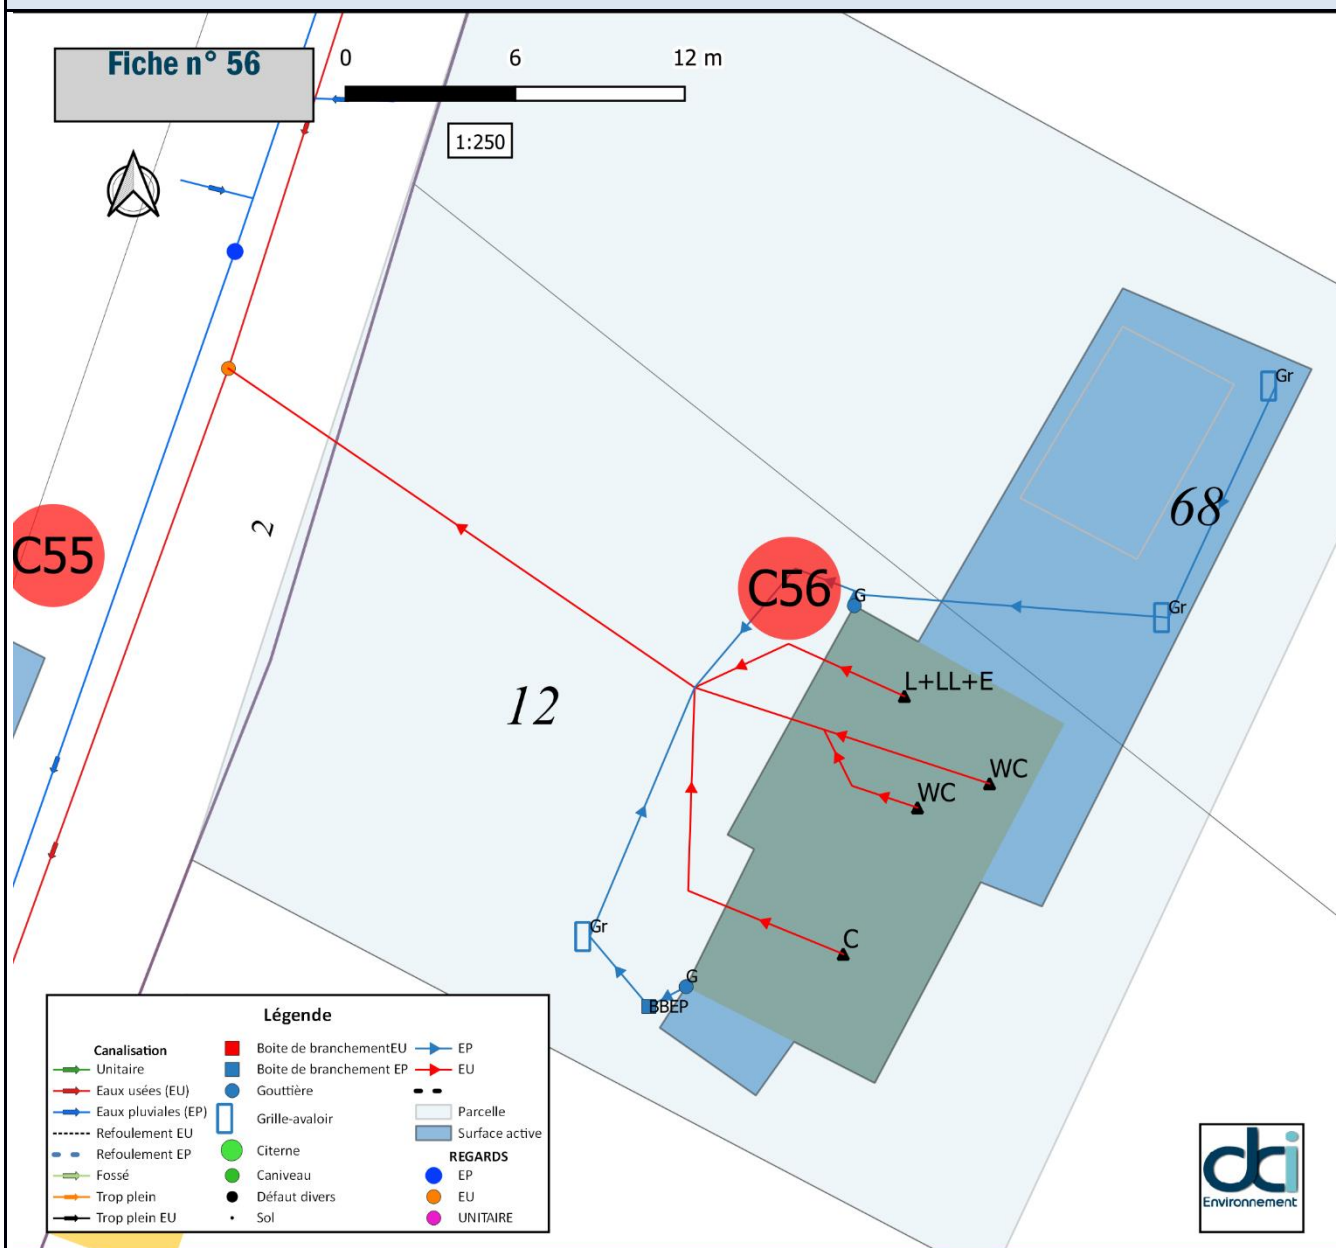


Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 06/2022

## PHOTOGRAPHIES





<b>Fiche N° :C57</b> Ano fumée : F34	<b>EV-Réservoir</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 23/09 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr et Mme HERGOTT
ADRESSE	11 chemin du Réservoir
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	En privé	Non
Etat / Observations	Avec racines et drain	

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier + lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC		X		
SDB (lavabo + baignoire + douche)	Vers réseau EU	X		
Sous-sol (Evier + lave-linge)	Vers grille sous sol et réseau EP		X	
Eaux pluviales				
Gouttières (1)	Vers sol	X		
Grille (1)	Vers réseau EP	X		
Gouttière (1)	Vers réseau EU		X	

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES		X	
Observations	BBEU privative avec racicelles et arrivée d'un drain		


## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**

TRAVAUX A PREVOIR :


Raccorder EU du sous-sol avec petite pompe sur réseau EU en passant dans le garage.  
Mettre gouttière vers la grille de sol. Déconnecter drain de la BBEU.

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

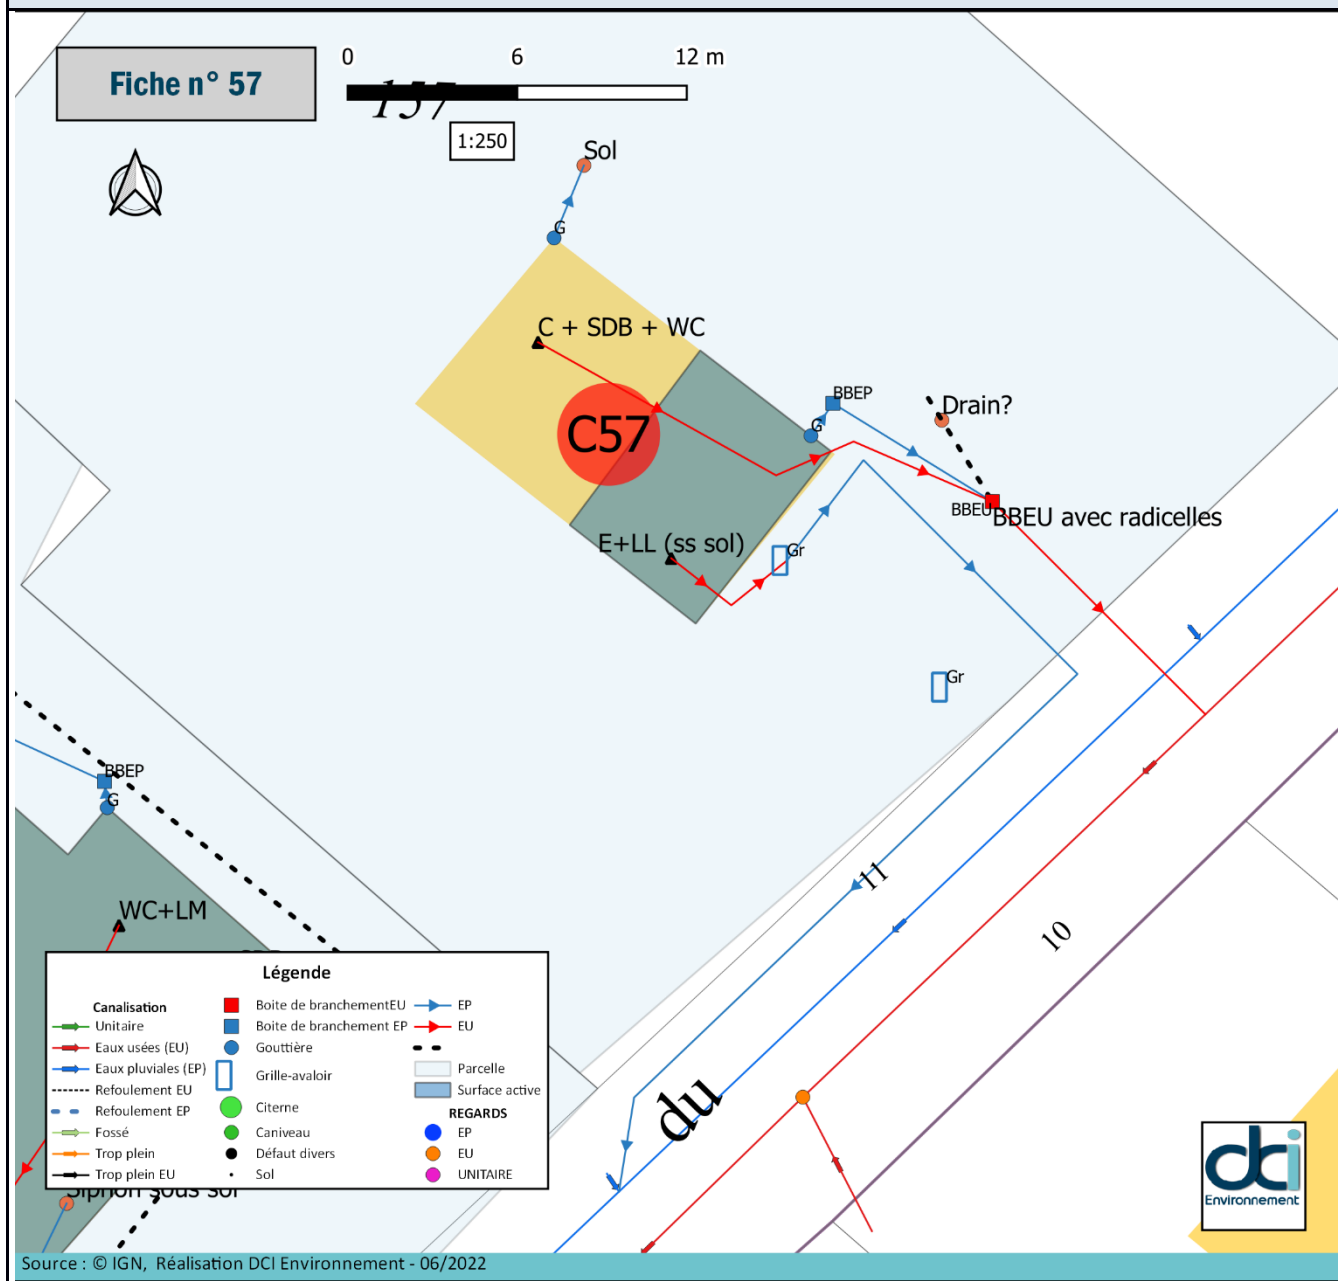

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C58</b> Ano fumée : F32	<b>EV-Réservoir</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 23/09 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr et Mme BONGAIN Jérôme
ADRESSE	9 bis chemin du Réservoir
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Oui	Non
Etat / Observations		

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier + lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC+lave-mains		X		
SDB (lavabo + baignoire + douche)	Vers réseau EU	X		
Sous-sol (Evier + lave-linge)	Vers grille sous-sol et réseau EP		X	
Eaux pluviales				
Gouttières (6)	Vers réseau EU		X	
Grille (1)	Vers réseau EU		X	


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES		X	
Observations	Gouttières et siphon sous-sol raccordés sur EU mais autorisation de la commune en 2012		

# CONFORMITE DU BRANCHEMENT


**NON CONFORME**


TRAVAUX A PREVOIR : Mettre gouttière vers drain ou réseau EP

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

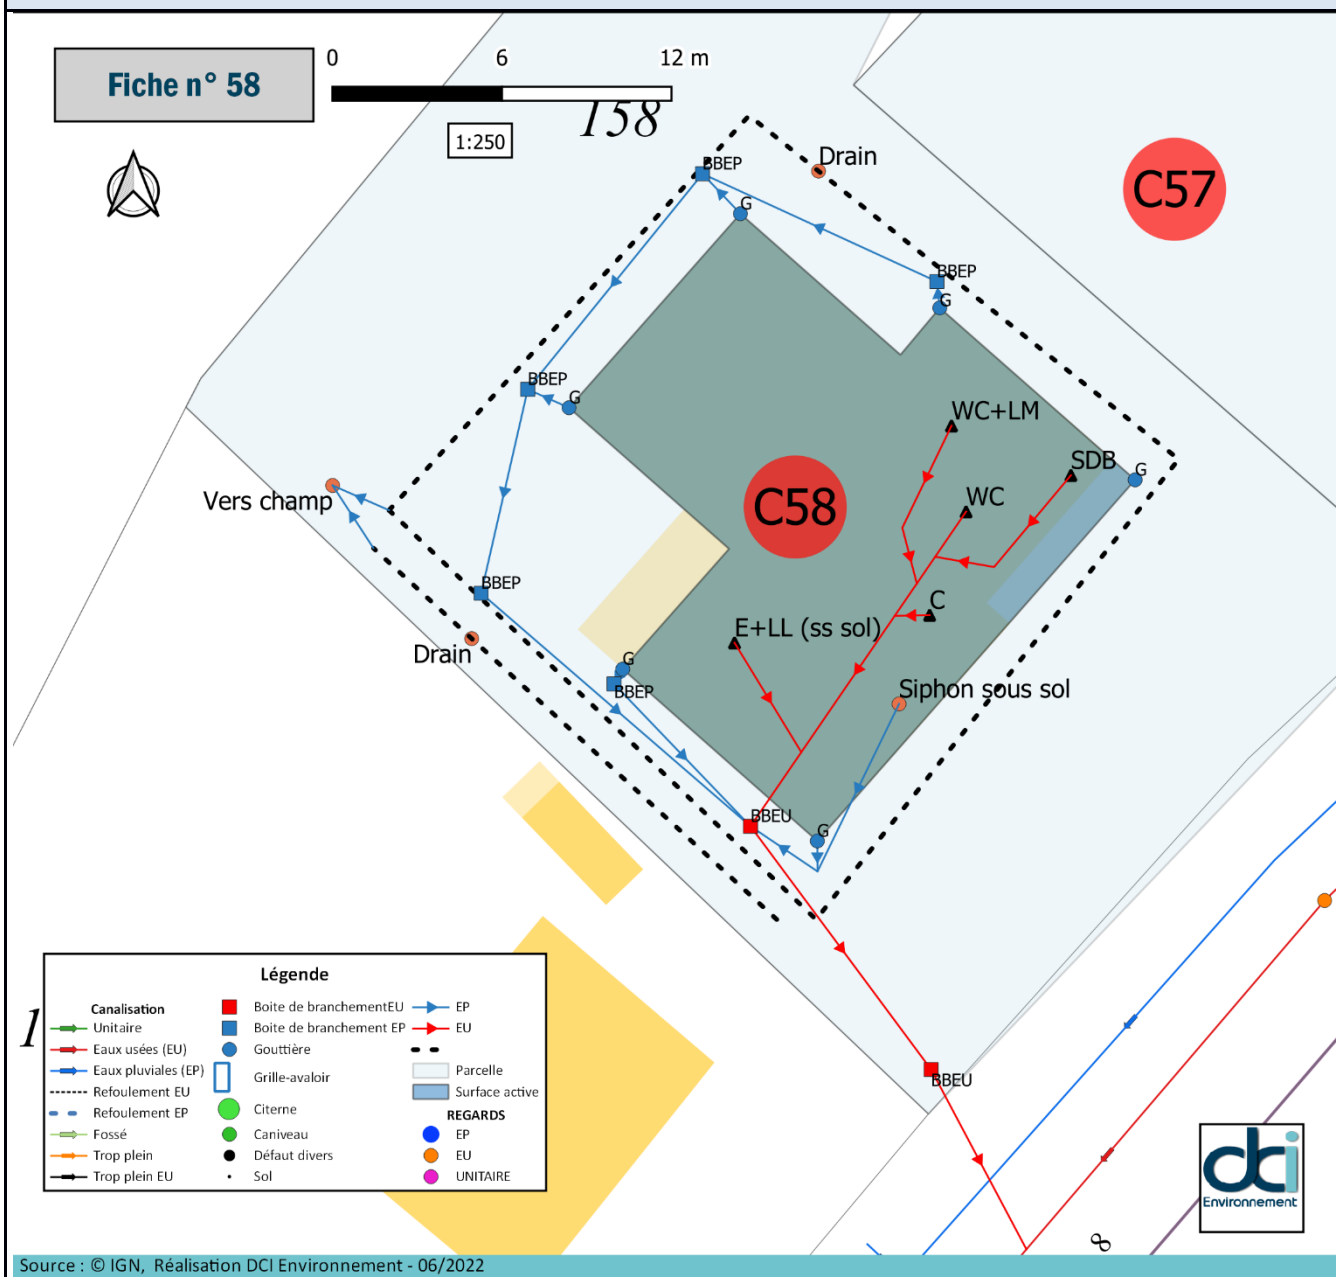

## PHOTOGRAPHIES

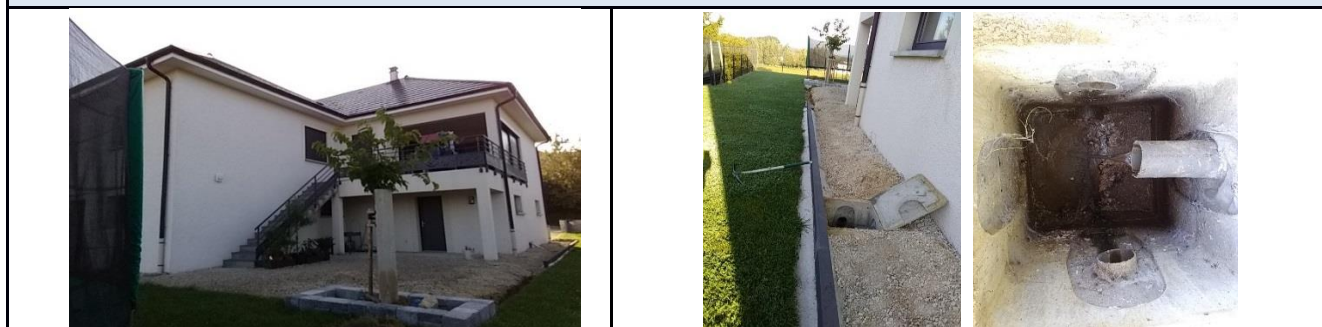

<b>Fiche N° :C59</b> Ano fumée : F21	<b>EV-Citadelle</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 24/09 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr et Mme DESMARTIN Yves et Marie Thérèse
7 rue de la Citadelle	7 rue de la Citadelle
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	En privé	Non
Etat / Observations		

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier + lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC		X		
SDB (lavabo + douche)	Vers réseau EU	X		
Sous-sol (Evier + lave-linge+douche+WC+bidet...)	Vers réseau EU	X		
Eaux pluviales				
Gouttières (1)	Vers réseau EP	X		
Gouttière + drain périphérique	Vers réseau EU		X	

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES		X	
Observations	Gouttière et drain raccordés sur BBEU reprenant l'évier du sous-sol		




## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**


TRAVAUX A PREVOIR : Mettre gouttière et drain vers réseau EP ou caniveau

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

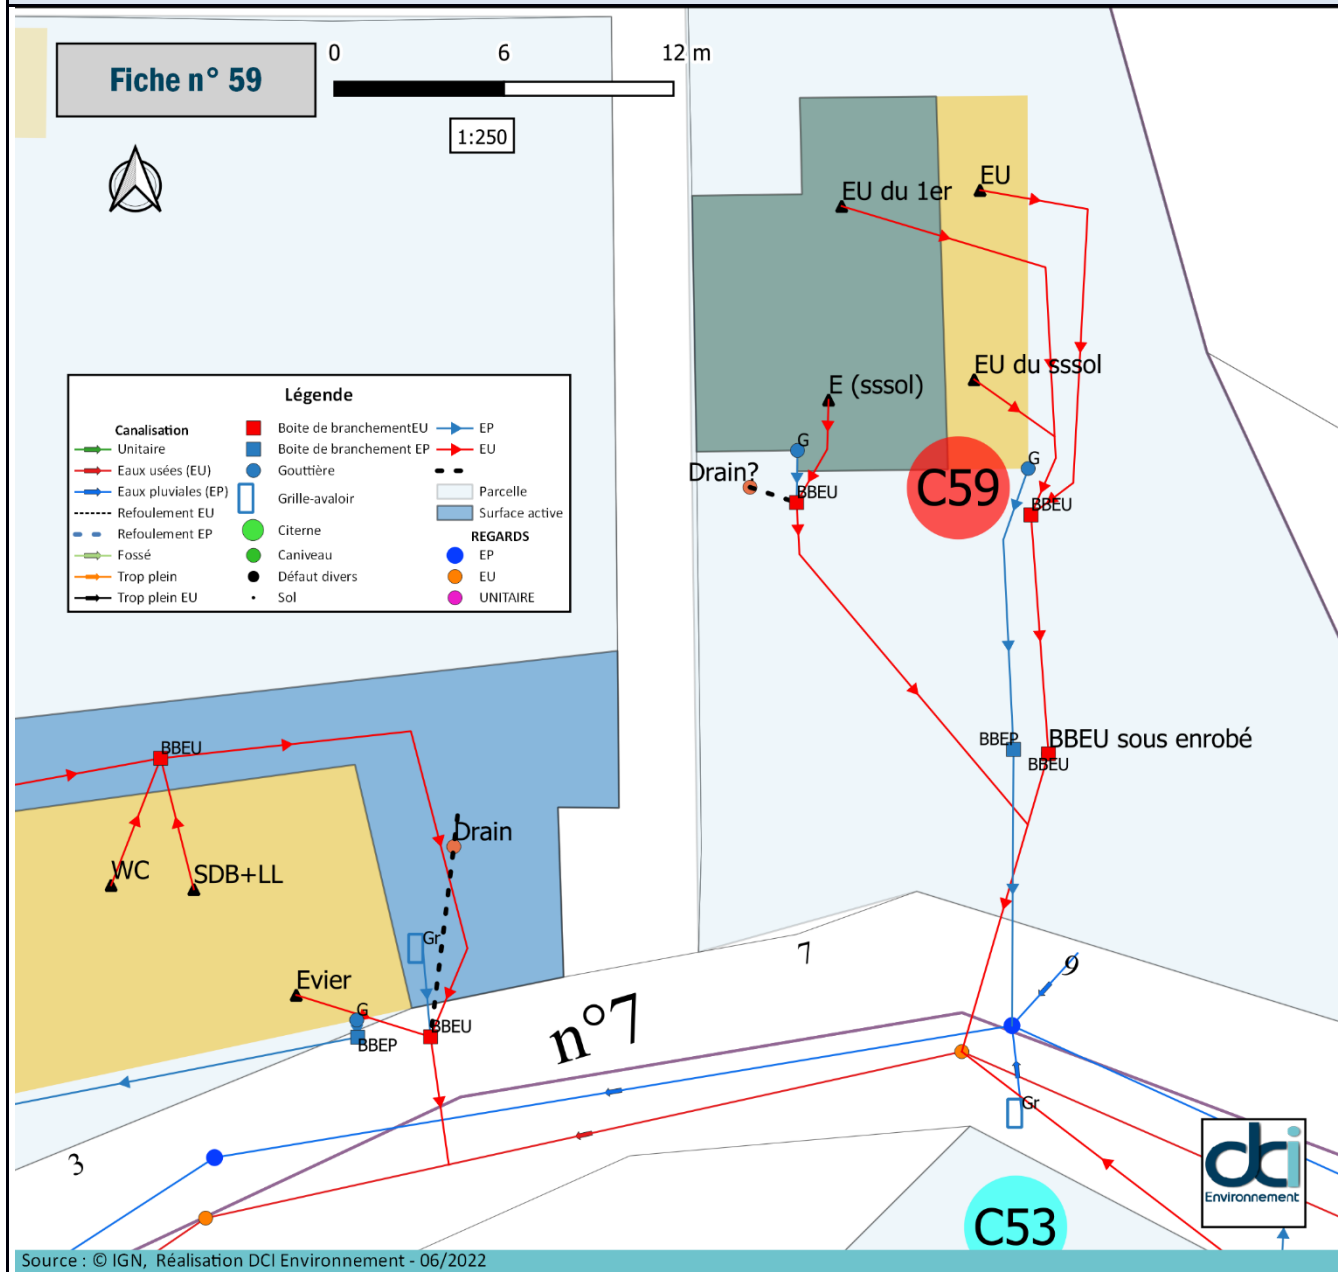

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° : C60</b> Ano fumée : F33	<b>EV-Réservoir</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 24/09 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mme BRADMETZ Noelle
7 rue de la Citadelle	12 chemin du Réservoir
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	En privé	En privé
Etat / Observations		

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier + lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC		X		
SDB (lavabo + douche)	Vers réseau EU	X		
Sous-sol (Evier + lave-linge ...)	Vers réseau EU	X		
Sous-sol (Evier)	Vers réseau EP		X	
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers réseau EP	X		


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Evier sous-sol sur réseau EP		

## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**

TRAVAUX A PREVOIR : Raccorder évier du sous-sol à (à côté du garage) sur conduite EU venant de l'étage.


## SCHEMA DE L'INSTALLATION

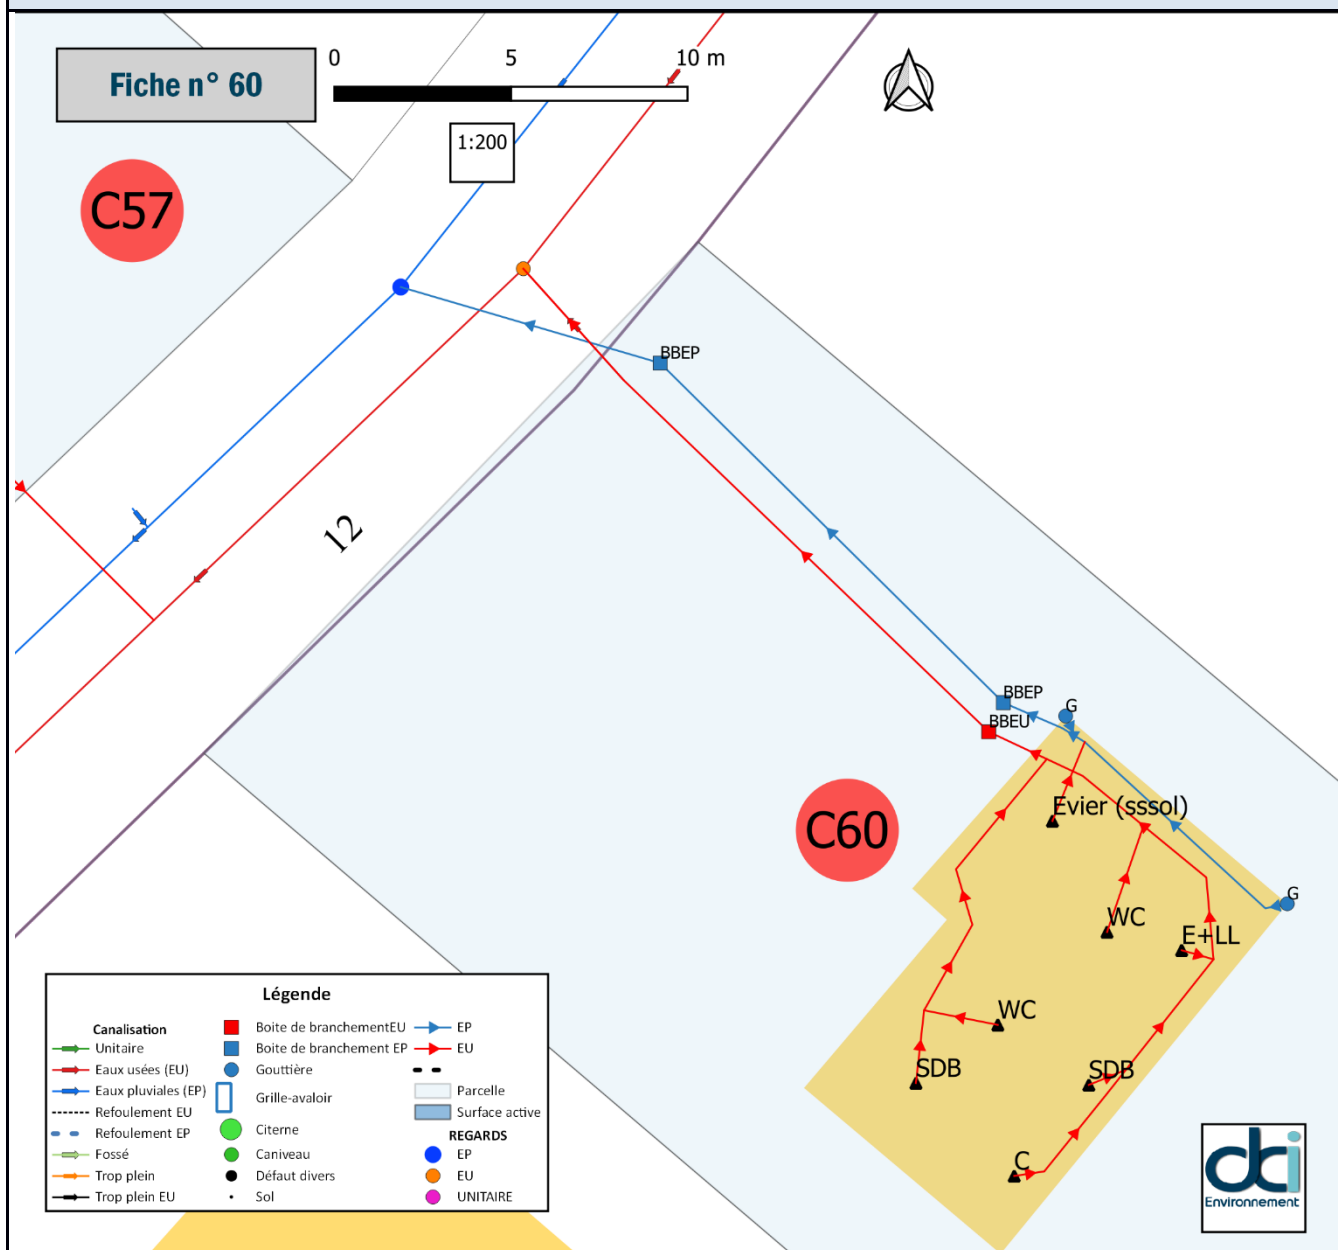

Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 06/2022

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° : C61</b> Ano fumée : F37	<b>EV-Château d'eau</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	-------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 24/09 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
---------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr TISSERAND Michel
7 rue de la Citadelle	1 rue du Château d'Eau
CP/VILLE	39700 Evans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant		Mauvais Ecoulement		Odeur	X	Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Non	Non
Etat / Observations	Juste en privé	

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier + lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
WC+lave-mains		X		
SDB (lavabo + baignoire)	Vers réseau EU	X		
Sous-sol (Evier + lave-linge, douche, WC)	Vers réseau EU	X		
1 <sup>er</sup> (WC)	Vers réseau EU	X		
Eaux pluviales				
Gouttières (3)	Vers réseau EU		X	
Grille (2)	Vers réseau EU		X	
Drain périphérique	Vers réseau EU		X	
Grille	Vers drain	X		
Gouttière (2)	Vers drain	X		


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
Eaux USEES	X		
Eaux PLUVIALES		X	~260 m <sup>2</sup> + drainage
Observations	Pas de BBEP pour raccorder les gouttières et grilles		

## CONFORMITE DU BRANCHEMENT


**NON CONFORME**

TRAVAUX A PREVOIR :	Déconnecter gouttières et grilles des EU soit en les mettant vers drain, soit en les raccordant sur le réseau EP communal (nécessiter de créer une BBEP en limite de propriété).
---------------------	--

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

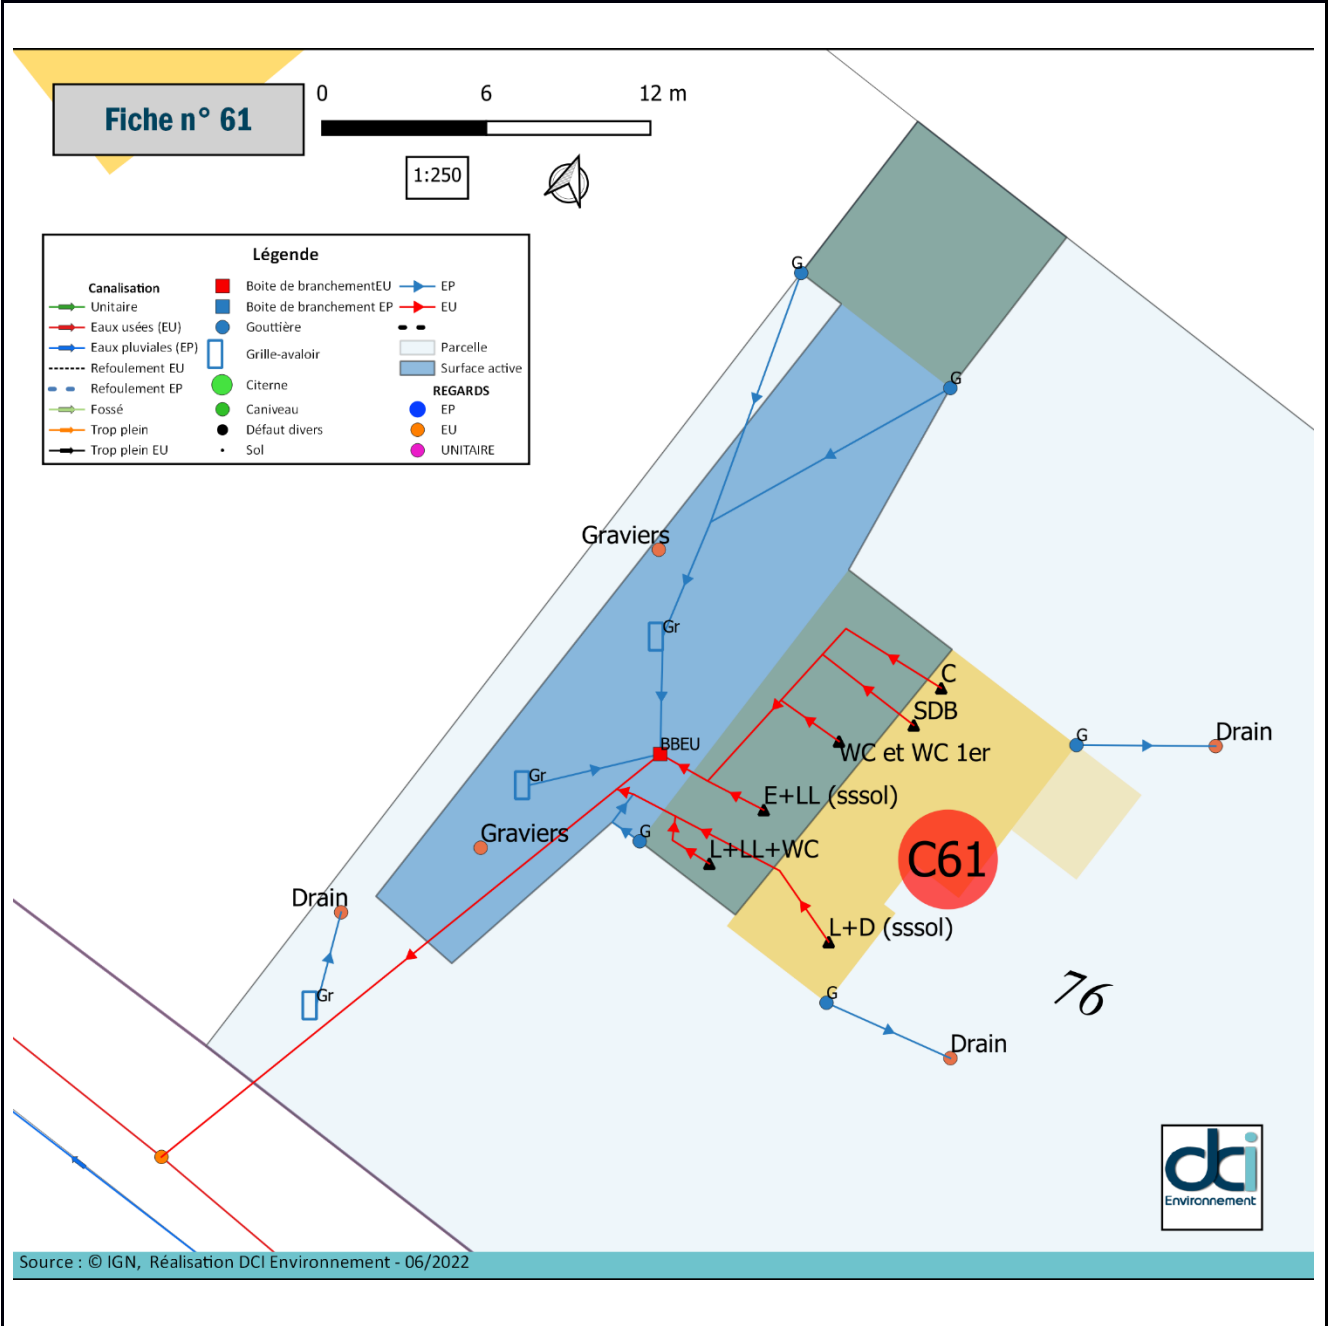


## PHOTOGRAPHIES

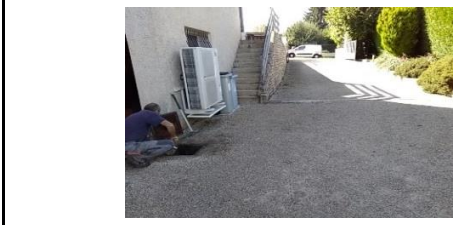



***COMMUNE DE RANCHOT***

<b>Fiche N° :C35</b> Ano fumée : /	<b>ET-Rue Chênes</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 21/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	COMMUNE - ECOLE
ADRESSE	Groupe scolaire Concordia
CP/VILLE	39700 Ranchot
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	Non	Non
Etat / Observations	BBEU en privé	BBEPO en privé

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
RDC WC + L	Vers réseau EU	X		
1 <sup>er</sup> WC +L		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (5)	Vers réseau EP	X		
Grille (1)	Vers réseau EP	X		




NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		

## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

CONFORME

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

Fiche n°35

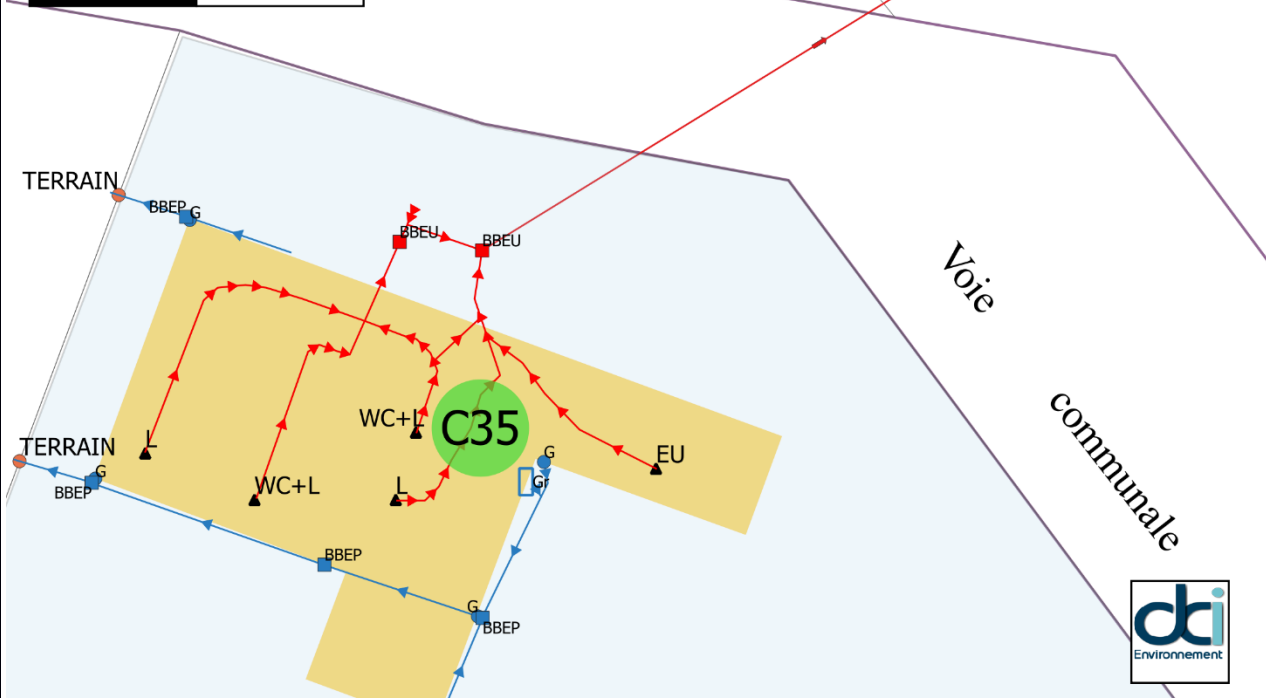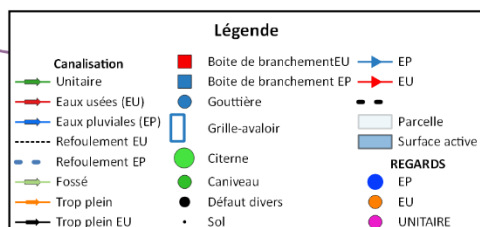


Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 06/2022



## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° : C38</b> Ano fumée :	<b>RT-Rue Stade</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 21/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr LOCATELLI Bruno
ADRESSE	4 rue du Stade
CP/VILLE	39700 Ranchot
TYPE DE RESIDENCE	Hangard désaffecté

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	/	1
Etat / Observations		

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine	Vers réseau EP		X	
WC			X	
SDB			X	
Eaux pluviales				
Gouttières	Vers réseau EP	X		
Grille	Vers réseau EP	X		


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES	X		
<b>Observations</b>	Eaux usées supposée vers EP car non retrouvée et pas de réseau EU à proximité. Entrepôt peu utilisé et qui va être démolé.		

## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**


Bâtiment qui va être démoli

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

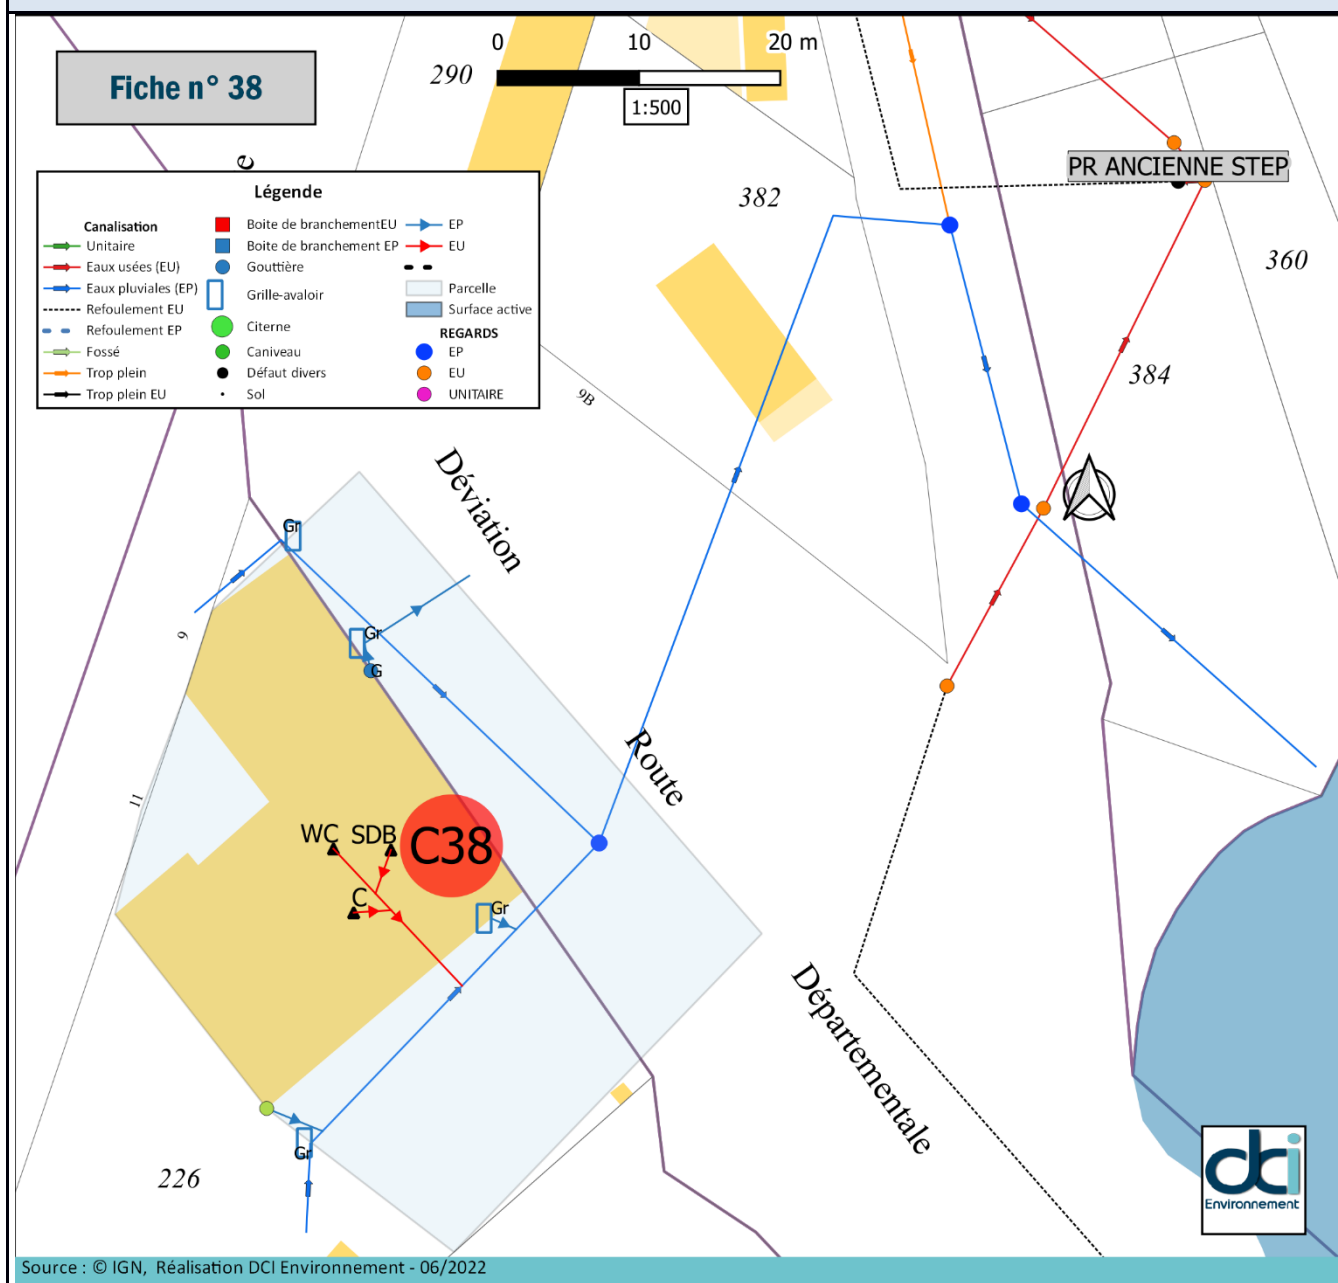

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :C45</b> Ano fumée : F7 et F8	<b>RT-Z.I.</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	----------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 22/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Champs à côté de B2H
ADRESSE	RN73
CP/VILLE	39700 Ranchot
TYPE DE RESIDENCE	Regard EU dans un champ à côté de B2H

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	-	-
Etat / Observations	Regards pas étanche entre les éléments avec traces d'infiltration	

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
-	-	-		
Eaux pluviales				
Gouttières	-	-		
Grille		-		


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Défaut d'étanchéité du regard et traces d'infiltration avec risque de reprise d'eaux de ruissellement des terrains BBEU perforée à coté fossé et dans axe ruissellement		

## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**CONFORME AVEC RESERVES**


TRAVAUX A PREVOIR : Voir à étancher les regards de visite et BBEU

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

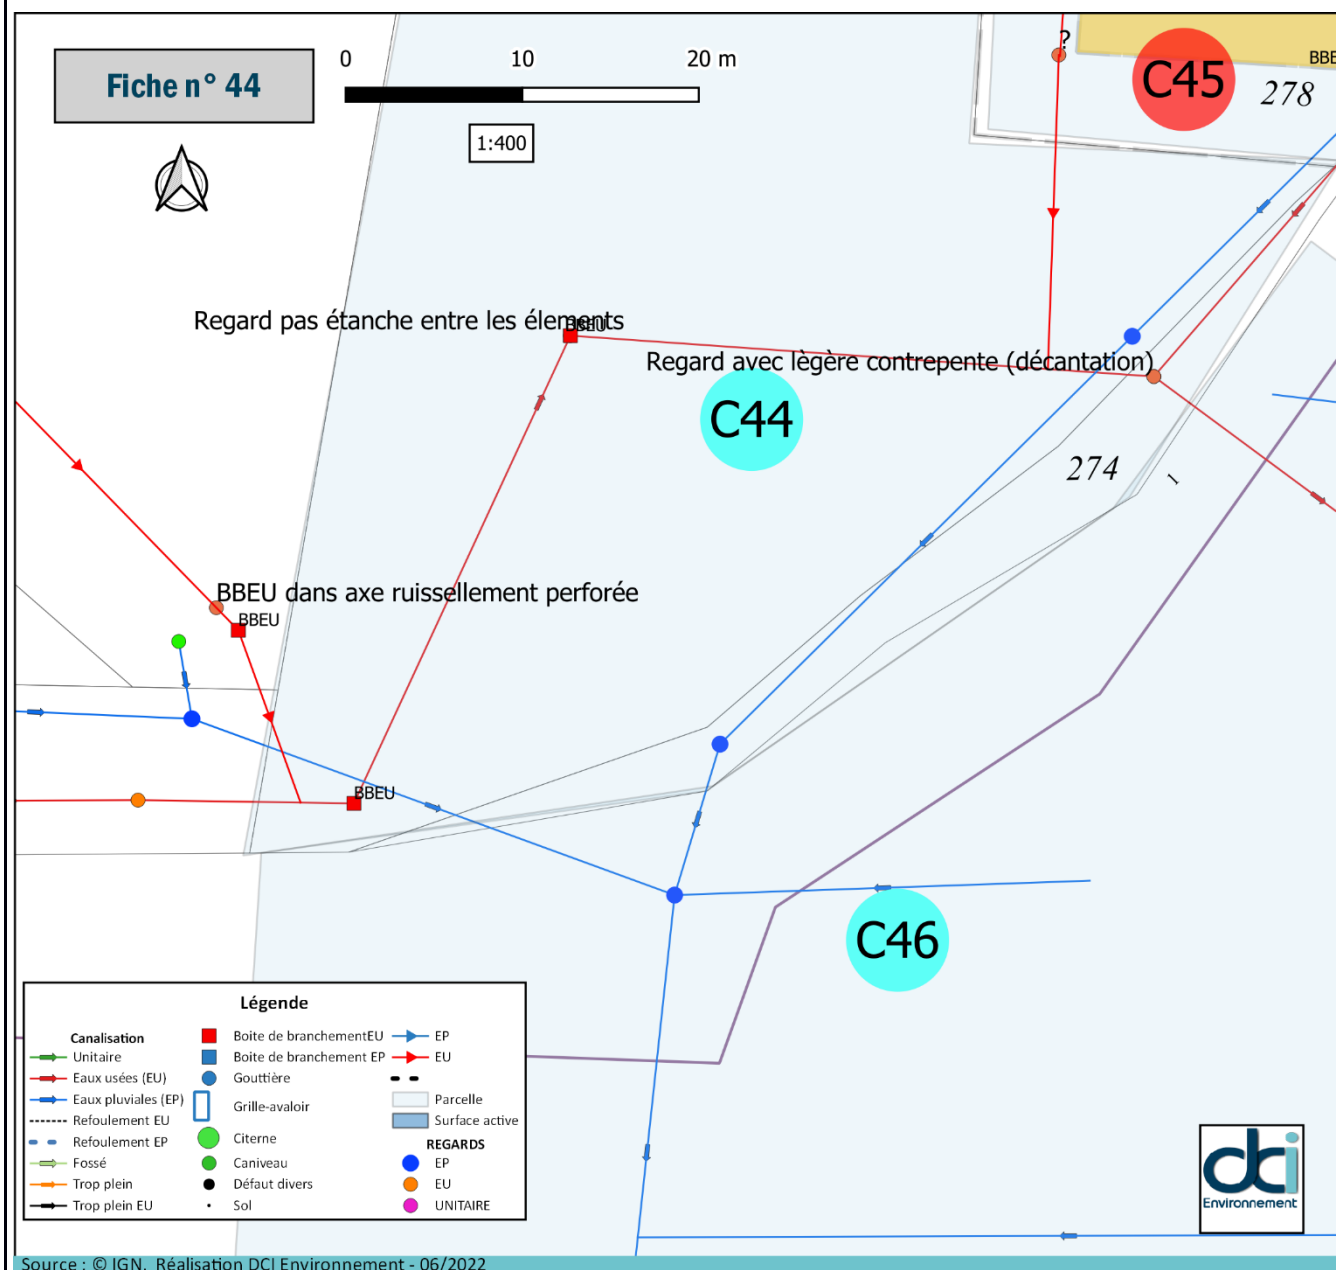

## PHOTOGRAPHIES



<b>263Fiche N° : C45</b> Ano fumée : F3	<b>RT-Z.I.</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--	----------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 22/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mr Bas Sebastien
ADRESSE	Zone industrielle
CP/VILLE	39700 Ranchot
TYPE DE RESIDENCE	Entreprise B2M

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	1	1
Etat / Observations	Regard communal en domaine privé	Regard communal en domaine privé

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
WC + douche +lavabo	Vers réseau EU	X		Destination inconnue (réseau bouché)
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers réseau EP	X		
Grille		X		


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES	X		
Observations	Réseau EU privatif totalement bouché avec infiltration dans le sol et destination inconnue		

## CONFORMITE DU BRANCHEMENT


**NON CONFORME**

TRAVAUX A PREVOIR : Réseau EU privatif à refaire en totalité et à raccorder sur les eaux usées

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

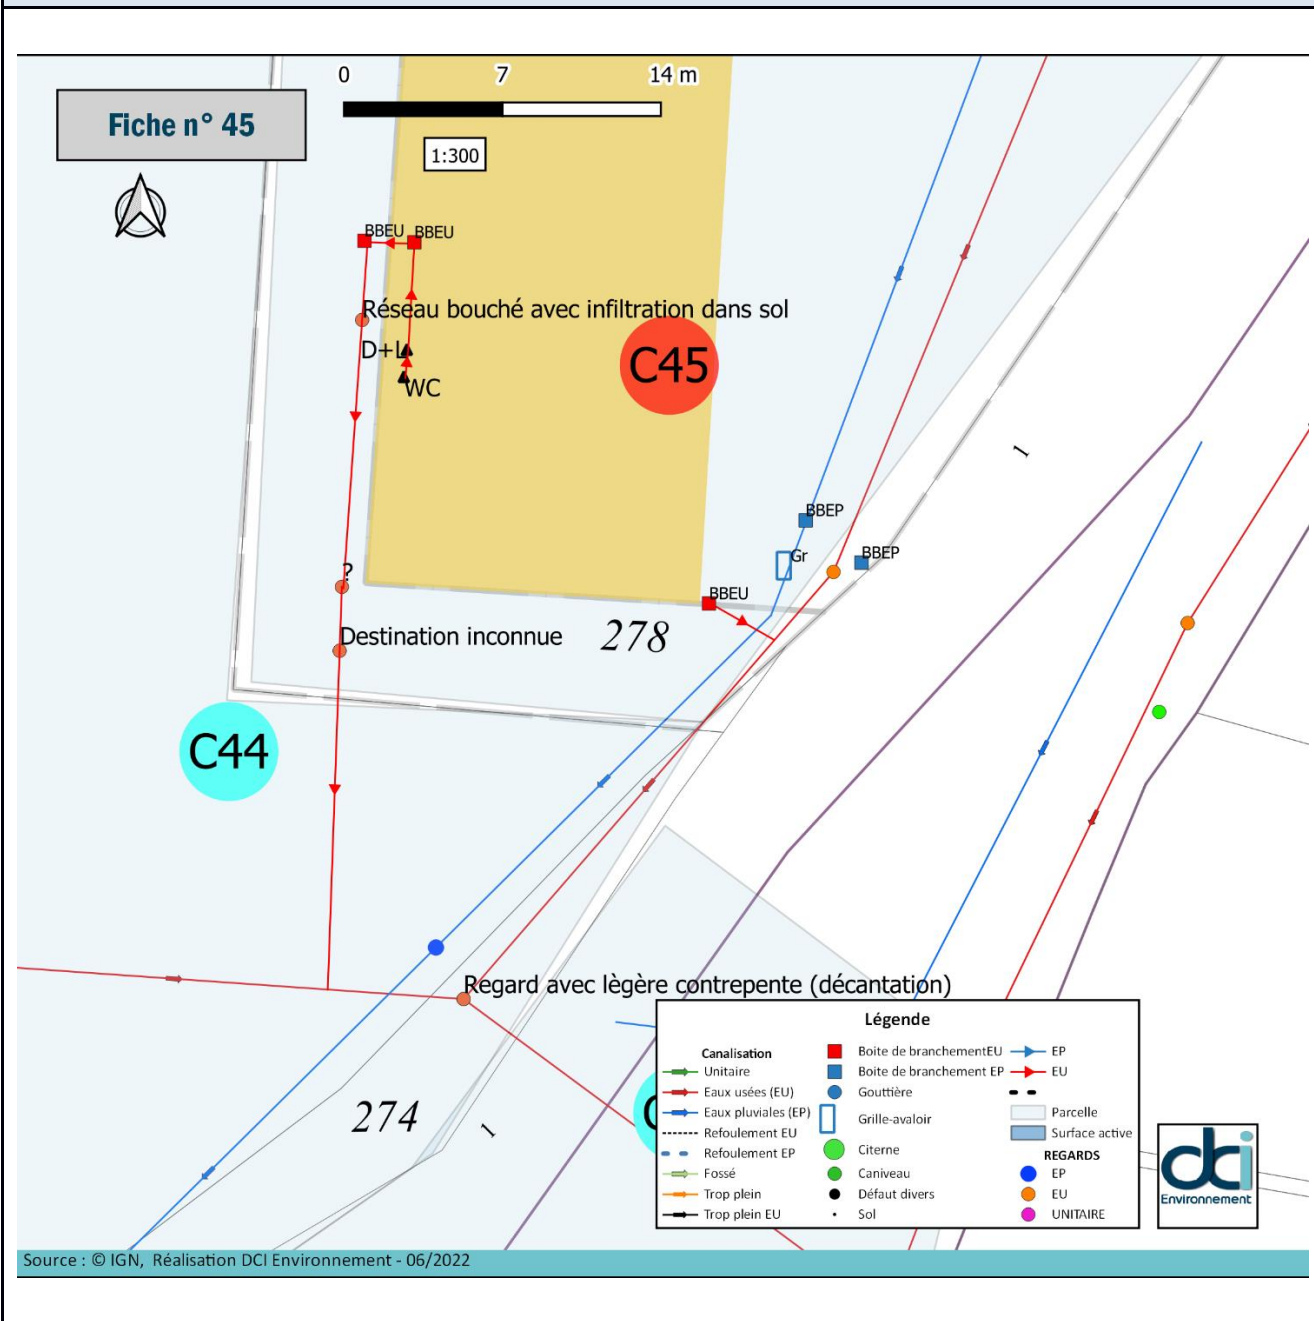

## PHOTOGRAPHIES

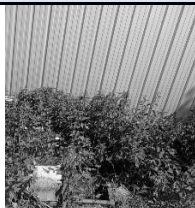

<b>Fiche N° : C46</b> Ano fumée : F5 et 6	<b>RT-RD</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
<b>Contrôle sur domaine public</b>				

DATE VISITE : 20/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------


Localisation	RD73- Ranchot et n°5
Type ouvrage	Grilles de voirie et sur trottoir qui fument
Réseau concerné	RESEAU EU ou unitaire

RESULTAT DU TEST ET CONFORMITE			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M²)
TAMPON EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES		X	5
REMARQUES	Regard mixte entre le réseau EU et EP (ancien regard avaloir) avec lame de séparation. Réseau unitaire amont et réduction de diamètre dans le regard Petite grille devant le n° 5 sur EU ou ancien unitaire		

CONFORMITE DU BRANCHEMENT
<b>CONFORME AVEC RESERVES</b>
<b>Voir à bien rehausser la lame entre le réseau EU et EP (unitaire à l'amont)</b>




## SCHEMA DE L'INSTALLATION

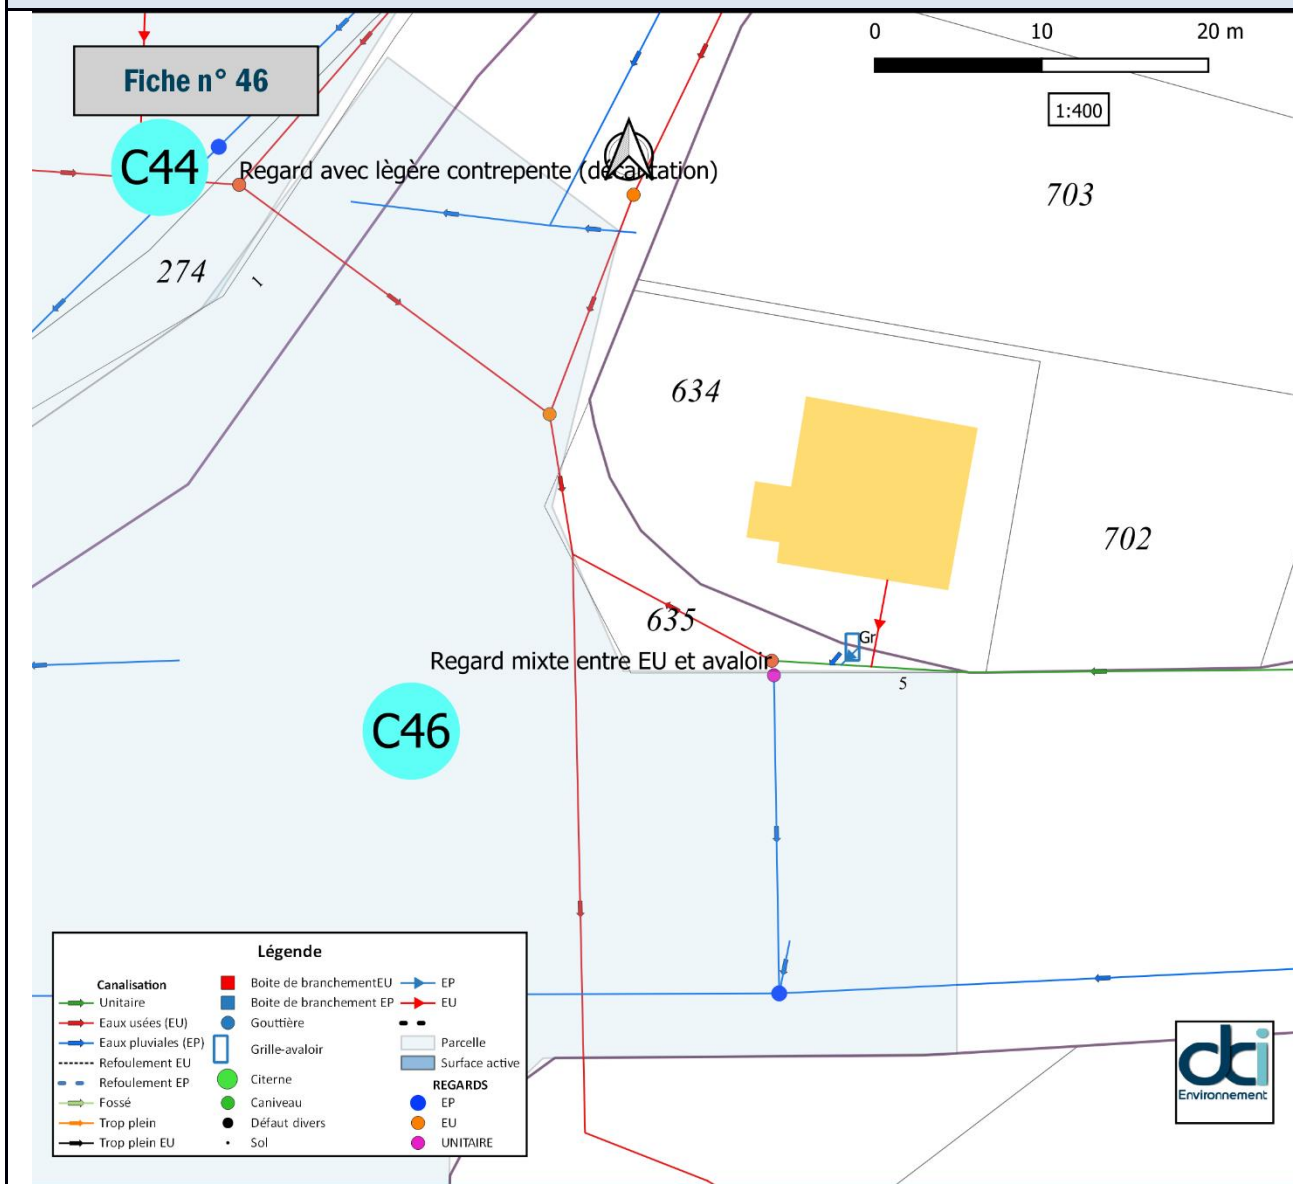

## PHOTOGRAPHIES



***COMMUNE DE RANS***

<b>Fiche N° :C36</b> Ano fumée : /	<b>RS-Rue Haute</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

FICHE TECHNIQUE
-----------------

DATE VISITE : 21/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mme BRAUN Virginie
ADRESSE	5 rue Haute
CP/VILLE	39700 Rans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant		Mauvais Ecoulement		Odeur	X	Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	1	1
Etat / Observations	Bon	Bon

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier+lave-vaisselle)	Vers réseau EP		X	
WC			X	
SDB (lavabo+douche)			X	
Eaux pluviales				
Gouttières (4)	Vers réseau EU		X	

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	
EAUX PLUVIALES		X	~120 m <sup>2</sup>
<b>Observations</b>	EU vers EP et EP vers EU (inversement du raccordement du logement sur les BBEU et BBEP sur du réseau communal)		

CONFORMITE DU BRANCHEMENT	
NON CONFORME	
TRAVAUX A PREVOIR :	Inverser les raccordements du logement sur les bonnes boites de branchement

CONFORMITE DU BRANCHEMENT	
NON CONFORME	
TRAVAUX A PREVOIR :	Inverser les raccordements du logement sur les bonnes boites de branchement

CONFORMITE DU BRANCHEMENT	
NON CONFORME	
TRAVAUX A PREVOIR :	Inverser les raccordements du logement sur les bonnes boites de branchement

**Fiche n° 36**

**Légende**

- Canalisation**
  - Unitaire (vert)
  - Eaux usées (EU) (rouge)
  - Eaux pluviales (EP) (bleu)
  - Refolement EU (pointillés rouges)
  - Refolement EP (pointillés bleus)
  - Trop plein (orange)
  - Trop plein EU (noir)
- Boîte de branchement**
  - EU (carré rouge)
  - EP (carré bleu)
- Gouttière (cercle bleu)
- Grille-avaloir (rectangle blanc)
- Citerne (cercle vert)
- Caniveau (cercle noir)
- Défaut divers (point noir)
- Sol (point gris)

**REGARDS**

- EP (cercle bleu)
- EU (cercle orange)
- UNITAIRE (cercle rose)

0 5 10 m

1:200

**C36**

**421**

**C37**


BBEU, BBEP, G, WC, SDB, C

Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 06/2022

Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 06/2022

**PHOTOGRAPHIES**



<b>Fiche N° :C37</b> Ano fumée : /	<b>RS-Rue Haute</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
---------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 21/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mme HAKKAR Magali
ADRESSE	3 rue Haute
CP/VILLE	39700 Rans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant		Mauvais Ecoulement		Odeur	X	Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	1	1
Etat / Observations	Bon	Bon

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (evier+lave-vaisselle)	Vers réseau EU	X		
Buanderie (LL)		X		
WC+lave main		X		
SDB (lavabo+douche)		X		
Etage SDB + WC		X		
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers réseau EP	X		
Grille 1		X		

NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES	X		
EAUX PLUVIALES	X		




## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

CONFORME


## SCHEMA DE L'INSTALLATION

Fiche n° 37

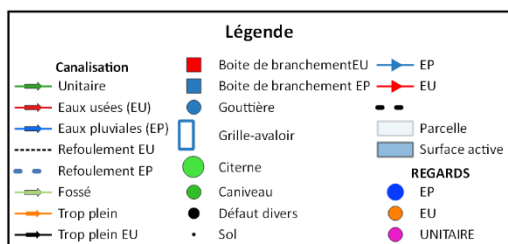

0 5 10 m


1:200

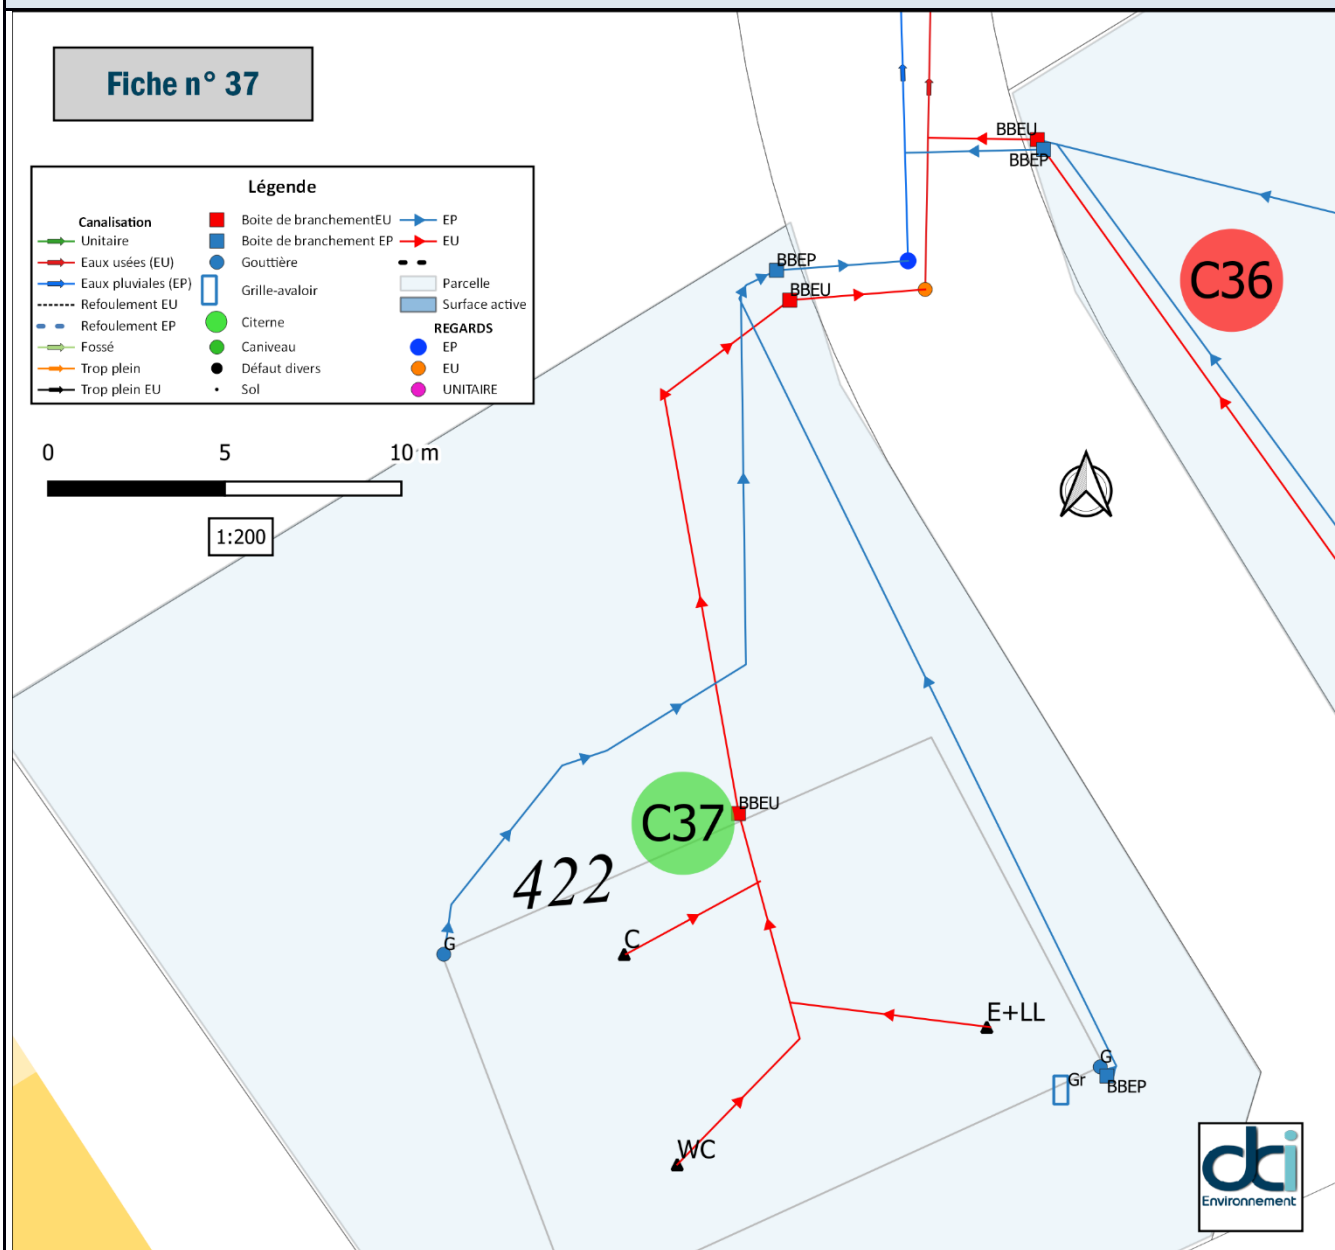

Source : © IGN, Réalisation DCI Environnement - 06/2022

## PHOTOGRAPHIES



<b>Fiche N° :43</b> Ano fumée : /	<b>RS-JB Besson</b>	Communauté de communes Jura Nord		<b>CONTRÔLE DE RACCORDEMENT</b>
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

<b>FICHE TECHNIQUE</b>
------------------------

DATE VISITE : 22/ 07 /2021	ENQUETEUR : H. DAVIET
----------------------------	-----------------------

PROPRIETAIRE	
NOM/PRENOM	Mme ZONCA Amelie
ADRESSE	5 rue JB Besson
CP/VILLE	39700 Rans
TYPE DE RESIDENCE	Principale

TYPE DE TEST							
Ecoulement	X	Colorant	X	Sonore	X	Autre	

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OCCUPANT							
Néant	X	Mauvais Ecoulement		Odeur		Bouchage	Autre :

OUVRAGES SUR LE DOMAINE PUBLIC		
	Boite de branchement Eaux usées	Boite de branchement Eaux pluviales
Présence	1	1
Etat / Observations	BON	BON

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLUVIAUX EXISTANTS				
TYPE D'EQUIPEMENT	DESTINATION	CONFORMITE		
		OUI	NON	OBSERVATIONS
Eaux usées				
Cuisine (évier)	Vers réseau EP		X	
WC			X	
SDB(lavabo+douche)			X	
Buanderie (LL)			X	
Eaux pluviales				
Gouttières (2)	Vers réseau EU		X	


NATURE DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES			
	CONFORME	NON CONFORME	SURFACE ACTIVE (M) / DIVERS
EAUX USEES		X	~100 m <sup>2</sup>
EAUX PLUVIALES		X	
Observations	Inversement du raccordement privé sur les BBEU et BBEP		

## CONFORMITE DU BRANCHEMENT

**NON CONFORME**

TRAVAUX A PREVOIR : Inverser les raccordements du logement sur les bonnes boites de branchement

## SCHEMA DE L'INSTALLATION

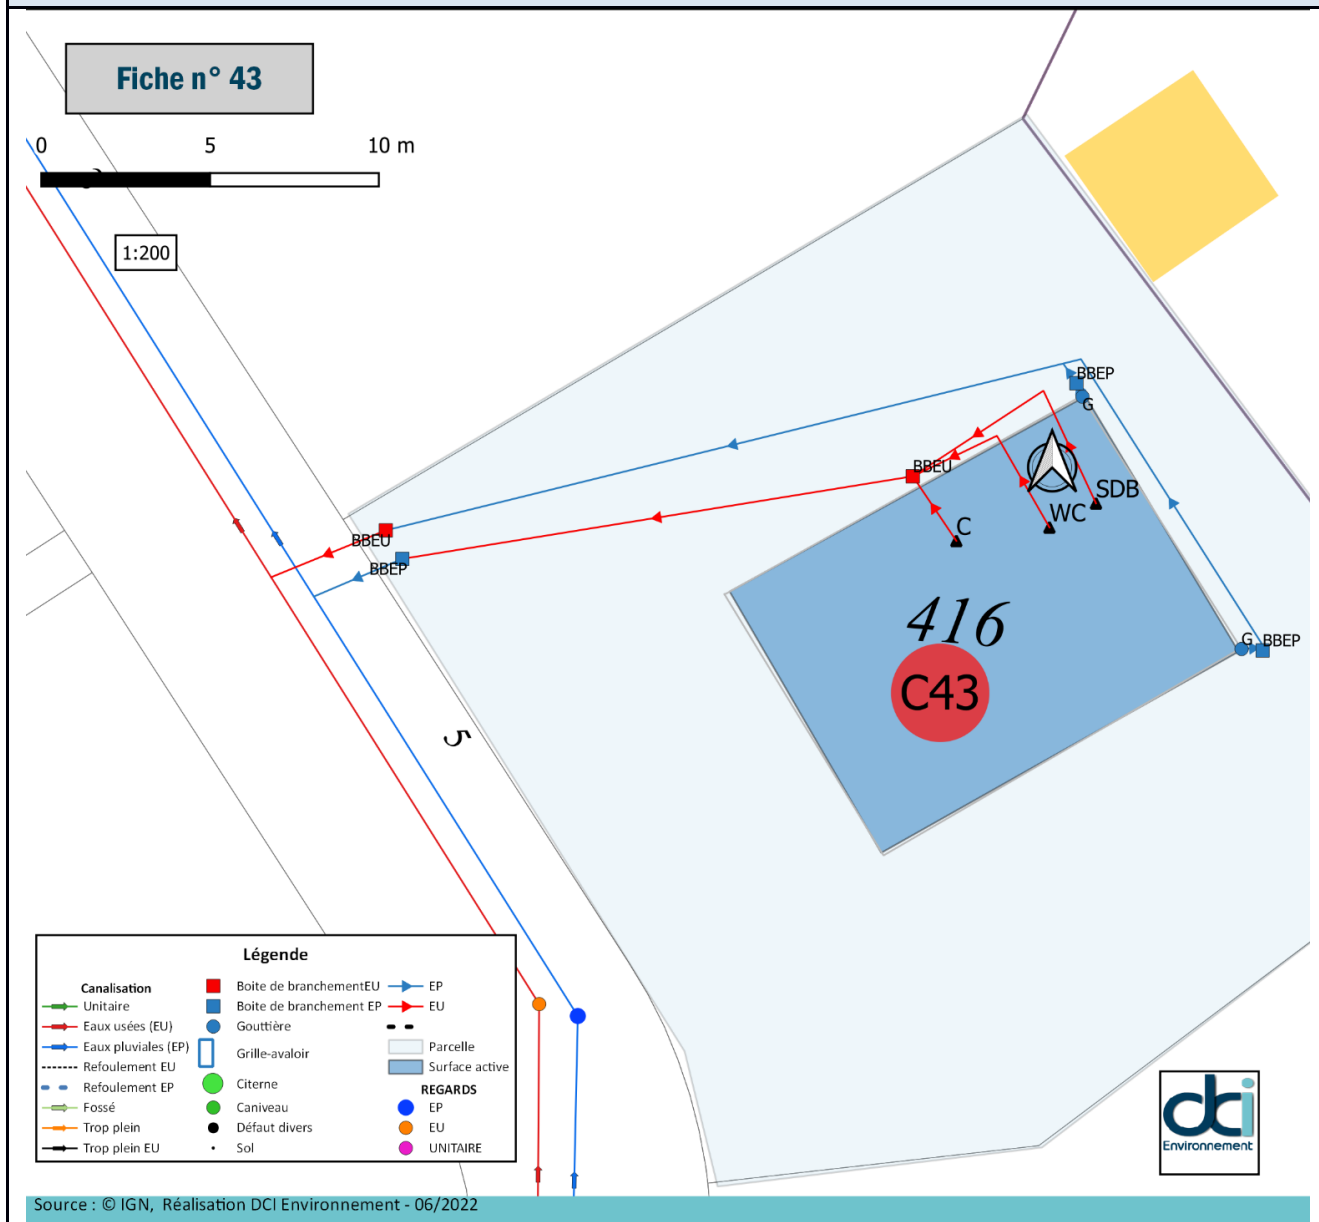

## PHOTOGRAPHIES



