

Télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Système de télésurveillance	Non	-	-
Informations télérelevées	-	-	-
Type de communication	-	-	-
Comptage	Oui	-	-
Etat général	-	-	-
Asservissement	-	-	-
Arrêt d'urgence	Non	-	-
Protection anti-foudre	Non	-	-
Réenclenchement automatique	Non	-	-

Sécurité du site			
Element	Présence	Commentaires	Etat
Portail	Oui	-	Bon
Clôture	Oui	Clôture rigide	Bon
Porte	Oui	-	Bon
Alarme anti-intrusion	Non	-	-
Accès intérieur sécurisé	Oui	Fermé par une clef	Bon
Trappe / événements	Non	-	-
Exutoire de vidange	Non localisé	-	-
Element	Bâtiment	Cuve	Ch. de vannes
Fermeture	Oui	Non	Oui
Ventilation	Oui	Oui	Oui
Étanchéité	Oui	Oui	Oui

Vulnérabilité		
Existence d'un plan d'action en cas de pollution		Procédure d'intervention
Délais d'arrivée sur site après detection d'une contamination sur le réseau		
Délais d'arrivée sur site après detection d'une effraction		

Mode de régulation					
Element		Présence	Asservissements		Valeur
Poires de niveau		Non	Niveau bas		A définir
Sonde de niveau		Non	Niveau haut		A définir
Robinet flotteur		Oui			

Comptages associés au réservoir							
Caractéristiques							
	Date de pose	Télésurveillance	Type/Marque	Débit min	Débit max	Débit démarrage	Débit nominal
Alimentation	2021	Non	Krohne / watrerflux3070	400 lt/h	125,0 m³/h	-	100,0 m³/h
Distribution	2011	Non	Sensus / Meistream	160 lt/h	78,7 m³/h	40 lt/h	63,0 m³/h

Photo	
	

Diagnostic du génie civil extérieur		
Element	Commentaires	Etat général
Bâtiment	Fissure / béton dégradé	Mauvais
Façade	Fissure / béton dégradé	Mauvais
Toit	Béton dégradé / ferrures apparentes	Mauvais




Commentaires

Nombreuses fissures importantes.

Equipement de protection du personnel sur site			
Panneaux d'informations	Garde-corps anti chute	Pharmacie de premier secours	Protection risque incendie
Non	Non	Non	Non

Photo

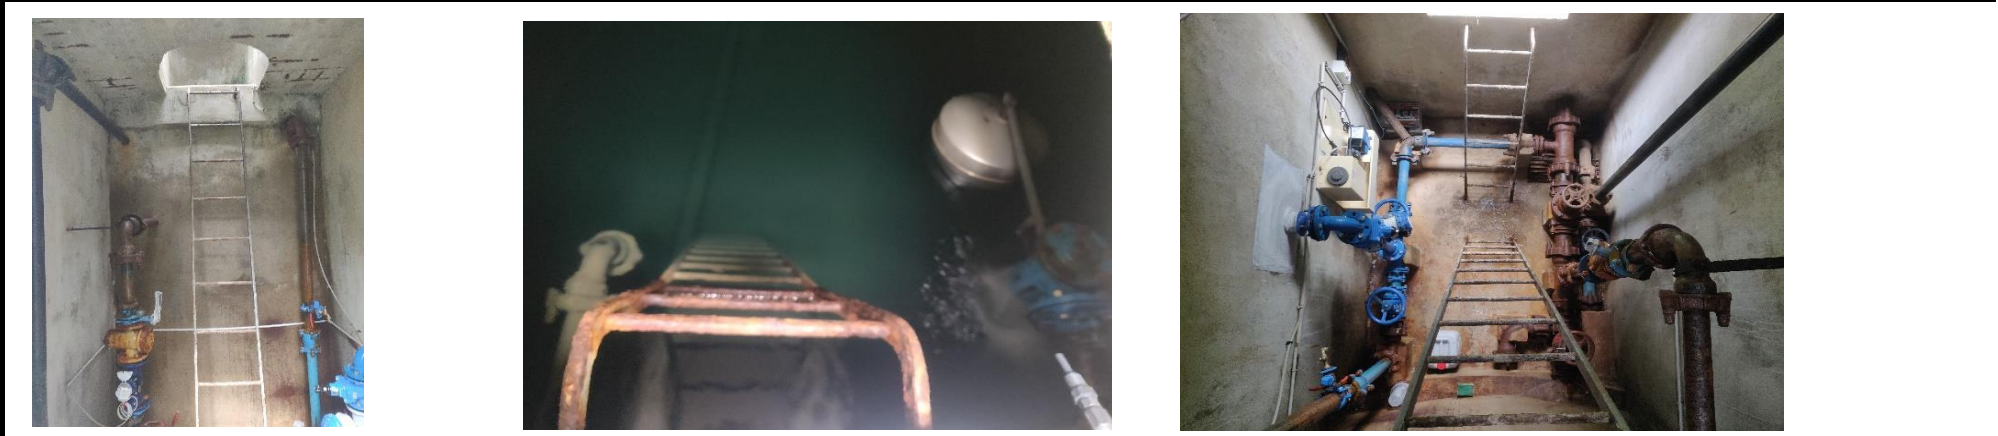

Commentaires

Absence de garde corps sur les échelles. Echelles en mauvais états.


Diagnostic du génie civil intérieur		
Element	Commentaires	Etat général
Bâtiment	Fissures	Mauvais
Cuve	Béton dégradé	Mauvais
Toiture	Non accessible	-
Eclairage	Non	-
Echelle cuve	Oui sans garde corps	corrodée



Commentaires

Diagnostic canalisations et robinetterie					
Type	Nombre	Matériau	Diamètre	Commentaires	Etat général
Adduction	1	Fonte	60 mm	RAS	Bon
Distribution 1	1	Fonte	125 mm	Corrodée	Moyen
Distribution 2	-	-	-	-	-
Trop plein	1	Fonte	60 mm	Corrodée	Moyen
Vidange	1	Fonte	60 mm	Corrodée	Moyen
Robinet préleveur	1	Laiton	?	Sur conduite d'alimentation	Bon

Photos

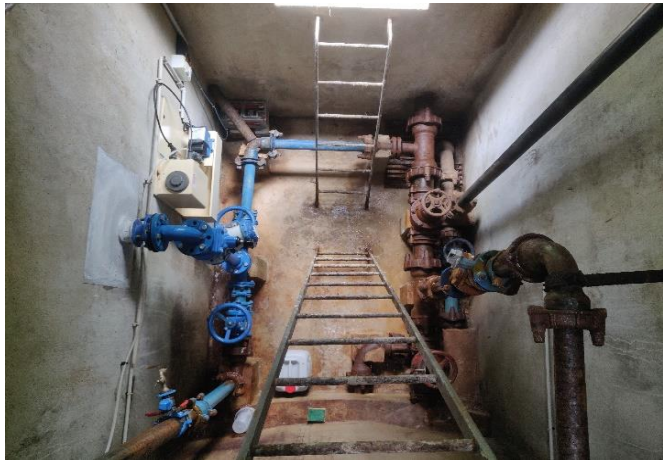


Commentaires

Station de chloration associé au réservoir			
Caractéristiques			
Présence de traitement au chlore	Oui	Lieu de stockage	Dans le réservoir
Etat général	Bon	Modalité de contrôle	Asservis au débit de distribution
Localisation	Injection dans la cuve	Dispositif de sécurité de fuite de chlore	-
Type	Chlore liquide	Commentaire	-


Stockage des réactifs				
Armoire ventilé à réactif	-	Non	Condition de stockage	Intérieure
Quantité de réactifs	?		Commentaire	-
Aspect réglementaire	-			

Photo

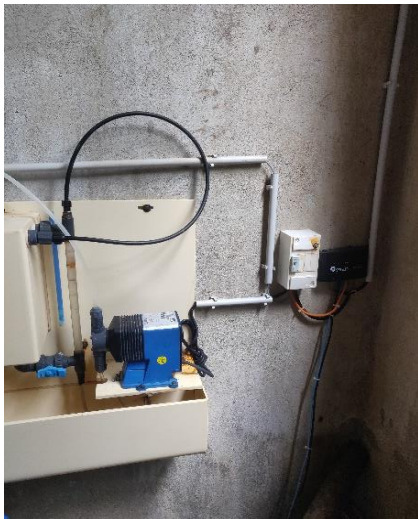

Commentaire

Schéma de fonctionnement

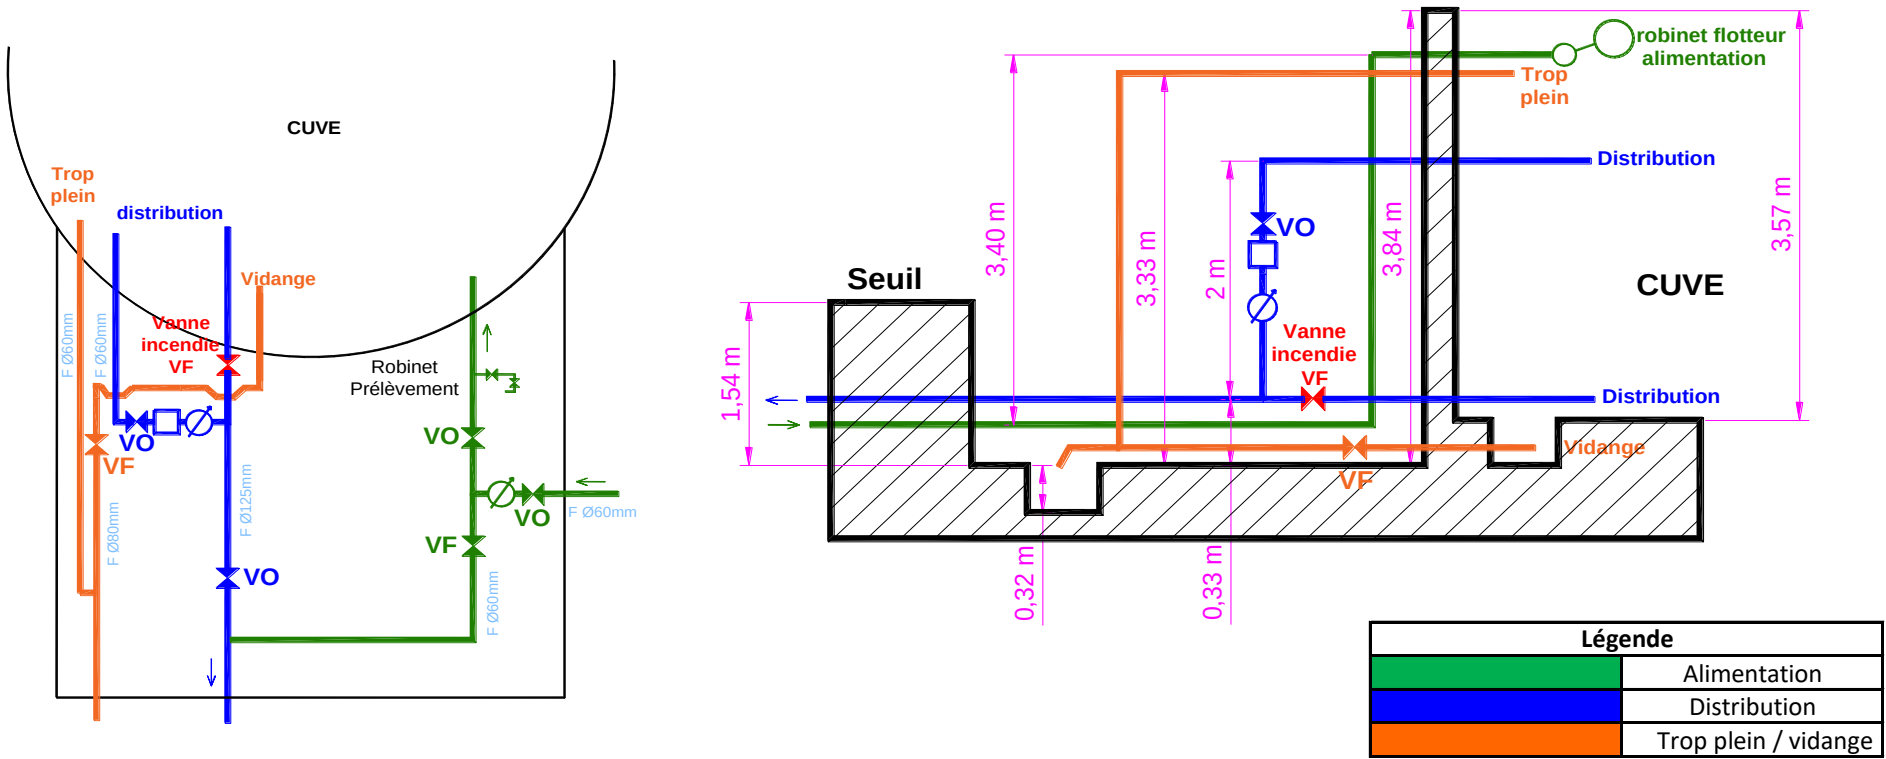

Remarques générales / Problèmes connus