



SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'AMENAGEMENT DU BASSIN
VERSANT DE L'ALBARINE



PLAN DE GESTION

DES ESPACES COMMUNAUX



GESTION DIFFERENCIÉE

PLAN DE DÉSHERBAGE

VERSION 2012



OUTILS D'AIDE POUR LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE GESTION DES ESPACES PUBLICS

Un plan de gestion des espaces publics d'Hauteville-Lompnes a été réalisé en 2012 par le SIABVA en collaboration avec la commune. Le but est d'arrêter l'utilisation des produits phytosanitaires en 2015.

La transition progressive vers la nouvelle gestion des espaces communaux sera facilitée par les outils suivants :

Pour le désherbage :

- Des fiches descriptives des principales méthodes de lutttes alternatives existantes.
- Des cartes présentant les zones désherbées pour les années 2013 à 2015 (une carte par année et par catégorie d'exigence d'entretien).
- Des fiches présentant la gestion du désherbage de 2013 à 2015.
- Les fiches détaillées de chaque secteur.

Pour les espaces verts :

- Une carte présentant les zones tondues et l'exigence d'entretien correspondant.
- Une fiche présentant la gestion des tontes.
- Une fiche spécifique pour le Golf

Désherbeur thermique à flamme

Mode d'action

Le principe est de créer un choc thermique qui fait éclater les cellules de la plante sans pour autant les brûler. Le brûleur produit, via une bouteille de propane, une flamme à 1400°C.

Application

Le stade idéal

2-3 feuilles



Durée d'application



Nombre de passages

Pour une efficacité de 70%, environ **5 passages** par an sont nécessaires



Plus la plante est développée, plus le temps d'application sera élevé.

Les appareils:

Appareil trainée

Application : lance de 15 à 20cm

Prix : 500 à 720 euros selon le modèle

Cadence de travail : 2km/h soit 600 à 800m²/h.

Consommable: bouteille propane 13 kg :

Tarif : 18.5 euros HT avec possibilité de remise de 40%

Autonomie : 4 à 6 heures, 1600 à 2000 m² en plein

Spécificité: Maniabilité

Modèles: Flam pro, , Charoflam 38, Diable, Herbiogaz junior...



Appareil trainé

Application : lance et rampe de 4 à 5 brûleurs (80 cm)

Prix : 2000 (sans système de propulsion) ; 4500 euros pour les modèles motorisés

Cadence de travail : 2km/h soit 1500m² /h.

Consommation : bouteille propane 13 kg :

Tarif : 18.5 euros HT avec possibilité de remise de 40%

Autonomie : gaz : 1 à 2 heures, 1600 à 3000m² ha en plein

Moteur électrique : 4.5h

Spécificité: Idéal pour les surfaces traitées en grande partie (pavées, stabilisé)

Modèles: Flam 800, Electroflam, Charoflam 186 , Chaumont 80...



Appareil tracté

Application : lance et rampe de 5 à 9 brûleurs (100 cm)

Prix : 4500 à 10000 euros; dispositif pour quad : 5000€

Cadence de travail : 2 à 3km/h soit 2000 à 3000m² / h.

Consommation : bouteille propane 13 kg

Autonomie : gaz : 3 à 4 heures, 1 ha en plein

Spécificité: Dispositif traitant les très grandes surfaces.



Bilan

AVANTAGES

Investissement faible à modéré
Maniable et facile d'utilisation

INCONVENIENTS

Risque d'incendie
Nombre de passages

Désherbeur thermique à eau chaude

Mode d'action

De l'eau à forte température et faible pression est utilisée pour créer un choc thermique qui fait éclater les cellules de la plantes.

Application

Le stade idéal

3-4 feuilles



Durée d'application



Nombre de passages

Pour une efficacité de 70%, environ **4 passages par an** sont nécessaires



Plus la plante est développée, plus le temps d'application sera élevé.

Les appareils:

Application : lance et rampe

Prix : 20 000 à 30 000 euros selon le modèle

Cadence de travail : 1 à 3km/h

Consommable: eau: 400 à 500L/h Carburant: 5.5L/h

Spécificité: Peut être utilisé pour le nettoyage, application similaire à celle des herbicides (lance, produit liquide...)

Modèles: Aquacide, Electorclean, Eolia...



Bilan

AVANTAGES

Maniabilité proche de l'usage des herbicides
Polyvalence
Efficacité

INCONVENIENTS

Investissement
Consommation
Nécessite 2 agents

Désherbage mécanique

Mode d'action

Ces techniques utilisent une action mécanique pour arracher les adventices.

Application

Le stade idéal

Plus efficace sur les jeunes plantes



Nombre de passages

Balayeuse : 8 passages

Reciprocator: 5 passages

Bras en **acier** pour balayeuse de voirie

Prix : 2000 euros

Cadence de travail : un peu moins rapide qu'un balayage classique



AVANTAGES

Rapide

En nettoyant la surface, évite la formation d'un milieu favorable à la recolonisation

INCONVENIENTS

Utilisable sur de bon revêtement uniquement

Reciprocator

Il a la même action que le rotofil (**fauchage**) mais est adapté à l'**entretien des bords de murs et caniveaux** car il évite les projections et le recul au contact des obstacles

Prix : 400 à 600 euros

Cadence de travail : 1km/h


Poids : 6.7kg

Consommation : <1L d'essence par heure




Désherbage zones nature 2013


zéro phyto

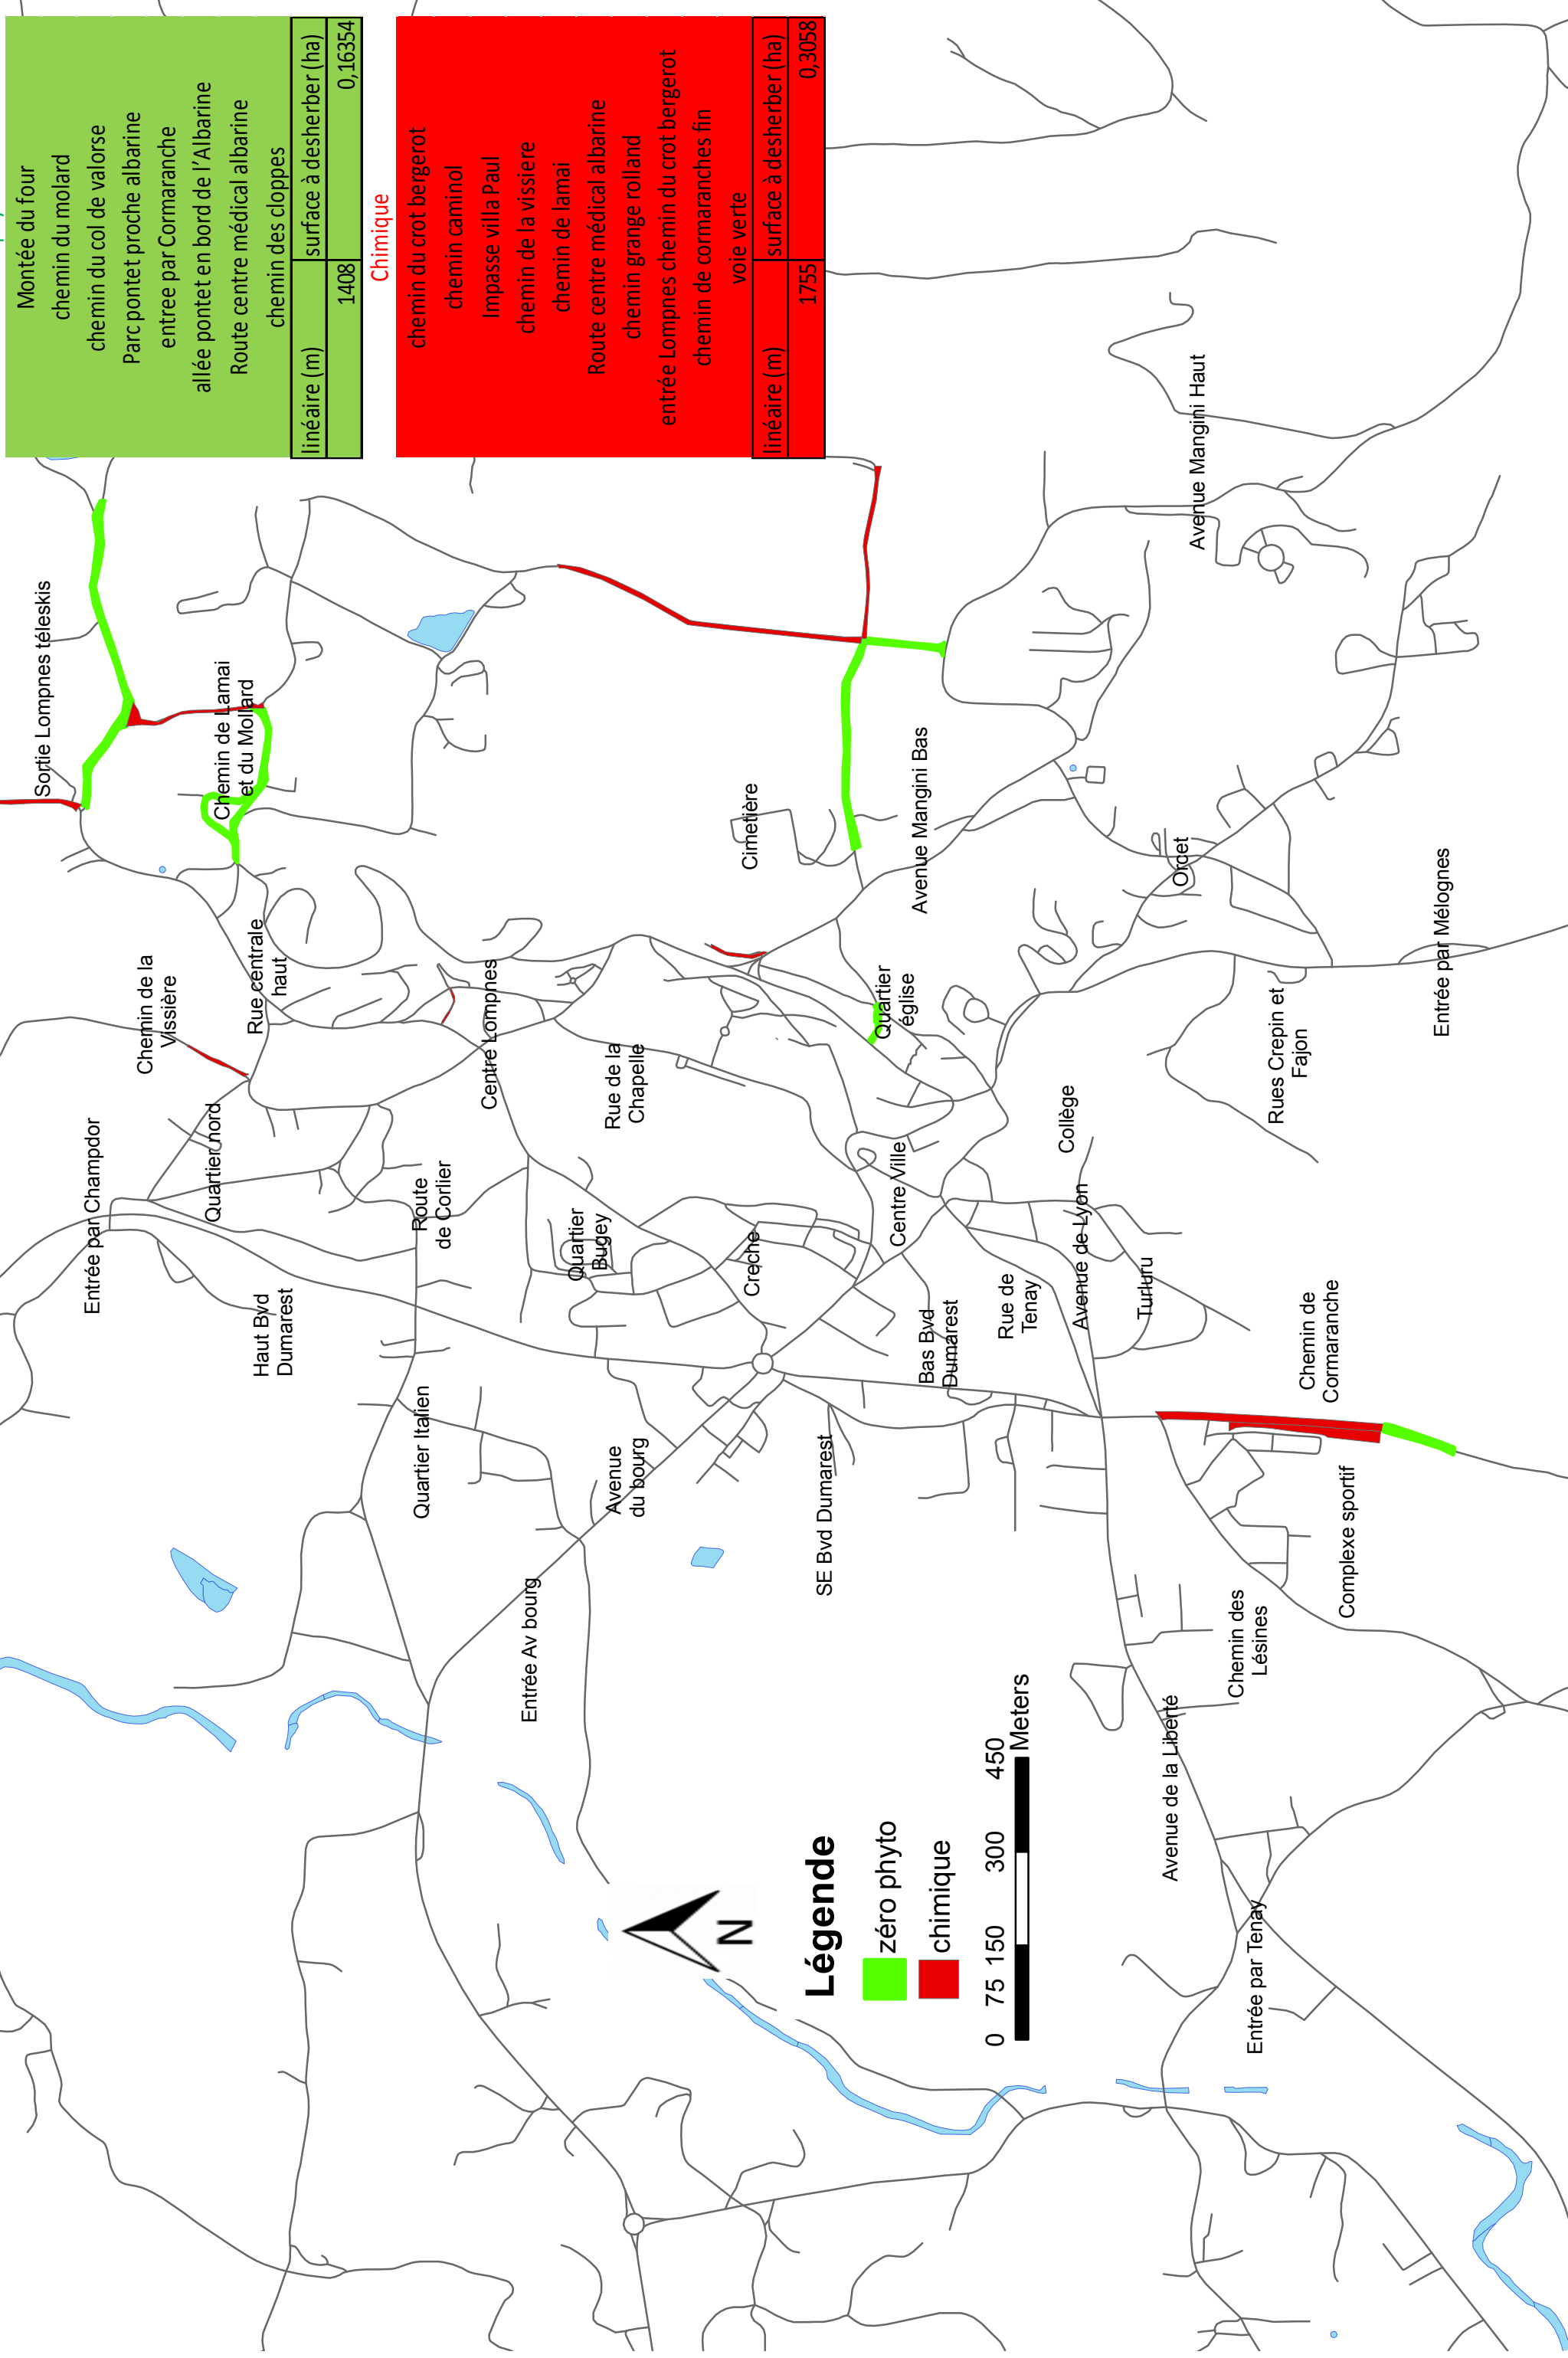


Désherbage zones prestiges 2013

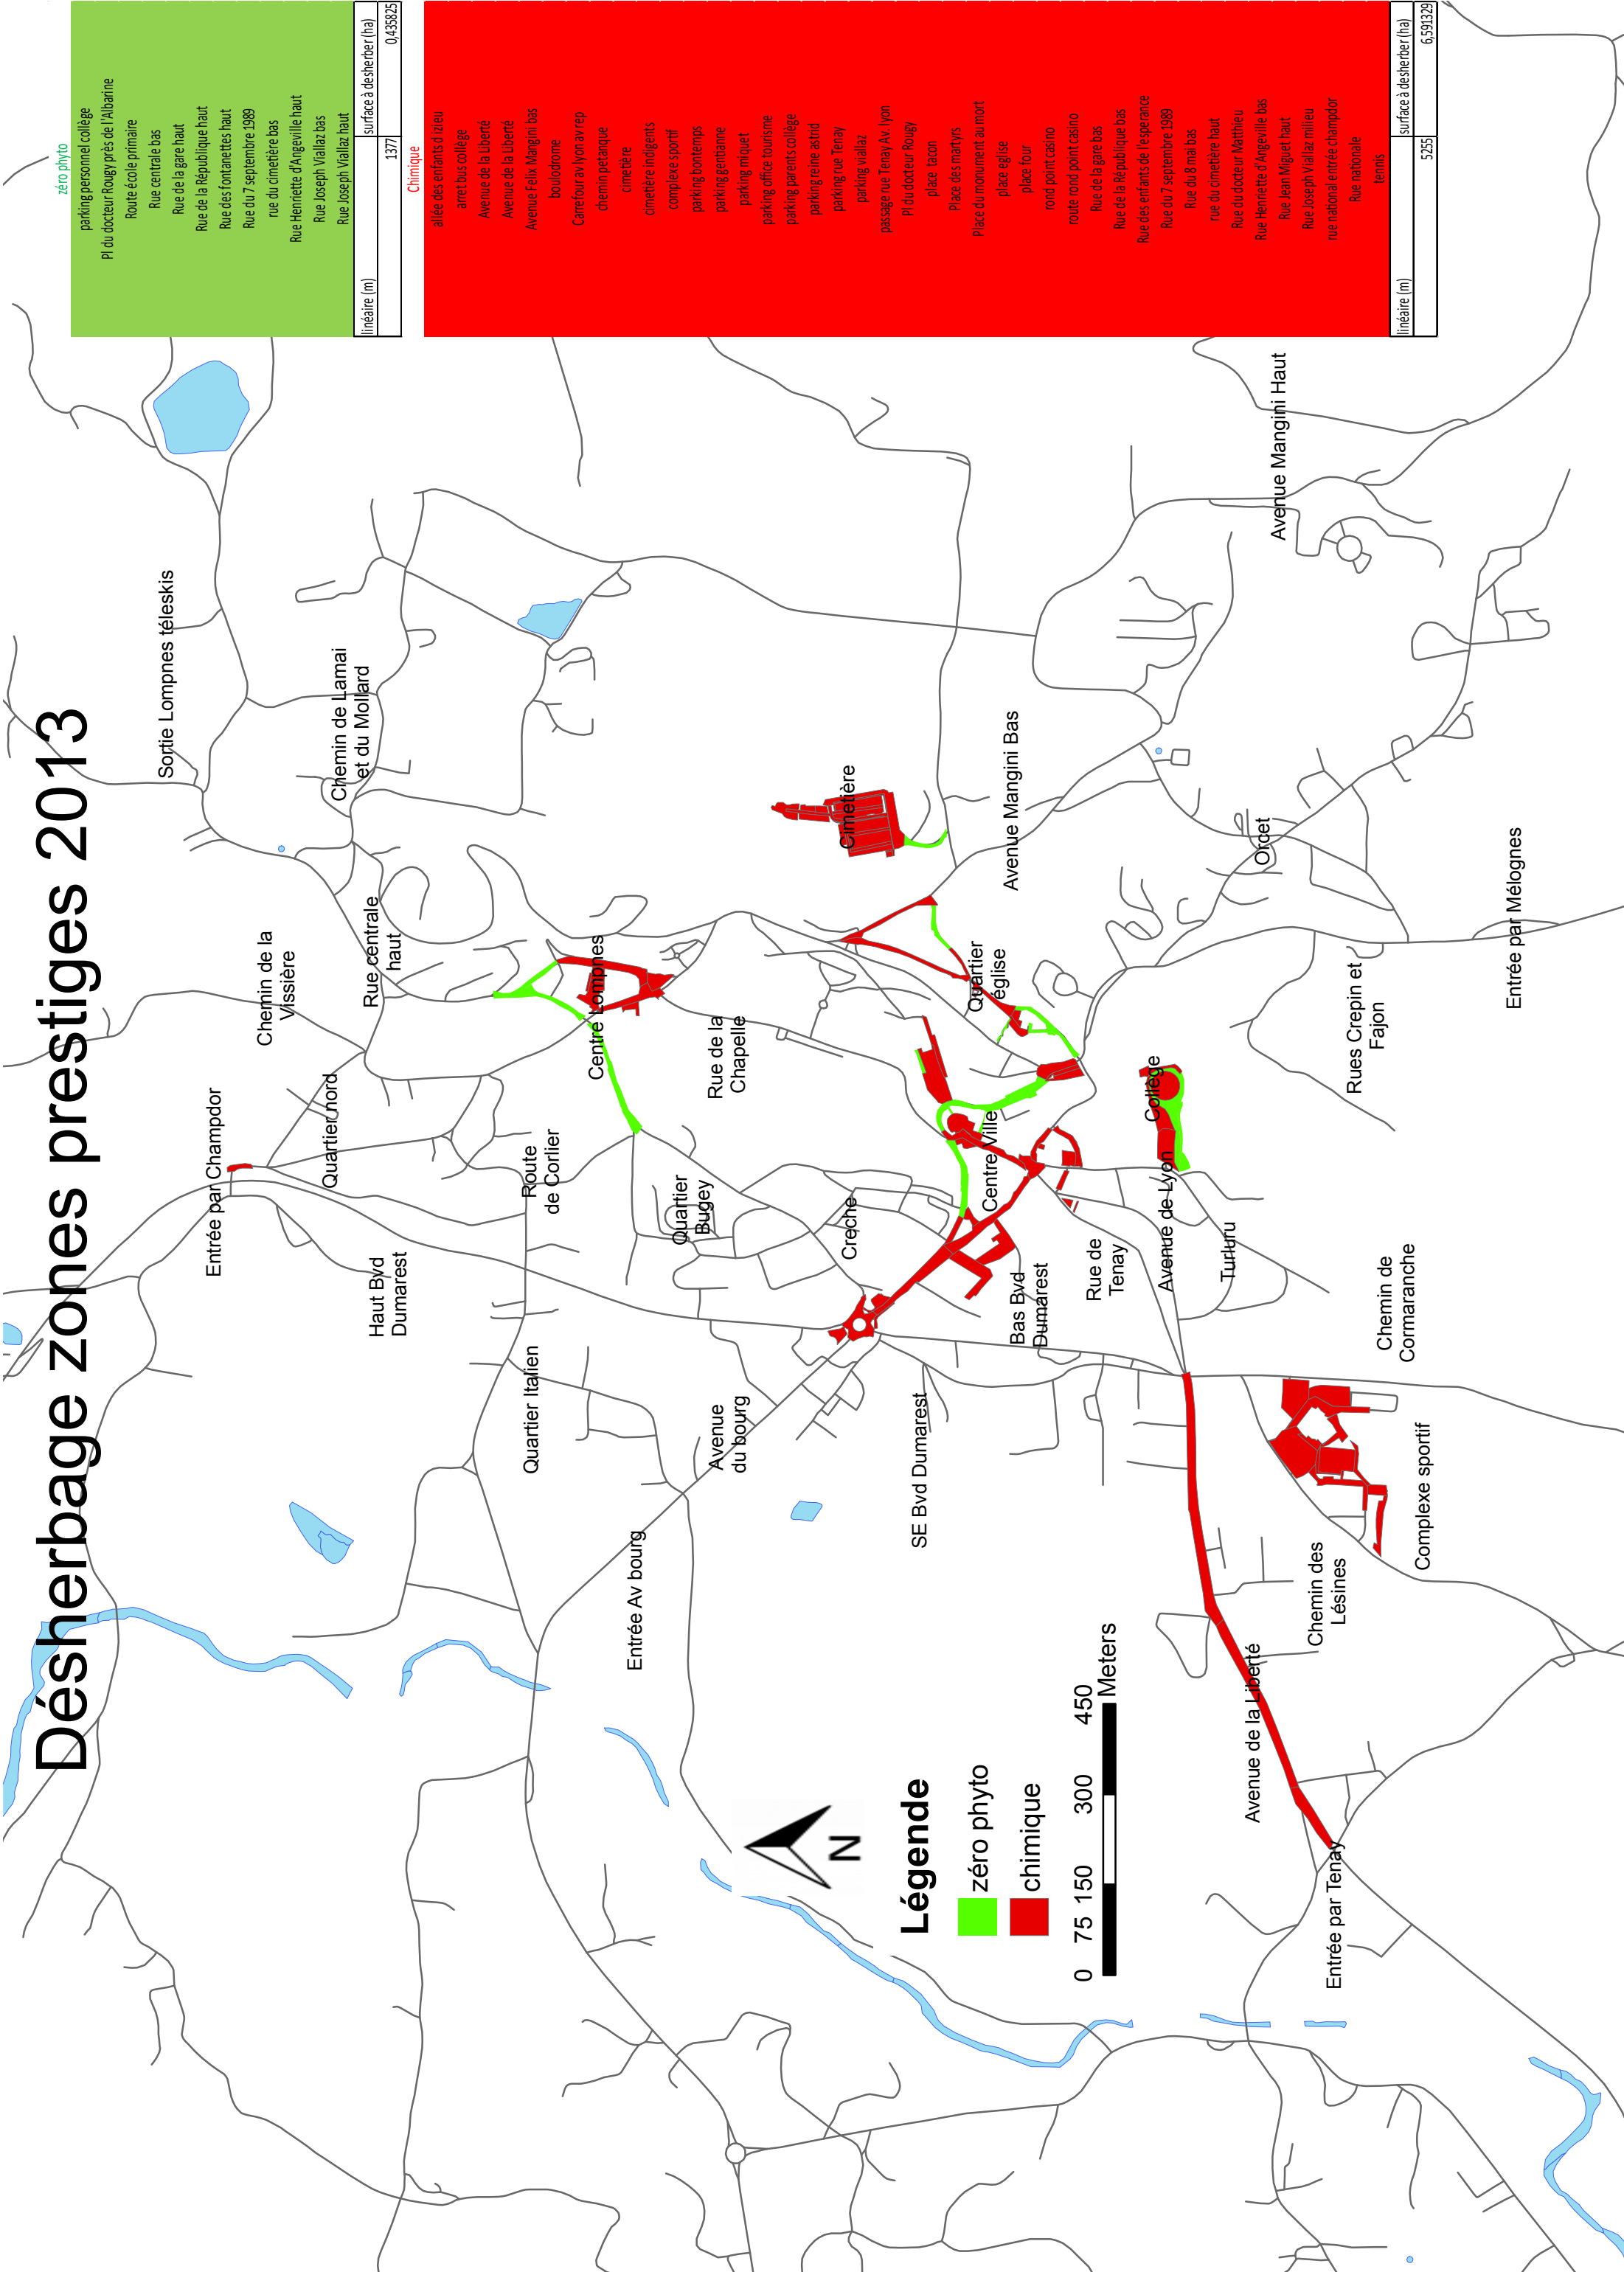

Désherbage zones voirie- 2013

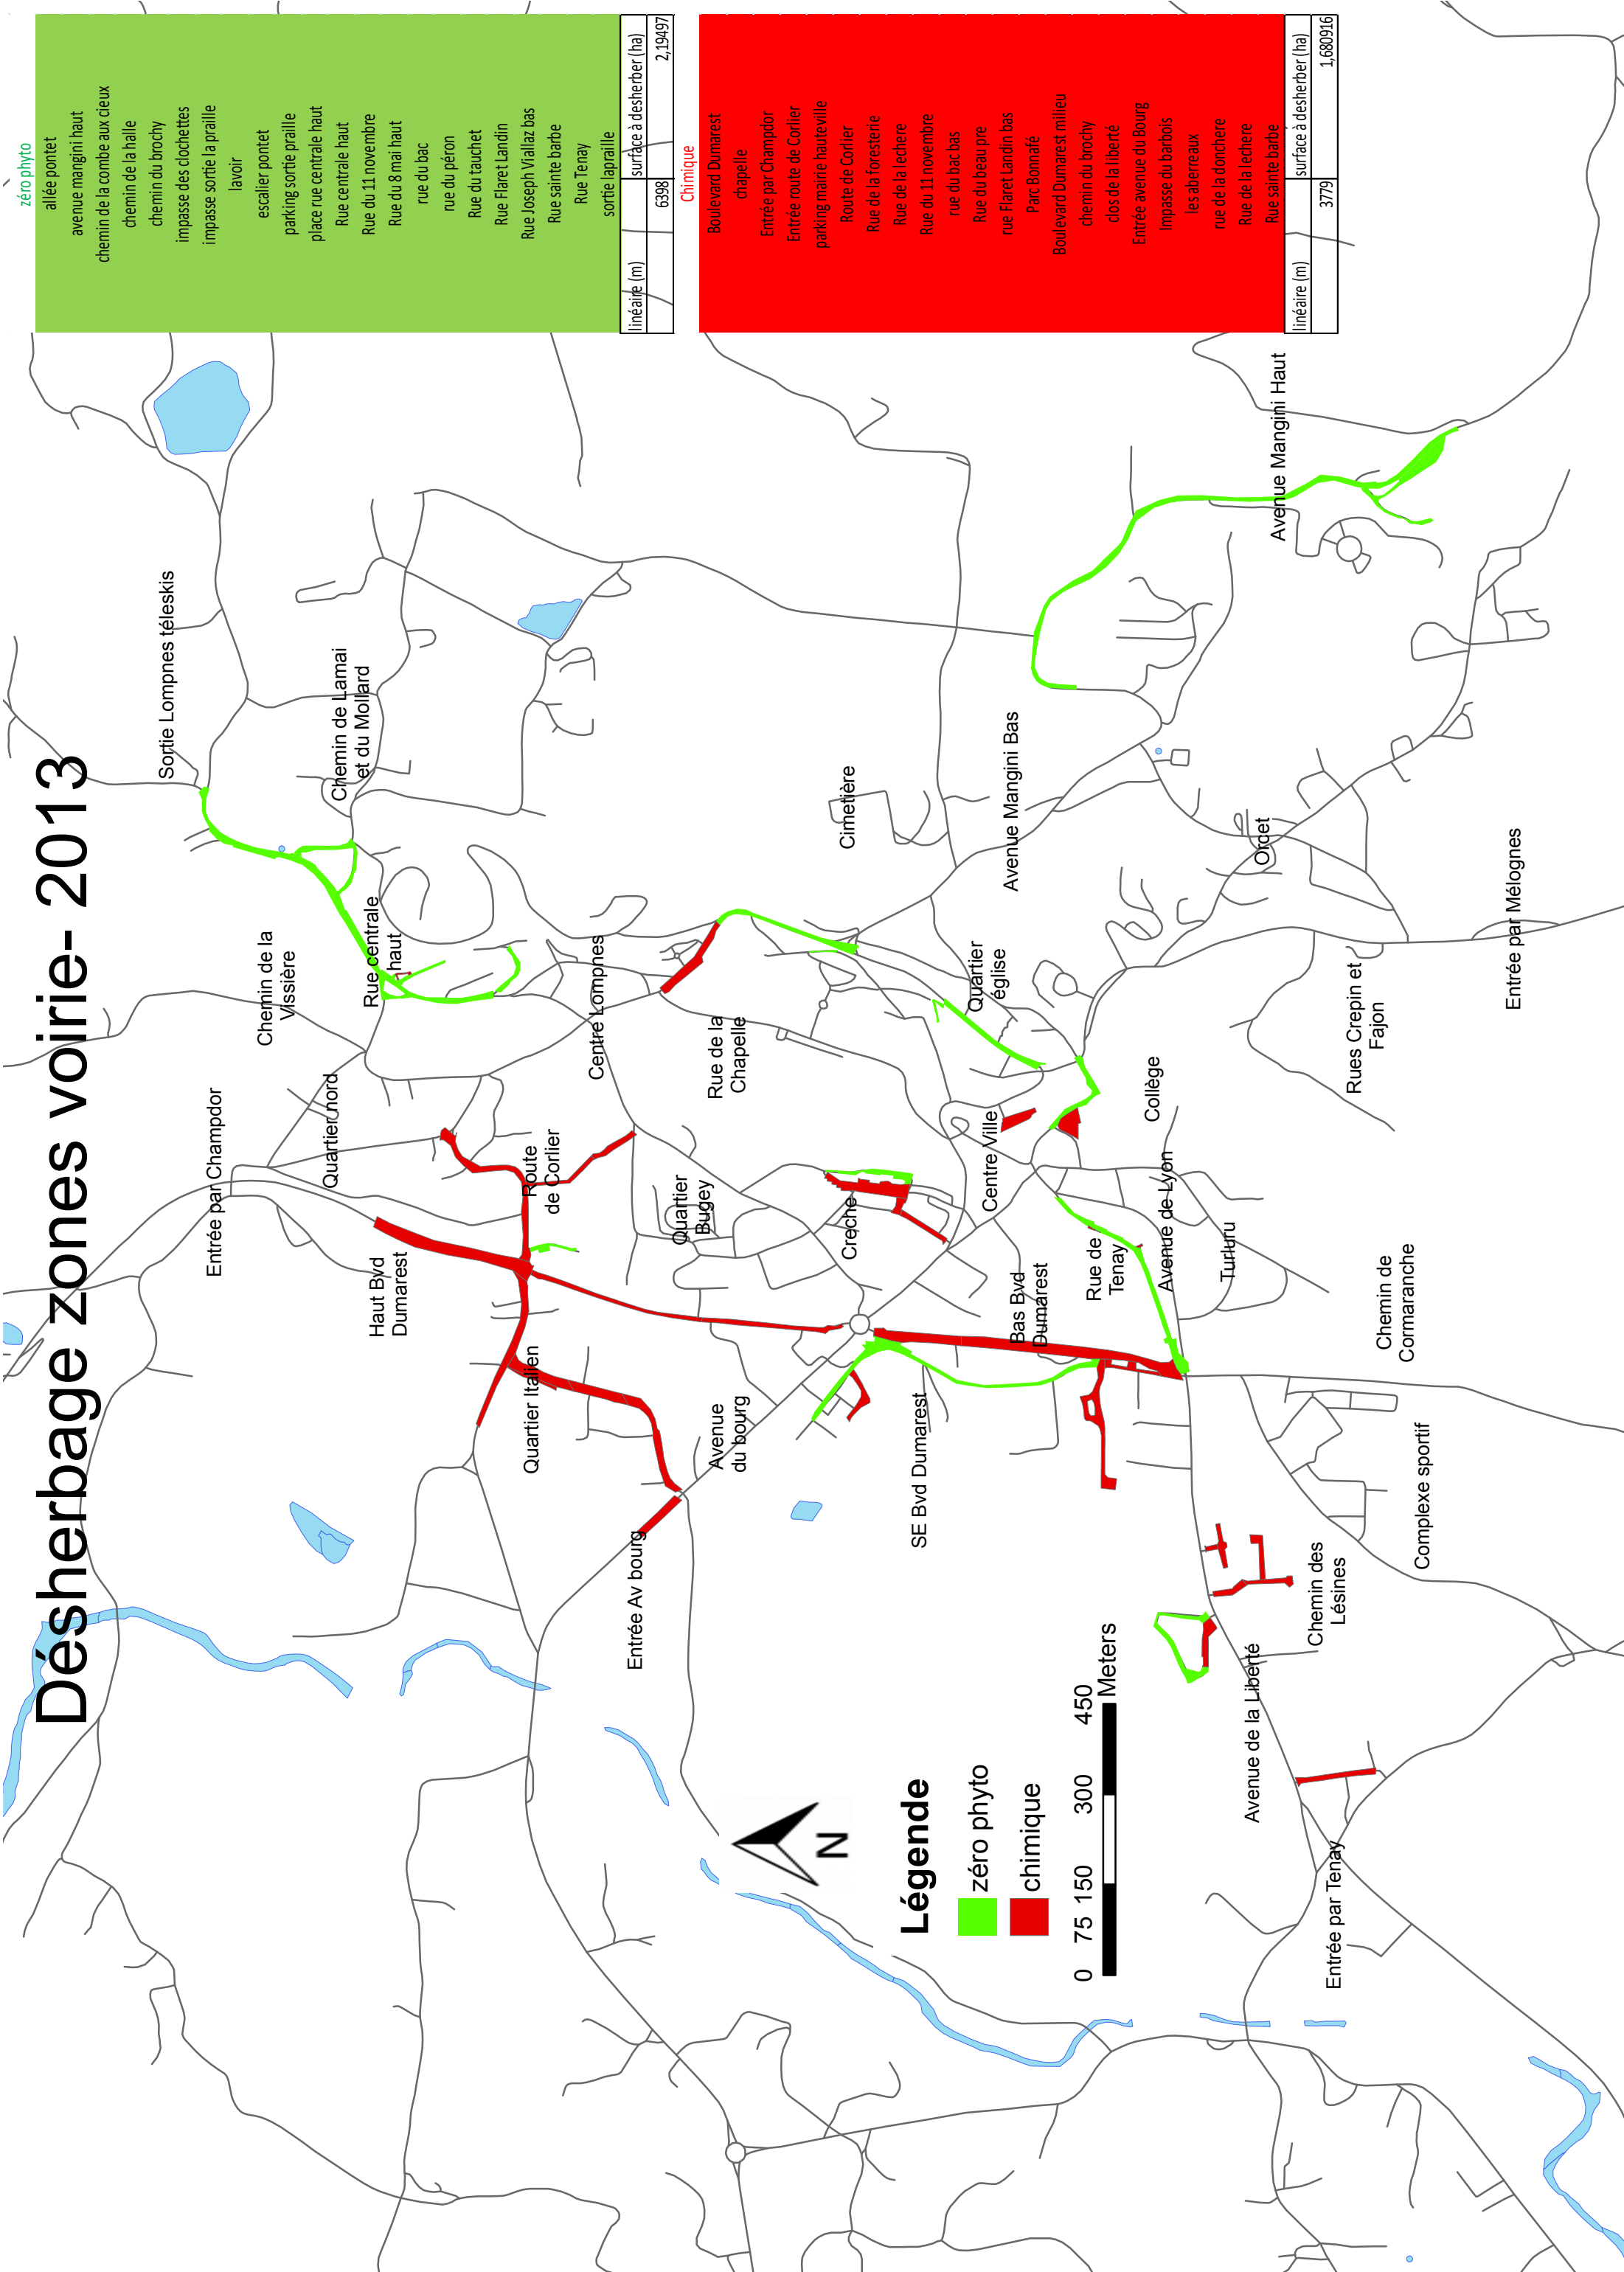

Désherbage zones voirie+ 2013

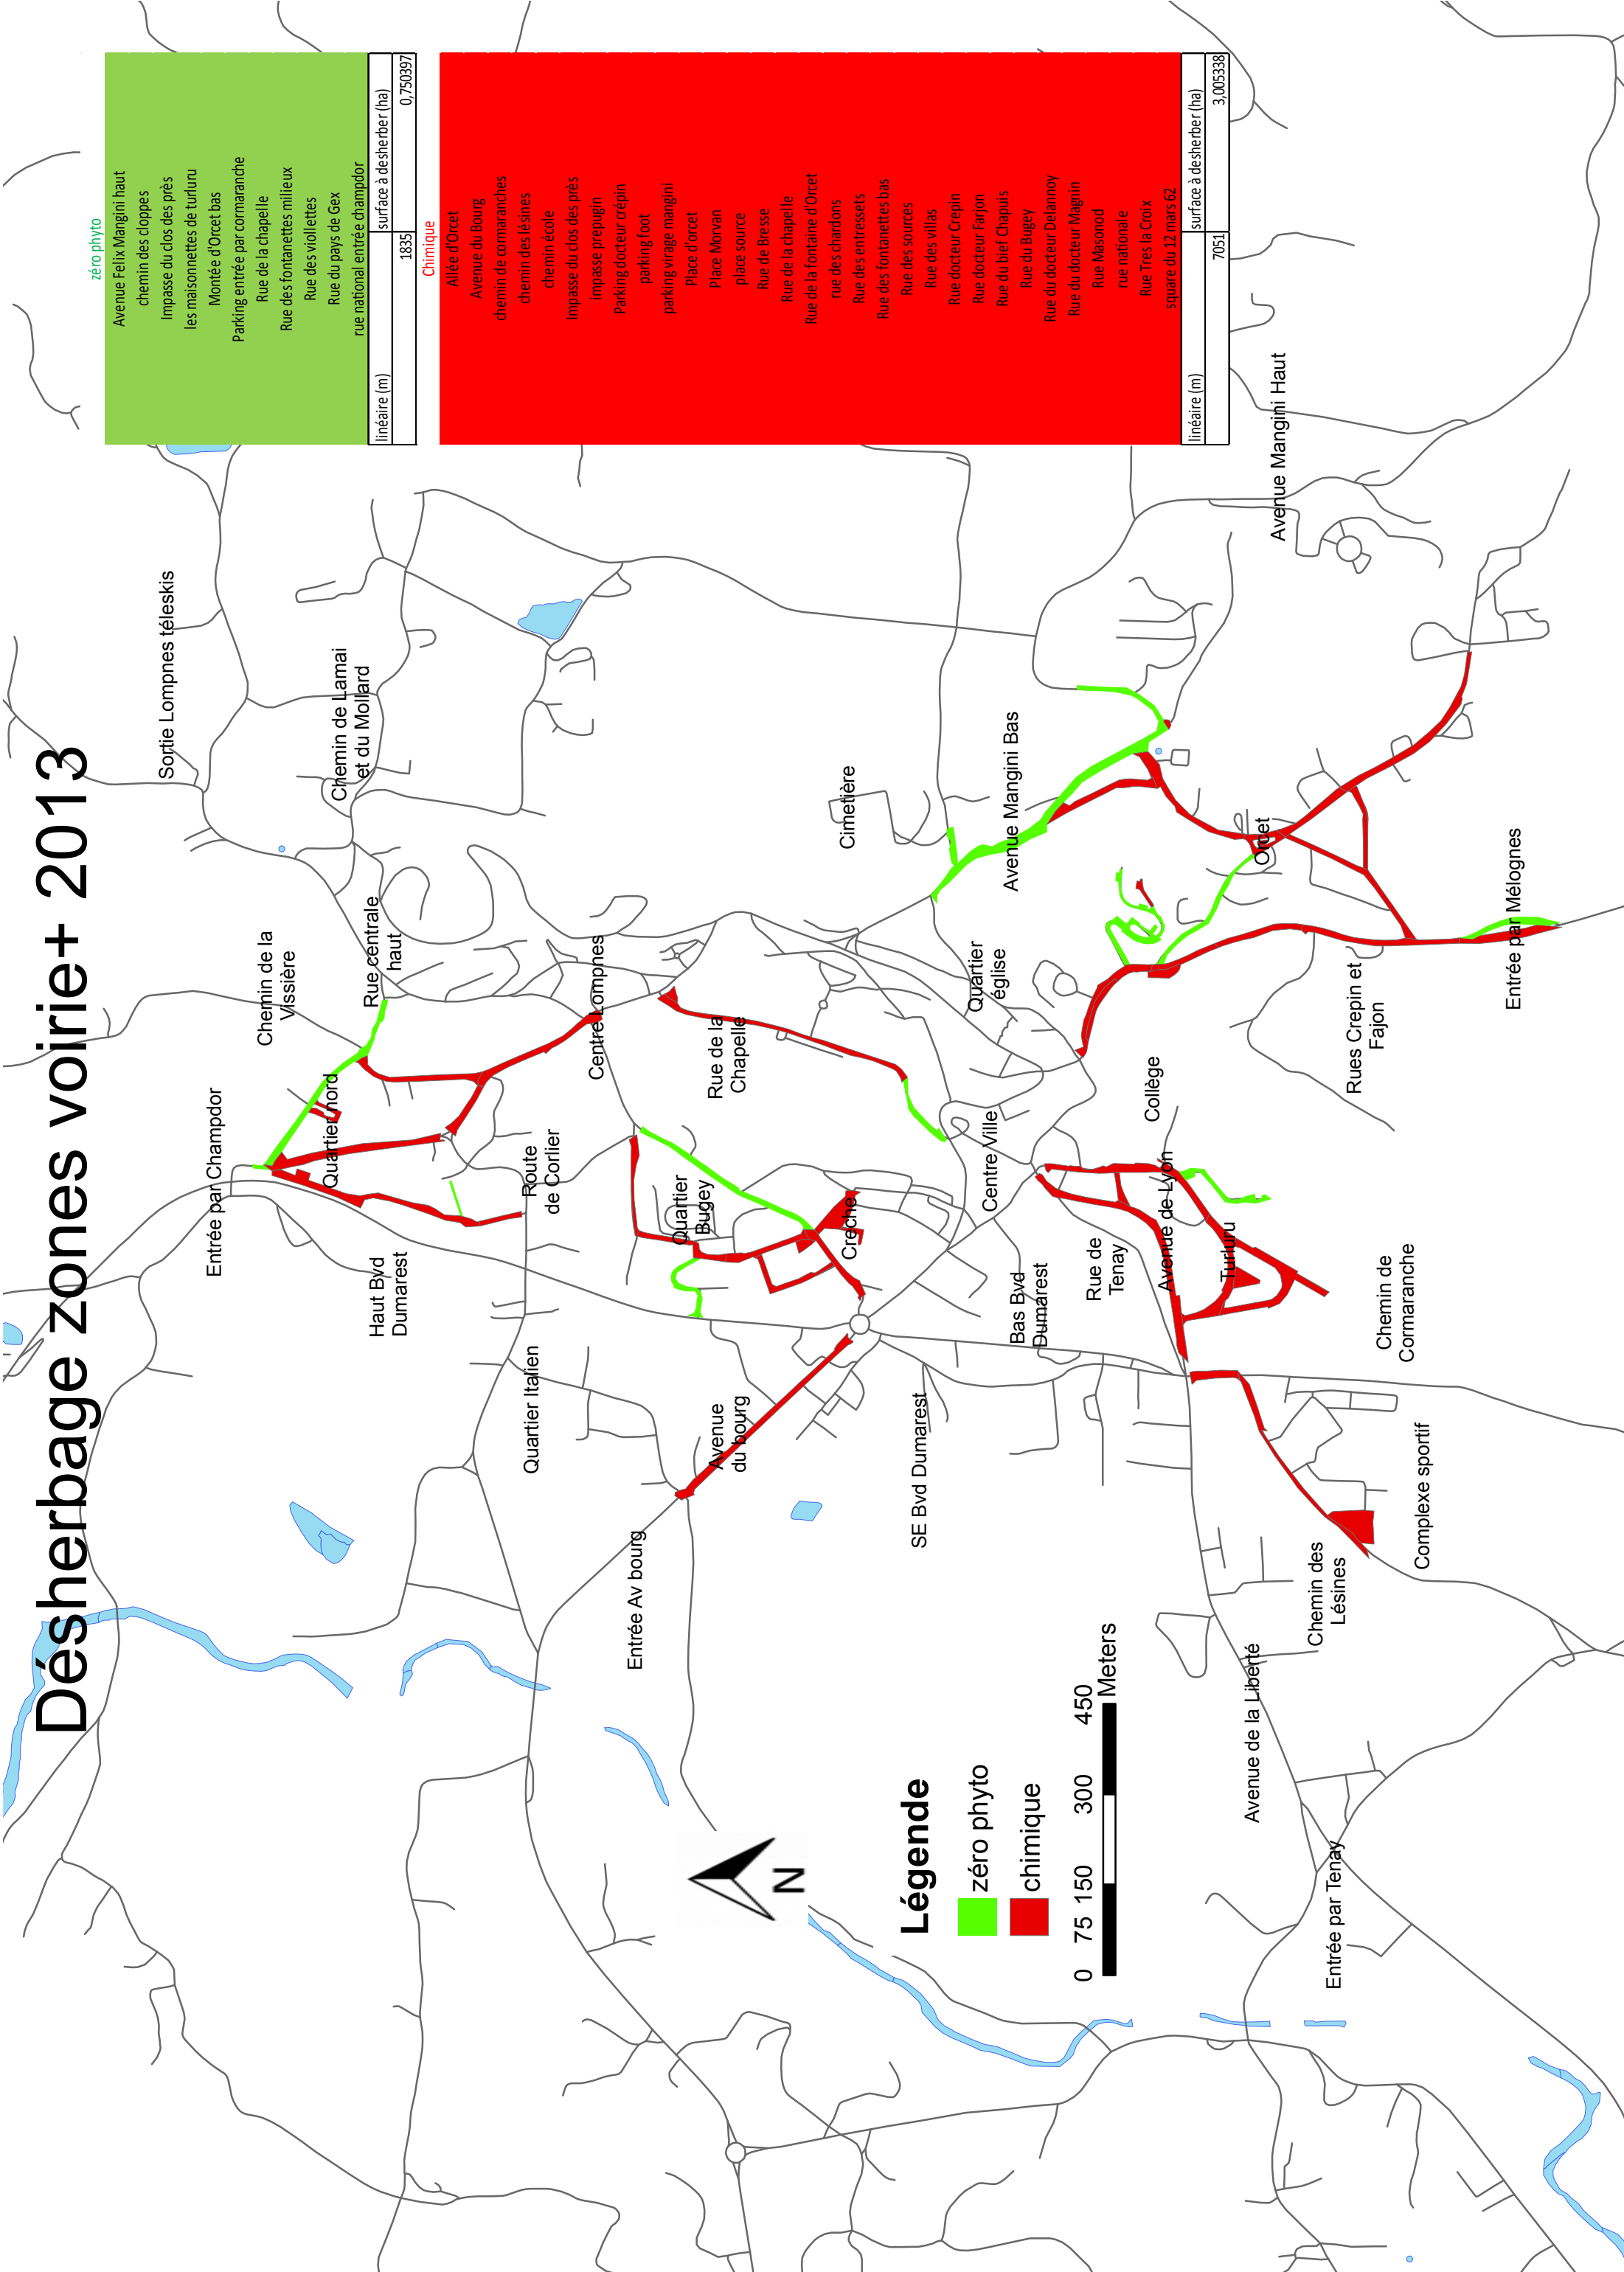

zéro phyto

Avenue Felix Mangini haut
chemin des cloppes
Impasse du clos des près
les maisonnettes de turluru
Montée d'Orcet bas
Paking entrée par cormaranche
Rue de la chapelle
Rue des fontanettes milieux
Rue des violettes
Rue du pays de Gex
rue national entrée champdor


linéaire (m)	1835	surface à desherber (ha)	0,750397
--------------	------	--------------------------	----------

Chimique

Allée d'Orcet
Avenue du Bourg
chemin de cormaranches
chemin des lésines
chemin école
Impasse du clos des près
impasse prepugin
Parking docteur crépin
parking foot
parking virage mangini
Place d'orcet
Place Morvan
place source
Rue de Bresse
Rue de la chapelle
Rue de la fontaine d'Orcet
rue des chardons
Rue des entressets
Rue des fontanettes bas
Rue des sources
Rue des villas
Rue docteur Crepin
Rue docteur Farjon
Rue du bief Chapuis
Rue du Bugey
Rue du docteur Delannoy
Rue du docteur Magnin
Rue Masonod
rue nationale
Rue Tres la Croix
square du 12 mars 62

linéaire (m)	7051	surface à desherber (ha)	3,005338
--------------	------	--------------------------	----------


Désherbage zones nature 2014

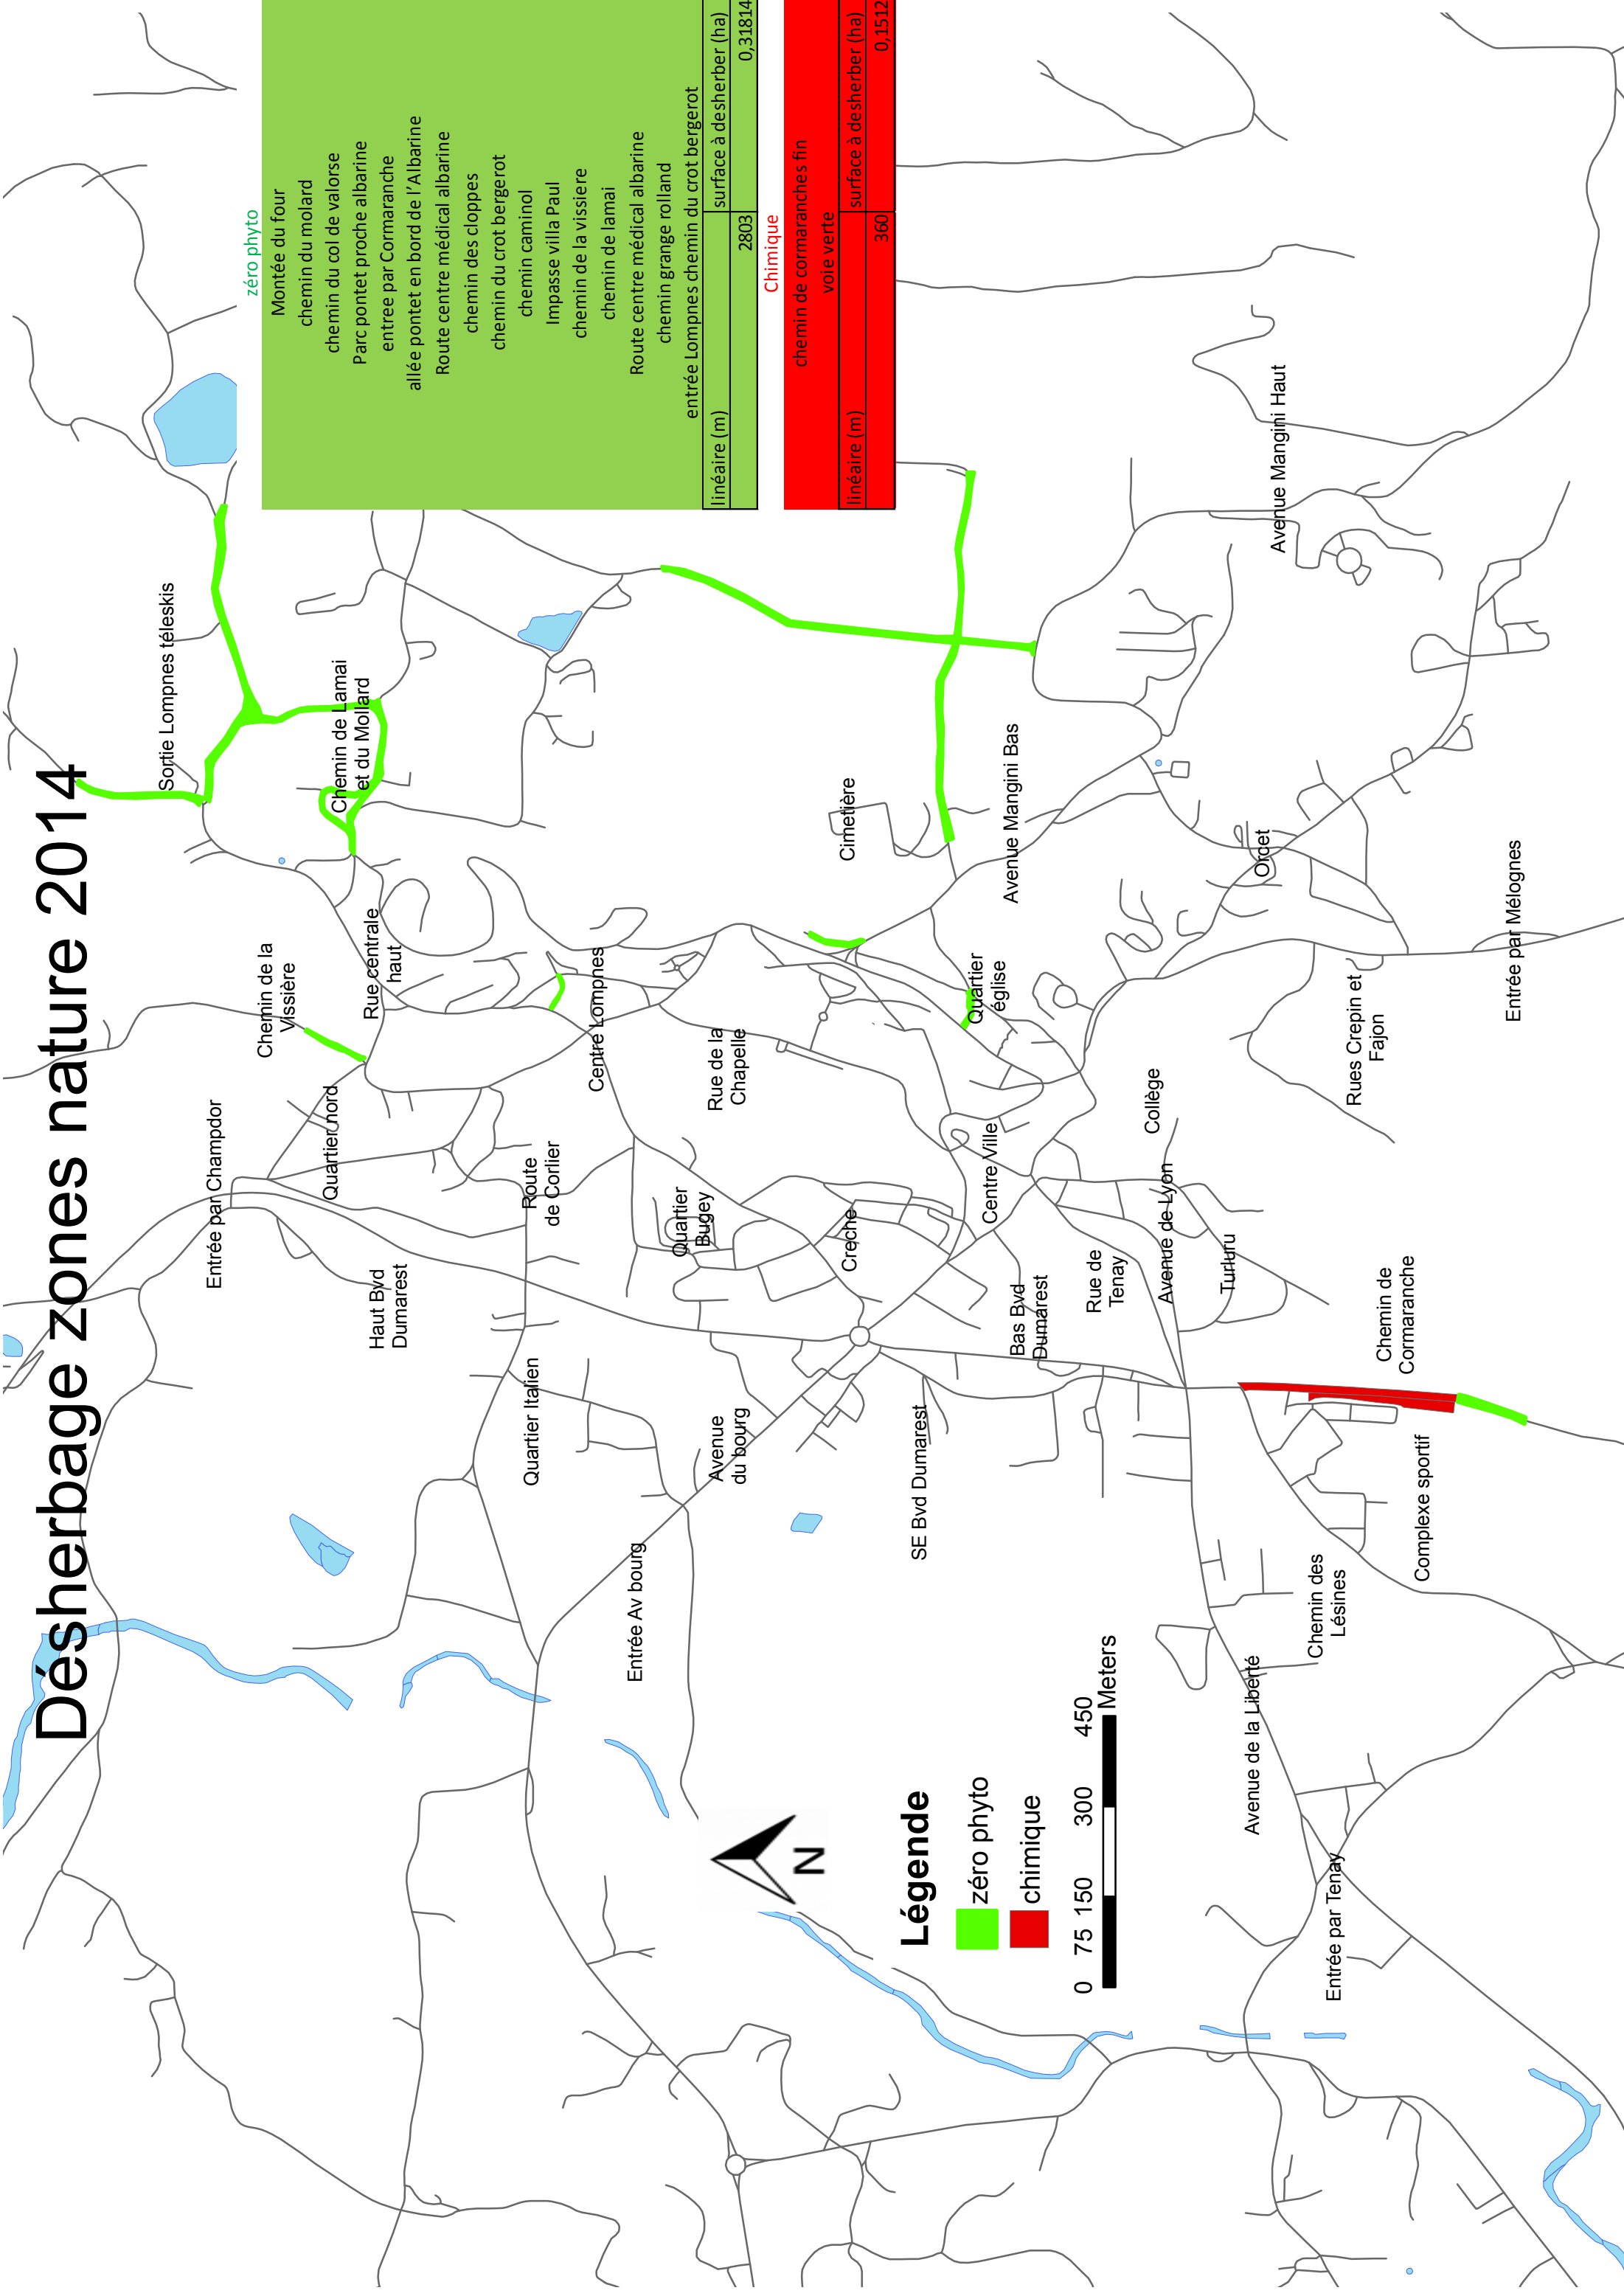

zéro phyto		
Montée du four		
chemin du molar		
chemin du col de valorse		
Parc pontet proche albarine		
entree par Cormaranche		
allée pontet en bord de l'Albarine		
Route centre médical albarine		
chemin des cloppes		
chemin du crot bergerot		
chemin caminol		
Impasse villa Paul		
chemin de la vissiere		
chemin de lamai		
Route centre médical albarine		
chemin grange rolland		
entrée Lompnes chemin du crot bergerot		
linéaire (m)	2803	surface à desherber (ha)
		0,31814

Chimique		
chemin de cormaranches fin		
voie verte		
linéaire (m)	360	surface à desherber (ha)
		0,1512

Désherbage zones prestiges 2014

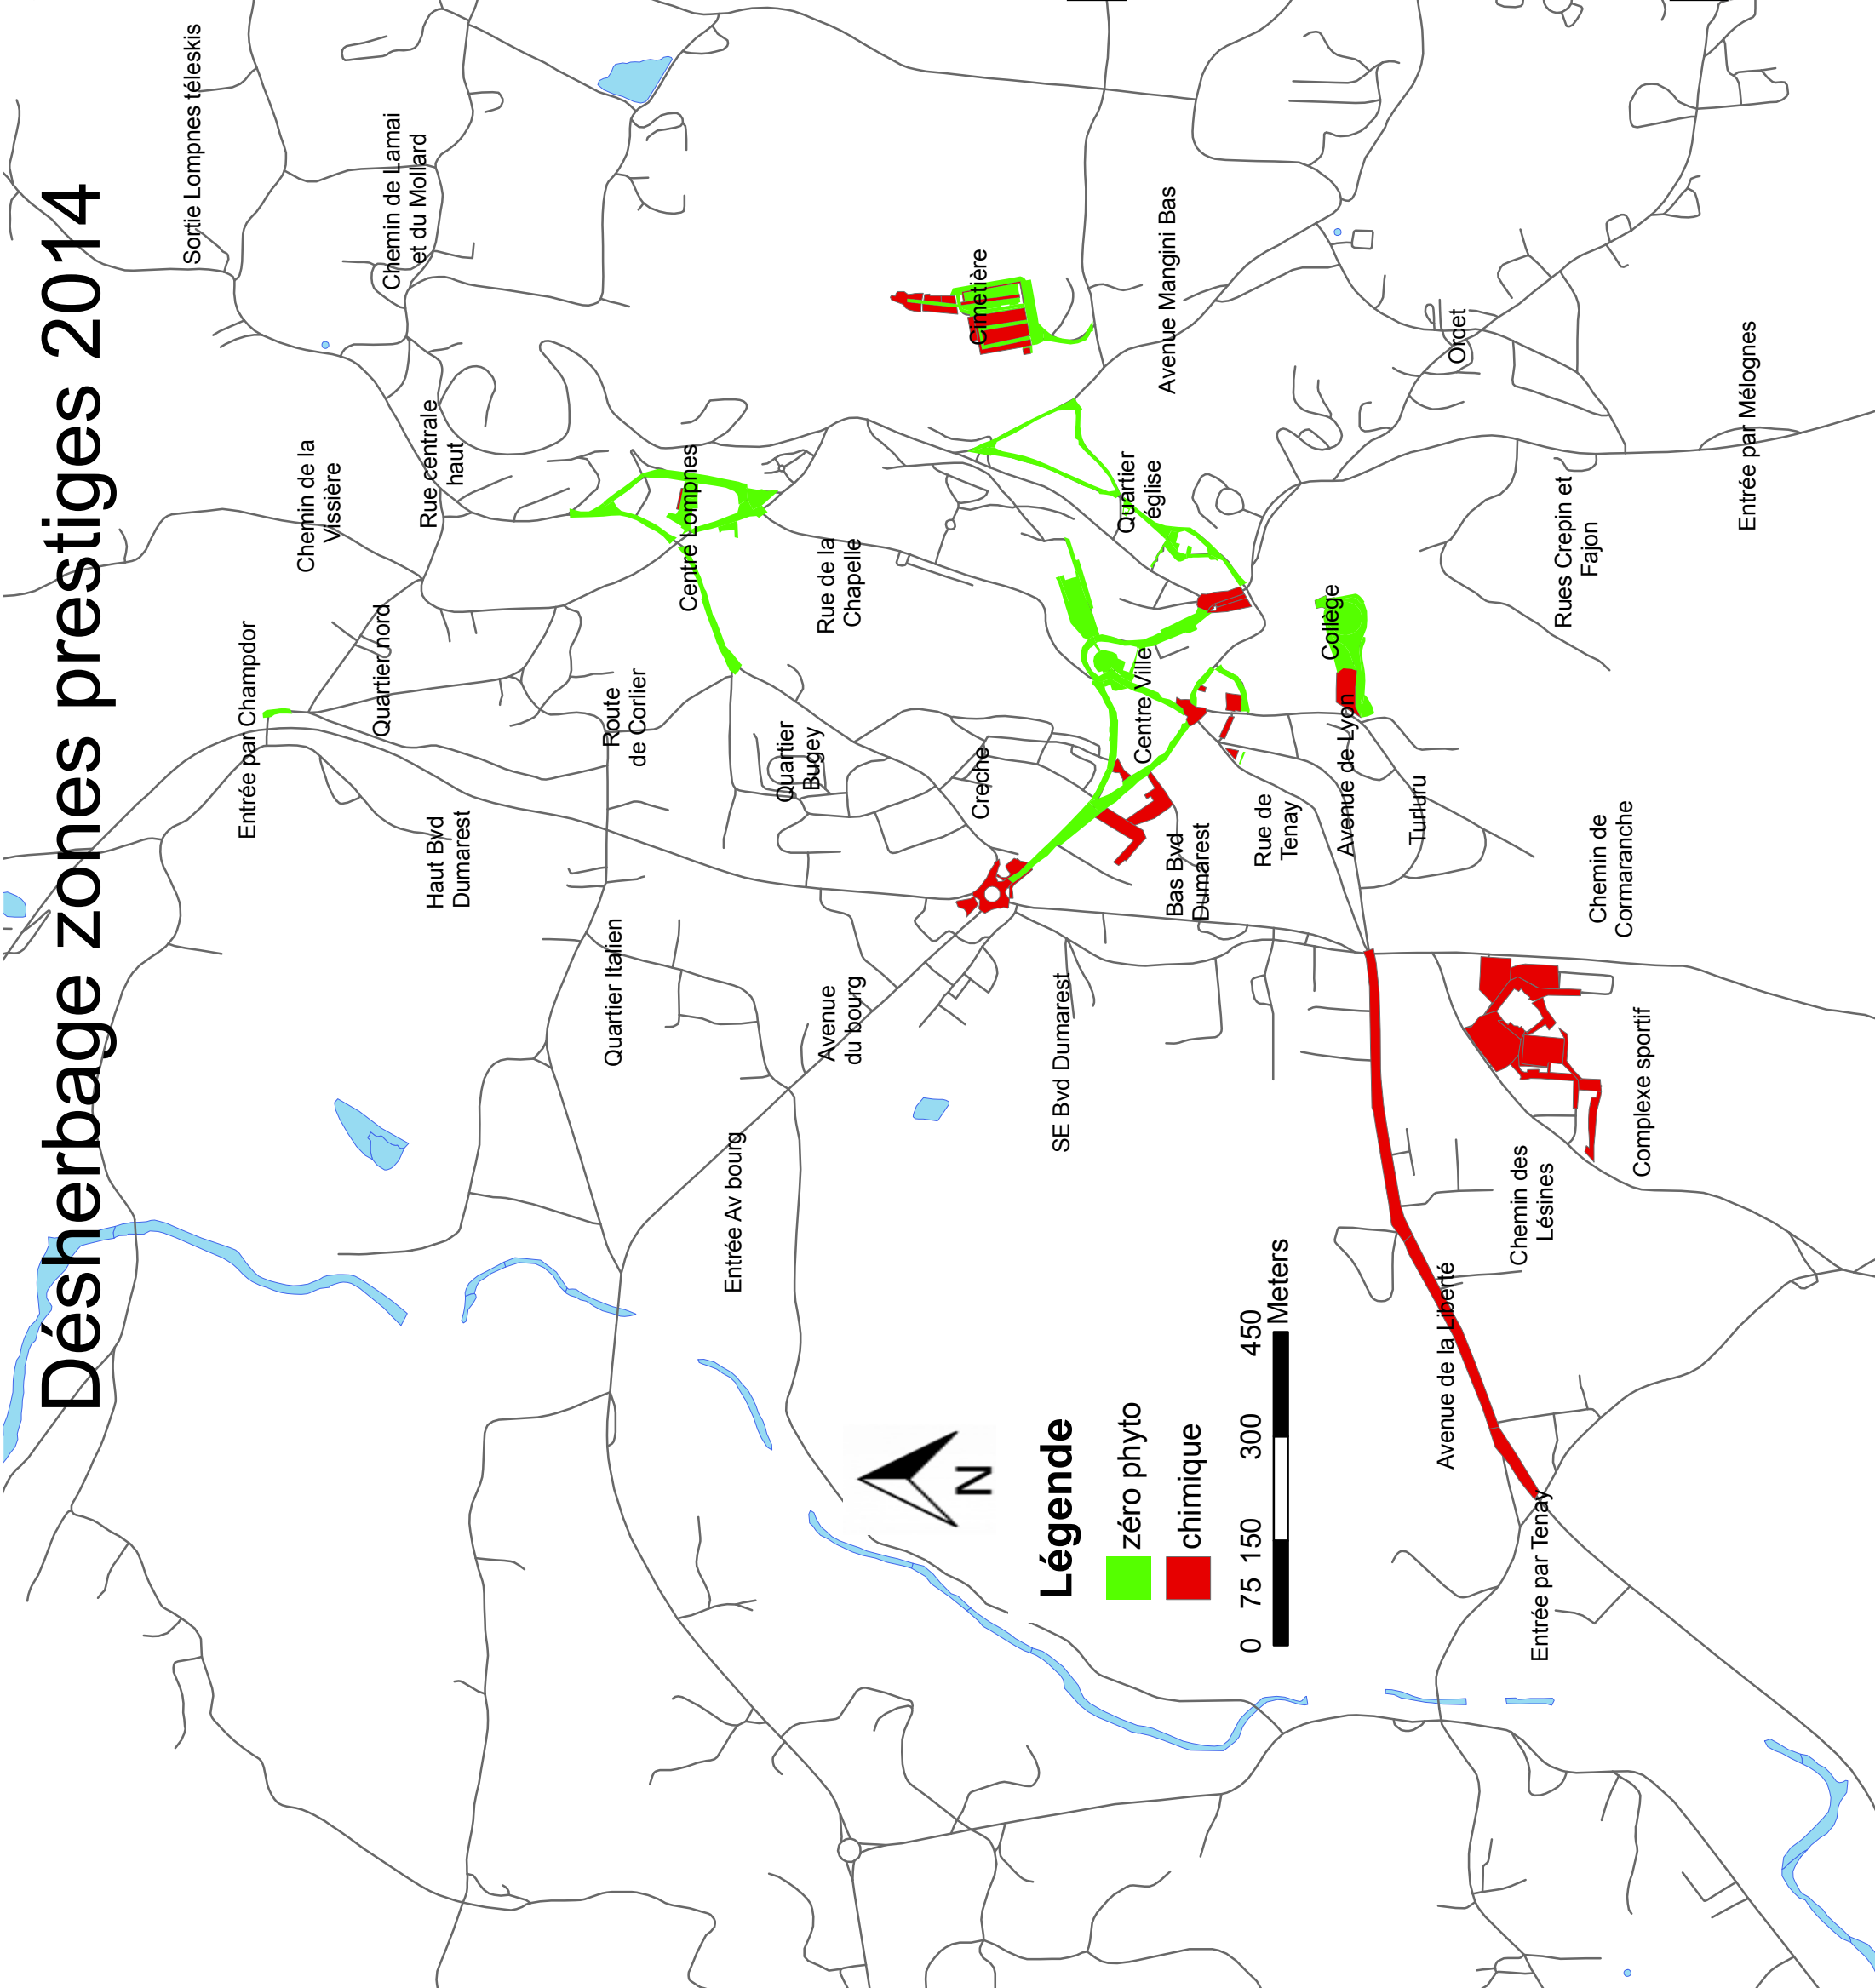

zéro phyto

- arrêt bus collège
- Avenue Felix Mangini bas
- cimetière
- parking office tourisme
- parking parents collège
- parking personnel collège
- parking reine astrid
- passage rue Tenay Av. Lyon
- PI du docteur Rougy
- PI du docteur Rougy près de l'Albarine
- place tacon
- Place des martyrs
- place eglise
- place four
- Route école primaire
- Rue centrale bas
- Rue de la gare bas
- Rue de la gare haut
- Rue de la République bas
- Rue de la République haut
- Rue des enfants de l'esperance
- Rue des fontanettes haut
- Rue du 7 septembre 1989
- Rue du 7 septembre 1989
- rue du cimetière bas
- rue du cimetière haut
- rue du docteur Matthieu
- Rue Henriette d'Angeville bas
- Rue Henriette d'Angeville haut
- Rue Jean Miguet haut
- Rue Joseph Viallaz bas
- Rue Joseph Viallaz haut
- Rue Joseph Viallaz milieu
- rue national entrée champdor


linéaire (m)	surface à desherber (ha)
3035	2,809131

Chimique


- allée des enfants d'izieu
- Avenue de la Liberté
- Avenue de la Liberté
- boulodrome
- Carrefour av Lyon av rep
- chemin petanque
- cimetière indigents
- complexe sportif
- parking bontemps
- parking gentianne
- parking miquet
- parking rue Tenay
- parking viallaz
- Place du monument au mort
- rond point casino
- route rond point casino
- Rue du 8 mai bas
- tennis

linéaire (m)	surface à desherber (ha)
3597	4,218023

Désherbage zones voirie- 2014

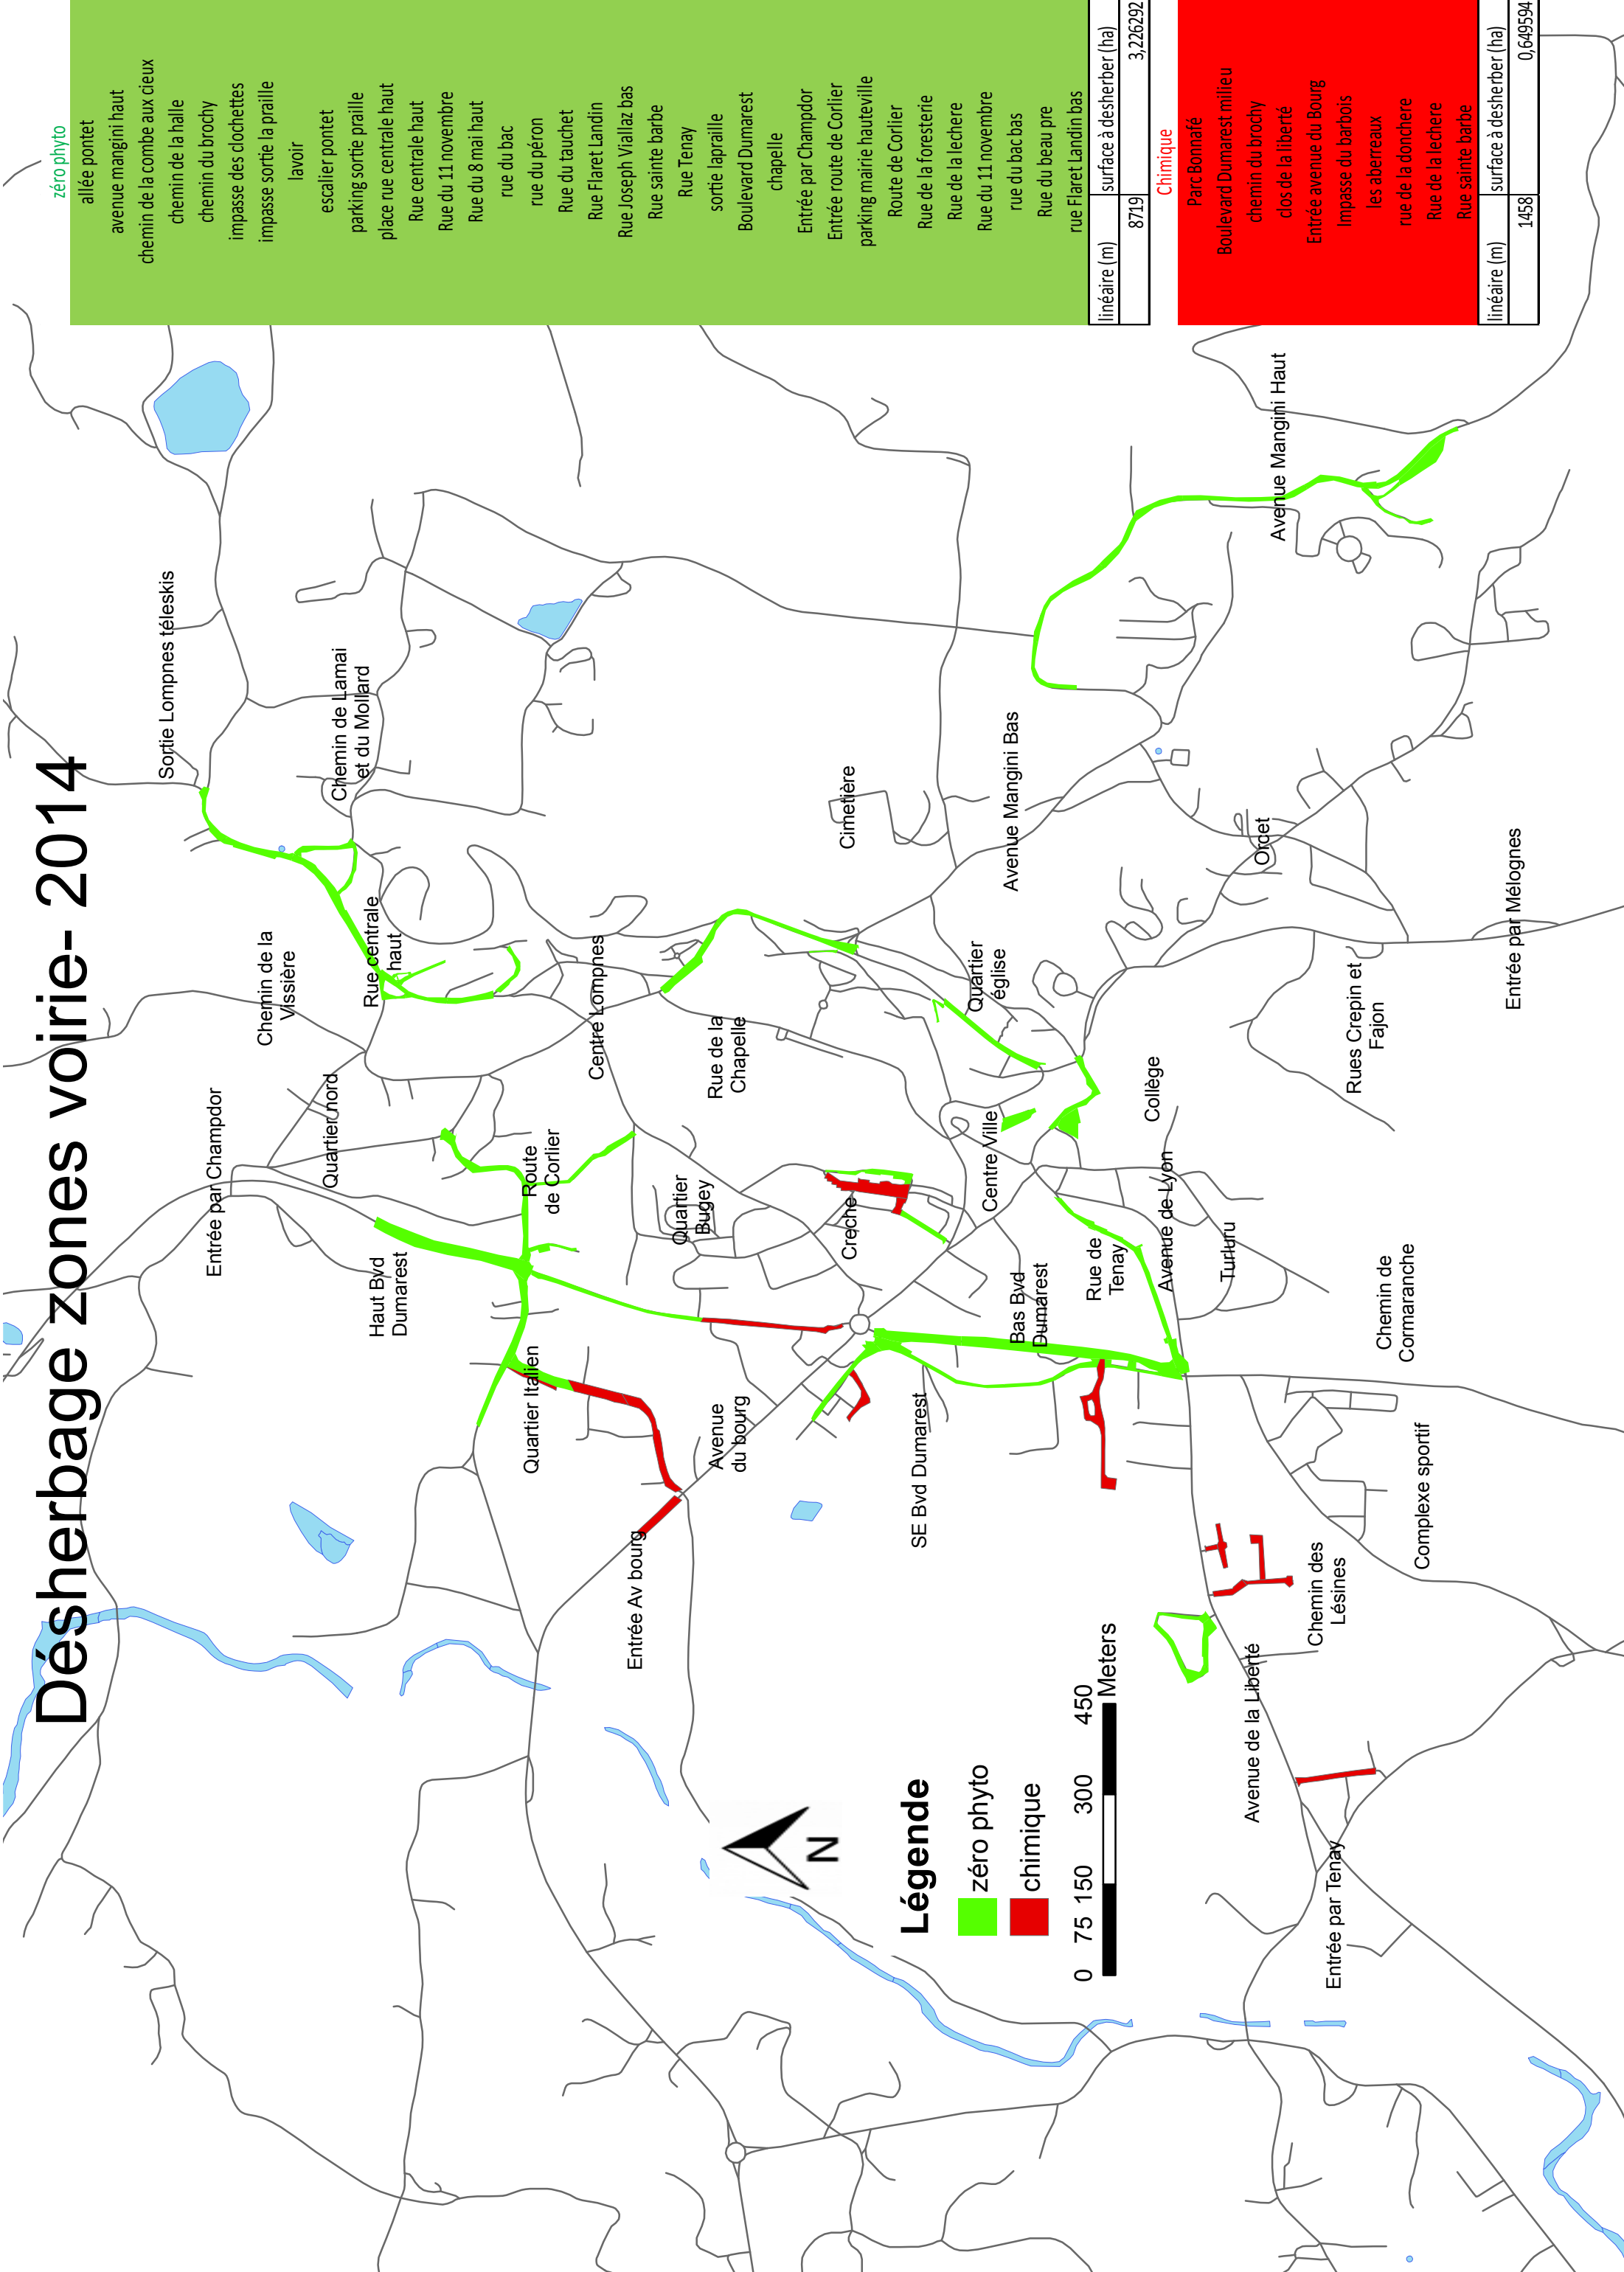

Désherbage zones voirie+ 2014

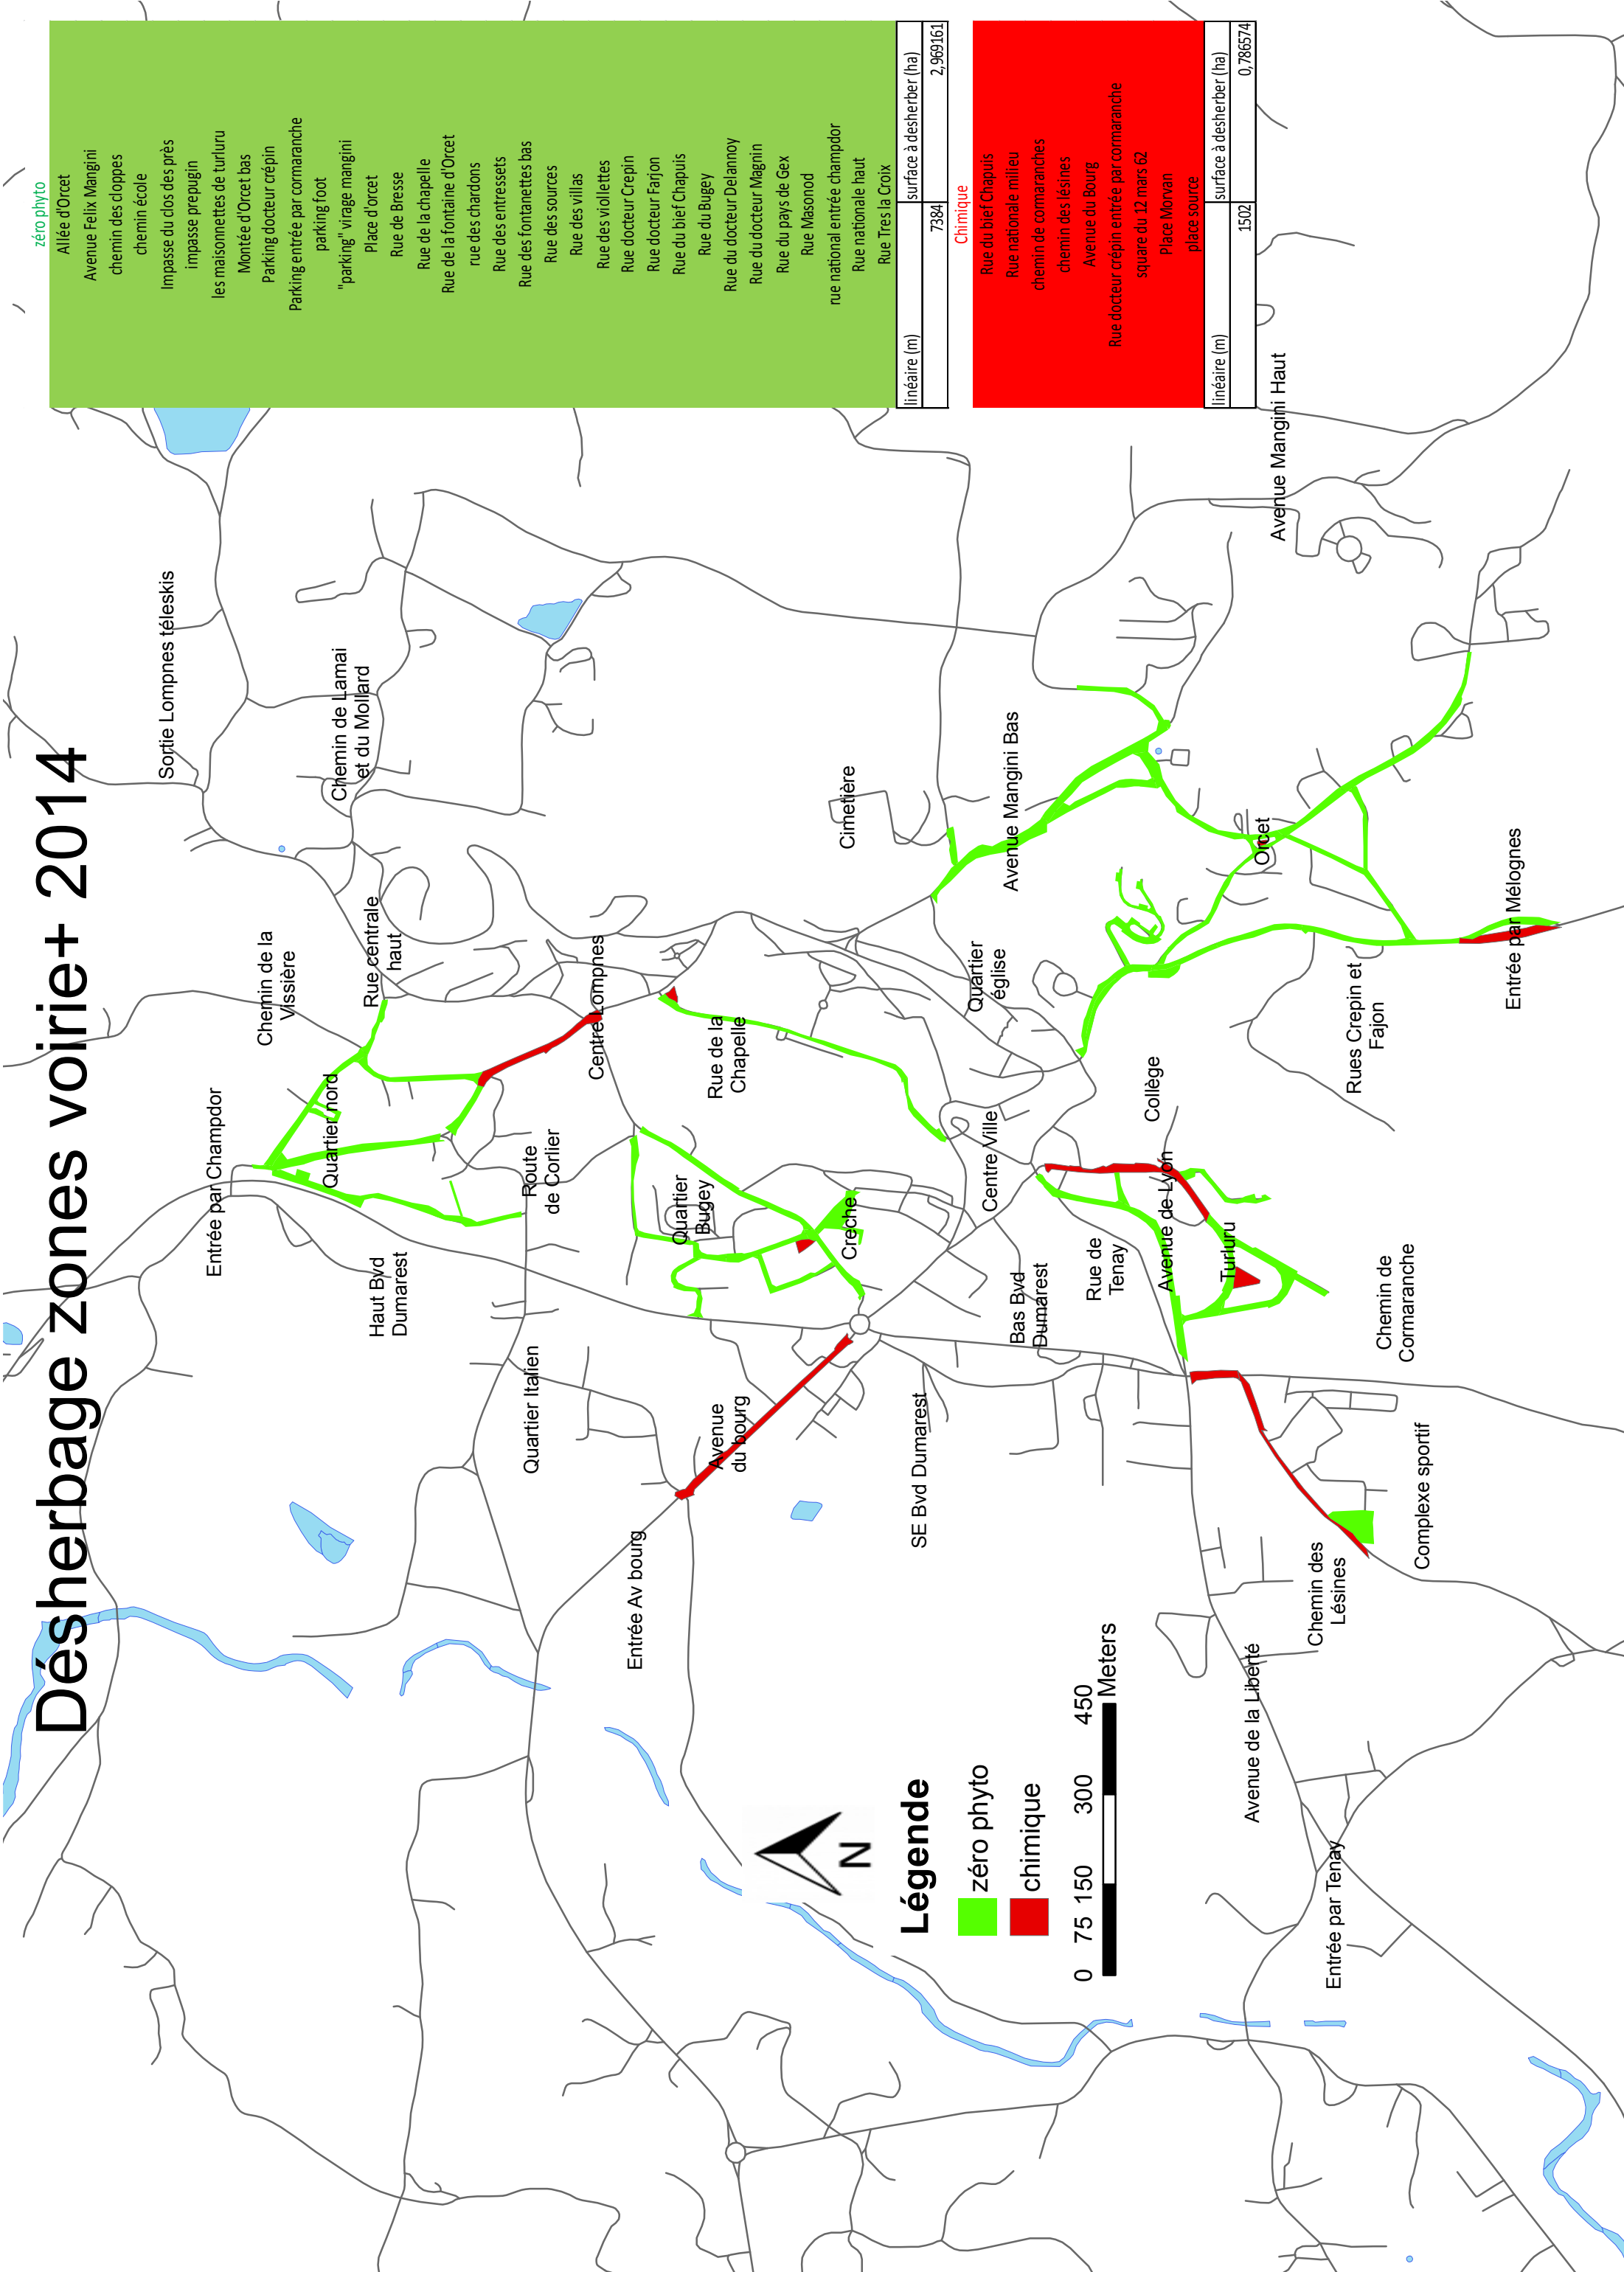

Désherbage 2015

N

Légende

zéro phyto

catégorie


Prestige

Voirie +

Voirie -

Nature

0 55 110 220 330 Meters

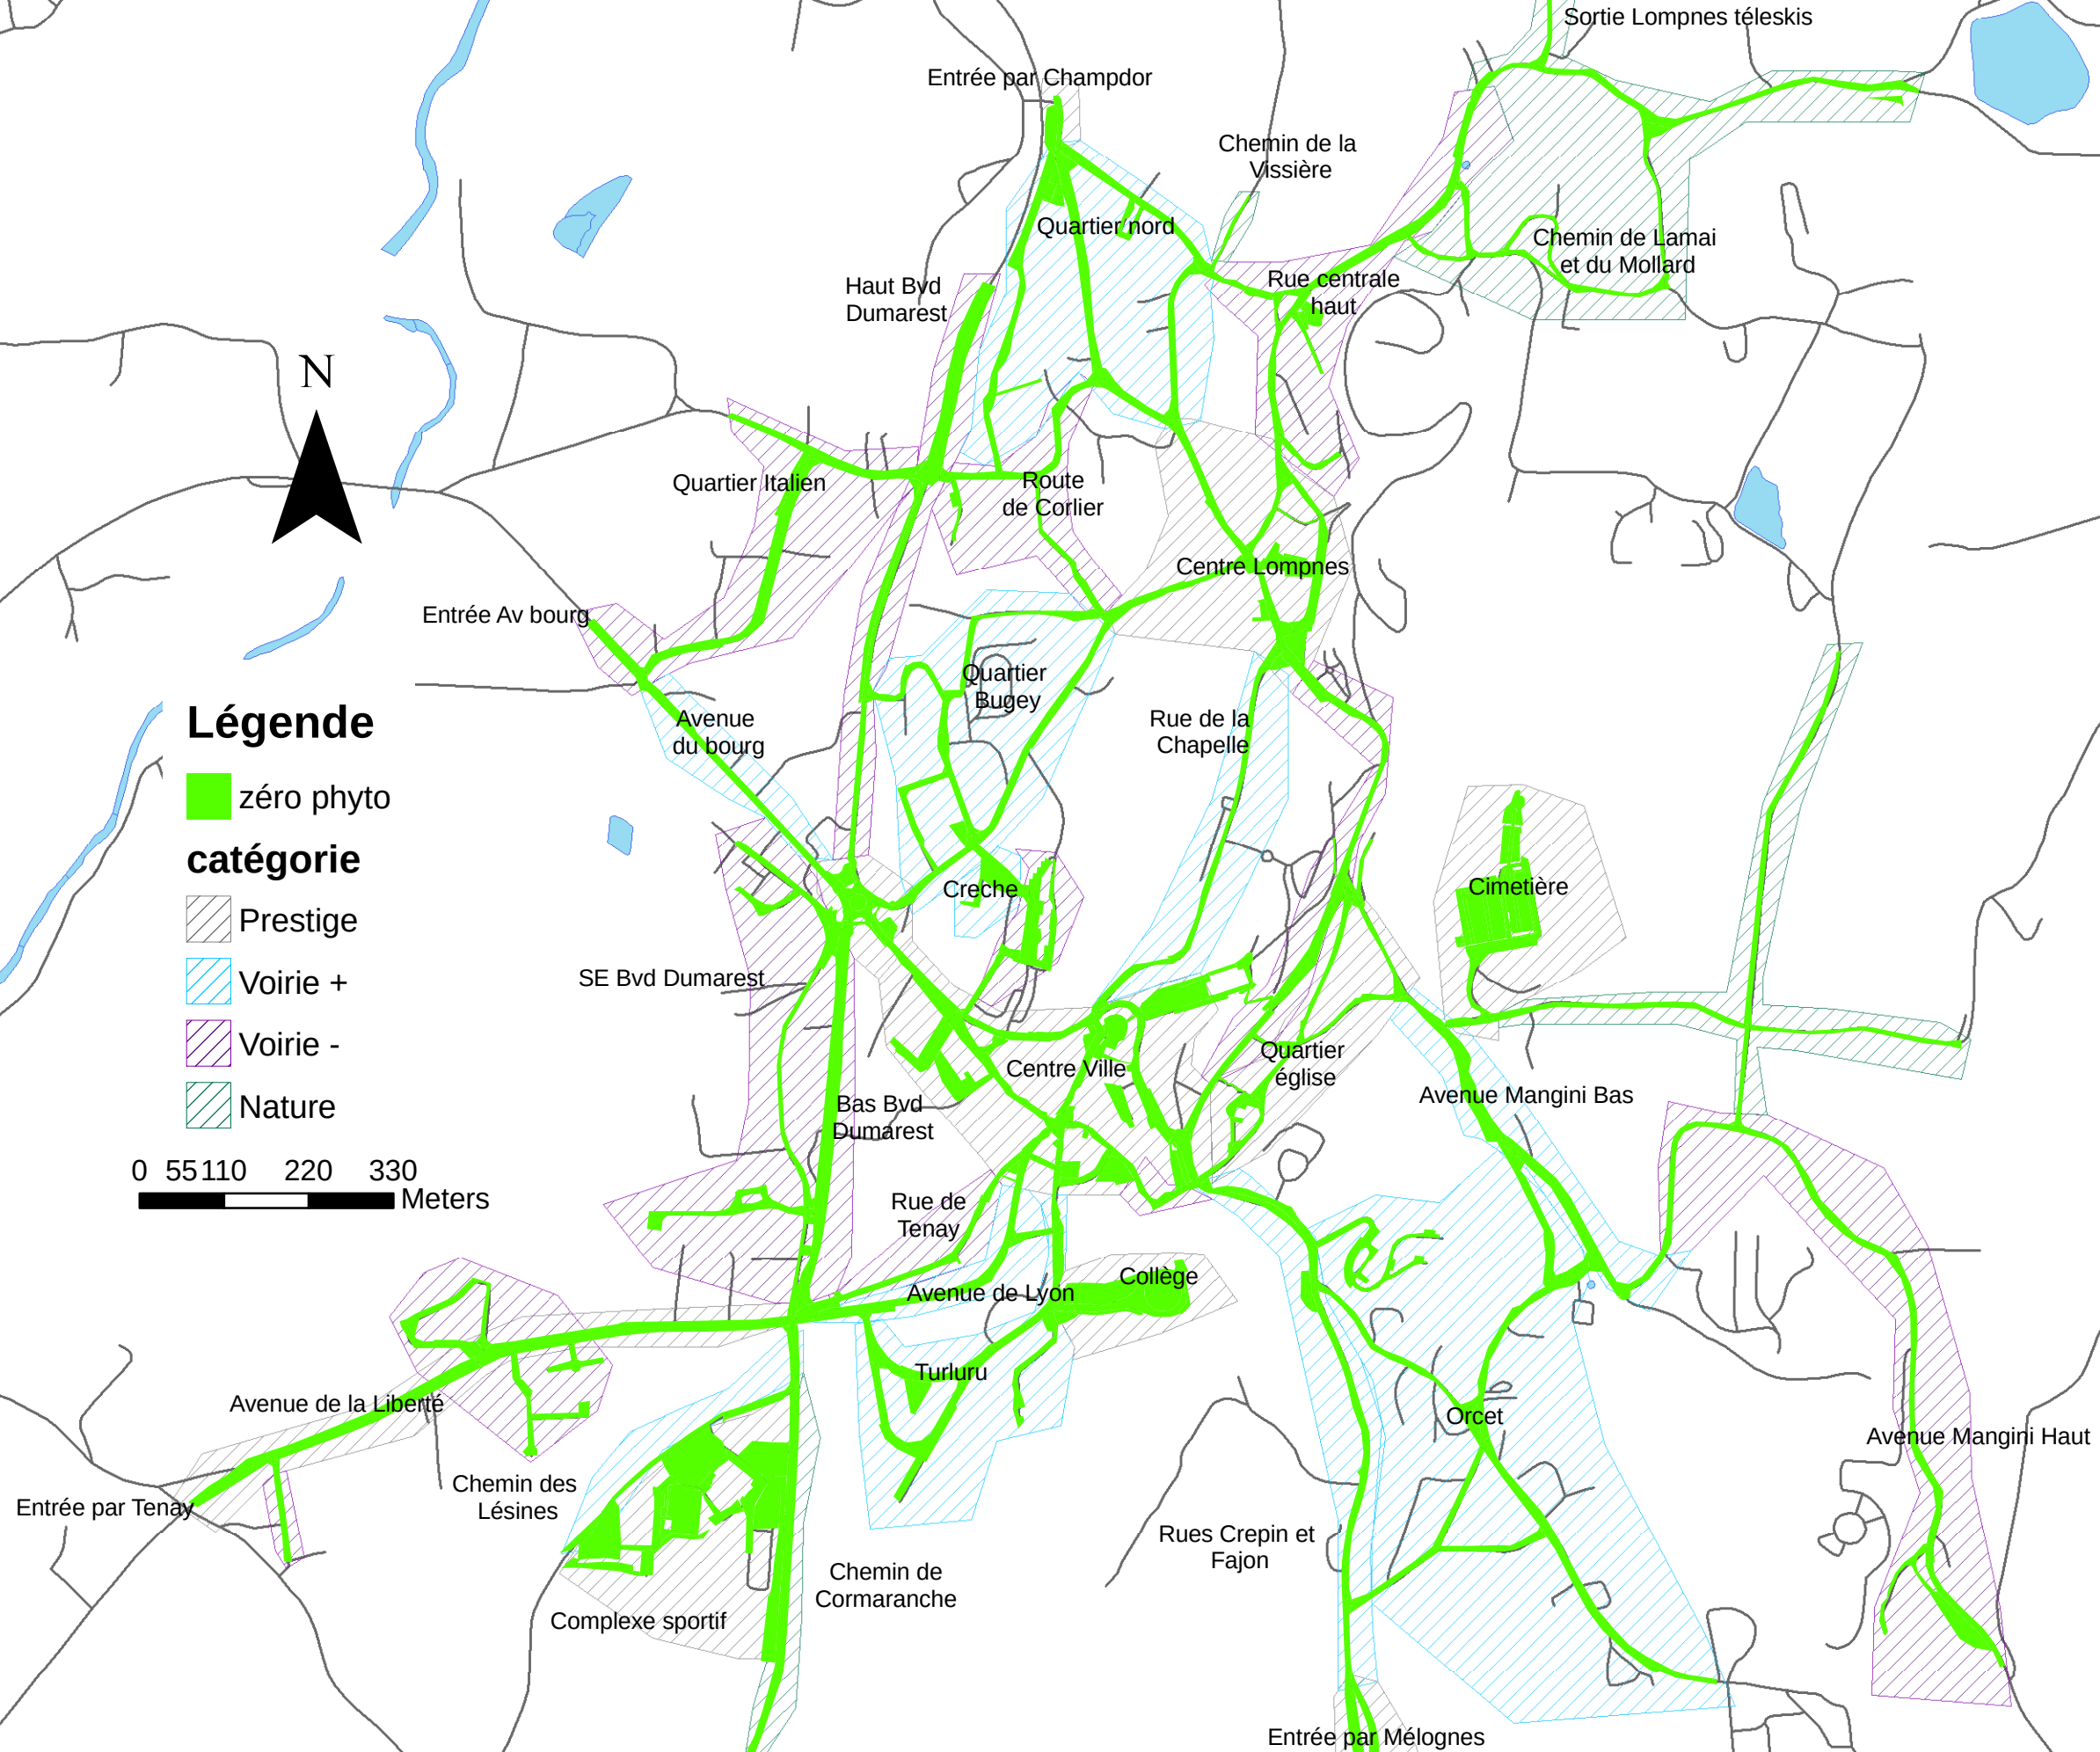

DÉSHÉRBAGE DES ZONES PRESTIGES

Année 2013

Partout où l'état de la voirie le permet:

BALAYEUSE VOIRIE avec bras acier

8 PASSAGES/an

TECHNIQUES ALTERNATIVES

ZONES CONCERNÉES:

- zones **non traitées**
- zones à **risque critique**

Flamme

5 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développées, le stade idéal est 2-3 feuilles.

Eau chaude

4 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développées, le stade idéal est 3-4 feuilles.



TECHNIQUES CHIMIQUES

ZONES CONCERNÉES:

- zones à **risque très élevé**
- zones à **risque élevé**
- zones à **risque moyen (voir carte)**

2 PASSAGES/an

Dates de passages: en fonction des conditions météorologiques (absence de pluie pendant au moins 2 jours, vent, température <25°C)



DÉSHÉRBAGE DES ZONES VOIRIE +

Année 2013

Partout où l'état de la voirie le permet:

BALAYEUSE VOIRIE avec bras acier

8 à 4 PASSAGES/an

TECHNIQUES ALTERNATIVES

ZONES CONCERNÉES:

- zones **non traitées**
- zones à **risque critique**

Flamme

5 à 3 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développées, le stade idéal est 2-3 feuilles.

Eau chaude

4 à 2 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développées, le stade idéal est 3-4 feuilles.



TECHNIQUES CHIMIQUES

ZONES CONCERNÉES:

- zones à **risque très élevé**
- zones à **risque élevé**
- zones à **risque moyen (voir carte)**

1 à 2 PASSAGES/an

Dates de passages: en fonction des conditions météorologiques (absence de pluie pendant au moins 2 jours, vent, température <25°C)



DÉSHÉRBAGE DES ZONES VOIRIE -

Année 2013

TECHNIQUES ALTERNATIVES

ZONES CONCERNÉES:

- zones non traitées
- zones à risque critique

Flamme

3 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développée, le stade idéal est 2-3 feuilles.



Eau chaude

2 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développée, le stade idéal est 3-4 feuilles.



TECHNIQUES CHIMIQUES

ZONES CONCERNÉES:

- zones à **risque très élevé**
- zones à **risque élevé**
- zones à **risque moyen (voir carte)**

1 PASSAGES/an

Dates de passages: en fonction des conditions météorologiques (absence de pluie pendant au moins 2 jours, vent, température <25°C)



DÉSHÉRBAGE DES ZONES NATURE

Année 2013

TECHNIQUES ALTERNATIVES

ZONES CONCERNÉES:

- zones non traitées

BALAYEUSE VOIRIE

Avec bras acier

3 PASSAGES/an

FAUCHE

1 à 3 PASSAGES/an

Dates de passages:

Si 3 passages (enjeux sécurité)

1. entre le 15/04 et le 15/05
2. aux alentours du 15 juillet
3. septembre/octobre.

si 1 passage: le + tard possible

Idéal Septembre ou octobre

Sinon: entre le 15/07 et le 31/08

TECHNIQUES CHIMIQUES

ZONES CONCERNÉES:

- zones à **risque très élevé**
- zones à **risque élevé**
- zones à **risque moyen (voir carte)**

1 PASSAGES/an

Dates de passages: en fonction des conditions météorologiques (absence de pluie pendant au moins 2 jours, vent, température <25°C)



DÉSHÉRBAGE DES ZONES PRESTIGES

Année 2014

Partout où l'état de la voirie le permet:

BALAYEUSE VOIRIE avec bras acier

8 PASSAGES/an

TECHNIQUES ALTERNATIVES

ZONES CONCERNÉES:

- zones non traitées
- zones à risque critique zones à risque très élevé

Flamme

5 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développées, le stade idéal est 2-3 feuilles.

Eau chaude

4 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développées, le stade idéal est 3-4 feuilles.



TECHNIQUES CHIMIQUES

ZONES CONCERNÉES:

- zones à risque élevé
- zones à risque moyen (voir carte)

2 PASSAGES/an

Dates de passages: en fonction des conditions météorologiques (absence de pluie pendant au moins 2 jours, vent, température <25°C)



DÉSHÉRBAGE DES ZONES VOIRIE +

Année 2014

Partout où l'état de la voirie le permet:

BALAYEUSE VOIRIE avec bras acier

8 à 4 PASSAGES/an

TECHNIQUES ALTERNATIVES

ZONES CONCERNÉES:

- zones non traitées
- zones à risque critique zones à risque très élevé

Flamme

5 à 3 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développées, le stade idéal est 2-3 feuilles.

Eau chaude

4 à 2 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développées, le stade idéal est 3-4 feuilles.



TECHNIQUES CHIMIQUES

ZONES CONCERNÉES:

- zones à risque élevé
- zones à risque moyen (voir carte)

2 à 1 PASSAGES/an

Dates de passages: en fonction des conditions météorologiques (absence de pluie pendant au moins 2 jours, vent, température <25°C)



DÉSHÉRBAGE DES ZONES VOIRIE -

Année 2014

TECHNIQUES ALTERNATIVES

ZONES CONCERNÉES:

zones **non traitées**

zones à **risque critique** zones à **risque très élevé**

Flamme

3 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développée, le stade idéal est 2-3 feuilles.



Eau chaude

2 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développée, le stade idéal est 3-4 feuilles.



TECHNIQUES CHIMIQUES

ZONES CONCERNÉES:

- zones à **risque élevé**
- zones à **moyen (voir carte)**

1 PASSAGES/an

Dates de passages: en fonction des conditions météorologiques (absence de pluie pendant au moins 2 jours, vent, température <25°C)



DÉSHÉRBAGE DES ZONES NATURE

Année 2014

TECHNIQUES ALTERNATIVES

ZONES CONCERNÉES:

zones **non traitées**

zones à **risque critique** zones à **risque très élevé**

BALAYEUSE VOIRIE

Avec bras acier

3 PASSAGES/an

FAUCHE

1 à 3 PASSAGES/an

Dates de passages:

Si 3 passages (enjeux sécurité)

1. entre le 15/04 et le 15/05
2. aux alentours du 15 juillet
3. septembre/octobre.

si 1 passage: le + tard possible

Idéal Septembre ou octobre

Sinon: entre le 15/07 et le 31/08

TECHNIQUES CHIMIQUES

ZONES CONCERNÉES:

- zones à risque **élevé**
- zones à risque **moyen (voir carte)**

1 PASSAGES/an

Dates de passages: en fonction des conditions météorologiques (absence de pluie pendant au moins 2 jours, vent, température <25°C)



DÉSHÉRBAGE DES ZONES PRESTIGES

Année 2015

Partout où l'état de la voirie le permet:

BALAYEUSE VOIRIE avec bras acier

8 PASSAGES/an

TECHNIQUES ALTERNATIVES

ZONES CONCERNÉES: TOUTES

Flamme

5 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développée, le stade idéal est 2-3 feuilles.

Eau chaude

4 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développée, le stade idéal est 3-4 feuilles.



DÉSHÉRBAGE DES ZONES VOIRIE +

Année 2015

Partout où l'état de la voirie le permet:

BALAYEUSE VOIRIE avec bras acier

8 à 4 PASSAGES/an

TECHNIQUES ALTERNATIVES

ZONES CONCERNÉES: TOUTES

Flamme

5 à 3 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développée, le stade idéal est 2-3 feuilles.

Eau chaude

4 à 2 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développée, le stade idéal est 3-4 feuilles.



DÉSHÉRBAGE DES ZONES VOIRIE -

Année 2015

TECHNIQUES ALTERNATIVES

ZONES CONCERNÉES: TOUTES

Flamme

5 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développée, le stade idéal est **2-3 feuilles**.

Eau chaude

4 PASSAGES/an

Dates de passages: Ne pas attendre que les adventices soient trop développée, le stade idéal est **3-4 feuilles**.



DÉSHÉRBAGE DES ZONES NATURE

Année 2015

TECHNIQUES ALTERNATIVES

ZONES CONCERNÉES: TOUTES

BALAYEUSE VOIRIE

Avec bras acier

3 PASSAGES/an

FAUCHE

1 à 3 PASSAGES/an

Dates de passages:

Si 3 passages (enjeux sécurité)

1. entre le 15/04 et le 15/05
2. aux alentours du 15 juillet
3. septembre/octobre.

si 1 passage: le + tard possible

Idéal Septembre ou octobre


Sinon: entre le 15/07 et le 31/08

PRESTIGE	
nom	Surface (m2)
parc Bonnal	2000

A+		
nom	secteur	Surface (m2)
2ème partie av lib	av lib	2700
parking muguet	centre ville	240
massif place tacon	centre ville	700
place murvan	orcet	257
monument mort place martyrs	centre lampnes	
rond point casino	rond point casino	1380
square	Turluru	330
place 12 mars	rue fontanettes	230
entrée tenay	entrée tenay	860
derrière massif av lyon	av lyon	400
entrée champdor		
devant l'église	rue Vialles	7087
total		14174

A-		
nom	secteur	Surface (m2)
1ère partie avenue de la liberté	av lib	1440
angle rue bac av lib	av lib	360
angle quartier nord	quartier nord	80
talus enherbé mangini	av mangini milieu	460
talus enherbé av bourg	av bourg	80
jonction dumarest landin	bvd dumarest bas	274
jonction tenay dumarest	bvd dumarest bas	170
impasse barbois	se dumarest	214
angle impasse barbois rue landin	se dumarest	260
rue du bugéy	bugéy	340
entrée cormaranches	chemin cormaranche	600
chemin de cormaranches	chemin cormaranche	
annexe terrain	complexe sportif	8000
dessous villa paul		777
cours école	ecole et creche	720
derrière école	ecole et creche	3200
devant école	ecole et creche	510
piéd him clos orcet	orcet	3400
angle chardons-national	quartier nord	600
impasse prepugin	quartier nord	300
face vissière	quartier nord	65
rue république fin	quartier nord	130
chapelle	rue centrale haut	600
espace enherbé place rue centrale	rue centrale haut	400
bande enherbé av lyon fin	av lyon	340
talus maisonnette turluru	turluru	700
dans turluru	turluru	140
impasse clochettes		110
total		24270

NATURE		
nom	secteur	Surface (m2)
pré pompier	av bourg	1600
bord dumarest	dumarest haut	16331
derrière carrefour	rue de la gare	200
parking gentiennes	centre ville	450
ecole lampnes	rue d'Angeville	660
derrière collège	collège	12398
espace vert eau orcet	orcet	2800
pré église	quartier église	1500
pré av lyon	av lyon	350
pré turluru	turluru	340
total		36629

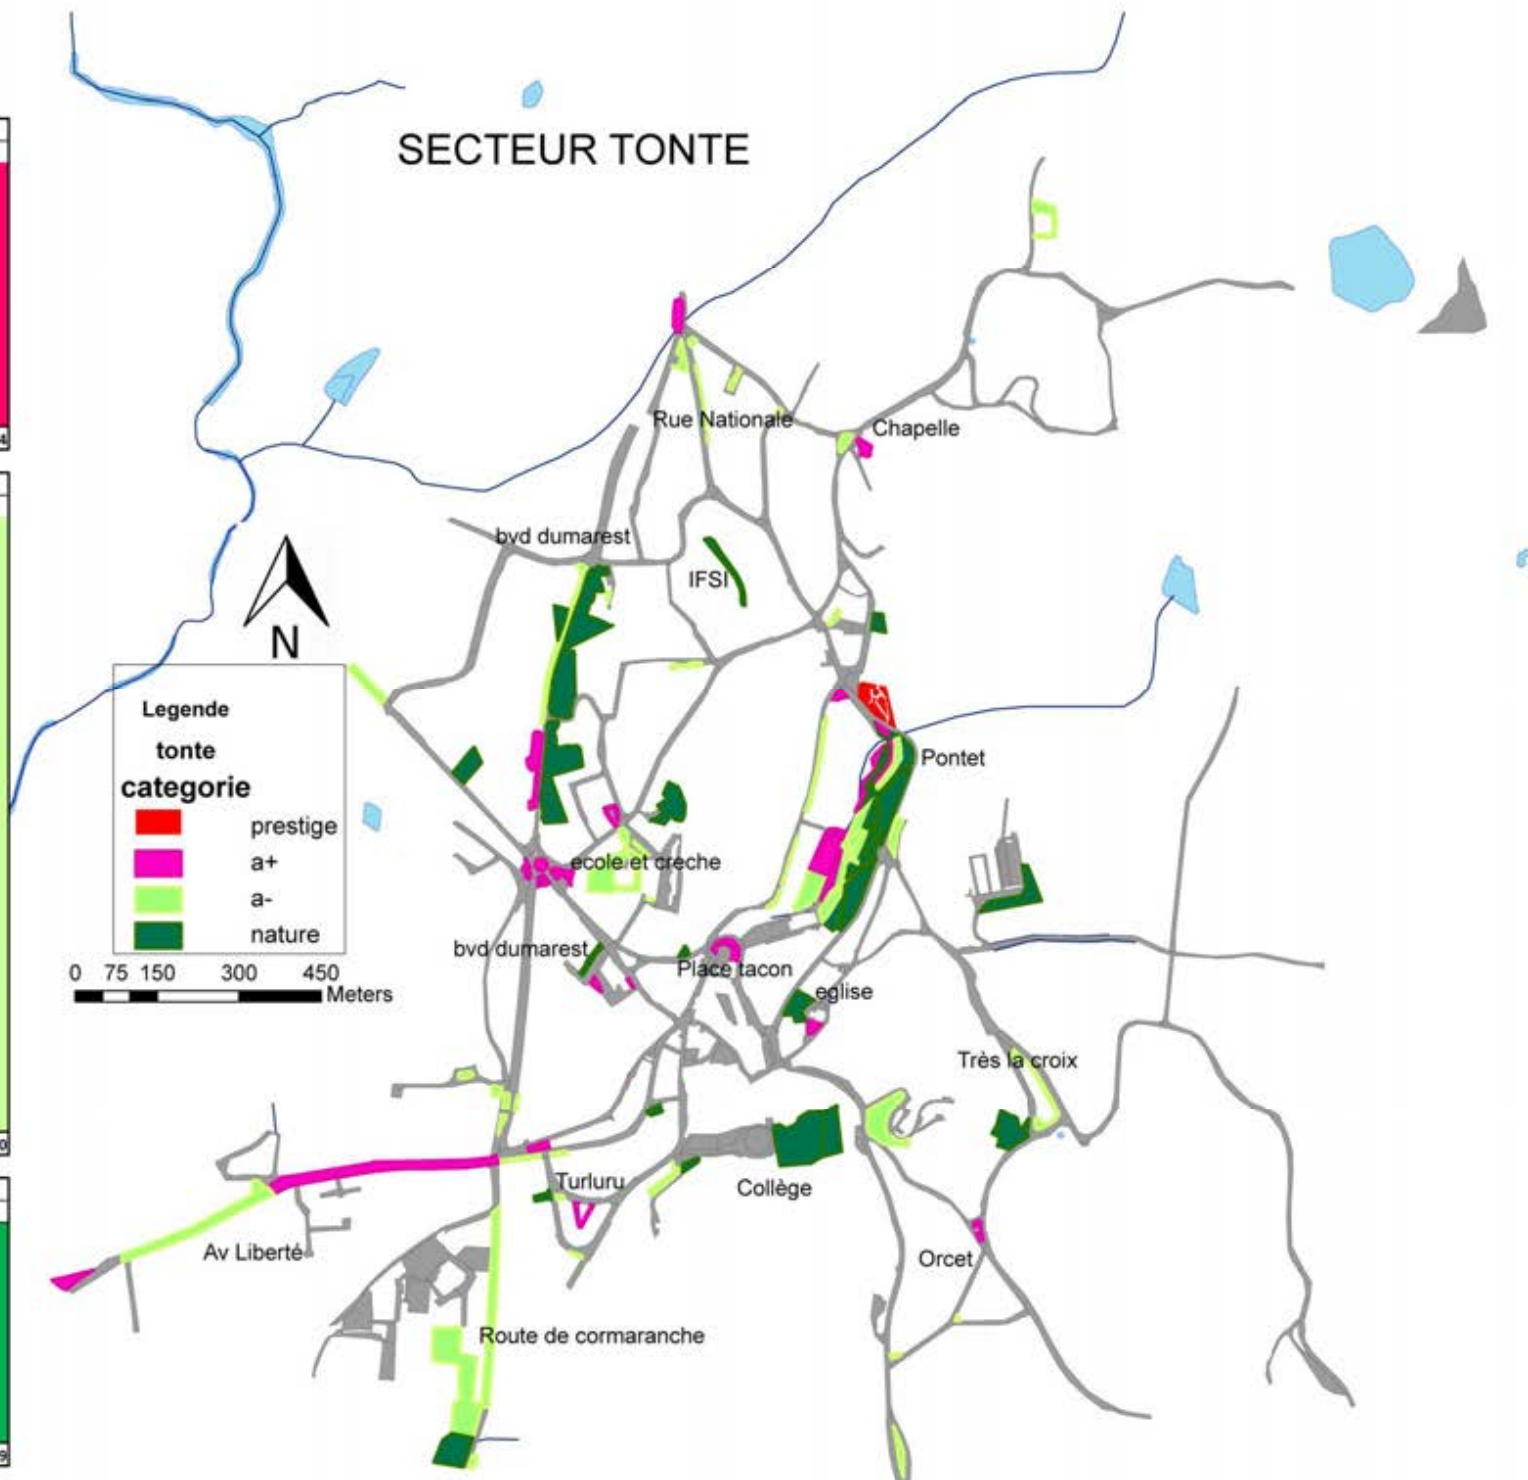

Secteur	Chemin de la Vissière (au milieu de la rue des Violettes)
Types de surface	Goudron. Etat moyen
Superficies	0.047 ha de surface imperméable risque très élevé
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloir. Secteur pentu
Niveau de fréquentation	1
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Faible pour objectif esthétique
Désherbage	Bas cotés : 0.012 à 30 % : 0.0036 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **NATURE** », et aux cartes correspondantes

Chemin de la Vissière risque




Secteur Impasse villa Paul (angle début Av mangini, rue du 11 Novembre)

Types de surface	Goudron
Superficies	0.048 ha de surface imperméable risque très élevé
Proximité à l'eau et niveau de pente	Secteur pentu
Niveau de fréquentation	1
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Faible pour objectif esthétique
Désherbage	0.0018 à 20% : 0.0004 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **NATURE** », et aux cartes correspondantes

Impasse Villa Paul PERMEABILITE

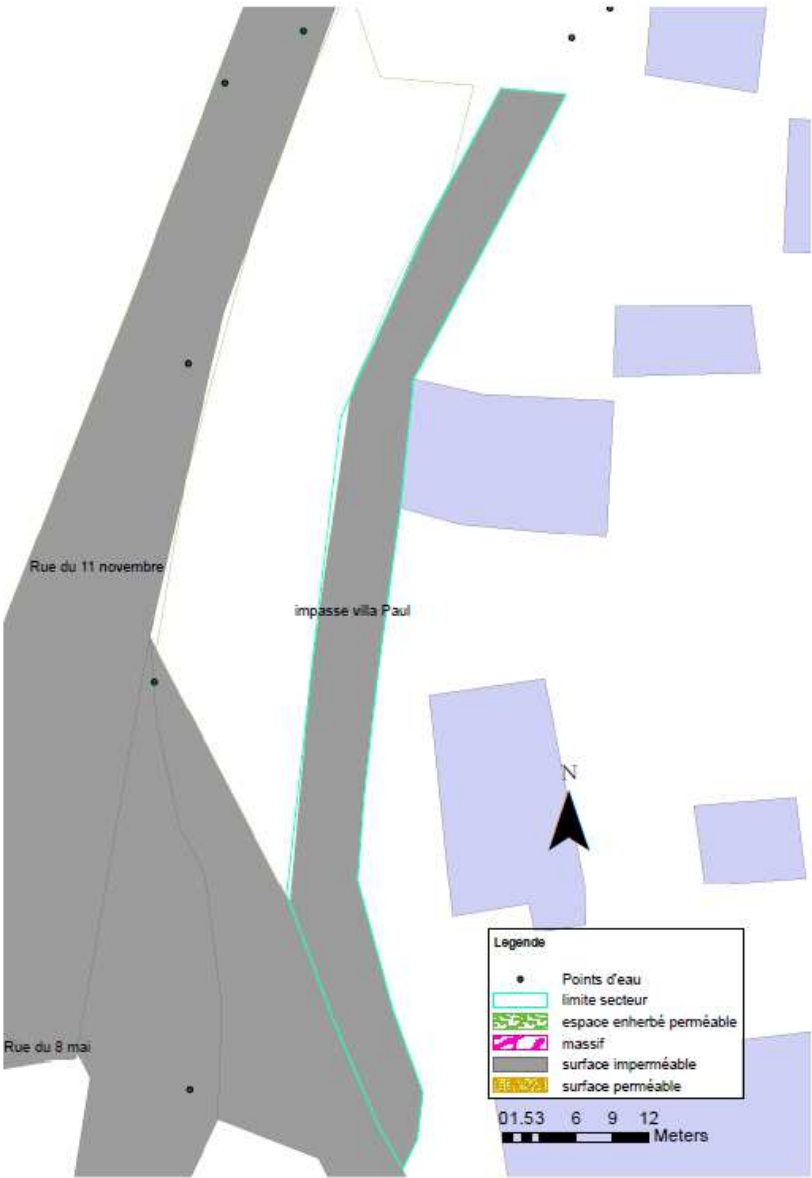


Secteur « Chemin du Caminol »

Types de surface	Goudron
Superficies	0.015 ha de surface imperméable risque très élevé
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur pentu
Niveau de fréquentation	1
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Faible pour objectif esthétique
Désherbage	0.0011 à 20% : 0.0002 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **NATURE** », et aux cartes correspondantes

Chemin « caminol » Risque

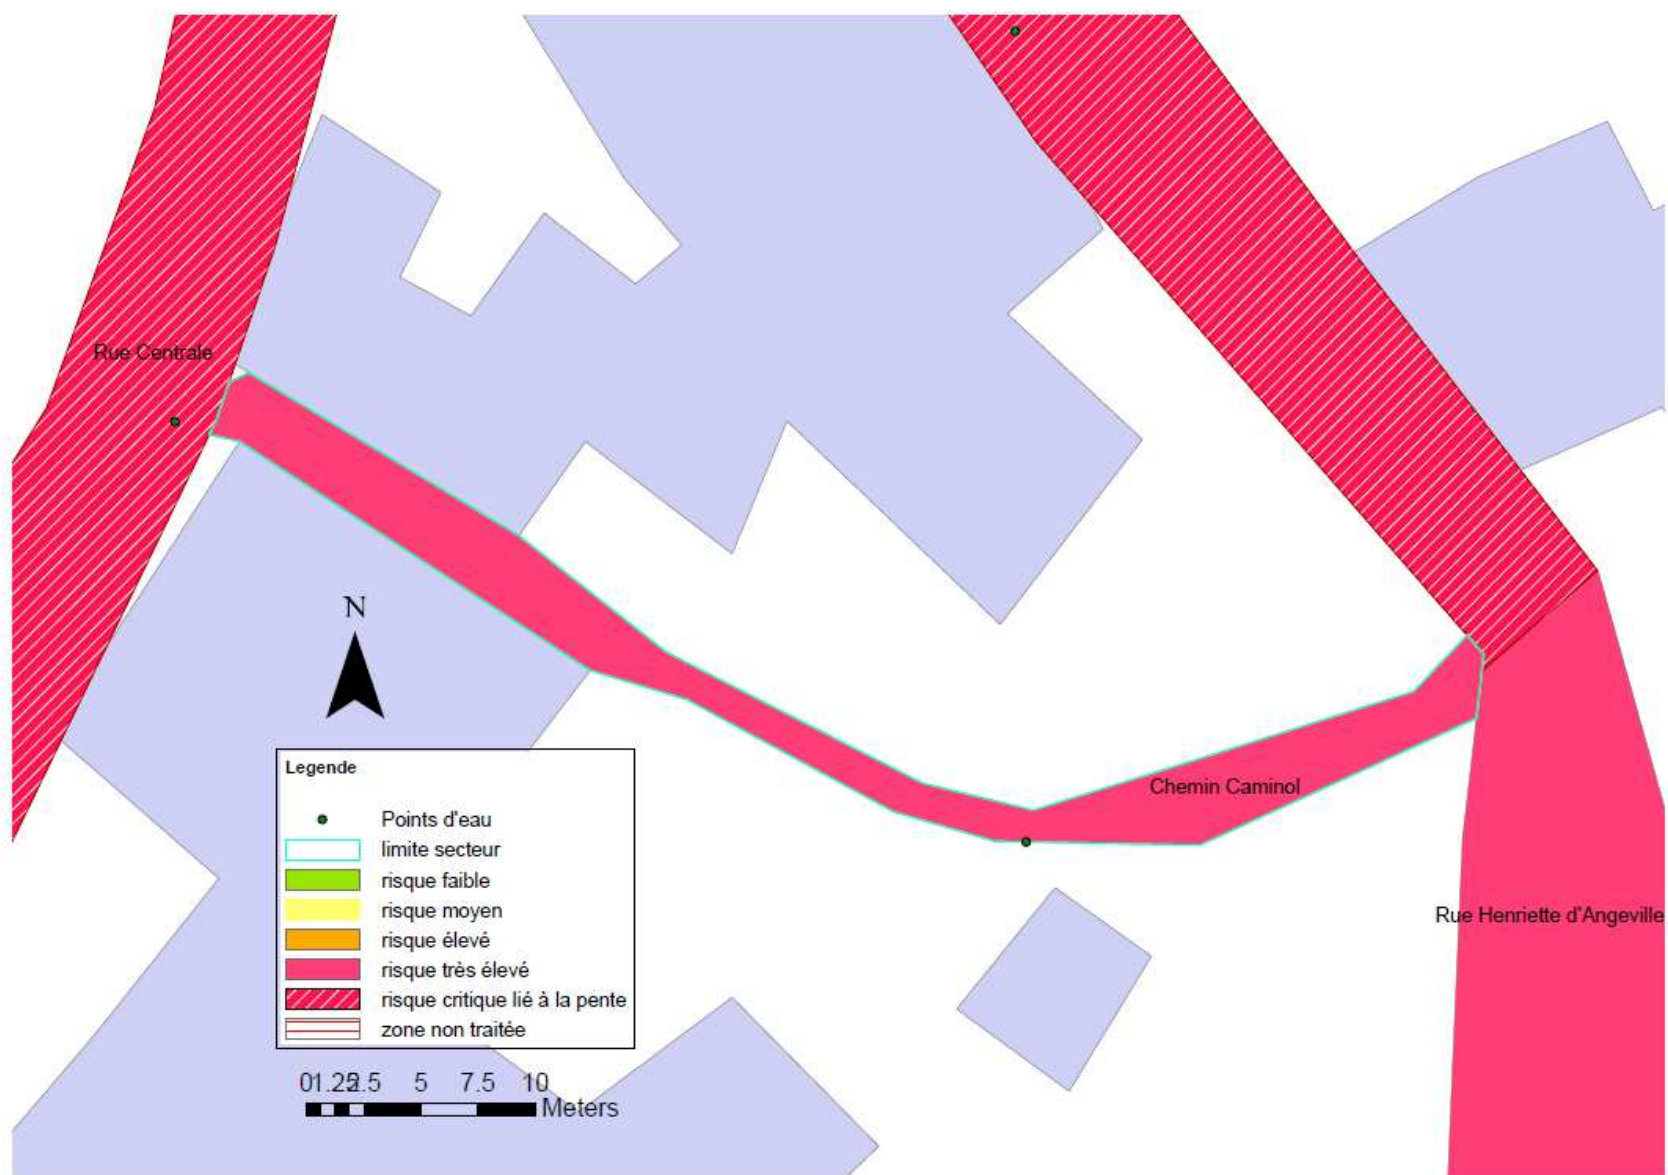



Secteur**Au-dessus du cimetière** (Chemin des Cloppes, Chemin des granges Rollands, Route vers le centre médical de l'Albarine)

Types de surface	Goudron, herbe
Superficies	0.396 ha de surface imperméable en zone non traitée 0.537 ha de surface imperméable risque très élevé
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs, cours d'eau, fossés. Secteur pentu
Niveau de fréquentation	0
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Très faible pour entretien voirie
Désherbage	Bord de route : 0.139 ha dont 0.065 ha en zone non traitée



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **NATURE** », et aux cartes correspondantes

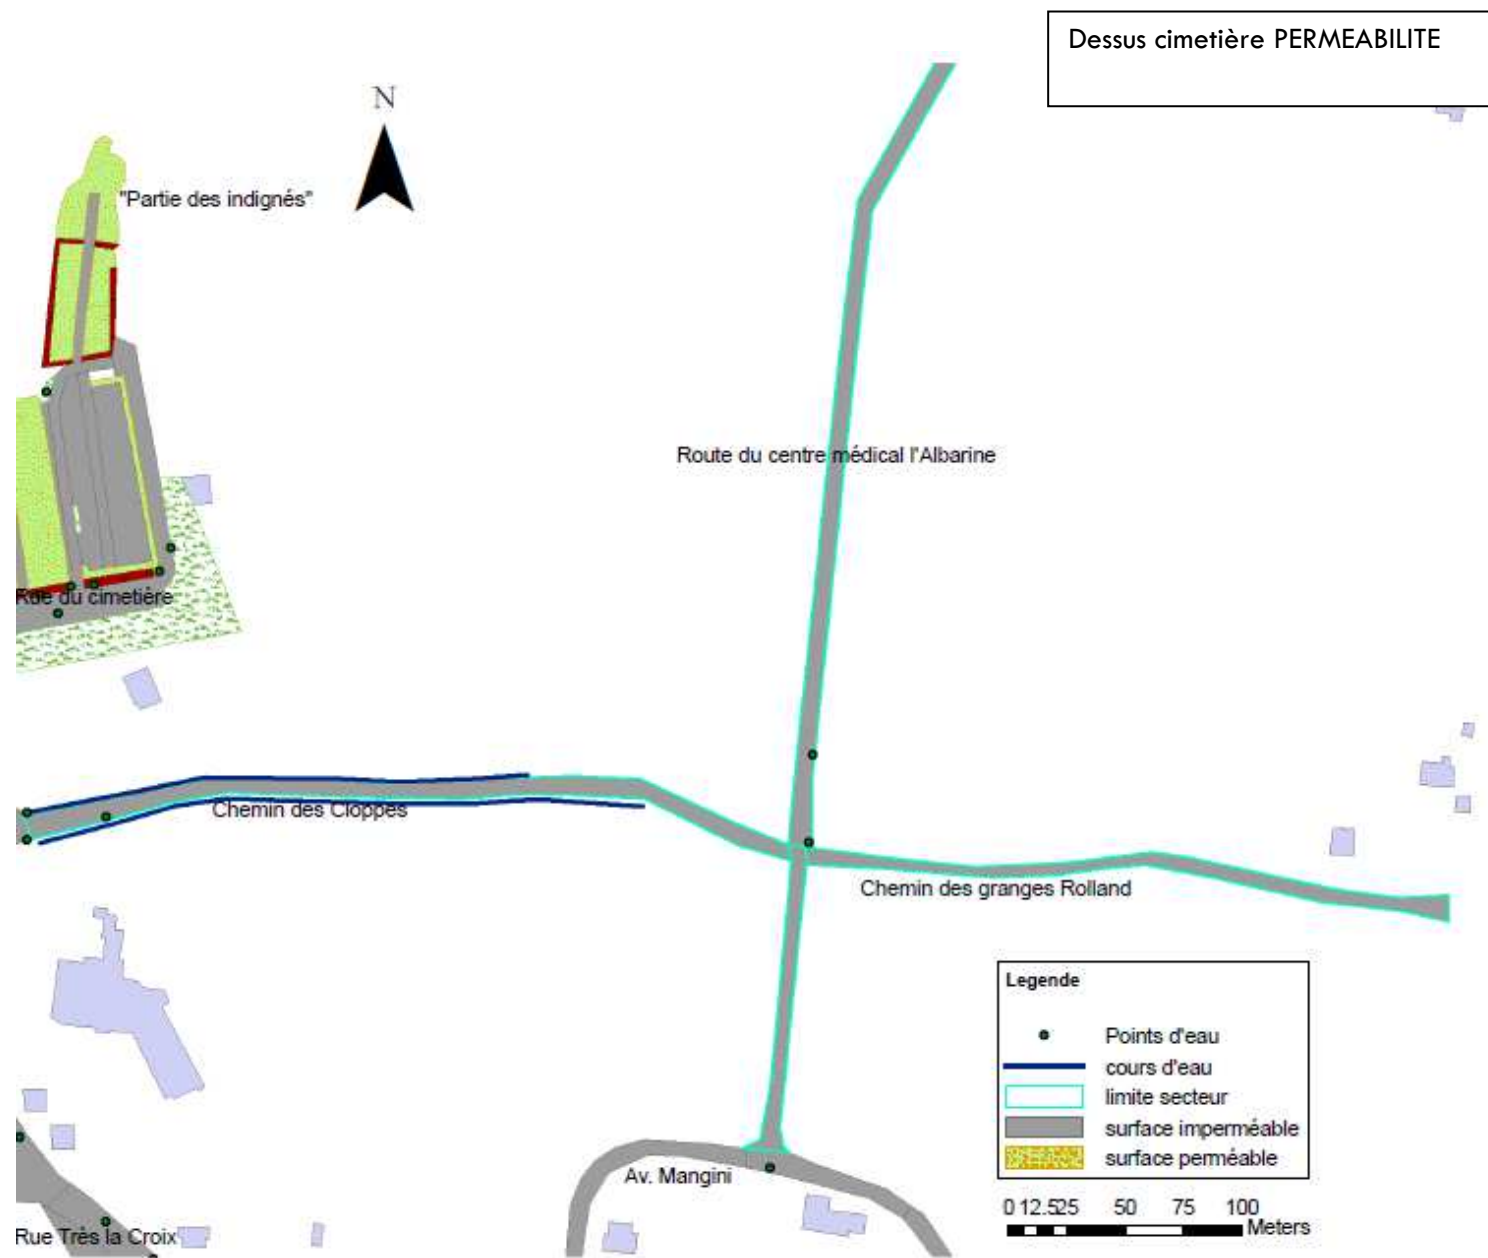

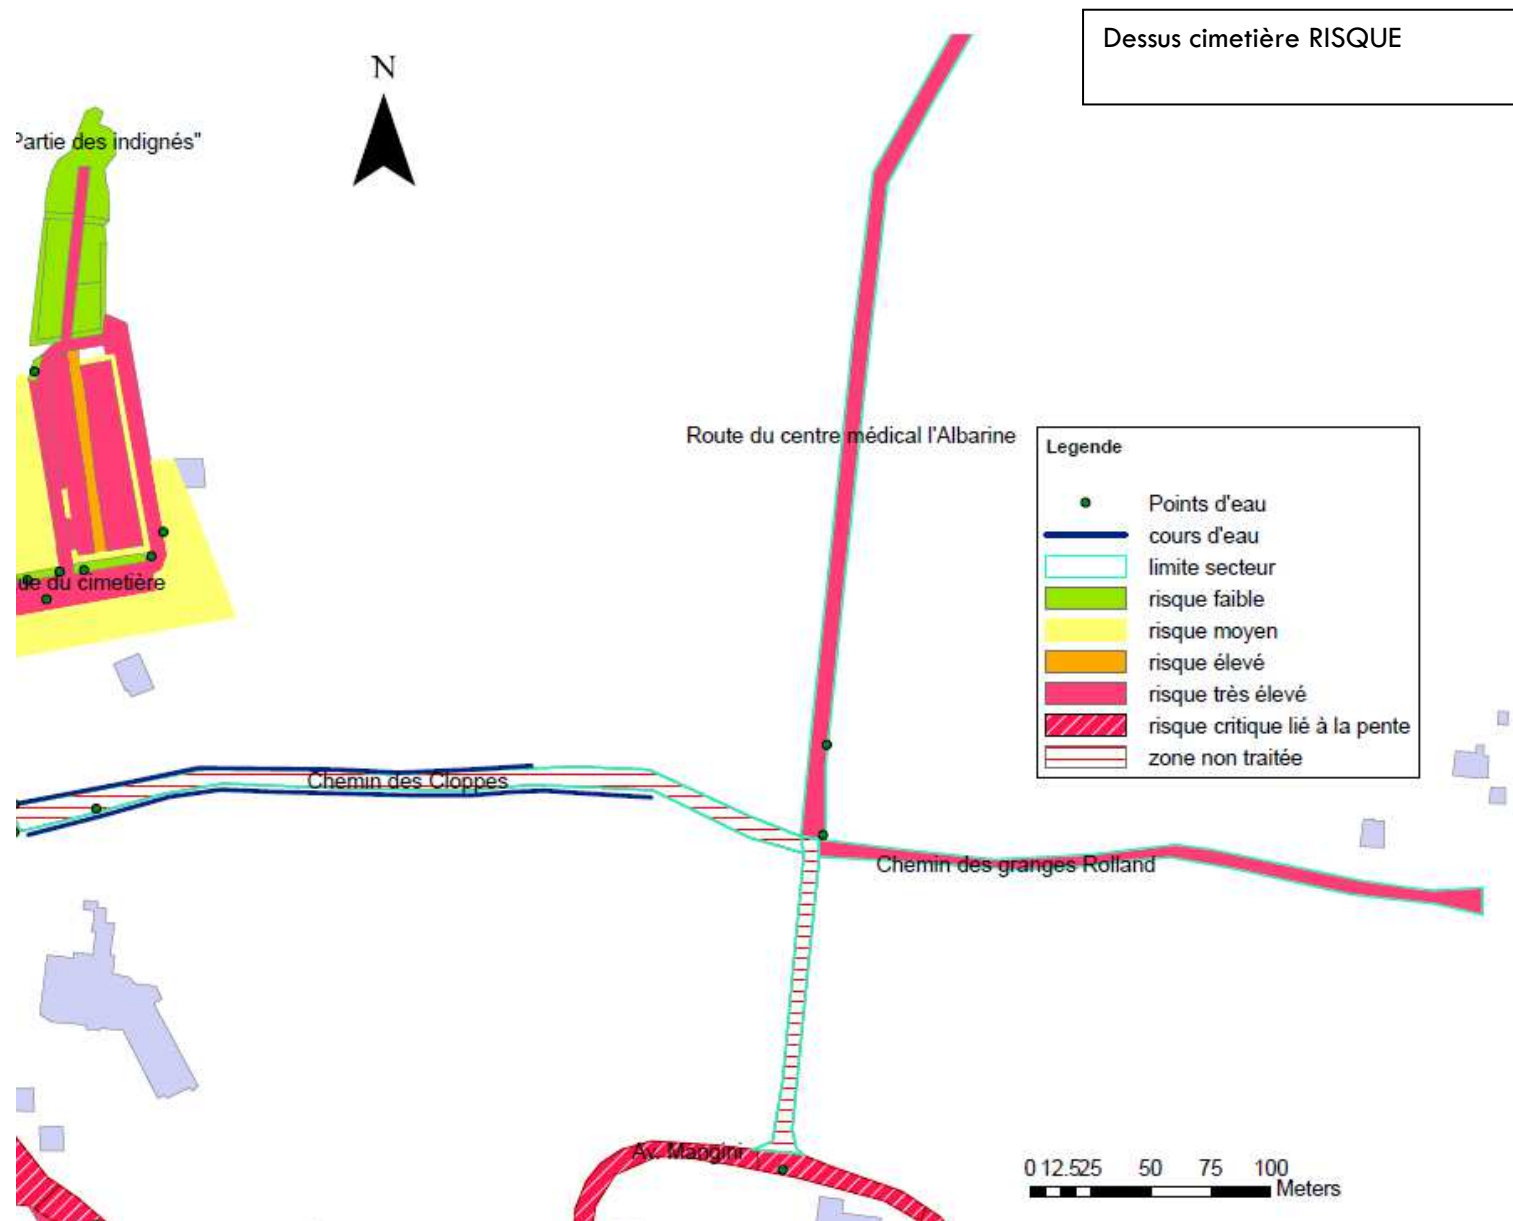


Secteur	Chemin du Mollard et de Lamai
Types de surface	Goudron, herbe. Mauvais état
Superficies	0.27 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.158 ha de surface imperméable risque très élevé
Proximité à l'eau et niveau de pente	Fossés. Secteur très pentu
Niveau de fréquentation	0.5
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Très faible pour entretien voirie
Désherbage	Bord de route : 0.0635 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **NATURE** », et aux cartes correspondantes

CHEMIN LAMAI ET MOLLARD PERMEABILITE

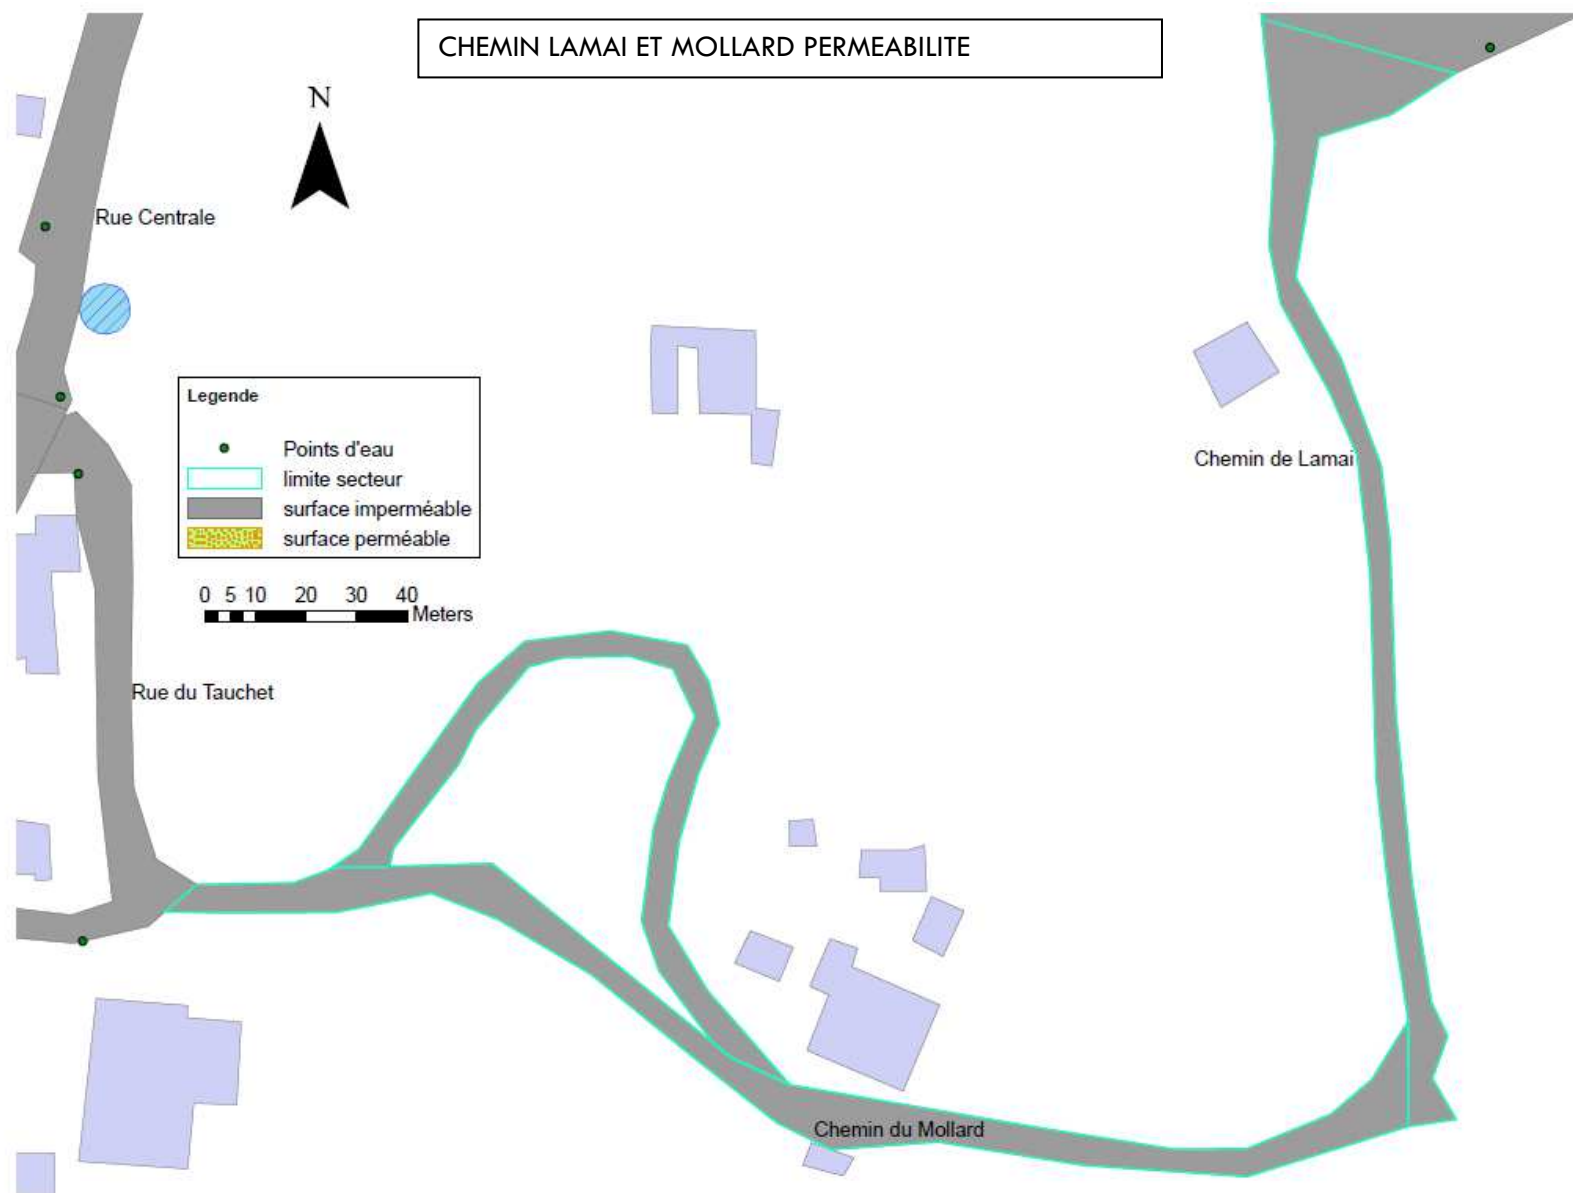

CHEMIN LAMAI ET MOLLARD RISQUE

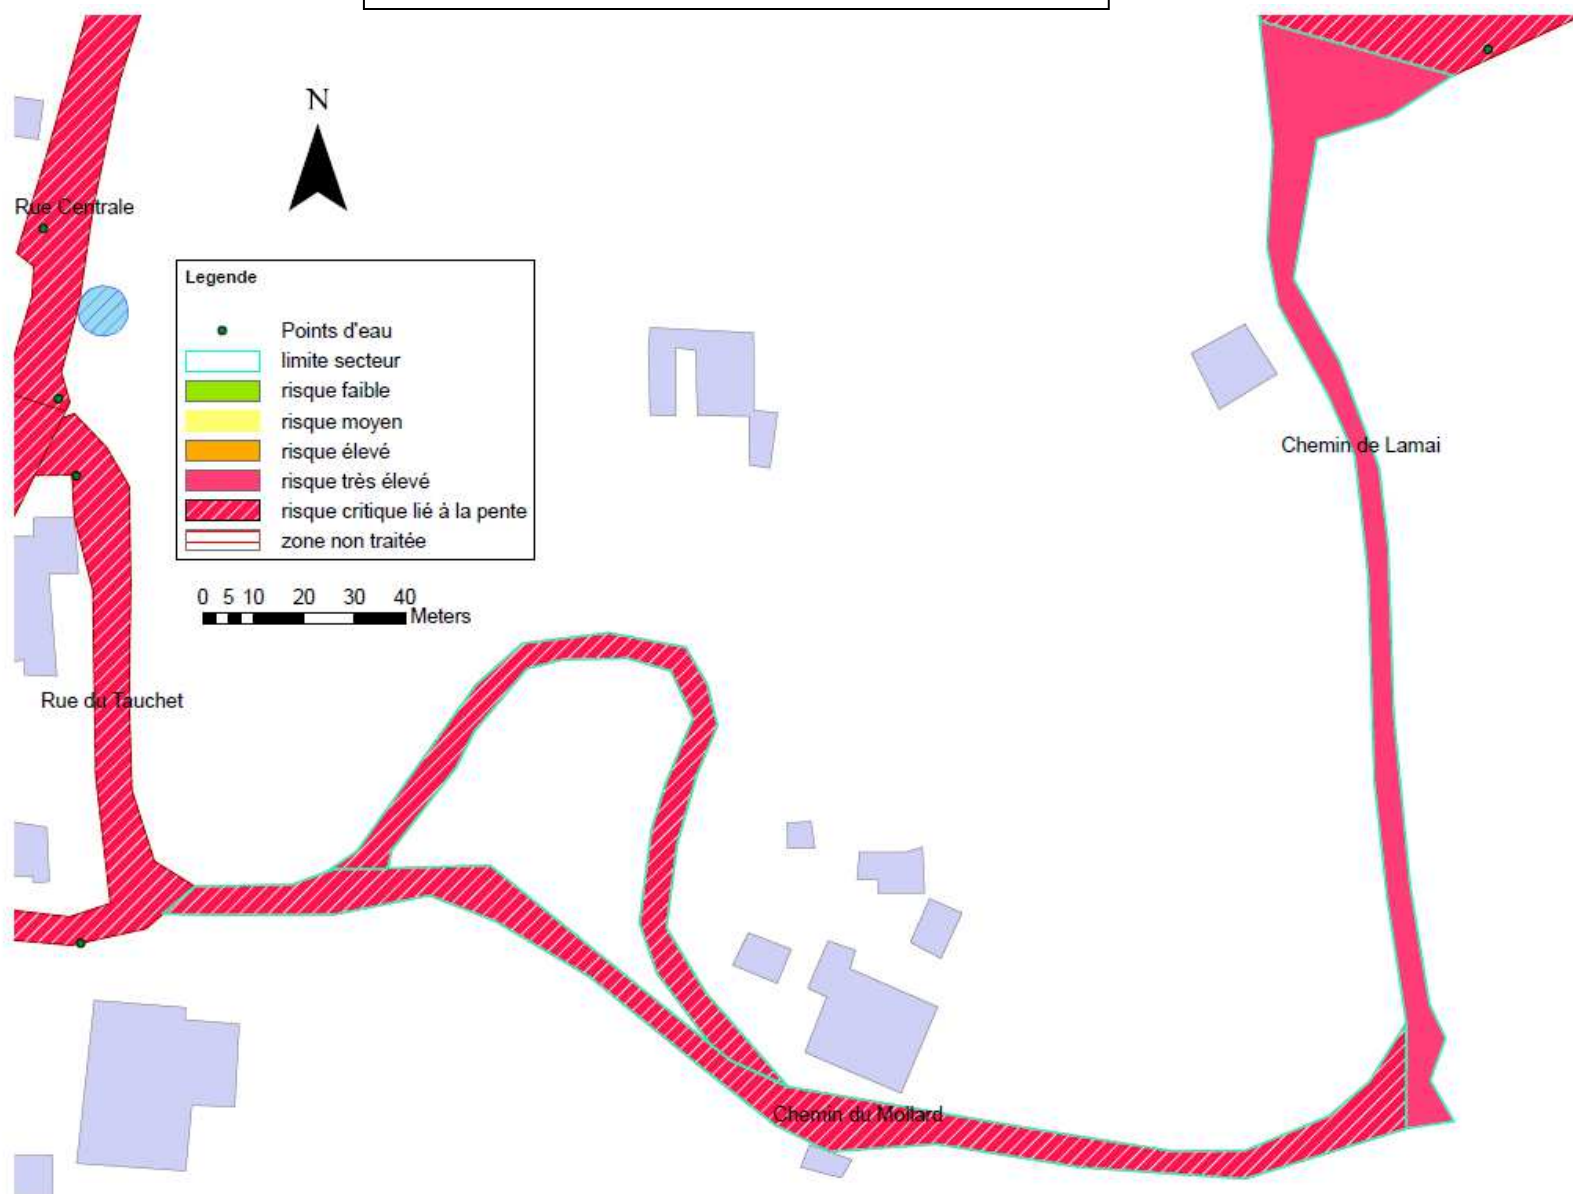

Secteur	Montée du Four (dans le quartier de l'église)
Types de surface	Bitume. Très mauvais état
Superficies	0.04 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente
Proximité à l'eau et niveau de pente	-/. Secteur en très forte pente
Niveau de fréquentation	1
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Faible pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs goudronnés : 0.004 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **NATURE** », et aux cartes correspondantes

MONTEE DU FOUR RISQUE



Secteur	Chemin de Cormaranches
Types de surface	Goudron, herbe
Superficies	0.119 ha de surface imperméable en zone non traitée 0.011 ha de surface perméable en zone non traitée 0.45 ha de surface imperméable risque élevé 0.072 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Cours d'eau traversant le camping, avaloirs. Secteur peu pentu
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Moyen pour objectif esthétique et de voirie
Désherbage	Bords de route : 0.047 ha dont 0.011ha en zone non traitée



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **NATURE** », et aux cartes correspondantes

CHEMIN DE CORMARANCHE PERMEABILITE



CHEMIN DE CORMARANCHE RISQUE



Secteur	Golf
Types de surface	Herbe, sable, stabilisé
Superficies	1.725 ha de fairway 0.834 ha de rough 0.609 ha de zone annexe 0.32 ha de practice 0.051 ha de surface de départ des parcours (cailloux+sable) 0.027 ha de green (cailloux+sable) 0.002 ha de bunker → 3.57 ha de surface perméable risque moyen
Proximité à l'eau et niveau de pente	Secteur pentu
Niveau de fréquentation	3
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Elevé pour maintien de l'usage
Désherbage	Aire de départ, green et bunker : 0.08 à 20 % :0.016 ha




PRATIQUES D'ENTRETIEN POUR LA SAISON 2007 :

- Tonte tous les 15 jours lors de la période d'ouverture du golf

CONSEILS D'ENTRETIEN DU SECTEUR :


- Désherbage manuel des aires de départs avec une légère tolérance à la flore spontanée
- Désherbage manuel des greens sans tolérance à la flore spontanée
- Tondre le fairway ras aussi souvent que possible en période de pleine activité (vacances d'été)
- Tondre le rough une fois sur deux
- Tondre le moins souvent possible.

Golf municipal d'Hauteville-Lompnes

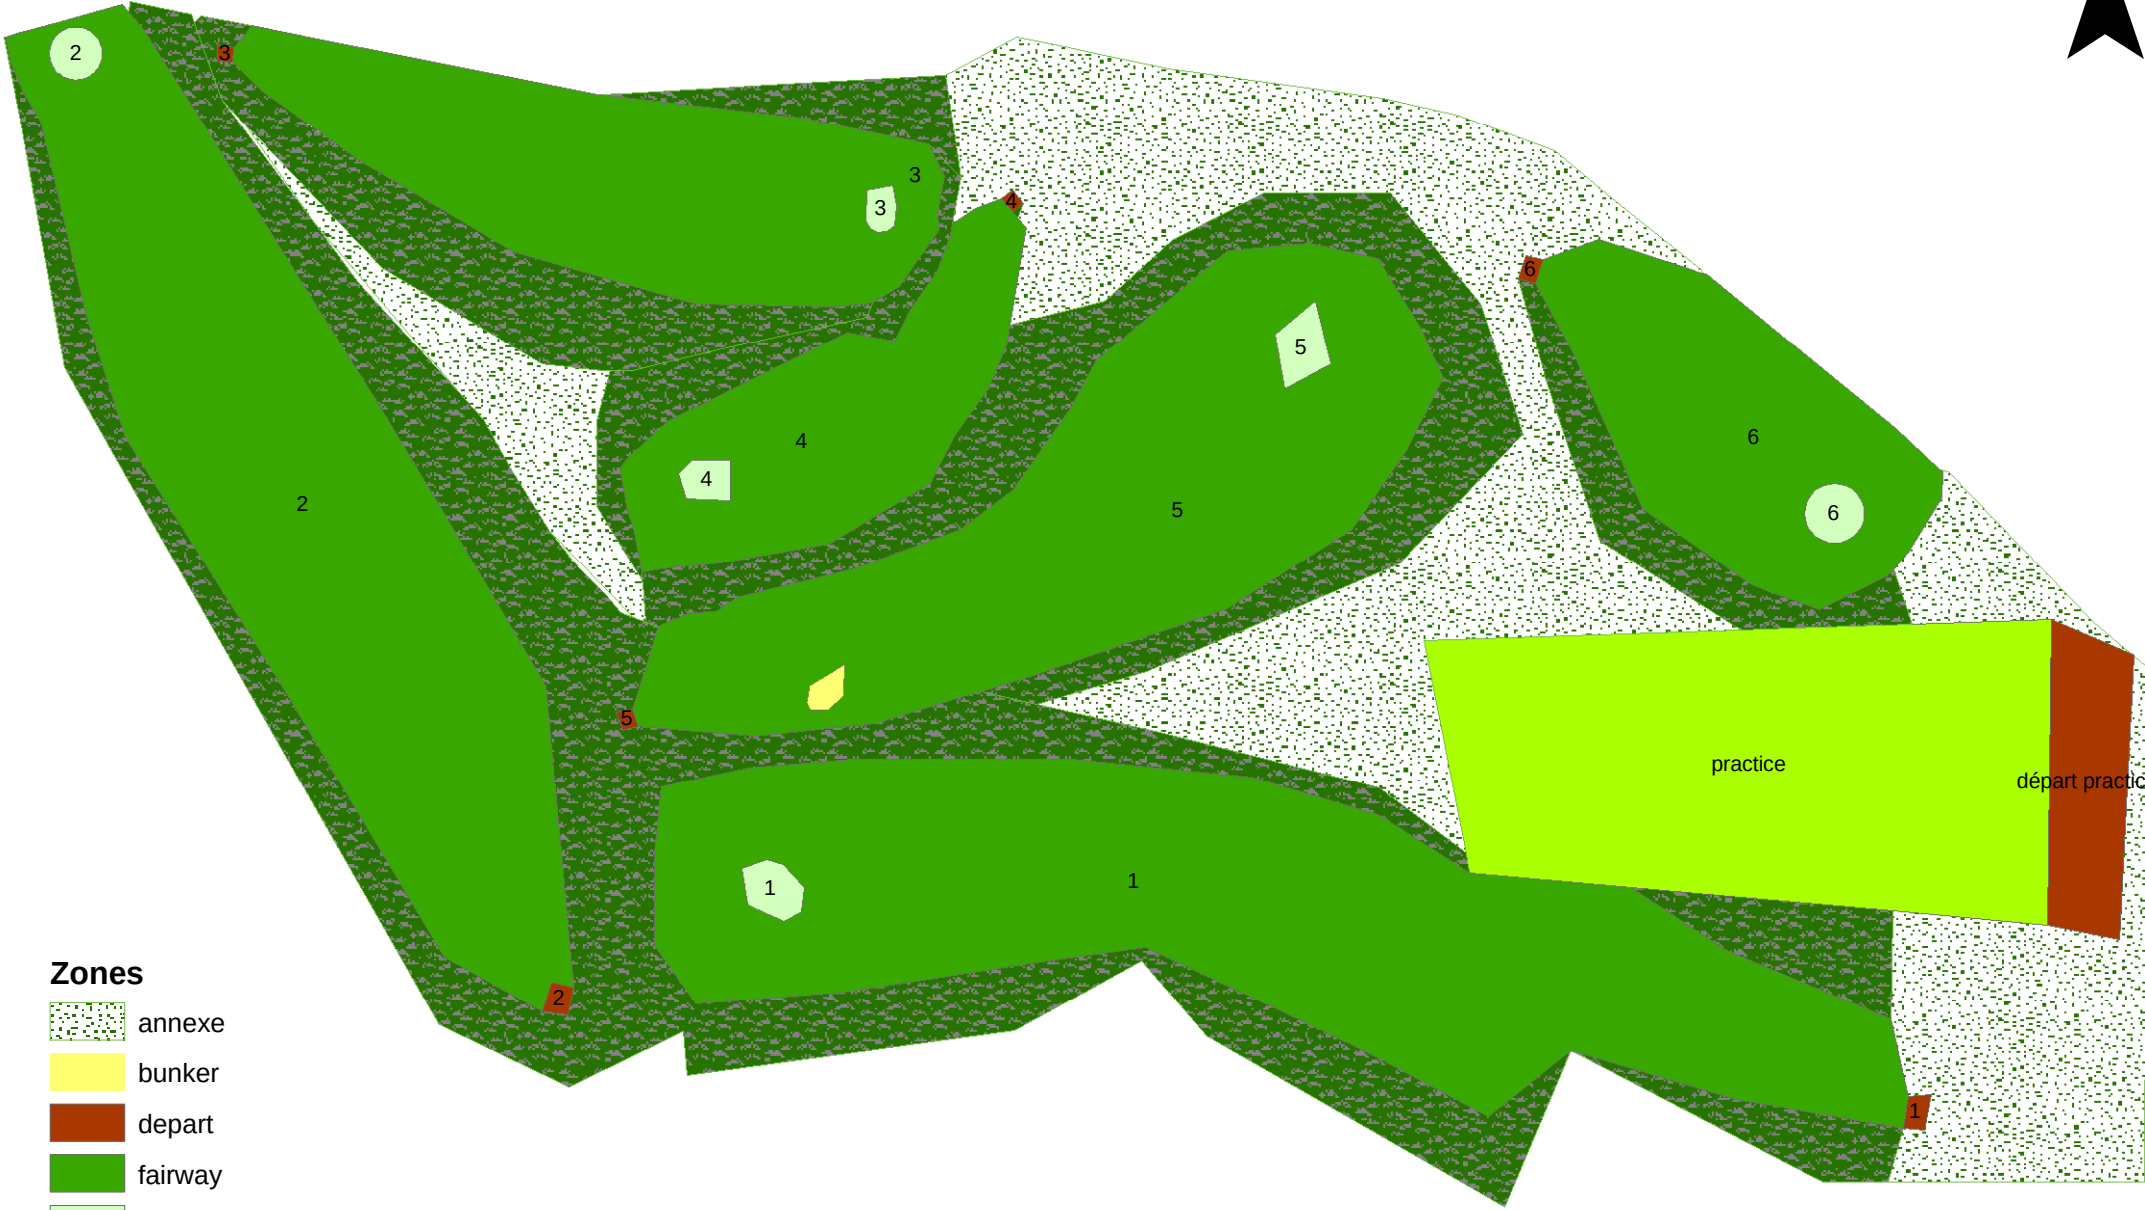

Zones


- annexe
- bunker
- depart
- fairway
- green
- practice field
- rough



Secteur	Collège et Ecole Primaire
Types de surface	Goudron, herbe, massifs, fossés fleuris. Bon état
Superficies	0.322 ha de surface imperméable non traitée 0.946 ha de surface perméable non traitée 0.361 ha de surface imperméable risque très élevé 0.19 ha de surface perméable risque élevé
Proximité à l'eau et niveau de pente	Cours d'eau dans le fossé fleuri. Zone peu pentue.
Niveau de fréquentation	3
Intérêt esthétique	2
Niveau et objectifs d'entretien	Elevé pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs bitumes : 0.075 à 20 % 0.015 ha Fossé : 0.039 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **PRESTIGE** », et aux cartes correspondantes

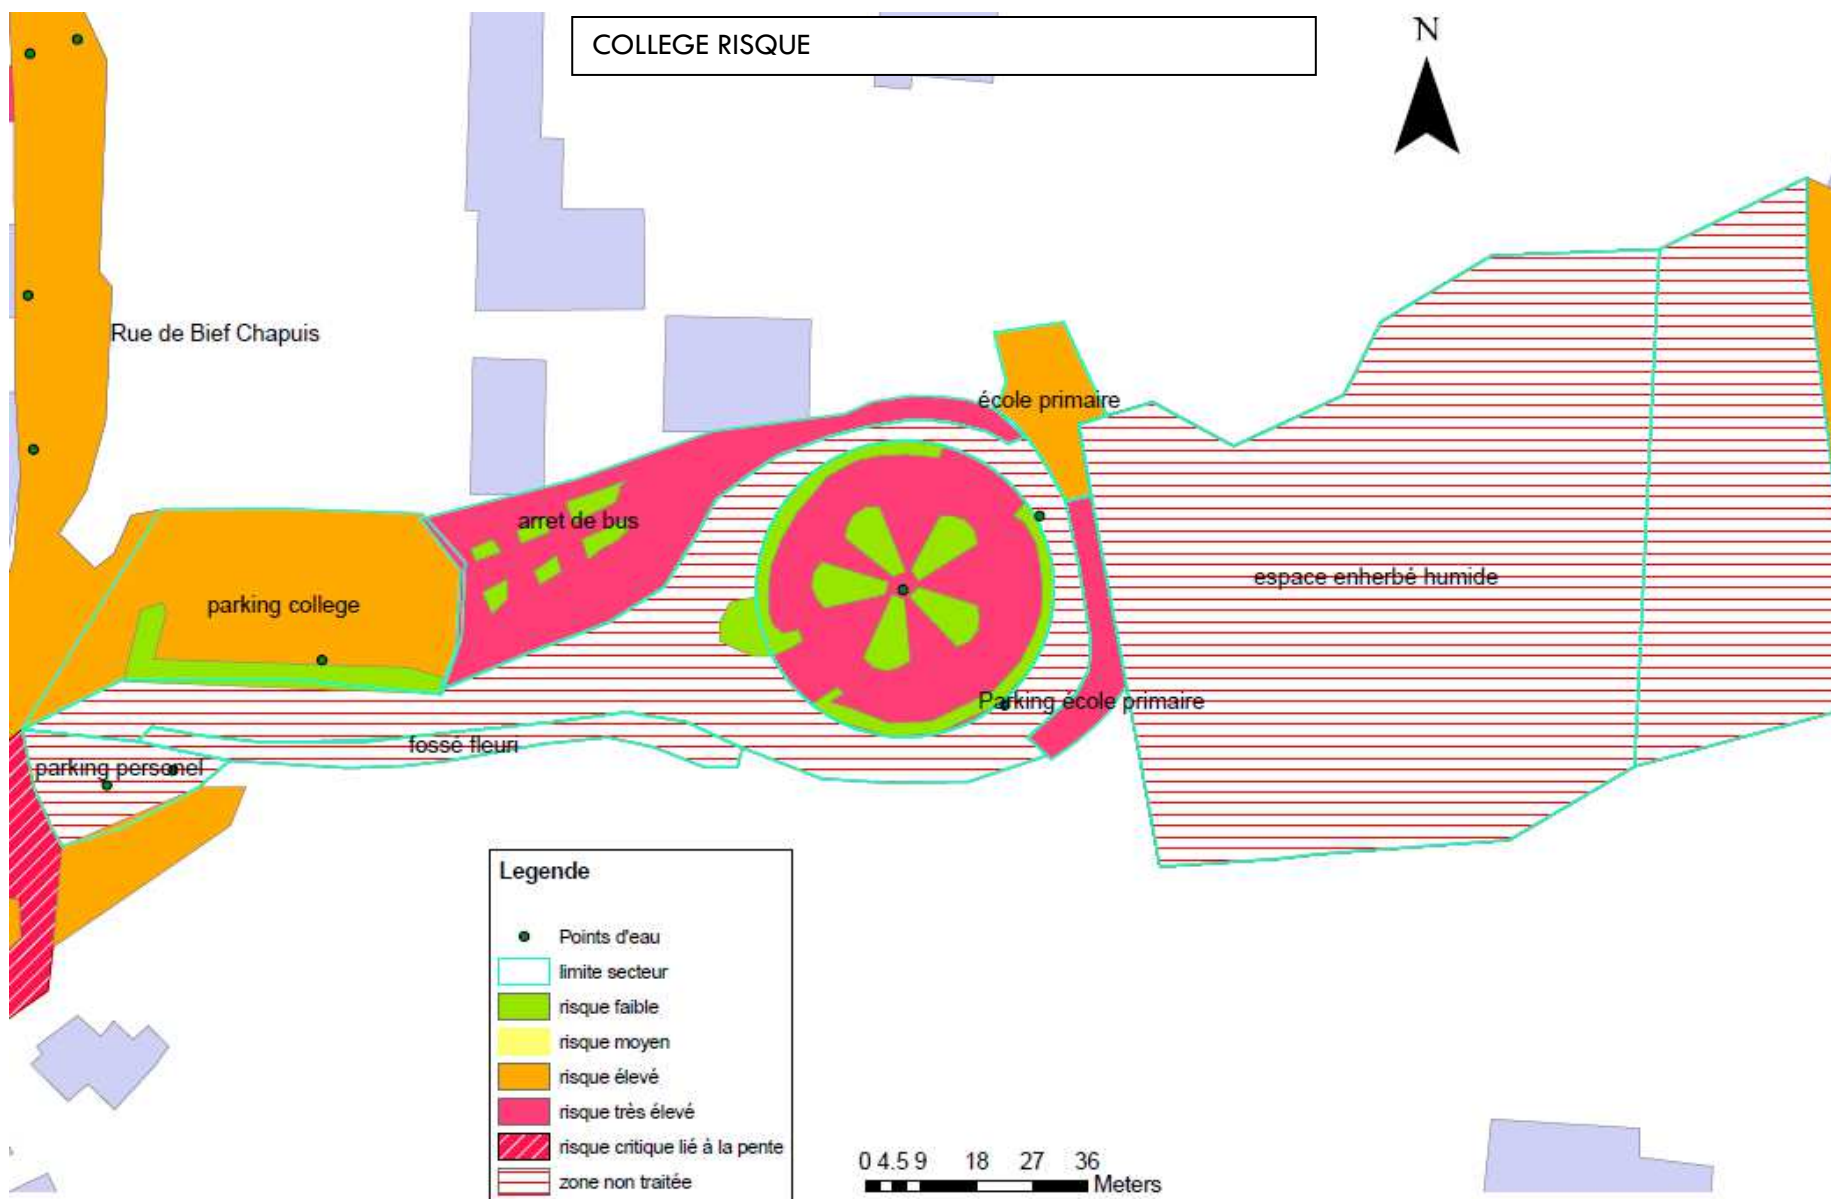

COLLEGE PERMEABILITE



Rue de Bief Chapuis

école primaire

arrêt de bus

parking college

espace enherbe humide

Parking école primaire

fossé fleuri

parking personel

Legende

- Points d'eau
- limite secteur
- Massifs fleuris
- rangée d'arbres
- espace enherbé perméable


0 4.5 9 18 27 36
Meters

Secteur	Cimetière (Cimetière, Rue du cimetière, Chemin des Cloppes)
Types de surface	Goudron, stabilisé, cailloux sur terre, herbe, haies
Superficies	0.062 ha de surface imperméable en zone non traitée 0.075 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.607 ha de surface imperméable risque très élevé 0.041 ha de surface imperméable risque élevé 0.686 ha de surface perméable risque moyen 0.183 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs, fontaine, fossé, cours d'eau. Très forte pente rue du cimetière, pente faible ailleurs
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Elevé pour objectif esthétique
Désherbage	Allées centrales goudronnées: 0.21 à 20 % : 0.042ha Entre tombes et allée secondaires en cailloux : 0.18 à 20 % : 0.036ha « Partie des indignés » : 0.1 à 20% : 0.02ha Bord de route : 0.015 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **PRESTIGE** », et aux cartes correspondantes

CIMETIERE RISQUE

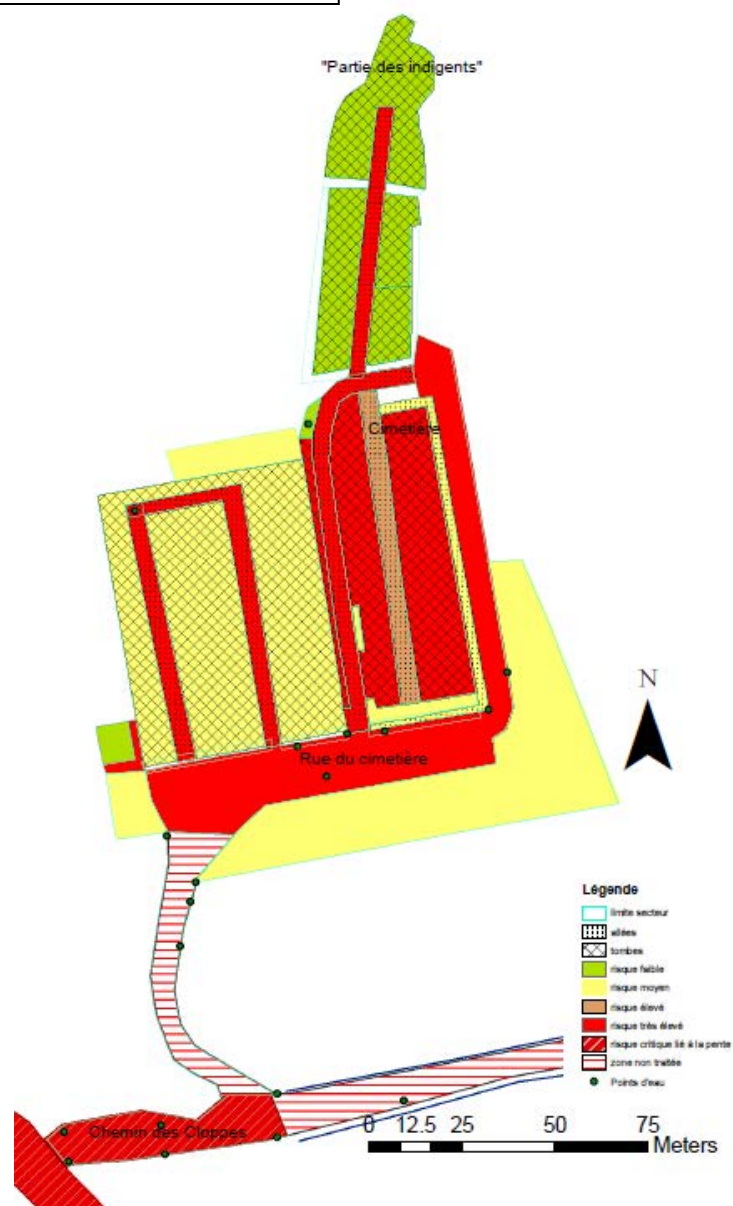

Secteur


Centre de Lompnes (Place des martyrs, Monument au mort place des martyrs, Rue Henriette d'Angeville, ancienne école Lompnes, Parking reine Astrid, Rue des fontanettes haut, Début de la rue nationale, Rue centrale bas)

Types de surface	Bitume, cailloux, herbe, massifs Etat bon (rue national) à très mauvais (rue d'Angeville)
Superficies	0.415 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.615 de surface imperméable risque très élevé 0.264 ha de surface imperméable risque élevé 0.77 ha de surface perméable risque moyen 0.28 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Très forte pente à pente nul
Niveau de fréquentation	2.5
Intérêt esthétique	2.5
Niveau et objectifs d'entretien	Elevé pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs et parkings : 0.323 à 20 % : 0.064 ha Monument au mort : cailloux sur terre : 0.028 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **PRESTIGE** », et aux cartes correspondantes

CENTRE DE LOMPNES RISQUE

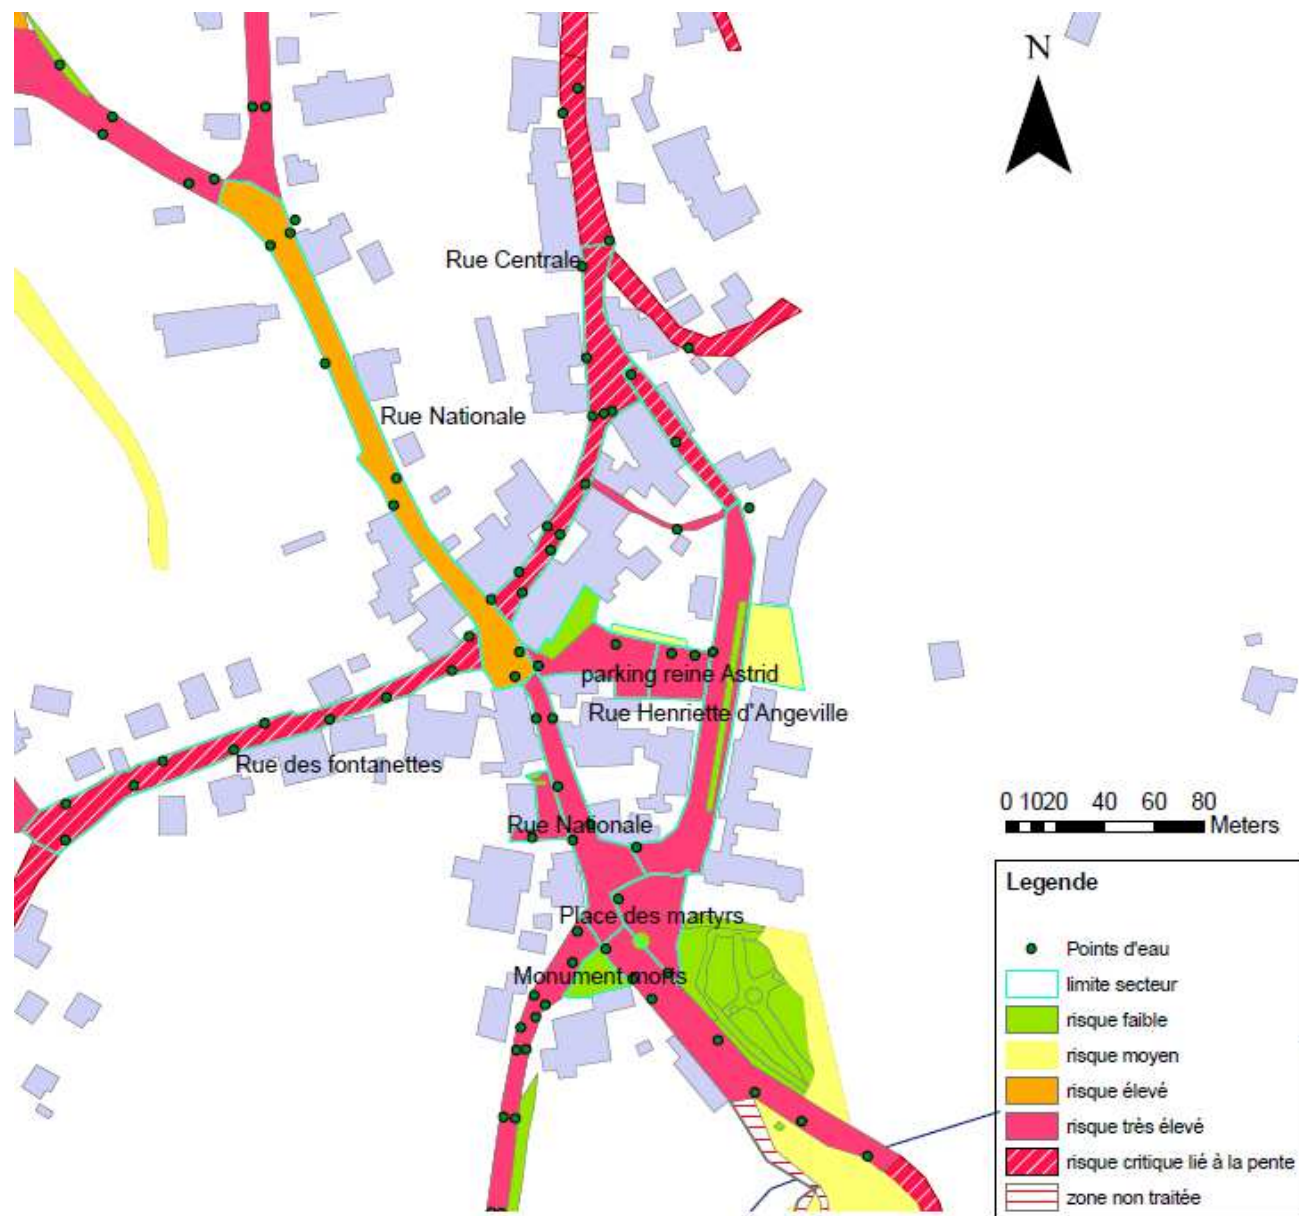

CENTRE DE LOMPNES PERMEABILITE




Secteur	Complexe sportif
Types de surface	Goudron, stabilisé, herbe, massifs, cailloux, dalles.
Superficies	0.29 ha de surface perméable en zone non traitée 0.029 ha de surface imperméable risque très élevé 1.42 ha de surface imperméable risque élevé 0.08 ha de surface perméable risque moyen 6.85 ha de surface perméable risque faible (dont 4.48 ha de pelouse de football)
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs, fossés, cours d'eau. Secteur peu pentu
Niveau de fréquentation	3
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Elevé pour maintien des usages
Désherbage	« Voie verte » stabilisée : 0.287 à 20% : 0.057 ha Boulodrome : 0.19 à 20 % : 0.038 ha Allées du complexe : 0.7 à 20 % : 0.14 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **PRESTIGE** », et aux cartes correspondantes

COMPLEXE SPORTIF PERMEABILITE

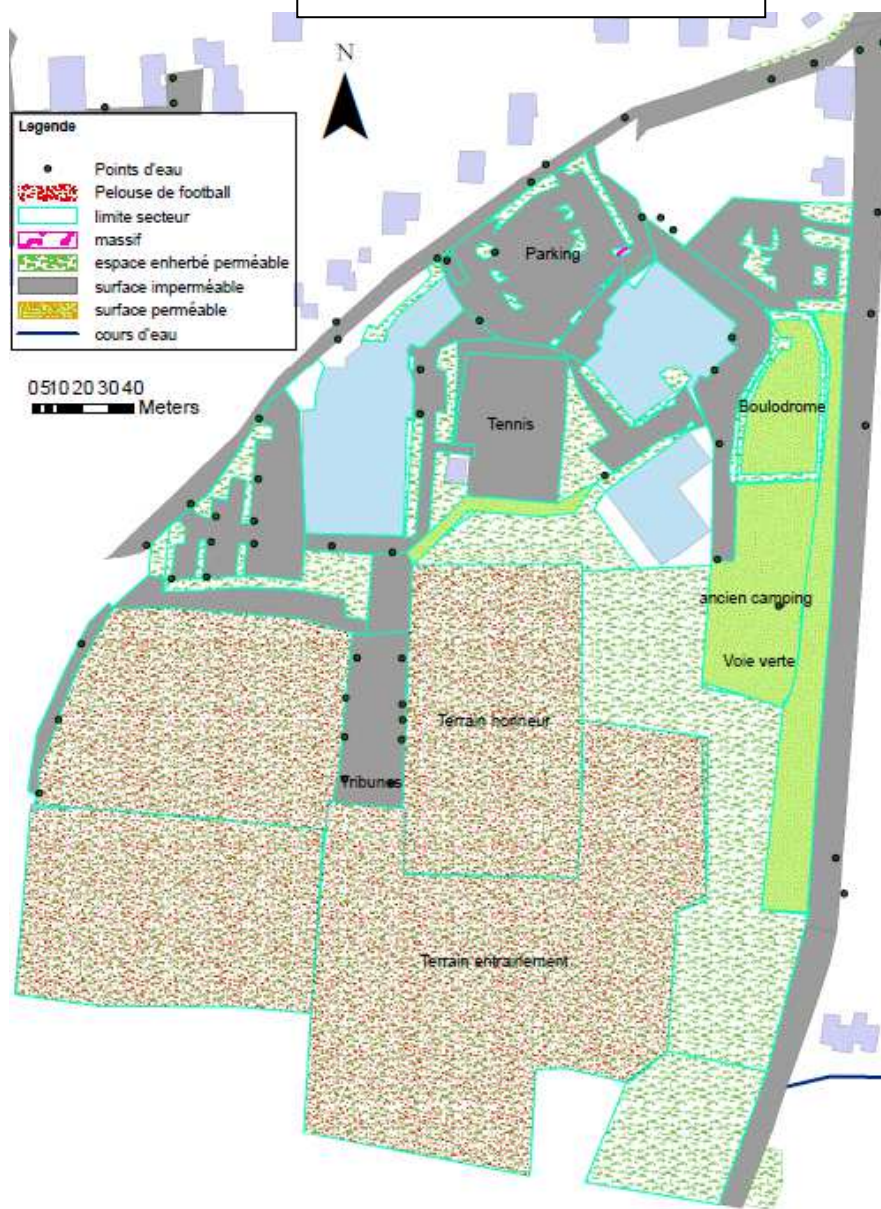

COMPLEXE SPORTIF RISQUE

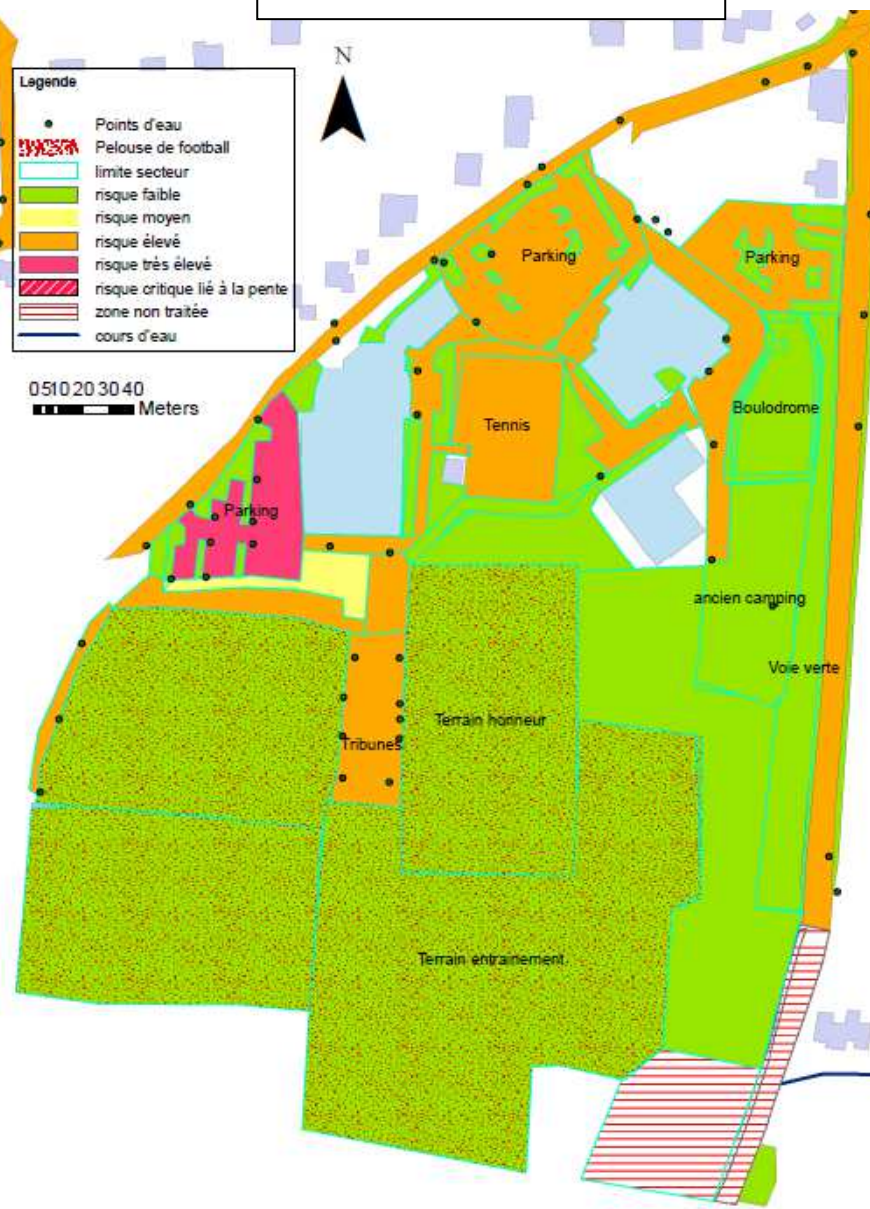


Secteur	Avenue de la Liberté
Types de surface	Goudron, herbe
Superficies	0.837 ha de surface imperméable risque élevé 0.417 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs, fossé
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	2
Niveau et objectifs d'entretien	Elevé pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs : 0.150 à 20% : 0.03 ha Bord de route : 0.03 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **PRESTIGE** », et aux cartes correspondantes

AV. LIBERTE RISQUE

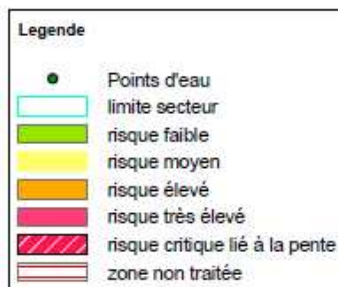

0510203040
Meters

Avenue de la liberté

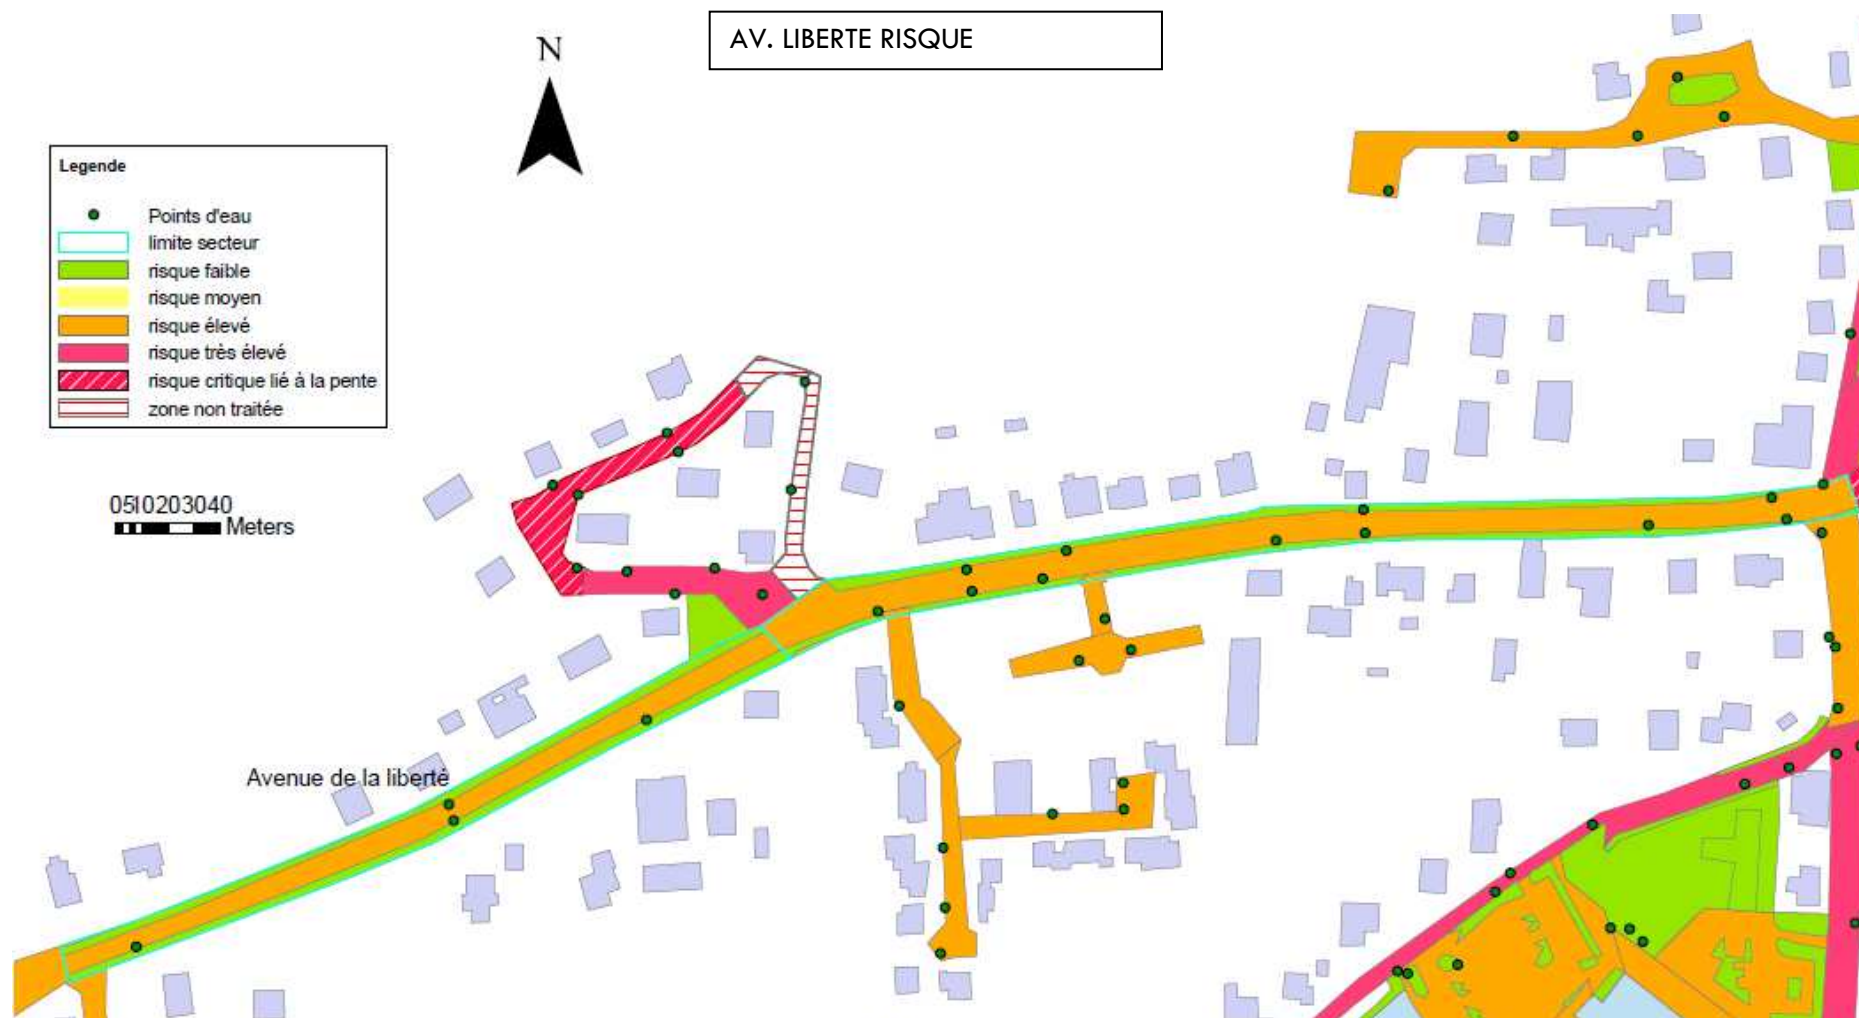


AV. LIBERTE PERMEABILITE



Legende

- Points d'eau
- limite secteur
- surface imperméable
- surface perméable
- Massifs fleuris
- espace enherbé perméable
- espace enherbé et rangée d'arbres

0510203040
Meters

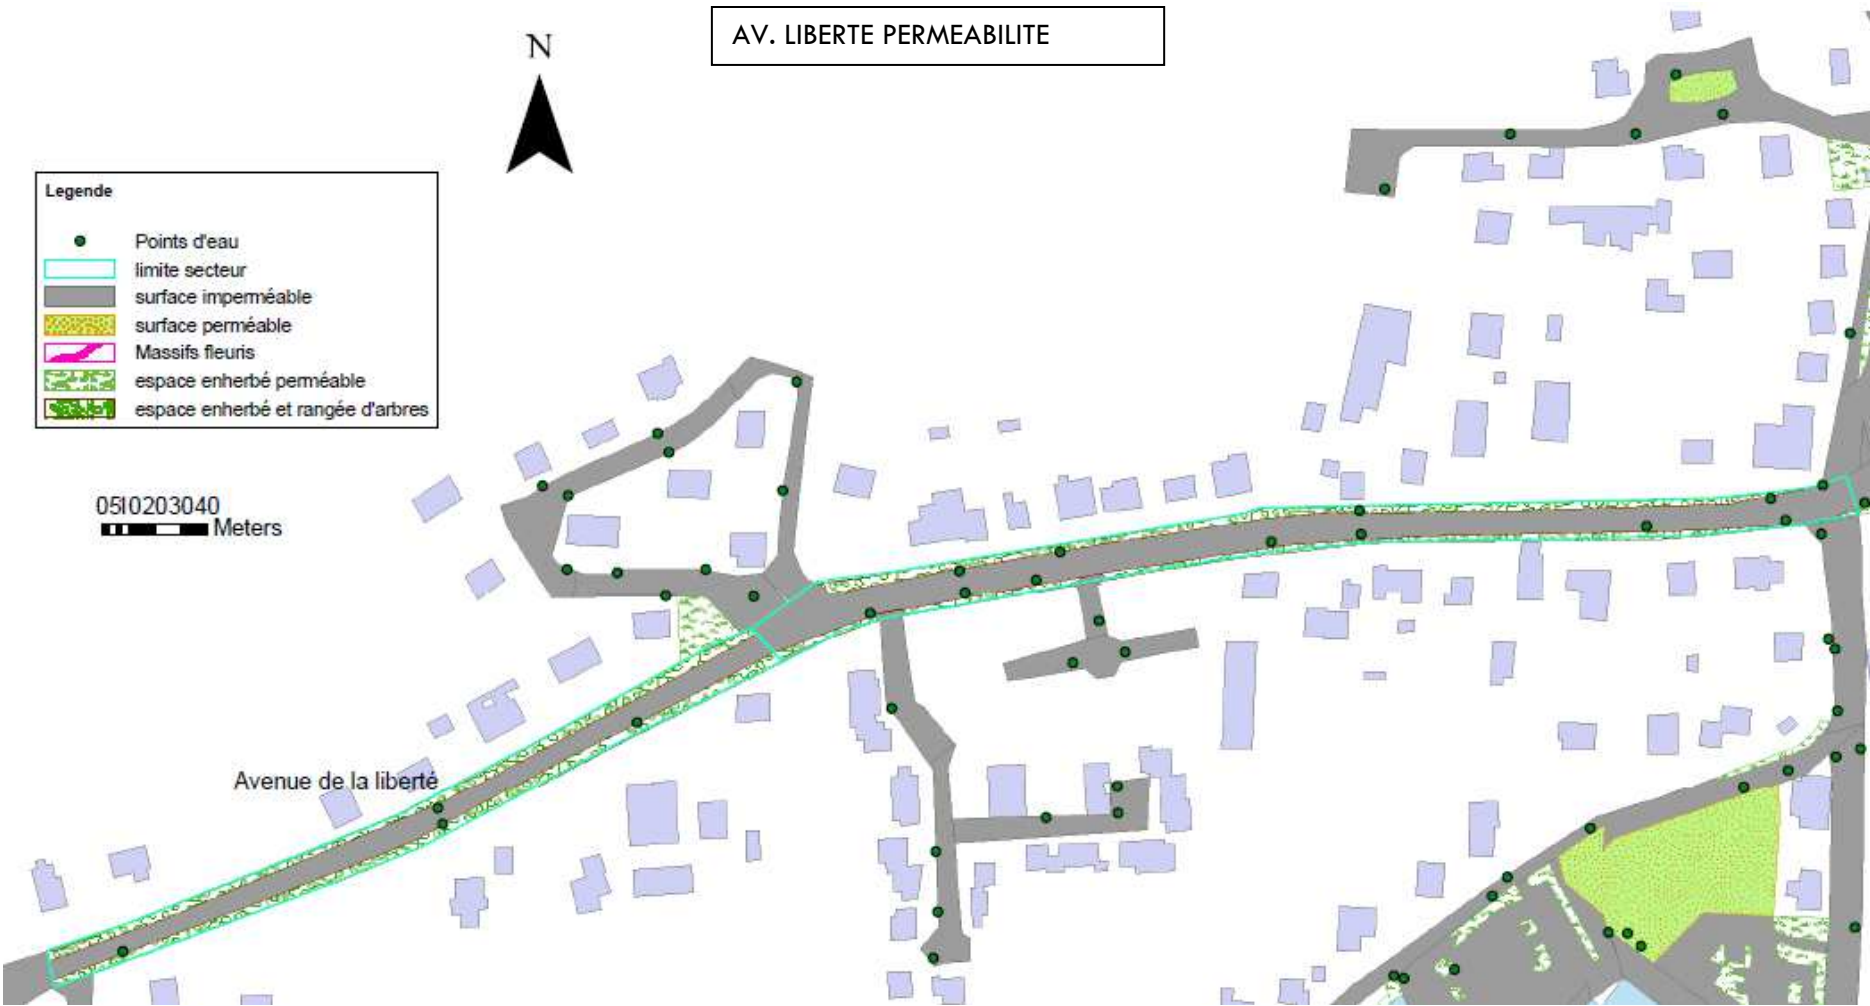

Secteur	Entrée Champdor (Rue nationale)
Types de surface	Bitume, herbe, massif
Superficies	0.017 ha de surface imperméable en zone non traitée (cours d'eau) 0.034 ha de surface imperméable risque très élevé 0.087 ha de surface perméable risque moyen (herbe)
Proximité à l'eau et niveau de pente	Cour d'eau, fossés. Secteur pentu
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	2
Niveau et objectifs d'entretien	Elevé pour objectif esthétique
Désherbage	Bord de route : 0.007 ha dont 0.003 en ZNT



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **PRESTIGE** », et aux cartes correspondantes


Secteur **Centre-ville** (Rue de la République, Place tacon, Rue Miguet, Place Rougy, Rue de la Gare, Début de la rue Viallaz et Bief Chapuis, Allée des enfants d'Izieu, Bas de la rue du 8 mai, place du monument au mort, parking gentiane et miguet, parkings et square Viallaz)

Types de surface	Pavés, massifs fleuris, massifs enherbés, goudron, stabilisées, escaliers. Bon état général
Superficies	0.022 ha de surface non traitée 0.329 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.847 ha de surface imperméable risque très élevée 0.760 ha de surface imperméable risque élevée 0.0742 ha de surface perméable risque moyen 0.0031 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Albarine au niveau de la Place Rougy, avaloirs. Très forte pente à absence de pente
Niveau de fréquentation	3
Intérêt esthétique	3
Niveau et objectifs d'entretien	Très élevé pour objectif esthétique
Désherbage	surfaces pavés : 0.463 ha surfaces goudronnées : 0.0050 à 20 % : 0.001ha surface stabilisées : 0.089 à 30% : 0.0267 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **PRESTIGE** », et aux cartes correspondantes

CENTRE HAUTEVILLE RISQUE

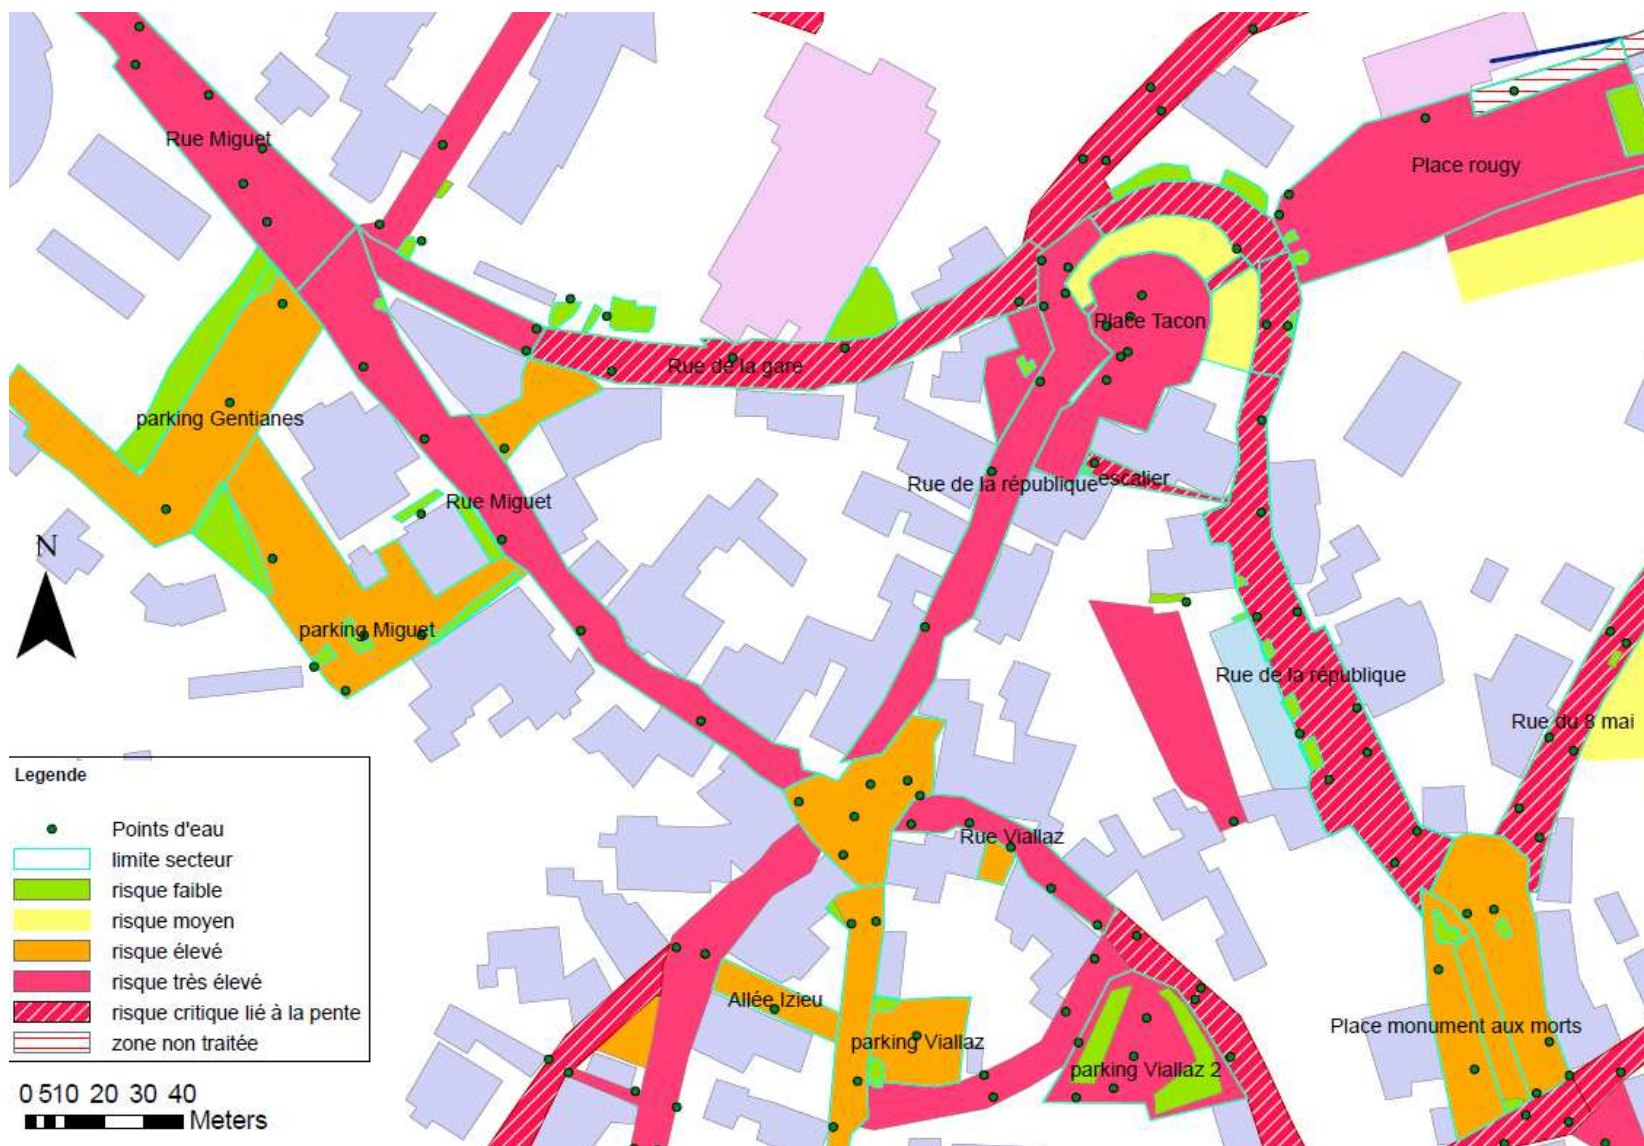

CENTRE HAUTEVILLE PERMEABILITE



Secteur	Entrée Mélogne
Types de surface	Bitume, herbe, massif.
Superficies	0.16 ha de surface imperméable en zone non traitée 0.20 ha de surface imperméable risque élevé 0.06 ha de surface perméable risque moyen
Proximité à l'eau et niveau de pente	Fossés, avaloirs. Secteur peu pentu
Niveau de fréquentation	1
Intérêt esthétique	2
Niveau et objectifs d'entretien	Elevé pour objectif esthétique
Désherbage	Bord de route : 0.015 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **PRESTIGE** », et aux cartes correspondantes

Secteur	Haut de l'Avenue Mangini
Types de surface	Goudron, gravier sur terre
Superficies	1.12 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur très pentu
Niveau de fréquentation	1
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Faible pour objectif esthétique et de voirie
Désherbage	Bord de route : 0.0288 ha Trottoirs en gravier sur terre : 0.067 à 30 % : 0.02 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

AV MANGINI HAUT RISQUE

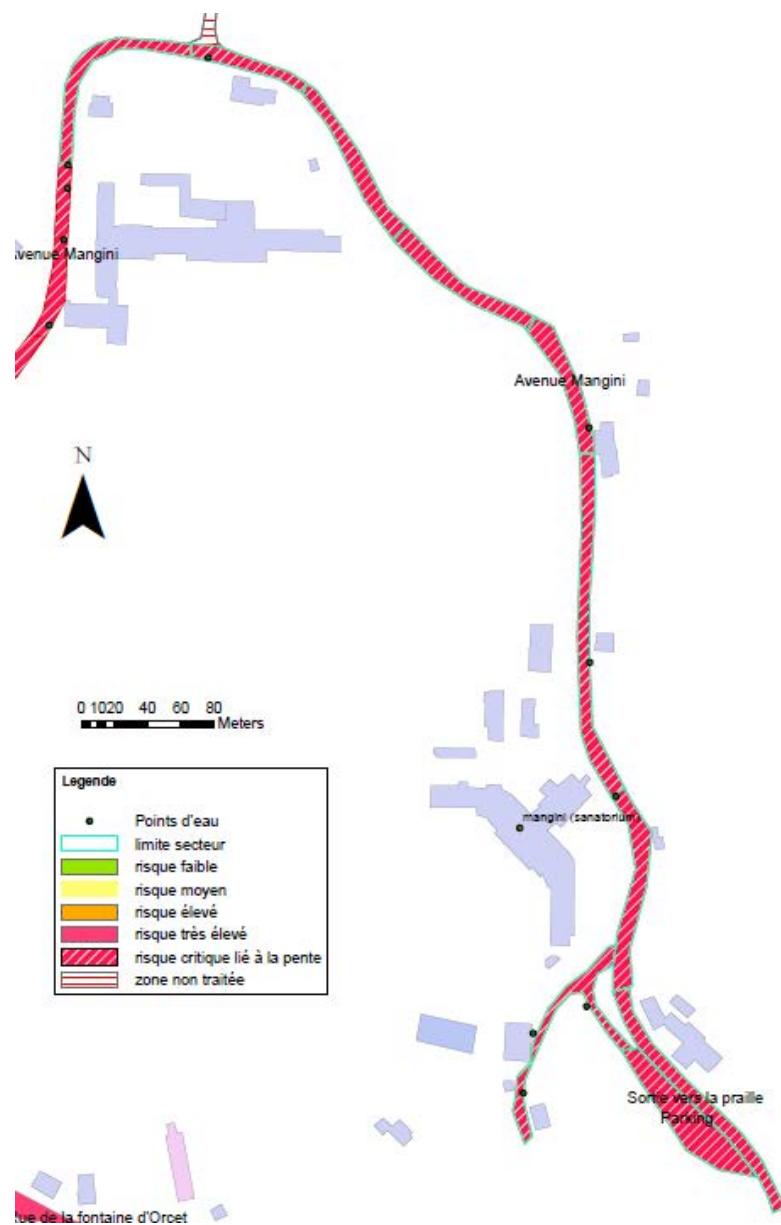

AV MANGINI HAUT PERMEABILITE

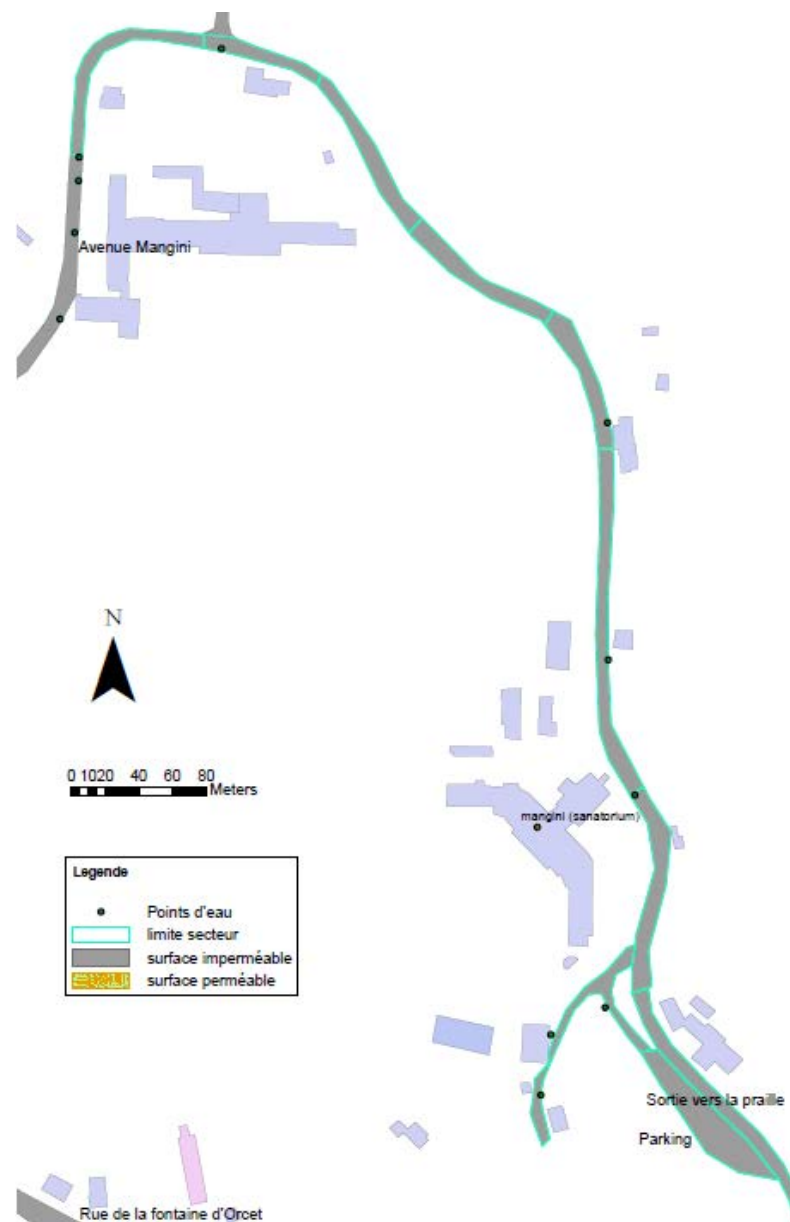


Secteur	Bas du Boulevard Dumarest
Types de surface	Goudron, herbe, gravier. Mauvais état
Superficies	0.924 ha de surface imperméable risque très élevé 0.093 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur pentu
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Moyen pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs goudronnés et gravillonnés : 0.223 ha à 30% : 0.067 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

BVD DUMAREST BAS RISQUE

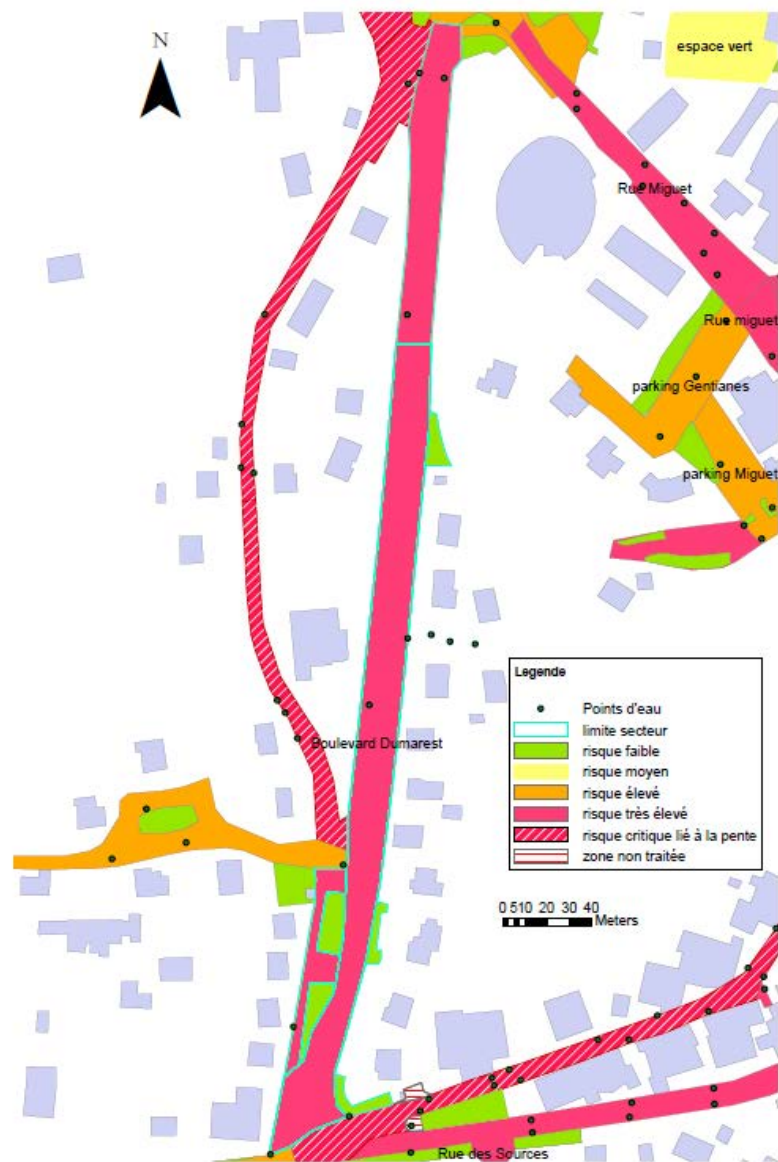

BVD DUMAREST BAS PERMEABILITE




Secteur Derrière Carrefour market (Rue Masonod, Rue sainte barbe, Rue du beau pré)

Types de surface	Goudron, gravier, herbe, massifs fleuris Etat moyen, très mauvais rue sainte barbe
Superficies	0.118 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.072 ha de surface imperméable risque très élevé 0.337 ha de surface imperméable risque élevé 0.25 ha de surface perméable risque moyen
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur peu pentu sauf rue Ste barbe
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Moyen pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs : 0.064 à 20 % : 0.013 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

DERRIERE CARREFOUR RISQUE

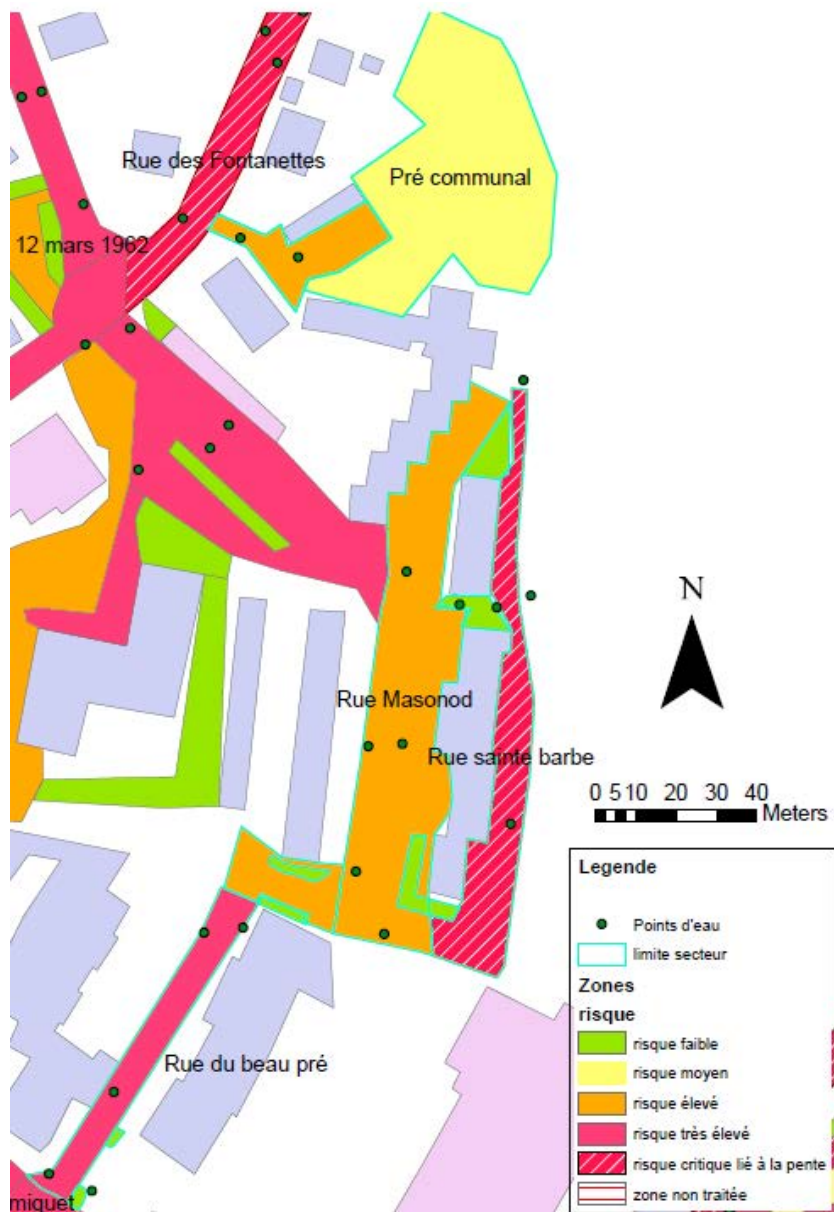

DERRIERE CARREFOUR PERMEABILITE

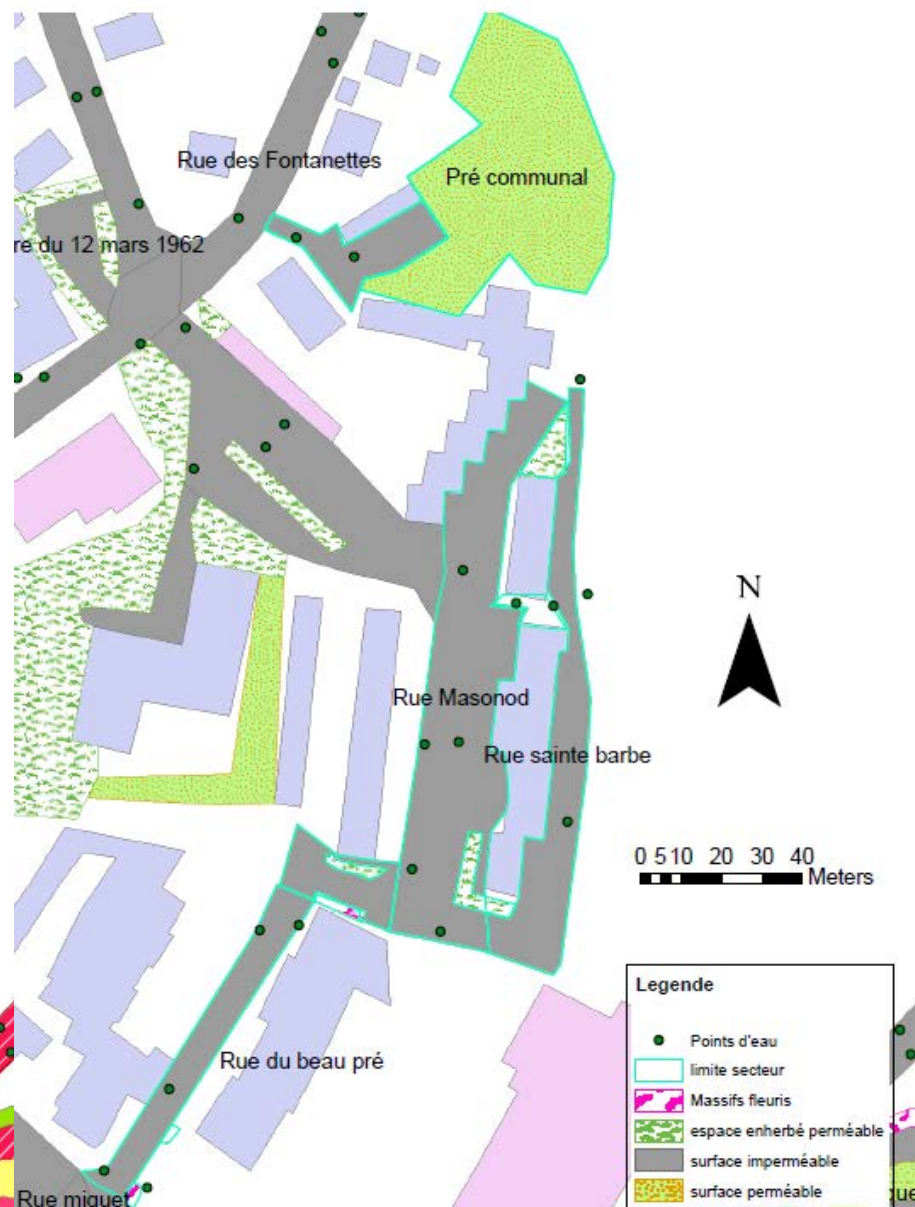


Secteur	Dessus du parc Pontet (Rue du 8 Mai, Rue du 11 Novembre)
Types de surface	Goudron, herbe. Mauvais état
Superficies	0.462 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.189 ha de surface imperméable risque très élevé 0.078 ha de surface perméable risque moyen
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs, Albarine. Secteur très pentu
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	2
Niveau et objectifs d'entretien	Elevé pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs goudronnés 1.08 à 30 % : 0.324 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

PARC PONTET RISQUE

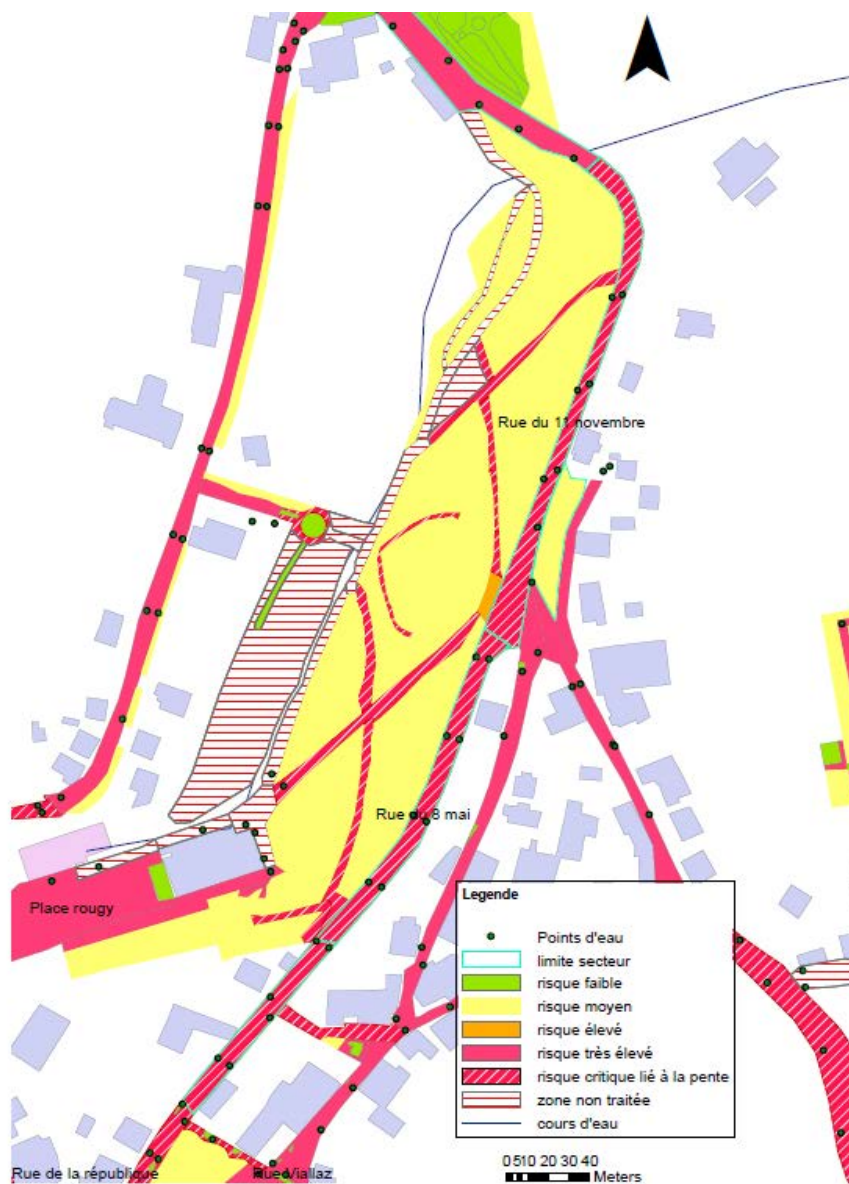

PARC PONTET PERMEABILITE



Secteur	Entrée d'Hauteville par l'Avenue du Bourg
Types de surface	Goudron, herbe
Superficies	0.112 ha de surface imperméable risque élevé 0.05 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloir. Secteur peu pentu
Niveau de fréquentation	1
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Faible pour objectif d'entretien de voirie
Désherbage	Bord de route : 0.011 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

Secteur	Haut du Boulevard Dumarest
Types de surface	Goudron, herbe. Etat moyen
Superficies	0.035 ha de surface imperméable risque très élevé 0.028 ha de surface imperméable risque élevé 1.88 ha de surface perméable risque moyen 0.196 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs, fossés
Niveau de fréquentation	1
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Faible pour objectif esthétique
Désherbage	Bord de route : 0.052 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

HAUT DU BVD DUMAREST RISQUE

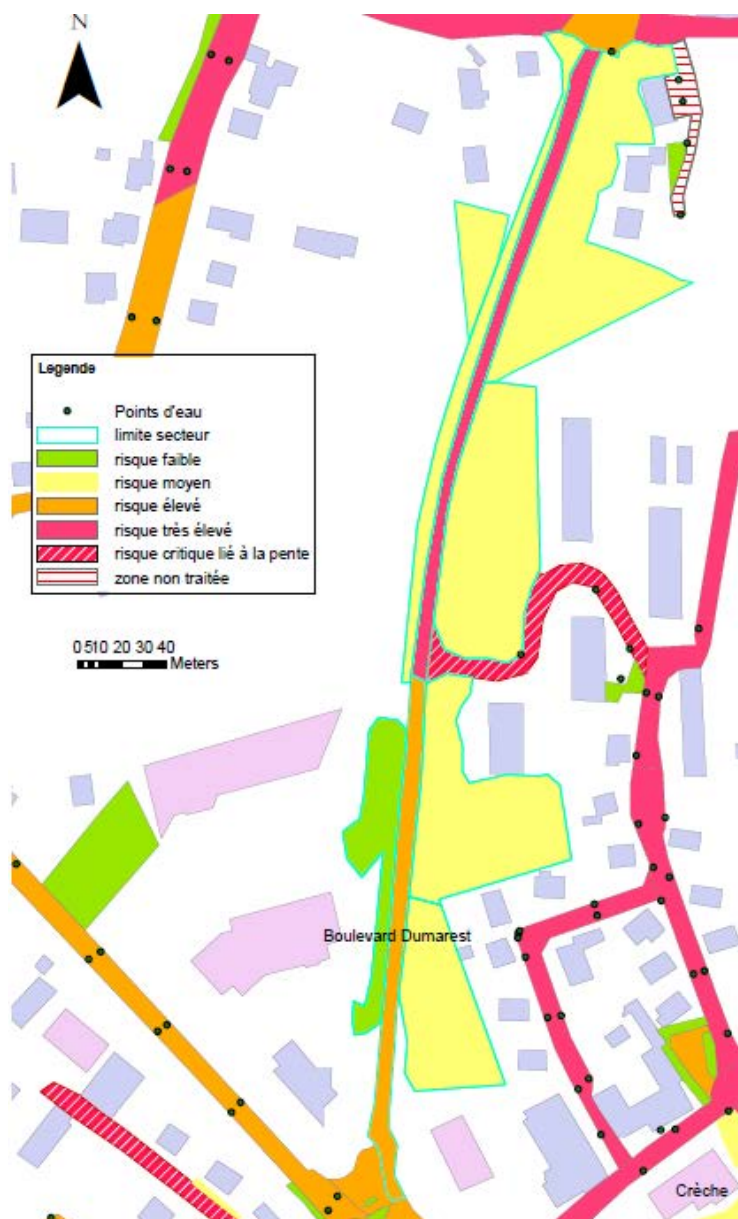

HAUT DU BVD DUMAREST PERMEABILITE

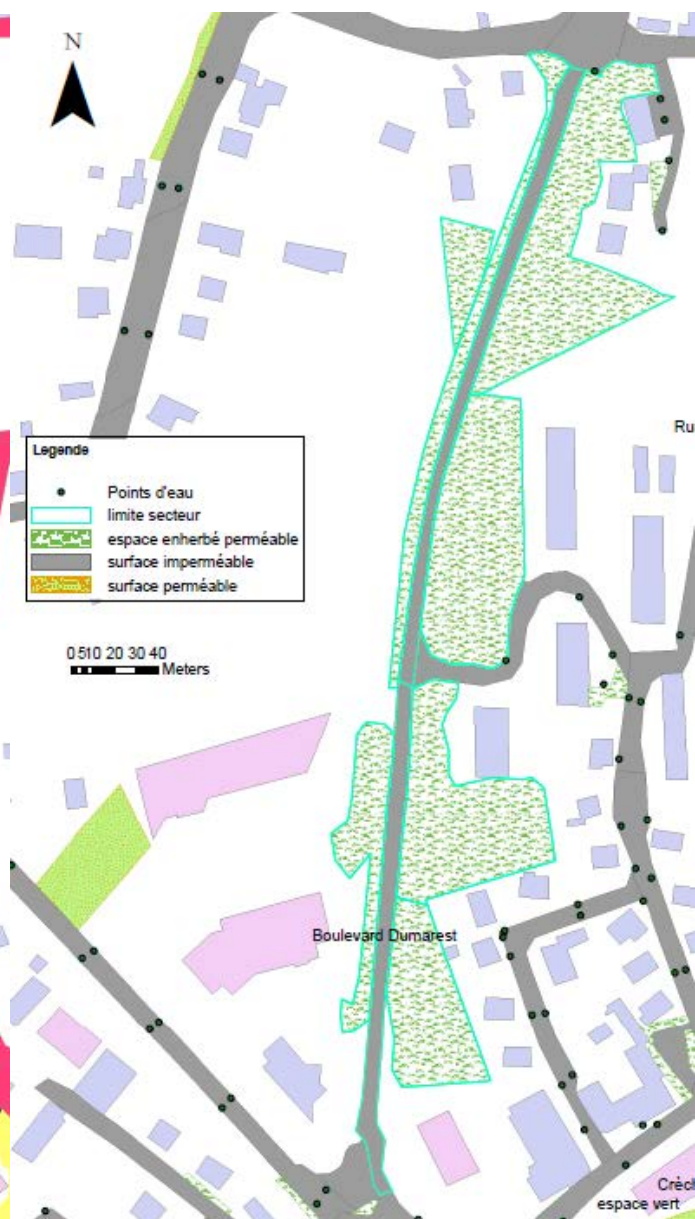

Secteur	Milieu de la rue Viallaz et Rue des enfants de l'espérance
Types de surface	Bitume. Mauvais état
Superficies	0.15 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.07 ha de surface imperméable risque très élevé
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur très pentu
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Elevé pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs goudronnés : 0.09 à 20% : 0.018 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

RUE VIALLAZ BAS PERMEABILITE



RUE VIALLAZ BAS RISQUE



Secteur	Parking de la mairie
Types de surface	Goudron, herbe
Superficies	0.095 ha de surface imperméable risque très élevé 0.002 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur en pente
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Faible pour objectif esthétique
Désherbage	Parking : 0.095 à 10 % 0.0095 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

Secteur **Quartier du Bac (Rue du bac, Chemin de la Combe aux cieux)**


Types de surface	Goudron, herbe. Etat moyen.
Superficies	0.011 ha de surface imperméable en zone non traitée 0.198 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.098 ha de surface imperméable risque très élevé 0.036 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs, cours d'eau. Secteur très fortement pentu
Niveau de fréquentation	1
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Faible pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs goudronnés : 0.079 à 20 % : 0.016



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes



QUARTIER RUE DU BAC PERMEABILITE

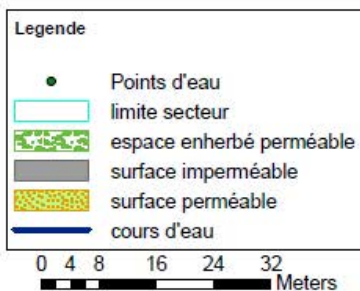


Secteur	Le quartier italien (Rue de la Léchère, Route du Corlier)
Types de surface	Goudron, stabilisé, herbes, cailloux sur terre. Mauvais état
Superficies	0.176 ha de surface imperméable risque très élevé 0.372 ha de surface imperméable risque élevé 0.038 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Zone pentue
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Moyen pour objectif esthétique et d'usage (pétanque sur les trottoirs de la rue de la Léchère)
Désherbage	Bord de route enherbé : 0.03 ha Trottoirs stabilisés et goudronnés : 0.093 à 30 % : 0.023 ha Parking : 0.038 à 30 % : 0.011 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

QUARTIER ITALIEN RISQUE

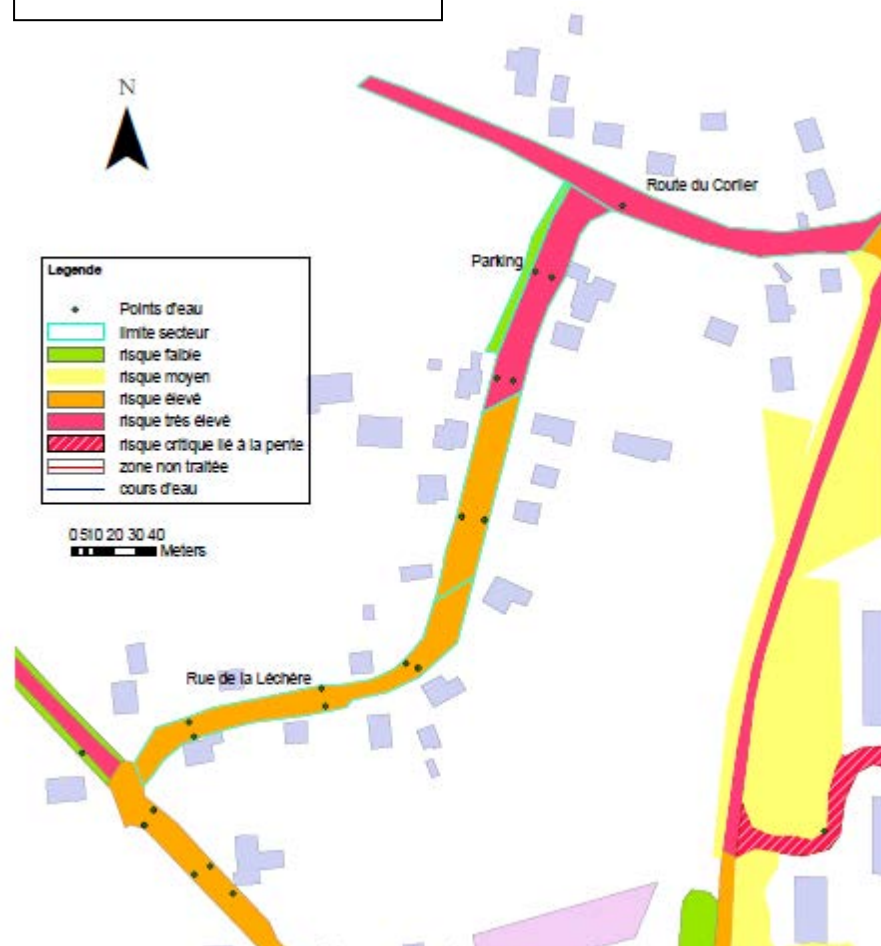

QUARTIER ITALIEN PERMEABILITE

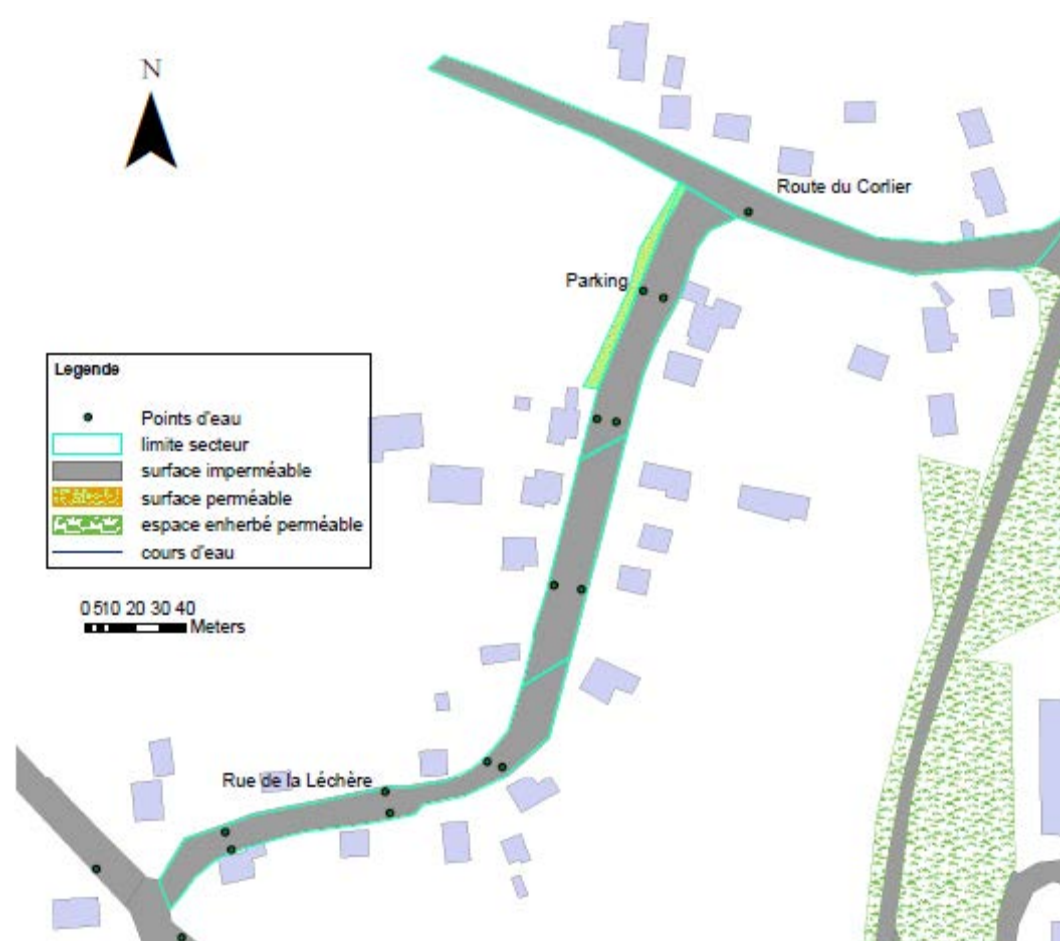

Secteur**Quartiers résidentiels Avenue de la Liberté. Rue de la Donchère, clos de la liberté, les Aberreaux)**

Types de surface	Goudron. Bon état
Superficies	0.405 ha de surface imperméable risque élevé
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur plat
Niveau de fréquentation	1
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Faible pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs goudronnés : 0.07 à 20% : 0.014 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

QUARTIER RES AV LIBERTE PERMEABILITE



QUARTIER RES AV LIBERTE RISQUE




Secteur Haut de la rue Centrale (Rue Centrale, Rue des Violettes, Rue du Tauchet, Chemin de la halle)

Types de surface	Goudron, pavés, herbe. Mauvais état
Superficies	1.04 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.113 ha de surface perméable risque moyen
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs, fontaine. Secteur en très forte pente.
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	1.5
Niveau et objectifs d'entretien	Moyen pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs goudronnés : 0.159 à 20% : 0.032 ha Surface pavé : 0.022 ha Bord de route : 0.01 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

RUE CENTRALE HAUT RISQUE

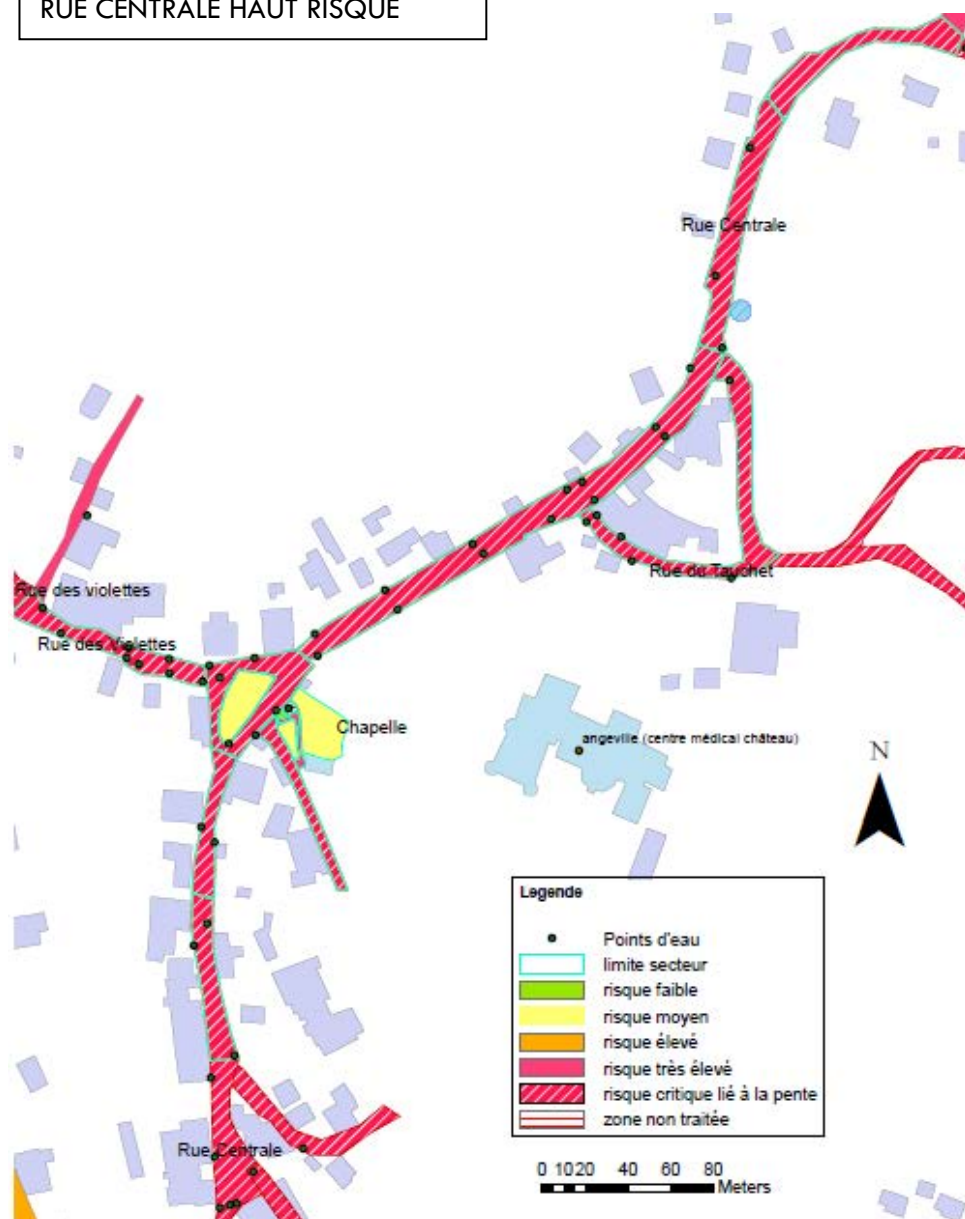

RUE CENTRALE HAUT PERMEABILITE

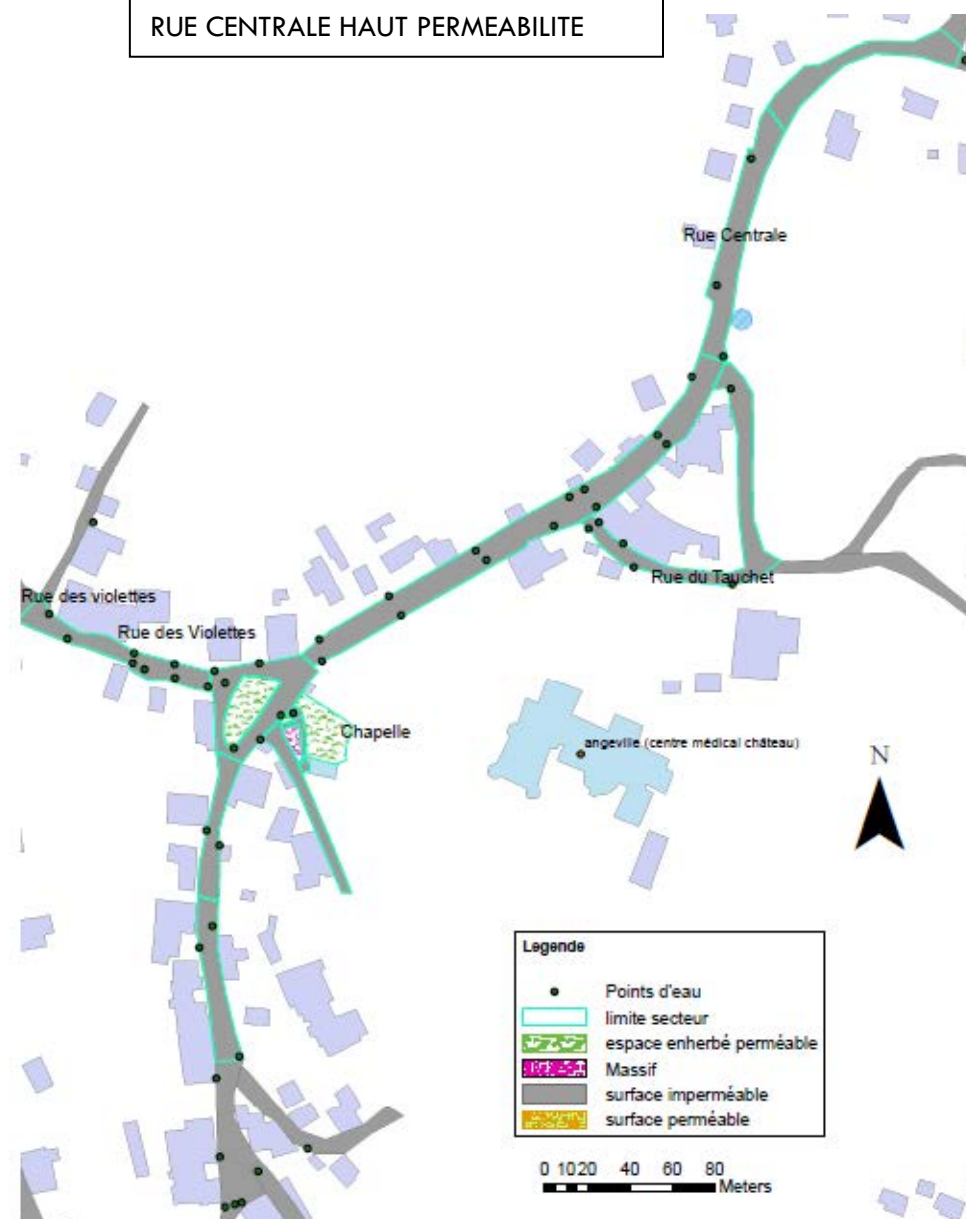

Secteur	Rue de Tenay
Types de surface	Goudron, pavé. Très mauvais état
Superficies	0.43 ha de surface imperméable à risque critique lié à la pente
Proximité à l'eau et niveau de pente	Lavoirs, 2 fontaines et 22 avaloirs. Très forte pente
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Moyen pour objectif esthétique
Désherbage	0.074 ha : 2 places avec fontaines 0.356 ha à 30 % : 0.11 ha : trottoirs et bas cotés



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

RUE DE TENAY RISQUE



Secteur	Rue du Perron
Types de surface	Goudron
Superficies	0.069 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloir. Secteur très pentu
Niveau de fréquentation	1
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Faible pour objectif esthétique
Désherbage	0.0018 à 20% : 0.0004 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes


Secteur **Sud Est du Boulevard Dumarest (Impasse du Barbois, Rue Flaret Landin, chemin du Brochy)**

Types de surface	Goudron, herbe. Mauvais état au nord, bon état au sud du secteur
Superficies	0.488 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.37 ha de surface imperméable risque élevé 0.063 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur très pentu
Niveau de fréquentation	1
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Faible pour objectif esthétique
Désherbage	Bords de route : 0.02 ha (en zone critique) Trottoirs goudronnés : 0.107 à 20 % : 0.021 ha, dont 0.005 ha en zone critique



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

S-E DUMAREST RISQUE

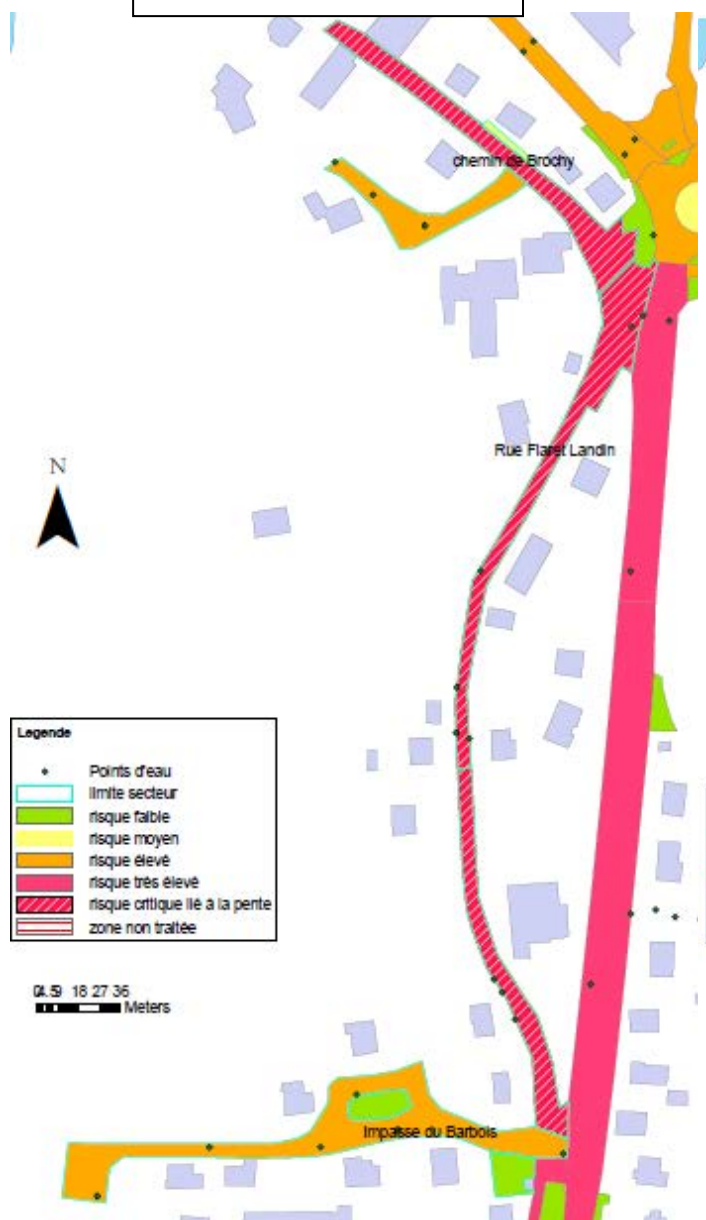

S-E DUMAREST PERMEABILITE




Secteur **RUE CORLIER** (Impasse des clochettes, Route de Corlier, Rue de la Forestière)

Types de surface	Goudron, herbe. Mauvais état
Superficies	0.057 ha de surface imperméable en zone non traitée 0.484 ha de surface imperméable risque très élevé 0.11 ha de surface perméable risque moyen 0.011 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs, fossé. Secteur très pentu
Niveau de fréquentation	1
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Faible pour objectif esthétique
Désherbage	Bord de route : 0.023 ha dont 0.0075 ha en zone non traitée Trottoir goudronné : 0.018 à 20 % : 0.004 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE-** », et aux cartes correspondantes

RUE CORLIER RISQUE

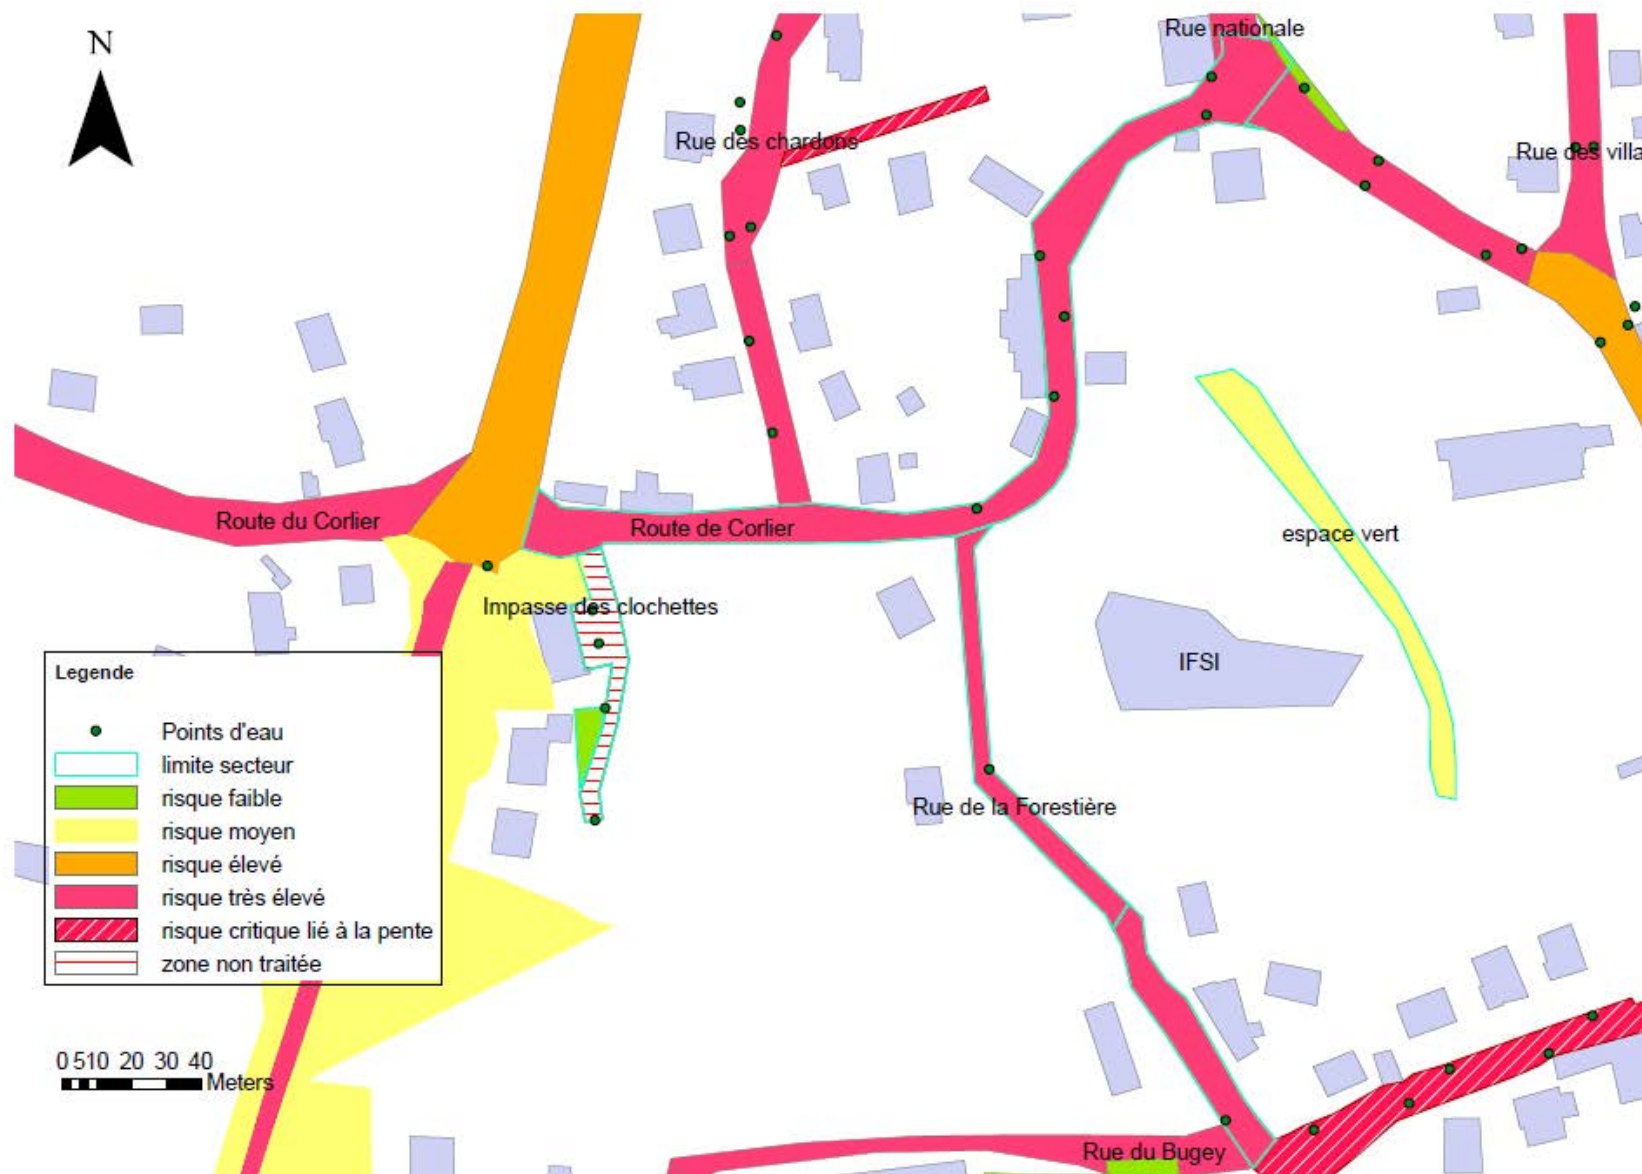

RUE CORLIER PERMEABILITE

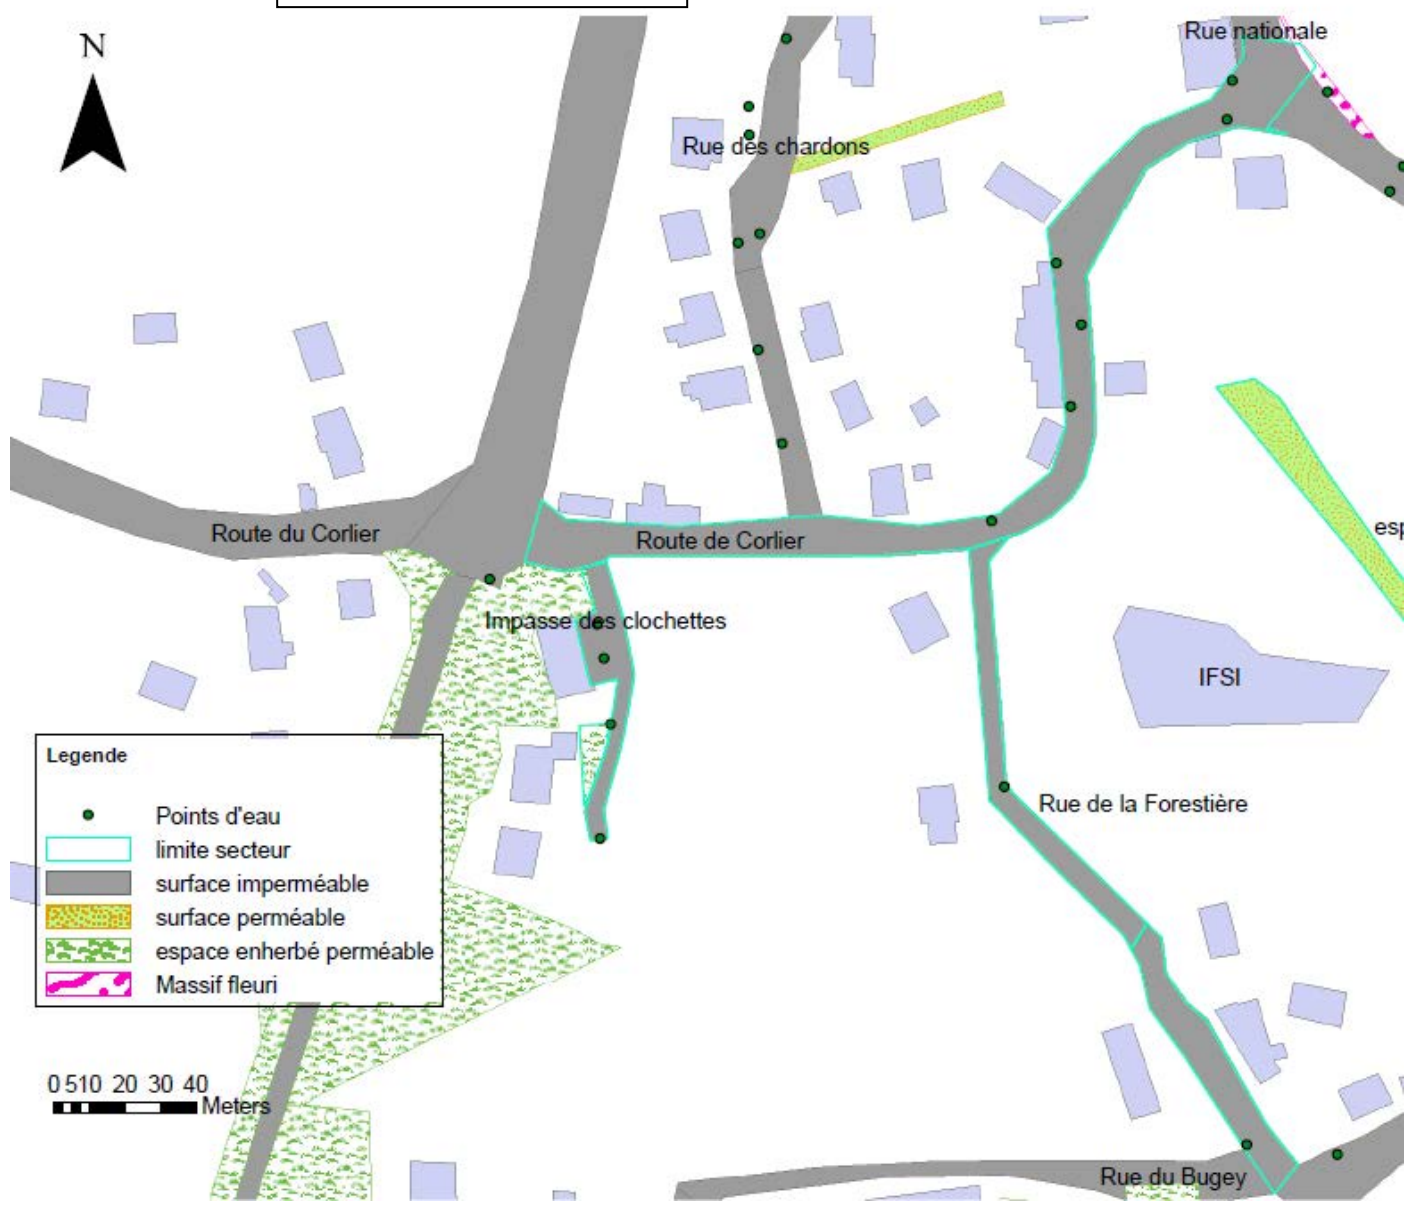


Secteur **Sortie du centre-ville vers Mélognes (Rue du docteur Crépin, Rue du docteur Fajon)**

Types de surface	Goudron, herbe, stabilisé, massif. Mauvais état
Superficies	0.86 ha de surface imperméable risque très élevé
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur très pentu
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Moyen pour objectif esthétique
Désherbage	Bord de route : 0.027 ha Trottoirs goudronnés : 0.116 à 30 % : 0.035 ha Trottoir stabilisé : 0.023 à 40 % : 0.009 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE+** », et aux cartes correspondantes

RUE CREPIN ET FAJON PERMEABILITE

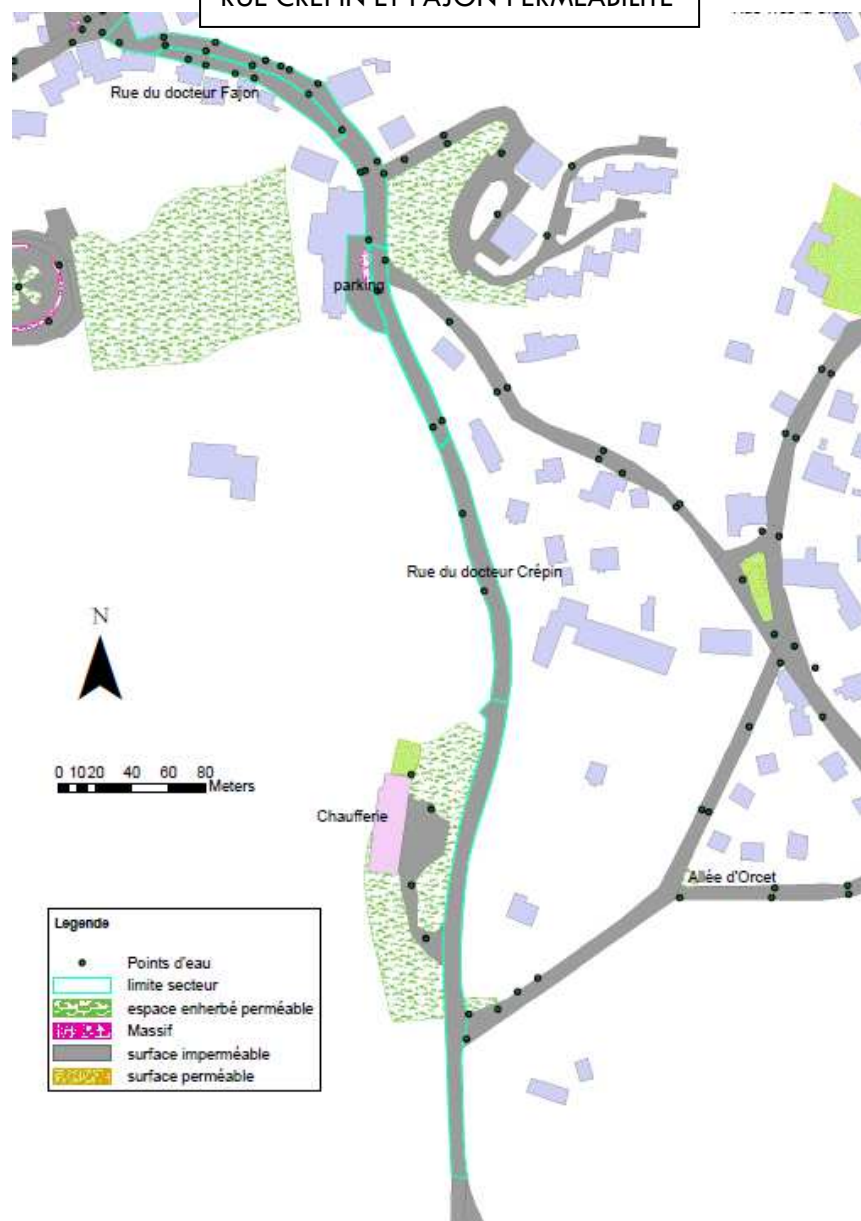

RUE CREPIN ET FAJON RISQUE

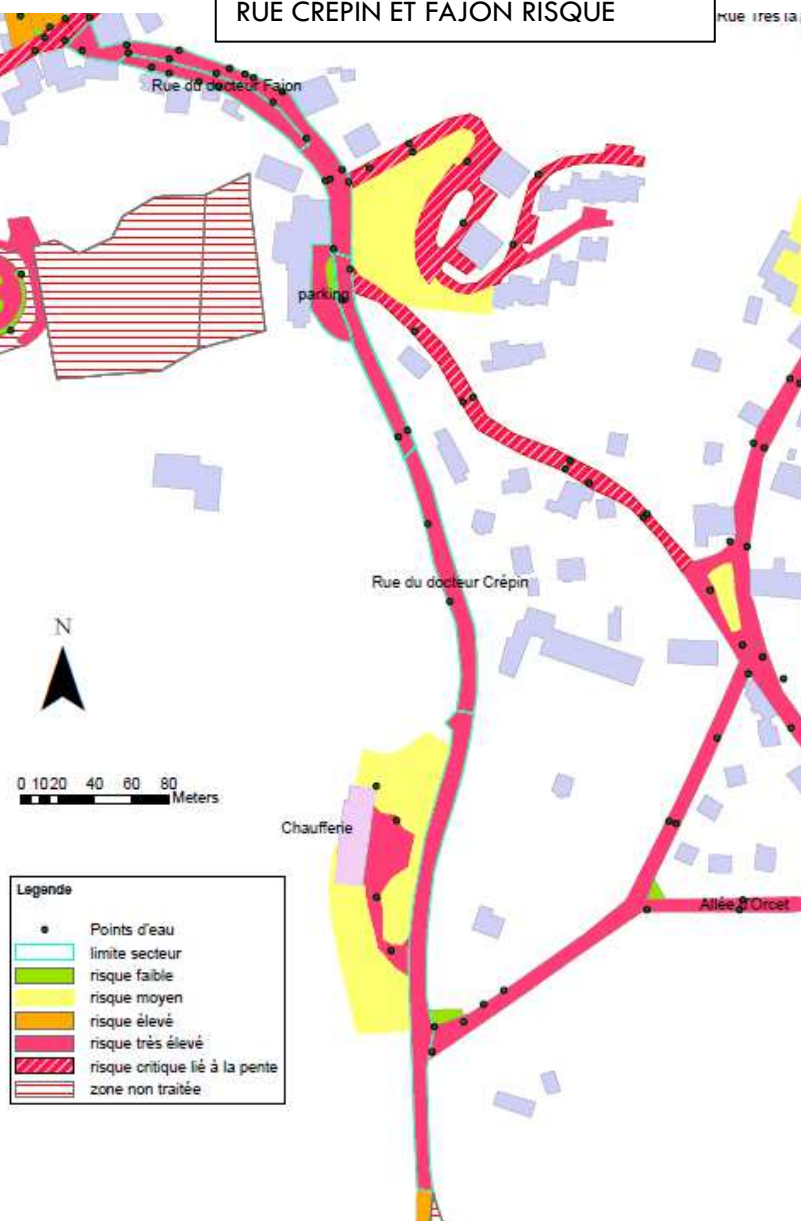


Secteur **ORCET** (Clos des près, Montée d'Orcet, Rue du docteur Magnin, Rue du docteur Delannoy, Place d'Orcet, Allée d'Orcet, Rue de la Fontaine d'Orcet, Très la croix)

Types de surface	Goudron, herbes, cailloux sur géotextile. Etat moyen à très mauvais (rue Magnin, géotextile place Orcet)
Superficies	0.511 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 1.478 ha de surface imperméable risque très élevé 0.69 ha de surface perméable risque moyen
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur très pentu
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	2
Niveau et objectifs d'entretien	Elevé pour objectifs esthétiques
Désherbage	Trottoirs goudronnés : 0.24 à 30% : 0.07 ha Stabilisé : 0.012 à 20% : 0.002 ha Bords de route : 0.08 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE+** », et aux cartes correspondantes

ORCET RISQUE

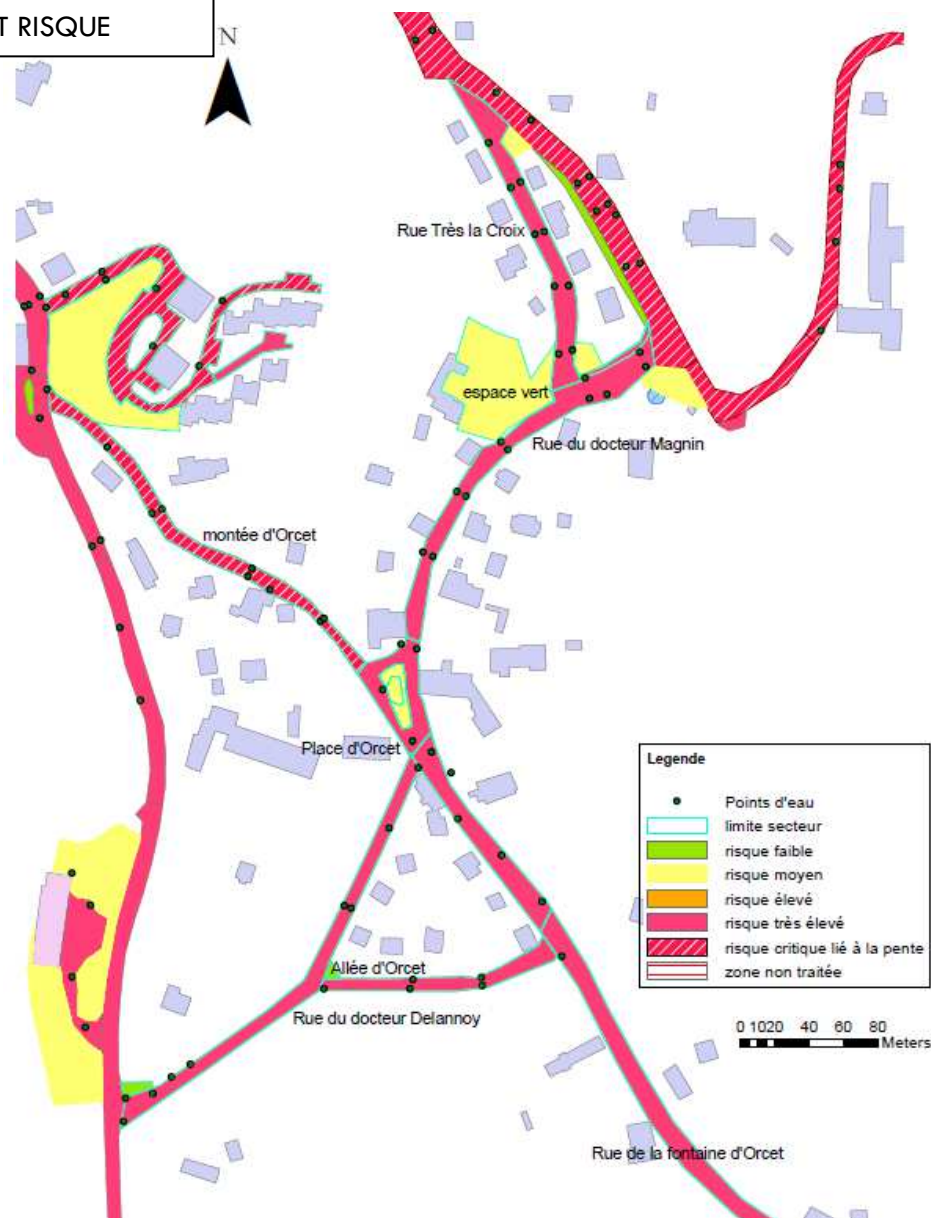


ORCET PERMEABILITE

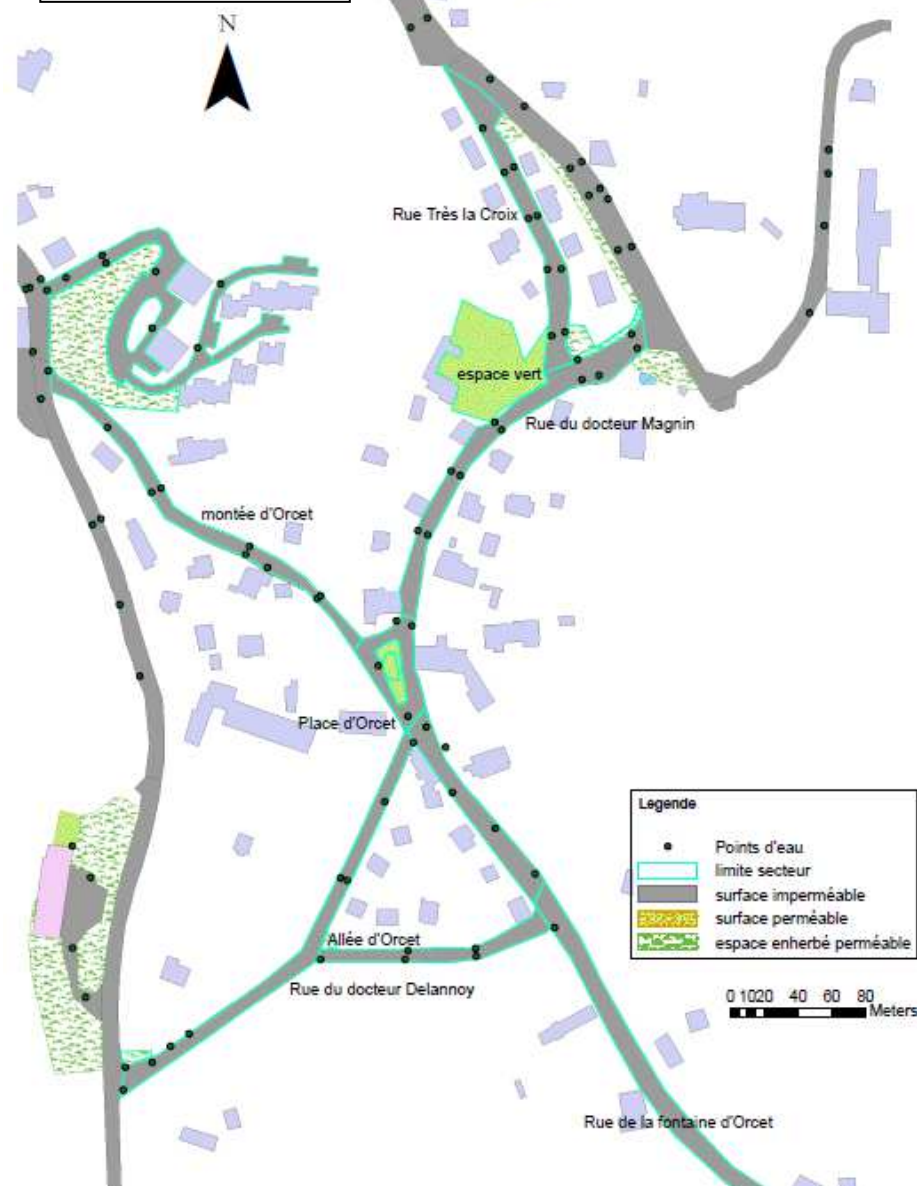


Secteur	Turluru (Rue du bief Chapuis, rue des sources, les maisonnettes de Turluru)
Types de surface	Goudron, cailloux sur terre, herbe. Etat moyen
Superficies	0.156 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.713 ha de surface imperméable risque très élevé 0.348 ha de surface imperméable risque élevé 0.196 ha de surface perméable risque moyen 0.034 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Zone moyennement pentue sauf les maisonnettes de Turluru : zone très pentue
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Moyen pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs : 0.233 à 20 % : 0.047 ha Square : 0.092 à 20 % : 0.018 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE+** », et aux cartes correspondantes

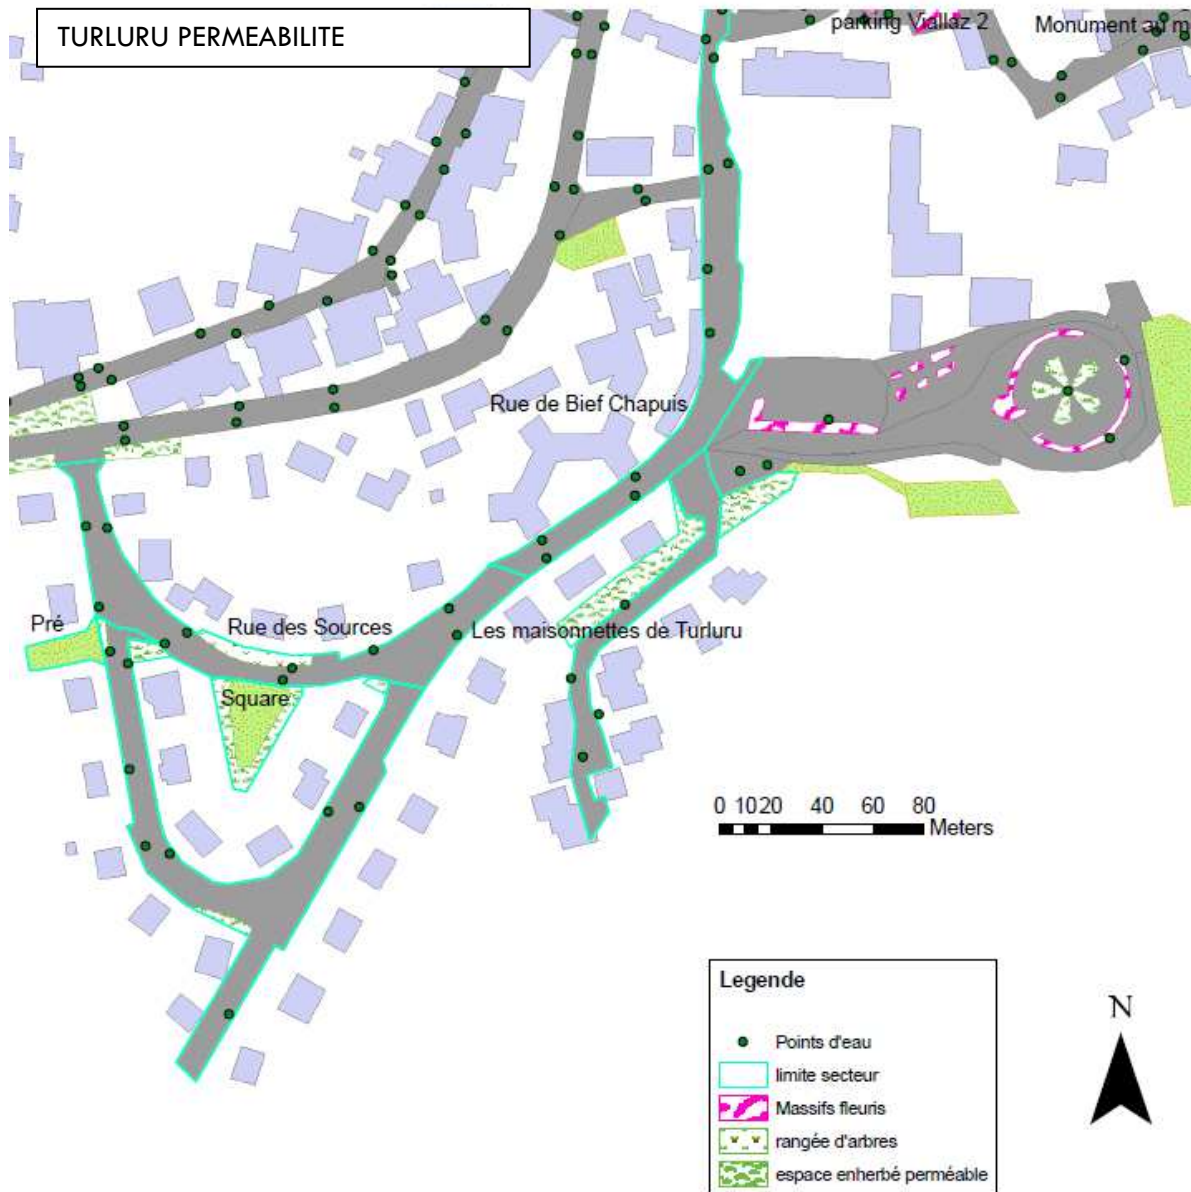

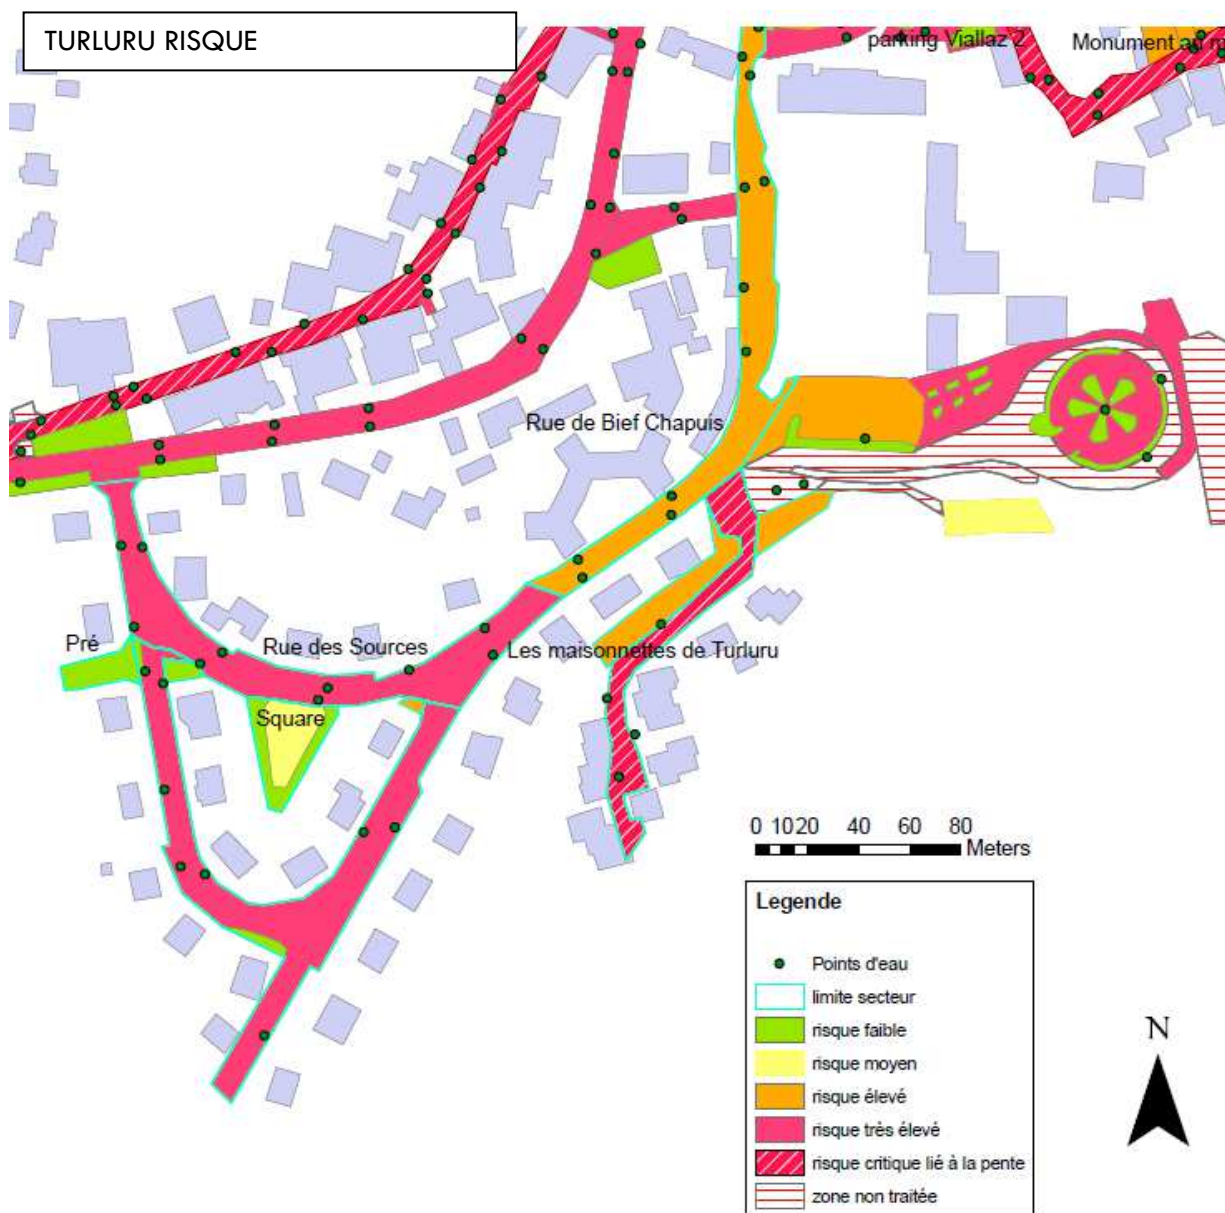


Secteur**Quartier du Bugey** (Rue du Bugey, Rue de Bresse, Rue des Fontanettes, Rue du pays de Gex, Rue des Dombes, square du 12 mars)

Types de surface	Goudron, stabilisée, herbe. Mauvais état
Superficies	0.449 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.548 ha de surface imperméable risque très élevé 0.042 ha de surface imperméable risque élevé 0.08 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Moyen pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs : 0.36 à 20% : 0.072 ha Square stabilisé : 0.042 à 20 % : 0.008 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE+** », et aux cartes correspondantes

QUARTIER BUGEY RISQUE

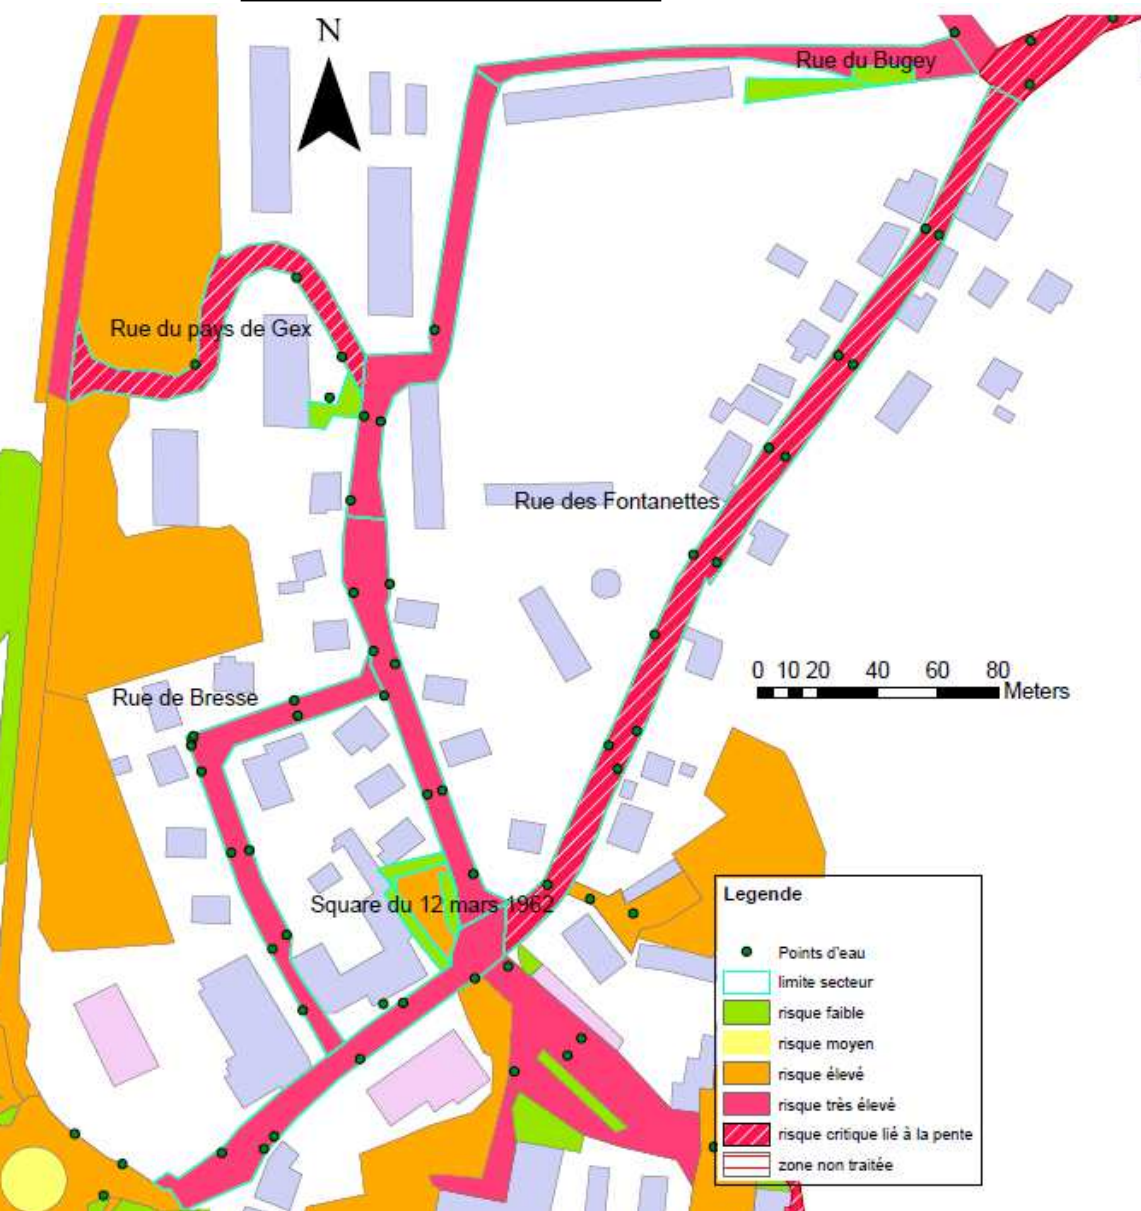

QUARTIER BUGEY PERMEABILITE

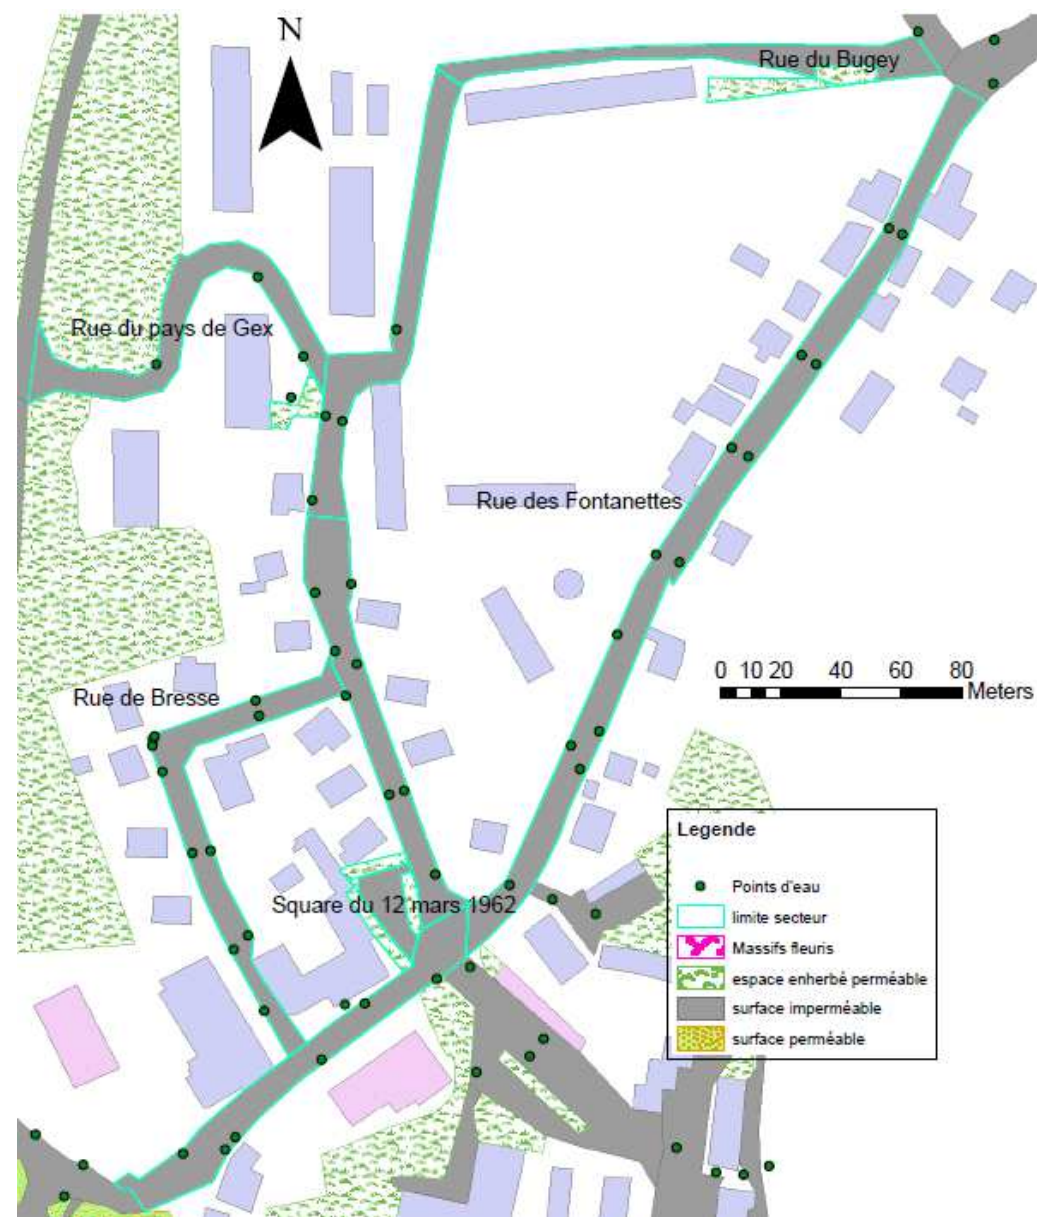


Secteur **Quartier Nord (Impasse Prepugin, Rue des Chardons, Rue Nationale, Rue des Violettes, Rue des Villas)**

Types de surface	Goudron, herbes, massifs, cailloux sur terre.
Superficies	0.025 ha de surface perméable risque critique lié à la pente 0.264 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 1.194 ha de surface imperméable risque très élevé 0.091 ha de surface perméable risque moyen 0.043 de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur en forte pente
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	2
Niveau et objectifs d'entretien	Moyen pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs goudronnés : 0.357 à 20% : 0.072




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE+** », et aux cartes correspondantes

QUARTIER NORD RISQUE

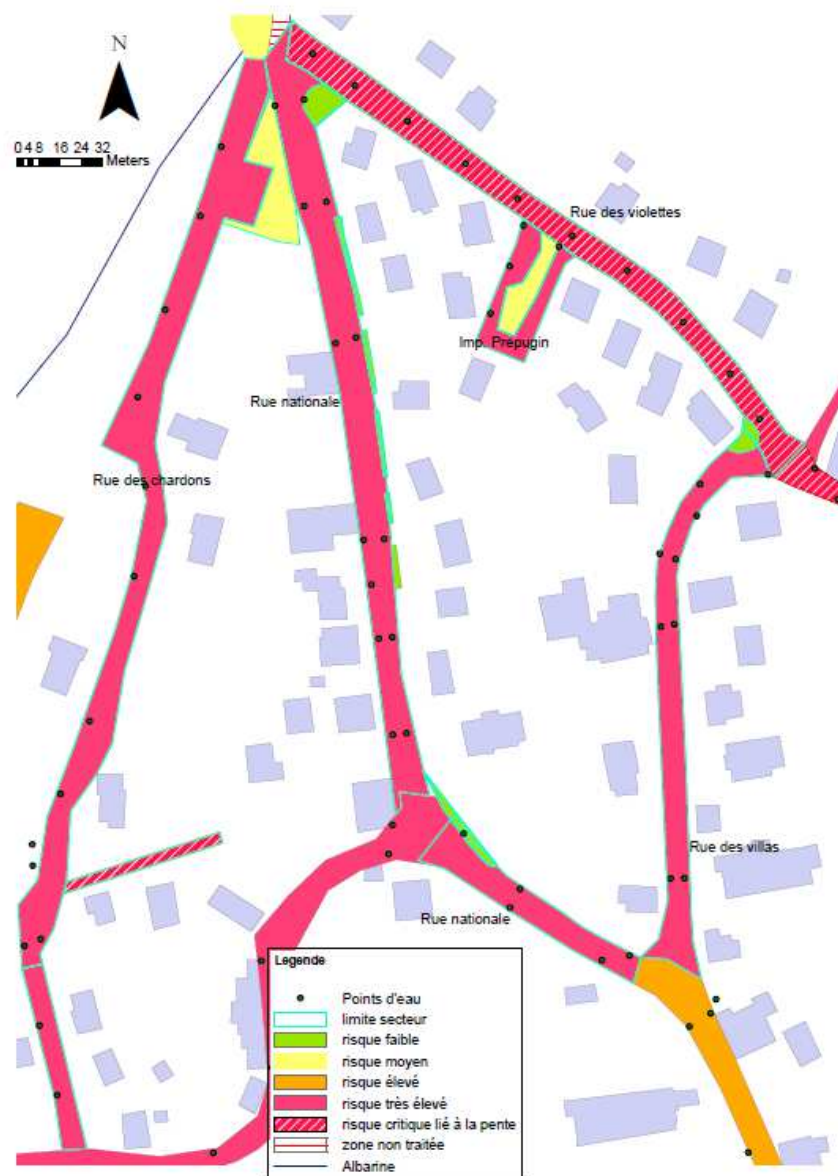

QUARTIER NORD PERMEABILITE

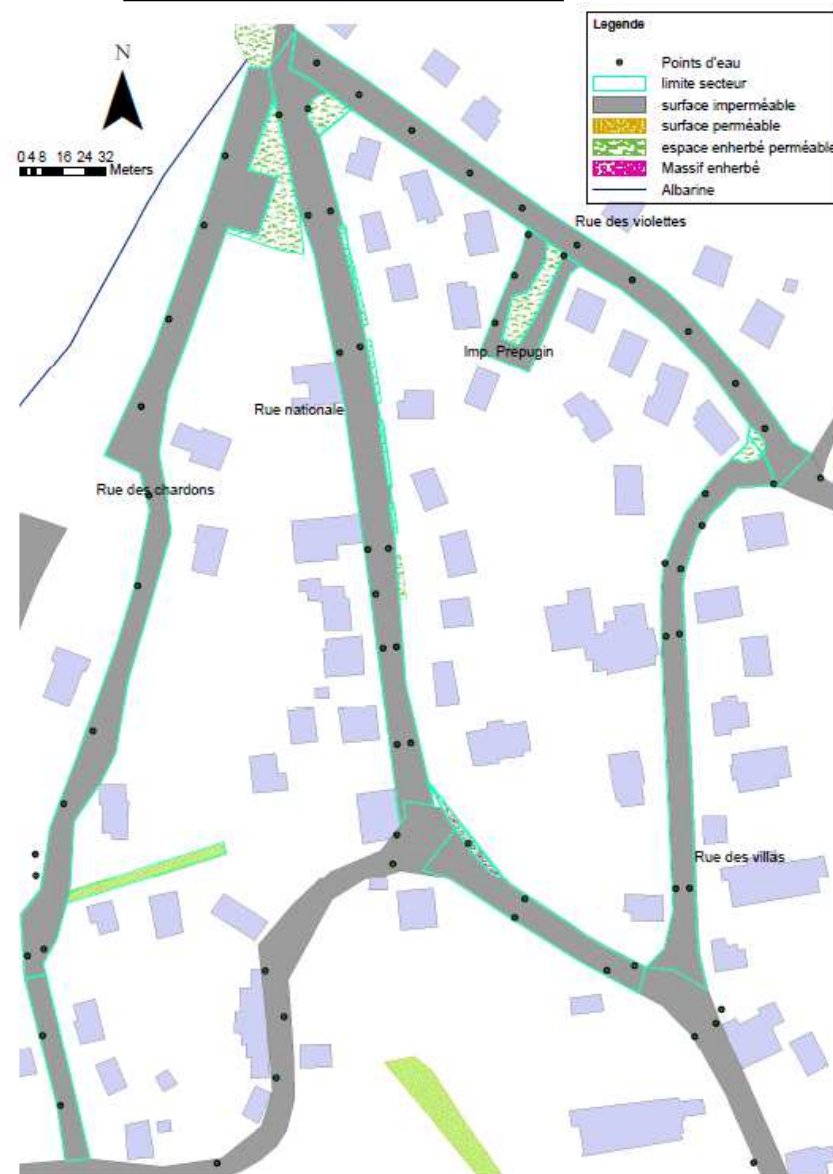

Secteur	Avenue de Lyon et rue des Entressets
Types de surface	Bitume, herbe. Etat moyen
Superficies	0.577 ha de surface imperméable risque très élevé 0.014 ha de surface imperméable risque élevé 0.13 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Fontaine, 22 avaloirs. Forte pente
Niveau de fréquentation	3
Intérêt esthétique	2.5
Niveau et objectifs d'entretien	Elevé pour objectif esthétique
Désherbage	Passage Rue Tenay av. Lyon : 0.0052 à 30 % : 0.002ha Trottoirs : 0.231 à 20 % : 0.046 ha Parking : long des murs : 0.0003 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE+** », et aux cartes correspondantes


AV LYON RISQUE

0 5 10 20 30 40
Meters

Legende

- Points d'eau
- limite secteur
- risque faible
- risque moyen
- risque élevé
- risque très élevé
- risque critique lié à la pente
- zone non traitée

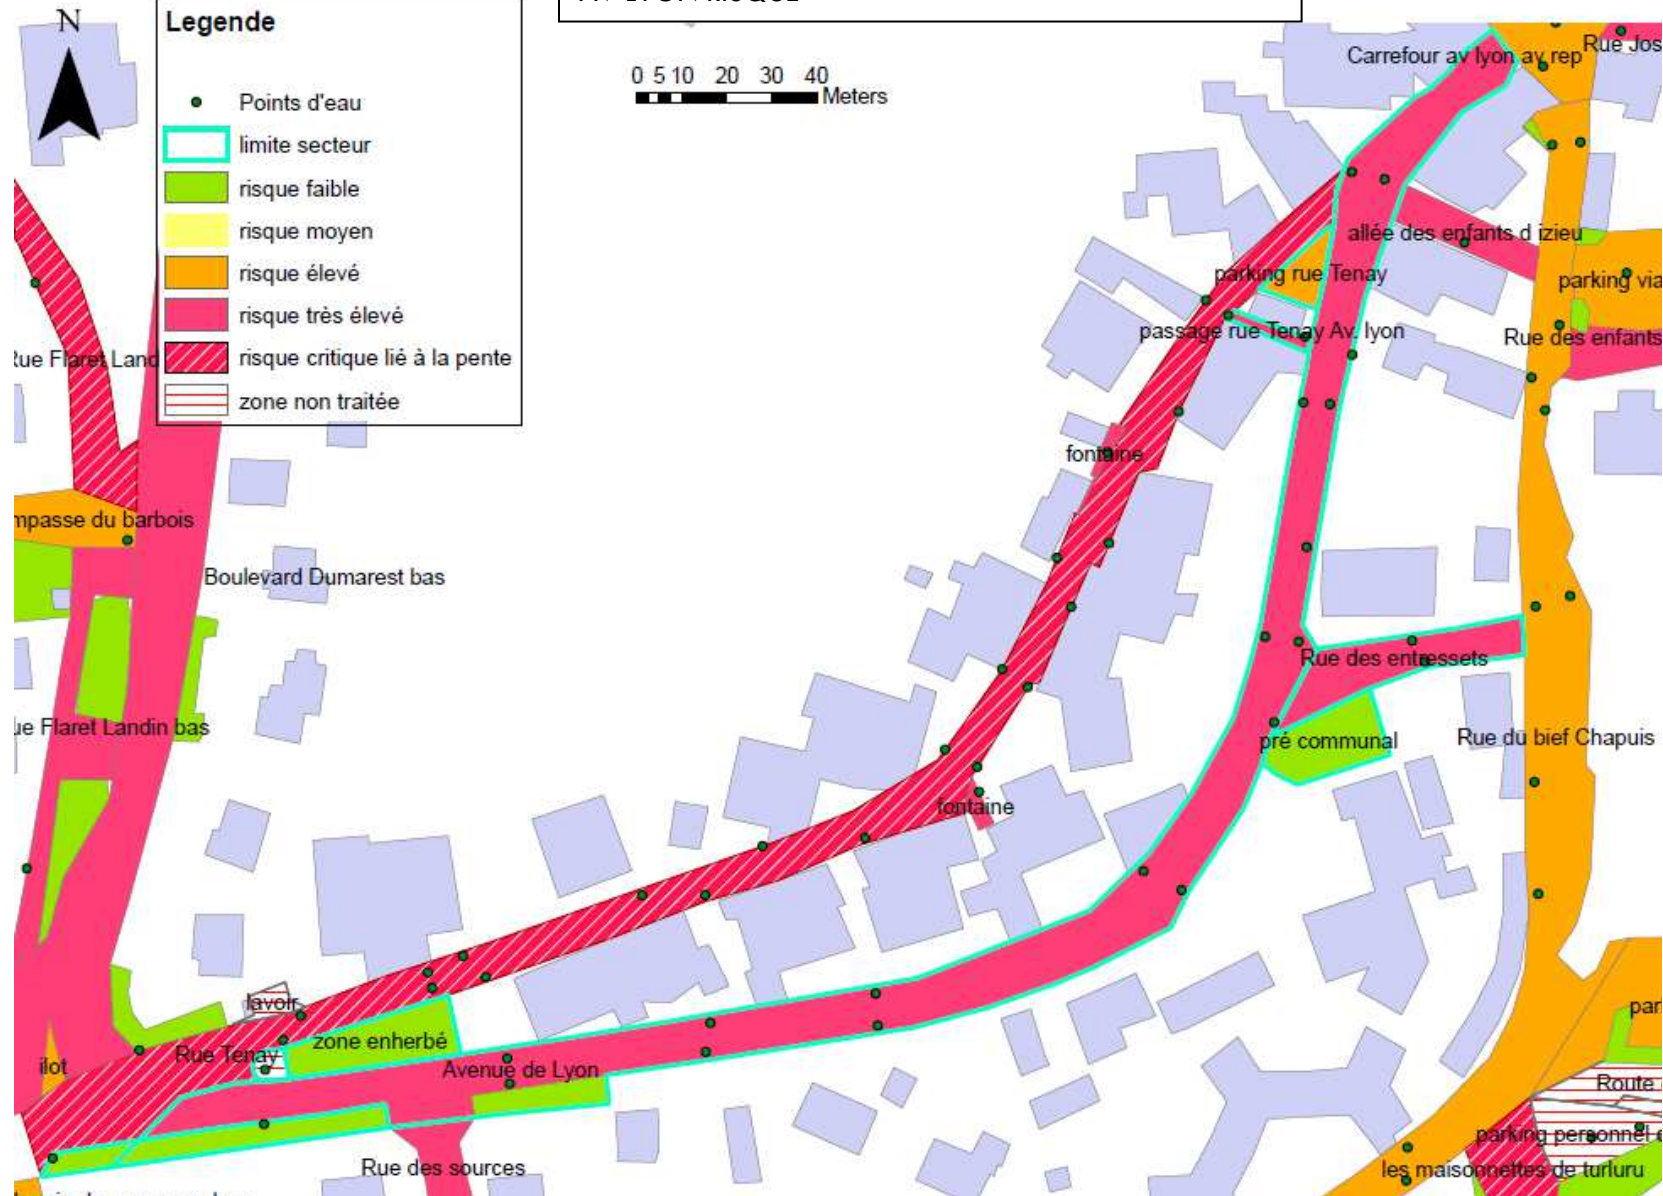

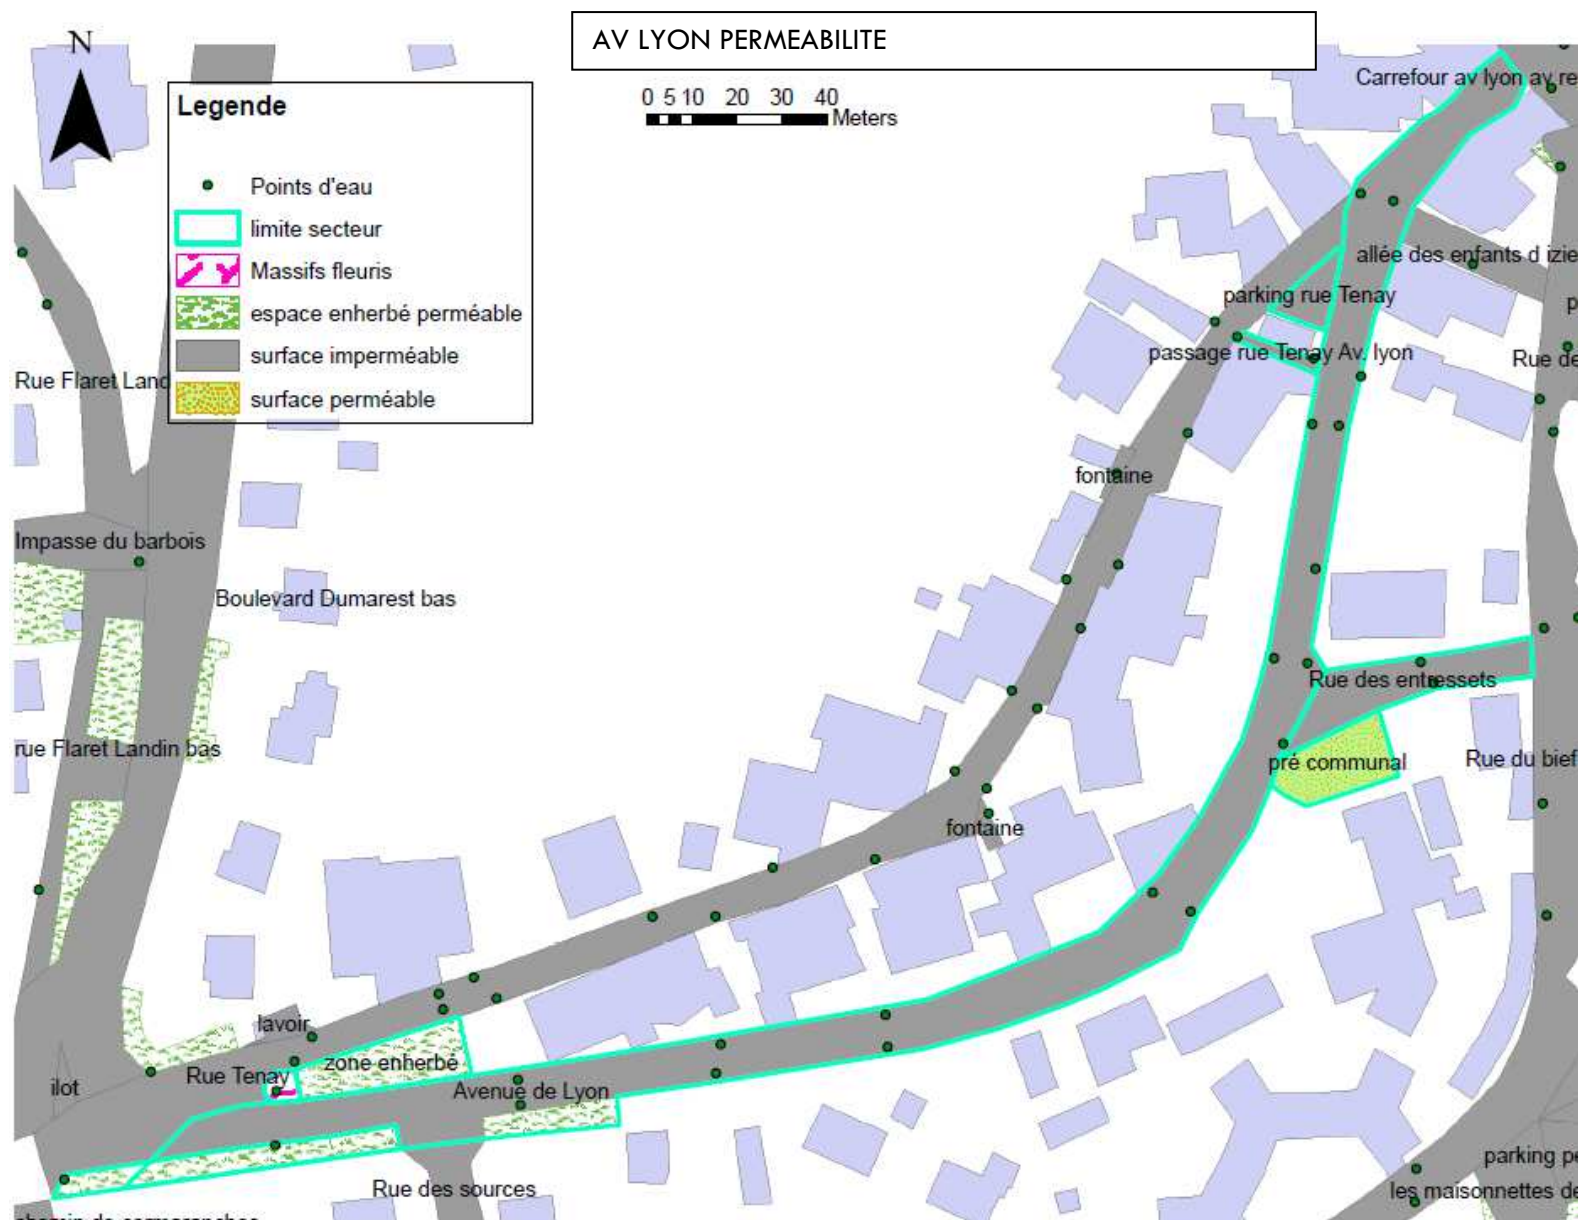

Secteur **Avenue du Bourg**

Types de surface	Goudron, herbe. Etat moyen
Superficies	0.404 ha de surface perméable risque élevé 0.008 ha de surface perméable risque moyen 0.161 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur peu pentu
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	1
Niveau et objectifs d'entretien	Moyen pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs goudronnés : 0.108 à 20% : 0.022 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE+** », et aux cartes correspondantes

AV DU BOURG RISQUE



AV DU BOURG PERMEABILITE




Secteur	Ecole et crèche d'Hauteville (Rue Masonod)
Types de surface	Goudron, herbe. Mauvais état
Superficies	0.244 ha de surface imperméable risque très élevé 0.325 ha de surface perméable risque moyen 0.118 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs
Niveau de fréquentation	3. Nombreux enfants
Intérêt esthétique	2
Niveau et objectifs d'entretien	Moyen pour objectifs esthétique et sanitaire
Désherbage	Trottoirs : 0.053 à 20 % : 0.01 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE+** », et aux cartes correspondantes

CRECHE RISQUE

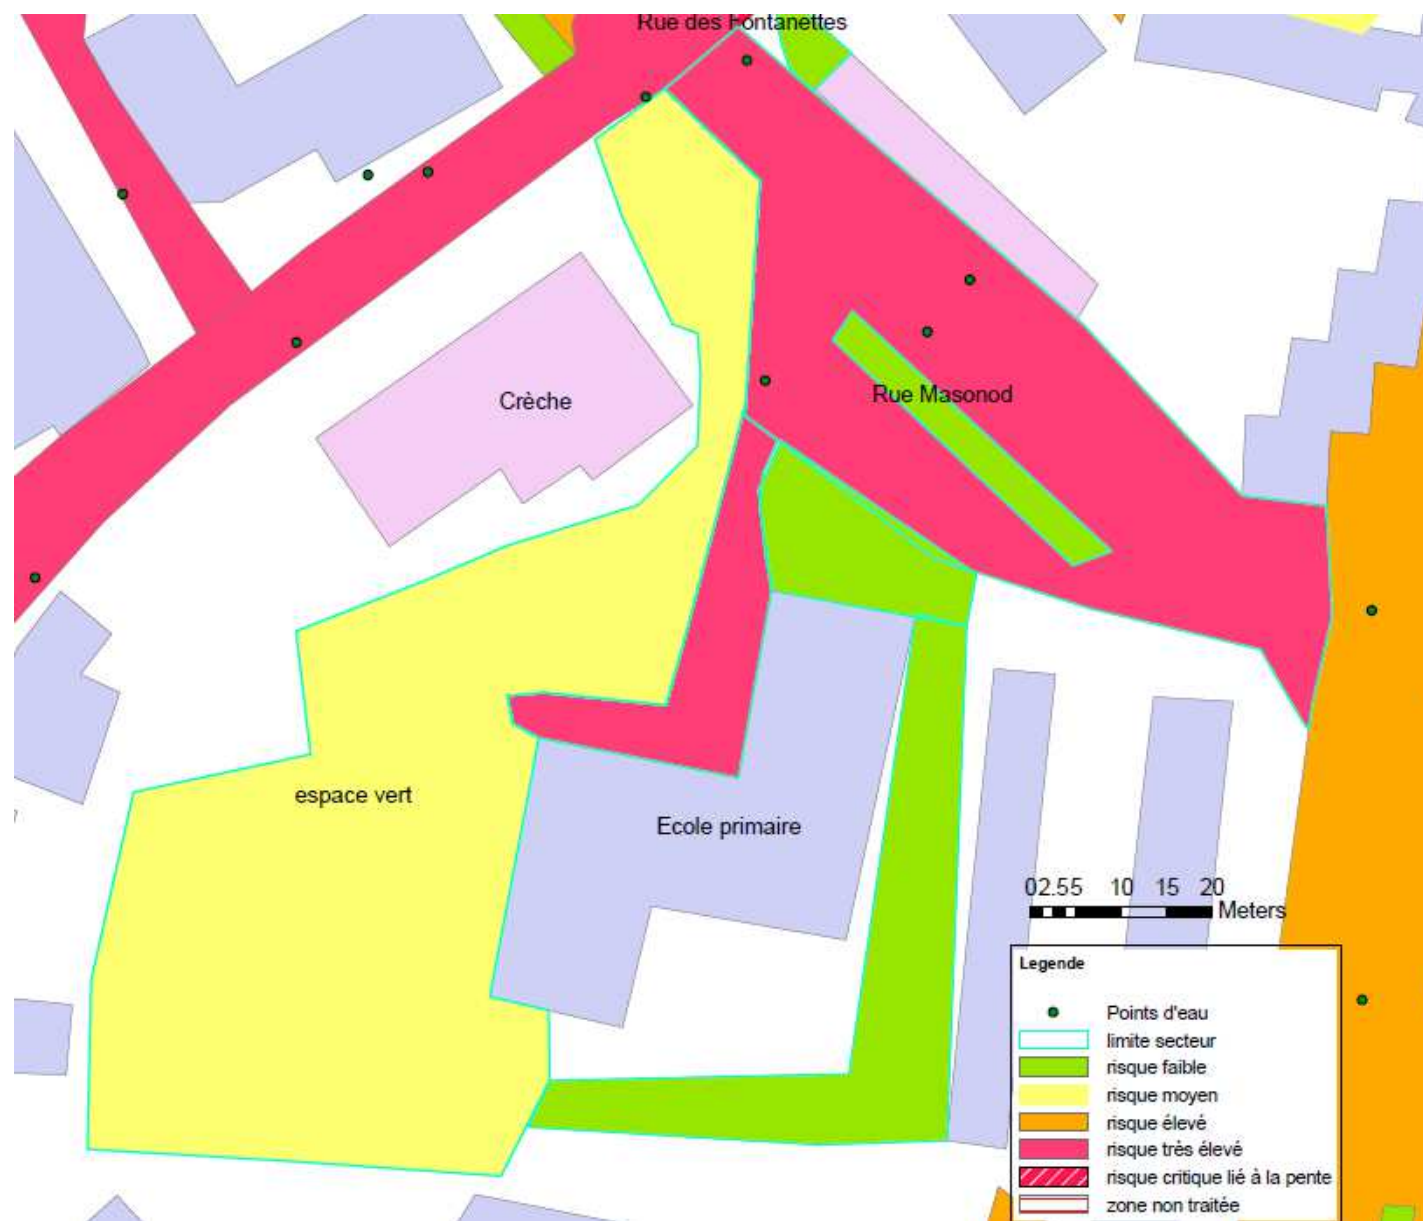

CRECHE PERMEABILITE

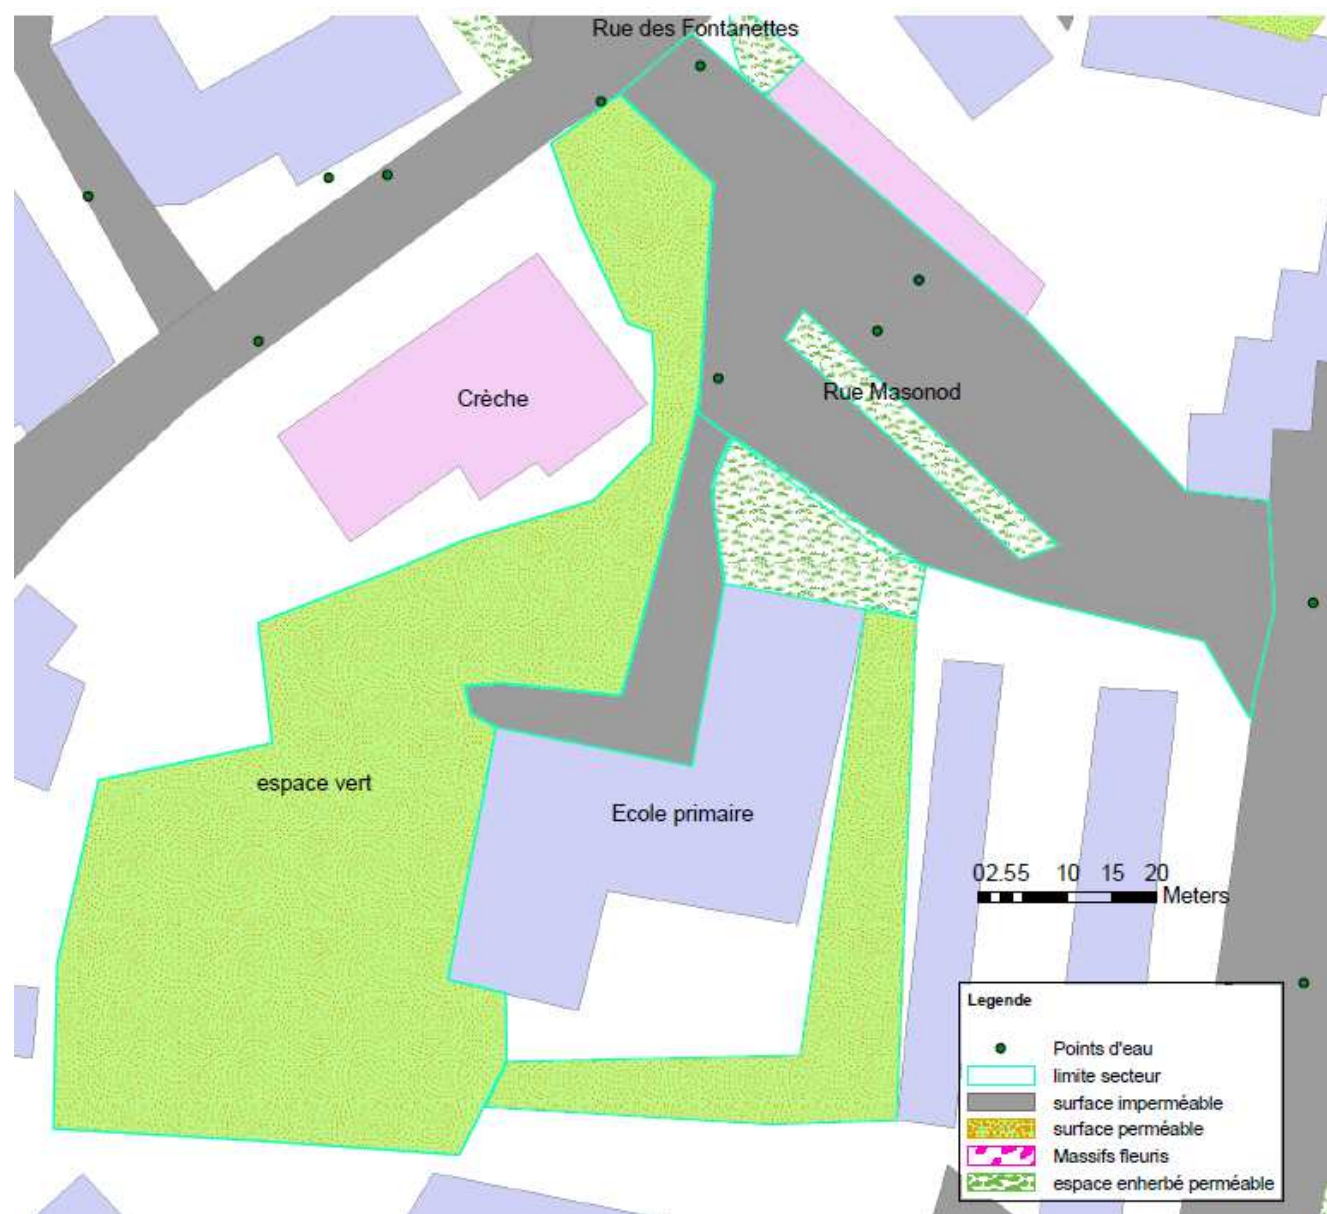


Secteur	Bas de l'Avenue Mangini
Types de surface	Goudron, herbe, cailloux sur stabilisé. Etat moyen à mauvais
Superficies	0.873 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.011 ha de surface imperméable risque très élevé 0.118 ha de surface perméable risque moyen
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur en forte pente
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	2
Niveau et objectifs d'entretien	Moyen pour objectif esthétique
Désherbage	Bord de route : 0.004 ha Trottoirs goudronnés : 0.149 à 30 % : 0.045 ha Parking : 0.011 à 30% 0.003 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE+** », et aux cartes correspondantes

AV MANGINI BAS RISQUE

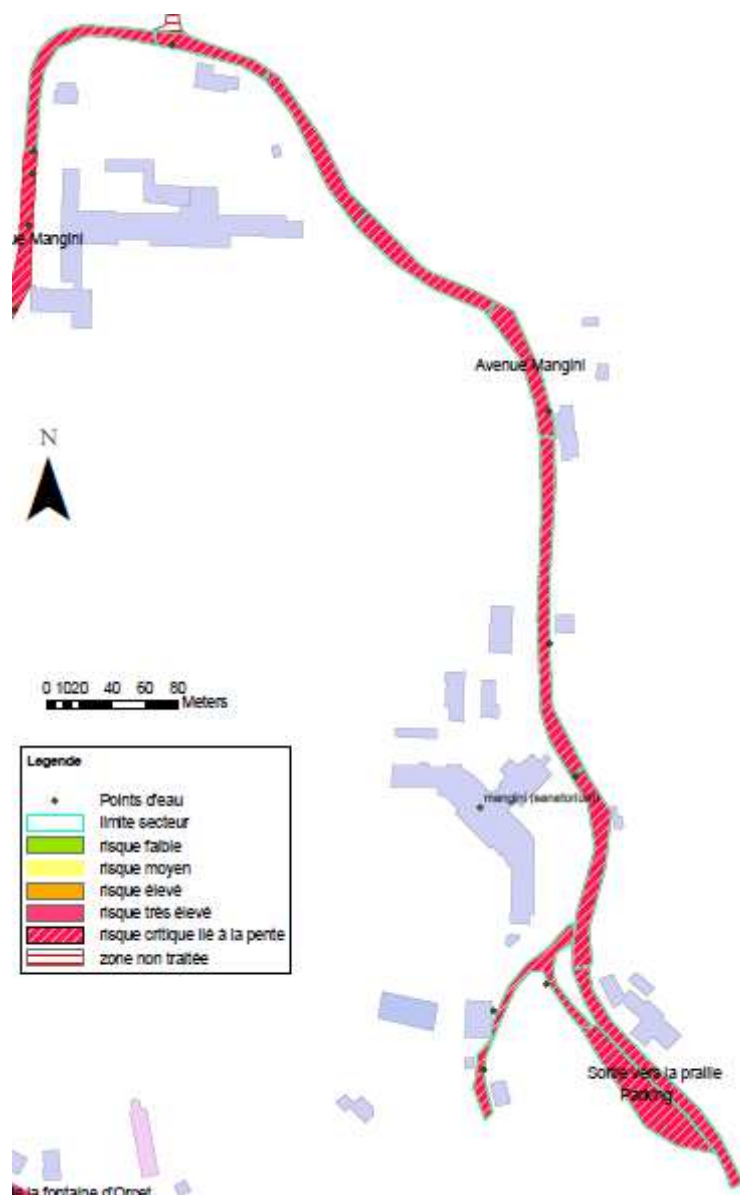

AV MANGINI BAS PERMEABILITE

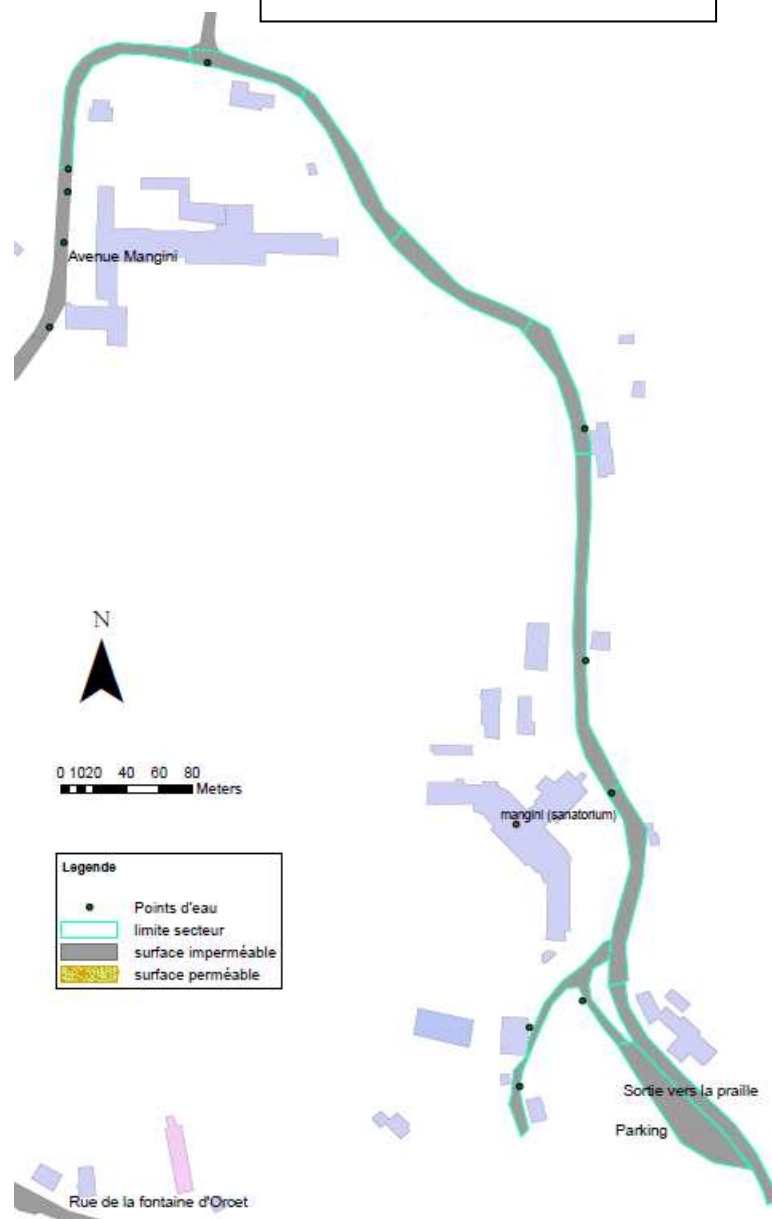


Secteur	Rue de la Chapelle
Types de surface	Goudron, herbe. Mauvais état surtout en bas de la rue
Superficies	0.115 ha de surface imperméable risque critique lié à la pente 0.335 ha de surface imperméable risque très élevé 0.108 ha de surface perméable risque moyen
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs. Secteur en forte pente
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	2
Niveau et objectifs d'entretien	Forte pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs goudronnés : 0.19 à 20% : 0.038 ha



METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE+** », et aux cartes correspondantes

RUE DE LA CHAPELLE RISQUE

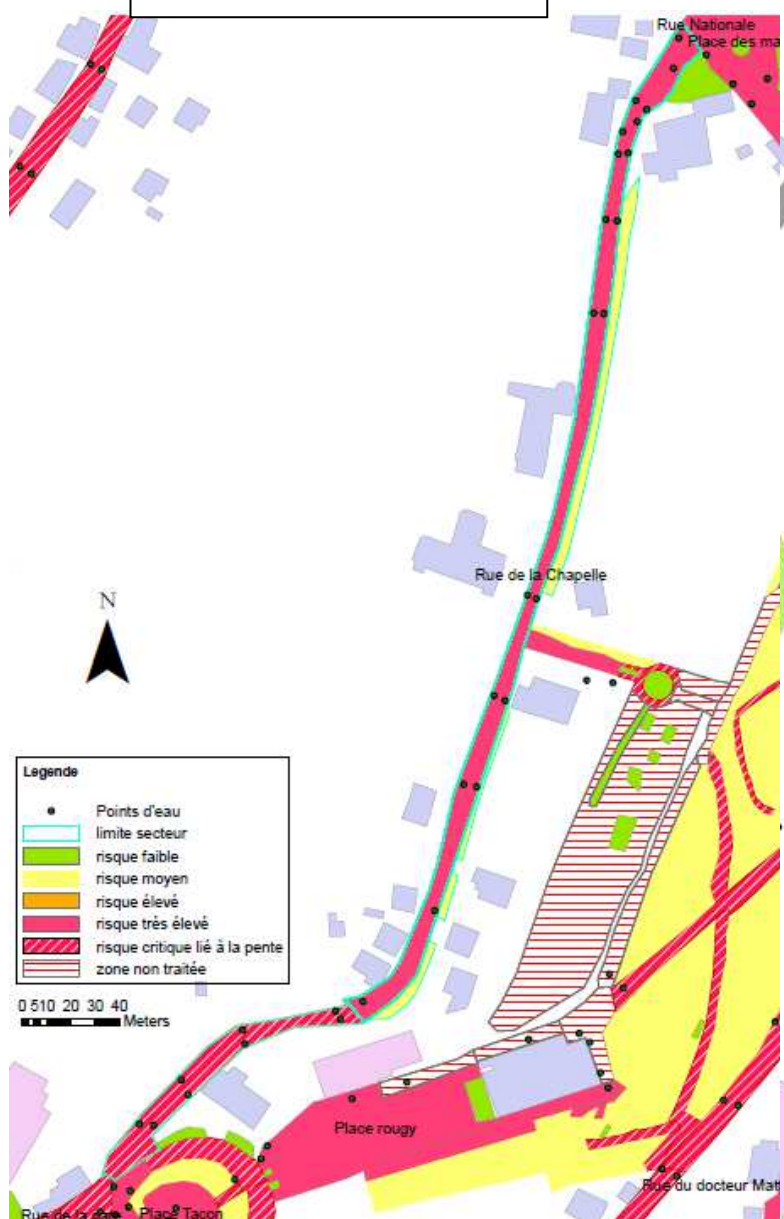

RUE DE LA CHAPELLE PERMEABILITE




Secteur	Chemin des Lésines et début de la route de Cormaranches
Types de surface	Goudrons, herbe. Bon état
Superficies	0.37 ha de surface imperméable risque élevé 0.01 ha de surface perméable risque faible
Proximité à l'eau et niveau de pente	Avaloirs, zone peu pentue
Niveau de fréquentation	2
Intérêt esthétique	2
Niveau et objectifs d'entretien	Elevé pour objectif esthétique
Désherbage	Trottoirs goudronnés : 0.169 à 20 % : 0.034 ha




METHODE DE GESTION : Se référer aux fiches « **VOIRIE+** », et aux cartes correspondantes

CHEMIN DES LESINES RISQUE

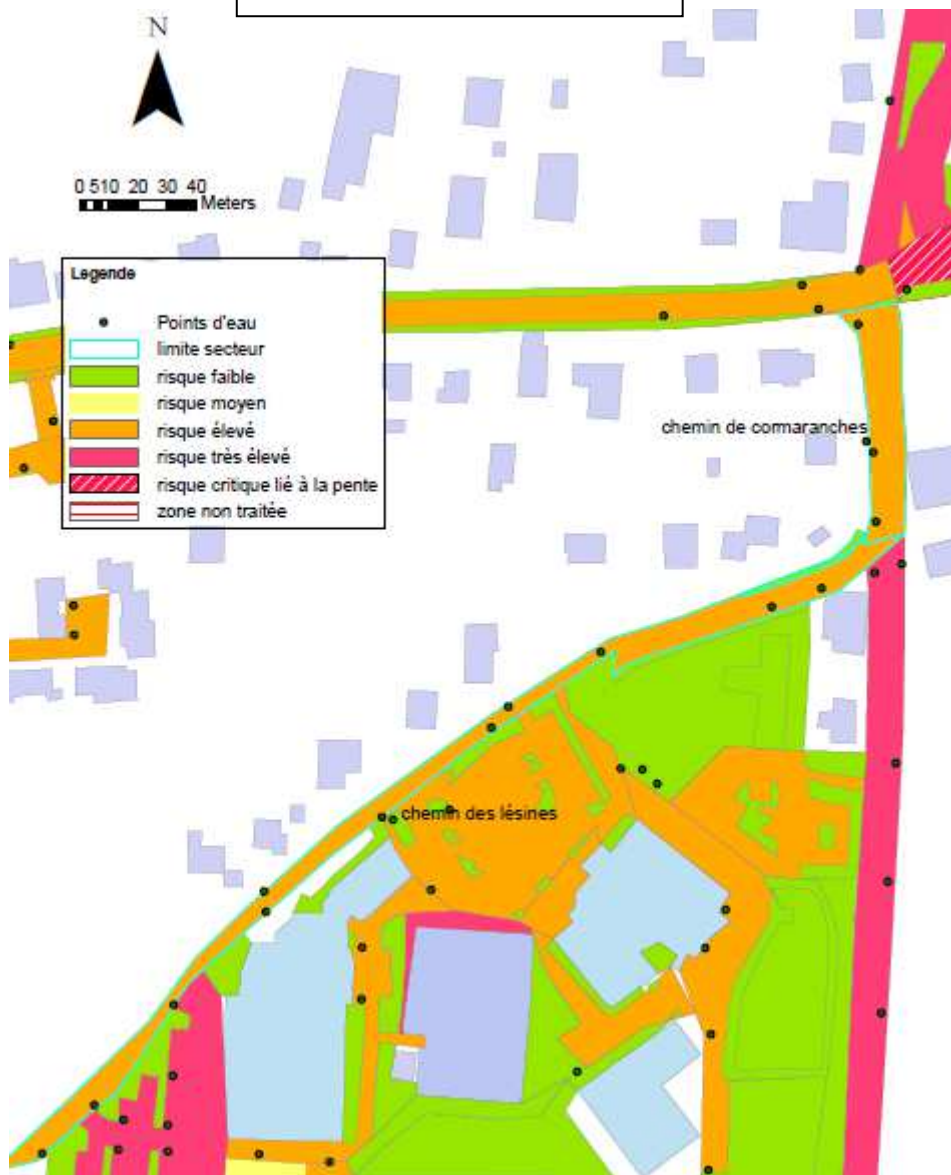

CHEMIN DES LESINES PERMEABILITE

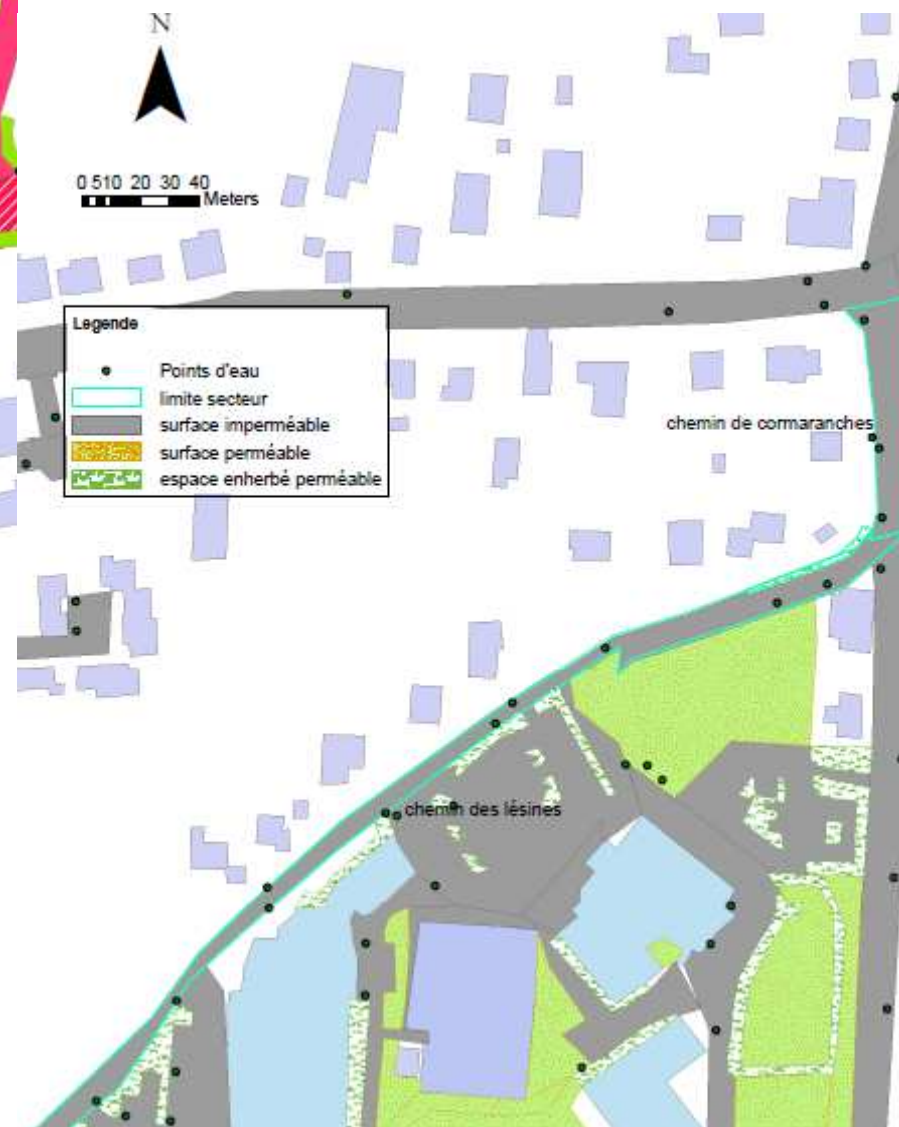

TONTES

REGLER LA HAUTEUR DE COUPE DES TONDEUSES!!

Catégorie de zone	Prestige	A+	A -	Nature
<i>Intervalle de passage maximum</i>	Toutes les 1 à 2 semaines	Toutes les 2 semaines	Toutes les 3 semaines	1 à 3 fauches par an
Tolérance (hauteur et présence de flore spontanée)	---	-	+	+++
<i>Hauteur de coupe</i>	5 cm	6cm	8 cm	10 cm

LES FAUCHES

Pas d'aspect sécuritaire —> **1 seule fauche** par an

Période la plus tardive possible. Idéal=**septembre ou octobre**, si cela n'est pas réalisable, entre le **15 juillet et le 31 août**

Lorsque des **contraintes sécuritaires** (accotement, virage, carrefour) sont présentes, **3 fauches** peuvent être réalisées aux périodes suivantes :

1^{er} passage : avant la floraison c'est à dire entre le **15/04 et le 15/05**

2^{ème} passage : aux alentours du **15/07**

3^{ème} passage : **septembre/octobre**.