



SMCE REHA SAS
5 rue d'Italie – 68310 WITTELSHEIM
Tél : 03 89 57 82 20 Fax : 03 89 57 82 29



S.A.N. OUEST PROVENCE
RÉHABILITATION DU COLLECTEUR PAR CHEMISAGE
ENTRESSEN – RUE DE LA SAUGE



Rapport de réception

Le 22/11/2019
M. HUNTZIGER

Table des matières

Nom du projet :	N° de projet :	Responsable:	Date:	N° de dossier :
SAN OUEST PROVENCE			05/11/2019	

Liste des tronçons par profil	1
-------------------------------	---

Inspection: 1

Informations du projet	2
------------------------	---

Tronçon: 1, R 5 --- R 6	3
-------------------------	---

Tronçon: 2, R 6 --- R 7	6
-------------------------	---

Tronçon: 3, R 10 --- R 7	9
--------------------------	---

Tronçon: 4, R 53 BIS --- R 53	12
-------------------------------	----

Tronçon: 5, R3 --- R5	15
-----------------------	----

SMCE REHA
 5 rue d'Italie
 WITTELSHEIM
 N° de téléphone : 03.89.57.82.20
 N° de télécopie: 03.89.57.82.29
 E-Mail: morgan.gully@smce-reha.com

ΣØ / Tronçons

Nom de l'inspection :
SAN OUEST PROVENCE

N° de projet :

Responsable :

Date :
05/11/2019

N°	En amont	En aval	Date	Emplacement	Ref. de vidéo	Matériau	m	m (insp.)
1	R 5	R 6	07/11/2019	RUE DES SAUGES		fibres-ciment	47,50	47,50
2	R 6	R 7	13/11/2019	RUE DES SAUGES		polyester	23,00	23,00
3	R 10	R 7	13/11/2019	RUE DES SAUGES		polyester	36,00	36,00
4	R 53 BIS	R 53	14/11/2019	RUE DE SAUGES		fibres-ciment	30,00	30,00
5	R3	R5	15/11/2019	RUE DE LA SAUGE		polyester	7,00	5,09

Diamètre: CIRCULAIRE 190/190 = 143,5 m (141,59 m)

tous les tronçons = 143,5 m (141,59 m)

Information du projet

Nom du projet : SAN OUEST PROVENCE	N° du projet :	Responsable :	Date : 05/11/2019
Maître d'ouvrage S.A.N. OUEST PROVENCE Responsable: Division: Direction de la commande publique Boîte postale: Rue: chemin du Rouquier NP/Localité: 13808 ISTRES CEDEX N° de téléphone: 04 42 11 16 47 N° de télécopie: N° de portable: E-mail:		Maître d'oeuvre S.A.N. OUEST PROVENCE Responsable: Division: Boîte postale: Rue: chemin du Rouquier NP/Localité: 13808 ISTRES CEDEX N° de téléphone: 04 42 11 16 47 N° de télécopie: N° de portable: E-mail:	
Prestataire SMCE REHA Responsable: Division: Bureau d'études Boîte postale: 68310 Rue: 5 rue d'Italie NP/Localité: WITTELSHEIM N° de téléphone: 03.89.57.82.20 N° de télécopie: 03.89.57.82.29 N° de portable: E-mail: morgan.gully@smce-reha.com		Client Responsable: Division: Boîte postale: Rue: NP/Localité: N° de téléphone: N° de télécopie: N° de portable: E-mail:	
Entreprise T.P. Responsable: Division: Boîte postale: Rue: NP/Localité: N° de téléphone: N° de télécopie: N° de portable: E-mail:		L'édition de ce rapport à été réalisé avec le logiciel WinCan v8 (Gamme de logiciels spécialisés dans la collecte de données ITV pour prestataire et collectivité locale). www.wincan.fr	

Rapport d'inspection télévisée

Date: 07/11/2019	Heure: 17:08:41	Température: au-dessus de zéro	Propriété foncière:	Norme: EN13508-2:2003+A1	N° d'index: 1
Longueur [m]: 47,50 m	Longueur inspectée [m]: 47,50 m	Nettoyage: nettoyé avant l'inspection	Précipitation: pas de précipitation	Stockage photo:	Stockage vidéo:

En amont: R 5	Direction: Contre le sens de l'écoulement	Ville/ village: ISTRES
En aval: R 6	Emplacement: RUE DES SAUGES	Quartier:
Tronçon: REHA EU		

Objet de l'inspection : contrôle final de travaux de rénovation ou de réparation	Diamètre : circulaire 190/190 mm
Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation	Matériau : fibres-ciment

Remarque :

1:375	Distance	Code	Anomalies	Vidéo	Photo
	0,00	BCDA	Noeud de départ, regard de visite R 6 / AVANT GAINAGE		3_1A, 3_1B
	16,77	BDA	Photographie générale - / Après gainage		1_2A
	39,07	BDA	Photographie générale - / Après gainage		1_3A
	43,61	BDA	Photographie générale - / Après gainage		1_4A
	47,50	BCEA	Noeud d'arrivée, regard de visite R 5 / APRES GAINAGE		3_2A, 3_2B

Photos de l'inspection

Ville/ village ISTRES	Emplacement: RUE DES SAUGES	Date : 07/11/2019	N° d'index : 1	Chantier :
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------

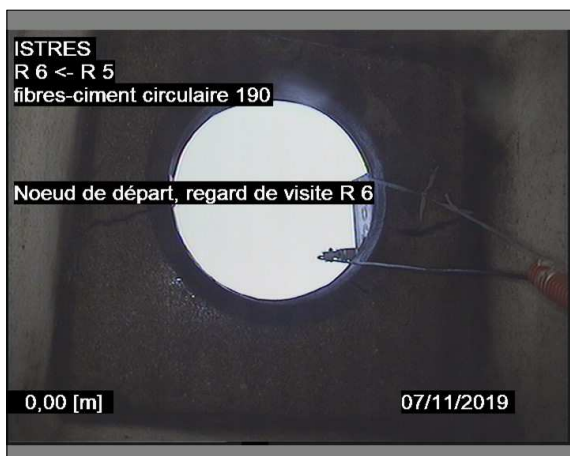


Photo: 3_1A, 00:00:00
 0m, Noeud de départ, regard de visite R 6 / AVANT GAINAGE



Photo: 3_1B, 00:00:00
 0m, Noeud de départ, regard de visite R 6 / AVANT GAINAGE



Photo: 1_2A, 00:02:38
 16,77m, Photographie générale - / Après gainage

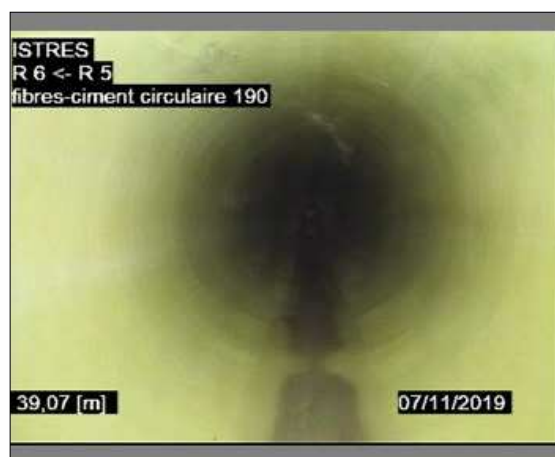


Photo: 1_3A, 00:05:32
 39,07m, Photographie générale - / Après gainage

Photos de l'inspection

Ville/ village ISTRES	Emplacement: RUE DES SAUGES	Date : 07/11/2019	N° d'index : 1	Chantier :
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------



Photo: 1_4A, 00:06:07
 43,61m, Photographie générale - / Après gainage

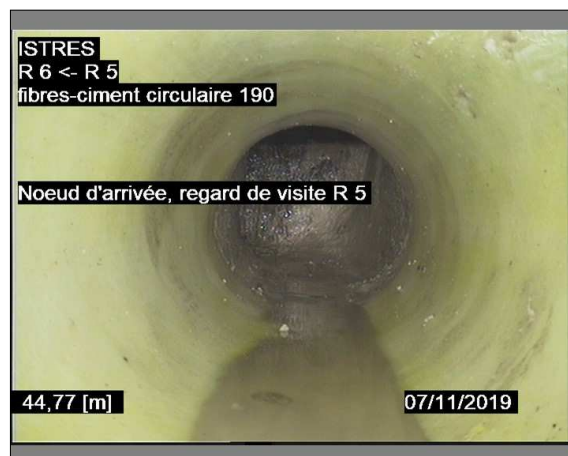


Photo: 3_2A, 00:06:18
 47,5m, Noeud d'arrivée, regard de visite R 5 / APRES GAINAGE

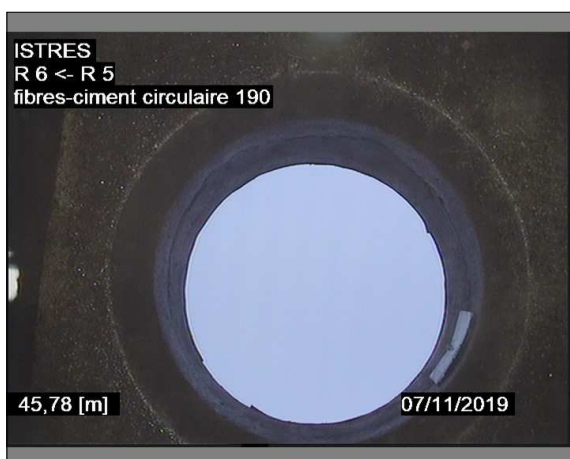


Photo: 3_2B, 00:06:18
 47,5m, Noeud d'arrivée, regard de visite R 5 / APRES GAINAGE


Rapport d'inspection télévisée

Date: 13/11/2019	Heure: 17:42:39	Température: au-dessus de zéro	Propriété foncière:	Norme: EN13508-2:2003+A1	N° d'index: 2
Longueur [m]: 23,00 m	Longueur inspectée [m]: 23,00 m	Nettoyage: nettoyé avant l'inspection	Précipitation: pas de précipitation	Stockage photo:	Stockage vidéo:

En amont: R 6	Direction: Contre le sens de l'écoulement	Ville/ village: ISTRES
En aval: R 7	Emplacement: RUE DES SAUGES	Quartier:
Tronçon: REHA EU		

Objet de l'inspection : contrôle final de travaux de rénovation ou de réparation	Diamètre : circulaire 190/190 mm
Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation	Matériau : polyester

Remarque :

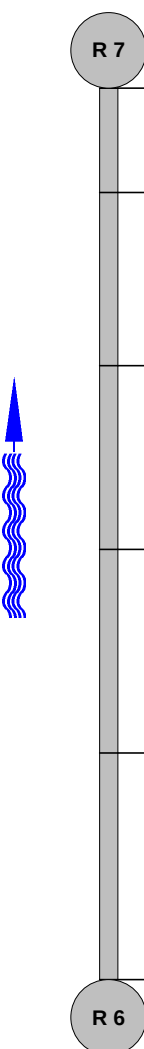1:195	Distance	Code	Anomalies	Vidéo	Photo
	0,00	BCDA	Noeud de départ, regard de visite R 7 / APRES GAINAGE		6_1A, 6_1B
	2,69	BDA	Photographie générale - / Après gainage		2_2A
	7,15	BDA	Photographie générale - / Après gainage		2_3A
	11,90	BDA	Photographie générale - / Après gainage		2_4A
	17,15	BDA	Photographie générale - / Après gainage		2_5A
	23,00	BCEA	Noeud d'arrivée, regard de visite R 6 / APRES GAINAGE		6_2A, 6_2B

Photos de l'inspection

Ville/ village ISTRES	Emplacement: RUE DES SAUGES	Date : 13/11/2019	N° d'index : 2	Chantier :
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------



Photo: 6_1A, 00:03:04
 0m, Noeud de départ, regard de visite R 7 / APRES GAINAGE



Photo: 6_1B, 00:03:04
 0m, Noeud de départ, regard de visite R 7 / APRES GAINAGE



Photo: 2_2A, 00:00:44
 2,69m, Photographie générale - / Après gainage



Photo: 2_3A, 00:01:18
 7,15m, Photographie générale - / Après gainage

Photos de l'inspection

Ville/ village ISTRES	Emplacement: RUE DES SAUGES	Date : 13/11/2019	N° d'index : 2	Chantier :
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------



Photo: 2_4A, 00:01:55
 11,9m, Photographie générale - / Après gainage



Photo: 2_5A, 00:02:36
 17,15m, Photographie générale - / Après gainage



Photo: 6_2A, 00:03:06
 23m, Noeud d'arrivée, regard de visite R 6 / APRES GAINAGE



Photo: 6_2B, 00:03:06
 23m, Noeud d'arrivée, regard de visite R 6 / APRES GAINAGE


Rapport d'inspection télévisée

Date: 13/11/2019	Heure: 17:51:40	Température: au-dessus de zéro	Propriété foncière:	Norme: EN13508-2:2003+A1	N° d'index: 3
Longueur [m]: 36,00 m	Longueur inspectée [m]: 36,00 m	Nettoyage: nettoyé avant l'inspection	Précipitation: pas de précipitation	Stockage photo:	Stockage vidéo:

En amont: R 10	Direction: Contre le sens de l'écoulement	Ville/ village: ISTRES
En aval: R 7	Emplacement: RUE DES SAUGES	Quartier:
Tronçon: REHA EU		

Objet de l'inspection :	contrôle final de travaux de rénovation ou de réparation	Diamètre :	circulaire 190/190 mm
Méthode d'inspection :	par une télécaméra circulant dans la canalisation	Matériau :	polyester

Remarque :

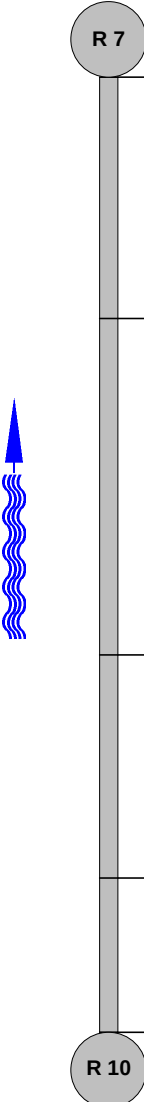1:285	Distance	Code	Anomalies	Vidéo	Photo
	0,00	BCDA	Noeud de départ, regard de visite R 7 / APRES GAINAGE		7_1A, 7_1B
	9,10	BDA	Photographie générale - / Après gainage		3_2A
	21,78	BDA	Photographie générale - / Après gainage		3_3A
	30,18	BDA	Photographie générale - / Après gainage		3_4A
	36,00	BCEA	Noeud d'arrivée, regard de visite R 10 / APRES GAINAGE		7_2A, 7_2B

Photos de l'inspection

Ville/ village ISTRES	Emplacement: RUE DES SAUGES	Date : 13/11/2019	N° d'index : 3	Chantier :
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------



Photo: 7_1A, 00:00:00
 0m, Noeud de départ, regard de visite R 7 / APRES GAINAGE



Photo: 7_1B, 00:00:00
 0m, Noeud de départ, regard de visite R 7 / APRES GAINAGE



Photo: 3_2A, 00:01:28
 9,1m, Photographie générale - / Après gainage



Photo: 3_3A, 00:03:05
 21,78m, Photographie générale - / Après gainage

Photos de l'inspection

Ville/ village ISTRES	Emplacement: RUE DES SAUGES	Date : 13/11/2019	N° d'index : 3	Chantier :
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------



Photo: 3_4A, 00:04:10
 30,18m, Photographie générale - / Après gainage

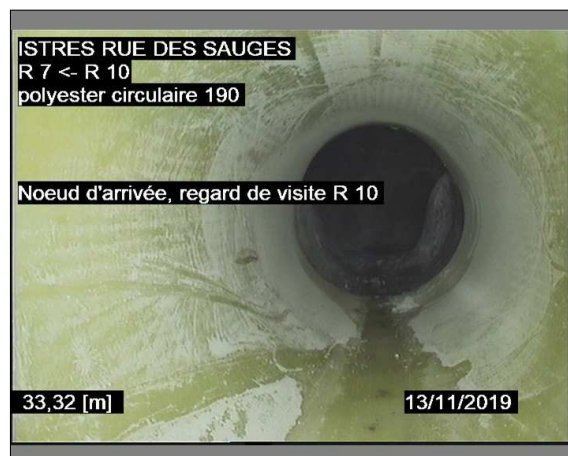


Photo: 7_2A, 00:04:38
 36m, Noeud d'arrivée, regard de visite R 10 / APRES GAINAGE



Photo: 7_2B, 00:04:38
 36m, Noeud d'arrivée, regard de visite R 10 / APRES GAINAGE


Rapport d'inspection télévisée

Date: 14/11/2019	Heure: 08:45:15	Température: au-dessus de zéro	Propriété foncière:	Norme: EN13508-2:2003+A1	N° d'index: 4
Longueur [m]: 30,00 m	Longueur inspectée [m]: 30,00 m	Nettoyage: nettoyé avant l'inspection	Précipitation: pluie	Stockage photo:	Stockage vidéo:

En amont: R 53 BIS	Direction: Dans le sens de l'écoulement	Ville/ village: ISTRES
En aval: R 53	Emplacement: RUE DE SAUGES	Quartier:
Tronçon: REHA EU		

Objet de l'inspection :	contrôle final de travaux de rénovation ou de réparation	Diamètre :	circulaire 190/190 mm
Méthode d'inspection :	par une télécaméra circulant dans la canalisation	Matériau :	fibres-ciment

Remarque :

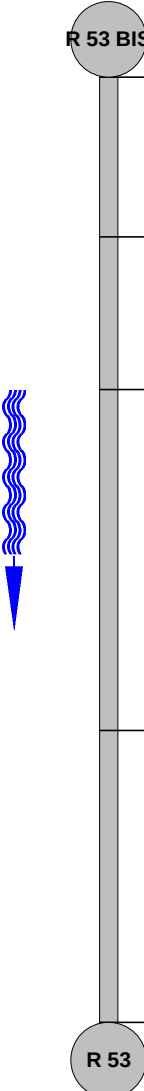1:240	Distance	Code	Anomalies	Vidéo	Photo
	0,00	BCDA	Noeud de départ, regard de visite R 53 BIS / APRES GAINAGE		4_1A, 4_1B
	5,07	BDA	Photographie générale - / Après gainage		4_2A
	9,91	BDA	Photographie générale - / Après gainage		4_3A
	20,74	BDB	Remarque générale: / Débitmètre		4_4A, 4_4B
	30,00	BCEA	Noeud d'arrivée, regard de visite R 53 / APRES GAINAGE		4_2A, 4_2B

Photos de l'inspection

Ville/ village ISTRES	Emplacement: RUE DE SAUGES	Date : 14/11/2019	N° d'index : 4	Chantier :
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------



Photo: 4_1A, 00:00:00
 0m, Noeud de départ, regard de visite R 53 BIS / APRES
 GAINAGE



Photo: 4_1B, 00:00:00
 0m, Noeud de départ, regard de visite R 53 BIS / APRES
 GAINAGE



Photo: 4_2A, 00:01:22
 5,07m, Photographie générale - / Après gainage



Photo: 4_3A, 00:02:00
 9,91m, Photographie générale - / Après gainage

Photos de l'inspection

Ville/ village ISTRES	Emplacement: RUE DE SAUGES	Date : 14/11/2019	N° d'index : 4	Chantier :
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------



Photo: 4_4A, 00:03:36
 20,74m, Remarque générale: / Débitmètre



Photo: 4_4B, 00:03:36
 20,74m, Remarque générale: / Débitmètre

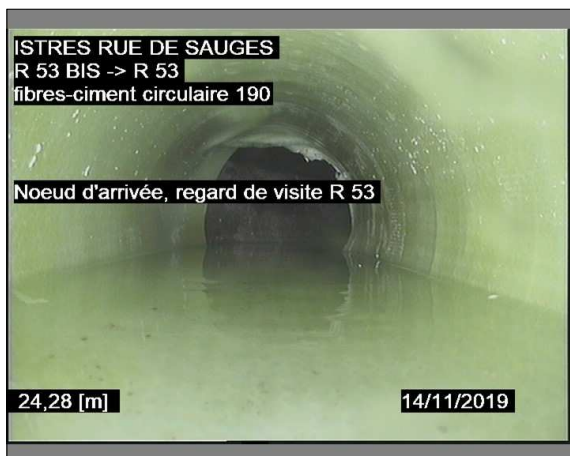


Photo: 4_2A, 00:04:14
 30m, Noeud d'arrivée, regard de visite R 53 / APRES
 GAINAGE



Photo: 4_2B, 00:04:14
 30m, Noeud d'arrivée, regard de visite R 53 / APRES
 GAINAGE


Rapport d'inspection télévisée

Date: 15/11/2019	Heure: 09:24:29	Température: au-dessus de zéro	Propriété foncière: public	Norme: EN13508-2:2003+A1	N° d'index: 5
Longueur [m]: 7,00 m	Longueur inspectée [m]: 5,09 m	Nettoyage: n'a pas été nettoyé	Précipitation: pas de précipitation	Stockage photo:	Stockage vidéo:

En amont: R3	Direction: Contre le sens de l'écoulement	Ville/ village: ENTRESSEN
En aval: R5	Emplacement: RUE DE LA SAUGE	Quartier:
Tronçon:		

Objet de l'inspection : contrôle final de travaux de rénovation ou de réparation	Diamètre : circulaire 190/190 mm
Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation	Matériau : polyester

Remarque :

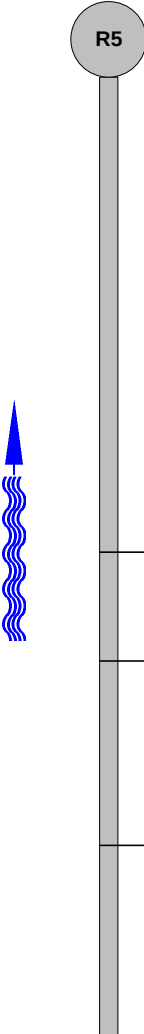1:50	Distance	Code	Anomalies	Vidéo	Photo
					
	<u>3,14</u>	BDA	Photographie générale - / Après gainage		5_2A
	<u>3,86</u>	BDA	Photographie générale - / Après gainage		5_3A
	<u>5,08</u>	BCEA	Noeud d'arrivée, regard de visite R3 / FIN ITV FINALE		9_2A, 9_2B

SMCE REHA
 5 rue d'Italie
 WITTELSHEIM
 N° de téléphone : 03.89.57.82.20
 N° de télécopie : 03.89.57.82.29
 E-mail : morgan.gully@smce-reha.com

Protocole de l'inspection télévisée

Date : 15/11/2019	Heure: 09:24:29	Température: au-dessus de zéro	Propriété foncière: public	Norme: EN13508-2:2003+A1	N° d'index: 5
Longueur [m]: 7,00 m	Longueur inspectée [m]: 5,09 m	Nettoyage: n'a pas été nettoyé	Précipitation: pas de précipitation	Stockage photo:	Stockage vidéo:

1:50


Distance

Code

Anomalies

Vidéo

Photo

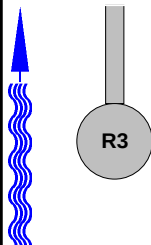

Photos de l'inspection

Ville/ village ENTRESSEN	Emplacement: RUE DE LA SAUGE	Date : 15/11/2019	N° d'index : 5	Chantier :
------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------	------------

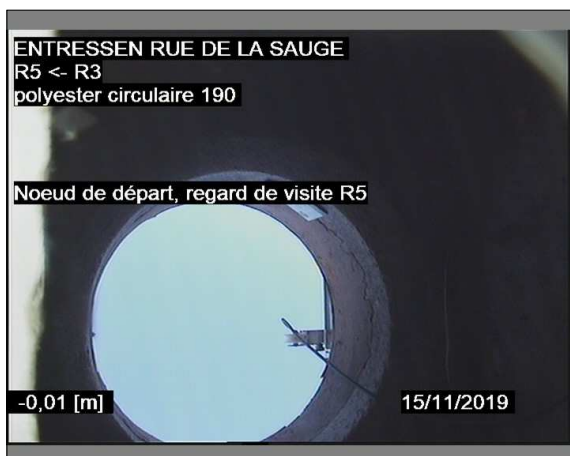


Photo: 9_1A, 00:00:00
 -0,01m, Noeud de départ, regard de visite R5 / DEBUT ITV
 FINALE



Photo: 9_1B, 00:00:00
 -0,01m, Noeud de départ, regard de visite R5 / DEBUT ITV
 FINALE



Photo: 5_2A, 00:00:44
 3,14m, Photographie générale - / Après gainage



Photo: 5_3A, 00:00:50
 3,86m, Photographie générale - / Après gainage

Photos de l'inspection

Ville/ village ENTRESSEN	Emplacement: RUE DE LA SAUGE	Date : 15/11/2019	N° d'index : 5	Chantier :
------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------	------------



Photo: 9_2A, 00:01:03
 5,08m, Noeud d'arrivée, regard de visite R3 / FIN ITV FINALE



Photo: 9_2B, 00:01:03
 5,08m, Noeud d'arrivée, regard de visite R3 / FIN ITV FINALE