

# COOPERATIVE A.T.EAU

## Fiche d'identité déversoir d'orage

○ <b>Numéro du DO :</b>	3	<b>Adresse :</b> Ch. de Pillery
○ <b>Commune :</b>	VALENCIN	<b>Capacité en EH :</b> /
○ <b>Destination du rejet :</b>	Réseau EP	
○ <b>Date de la visite :</b>	05/01/13	

Caractéristiques géométriques de l'ouvrage :

<b>Type de déversoir</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Frontal	<input type="checkbox"/> Latéral	<input type="checkbox"/> Intermédiaire	
<b>Ouvrage</b>	<input type="checkbox"/> Sans seuil		<input checked="" type="checkbox"/> Avec seuil	
<b>Seuils</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Simple	<input checked="" type="checkbox"/> Court	<input checked="" type="checkbox"/> Bas	Hauteur de pelle : 17 cm
	<input type="checkbox"/> Multiple	<input type="checkbox"/> Long	<input type="checkbox"/> Haut	Longueur de seuil : 50 cm
			<input type="checkbox"/> Identique	Epaisseur de seuil : -

Seuil court : Longueur seuil / Ø canalisation amont <3


	Canal. amont 1	Canal. amont 2	Canal. amont 3	Canal. amont 4	Canal. amont 5	Canalisation aval	Canalisation de déversement
<b>Diamètre (mm)</b>	400					Carré	400
<b>Matériau</b>	B					béton	B
<b>Fe / Tn</b>	1.15					1.16	1.15
<b>Typologie</b>	EU						

Description du fonctionnement :

L'ouvrage reçoit une canalisation amont unitaire de diamètre 400mm. Un seuil frontal mène les effluents vers une chambre bétonnée servant de piège à sable. En cas de débit important les effluents passent par-dessus le seuil et rejoignent une canalisation de déversement également en diamètre 400mm.

On notera que l'exutoire de cette chambre est une canalisation unitaire en dn200mm.

Photos / Schémas :

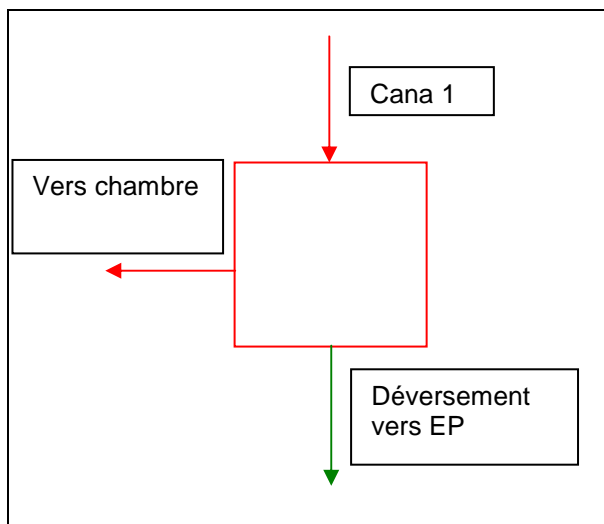

# COOPERATIVE A.T.EAU

○ <u>Numéro du DO :</u>	3	
○ <u>Commune :</u>	VALENCIN	<u>Adresse :</u> Ch. de Pillery
○ <u>Destination du rejet :</u>	Réseau EP	<u>Capacité en EH :</u> /
○ <u>Date de la visite :</u>	05/01/13	

## Observations :

La chambre bétonnée située à côté du déversoir sert visiblement de piège à sable.



Vers le réseau unitaire  
(débit conservé)



Depuis le déversoir  
(débit conservé)

Lors de notre visite, le fond est très colmaté : un curage est à prévoir.