

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

N° 2022-04-HV-2263

Commune :	LE VAL D'AJOL
Adresse :	Secteur Route de Faymont et Grande Rue
Quartier ou complément :	
Date de début d'inspection :	5 avril 2022
Date de fin d'inspection :	6 avril 2022

Maître d'ouvrage :	Commune du Val d'Ajol
Maître d'oeuvre :	PAPERI Environnement & Mesures

Numéro de dossier :	2022-04-HV-2263
Objectif de l'inspection :	Inspection de routine de l'état
Nom du réseau :	
Type de réseau :	Unitaire

Nombre d'inspections :	16	Long. inspectée : 808.78 m	Long. mesurée : 808.78 m
dont collecteurs :	16	Long. inspectée : 808.78 m	Long. mesurée : 808.78 m
branchements :	0		
regards/noeuds :	0		

Observations particulières :

Etabli par : Le : 05/04/2022	Vérifié par : Le : 05/04/2022	Approuvé par : Le : 05/04/2022
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

ECHELLE D'URGENCE ET DE GRAVITE

RISQUE/GRAVITE	EXEMPLES
Risque le plus grave 1	Effondrement total Fontis en surface Arrêt de l'écoulement (risque d'inondation)
Risque très important (défauts pouvant évoluer très rapidement) 2	Effondrement partiel Déboîtement ou casse avec arrivée de sable : entraînement de terrain Affaissement de tuyaux avec arrivée de sable Obstruction importante réduisant la capacité d'écoulement Vides de l'encaissant Tout ce qui entraîne des infiltrations de terrain
Risque important pouvant évoluer 3	Fissures, cassures, emboîtements défectueux avec légère infiltration ou sans infiltration Perforation Racines, joints pendants, obstructions Erosion, corrosion (H ₂ S ou industrielle) Obstruction partielle : béton, contrepente importante, ...
Risque potentiel 4	Fissures apparemment non évolutives Défauts de profil, cunette de regard de visite Joints sortis, branchements pénétrants Petites obstructions : radicelles, légers dépôts Infiltration d'eaux parasites (sans entraînement de terrain)
Risque modéré 5	Emboîtement douteux Aménagement de regard de visite Aménagement divers Signes de vétusté générale sans point particulier Poinçonnements Petits défauts de profil Création ou mise à niveau de regards de visite Aménagement de liaison collecteur / branchement
Sans gravité 6	Défauts de détail apparemment non évolutifs



FAY2 vers FAY1
 Photo 1 / Page 11



FAY2 vers FAY1
 Photo 2 / Page 11



FAY2 vers FAY1
 Photo 3 / Page 11



FAY2 vers FAY3
 Photo 4 / Page 15



FAY2 vers FAY3
 Photo 5 / Page 15



FAY2 vers FAY3
 Photo 6 / Page 15



FAY2 vers FAY3
 Photo 7 / Page 15



FAY2 vers FAY3
 Photo 8 / Page 16



FAY2 vers FAY3
 Photo 9 / Page 16



FAY2 vers FAY3
 Photo 10 / Page 16



FAY3 vers FAY4
 Photo 11 / Page 20



FAY3 vers FAY4
 Photo 12 / Page 20



FAY3 vers FAY4
 Photo 13 / Page 20



FAY5 vers FAY4
 Photo 14 / Page 24



FAY5 vers FAY4
 Photo 15 / Page 24



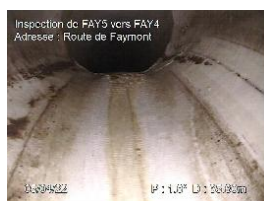
FAY5 vers FAY4
 Photo 16 / Page 24



FAY5 vers FAY4
 Photo 17 / Page 25



FAY5 vers FAY4
 Photo 18 / Page 25



FAY5 vers FAY4
 Photo 19 / Page 25



FAY5 vers FAY4
 Photo 20 / Page 25



FAY5 vers GR1
 Photo 21 / Page 29



FAY5 vers GR1
 Photo 22 / Page 29



FAY5 vers GR1
 Photo 23 / Page 29



FAY5 vers GR1
 Photo 24 / Page 29



FAY5 vers GR1
 Photo 25 / Page 30



FAY5 vers GR1
 Photo 26 / Page 30



FAY5 vers GR1
 Photo 27 / Page 30



FAY5 vers GR1
 Photo 28 / Page 30



GR1 vers GR2
 Photo 29 / Page 34



GR1 vers GR2
 Photo 30 / Page 34



GR1 vers GR2
 Photo 31 / Page 34



GR1 vers GR2
 Photo 32 / Page 34



GR1 vers GR2
 Photo 33 / Page 35



GR1 vers GR2
 Photo 34 / Page 35



GR1 vers GR2
 Photo 35 / Page 35



GR1 vers GR2
Photo 36 / Page 35



GR1 vers GR2
Photo 37 / Page 36



GR1 vers GR2
Photo 38 / Page 36



GR1 vers GR2
Photo 39 / Page 36



GR1 vers GR2
Photo 40 / Page 36



GR1 vers GR2
Photo 41 / Page 37



GR1 vers GR2
Photo 42 / Page 37



GR1 vers GR2
Photo 43 / Page 37



GR1 vers GR2
Photo 44 / Page 37



GR1 vers GR2
Photo 45 / Page 37



GR2 vers GR3
Photo 46 / Page 41



GR2 vers GR3
Photo 47 / Page 41



GR2 vers GR3
Photo 48 / Page 41



GR2 vers GR3
Photo 49 / Page 41



GR2 vers GR3
Photo 50 / Page 45



GR4 vers GR3
Photo 51 / Page 45



GR4 vers GR3
Photo 52 / Page 45



GR4 vers GR3
Photo 53 / Page 46



GR4 vers GR3
Photo 54 / Page 46



GR4 vers GR3
Photo 55 / Page 46



GR4 vers GR3
Photo 56 / Page 46



GR5 vers GR4
Photo 57 / Page 50



GR5 vers GR4
Photo 58 / Page 50



GR5 vers GR4
Photo 59 / Page 50



GR5 vers GR4
Photo 60 / Page 51



GR5 vers GR4
Photo 61 / Page 51



GR5 vers GR4
Photo 62 / Page 51



GR5 vers GR4
Photo 63 / Page 51



GR5 vers GR4
Photo 64 / Page 52



GR5 vers GR4
Photo 65 / Page 52



GR5 vers GR4
Photo 66 / Page 52



GR5 vers GR4
Photo 67 / Page 52



GR5 vers GR4
Photo 68 / Page 53



GR5 vers GR4
Photo 69 / Page 53



GR5 vers GR4
Photo 70 / Page 53



GR5 vers GR6
 Photo 71 / Page 57



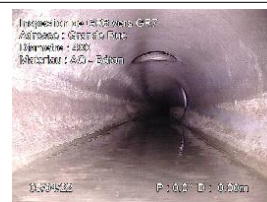
GR5 vers GR6
 Photo 72 / Page 57



GR5 vers GR6
 Photo 73 / Page 57



GR5 vers GR6
 Photo 74 / Page 57



GR6 vers GR7
 Photo 75 / Page 61



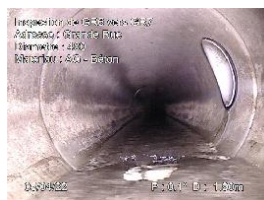
GR6 vers GR7
 Photo 76 / Page 61



GR6 vers GR7
 Photo 77 / Page 61



GR6 vers GR7
 Photo 78 / Page 62



GR6 vers GR7
 Photo 79 / Page 62



GR6 vers GR7
 Photo 80 / Page 62



GR6 vers GR7
 Photo 81 / Page 62



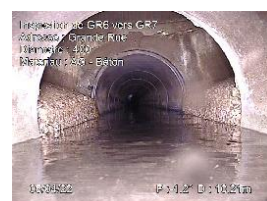
GR6 vers GR7
 Photo 82 / Page 63



GR6 vers GR7
 Photo 83 / Page 63



GR6 vers GR7
 Photo 84 / Page 63



GR6 vers GR7
 Photo 85 / Page 63



GR7 vers GR8
 Photo 86 / Page 67



GR7 vers GR8
 Photo 87 / Page 67



GR7 vers GR8
 Photo 88 / Page 67



GR7 vers GR8
 Photo 89 / Page 68



GR7 vers GR8
 Photo 90 / Page 68



GR7 vers GR8
 Photo 91 / Page 68



GR7 vers GR8
 Photo 92 / Page 68



GR7 vers GR8
 Photo 93 / Page 69



GR7 vers GR8
 Photo 94 / Page 69



GR9 vers DO3
 Photo 95 / Page 73



GR9 vers DO3
 Photo 96 / Page 73



GR9 vers DO3
 Photo 97 / Page 73



GR9 vers DO3
 Photo 98 / Page 74



GR9 vers DO3
 Photo 99 / Page 74



GR9 vers DO3
 Photo 100 / Page 74



GR9 vers DO3
 Photo 101 / Page 74



GR9 vers DO3
 Photo 102 / Page 75



GR9 vers DO3
 Photo 103 / Page 75



GR9 vers DO3
 Photo 104 / Page 75



GR9 vers DO3
 Photo 105 / Page 75



GR9 vers DO3
Photo 106 / Page 75



GR9 vers DO3
Photo 107 / Page 75



GR11 vers GR10
Photo 108 / Page 79



GR11 vers GR10
Photo 109 / Page 79



GR11 vers GR10
Photo 110 / Page 79



GR11 vers GR10
Photo 111 / Page 80



GR11 vers GR10
Photo 112 / Page 80



GR11 vers GR10
Photo 113 / Page 80



GR11 vers GR10
Photo 114 / Page 80



GR11 vers GR10
Photo 115 / Page 81



GR11 vers GR10
Photo 116 / Page 81



GR11 vers GR10
Photo 117 / Page 81



GR11 vers GR10
Photo 118 / Page 81



GR11 vers GR10
Photo 119 / Page 82



GR11 vers GR10
Photo 120 / Page 82



GR11 vers GR10
Photo 121 / Page 82



GR11 vers GR10
Photo 122 / Page 83



GR11 vers GR10
Photo 123 / Page 83



GR11 vers GR10
Photo 124 / Page 83



GR11 vers GR12
Photo 125 / Page 87



GR11 vers GR12
Photo 126 / Page 87



GR11 vers GR12
Photo 127 / Page 87



GR11 vers GR12
Photo 128 / Page 88



GR11 vers GR12
Photo 129 / Page 88



GR11 vers GR12
Photo 130 / Page 88



GR11 vers GR12
Photo 131 / Page 88



GR11 vers GR12
Photo 132 / Page 89



GR11 vers GR12
Photo 133 / Page 89



GR11 vers GR12
Photo 134 / Page 89



GR11 vers GR12
Photo 135 / Page 89



GR11 vers GR12
Photo 136 / Page 89



GR11 vers GR12
Photo 137 / Page 90



GR11 vers GR12
Photo 138 / Page 90



GR11 vers GR12
Photo 139 / Page 90



GR12 vers GR13
Photo 140 / Page 94



GR12 vers GR13
Photo 141 / Page 94



GR12 vers GR13
Photo 142 / Page 94



GR12 vers GR13
Photo 143 / Page 94



GR12 vers GR13
Photo 144 / Page 95



GR12 vers GR13
Photo 145 / Page 95



GR12 vers GR13
Photo 146 / Page 95



GR12 vers GR13
Photo 147 / Page 95



GR12 vers GR13
Photo 148 / Page 95



GR12 vers GR13
Photo 149 / Page 96



GR12 vers GR13
Photo 150 / Page 96



GR12 vers GR13
Photo 151 / Page 96



GR12 vers GR13
Photo 152 / Page 96



GR12 vers GR13
Photo 153 / Page 97



GR12 vers GR13
Photo 154 / Page 97



GR12 vers GR13
Photo 155 / Page 97



GR12 vers GR13
Photo 156 / Page 97



GR12 vers GR13
Photo 157 / Page 98



GR12 vers GR13
Photo 158 / Page 98



GR12 vers GR13
Photo 159 / Page 98



GR12 vers GR13
Photo 160 / Page 98




GR12 vers GR13
Photo 161 / Page 98

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Route de Faymont Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 05/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 3 Référence du noeud de départ : FAY2 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : FAY1 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : FAY1 vers FAY2 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 54.74 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 300 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : FAY2 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : 2.06 m Nombre de branchements : 1 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : FAY1 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : réseau chemisé			

	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 3 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement FAY1 vers FAY2	Date d'inspection : 5 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY2 vers FAY1	Longueur inspectée : 54.74 m Longueur mesurée : 54.74 m	

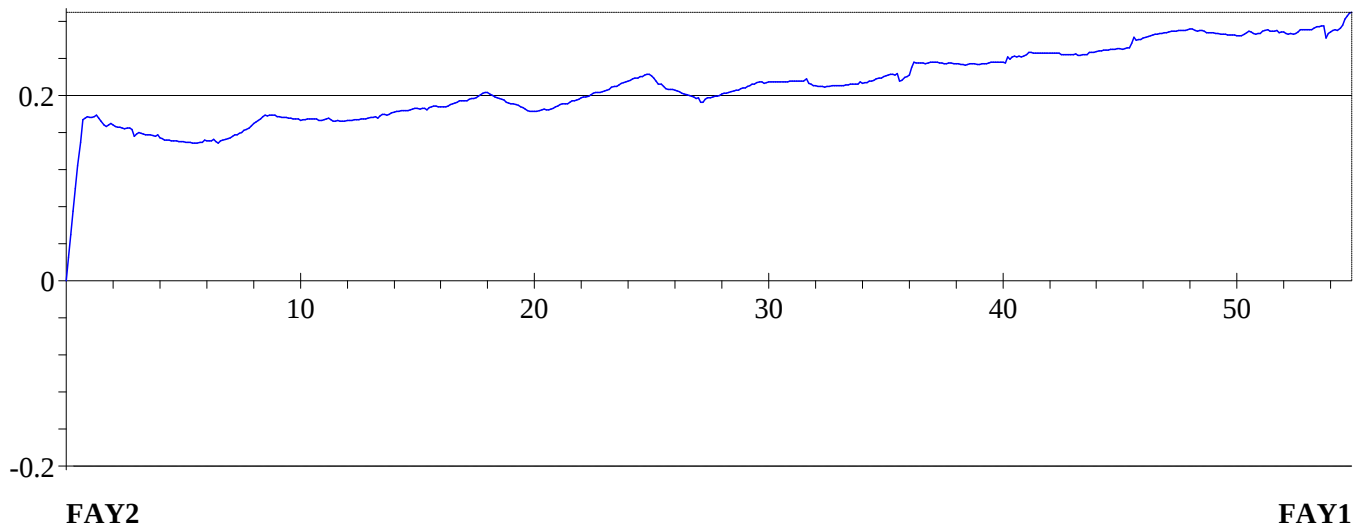
SYNTHESE DU TRONÇON FAY2 VERS FAY1

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
FAY2 2.06 m 0.00m / FAY2  54.74m / FAY2 FAY1	1 2/3		Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY2 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5% Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud FAY1 Niveau d'eau trouble de 5%	11 11

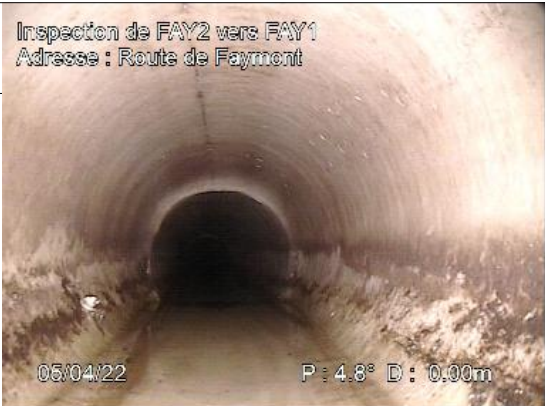
Observations générales :
réseau chemisé

	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 3 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement FAY1 vers FAY2
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY2 vers FAY1	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 54.74 m Longueur mesurée : 54.74 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 3 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement FAY1 vers FAY2	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY2 vers FAY1	Longueur inspectée : 54.74 m Longueur mesurée : 54.74 m	

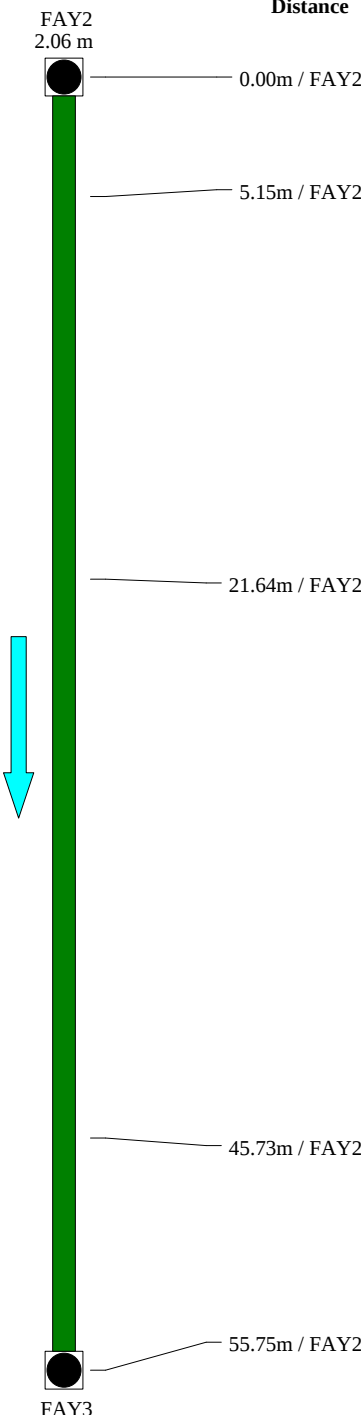
DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 1		Inspection de FAY2 vers FAY1 Adresse : Route de Faymont 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY2 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%			05/04/22 P : 4.8° D : 0.00m

DISTANCE : 54.74 m	PHOTO : 2/3		Inspection de FAY2 vers FAY1 Adresse : Route de Faymont 
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud FAY1 Niveau d'eau trouble de 5%			05/04/22 P : 2.8° D : 54.74m
			Inspection de FAY2 vers FAY1 Adresse : Route de Faymont 
			05/04/22 P : 0.5° D : 53.76m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Route de Faymont Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 05/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 1 Référence du noeud de départ : FAY2 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : 2.06 m Référence du noeud d'arrivée : FAY3 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : FAY2 vers FAY3 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 55.75 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : FAY2 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : 2.06 m Profondeur de la canalisation inspectée : 2.06 m Nombre de branchements : 1 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : FAY3 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : Réseau chemisé			

	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 1 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement FAY2 vers FAY3	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY2 vers FAY3	Longueur inspectée : 55.75 m Longueur mesurée : 55.75 m	

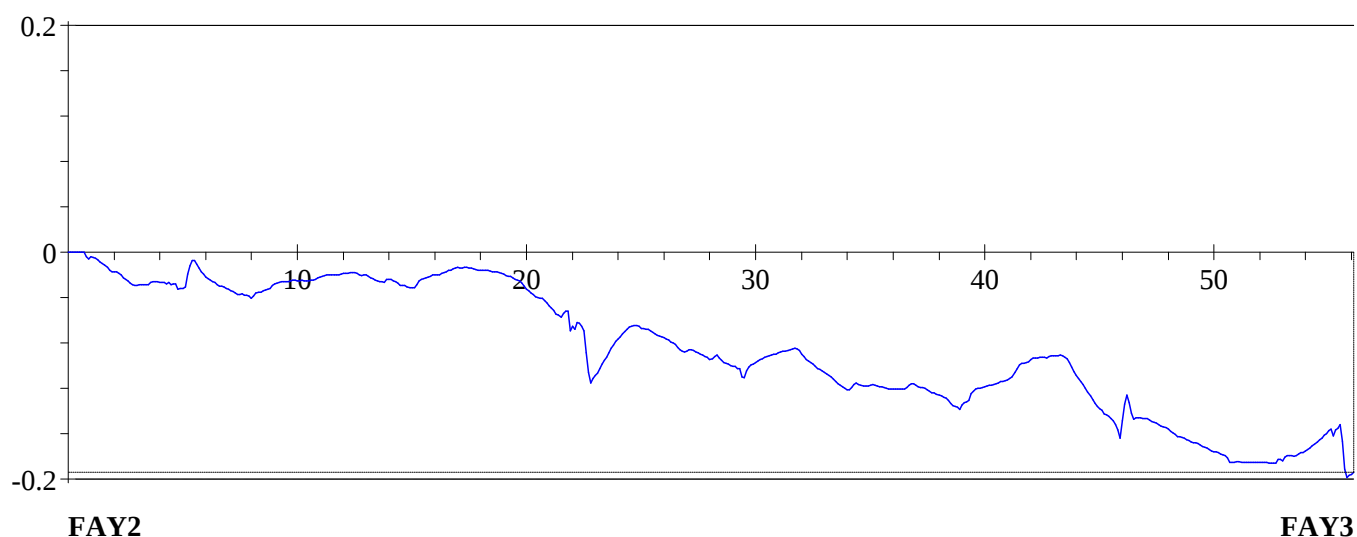
SYNTHESE DU TRONÇON FAY2 VERS FAY3

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00m / FAY2	4		Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY2 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%	15
	5.15m / FAY2	5/6		Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%	15
	21.64m / FAY2	7		Remarque générale - déformation chemisage Niveau d'eau trouble de 5%	15
	45.73m / FAY2	8	5	Deboîtement (longitudinal) Niveau d'eau trouble de 5%	16
	55.75m / FAY2	9/10		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud FAY3 Niveau d'eau trouble de 5%	16

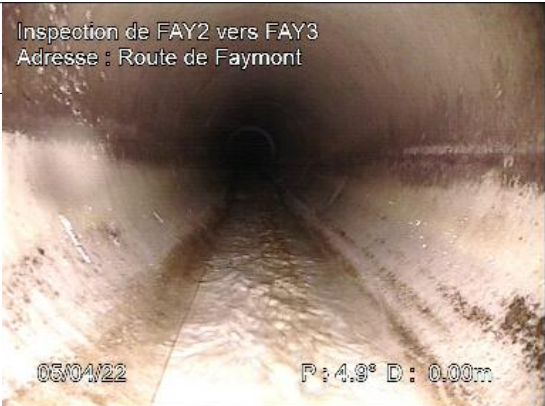
Observations générales :
Réseau chemisé

	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 1 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement FAY2 vers FAY3	Date d'inspection : 5 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY2 vers FAY3	Longueur inspectée : 55.75 m Longueur mesurée : 55.75 m	

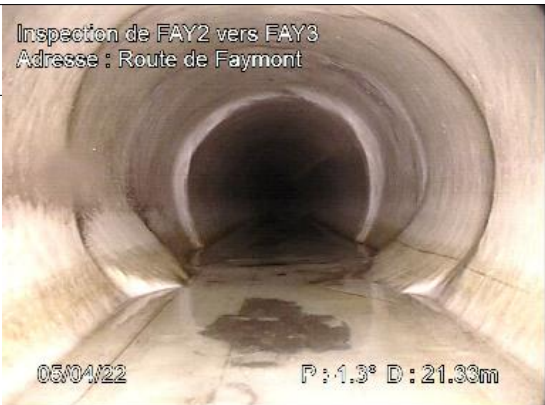
Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



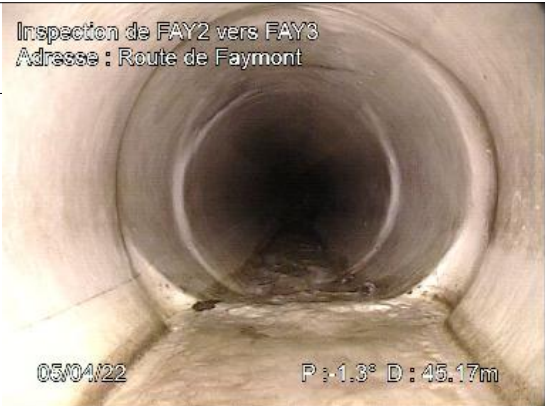
	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 1 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement FAY2 vers FAY3
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY2 vers FAY3	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 55.75 m Longueur mesurée : 55.75 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 4	Inspection de FAY2 vers FAY3 Adresse : Route de Faymont 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY2 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		05/04/22 P: 4.9° D: 0.00m

DISTANCE : 5.15 m	PHOTO : 5/6	Inspection de FAY2 vers FAY3 Adresse : Route de Faymont 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%		05/04/22 P: 1.2° D: 5.15m
		Inspection de FAY2 vers FAY3 Adresse : Route de Faymont 
		05/04/22 P: 0.9° D: 4.43m

DISTANCE : 21.64 m	PHOTO : 7	Inspection de FAY2 vers FAY3 Adresse : Route de Faymont 
OBSERVATIONS : Remarque générale - déformation chemisage Niveau d'eau trouble de 5%		05/04/22 P: 1.3° D: 21.33m

	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 1 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement FAY2 vers FAY3
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY2 vers FAY3	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 55.75 m Longueur mesurée : 55.75 m


DISTANCE : 45.73 m	PHOTO : 8	GRAVITE : 5	Inspection de FAY2 vers FAY3 Adresse : Route de Faymont 
OBSERVATIONS : Deboîtement (longitudinal) Niveau d'eau trouble de 5%			05/04/22 P : 1.3° D : 45.17m

DISTANCE : 55.75 m	PHOTO : 9/10		Inspection de FAY2 vers FAY3 Adresse : Route de Faymont 
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud FAY3 Niveau d'eau trouble de 5%			05/04/22 P : 5.3° D : 55.75m 
			05/04/22 P : 0.2° D : 54.82m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Route de Faymont Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 05/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 2 Référence du noeud de départ : FAY3 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : FAY4 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : FAY3 vers FAY4 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 17.50 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : FAY3 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : FAY4 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : réseau chemisé			

	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 2 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement FAY3 vers FAY4	Date d'inspection : 5 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY3 vers FAY4	Longueur inspectée : 17.50 m Longueur mesurée : 17.50 m	

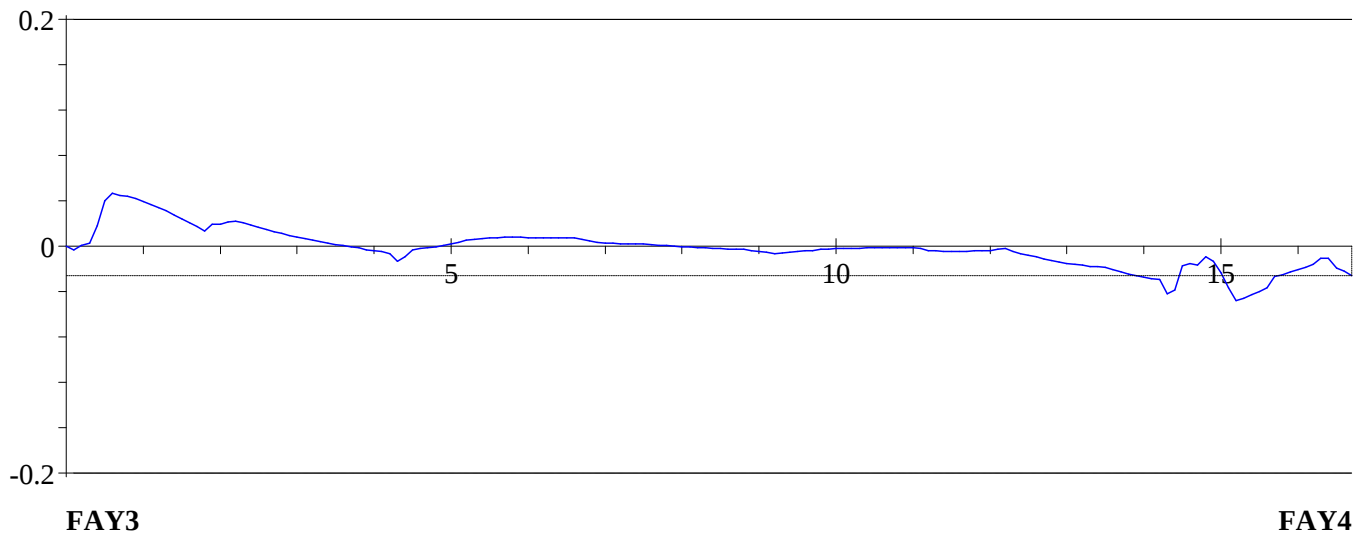
SYNTHESE DU TRONÇON FAY3 VERS FAY4

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
FAY3  0.00m / FAY3  FAY4 17.50m / FAY3		11 12/13		Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY3 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5% Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud FAY4 - regard avec canalisation chemisée complètement Niveau d'eau trouble de 5%	20 20

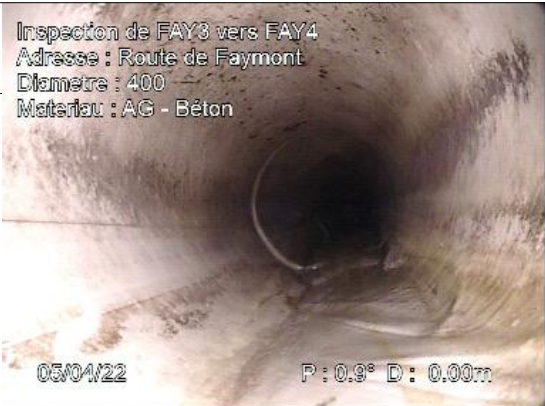
Observations générales :
réseau chemisé

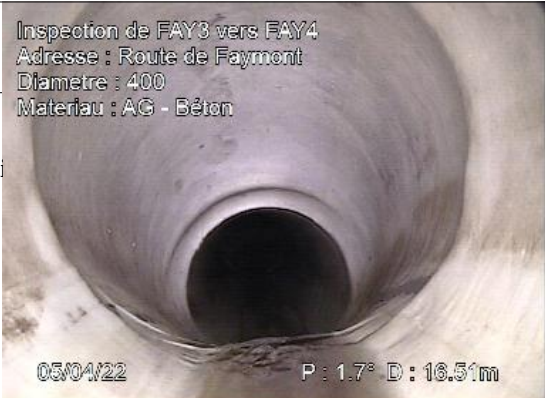
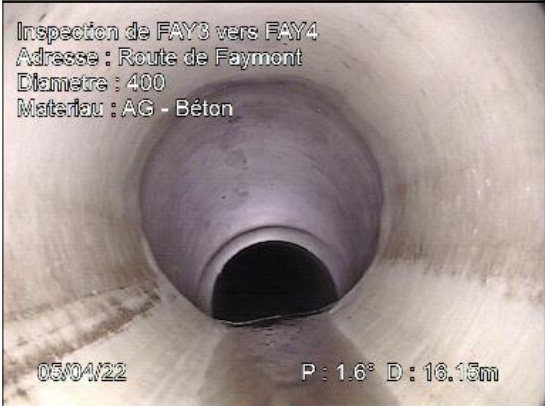
	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 2 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement FAY3 vers FAY4	Date d'inspection : 5 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY3 vers FAY4	Longueur inspectée : 17.50 m Longueur mesurée : 17.50 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 2 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement FAY3 vers FAY4
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY3 vers FAY4	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 17.50 m Longueur mesurée : 17.50 m


DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 11		Inspection de FAY3 vers FAY4 Adresse : Route de Faymont Diametre : 400 Materiau : AG - Béton 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY3 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%			05/04/22 P : 0.9° D : 0.00m

DISTANCE : 17.50 m	PHOTO : 12/13		Inspection de FAY3 vers FAY4 Adresse : Route de Faymont Diametre : 400 Materiau : AG - Béton 
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud FAY4 - regard avec canalisation chemisée complètement Niveau d'eau trouble de 5%			05/04/22 P : 1.7° D : 18.51m
			Inspection de FAY3 vers FAY4 Adresse : Route de Faymont Diametre : 400 Materiau : AG - Béton 
			05/04/22 P : 1.6° D : 18.15m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Route de Faymont Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 05/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 7 Référence du noeud de départ : FAY5 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : FAY4 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : FAY5 vers FAY4 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 35.80 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : FAY5 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : 1.82 m Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : FAY4 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : Réseau chemisé			

	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 7 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement FAY5 vers FAY4	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY5 vers FAY4	Longueur inspectée : 35.80 m Longueur mesurée : 35.80 m	

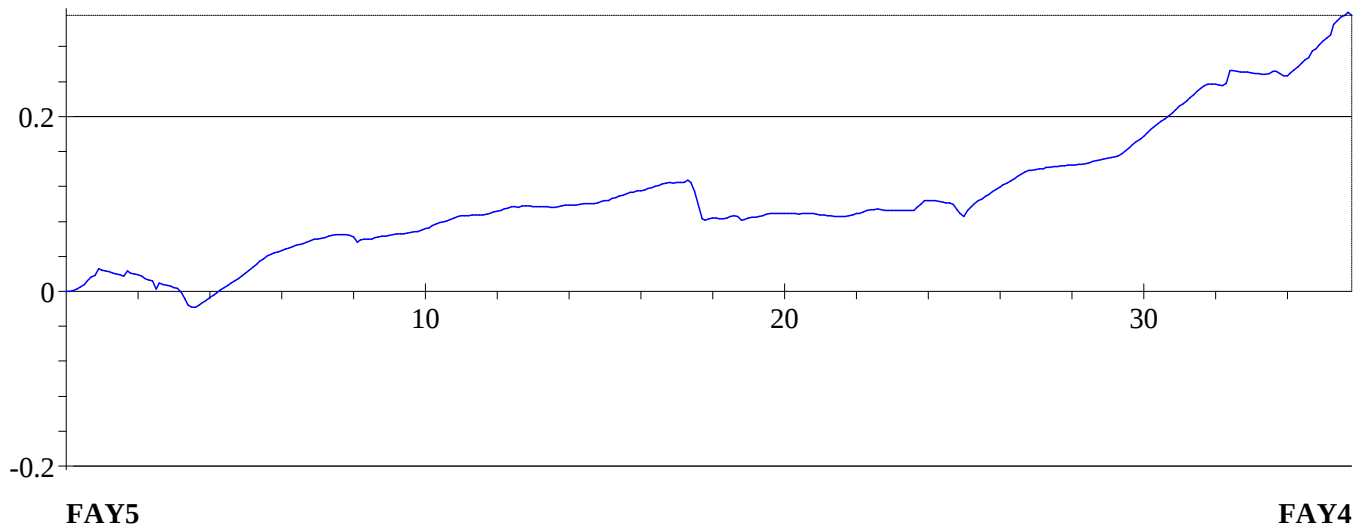
SYNTHESE DU TRONÇON FAY5 VERS FAY4

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
FAY5 1.82 m 	0.00m / FAY5	14		Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY5 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%	24
	18.56m / FAY5	15/16	6	Remarque générale - bourrelet dans chemisage Niveau d'eau trouble de 5%	24
	23.71m / FAY5	17/18		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%	25
	35.80m / FAY5 FAY4	19/20		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud FAY4 - regard chemisé complètement Niveau d'eau trouble de 5%	25

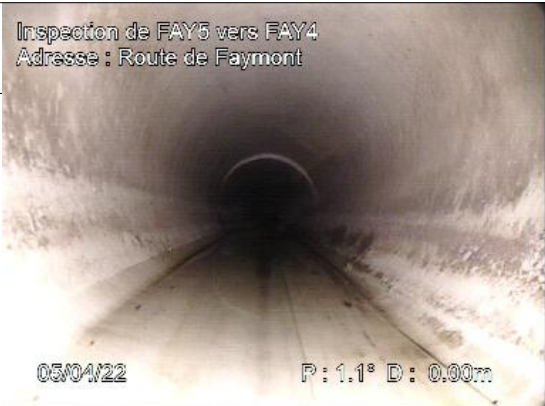
Observations générales :
Réseau chemisé

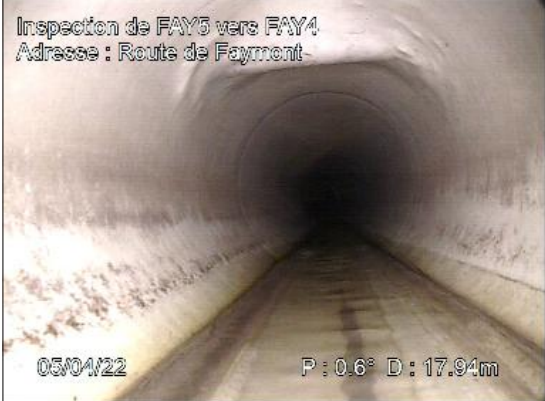
	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 7 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement FAY5 vers FAY4	Date d'inspection : 5 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY5 vers FAY4	Longueur inspectée : 35.80 m Longueur mesurée : 35.80 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 7 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement FAY5 vers FAY4	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY5 vers FAY4	Longueur inspectée : 35.80 m Longueur mesurée : 35.80 m	

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 14		Inspection de FAY5 vers FAY4 Adresse : Route de Faymont 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY5 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%			05/04/22 P : 1.1° D : 0.00m

DISTANCE : 18.56 m	PHOTO : 15/16	GRAVITE : 6	Inspection de FAY5 vers FAY4 Adresse : Route de Faymont 
OBSERVATIONS : Remarque générale - bourrelet dans chemisage Niveau d'eau trouble de 5%			05/04/22 P : 0.8° D : 18.56m Inspection de FAY5 vers FAY4 Adresse : Route de Faymont 
			05/04/22 P : 0.6° D : 17.94m

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Route de Faymont Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 7 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement FAY5 vers FAY4
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY5 vers FAY4	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 35.80 m Longueur mesurée : 35.80 m


DISTANCE : 23.71 m	PHOTO : 17/18	Inspection de FAY5 vers FAY4 Adresse : Route de Faymont  05/04/22 P: 1.0° D: 23.71m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%		Inspection de FAY5 vers FAY4 Adresse : Route de Faymont  05/04/22 P: 0.0° D: 23.21m

DISTANCE : 35.80 m	PHOTO : 19/20	Inspection de FAY5 vers FAY4 Adresse : Route de Faymont  05/04/22 P: 1.8° D: 35.80m
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud FAY4 - regard chemisé complètement Niveau d'eau trouble de 5%		Inspection de FAY5 vers FAY4 Adresse : Route de Faymont  05/04/22 P: 2.6° D: 35.25m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Route de Faymont- Grande Rue Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 05/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 4 Référence du noeud de départ : FAY5 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : 1.82 m Référence du noeud d'arrivée : GR1 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : FAY5 vers GR1 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 57.69 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : FAY5 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : 1.82 m Profondeur de la canalisation inspectée : 1.82 m Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : GR1 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : réseau chemisé			

	LE VAL D'AJOL Route de Faymont- Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 4 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement FAY5 vers GR1	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY5 vers GR1	Longueur inspectée : 57.69 m Longueur mesurée : 57.69 m	

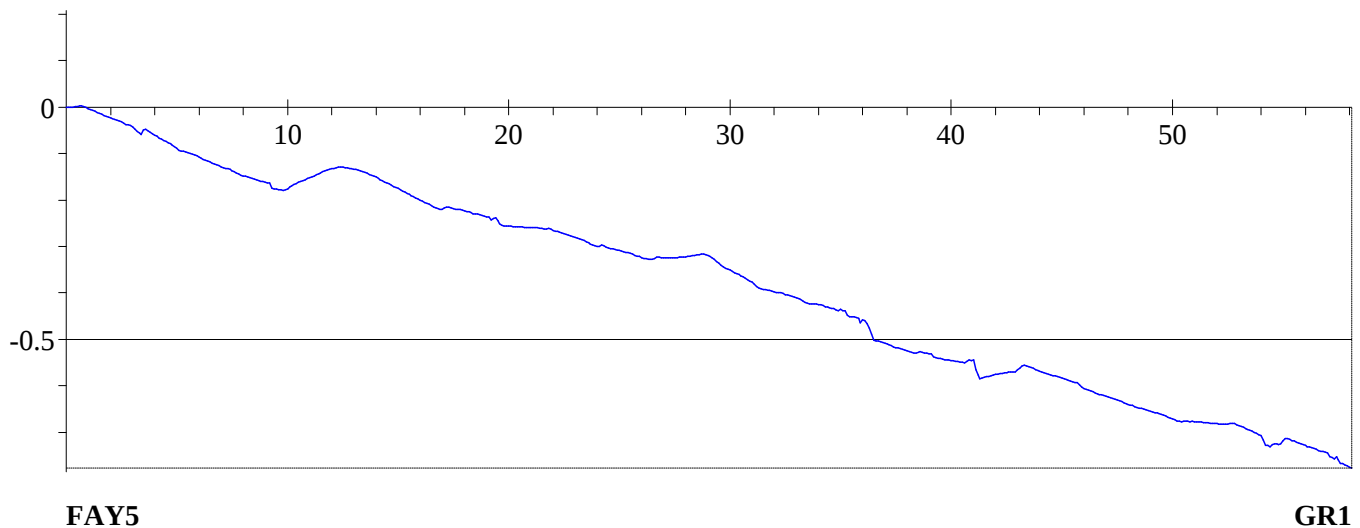
SYNTHESE DU TRONÇON FAY5 VERS GR1

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00m / FAY5	21		Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY5 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%	29
	4.26m / FAY5	22/23/24		Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%	29
	39.47m / FAY5	25/26	5	Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - ecaillage du chemisage Niveau d'eau trouble de 5%	30
	57.69m / FAY5	27/28		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR1 Niveau d'eau trouble de 5%	30

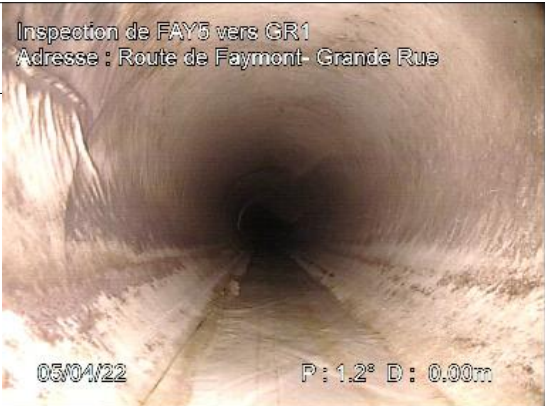
Observations générales :
réseau chemisé

	LE VAL D'AJOL Route de Faymont- Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 4 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement FAY5 vers GR1	Date d'inspection : 5 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection FAY5 vers GR1	Longueur inspectée : 57.69 m Longueur mesurée : 57.69 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	LE VAL D'AJOL Route de Faymont- Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 4 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement : FAY5 vers GR1
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : FAY5 vers GR1	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 57.69 m Longueur mesurée : 57.69 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 21	Inspection de FAY5 vers GR1 Adresse : Route de Faymont- Grande Rue 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY5 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		05/04/22 P: 1.2° D: 0.00m

DISTANCE : 4.26 m	PHOTO : 22/23/24	Inspection de FAY5 vers GR1 Adresse : Route de Faymont Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%		05/04/22 P: 1.8° D: 4.26m
		Inspection de FAY5 vers GR1 Adresse : Route de Faymont- Grande Rue 
		Inspection de FAY5 vers GR1 Adresse : Route de Faymont Grande Rue 
		05/04/22 P: 1.6° D: 3.51m
		05/04/22 P: 1.8° D: 4.19m

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Route de Faymont- Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 4 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement : FAY5 vers GR1
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : FAY5 vers GR1	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 57.69 m Longueur mesurée : 57.69 m

DISTANCE : 39.47 m	PHOTO : 25/26	GRAVITE : 5	Inspection de FAY5 vers GR1 Adresse : Route de Faymont- Grande Rue  05/04/22 P : 0.7° D : 39.47m
OBSERVATIONS : Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - ecaillage du chemisage Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de FAY5 vers GR1 Adresse : Route de Faymont- Grande Rue  05/04/22 P : 0.5° D : 39.30m

DISTANCE : 57.69 m	PHOTO : 27/28		Inspection de FAY5 vers GR1 Adresse : Route de Faymont- Grande Rue  05/04/22 P : 1.9° D : 57.69m
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR1 Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de FAY5 vers GR1 Adresse : Route de Faymont- Grande Rue  05/04/22 P : 1.2° D : 56.50m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Grande Rue Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 05/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 5 Référence du noeud de départ : GR1 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : GR2 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : GR1 vers GR2 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 52.73 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : GR1 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : GR2 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : Réseau chemisé			

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 5 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR1 vers GR2	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR1 vers GR2	Longueur inspectée : 52.73 m Longueur mesurée : 52.73 m	

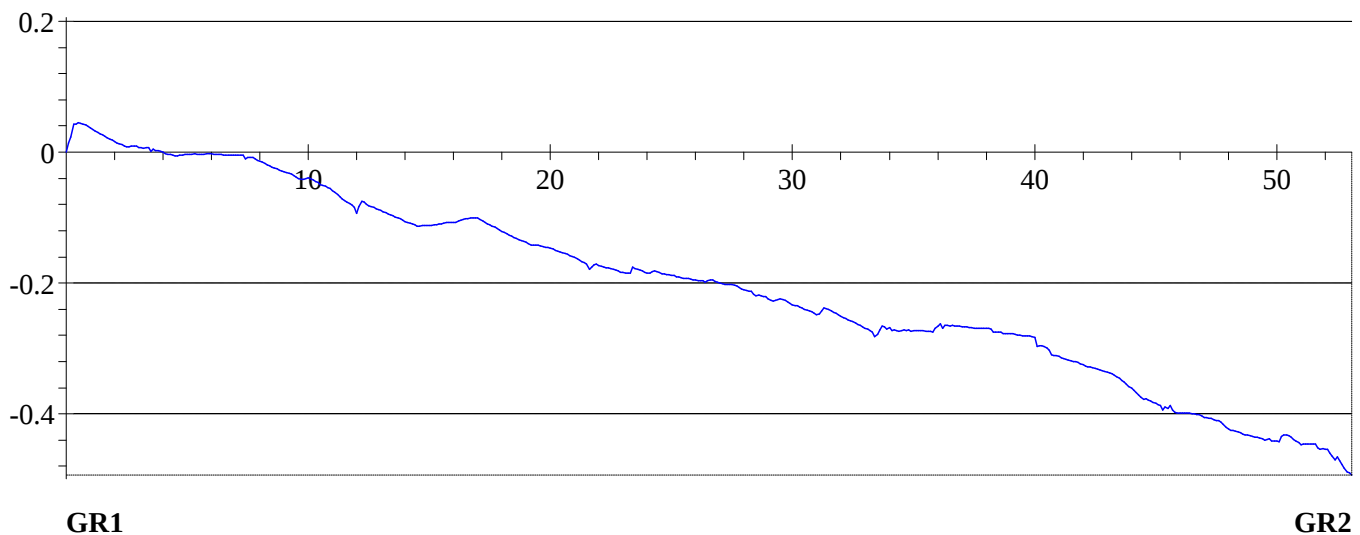
SYNTHESE DU TRONÇON GR1 VERS GR2

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
GR1	0.00m / GR1	29		Regard de visite de départ - Référence du noeud GR2	34
	3.80m / GR1	30/31/32		Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%	34
	4.08m / GR1	33/34		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Remarque générale - arrivée importante : eau claire probable Niveau d'eau trouble de 5%	35
	9.16m / GR1	35/36		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 5%	35
	11.07m / GR1	37/38		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%	36
	23.68m / GR1	39/40	6	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 2h Niveau d'eau trouble de 5%	36
	29.37m / GR1	41/42		Dégradation de surface, autres dégradations - Autres causes - défaut d'aspect du chemisage ; pli Niveau d'eau trouble de 5%	37
	52.73m / GR1	43/44/45		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%	37
GR2				Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR2 Niveau d'eau trouble de 5%	

Observations générales :
Réseau chemisé

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 5 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR1 vers GR2
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR1 vers GR2	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 52.73 m Longueur mesurée : 52.73 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 5 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement : GR1 vers GR2
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR1 vers GR2	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 52.73 m Longueur mesurée : 52.73 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 29	Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud GR2 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		

DISTANCE : 3.80 m	PHOTO : 30/31/32	Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Remarque générale - arrivée importante : eau claire probable Niveau d'eau trouble de 5%		
		 

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 5 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR1 vers GR2
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR1 vers GR2	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 52.73 m Longueur mesurée : 52.73 m

DISTANCE : 4.08 m	PHOTO : 33/34		Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue 

DISTANCE : 9.16 m	PHOTO : 35/36		Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue 

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 5 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR1 vers GR2	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR1 vers GR2	Longueur inspectée : 52.73 m Longueur mesurée : 52.73 m	

DISTANCE : 11.07 m	PHOTO : 37/38		Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 2h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue 

DISTANCE : 23.68 m	PHOTO : 39/40	GRAVITE : 6	Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Dégradation de surface, autres dégradations - Autres causes - défaut d'aspect chemisage ; plis Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue 

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 5 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement : GR1 vers GR2
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR1 vers GR2	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 52.73 m Longueur mesurée : 52.73 m

DISTANCE : 29.37 m	PHOTO : 41/42		Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.8° D : 29.37m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.8° D : 29.62m

DISTANCE : 52.73 m	PHOTO : 43/44/45		Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 6.7° D : 52.73m
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR2 Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.1° D : 51.76m
			Inspection de GR1 vers GR2 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 4.1° D : 52.62m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Grande Rue Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 05/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 6 Référence du noeud de départ : GR2 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : GR3 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : GR2 vers GR3 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 45.85 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : GR2 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : GR3 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : réseau chemisé			

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 6 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR2 vers GR3	Date d'inspection : 5 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR2 vers GR3	Longueur inspectée : 45.85 m Longueur mesurée : 45.85 m	

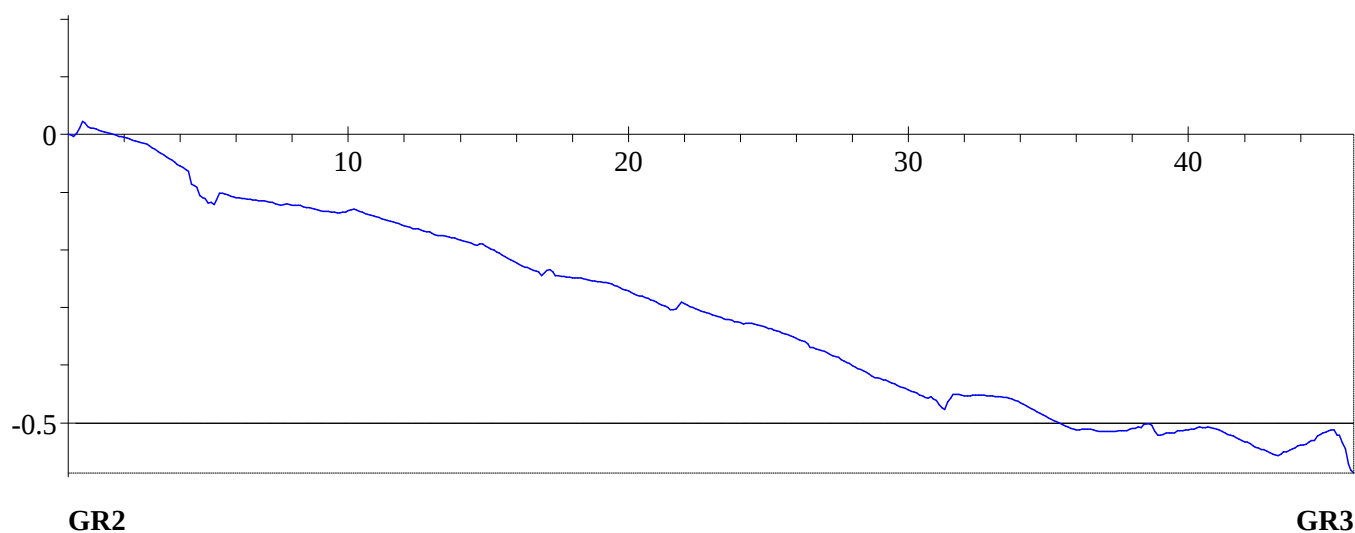
SYNTHESE DU TRONÇON GR2 VERS GR3

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
GR2  0.00m / GR2    GR3 45.85m / GR2	46			Regard de visite de départ - Référence du noeud GR2 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%	

Observations générales :
réseau chemisé

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 6 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR2 vers GR3	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR2 vers GR3	Longueur inspectée : 45.85 m Longueur mesurée : 45.85 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 6 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR2 vers GR3	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR2 vers GR3	Longueur inspectée : 45.85 m Longueur mesurée : 45.85 m	


DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 46		Inspection de GR2 vers GR3 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud GR2 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%			05/04/22 P : 1.9° D : 0.00m

DISTANCE : 45.85 m	PHOTO : 47/48/49		Inspection de GR2 vers GR3 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR3 Niveau d'eau trouble de 5%			05/04/22 P : -2.0° D : 45.85m
		Inspection de GR2 vers GR3 Adresse : Grande Rue 	Inspection de GR2 vers GR3 Adresse : Grande Rue 
		05/04/22 P : 0.6° D : 44.86m	05/04/22 P : -2.1° D : 45.85m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Grande Rue Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 05/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 10 Référence du noeud de départ : GR4 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : GR3 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : GR3 vers GR4 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 48.85 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : GR4 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : GR3 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : Réseau chemisé			

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 10 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR3 vers GR4	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR4 vers GR3	Longueur inspectée : 48.85 m Longueur mesurée : 48.85 m	

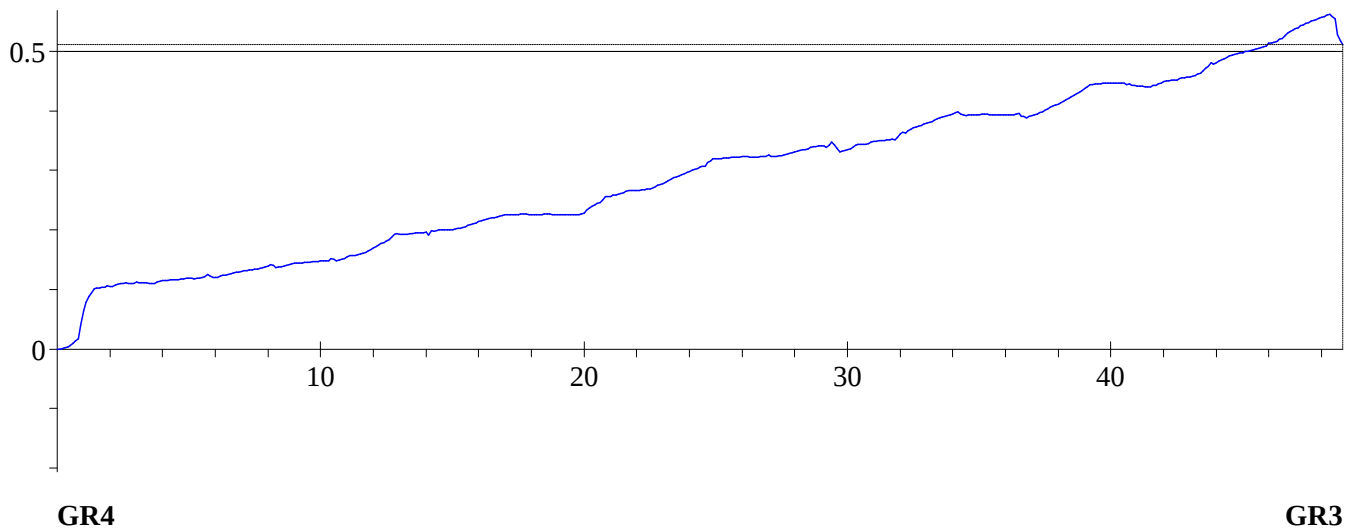
SYNTHESE DU TRONÇON GR4 VERS GR3

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
GR4 	0.00m / GR4	50		Regard de visite de départ - Référence du noeud GR4 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%	45
	22.99m / GR4	51/52		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%	45
	29.07m / GR4	53/54		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%	46
	48.85m / GR4	55/56		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR3 Niveau d'eau trouble de 5%	46

Observations générales :
Réseau chemisé

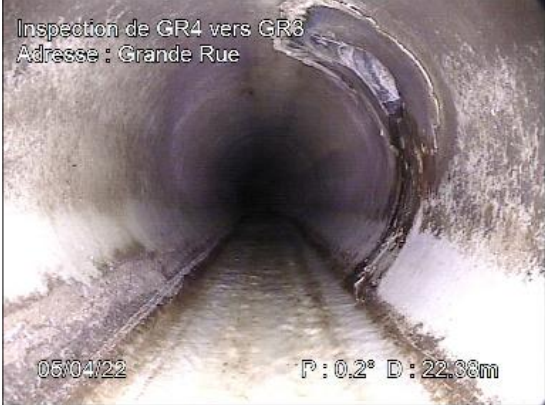
	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 10 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR3 vers GR4	Date d'inspection : 5 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR4 vers GR3	Longueur inspectée : 48.85 m Longueur mesurée : 48.85 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

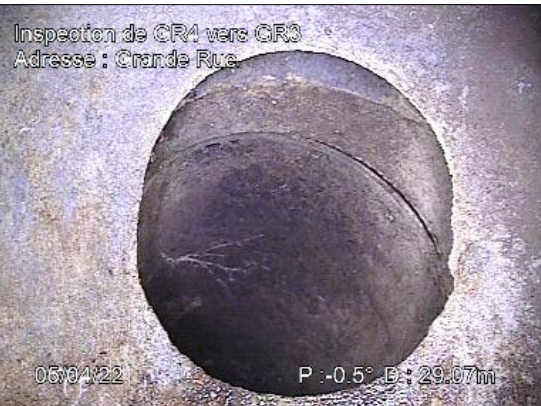


	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 10 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement : GR3 vers GR4
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR4 vers GR3	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 48.85 m Longueur mesurée : 48.85 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 50	Inspection de GR4 vers GR3 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud GR4 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		05/04/22 P : 2.2° D : 0.00m

DISTANCE : 22.99 m	PHOTO : 51/52	Inspection de GR4 vers GR3 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%		05/04/22 P : 0.8° D : 22.99m
		Inspection de GR4 vers GR3 Adresse : Grande Rue 
		05/04/22 P : 0.2° D : 22.98m

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 10 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR3 vers GR4
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR4 vers GR3	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 48.85 m Longueur mesurée : 48.85 m

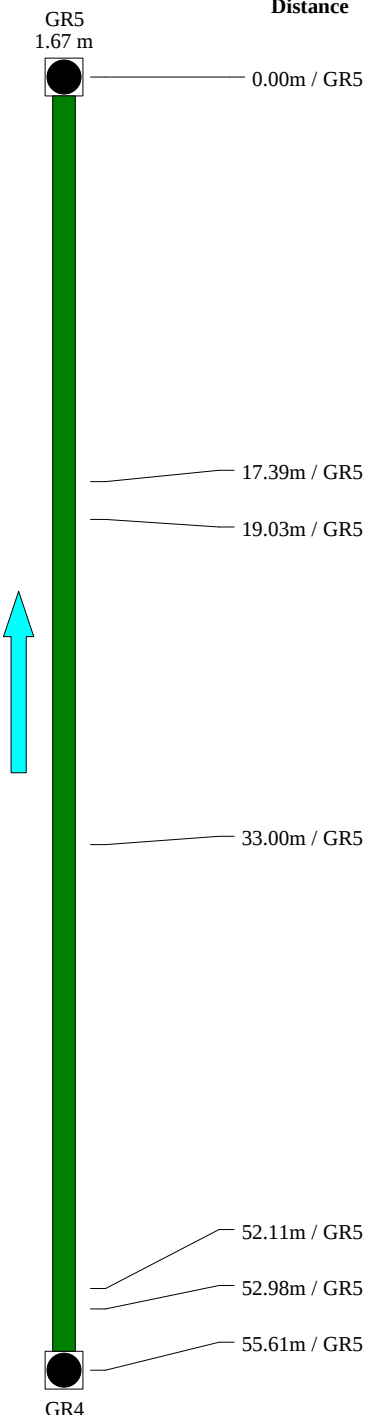
DISTANCE : 29.07 m	PHOTO : 53/54		Inspection de GR4 vers GR3 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.5° D : 29.07m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR4 vers GR3 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.5° D : 28.67m

DISTANCE : 48.85 m	PHOTO : 55/56		Inspection de GR4 vers GR3 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 1.6° D : 48.85m
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR3 Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR4 vers GR3 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.8° D : 47.97m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Grande Rue Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 05/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 9 Référence du noeud de départ : GR5 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : 1.6 m Référence du noeud d'arrivée : GR4 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : GR4 vers GR5 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 55.61 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : GR5 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : 1.67 m Profondeur de la canalisation inspectée : 1.6 m Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : GR4 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : Réseau chemisé			

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 9 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR4 vers GR5	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR5 vers GR4	Longueur inspectée : 55.61 m Longueur mesurée : 55.61 m	

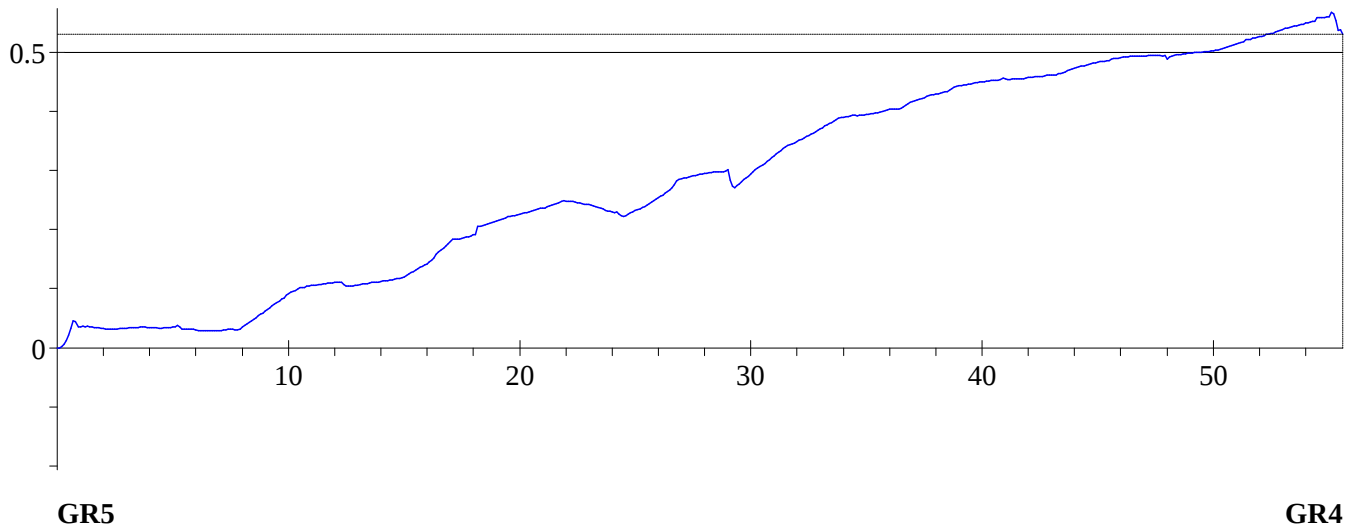
SYNTHESE DU TRONÇON GR5 VERS GR4

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
GR5 1.67 m 	0.00m / GR5	57		Regard de visite de départ - Référence du noeud GR5 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%	50
	17.39m / GR5	58/59		Autre type de raccordement - Ouvert - par regard non visitable à 9h Niveau d'eau trouble de 5%	50
	19.03m / GR5	60/61		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%	51
	33.00m / GR5	62/63		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%	51
	52.11m / GR5	64/65		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%	52
	52.98m / GR5	66/67		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%	52
GR4	55.61m / GR5	68/69/70		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR4 Niveau d'eau trouble de 5%	53

Observations générales :
Réseau chemisé

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 9 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement : GR4 vers GR5
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR5 vers GR4	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 55.61 m Longueur mesurée : 55.61 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 9 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR4 vers GR5	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR5 vers GR4	Longueur inspectée : 55.61 m Longueur mesurée : 55.61 m	

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 57		Inspection de GR5 vers GR4 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud GR5 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%			

DISTANCE : 17.39 m	PHOTO : 58/59		Inspection de GR5 vers GR4 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Autre type de raccordement - Ouvert - par regard non visitable à 9h Niveau d'eau trouble de 5%			

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 9 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement : GR4 vers GR5
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR5 vers GR4	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 55.61 m Longueur mesurée : 55.61 m

DISTANCE : 19.03 m	PHOTO : 60/61		Inspection de GR5 vers GR4 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.7° D : 19.06m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR5 vers GR4 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.4° D : 18.26m

DISTANCE : 33.00 m	PHOTO : 62/63		Inspection de GR5 vers GR4 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 1.0° D : 33.00m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR5 vers GR4 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 1.1° D : 32.97m

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 9 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement : GR4 vers GR5
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR5 vers GR4	Date d'inspection : 5 avril 2022
			Longueur inspectée : 55.61 m Longueur mesurée : 55.61 m

DISTANCE : 52.11 m	PHOTO : 64/65		Inspection de GR5 vers GR4 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.3° D : 52.11m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR5 vers GR4 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.4° D : 51.44m

DISTANCE : 52.98 m	PHOTO : 66/67		Inspection de GR5 vers GR4 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.3° D : 52.98m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR5 vers GR4 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.7° D : 52.98m

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 9 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR4 vers GR5	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR5 vers GR4	Longueur inspectée : 55.61 m Longueur mesurée : 55.61 m	

DISTANCE : 55.61 m	PHOTO : 68/69/70	Inspection de GR5 vers GR4 Adresse : Grande Rue 05/04/22 P : 1.1° D : 55.61m		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR4 Niveau d'eau trouble de 5%				
				
				

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Grande Rue Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 05/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 8 Référence du noeud de départ : GR5 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : 1.67 m Référence du noeud d'arrivée : GR6 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : GR5 vers GR6 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 57.08 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : GR5 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : 1.67 m Profondeur de la canalisation inspectée : 1.67 m Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : GR6 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 3 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : Réseau chemisé			

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 8 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR5 vers GR6	Date d'inspection : 5 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR5 vers GR6	Longueur inspectée : 57.08 m Longueur mesurée : 57.08 m	

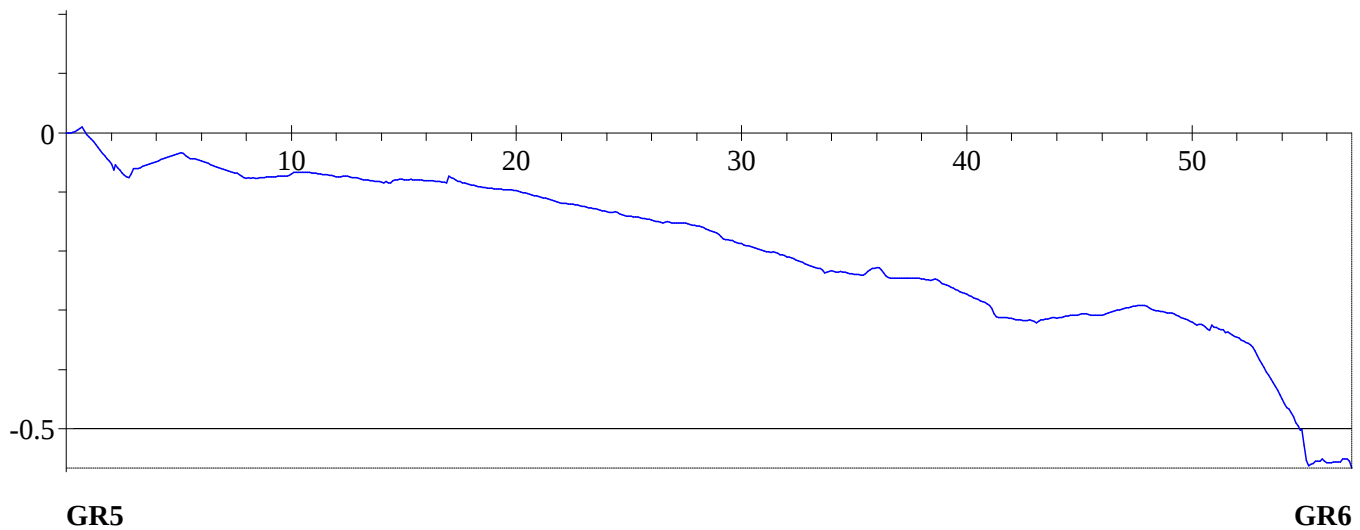
SYNTHESE DU TRONÇON GR5 VERS GR6

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
GR5 1.67 m  0.00m / GR5 57.08m / GR5 GR6	71	72/73/74		Regard de visite de départ - Référence du noeud GR5 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%	57
				Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR6 Remarque générale - En chute Niveau d'eau trouble de 5%	57

Observations générales :
Réseau chemisé

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 8 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR5 vers GR6
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR5 vers GR6	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 57.08 m Longueur mesurée : 57.08 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 8 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR5 vers GR6	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR5 vers GR6	Longueur inspectée : 57.08 m Longueur mesurée : 57.08 m	

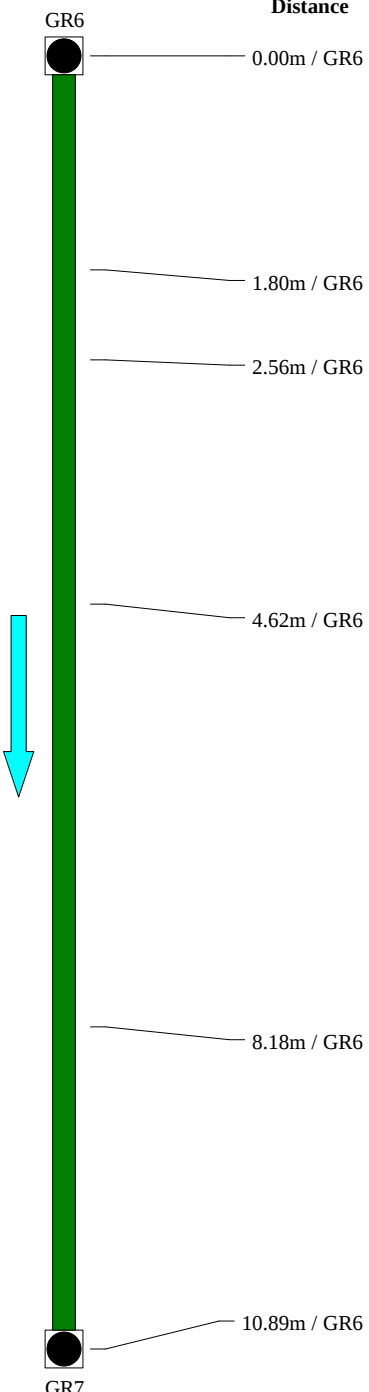
DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 71		Inspection de GR5 vers GR6 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud GR5 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%			05/04/22 P : 7.0° D : 0.00m

DISTANCE : 57.08 m	PHOTO : 72/73/74		Inspection de GR5 vers GR6 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR6 Remarque générale - En chute Niveau d'eau trouble de 5%			05/04/22 P : 0.2° D : 57.08m
			
			Inspection de GR5 vers GR6 Adresse : Grande Rue 
			05/04/22 P : 0.3° D : 57.07m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Grande Rue Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 05/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 11 Référence du noeud de départ : GR6 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : 2.1 m Référence du noeud d'arrivée : GR7 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : GR6 vers GR7 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 10.89 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : GR6 Dimensions du regard : Ø800 Profondeur de la canalisation inspectée : 2.1 m Nombre de branchements : 3 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : GR7 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 11 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR6 vers GR7	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR6 vers GR7	Longueur inspectée : 10.89 m Longueur mesurée : 10.89 m	

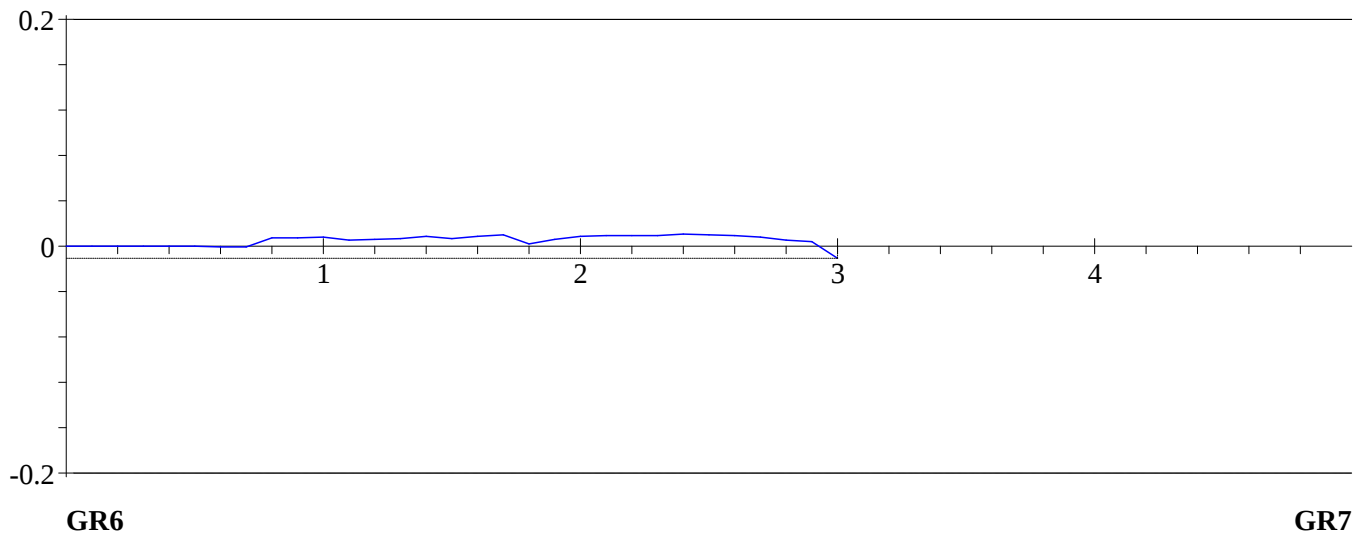
SYNTHESE DU TRONÇON GR6 VERS GR7

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00m / GR6	75	4	Regard de visite de départ - Référence du noeud GR6 Dégradation de surface, rugosité accrue par abrasion - dégradation de cunette Niveau d'eau trouble de 5%	61
	1.80m / GR6	76/77		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 12h Niveau d'eau trouble de 5%	61
	2.56m / GR6	78/79		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%	62
	4.62m / GR6	80/81		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%	62
	8.18m / GR6	82/83		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%	63
	10.89m / GR6	84/85		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR7 Niveau d'eau trouble de 5%	63

Observations générales :

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 11 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR6 vers GR7
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR6 vers GR7	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 10.89 m Longueur mesurée : 10.89 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



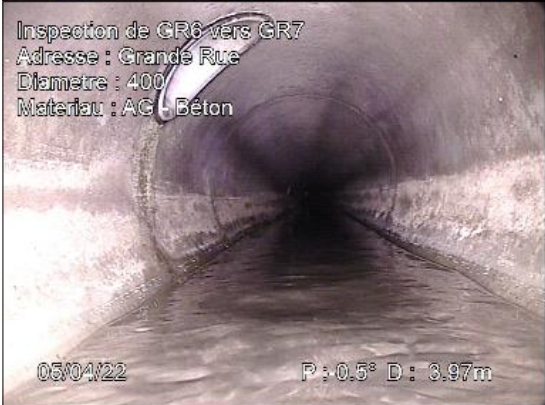
 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 11 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement : GR6 vers GR7
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR6 vers GR7	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 10.89 m Longueur mesurée : 10.89 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 75	GRAVITE : 4	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud GR6 Dégradation de surface, rugosité accrue par abrasion - dégradation de cunette Niveau d'eau trouble de 5%			

DISTANCE : 1.80 m	PHOTO : 76/77	 Inspection de GR6 vers GR7 Adresse : Grande Rue Diametre : 400 Matériau : AG - Béton 05/04/22 P: 0.1° D: 1.80m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 12h Niveau d'eau trouble de 5%		
		 Inspection de GR6 vers GR7 Adresse : Grande Rue Diametre : 400 Matériau : AG - Béton 05/04/22 P: 0.1° D: 1.07m

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 11 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement : GR6 vers GR7
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR6 vers GR7	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 10.89 m Longueur mesurée : 10.89 m

DISTANCE : 2.56 m	PHOTO : 78/79		Inspection de GR6 vers GR7 Adresse : Grande Rue Diametre : 400 Materiau : AG - Béton  05/04/22 P: 0.2° D: 2.56m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%			 Inspection de GR6 vers GR7 Adresse : Grande Rue Diametre : 400 Materiau : AG - Béton 05/04/22 P: 0.1° D: 1.90m

DISTANCE : 4.62 m	PHOTO : 80/81		Inspection de GR6 vers GR7 Adresse : Grande Rue Diametre : 400 Materiau : AG - Béton  05/04/22 P: 0.4° D: 4.62m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%			 Inspection de GR6 vers GR7 Adresse : Grande Rue Diametre : 400 Materiau : AG - Béton 05/04/22 P: 0.5° D: 3.97m

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 11 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement : GR6 vers GR7
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR6 vers GR7	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 10.89 m Longueur mesurée : 10.89 m


DISTANCE : 8.18 m	PHOTO : 82/83		Inspection de GR6 vers GR7 Adresse : Grande Rue Diametre : 400 Materiau : AG - Béton 05/04/22 P : 1.4° D : 8.18m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR6 vers GR7 Adresse : Grande Rue Diametre : 400 Materiau : AG - Béton 05/04/22 P : 0.6° D : 7.42m

DISTANCE : 10.89 m	PHOTO : 84/85		Inspection de GR6 vers GR7 Adresse : Grande Rue Diametre : 400 Materiau : AG - Béton 05/04/22 P : 1.5° D : 10.89m
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR7 Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR6 vers GR7 Adresse : Grande Rue Diametre : 400 Materiau : AG - Béton 05/04/22 P : 1.2° D : 10.21m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Grande Rue Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 05/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 12 Référence du noeud de départ : GR7 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : GR8 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : GR7 vers GR8 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 24.89 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : GR7 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : GR8 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons doubles Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 12 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR7 vers GR8	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR7 vers GR8	Longueur inspectée : 24.89 m Longueur mesurée : 24.89 m	

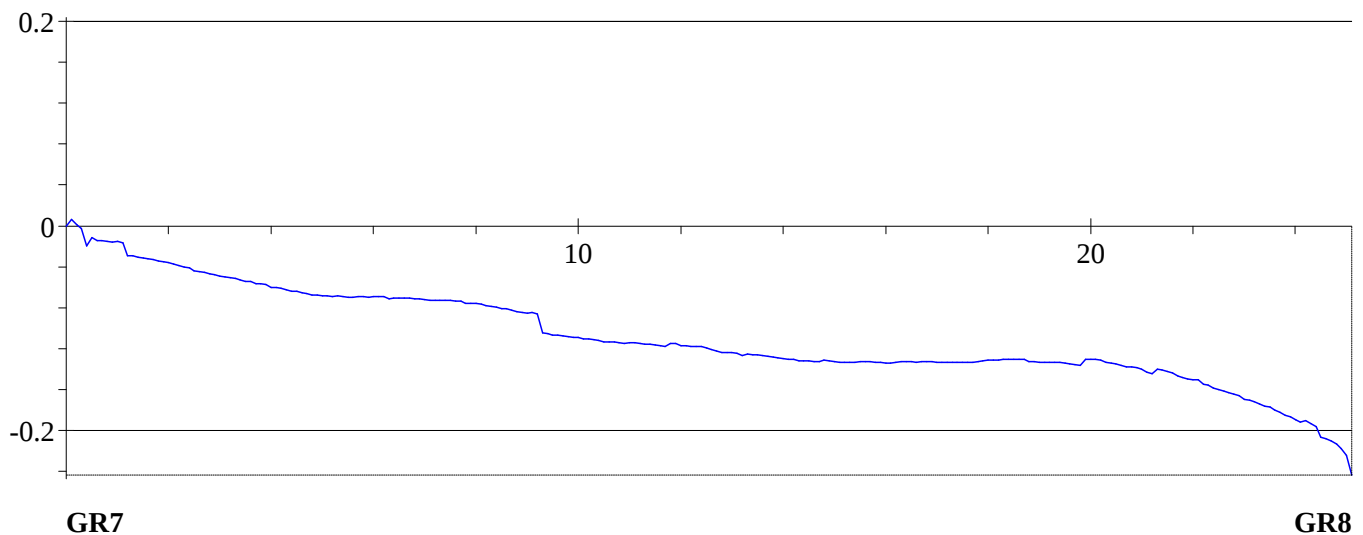
SYNTHESE DU TRONÇON GR7 VERS GR8

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
GR7 	0.00m / GR7	86		Regard de visite de départ - Référence du noeud GR8 Niveau d'eau trouble de 15%	67
	4.46m / GR7	87/88		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Branchement pénétrant - Pénétration de 20% Niveau d'eau trouble de 15%	67
	9.99m / GR7	89/90		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 15%	68
	20.11m / GR7	91/92		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 15%	68
GR8	24.89m / GR7	93/94		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR8 Niveau d'eau trouble de 15%	69

Observations générales :

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 12 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR7 vers GR8	Date d'inspection : 5 avril 2022	
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR7 vers GR8	Longueur inspectée : 24.89 m Longueur mesurée : 24.89 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 12 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement GR7 vers GR8	Date d'inspection : 5 avril 2022
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR7 vers GR8	Longueur inspectée : 24.89 m Longueur mesurée : 24.89 m	

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 86		Inspection de GR7 vers GR8 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.9° D : 0.00m
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud GR8 Niveau d'eau trouble de 15%			

DISTANCE : 4.46 m	PHOTO : 87/88		Inspection de GR7 vers GR8 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.2° D : 4.46m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Branchement pénétrant - Pénétration de 20% Niveau d'eau trouble de 15%			
			Inspection de GR7 vers GR8 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.5° D : 3.74m

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 12 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement : GR7 vers GR8
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR7 vers GR8	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 24.89 m Longueur mesurée : 24.89 m

DISTANCE : 9.99 m	PHOTO : 89/90		Inspection de GR7 vers GR8 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.2° D : 9.99m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 15%			Inspection de GR7 vers GR8 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.7° D : 9.17m

DISTANCE : 20.11 m	PHOTO : 91/92		Inspection de GR7 vers GR8 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.7° D : 20.11m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 15%			Inspection de GR7 vers GR8 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.2° D : 19.98m


 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 12 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement : GR7 vers GR8
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR7 vers GR8	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 24.89 m Longueur mesurée : 24.89 m

DISTANCE : 24.89 m	PHOTO : 93/94		Inspection de GR7 vers GR8 Adresse : Grande Rue 05/04/22 P : 0.9° D : 24.89m
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR8 Niveau d'eau trouble de 15%			Inspection de GR7 vers GR8 Adresse : Grande Rue 05/04/22 P : 1.1° D : 24.06m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Grande Rue Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 05/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 13 Référence du noeud de départ : GR9 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : 2.55 m Référence du noeud d'arrivée : DO3 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : GR9 vers DO3 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 62.61 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 600 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : GR9 Dimensions du regard : Ø800 Profondeur de la canalisation inspectée : 2.55 m Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelle Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : DO3 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons doubles Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : Réseau chemisé			

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 13 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement GR9 vers DO3	Date d'inspection : 5 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR9 vers DO3	Longueur inspectée : 62.61 m Longueur mesurée : 62.61 m	

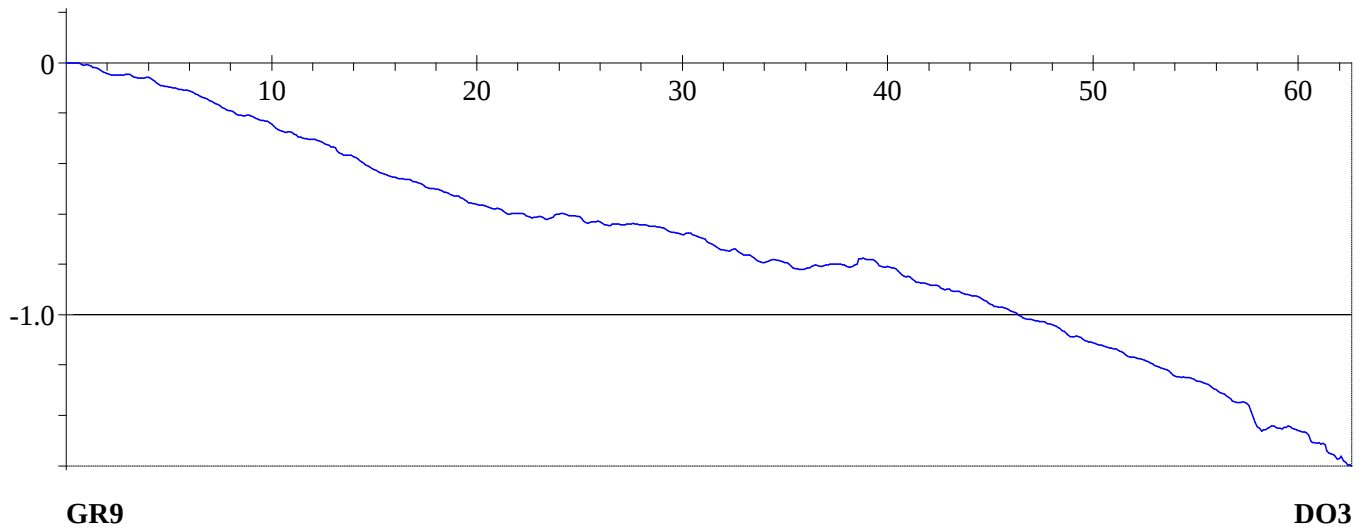
SYNTHESE DU TRONÇON GR9 VERS DO3

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
GR9 	0.00m / GR9	95		Regard de visite de départ - Référence du noeud GR9 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%	73
	5.06m / GR9	96/97		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 2h Niveau d'eau trouble de 5%	73
	17.37m / GR9	98/99		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%	74
	42.53m / GR9	100/101		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 5%	74
	57.81m / GR9	102/103/104		Autre type de raccordement - Ouvert - 3 par regard visitable Niveau d'eau trouble de 5%	75
DO3	62.61m / GR9	105/106/107		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud DO3 Niveau d'eau trouble de 5%	75

Observations générales :
Réseau chemisé

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 13 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement GR9 vers DO3	Date d'inspection : 5 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR9 vers DO3	Longueur inspectée : 62.61 m Longueur mesurée : 62.61 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 13 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR9 vers DO3
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR9 vers DO3	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 62.61 m Longueur mesurée : 62.61 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 95	Inspection de GR9 vers DO3 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud GR9 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		

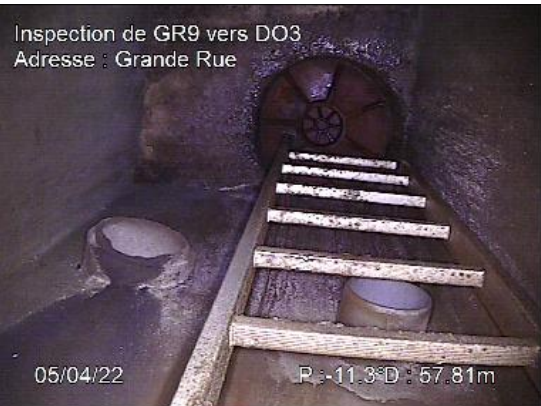
DISTANCE : 5.06 m	PHOTO : 96/97	Inspection de GR9 vers DO3 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 2h Niveau d'eau trouble de 5%		
		

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 13 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR9 vers DO3
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR9 vers DO3	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 62.61 m Longueur mesurée : 62.61 m

DISTANCE : 17.37 m	PHOTO : 98/99		Inspection de GR9 vers DO3 Adresse : Grande Rue 05/04/22 P : 3.8° D : 17.37m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR9 vers DO3 Adresse : Grande Rue 05/04/22 P : 3.2° D : 16.15m

DISTANCE : 42.53 m	PHOTO : 100/101		Inspection de GR9 vers DO3 Adresse : Grande Rue 05/04/22 P : 3.9° D : 42.53m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR9 vers DO3 Adresse : Grande Rue 05/04/22 P : 0.1° D : 41.09m

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 13 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR9 vers DO3
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR9 vers DO3	Date d'inspection : 5 avril 2022 Longueur inspectée : 62.61 m Longueur mesurée : 62.61 m

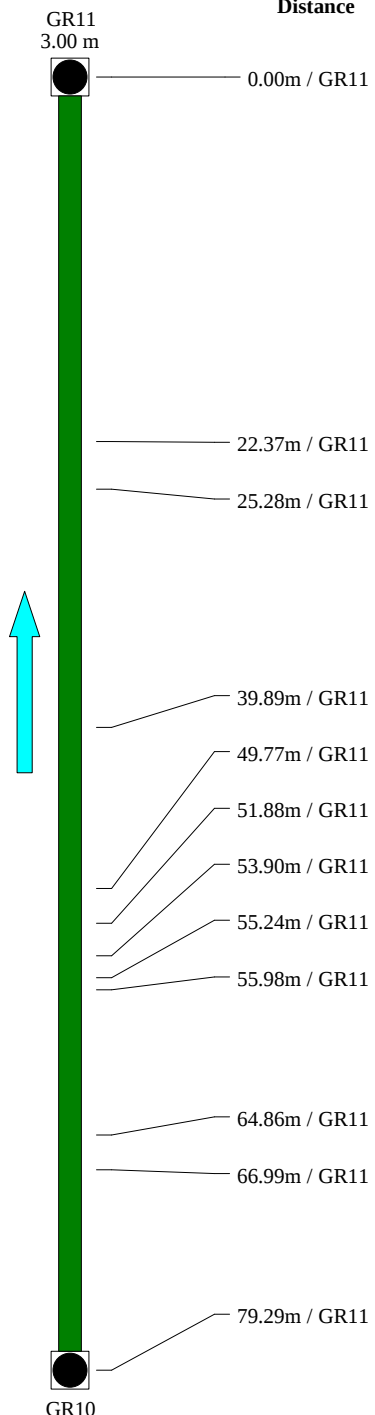
DISTANCE : 57.81 m	PHOTO : 102/103/104		Inspection de GR9 vers DO3 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : -11.3° D : 57.81m
OBSERVATIONS : Autre type de raccordement - Ouvert - 3 par regard visitable Niveau d'eau trouble de 5%			 Inspection de GR9 vers DO3 Adresse : Grande Rue 05/04/22 P : 1.0° D : 56.40m
			 Inspection de GR9 vers DO3 Adresse : Grande Rue 05/04/22 P : -11.3° D : 57.81m

DISTANCE : 62.61 m	PHOTO : 105/106/107		Inspection de GR9 vers DO3 Adresse : Grande Rue  05/04/22 P : 0.1° D : 62.61m
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud DO3 Niveau d'eau trouble de 5%			 Inspection de GR9 vers DO3 Adresse : Grande Rue 05/04/22 P : -2.2° D : 60.59m
			 Inspection de GR9 vers DO3 Adresse : Grande Rue 05/04/22 P : -4.5° D : 61.46m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Grande Rue Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 06/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 16 Référence du noeud de départ : GR11 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : 2.95 m Référence du noeud d'arrivée : GR10 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : GR10 vers GR11 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 79.29 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 600 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : GR11 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : 3.00 m Profondeur de la canalisation inspectée : 2.95 m Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelle Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : GR10 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : chemisé			

Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement GR10 vers GR11	Date d'inspection : 6 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR11 vers GR10	Longueur inspectée : 79.29 m Longueur mesurée : 79.29 m

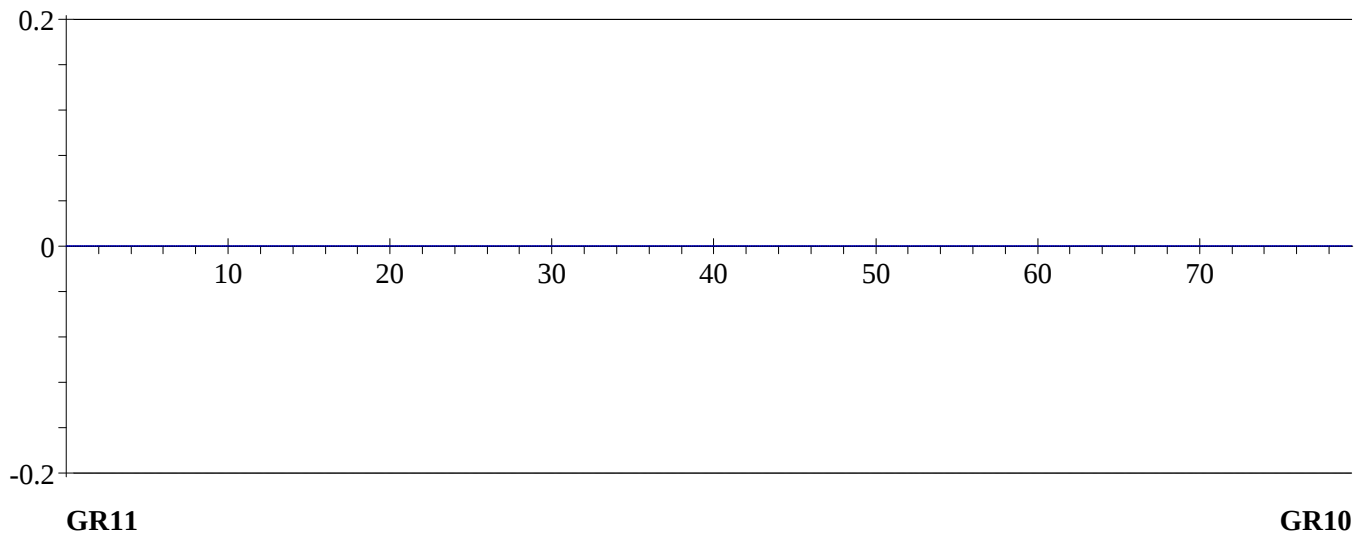
SYNTHESE DU TRONÇON GR11 VERS GR10

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
GR11 3.00 m					
	0.00m / GR11	108		Regard de visite de départ - Référence du noeud GR11 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%	79
	22.37m / GR11	109/110		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%	79
	25.28m / GR11	111/112		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%	80
	39.89m / GR11	113/114		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%	80
	49.77m / GR11	115		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%	81
	51.88m / GR11	116		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%	81
	53.90m / GR11	117		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%	81
	55.24m / GR11	118		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 12h Niveau d'eau trouble de 5%	81
	55.98m / GR11	119		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%	82
	64.86m / GR11	120		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%	82
	66.99m / GR11	121		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%	82
	79.29m / GR11	122/123/124	2	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR10 Effondrement total - du radier Niveau d'eau trouble de 5%	83
GR10					

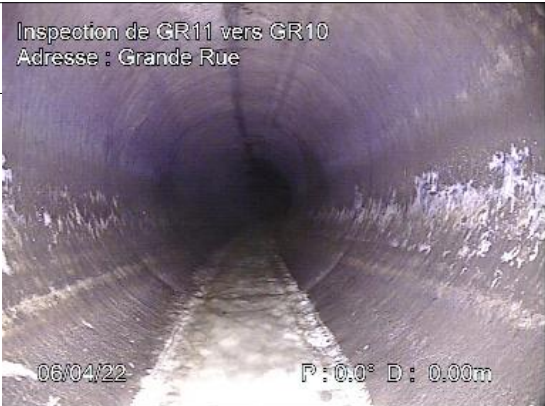
Observations générales :
chemisé

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 16 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement GR10 vers GR11	Date d'inspection : 6 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR11 vers GR10	Longueur inspectée : 79.29 m Longueur mesurée : 79.29 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 16 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR10 vers GR11
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR11 vers GR10	Date d'inspection : 6 avril 2022 Longueur inspectée : 79.29 m Longueur mesurée : 79.29 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 108	Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud GR11 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		

DISTANCE : 22.37 m	PHOTO : 109/110	Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		
		Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue 

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 16 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR10 vers GR11
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR11 vers GR10	Date d'inspection : 6 avril 2022 Longueur inspectée : 79.29 m Longueur mesurée : 79.29 m

DISTANCE : 25.28 m	PHOTO : 111/112	Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P: 0.0° D: 25.28m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		 Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue 06/04/22 P: 0.0° D: 24.14m

DISTANCE : 39.89 m	PHOTO : 113/114	Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P: 0.0° D: 39.89m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%		 Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue 06/04/22 P: 0.0° D: 38.73m

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 16 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR10 vers GR11
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR11 vers GR10	Date d'inspection : 6 avril 2022 Longueur inspectée : 79.29 m Longueur mesurée : 79.29 m

DISTANCE : 49.77 m	PHOTO : 115	Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		

DISTANCE : 51.88 m	PHOTO : 116	Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		

DISTANCE : 53.90 m	PHOTO : 117	Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%		

DISTANCE : 55.24 m	PHOTO : 118	Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 12h Niveau d'eau trouble de 5%		

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 16 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR10 vers GR11
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR11 vers GR10	Date d'inspection : 6 avril 2022 Longueur inspectée : 79.29 m Longueur mesurée : 79.29 m

DISTANCE : 55.98 m	PHOTO : 119	Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		06/04/22 P : 0.0° D : 55.98m

DISTANCE : 64.86 m	PHOTO : 120	Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		06/04/22 P : 0.0° D : 64.86m

DISTANCE : 66.99 m	PHOTO : 121	Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		06/04/22 P : 0.0° D : 66.99m

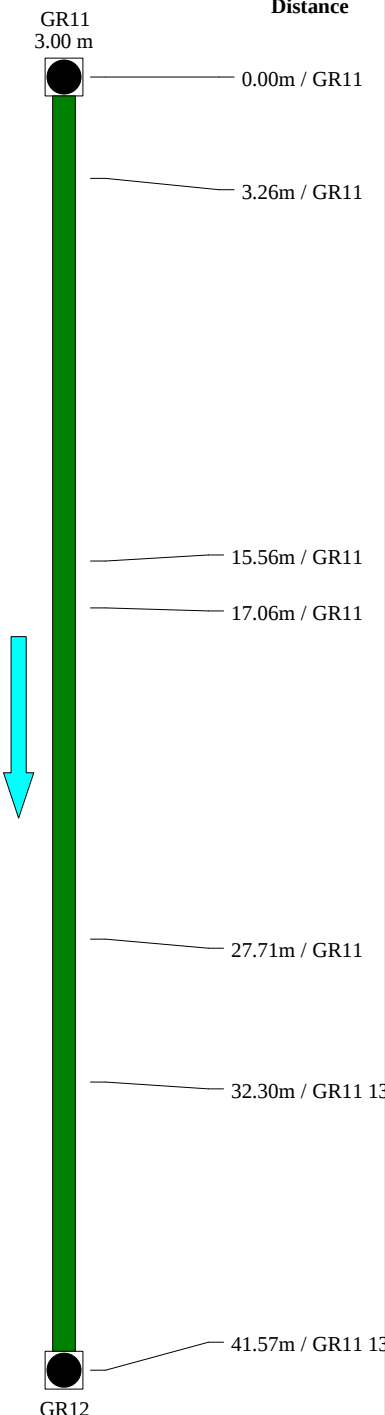
 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 16 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement GR10 vers GR11	Date d'inspection : 6 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR11 vers GR10	Longueur inspectée : 79.29 m Longueur mesurée : 79.29 m	

DISTANCE : 79.29 m	PHOTO : 122/123/124	GRAVITE : 2	Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P : 0.0° D : 79.29m
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR10 Effondrement total - du radier Niveau d'eau trouble de 5%			 06/04/22 P : 0.0° D : 79.36m
			Inspection de GR11 vers GR10 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P : 0.0° D : 79.29m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Grande Rue Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 06/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 14 Référence du noeud de départ : GR11 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : 3.00 m Référence du noeud d'arrivée : GR12 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : GR11 vers GR12 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 41.57 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 600 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : GR11 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : 3.00 m Profondeur de la canalisation inspectée : 3.00 m Nombre de branchements : 2 Dispositif de descente : Echelle Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : GR12 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 4 Dispositif de descente : Echelle Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : chemisé			

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 14 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement GR11 vers GR12	Date d'inspection : 6 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR11 vers GR12	Longueur inspectée : 41.57 m Longueur mesurée : 41.57 m	

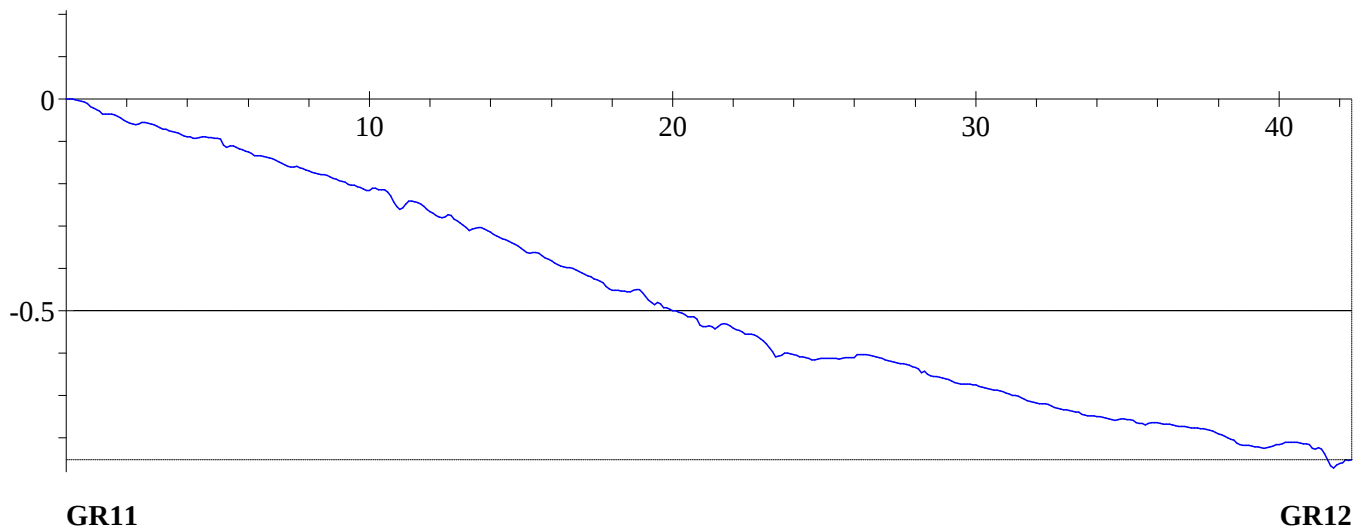
SYNTHESE DU TRONÇON GR11 VERS GR12

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00m / GR11	125		Regard de visite de départ - Référence du noeud GR11 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%	87
	3.26m / GR11	126/127		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%	87
	15.56m / GR11	128/129		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%	88
	17.06m / GR11	130/131		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%	88
	27.71m / GR11	132/133		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 12h Niveau d'eau trouble de 5%	89
	32.30m / GR11	134/135/136	3	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Infiltration par écoulement continu - au dessus du branchement Niveau d'eau trouble de 5%	89
	41.57m / GR11	137/138/139		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR12 Niveau d'eau trouble de 5%	90

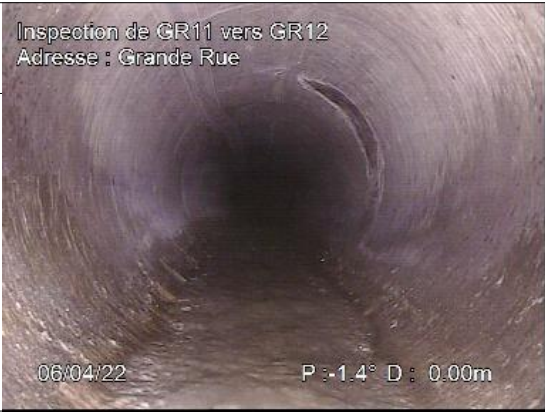
Observations générales :
chemisé

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 14 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement GR11 vers GR12	Date d'inspection : 6 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR11 vers GR12	Longueur inspectée : 41.57 m Longueur mesurée : 41.57 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 14 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement GR11 vers GR12	Date d'inspection : 6 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR11 vers GR12	Longueur inspectée : 41.57 m Longueur mesurée : 41.57 m	

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 125		Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud GR11 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%			06/04/22 P : 1.4° D : 0.00m

DISTANCE : 3.26 m	PHOTO : 126/127		Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%			06/04/22 P : 1.6° D : 3.26m
			Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue 
			06/04/22 P : 0.7° D : 2.50m

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 14 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR11 vers GR12
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR11 vers GR12	Date d'inspection : 6 avril 2022 Longueur inspectée : 41.57 m Longueur mesurée : 41.57 m

DISTANCE : 15.56 m	PHOTO : 128/129		Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue 

DISTANCE : 17.06 m	PHOTO : 130/131		Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue 

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 14 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR11 vers GR12
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR11 vers GR12	Date d'inspection : 6 avril 2022 Longueur inspectée : 41.57 m Longueur mesurée : 41.57 m

DISTANCE : 27.71 m	PHOTO : 132/133		Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P: 0.7° D: 27.71m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 12h Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P: 0.5° D: 26.13m

DISTANCE : 32.30 m	PHOTO : 134/135/136	GRAVITE : 3	Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P: 1.4° D: 32.30m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Infiltration par écoulement continu - au dessus du branchement Niveau d'eau trouble de 5%			Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P: 1.4° D: 31.26m Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P: 1.4° D: 31.98m

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 14 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR11 vers GR12
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR11 vers GR12	Date d'inspection : 6 avril 2022 Longueur inspectée : 41.57 m Longueur mesurée : 41.57 m

DISTANCE : 41.57 m	PHOTO : 137/138/139	Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P : 10.5° D : 41.57m
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR12 Niveau d'eau trouble de 5%		 Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue 06/04/22 P : 0.3° D : 40.13m
		 Inspection de GR11 vers GR12 Adresse : Grande Rue 06/04/22 P : 10.5° D : 41.57m

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : LE VAL D'AJOL Adresse : Grande Rue Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : Commune du Val d'Ajol Maître d'oeuvre : PAPERI Environnement & Mesures Entreprise de pose : Date de l'inspection : 06/04/2022		Référence du tronçon : Tronçon n° 15 Référence du noeud de départ : GR12 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : GR13 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : GR12 vers GR13 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Unitaire Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 107.93 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 600 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : Matériau de revêtement : Type de revêtement : Par tubage continu	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : GR12 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 4 Dispositif de descente : Echelle Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : GR13 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelle Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : chemisé			

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'AJOL			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 15 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement GR12 vers GR13	Date d'inspection : 6 avril 2022
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR12 vers GR13	Longueur inspectée : 107.93 m Longueur mesurée : 107.93 m	

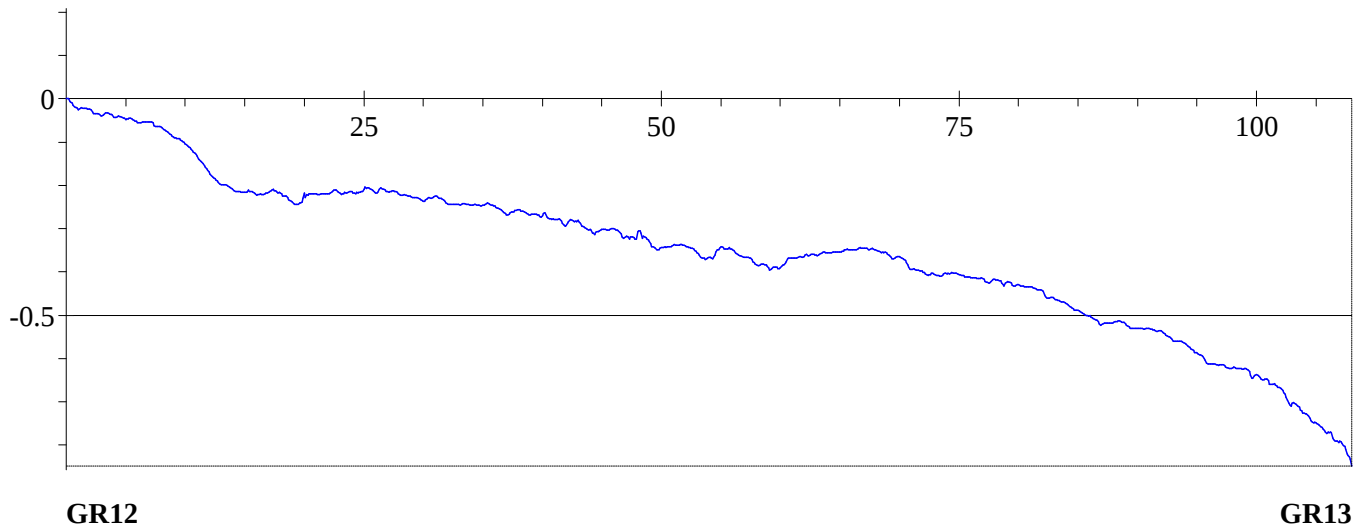
SYNTHESE DU TRONÇON GR12 VERS GR13

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
GR12	0.00m / GR12	140		Regard de visite de départ - Référence du noeud GR12 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 10%	94
	20.56m / GR12	141/142/143		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 10%	94
	26.31m / GR12	144/145	3	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Présence d'un ensemble complexe de racines - dans branchement Remarque générale - écoulement important d'eau claire : infiltration?? Niveau d'eau trouble de 10%	95
	37.80m / GR12	146/147/148	3	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Présence d'un ensemble complexe de racines - dans branchement Remarque générale - écoulement important d'eau claire : infiltration?? Niveau d'eau trouble de 10%	95
	57.45m / GR12	149/150		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 10%	96
	58.30m / GR12	151/152		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 10%	96
	71.71m / GR12	153/154		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 10%	97
	82.50m / GR12	155/156		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 10%	97
	94.14m / GR12	157/158		Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 10%	98
GR13	107.93m / GR12	159/160/161	2	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR13 Infiltration par jaillissement - dans regard Niveau d'eau trouble de 10%	98

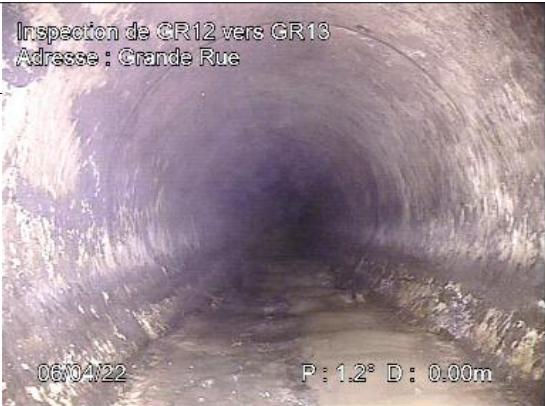
Observations générales :
chemisé

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol			Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 15 Opérateur :
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement GR12 vers GR13	Date d'inspection : 6 avril 2022	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection GR12 vers GR13	Longueur inspectée : 107.93 m Longueur mesurée : 107.93 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 15 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR12 vers GR13
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR12 vers GR13	Date d'inspection : 6 avril 2022 Longueur inspectée : 107.93 m Longueur mesurée : 107.93 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 140	Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud GR12 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 10%		06/04/22 P : 1.2° D : 0.00m

DISTANCE : 20.56 m	PHOTO : 141/142/143	Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 10%		06/04/22 P : 0.1° D : 20.56m
		Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 
		Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 
		06/04/22 P : 1.7° D : 19.46m
		06/04/22 P : 2.1° D : 20.19m

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 15 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR12 vers GR13
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR12 vers GR13	Date d'inspection : 6 avril 2022 Longueur inspectée : 107.93 m Longueur mesurée : 107.93 m

DISTANCE : 26.31 m	PHOTO : 144/145	GRAVITE : 3	Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P: 1.3° D: 26.31m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Présence d'un ensemble complexe de racines - dans branchement Remarque générale - écoulement important d'eau claire : infiltration?? Niveau d'eau trouble de 10%			Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P: 1.4° D: 25.31m

DISTANCE : 37.80 m	PHOTO : 146/147/148	GRAVITE : 3	Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P: 0.5° D: 37.80m
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Présence d'un ensemble complexe de racines - dans branchement Remarque générale - écoulement important d'eau claire : infiltration?? Niveau d'eau trouble de 10%			Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P: 1.5° D: 37.05m Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue  06/04/22 P: 0.4° D: 37.50m

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 15 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR12 vers GR13
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR12 vers GR13	Date d'inspection : 6 avril 2022 Longueur inspectée : 107.93 m Longueur mesurée : 107.93 m

DISTANCE : 57.45 m	PHOTO : 149/150		Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 10%			Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 

DISTANCE : 58.30 m	PHOTO : 151/152		Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 10%			Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 

	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 15 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR12 vers GR13
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR12 vers GR13	Date d'inspection : 6 avril 2022 Longueur inspectée : 107.93 m Longueur mesurée : 107.93 m

DISTANCE : 71.71 m	PHOTO : 153/154	Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 10%		

DISTANCE : 82.50 m	PHOTO : 155/156	Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 10%		

 hydro & video	LE VAL D'AJOL Grande Rue Commune du Val d'Ajol		Dossier : 2022-04-HV-2263 Tronçon : Tronçon n° 15 Opérateur :
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement : GR12 vers GR13
Matériau : Béton	Longueur tuyau : m	Sens de l'inspection : GR12 vers GR13	Date d'inspection : 6 avril 2022 Longueur inspectée : 107.93 m Longueur mesurée : 107.93 m

DISTANCE : 94.14 m	PHOTO : 157/158		Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 10%			Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 

DISTANCE : 107.93 m	PHOTO : 159/160/161	GRAVITE : 2	Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR13 Infiltration par jaillissement - dans regard Niveau d'eau trouble de 10%			Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue  Inspection de GR12 vers GR13 Adresse : Grande Rue 

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LE VAL D'AJOL
Secteur Route de Faymont et Grande Rue

Dossier : 2022-04-HV-2263

Date : 05/04/2022



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
FAY2 vers FAY1	300	54.74 m	Unitaire	Béton	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY2 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		11
					54.74	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud FAY1 Niveau d'eau trouble de 5%		11
FAY2 vers FAY3	400	55.75 m	Unitaire	Béton	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY2 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		15
					5.15	Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%		15
					21.64	Remarque générale - déformation chemisage Niveau d'eau trouble de 5%		15
					45.73	Deboîtement (longitudinal) Niveau d'eau trouble de 5%	5	16
					55.75	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud FAY3 Niveau d'eau trouble de 5%		16
FAY3 vers FAY4	400	17.50 m	Unitaire	Béton	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY3 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		20
					17.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud FAY4 - regard avec canalisation chemisée complètement Niveau d'eau trouble de 5%		20
FAY5 vers FAY4	400	35.80 m	Unitaire	Béton	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY5 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		24
					18.56	Remarque générale - bourrelet dans chemisage Niveau d'eau trouble de 5%	6	24
					23.71	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%		25
					35.80	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud FAY4 - regard chemis complètement Niveau d'eau trouble de 5%		25
FAY5 vers GR1	400	57.69 m	Unitaire	Béton	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud FAY5 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		29
					4.26	Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%		29
					39.47	Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - ecaillage du chemisage Niveau d'eau trouble de 5%	5	30
					57.69	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR1 Niveau d'eau trouble de 5%		30
GR1 vers GR2	400	52.73 m	Unitaire	Béton	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud GR2 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		34
					3.80	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Remarque générale - arrivée importante : eau claire probable Niveau d'eau trouble de 5%		34
					4.08	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 5%		35
					9.16	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%		35
					11.07	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 2h Niveau d'eau trouble de 5%		36
					23.68	Dégradation de surface, autres dégradations - Autres causes - défaut d'aspect du chemisage ; plis Niveau d'eau trouble de 5%	6	36

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LE VAL D'AJOL
Secteur Route de Faymont et Grande Rue
Dossier : 2022-04-HV-2263

Date : 05/04/2022



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
GR2 vers GR3	400	45.85 m	Unitaire	Béton	29.37	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%		37
					52.73	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR2 Niveau d'eau trouble de 5%		37
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud GR2 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		41
GR4 vers GR3	400	48.85 m	Unitaire	Béton	45.85	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR3 Niveau d'eau trouble de 5%		41
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud GR4 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		45
					22.99	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%		45
GR5 vers GR4	400	55.61 m	Unitaire	Béton	29.07	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%		46
					48.85	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR3 Niveau d'eau trouble de 5%		46
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud GR5 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		50
					17.39	Autre type de raccordement - Ouvert - par regard non visitable à 9h Niveau d'eau trouble de 5%		50
					19.03	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%		51
					33.00	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%		51
					52.11	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%		52
GR5 vers GR6	400	57.08 m	Unitaire	Béton	52.98	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%		52
					55.61	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR4 Niveau d'eau trouble de 5%		53
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud GR5 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		57
					57.08	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR6 Remarque générale - En chute Niveau d'eau trouble de 5%		57
GR6 vers GR7	400	10.89 m	Unitaire	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud GR6 Dégradation de surface, rugosité accrue par abrasion - dégradation de cunette Niveau d'eau trouble de 5%	4	61
					1.80	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 12h Niveau d'eau trouble de 5%		61
					2.56	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%		62
					4.62	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%		62
					8.18	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%		63
GR7 vers GR8	400	24.89 m	Unitaire	PVC-U	10.89	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR7 Niveau d'eau trouble de 5%		63
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud GR8 Niveau d'eau trouble de 15%		67

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LE VAL D'AJOL
Secteur Route de Faymont et Grande Rue

Dossier : 2022-04-HV-2263

Date : 05/04/2022



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
GR9 vers DO3	600	62.61 m	Unitaire	Béton	4.46	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Branchement pénétrant - Pénétration de 20% Niveau d'eau trouble de 15%		67
					9.99	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 15%		68
					20.11	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 15%		68
					24.89	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR8 Niveau d'eau trouble de 15%		69
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud GR9 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		73
					5.06	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 2h Niveau d'eau trouble de 5%		73
					17.37	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Niveau d'eau trouble de 5%		74
					42.53	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 5%		74
					57.81	Autre type de raccordement - Ouvert - 3 par regard visitable Niveau d'eau trouble de 5%		75
					62.61	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud DO3 Niveau d'eau trouble de 5%		75
GR11 vers GR10	600	79.29 m	Unitaire	Béton	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud GR11 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		79
					22.37	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		79
					25.28	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		80
					39.89	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%		80
					49.77	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		81
					51.88	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		81
					53.90	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%		81
					55.24	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 12h Niveau d'eau trouble de 5%		81
					55.98	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		82
					64.86	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		82
					66.99	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 1h Niveau d'eau trouble de 5%		82
					79.29	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR10 Effondrement total - du radier Niveau d'eau trouble de 5%	2	83
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud GR11 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 5%		87
					3.26	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%		87
GR11 vers GR12	600	41.57 m	Unitaire	Béton	15.56	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 3h Niveau d'eau trouble de 5%		88
					17.06	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 5%		88
					27.71	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 12h Niveau d'eau trouble de 5%		89

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LE VAL D'AJOL
Secteur Route de Faymont et Grande Rue
Dossier : 2022-04-HV-2263

Date : 05/04/2022



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
GR12 vers GR13	600	107.93 m	Unitaire	Béton	32.30	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Infiltration par écoulement continu - au dessus du branchement Niveau d'eau trouble de 5%	3	89
					41.57	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR12 Niveau d'eau trouble de 5%		90
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud GR12 Remarque générale - tronçon chemisé Niveau d'eau trouble de 10%		94
					20.56	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 10%		94
					26.31	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Présence d'un ensemble complexe de racines - dans branchement Remarque générale - écoulement important d'eau claire : infiltration?? Niveau d'eau trouble de 10%	3	95
					37.80	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 9h Présence d'un ensemble complexe de racines - dans branchement Remarque générale - écoulement important d'eau claire : infiltration?? Niveau d'eau trouble de 10%	3	95
					57.45	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 10%		96
					58.30	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 10%		96
					71.71	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 10%		97
					82.50	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 11h Niveau d'eau trouble de 10%		97
					94.14	Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert - 10h Niveau d'eau trouble de 10%		98
					107.93	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud GR13 Infiltration par jaillissement - dans regard Niveau d'eau trouble de 10%	2	98

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LE VAL D'AJOL
Secteur Route de Faymont et Grande Rue
Dossier : 2022-04-HV-2263

Date : 05/04/2022



Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	FAY2 > FAY1	FAY2 > FAY3	FAY3 > FAY4	FAY5 > FAY4	FAY5 > GR1	GR1 > GR2	GR2 > GR3	GR4 > GR3
Dimensions des tuyaux :	Ø300	Ø400	Ø400	Ø400	Ø400	Ø400	Ø400	Ø400
Longueur mesurée :	54.74 m	55.75 m	17.50 m	35.80 m	57.69 m	52.73 m	45.85 m	48.85 m
Longueur inspectée :	54.74 m	55.75 m	17.50 m	35.80 m	57.69 m	52.73 m	45.85 m	48.85 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 1 / 0	1 / 1 / 2	0 / 2 / 0	1 / 2 / 0	1 / 2 / 2	5 / 2 / 2	0 / 2 / 2	2 / 2 / 2
• Tronçon visité incomplètement • BACC Effondrement total • BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue • BAFB Dégradation de surface, écaillage • BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations • BAG Branchement pénétrant • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBFC Infiltration par écoulement continu • BBFD Infiltration par jaillissement		1			1	1		

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LE VAL D'AJOL
Secteur Route de Faymont et Grande Rue
Dossier : 2022-04-HV-2263

Date : 05/04/2022



Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	GR5 > GR4	GR5 > GR6	GR6 > GR7	GR7 > GR8	GR9 > DO3	GR11 > GR10	GR11 > GR12	GR12 > GR13
Dimensions des tuyaux :	Ø400	Ø400	Ø400	Ø400	Ø600	Ø600	Ø600	Ø600
Longueur mesurée :	55.61 m	57.08 m	10.89 m	24.89 m	62.61 m	79.29 m	41.57 m	107.93 m
Longueur inspectée :	55.61 m	57.08 m	10.89 m	24.89 m	62.61 m	79.29 m	41.57 m	107.93 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	5 / 2 / 2	0 / 2 / 3	4 / 3 / 0	3 / 0 / 0	4 / 2 / 0	10 / 2 / 0	5 / 2 / 4	8 / 4 / 0
• Tronçon visité incomplètement • BACC Effondrement total • BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue • BAFB Dégradation de surface, écaillage • BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations • BAG Branchement pénétrant • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBFC Infiltration par écoulement continu • BBFD Infiltration par jaillissement			1	1		1	1	2 1

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LE VAL D'AJOL
Secteur Route de Faymont et Grande Rue
Dossier : 2022-04-HV-2263

Date : 05/04/2022



Caractéristiques tronçon								Total
Tronçon / Branchement / Noeud								
Dimensions des tuyaux :								808.78 m
Longueur mesurée :								808.78 m
Longueur inspectée :								49 / - / -
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :								
• Tronçon visité incomplètement								1
• BACC Effondrement total								1
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								1
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								1
• BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations								1
• BAG Branchement pénétrant								1
• BAJA Deboîtement (longitudinal)								1
• BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines								2
• BBFC Infiltration par écoulement continu								1
• BBFD Infiltration par jaillissement								1