


Annexe du diagnostic de fonctionnement et schéma d'aménagement des ouvrages d'assainissement phase 1 à 4


Sommaire

Annexe n°1 : Synoptique du réseau d'assainissement.....	101
Annexe n°2 : Fiche ouvrage DO1	103
Annexe n°3 : Fiche ouvrage poste de refoulement le bruas	105
Annexe n°3 : Fiche ouvrage poste de refoulement le Mas.....	107
Annexe n°3 : Fiche ouvrage poste de refoulement les turcs.....	109
Annexe n°3 : Fiche ouvrage poste de refoulement thoué.....	111
Annexe n°4 : Carnet de regard	113
Annexe n°5 : Plan topographique de la station filtre planté de roseaux du Bourg	234
Annexe n°6 Photos des stations d'épuration d'ARDOIX	235
Annexe n°7 : Plan de la station du hameau de Cormes	244
Annexe n°8 : Synoptique des points de mesure	245
Annexe n°9 : Résultat de la pluviométrie	247
Annexe n°10 : Résultat des mesures réalisées sur la commune	250
Annexe n°11 : Plan des réseaux du bourg – Eaux claires parasites	257
Annexe n°12 : Plan des réseaux du bourg – Eaux claires parasites	258
Annexe n°13 : Plan des réseaux de Cormes – Eaux claires parasites.....	259
Annexe n°14 : Plan des réseaux du Bourg – Tests à la fumées	260
Annexe n°14.1 : Schéma de principe des tests à la fumée	262
Annexe n°15 : Carnet TSF	264
Annexe n°16 : Rapport ITV – TECHNIVISION	273
Annexe n°17 : Plan ITV	512
Annexe n°18 : Coupe des bassins STEP du bourg	514
Annexe n°19 : Coupe des bassins STEP du bourg	515
Annexe n°20 : Audit STEP du bourg	517
Annexe n°21 : Situation des sondages pour l'audit	526
Annexe n°22 : Arrêté	527
Annexe n°23 : Illustration du PPRI	529
Annexe n°24 et 25 : Exemple de projet d'une nouvelle station	530-531
Annexe n°26 : Localisation des travaux	532

Synoptique planimétrique des réseaux d'assainissement de la commune d'Ardoix

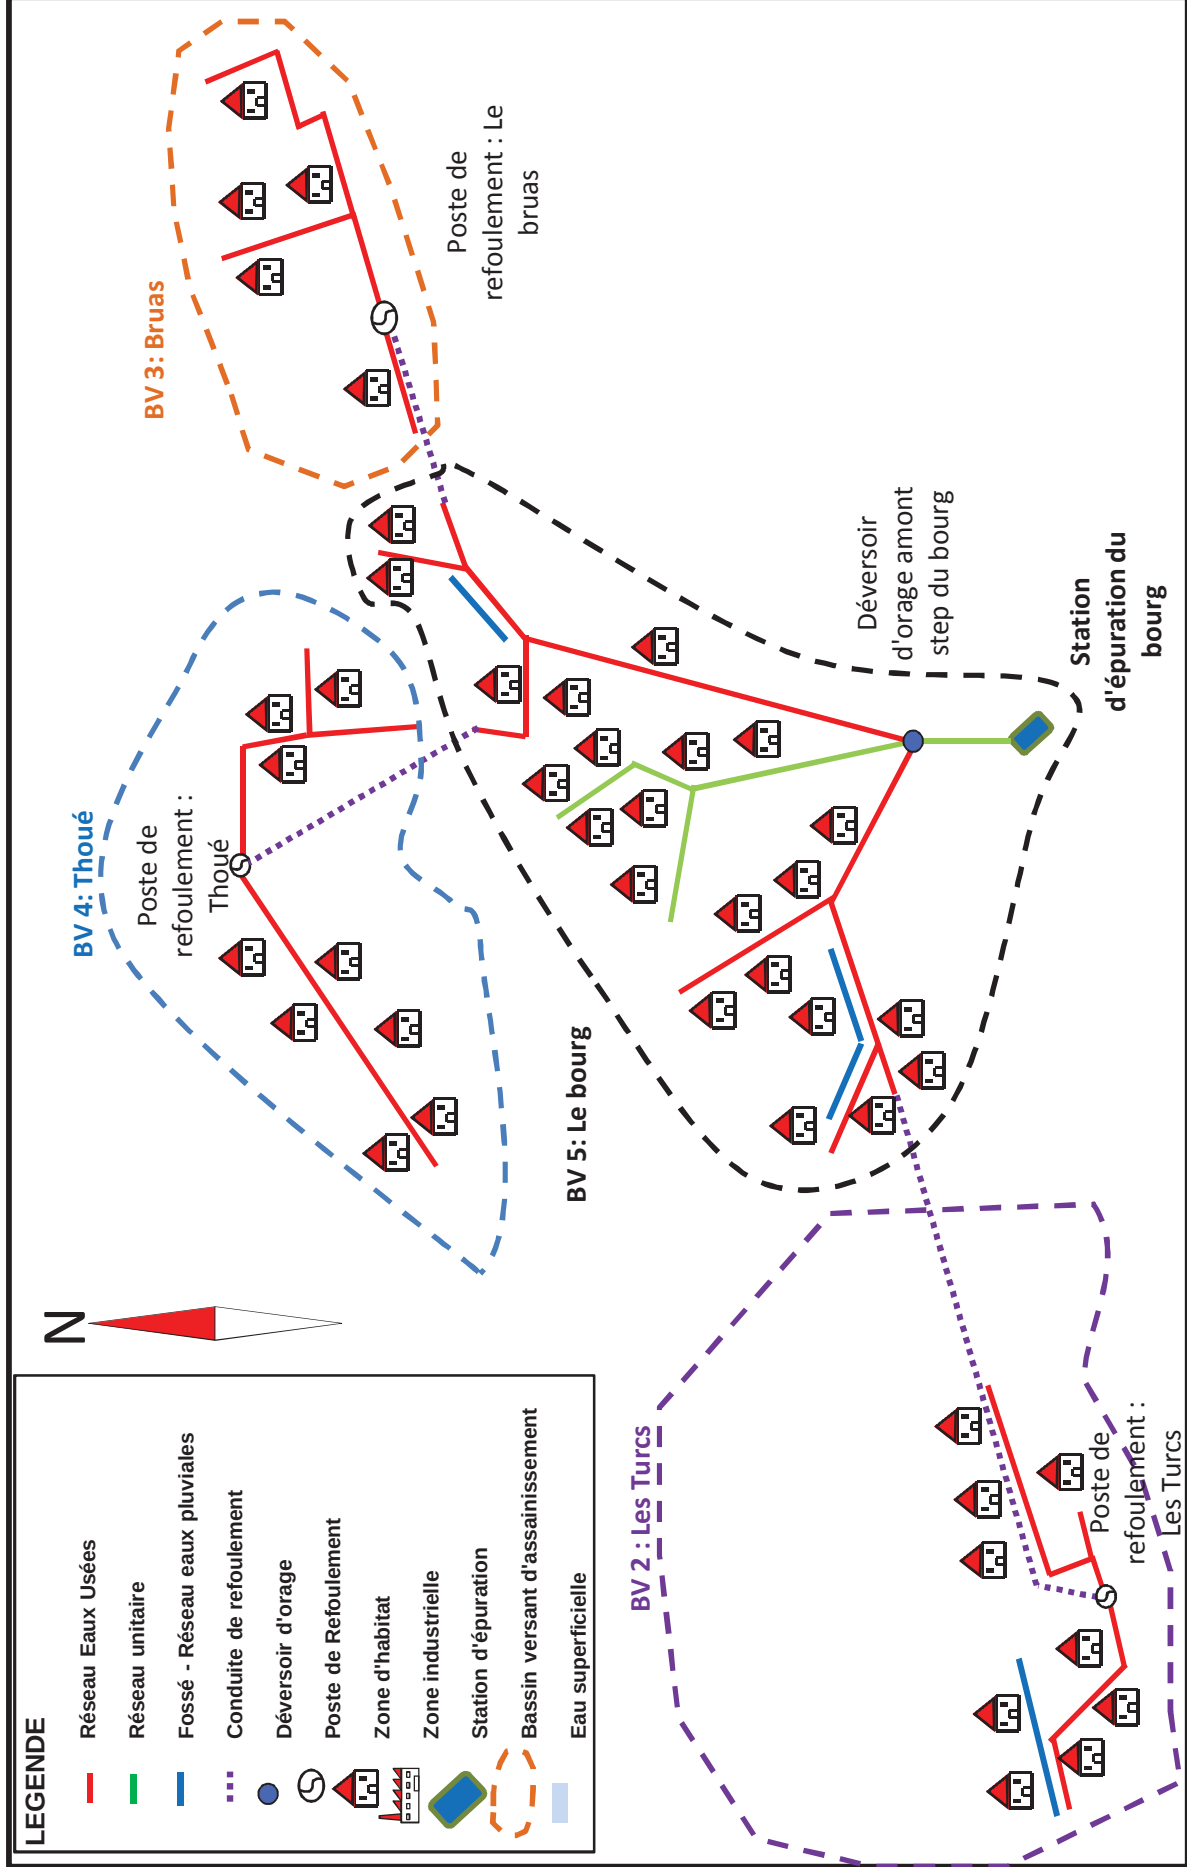

Hameau de Cormes - Commune d'Ardoix

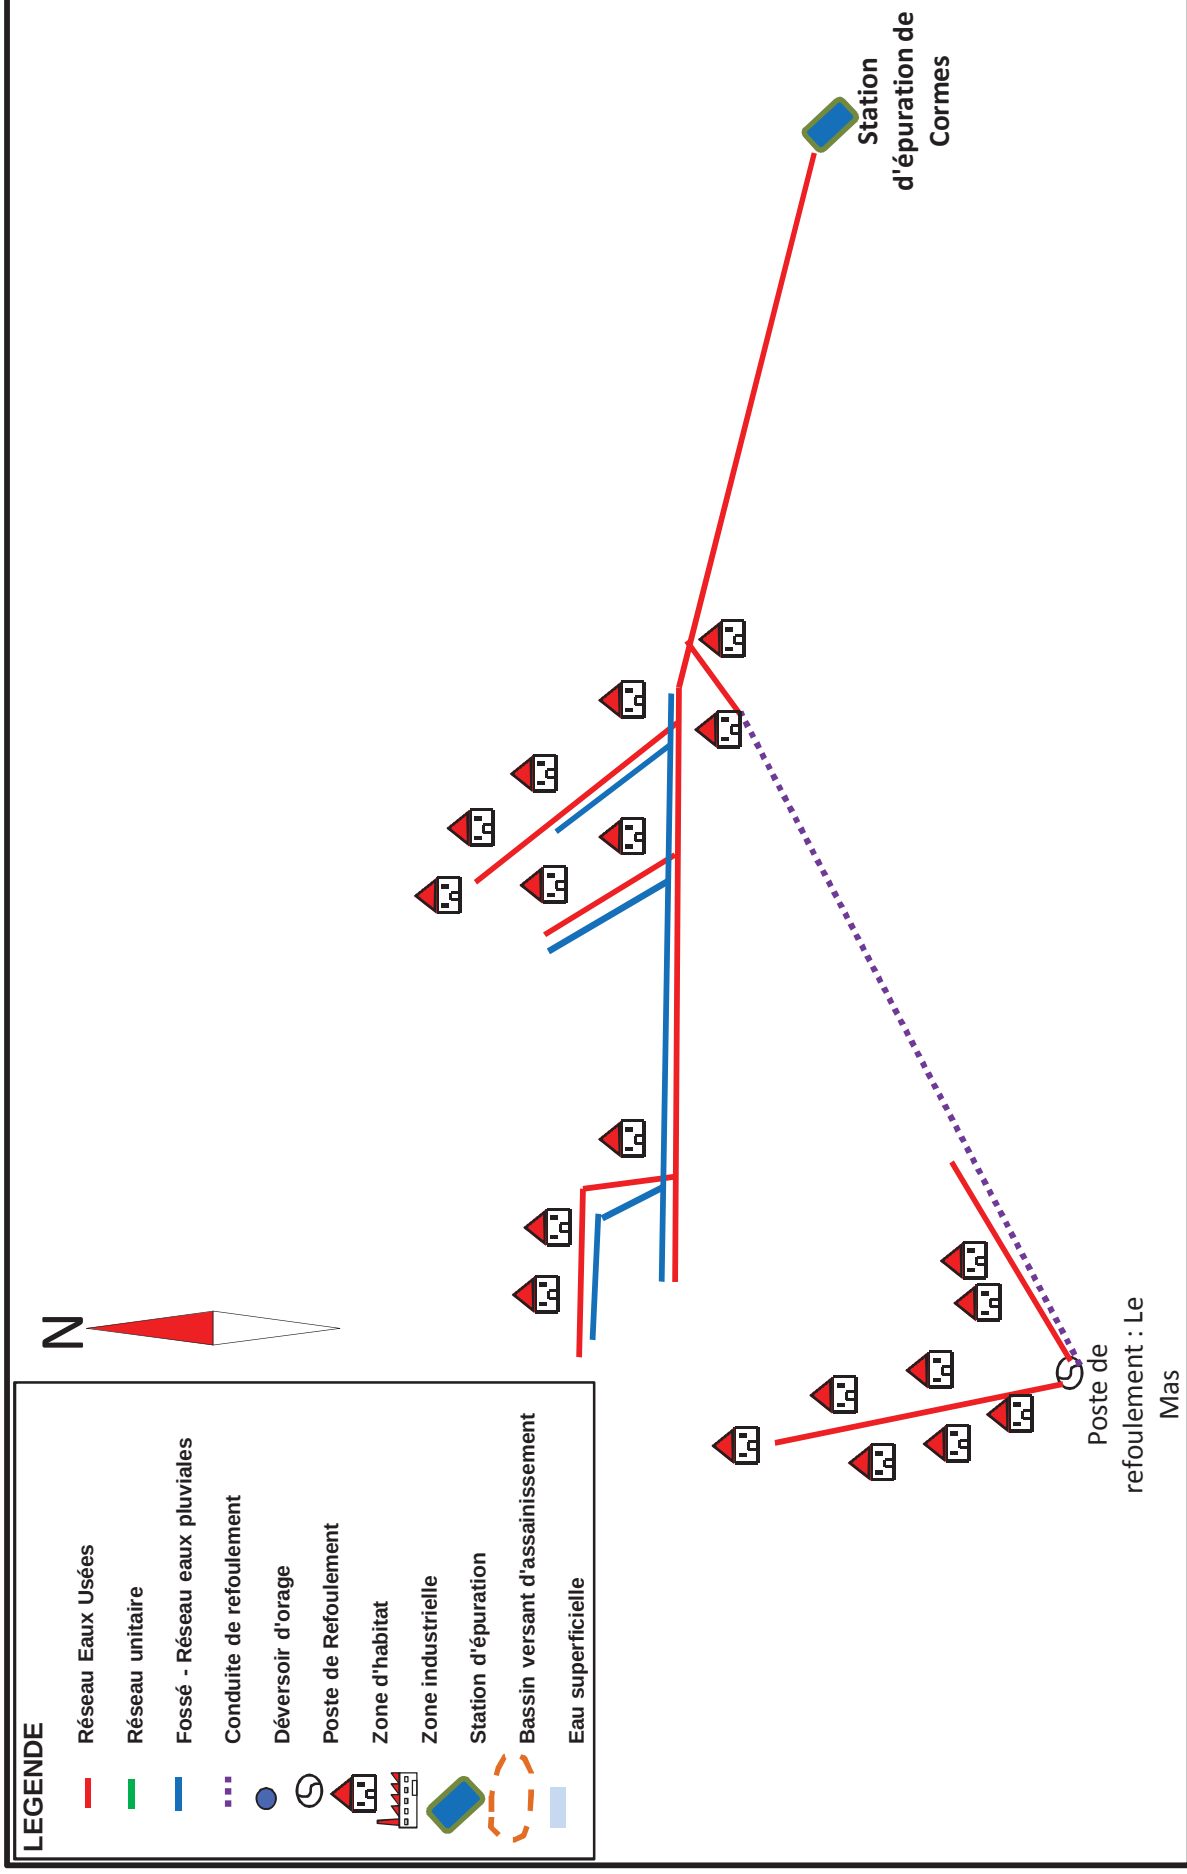

Syndicat Mixte Ay-Ozon Commune d'ARDOIX

Nappe : moyennement haute

Charge de pollution amont théorique : 550 EH

Réseau amont : Réseau unitaire ☒ Réseau séparatif ☐Trop-plein ☐

La conduite déversante du D.O est constituée par une conduite DN 200 PVC qui se rejette dans l'Ay.



- Anomalie constaté : aucune

- estimer les périodes de déversements et les débits rejetés pour les tronçons qui collectent une charge brute organique entre 12 et 600 kg/j. Il est soumis à déclaration.

Pour ce déversoir d'orage, il reçoit une charge correspondant à 550 EH soit 33 KG de DBO₅/j, il doit donc être soumis à une déclaration

Instrumentation en place : Oui ☐ Non ☒

Schéma de principe de l'ouvrage et photographies :

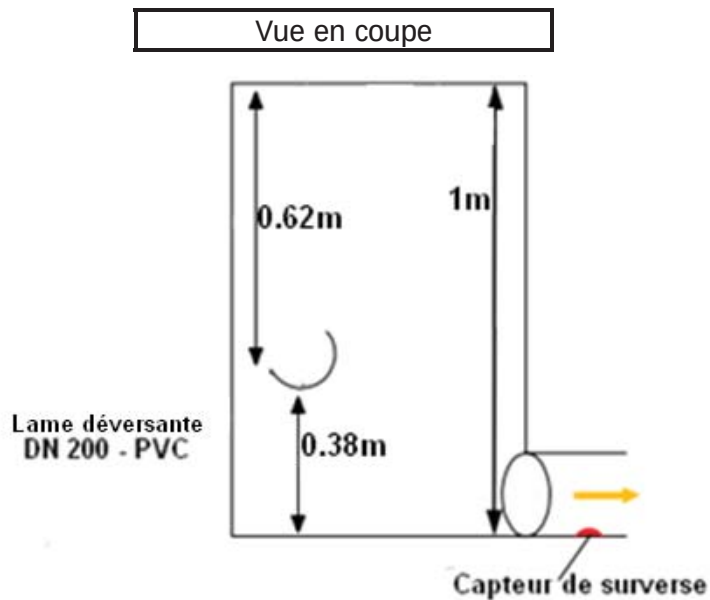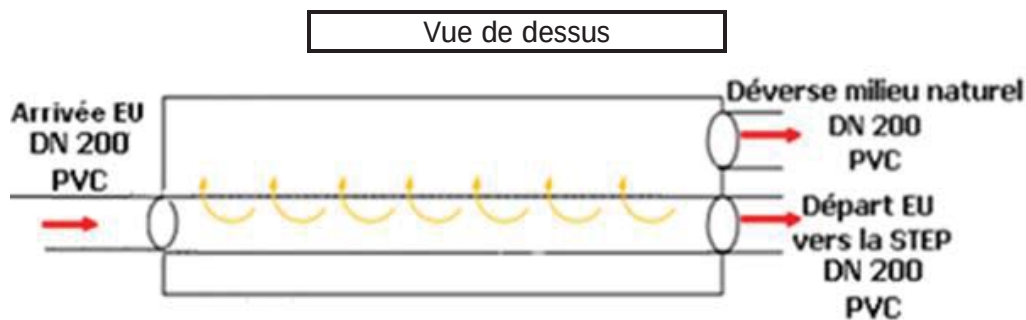

Photographie de l'ouvrage



ANNEXE N°3 - POSTE DE REFOULEMENT – Le Bruas

Syndicat Mixte Ay-Ozon Commune d'Ardoix

Date 10/09/2015

Temps : beau/sec

Nappe : moyennement haute

Nom D.O. : PR Le Bruas



Réseau amont :

Réseau unitaire ☐

Réseau séparatif ☒

Abords du poste :

Propres

Oui ☒

Non ☐

Clôture

Oui ☒

Non ☐

Le poste :

Une arrivée d'eau potable

oui

☒

non

☐

Echelle

☐

☒

Trop-plein

☒

☐

Potence

☒

☐

Barre de guidage

☒

☐

Chaîne de relevage

☒

☐

Bassin tampon

☐

☒

Clapet anti-retour

oui

☐

non

☒

Vanne de sectionnement

☐

☒

Ouverture bâche cadenassée

☒

☐

Ouverture par plaque

☐

☒

Armoire électrique

☒

☐

Groupe électrogène



☐

☒

Traitements H2S

☐

☒

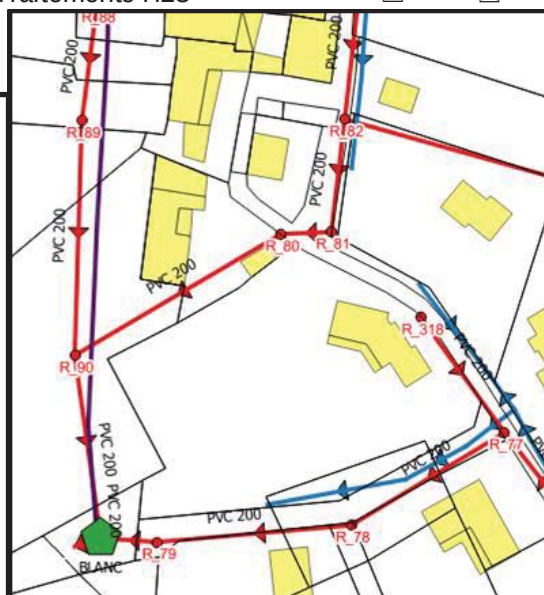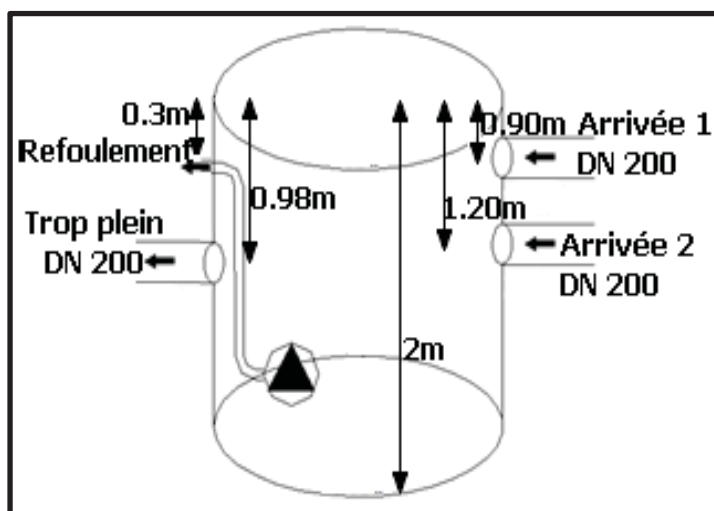

Bâche de relèvement :

Préfabriquée

☒

Maçonnée

☐

Béton

☐

Polyester

☒

Circulaire

☒

Carrée

☐

Autre (description)

☐

Résine

☒

Nombre de pompes : 2

Permutation Manuelle ☐

Automatique ☒

Armoire électrique :

Dégradation	☐ oui	☒ non
Fermée	☐ oui	☒ non
Téléalarme	☒ oui	☐ non

Etat du poste :

Bon état général	☒ oui	☐ non
Panier dégrilleur entretenu	☒ oui	☐ non
Poste fissuré	☐ oui	☒ non

Infiltrations d'eaux claires :

Nulles ☒	Légères ☐
Traces ☐	Fortes ☐

Présence d'H₂S

☐ Oui ☒ non

Refoulement diamètre :

Ø 125 mm FONTE
Linéaire de refoulement de 450ml
Panier dégrilleur manuel

Mode de déclenchement :

Poires de niveau : ☒ oui ☐ non

Présence de graisses :

Nulles ☒	Légères ☐
Traces ☐	Fortes ☐

Dépôts :

Nuls ☒	Légers ☐
Moyens ☐	Forts ☐

Caractéristiques de la conduite déversante :

Présence d'un trop plein dans le poste de refoulement dont l'exutoire n'est pas visible.

Photographie durant la campagne :



Photo 1 : Vue d'ensemble du poste de refoulement



Photo 2 : Armoire électrique



Photo 3 : Vue intérieur du poste

ANNEXE N°3 - POSTE DE REFOULEMENT – Le Mas


Syndicat Mixte Ay-Ozon Commune d'Ardoix

Date 10/09/2015

Temps : beau/sec

Nappe : moyennement haute

Nom D.O. : PR Le Mas

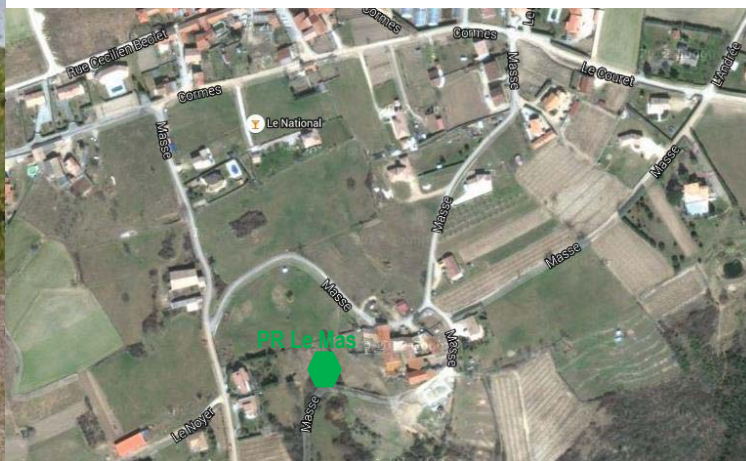

Réseau amont :

Réseau unitaire ☐

Réseau séparatif ☒

Abords du poste :

Propres

Oui ☒

Non ☐

Clôture

Oui ☒

Non ☐

Le poste :

Une arrivée d'eau potable

oui ☒

non ☐

Echelle

☐

☒

Trop-plein

☒

☐

Potence

☒

☐

Barre de guidage

☒

☐

Chaîne de relevage

☒

☐

Bassin tampon

☐

☒

Clapet anti-retour

oui ☐

non ☒

Vanne de sectionnement

☐

☒

Ouverture bache cadernassée

☒

☐

Ouverture par plaque

☐

☒

Armoire électrique

☒

☐

Groupe électrogène



☐

☒

Traitements H2S

☐

☒

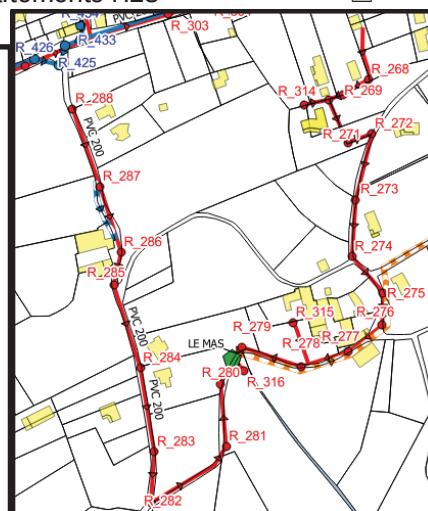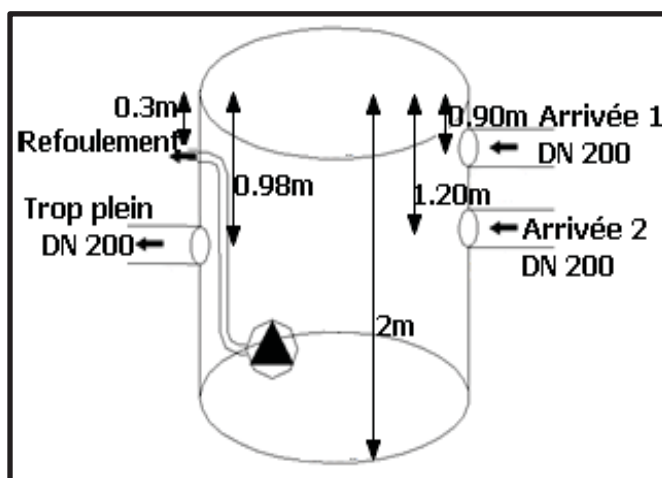

Bâche de relèvement :

Préfabriquée

☒

Maçonnée

☐

Béton

☐

Polyester

☒

Circulaire

☒

Carrée

☐

Autre (description)

☐

Résine

☒

Nombre de pompes : 2

Permutation Manuelle ☐

Automatique ☒

Armoire électrique :

Dégradation	☐ oui	☒ non
Fermée	☐ oui	☒ non
Téléalarme	☒ oui	☐ non

Etat du poste :

Bon état général	☒ oui	☐ non
Panier dégrilleur entretenu	☒ oui	☐ non
Poste fissuré	☐ oui	☒ non

Infiltrations d'eaux claires :

Nulles	☒	Légères	☐
Traces	☐	Fortes	☐

Présence d'H₂S

☐ Oui	☒ non
------------------------------	---

Refoulement diamètre :

Ø 125 mm FONTE

Linéaire de refoulement de 209 ml

Panier dégrilleur manuel

Mode de déclenchement :

Poires de niveau :	☒ oui	☐ non
--------------------	---	------------------------------

Présence de graisses :

Nulles	☒	Légères	☐
Traces	☐	Fortes	☐

Dépôts :

Nuls	☒	Légers	☐
Moyens	☐	Forts	☐

Caractéristiques de la conduite déversante :

Présence d'un trop plein dans le poste de refoulement dont l'exutoire n'est pas visible.

Photographie durant la campagne :



Photo 1 : Vue d'ensemble du poste de refoulement



Photo 2 : Armoire électrique



Photo 3 : Vue intérieur du poste

ANNEXE N°3 - POSTE DE REFOULEMENT – Les Turcs

Syndicat Mixte Ay-Ozon Commune d'Ardoix

Date 10/09/2015

Temps : beau/sec

Nappe : moyennement haute

Nom D.O. : PR Les Turcs



Réseau amont :

Réseau unitaire ☐

Réseau séparatif ☒

Abords du poste :

Propres

Oui ☒

Non ☐

Clôture

Oui ☒

Non ☐

Le poste :

Une arrivée d'eau potable

oui ☒

non ☐

Echelle

☐

☒

Trop-plein

☒

☐

Potence

☒

☐

Barre de guidage

☒

☐

Chaîne de relevage

☒

☐

Bassin tampon

☐

☒

Clapet anti-retour

oui ☐

non ☒

Vanne de sectionnement

☐

☒

Ouverture bâche cadenassée

☒

☐

Ouverture par plaque

☐

☒

Armoire électrique

☒

☐

Groupe électrogène



☐

☒

Traitements H2S

☐

☒

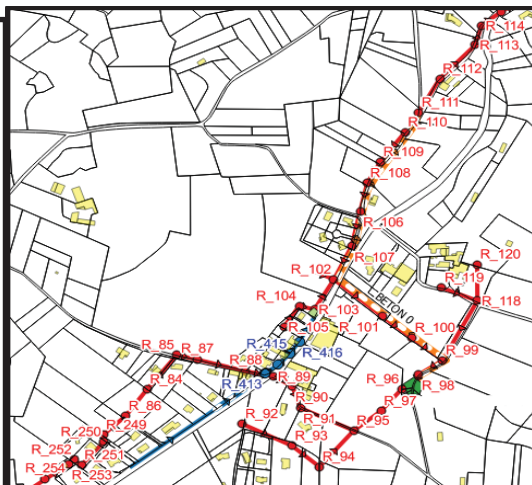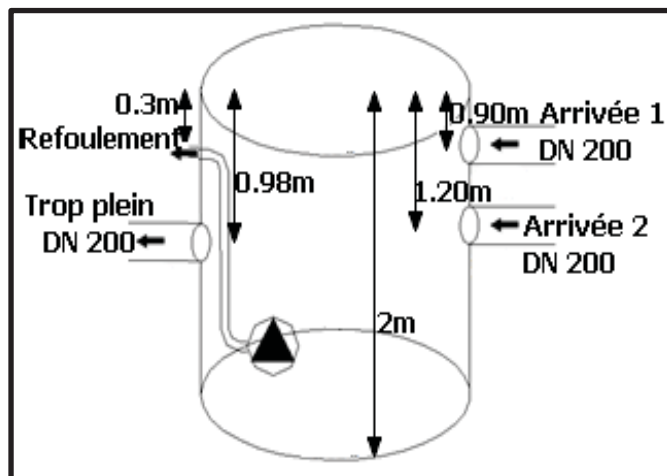

Bâche de relèvement :

Préfabriquée

☒

Maçonnée

☐

Béton

☐

Polyester

☒

Circulaire

☒

Carrée

☐

Autre (description)

☐

Résine

☒

Nombre de pompes : 2

Permutation Manuelle ☐

Automatique ☒

Armoire électrique :

Dégradation	☐ oui	☒ non
Fermée	☐ oui	☒ non
Téléalarme	☒ oui	☐ non

Etat du poste :

Bon état général	☒ oui	☐ non
Panier dégrilleur entretenu	☒ oui	☐ non
Poste fissuré	☐ oui	☒ non

Infiltrations d'eaux claires :

Nulles	☒	Légères	☐
Traces	☐	Fortes	☐

Présence d'H₂S

☒ Oui	☒ non
---	---

Refoulement diamètre :

Ø 125 mm FONTE

Linéaire de refoulement de 591 ml

Panier dégrilleur manuel

Mode de déclenchement :

Poires de niveau : ☒ oui ☐ non

Remarques : Système d'ouverture défectueux

Présence de graisses :

Nulles	☒	Légères	☐
Traces	☐	Fortes	☐

Dépôts :

Nuls	☒	Légers	☐
Moyens	☐	Fortes	☐

Caractéristiques de la conduite déversante :

Présence d'un trop plein dans le poste de refoulement dont on ne voit pas l'exutoire.

Photographie durant la campagne :



Photo 1 : Vue d'ensemble du poste

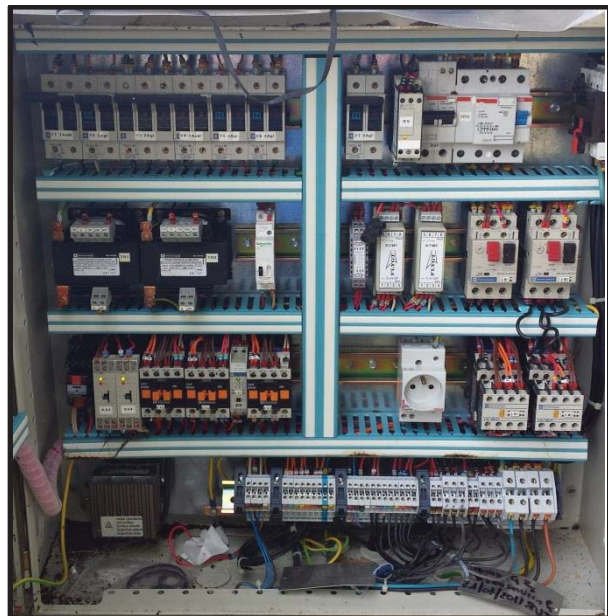


Photo 2 : Armoire électrique



Photo 3 : Vue intérieur du poste

ANNEXE N°3 - POSTE DE REFOULEMENT – Thoué

Syndicat Mixte Ay-Ozon Commune d'Ardoix

Date 10/09/2015

Temps : beau/sec

Nappe : moyennement haute

Nom D.O. : PR Thoué



Réseau amont :

Réseau unitaire ☐

Réseau séparatif ☒

Abords du poste :

Propres

Oui ☒

Non ☐

Clôture

Oui ☒

Non ☐

Le poste :

Une arrivée d'eau potable

☒

☐

Echelle

☐

☒

Trop-plein

☒

☐

Potence

☒

☐

Barre de guidage

☒

☐

Chaîne de relevage

☒

☐

Bassin tampon

☐

☒

Clapet anti-retour

☐

☒

Vanne de sectionnement

☐

☒

Ouverture bâche cadenassée

☒

☐

Ouverture par plaque

☐

☒

Armoire électrique

☒

☐

Groupe électrogène



☐

☒

Traitements H2S

☐

☒

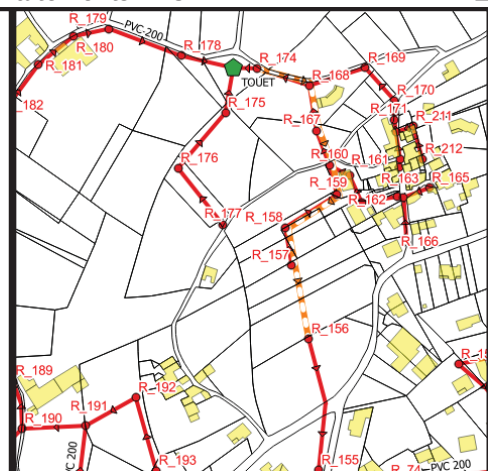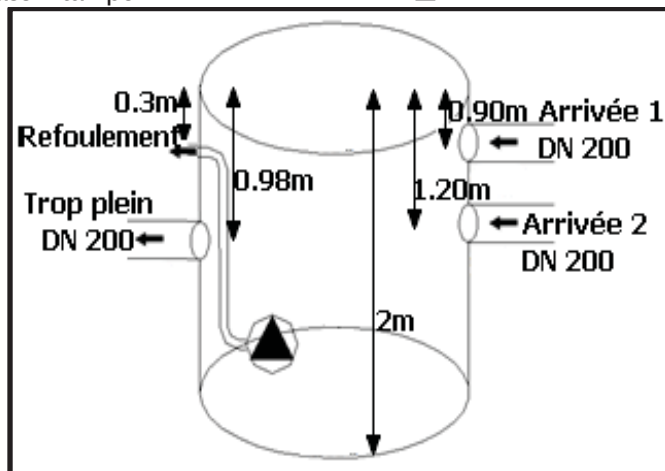

Bâche de relèvement :

Préfabriquée

☒

Maçonnée

☐

Béton

☐

Polyester

☒

Circulaire

☒

Carrée

☐

Autre (description)

☐

Résine

☒

Nombre de pompes : 2

Permutation Manuelle ☐

Automatique ☒

Armoire électrique :

Dégradation	☐ oui	☒ non
Fermée	☐ oui	☒ non
Téléalarme	☒ oui	☐ non

Etat du poste :

Bon état général	☒ oui	☐ non
Panier dégrilleur entretenu	☒ oui	☐ non
Poste fissuré	☐ oui	☒ non

Infiltrations d'eaux claires :

Nulles ☒	Légères ☐
Traces ☐	Fortes ☐

Présence d'H₂S

☐ Oui	☒ non
------------------------------	---

Refoulement diamètre :

Ø 125 mm FONTE

Linéaire de refoulement de 283 ml

Panier dégrilleur manuel

Mode de déclenchement :

Poires de niveau : ☒ oui ☐ non

Remarques : Grillage un peu abimé par endroit.

Présence de graisses :

Nulles ☒	Légères ☐
Traces ☐	Fortes ☐

Dépôts :

Nuls ☒	Légers ☐
Moyens ☐	Forts ☐

Caractéristiques de la conduite déversante :

Présence d'un trop plein dans le poste de refoulement dont on ne voit pas l'exutoire.

Photographie durant la campagne :



Photo 1 : Vue d'ensemble du poste

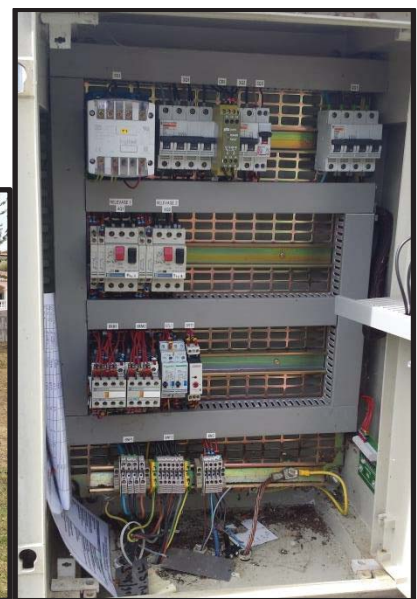


Photo 2 : Armoire électrique



Photo 3 : Vue intérieur du poste

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836749.145254 N4221995.611761

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

R_11

Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI


Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112624ICLGQ	EU	DEPART	200	PVC	0.48			2015090808285947SLDRE
2015090414112624ICLGQ	EU	ARR 1	200	PVC	0.42			2015090808291252VPGVH
2015090414112624ICLGQ	EU	ARR 2	200	PVC	0.48			2015090808292530FLEKD
2015090414112624ICLGQ	EU	ARR 3	200	PVC	0.42			2015090808293744GZRFS

NUMERO DU REGARD:

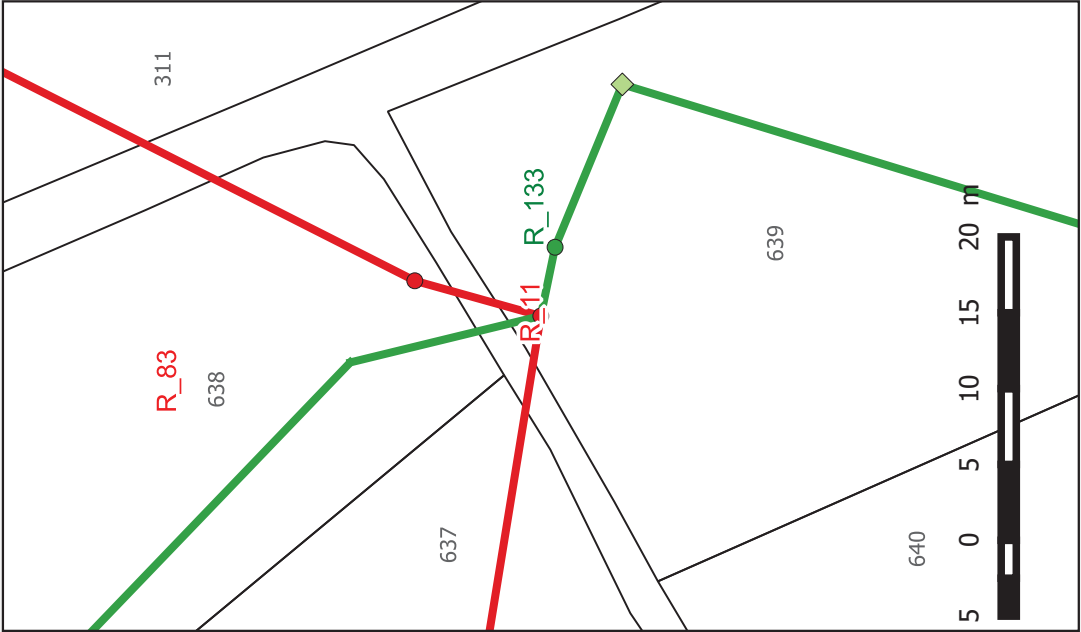

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836161.035577 N4221940.226765

NUMERO DU REGARD:

R_21

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON						
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112625UFGWC	EU	DEPART	200	PVC	1.35			2015090816243181LLVQW
2015090414112625UFGWC	EU	ARR 1	200	PVC	1.35			2015090816244041OHZNA

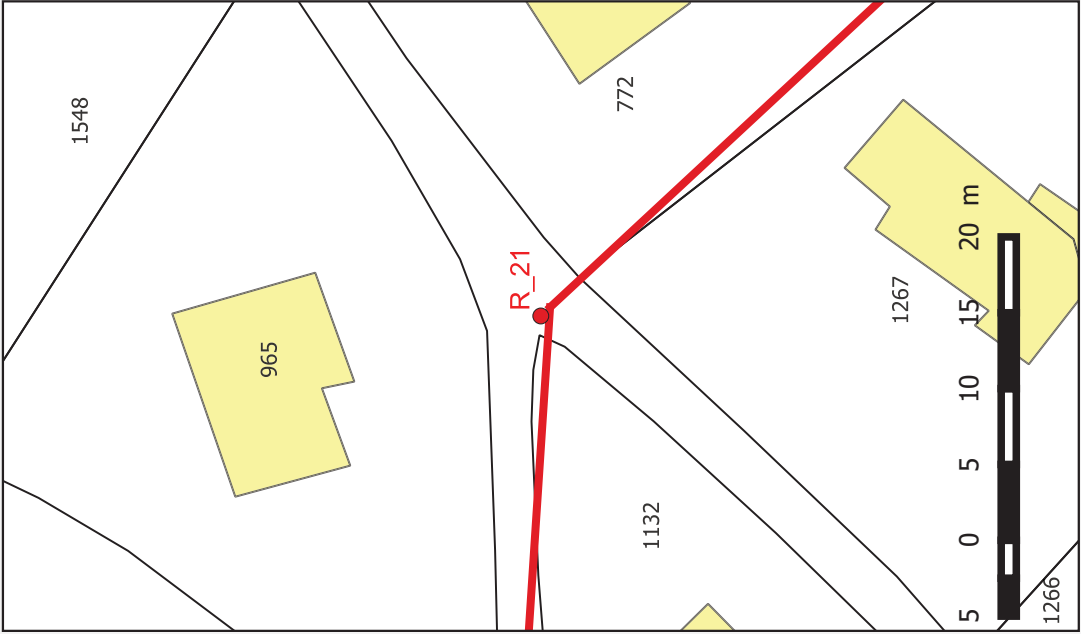

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836241.755811 N4221992.184786

NUMERO DU REGARD:

R_25

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112625GIFYM	EU	DEPART	200	PVC	1.27			2015090815314127MGXMY
2015090414112625GIFYM	EU	ARR 1	200	PVC	1.27			2015090815315491CIBHA

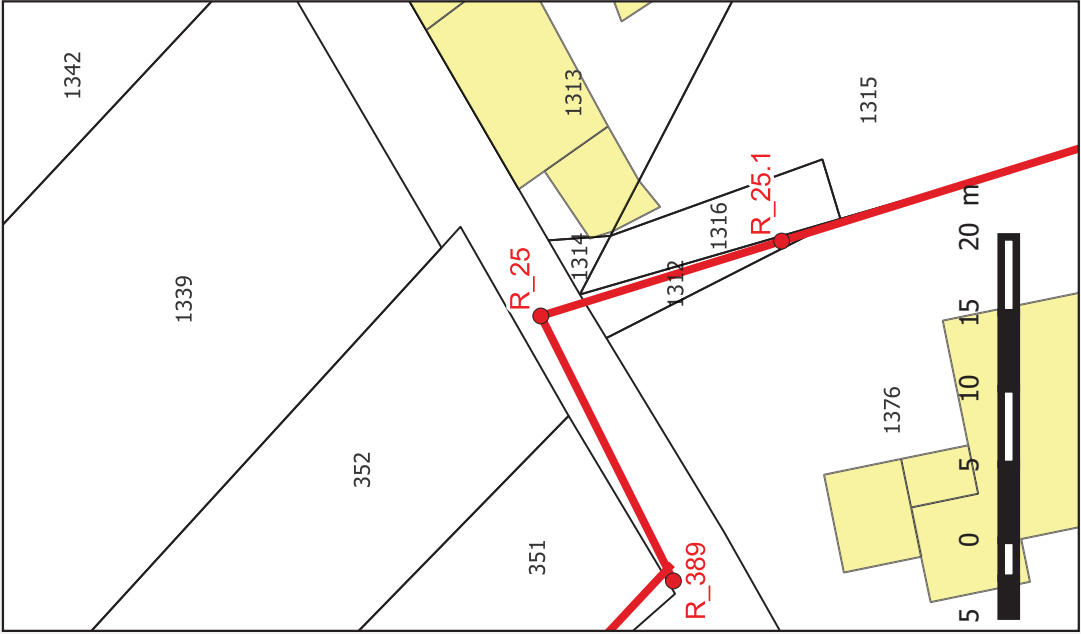

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836356.663614 N4221924.473839

NUMERO DU REGARD:

R_29

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

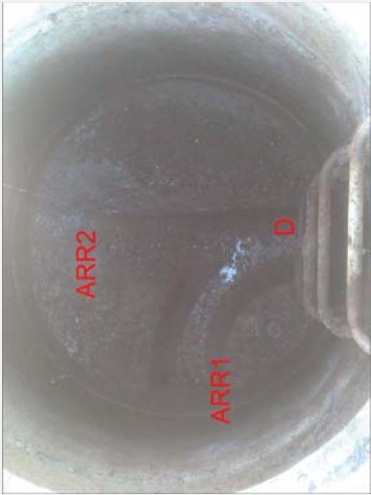

IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112625RHYPI	EU	DEPART	200	PVC	1.95			2015090814580938LRKRK
2015090414112625RHYPI	EU	ARR 2	2	PVC	0.75			2015090814582548JJTOT
2015090414112625RHYPI	EU	ARR 1	200	PVC	1.75			2015090814584364AUMAN

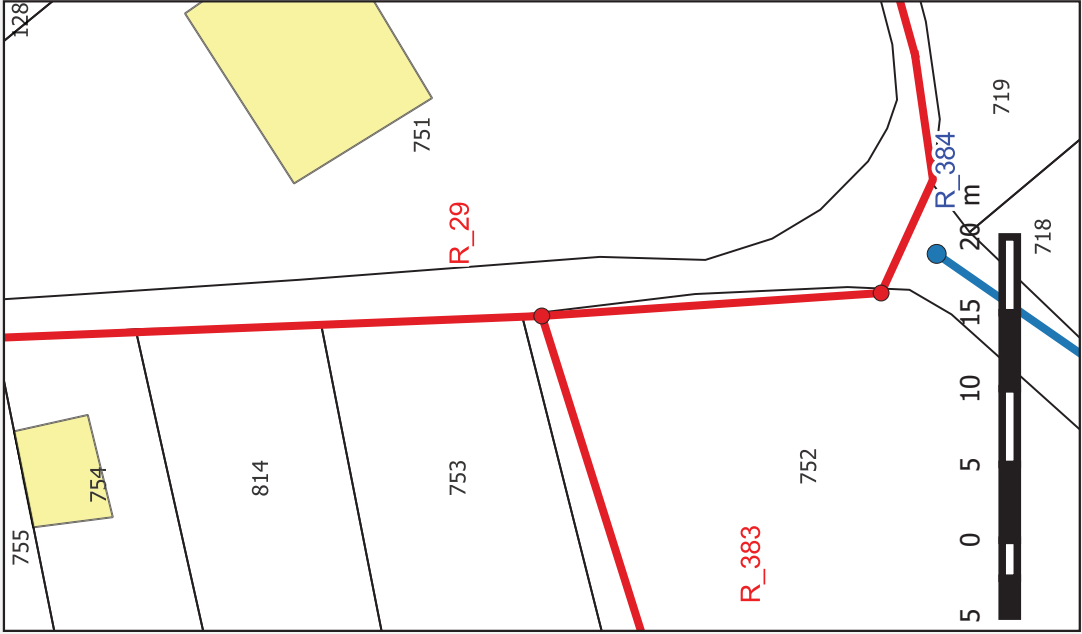

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836478.608711 N4221916.543029

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON
Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------




IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112625CSORB	EU	DEPART	200	PVC	2.72			2015090809042831LRKQJ
2015090414112625CSORB	EU	ARR 1	200	PVC	2.72			2015090809044331HASHT

NUMERO DU REGARD:

R_31

Type: EAUX USEES

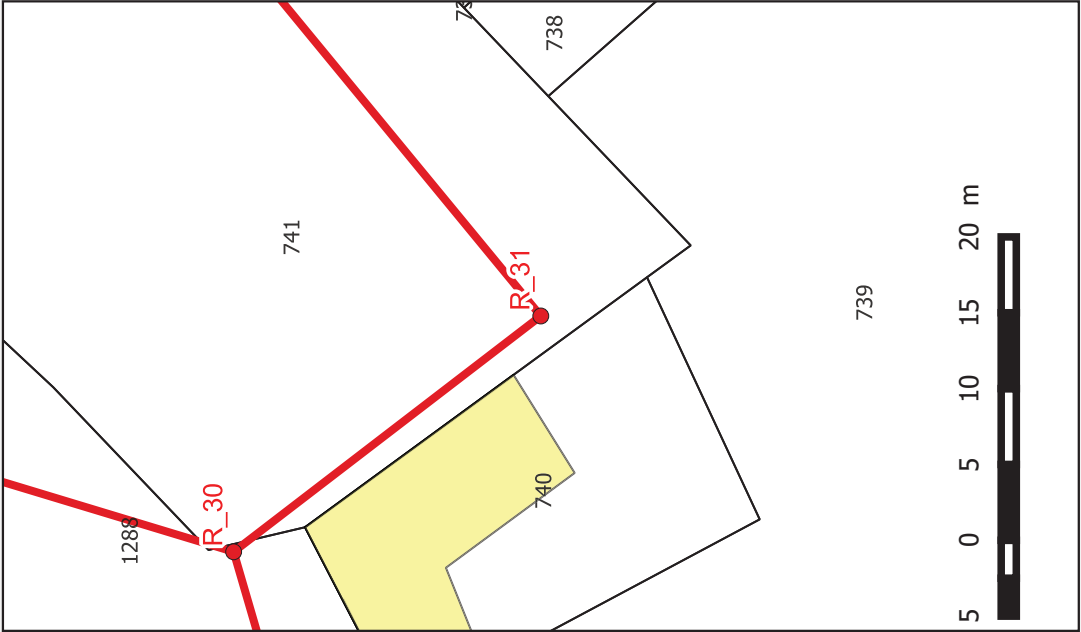

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836533.097753 N4221961.380425

NUMERO DU REGARD:

R_32

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112625GCFSN	EU	DEPART	200	PVC	2.29			2015090809000228AGZFY
2015090414112625GCFSN	EU	ARR 2	200	PVC	2.29			2015090809001465OIZOB

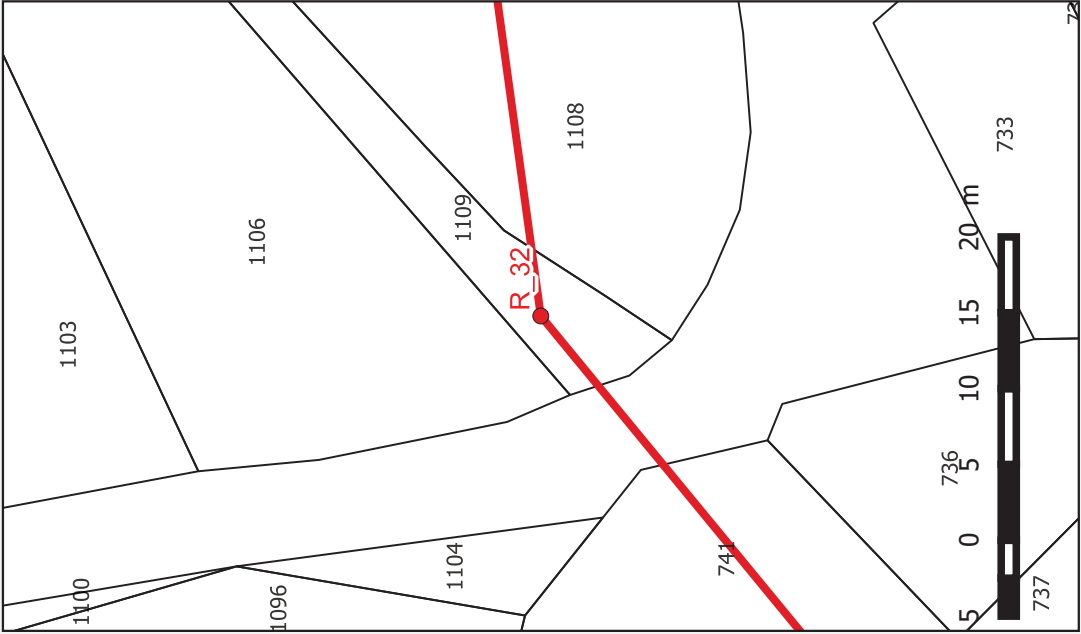

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836585.5594 N4221968.60277

R_33

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON UTILIS	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	FAIBLE
------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	--------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112626VVLRW	EU	DEPART	200	PVC	2.08			2015090808480120KEVKX
2015090414112626VVLRW	EU	ARR 1	200	PVC	2.08			2015090808481238DXODP
2015090414112626VVLRW	EU	ARR 2	200	PVC	0.72			2015090808482644ICTIU

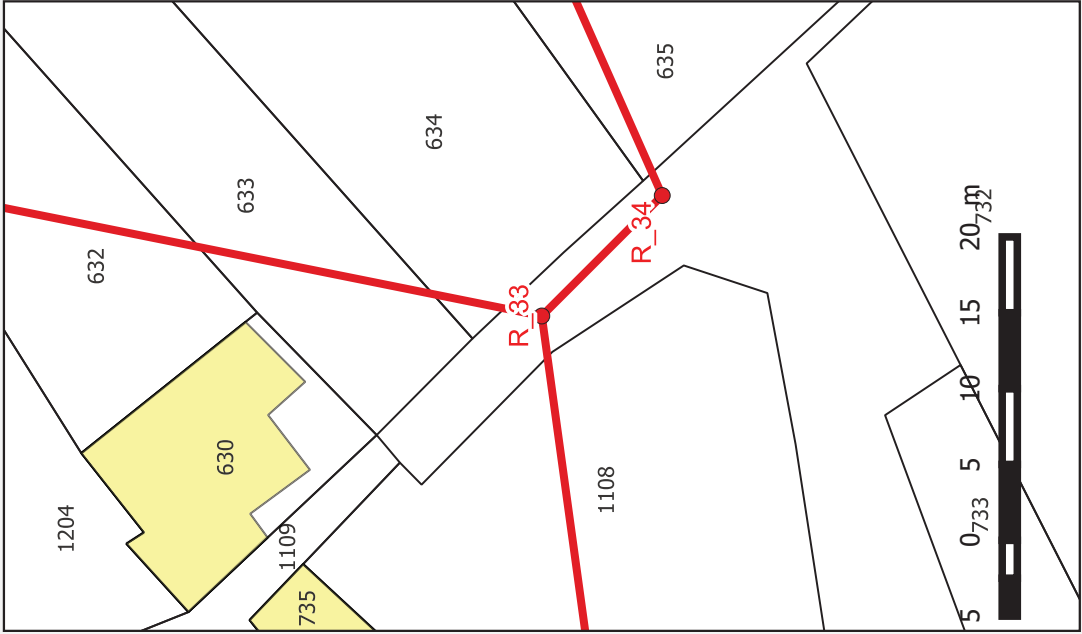

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836593.500629 N4221960.661542

R_34

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNITQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112626TNETF	EU	DEPART	200	PVC	1.18			2015090808444195MFXMY
2015090414112626TNETF	EU	ARR 1	200	PVC	1.18			20150908084445310FZQFR

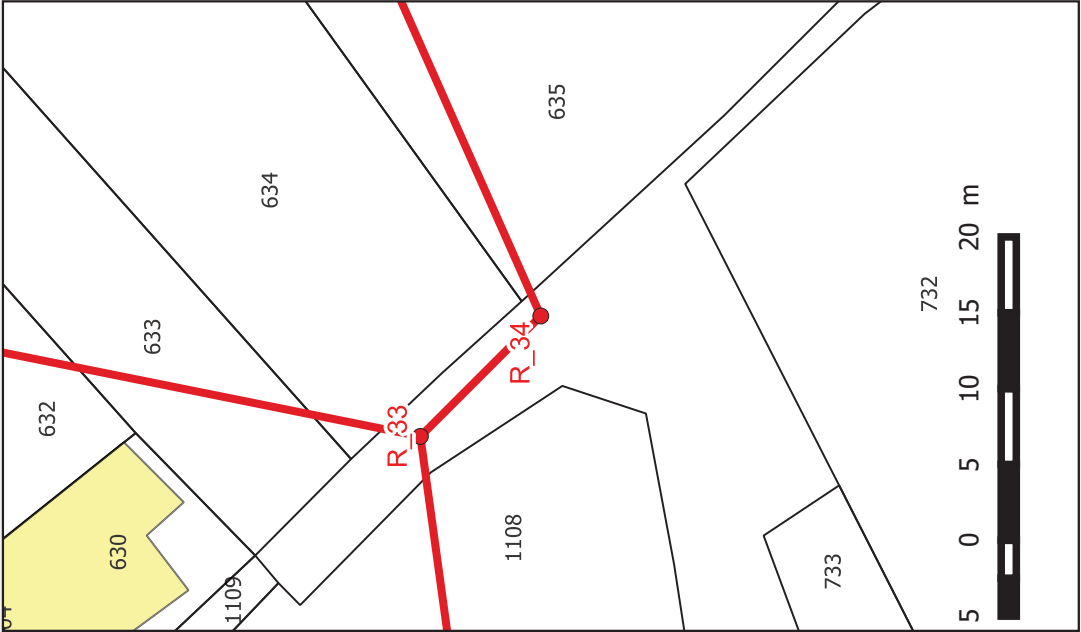

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836690.574943 N4222005.135478

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

NUMERO DU REGARD:

R_36


Type: EAUX USEES

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112626TTDYYD	EU	DEPART	200	PVC	1.07			2015090808380936OHZOA
2015090414112626TTDYYD	EU	ARR 1	200	PVC	1.07			2015090808381993LRKRK

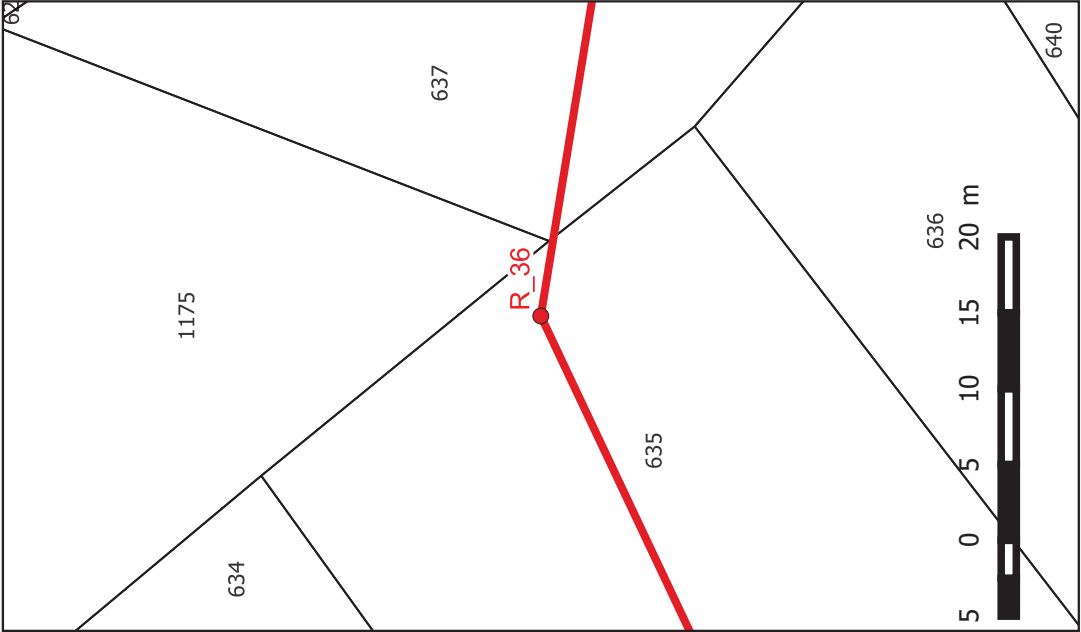

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836215.544777 N4222110.887564

NUMERO DU REGARD:

R_37

Type: EAUX USEES

Environnement: TROTTOIR

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI		BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	FAIBLE
-----	--	-----	-------	-------	-------	-------	--------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112626EFWDB	EU	DEPART	200	PVC	1.54			2015090810491321EEPJP
2015090414112626EFWDB	EU	ARR 1	200	PVC	1.54			2015090810492560UATZS

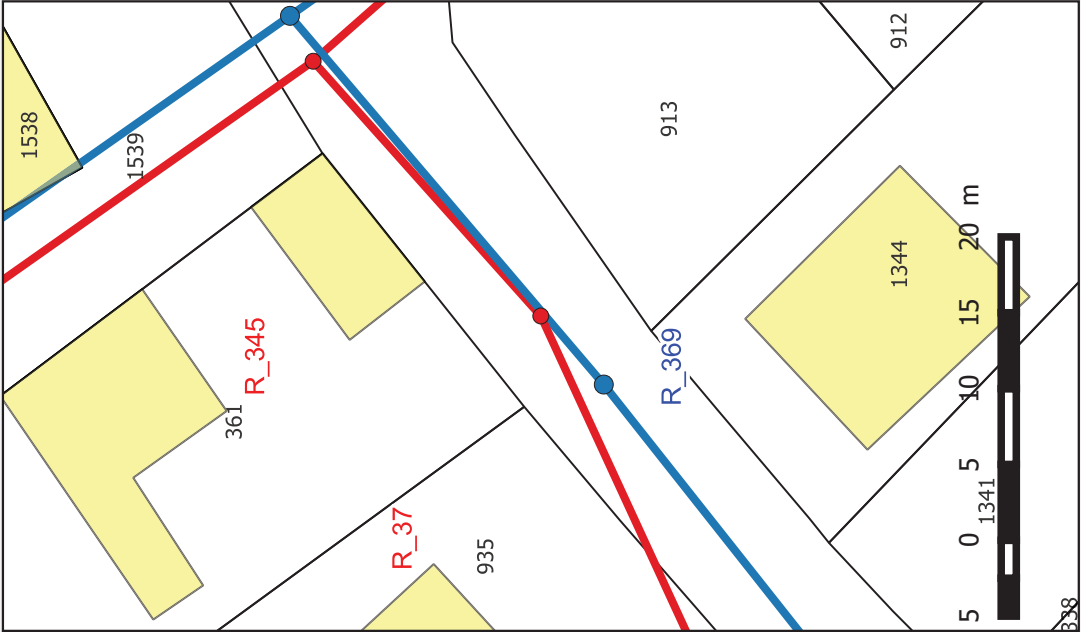

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836303.995716 N4222044.068788

NUMERO DU REGARD:

R_38

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112626XWVTR	EU	DEPART	200	PVC	1.22			2015090809584765CICIB
2015090414112626XWVTR	EU	ARR 1	200	PVC	0.82			2015090809590414HIAHE
2015090414112626XWVTR	EU	ARR 2	200	PVC	1.22			2015090809593876MFXLY

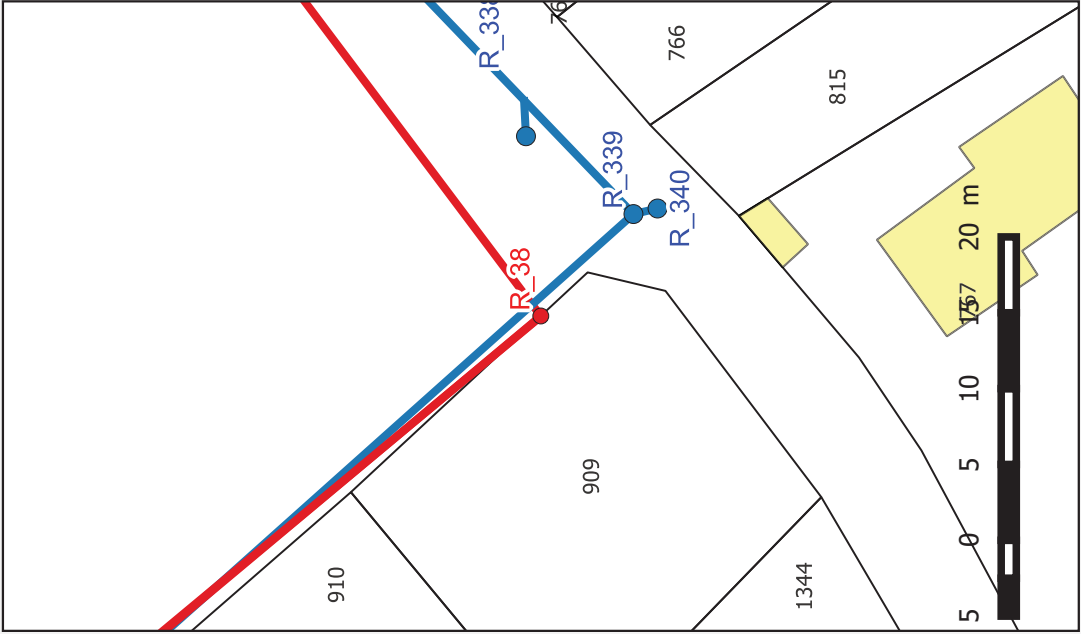

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836361.543443 N4222093.747902

Environnement: ESPACE PUBLIC

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

NUMERO DU REGARD:

R_39


Type: EAUX USEES

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON UTILIS	MOYEN	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
------------	-------	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112626FBBEL	EU	DEPART	200	PVC	2.49			2015090809304327YSJYK
2015090414112626FBBEL	EU	ARR 1	200	PVC	2.49			2015090809305520HASGT
2015090414112626FBBEL	EU	ARR 2	200	PVC	1.76			2015090809310748DDNIO

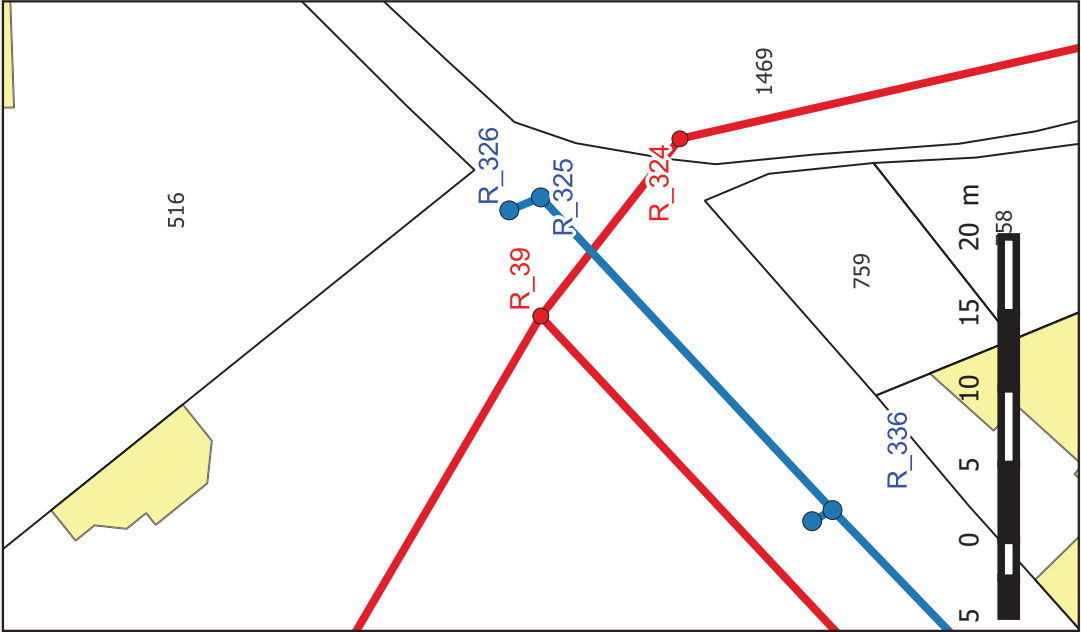

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836294.938319 N4222147.487235

NUMERO DU REGARD:

R_41

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine: AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112626WBRUJ	EU	DEPART	200	PVC	1.52			2015090809361074AGAGZ
2015090414112626WBRUJ	EU	ARR 1	200	PVC	1.27			2015090809362352BUMAN

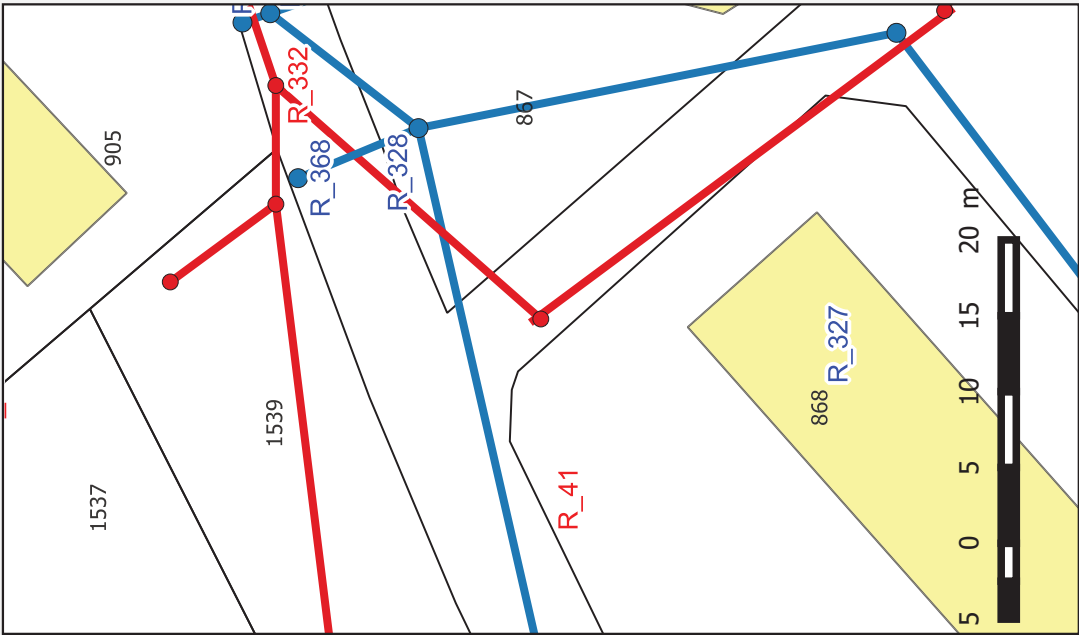

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836520.131635 N4222049.568131

NUMERO DU REGARD:

R_43

Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112626COPFK	U	DEPART	300	BETON	1.46			2015090811250140XTTWD
2015090414112626COPFK	U	ARR 1	300	BETON	1.46			2015090811251367CJCIB

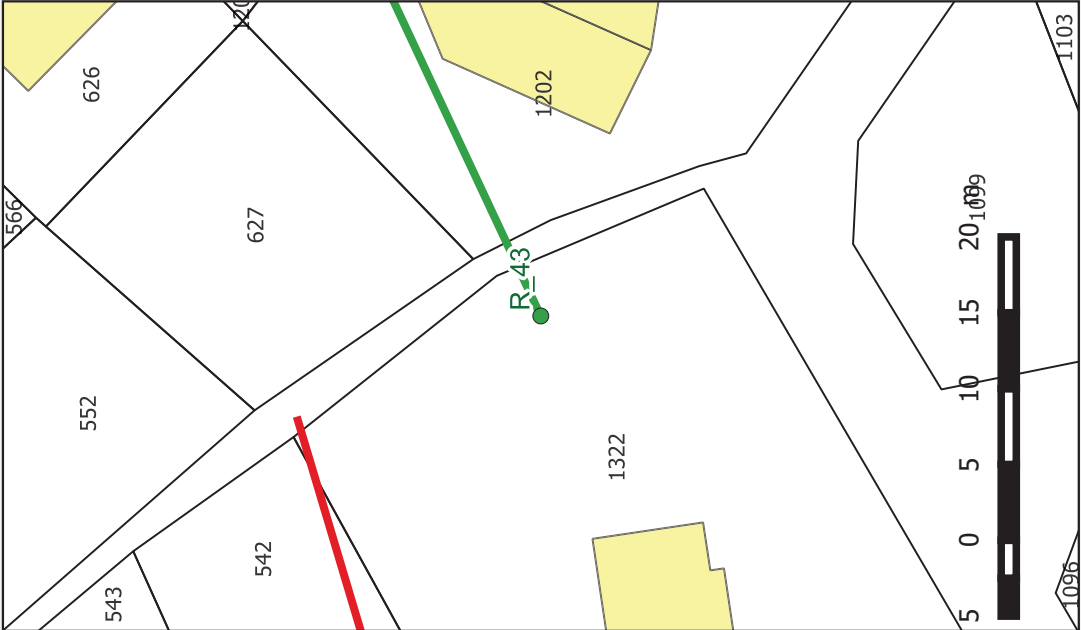

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836409.056222 N4222245.3492

NUMERO DU REGARD:

R_49

Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112626TUGCJ	U	DEPART	200	PVC	0.59			2015090814343789TNETF

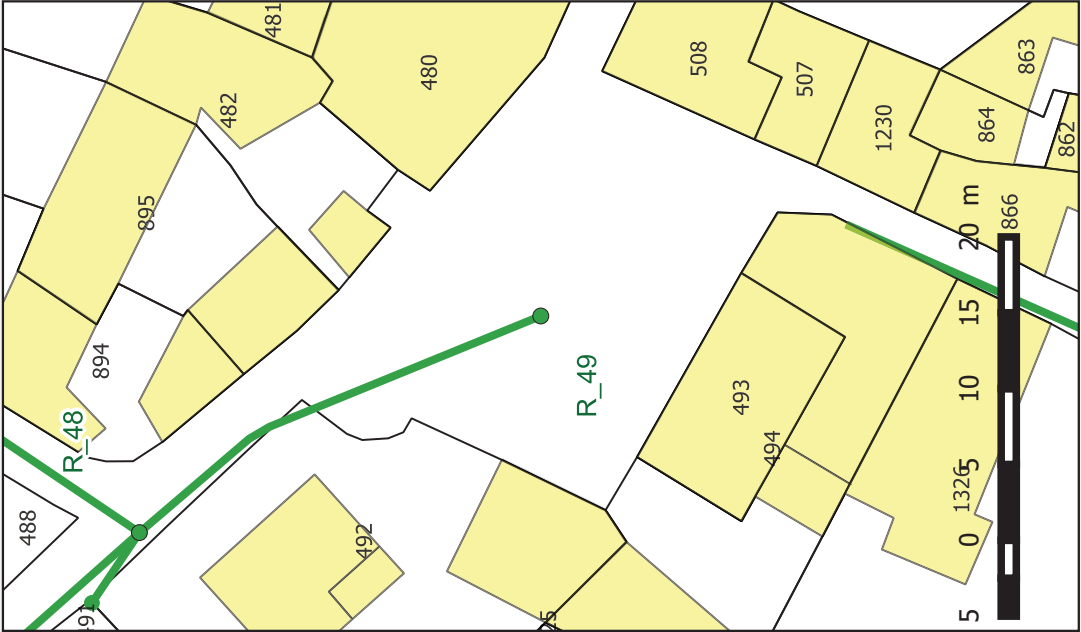

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836533.778733 N4222253.117068

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

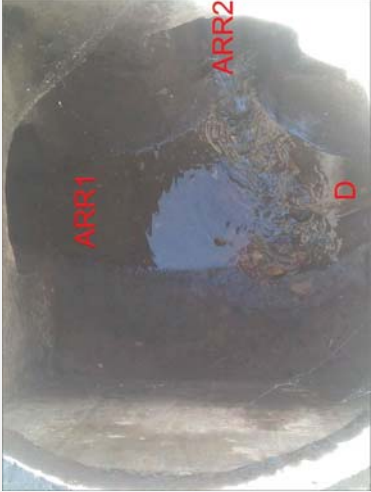


IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112626APGYR	U	DEPART	300	BETON	1.07			2015090813355245EXPEQ
2015090414112626APGYR	U	ARR 1	300	BETON	1.07			2015090813360982ZTKZL
2015090414112626APGYR	U	ARR 2	300	BETON	1.07			2015090813362162BUMBUN

NUMERO DU REGARD:

R_51

Type: UNITAIRE

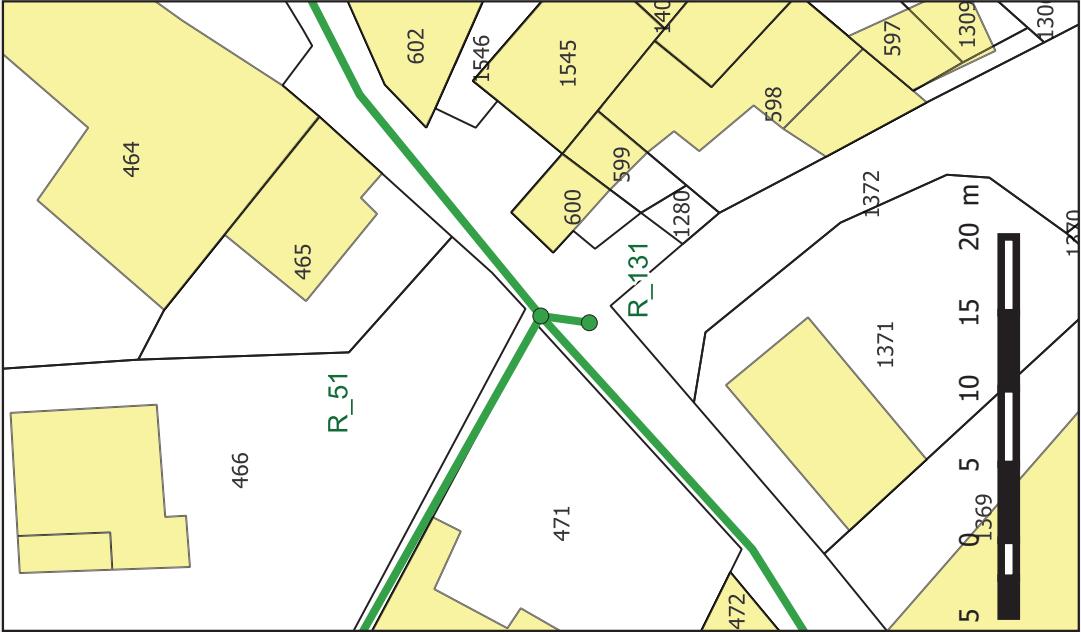

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836560.343811 N4222271.188703

NUMERO DU REGARD:

R_52

Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

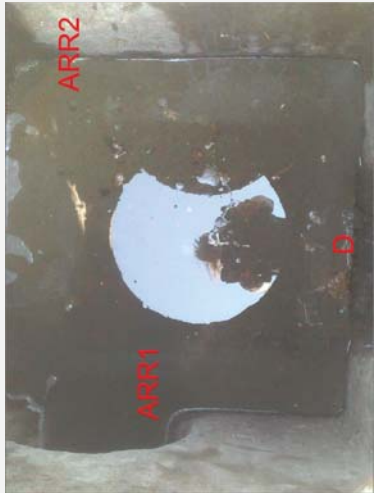

IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112626RJXR	U	DEPART	300	BETON	1.02			2015090813391529BHAGZ
2015090414112626RJXR	U	ARR 1	300	BETON	1.02			2015090813392738QWPVO
2015090414112626RJXR	U	ARR 2	300	BETON	0.82			2015090813394249BVMBO

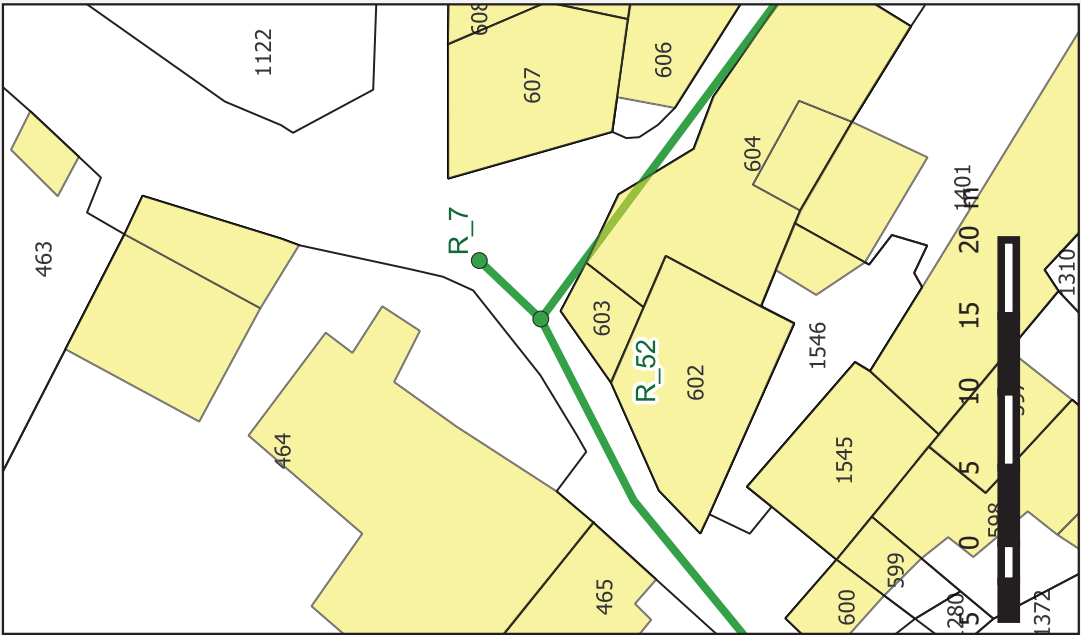

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836474.061205 N4222228.685044

NUMERO DU REGARD:

R_54

Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MAUVAIS	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112626XPTKN	U	DEPART	400	BETON	1.51			2015090813252383WPHVI
2015090414112626XPTKN	U	ARR 1	200	BETON	1.51			2015090813254133WQHWI



COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836510.388086 N4222194.643244

NUMERO DU REGARD:

R_58

Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627GMGMF	U	DEPART	200	BETON	1.05			2015090813204031QKCQD
2015090414112627GMGMF	U	ARR 1	200	BETON	0.93			2015090813205802OIZOA

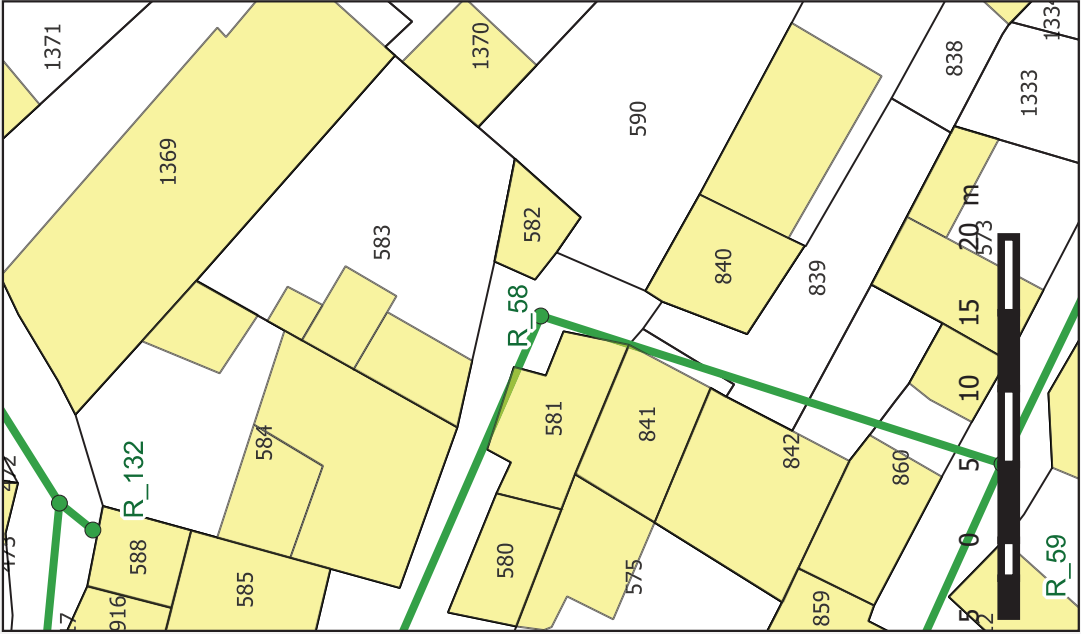

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836500.636468 N4222164.231522

NUMERO DU REGARD:

R_59

Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MOYEN	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

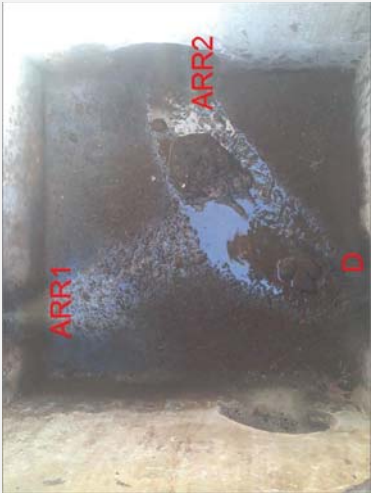

IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627BBMHM	U	DEPART	200	BETON	1.2			2015090813103479BVMBN
2015090414112627BBMHM	U	ARR 1	200	BETON	0.98			2015090813104801RLDRE
2015090414112627BBMHM	U	ARR 2	200	BETON	1.2			2015090813111267QK8QC

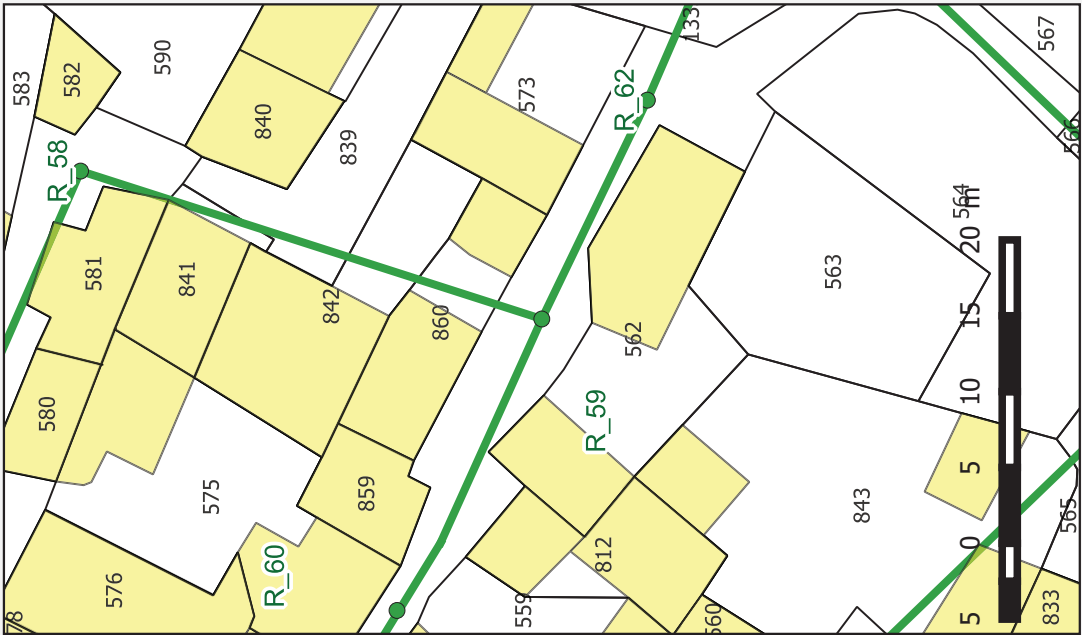

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836469.322505 N4222181.070117

NUMERO DU REGARD:

R_61

Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNITQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627OXLWCW	U	DEPART	200	BETON	1.06			2015090813070087ZSKYL
2015090414112627OXLWCW	U	DEPART	200	PVC	0.87			2015090813073537QJBPC

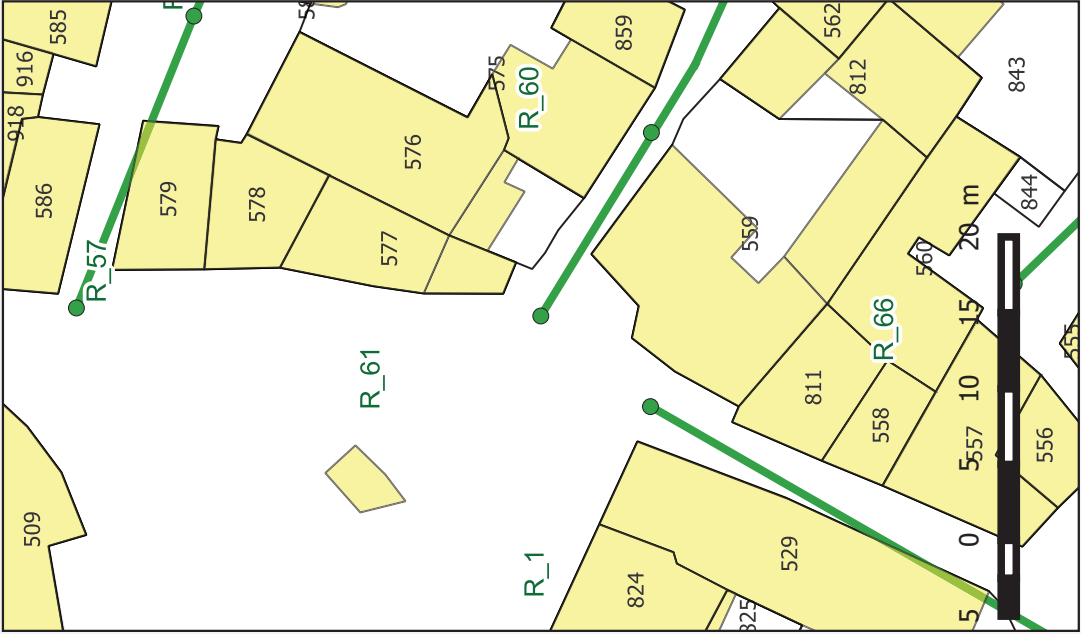

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836515.06361 N4222157.271454

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LÉGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MOYEN	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN
-----	-------	-----	-------	-------	--------	-------

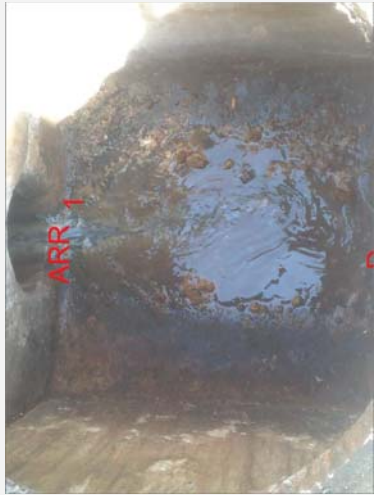


IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627GFDCA	U	DEPART	200	BETON	0.97			2015090813134006JDUIW
2015090414112627GFDCA	U	ARR 1	200	BETON	0.95			2015090813135192KEVKW

NUMERO DU REGARD:

R_62

Type: UNITAIRE

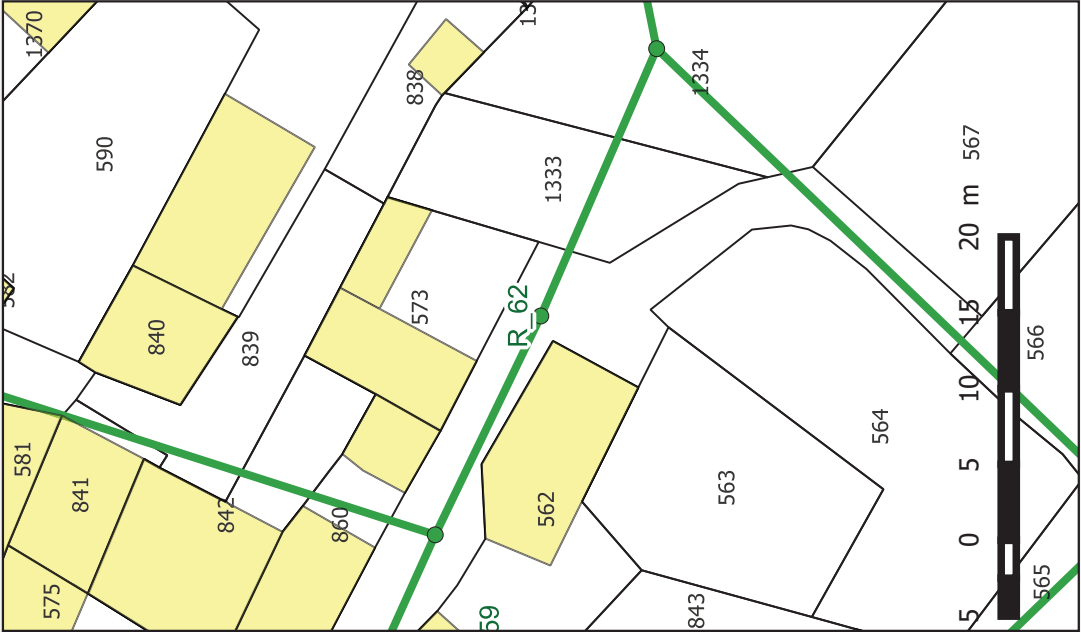

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836433.206886 N4222147.306324

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Type: UNITAIRE

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:


NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627AMHNC	U	DEPART	300	BETON	1.3			2015090811081488ELEKD
2015090414112627AMHNC	U	ARR 1	300	BETON	1.3			2015090811085720QANEZ

NUMERO DU REGARD:

R_64

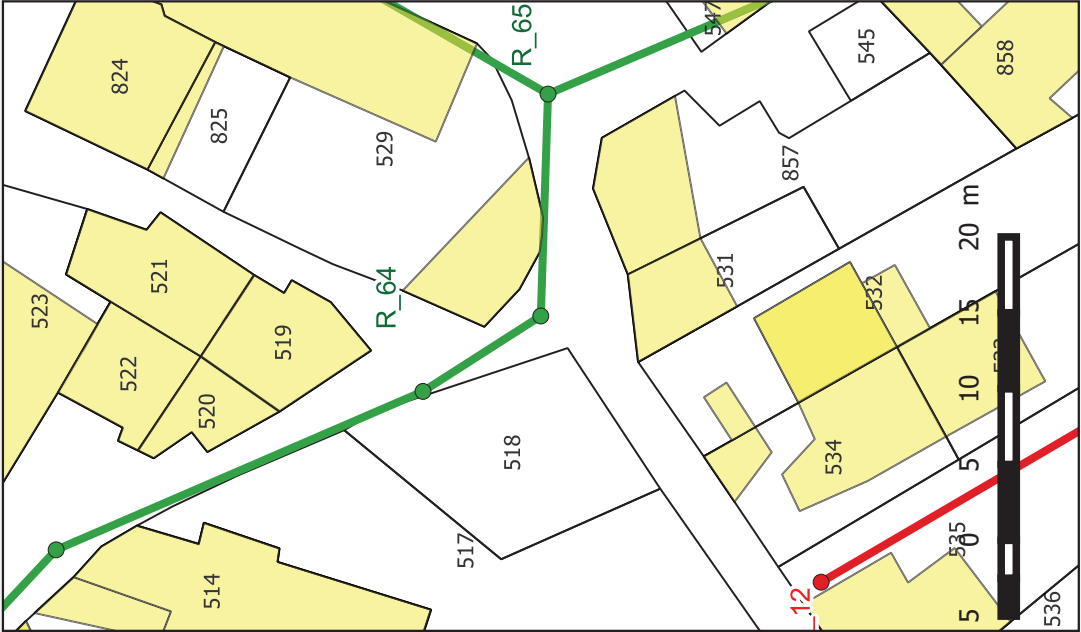

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836447.843804 N4222146.829089

R_65

Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: NON Mauvais Mauvais AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN
Etat de la cunette: Mauvais Mauvais AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN
Etat de la cheminée: Mauvais Mauvais AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN
Présence d'ECP: Mauvais Mauvais AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN
Présence de mise en charge: Mauvais Mauvais AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN
Présence de dépôt: Mauvais Mauvais AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN
Présence de racine: Mauvais Mauvais AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN

NON	MAUVAIS	MAUVAIS	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627FJADS	U	DEPART	300	BETON	1.74			2015090811153166MGXMY
2015090414112627FJADS	U	ARR 1	300	BETON	1.74			2015090811154799QZMDY
2015090414112627FJADS	U	ARR 2	300	BETON	1.74			2015090811160112BIBHA

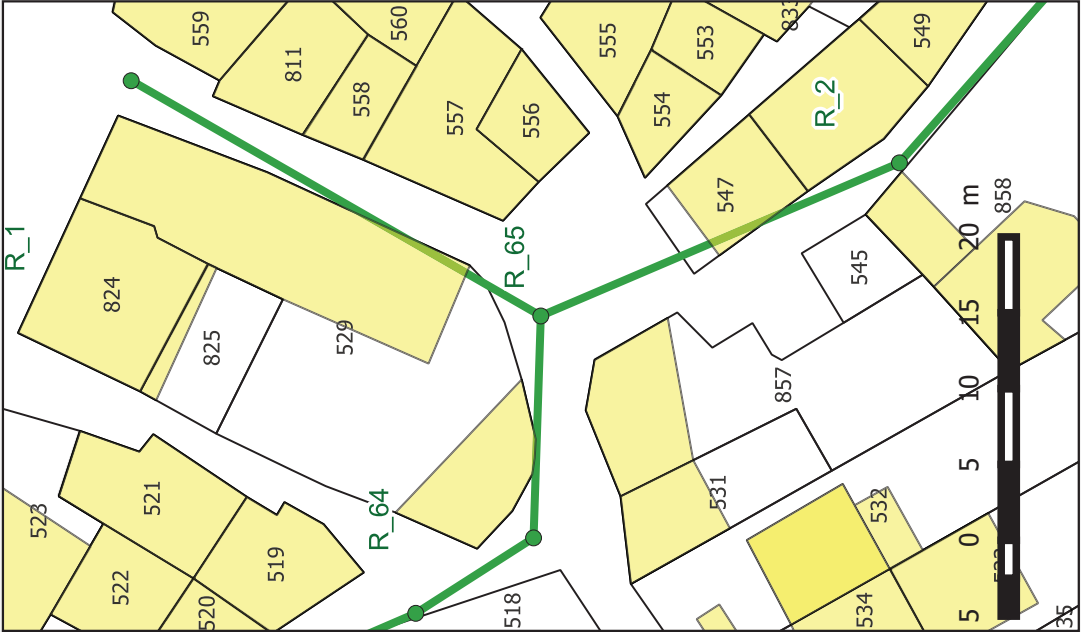

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836403.474239 N4222192.635016

NUMERO DU REGARD:

R_67

Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627LWXNT	U	ARR 3	200	PVC	1			2015090811035690ZARZW
2015090414112627LWXNT	U	ARR 1	300	BETON	2.23			2015090811032420DJCJC
2015090414112627LWXNT	U	DEPART	300	BETON	2.23			2015090811030429HIZHE
2015090414112627LWXNT	U	ARR 2	200	BETON	1			2015090811033977RRBWB

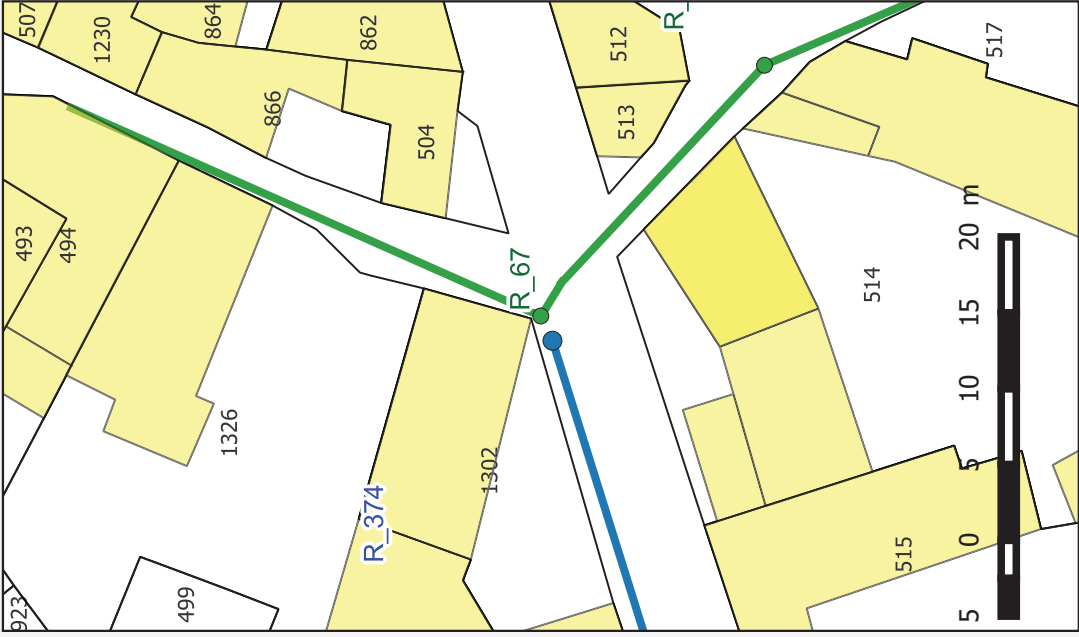

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836625.13298 N4222577.998151

R_68

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON UTILIS	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627DAVOG	EU	DEPART	200	PVC	2.7			2015090909295422TKZL
2015090414112627DAVOG	EU	ARR 1	200	PVC	2.6			2015090909300889GZRF5
2015090414112627DAVOG	EU	ARR 2	200	PVC	2.7			2015090909302373AULAM

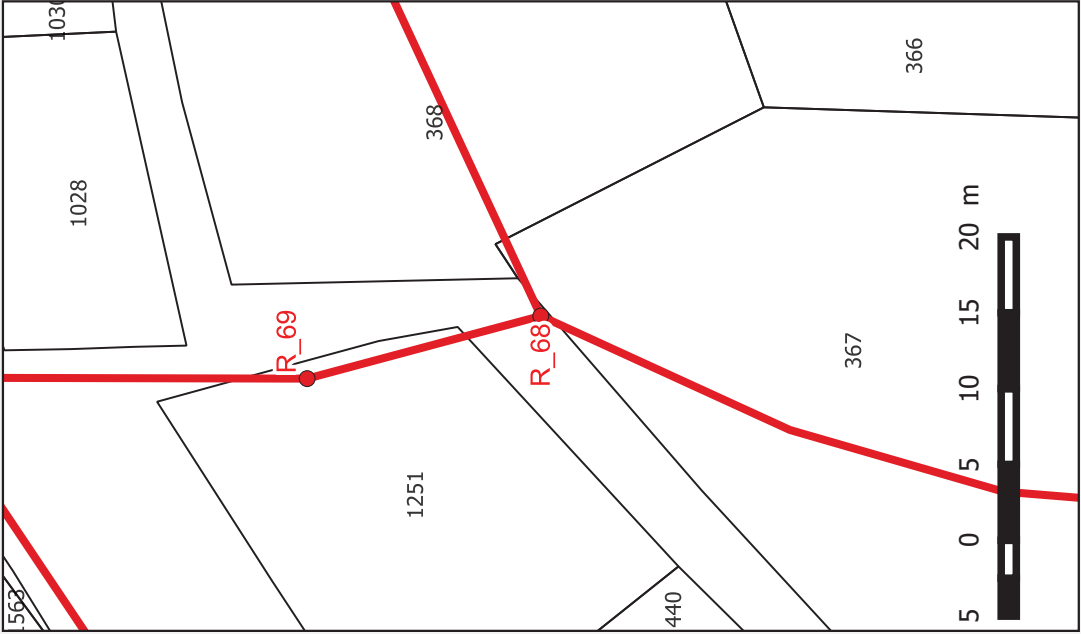

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836621.064919 N4222619.287269

R_70

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627JTSEG	EU	DEPART	200	PVC	0.9			2015090909504550EYPEQ
2015090414112627JTSEG	EU	ARR 1	200	PVC	0.9			2015090909505621MFXMY

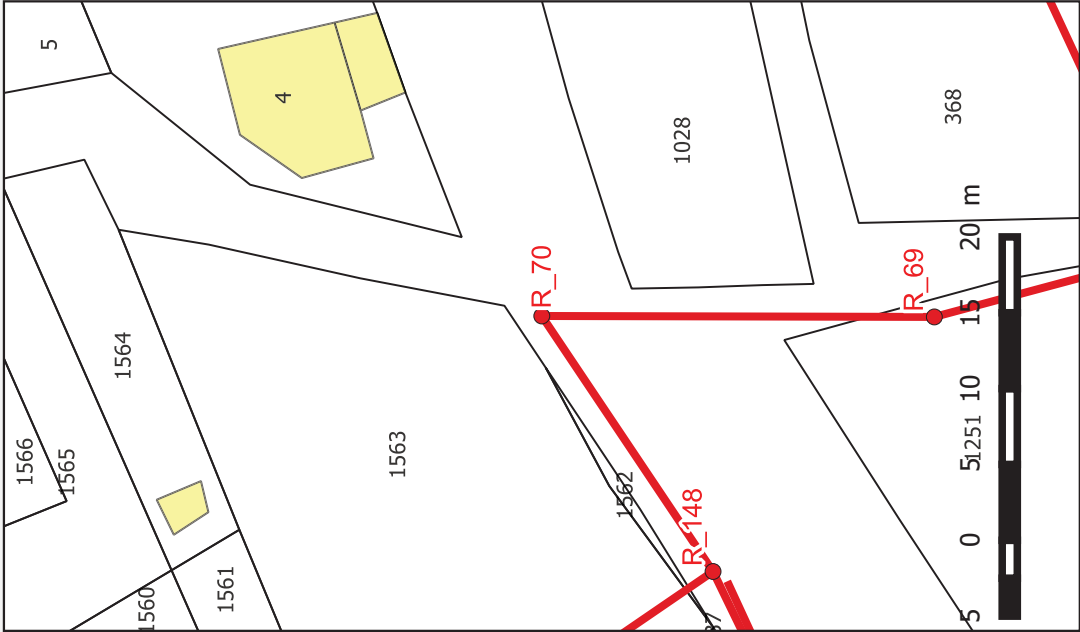

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836707.79278 N4222632.091425

NUMERO DU REGARD:

R_72

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon:

LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627CDOKR	EU	DEPART	200	PVC	2.06			2015090910052469ZTKZM
2015090414112627CDOKR	EU	ARR 1	200	PVC	2.06			2015090910053854HBSHT

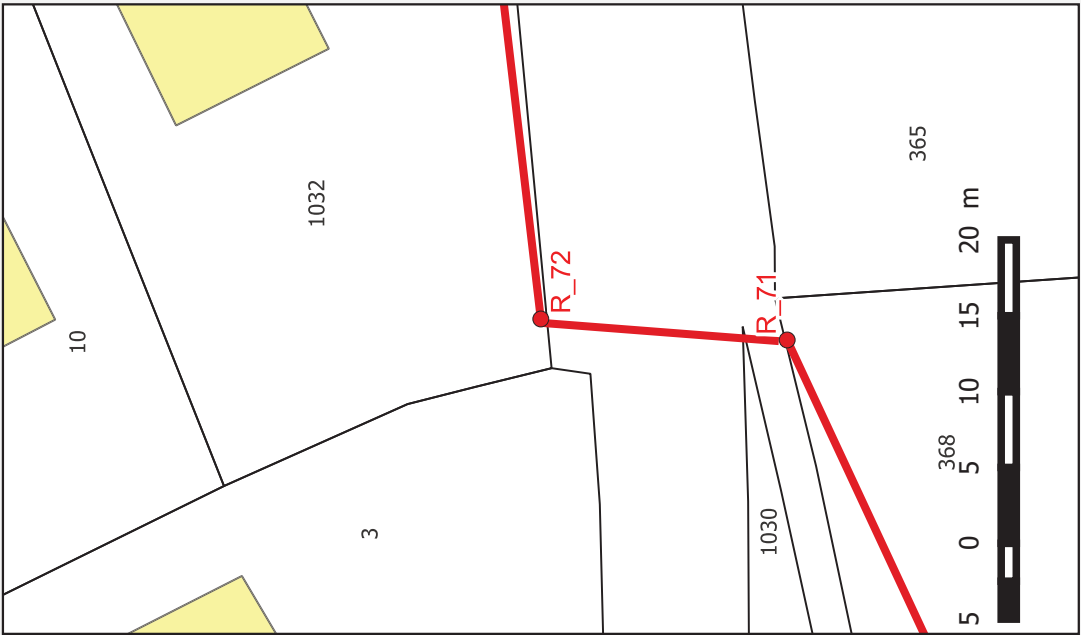

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836573.009917 N4222592.834284

NUMERO DU REGARD:

R_73

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627WETQV	EU	DEPART	200	PVC	0.94			2015090909550585JCUIV
2015090414112627WETQV	EU	ARR 1	200	PVC	0.94			2015090909551760TNFTG

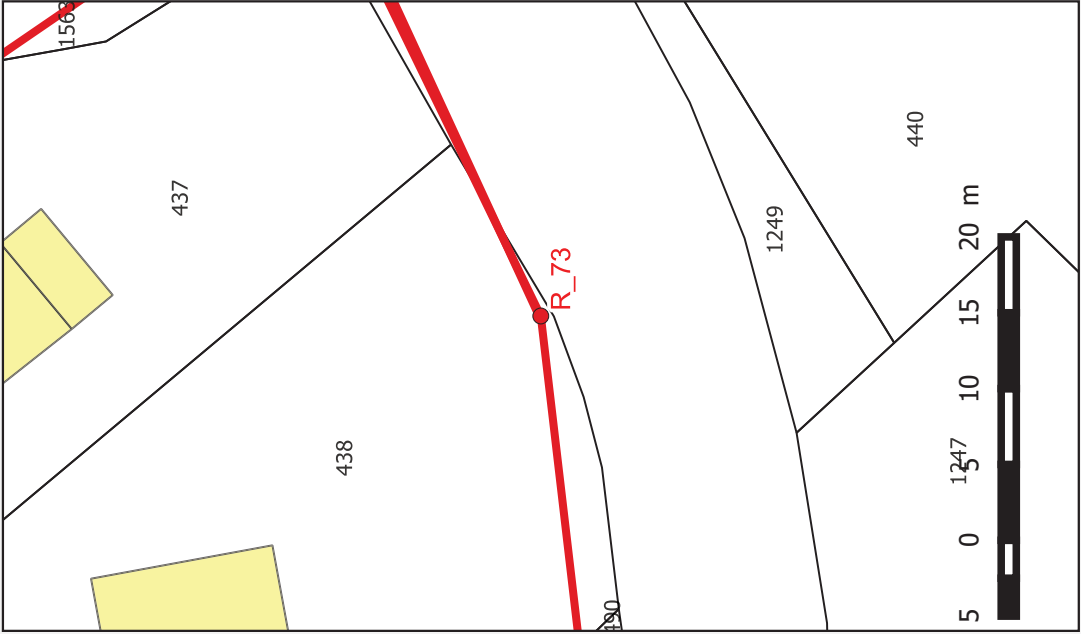

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836500.005083 N4222584.278902

NUMERO DU REGARD:

R_74

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627HCKGP	EU	DEPART	200	PVC	1.1			2015090909581705EYPER
2015090414112627HCKGP	EU	ARR 1	200	PVC	1.1			2015090909582822GARGS

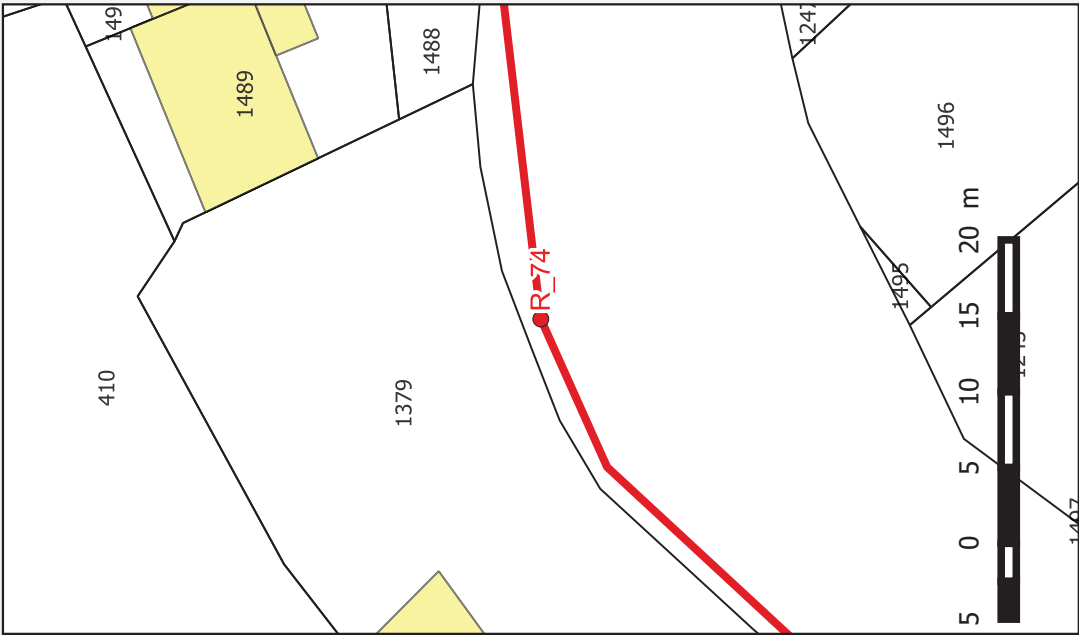

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836404.711411 N4222480.11639

NUMERO DU REGARD:

R_76

Type: EAUX USEES

Environnement: TROTTOIR

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON			MOYEN	
-----	-----	-----	--	--	-------	--



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627HJKNP	EU	DEPART	200	PVC	1.5			2015090816470327VPGVH
2015090414112627HJKNP	EU	ARR 1	200	PVC	1.5			2015090816471621GASGT

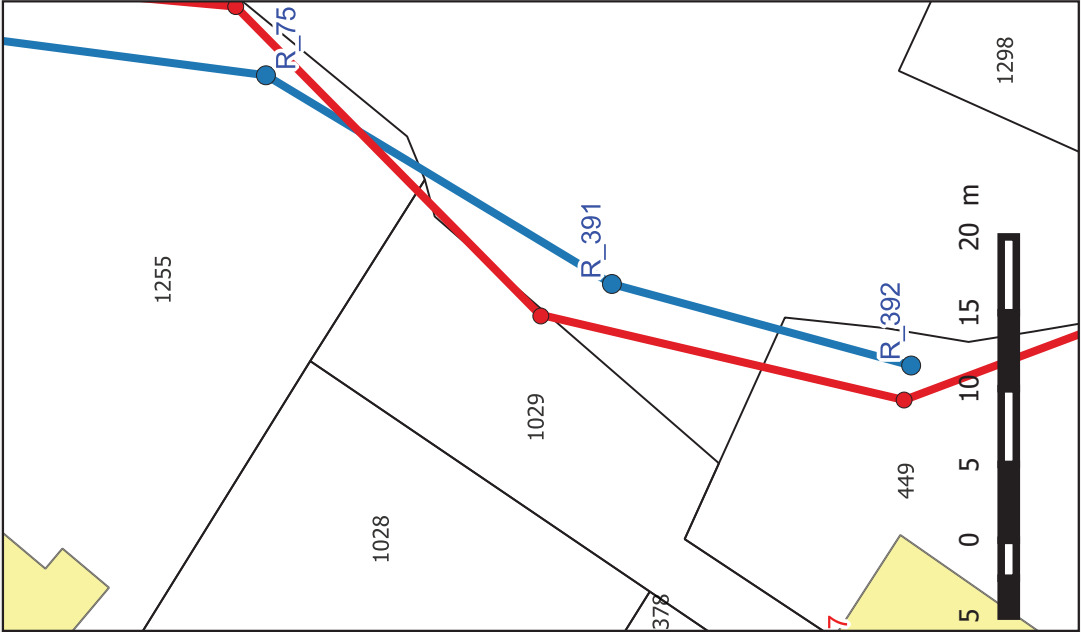

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836418.229282 N4222403.628329

NUMERO DU REGARD:

R_78

Type: EAUX USEES

Environnement: TROTTOIR

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	FAIBLE
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	--------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112627TJGIS	EU	DEPART	200	PVC	1.17			2015090816414977EEOJO
2015090414112627TJGIS	EU	ARR 1	200	PVC	1.17			2015090816420547QRIQN

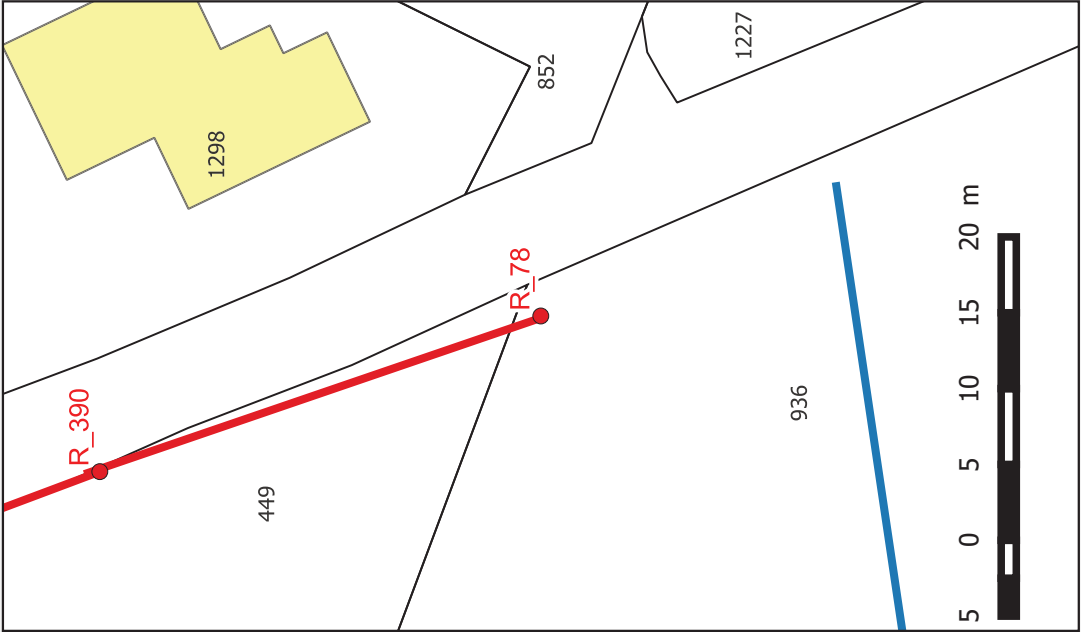

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1835538.767339 N4221271.859695

NUMERO DU REGARD:

R_85

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	MOYEN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNITQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112628ONIMKI	EU	DEPART	200	PVC	1.15			2015091509555762MGXMY
2015090414112628ONIMKI	EU	ARR 1	200	PVC	1.15			2015091509561226YEYEX

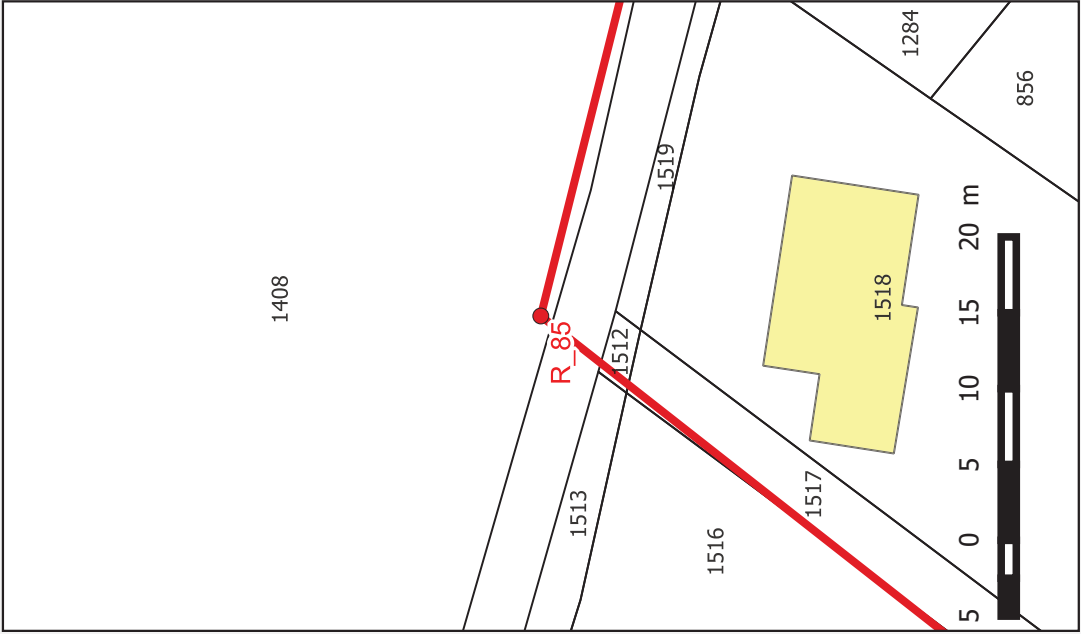

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1835461.231115 N4221169.808277

NUMERO DU REGARD:

R_86

Type: EAUX USEES

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: BON
Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112628UUKQL	EU	DEPART	200	PVC	1.35			2015091510032891CWOC
2015090414112628UUKQL	EU	DEPART	200	PVC	1.35			2015091510035289RRRCXC

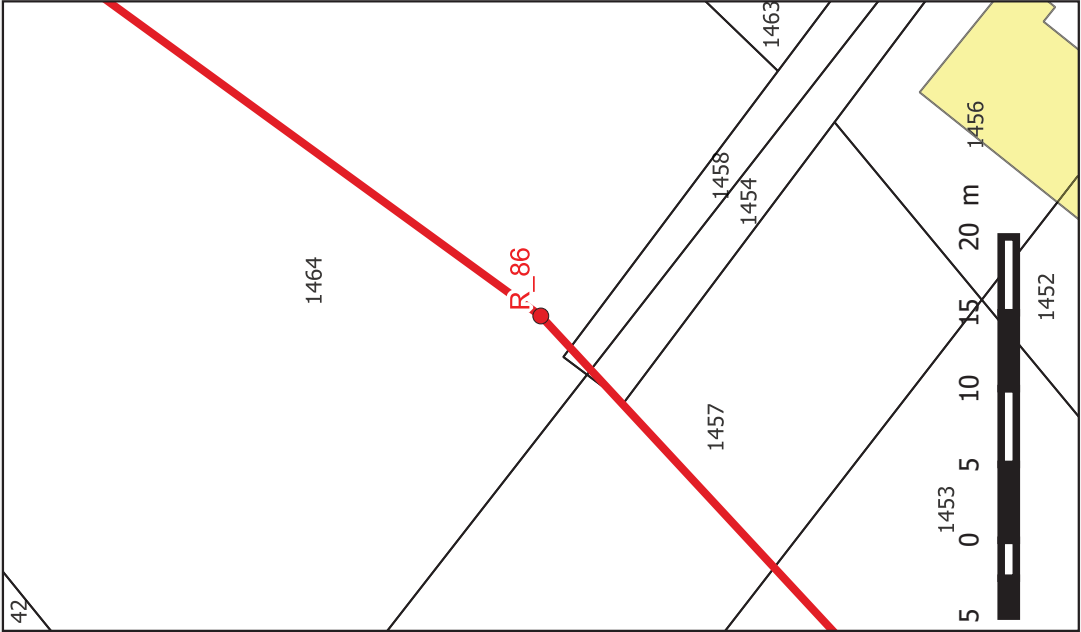

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1835642.971749 N4221244.751875

NUMERO DU REGARD:

R_88

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	MOYEN	FAIBLE	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112628INOLG	EU	DEPART	200	PVC	2.66			2015091509504966QJBPC
2015090414112628INOLG	EU	ARR 1	200	PVC	1.66			2015091509510993OIZOA

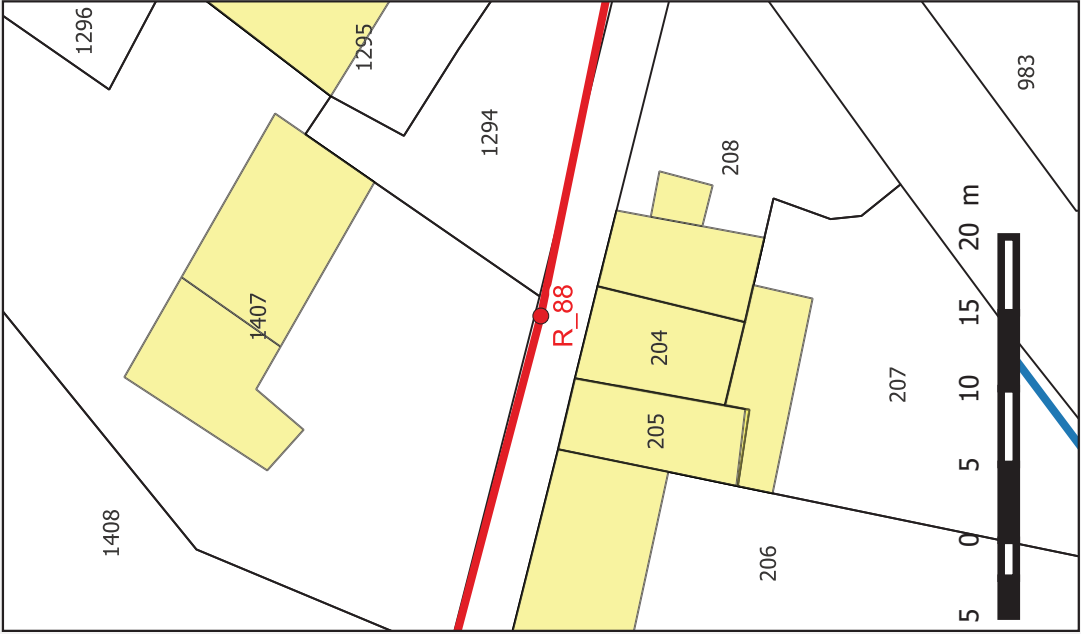

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1835637.949566 N4221156.582048

NUMERO DU REGARD:

R_92

Type: EAUX USEES

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon:

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112628UTING	EU	DEPART	200	PVC	1.22			2015091509433158MGXMZ

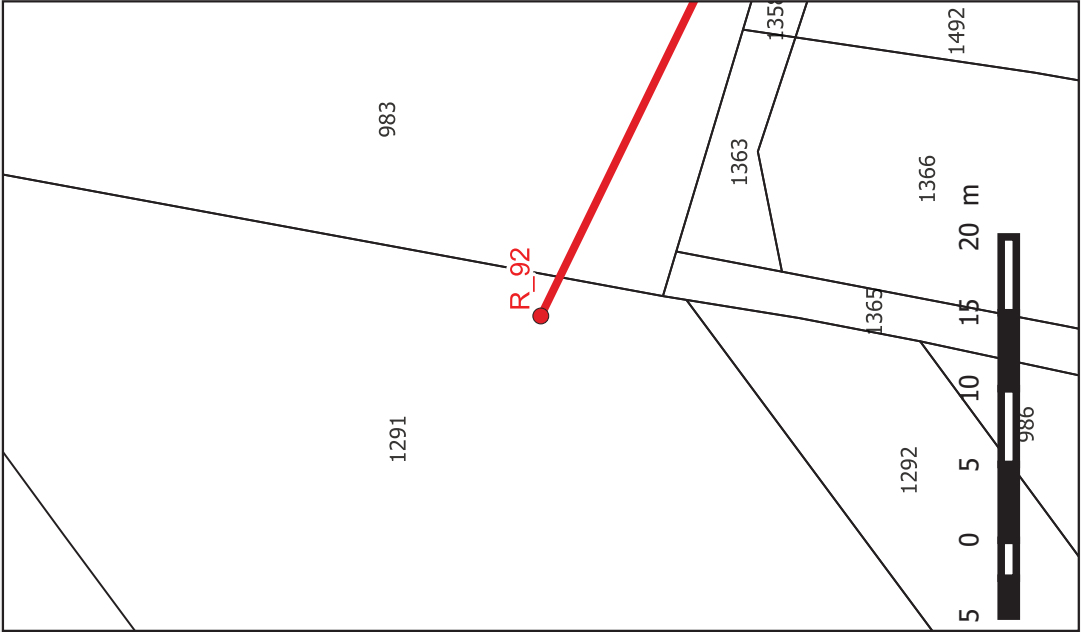

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1835754.852684 N4221084.968981

NUMERO DU REGARD:

R_94

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	FAIBLE	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	--------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112628FMBYE	EU	DEPART	200	PVC	1.21			2015091509380462KKUPU
2015090414112628FMBYE	EU	ARR 1	200	PVC	1.21			2015091509381814WQHWT

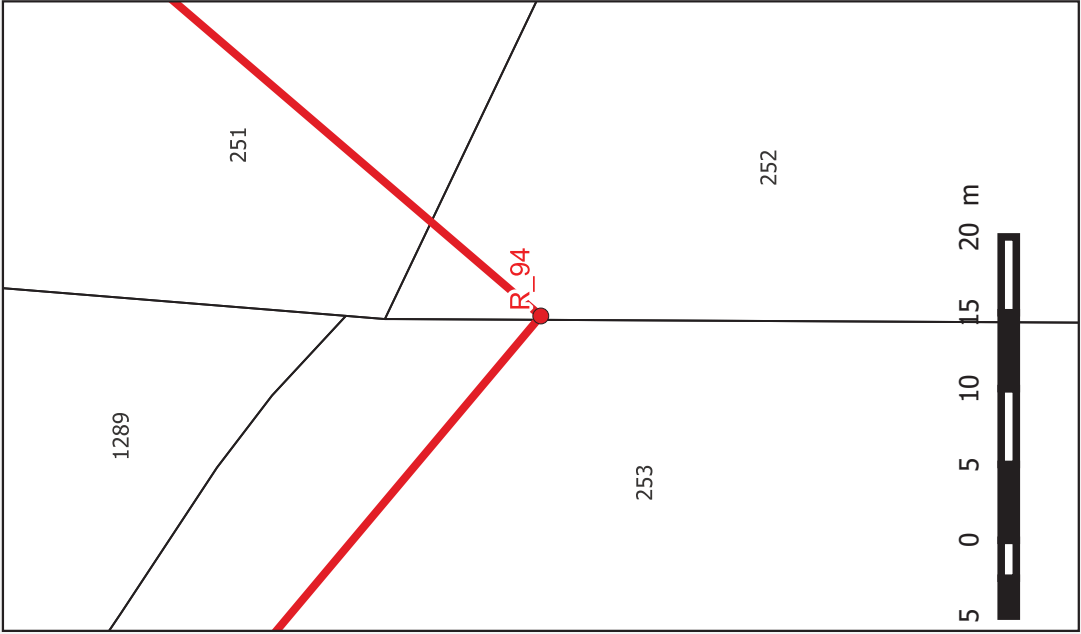

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1835905.267767 N4221238.933801

R_98

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	TRACE DE MISE EN	AUCUN	FAIBLE
-----	-----	-----	-------	------------------	-------	--------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112628AJCP	EU	DEPART	200	PVC	1.2			2015091509142221SLDRE
2015090414112628AJCP	EU	ARR 1	200	PVC	1.2			2015091509143685XR1XJ

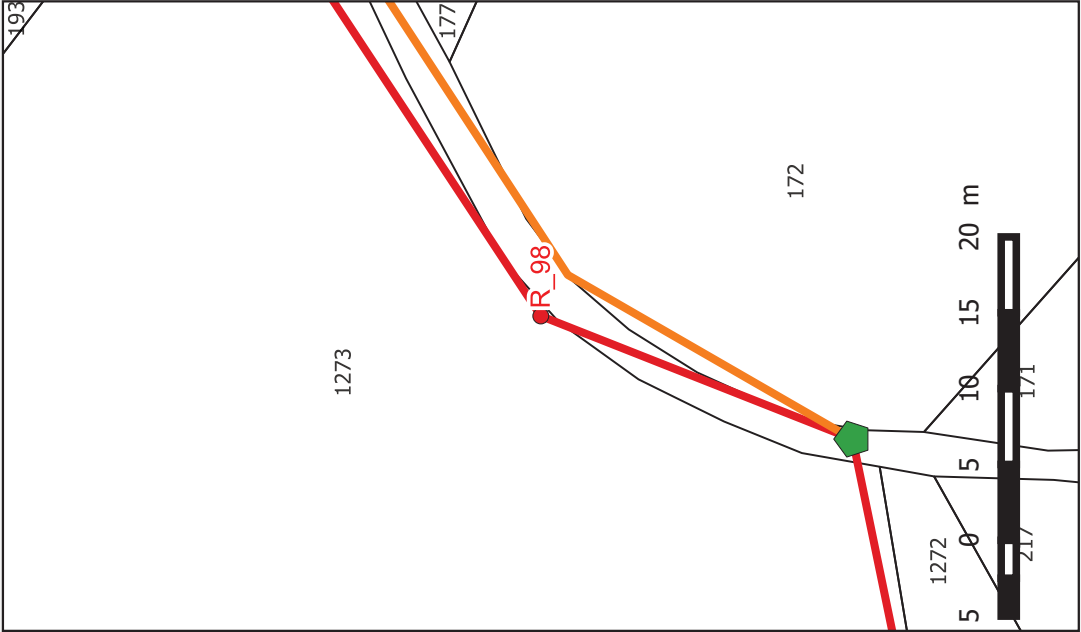

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1835849.798483 N4221336.431637

NUMERO DU REGARD:

R_101

Type: EAUX USEES

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine: AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112628DPJUUO	EU	DEPART	200	PVC	2.14			2015091509061983KEVKW
2015090414112628DPJUUO	EU	ARR 1	200	PVC	2.14			2015091509063782NGYMZ

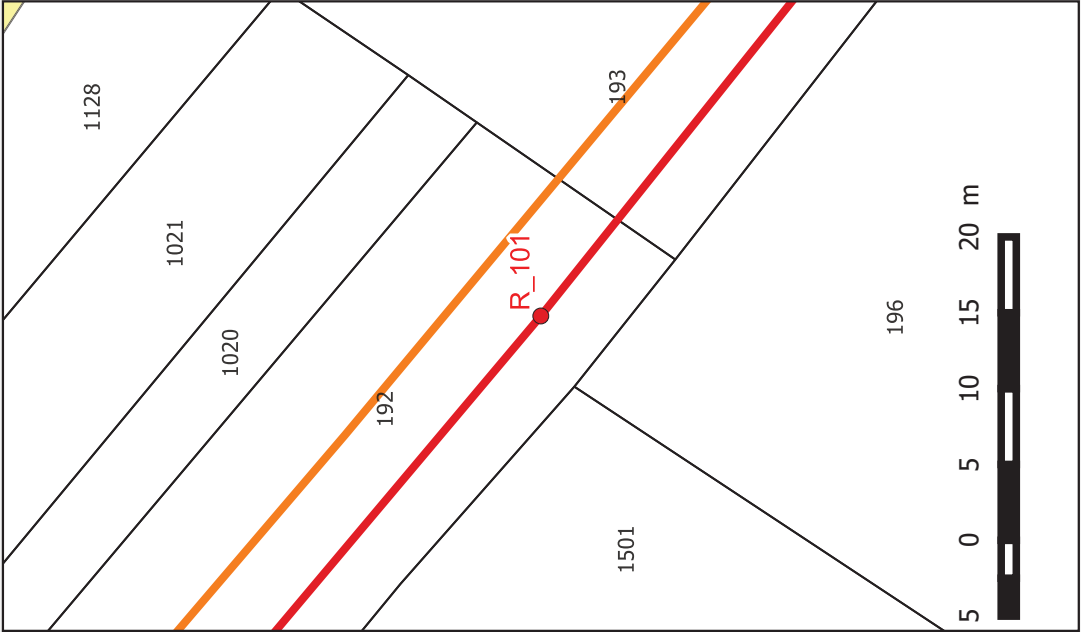

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1835905.04362 N4221676.920066

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: CORROSION AVANCEE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------




IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112629RDYET	EU	ARR 1	200	PVC	0.9			2015090816062257PJAPB
2015090414112629RDYET	EU	DEPART	200	PVC	1.23			2015090816054406JCUJV

NUMERO DU REGARD:

R_111

Type: EAUX USEES

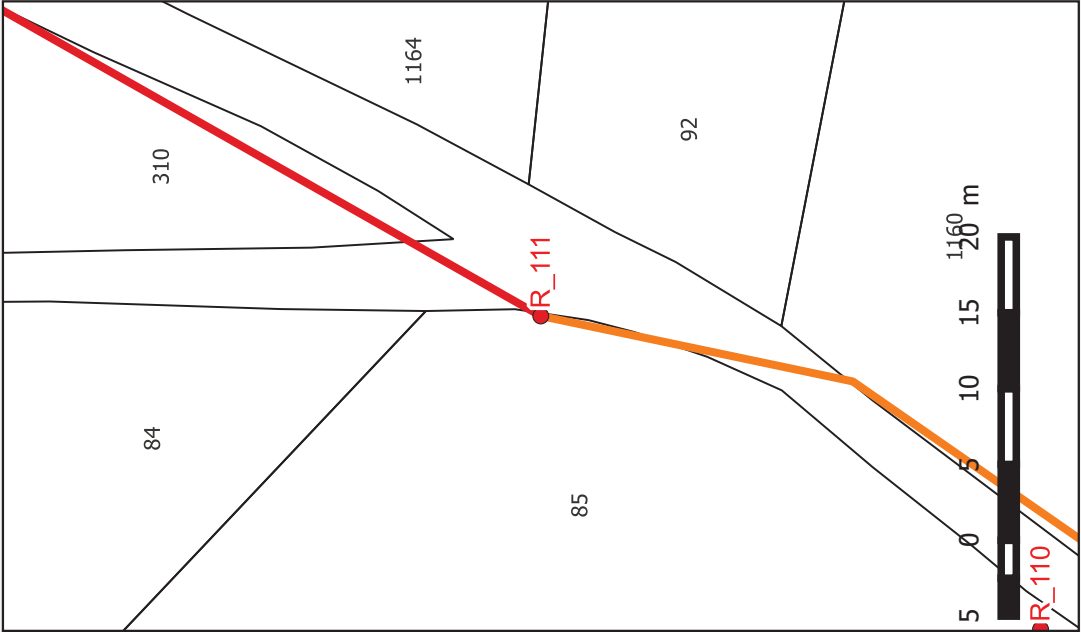

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836000.11843 N4221822.039428

NUMERO DU REGARD:

R_114

Type: EAUX USEES

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: CORROSION AVANCEE

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN			
-----	-------	-------	-------	--	--	--



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112629CNOFK	EU	DEPART	200	PVC	1.21			2015090815570686FYEX
2015090414112629CNOFK	EU	ARR 1	200	PVC	1.21			2015090815572262SMESF

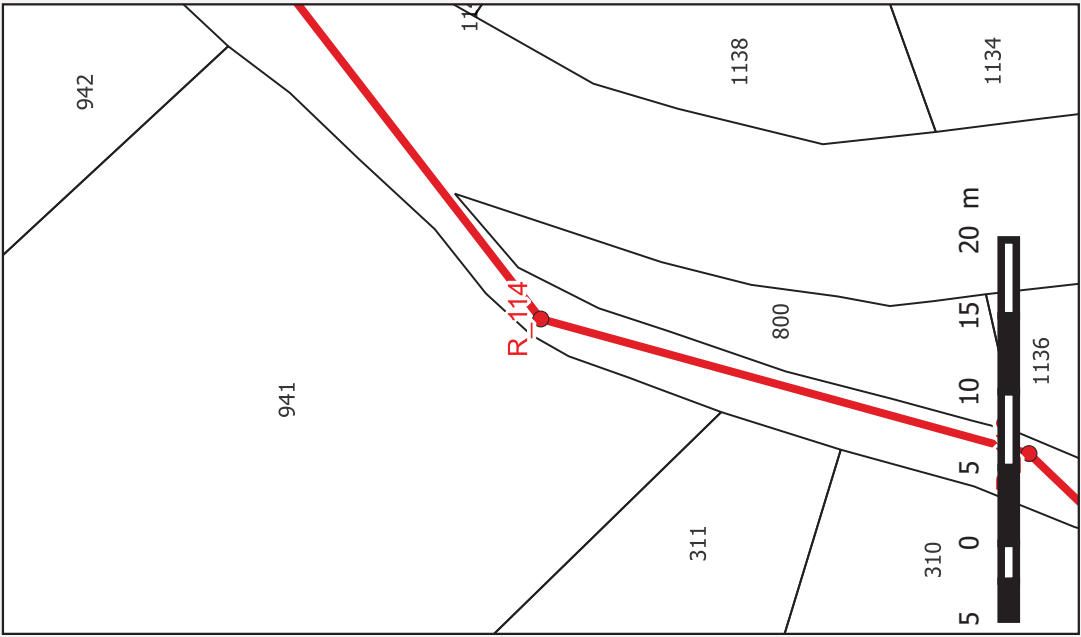

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836029.593326 N4221844.784345

NUMERO DU REGARD:

R_115

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN			
-----	-----	-----	-------	--	--	--

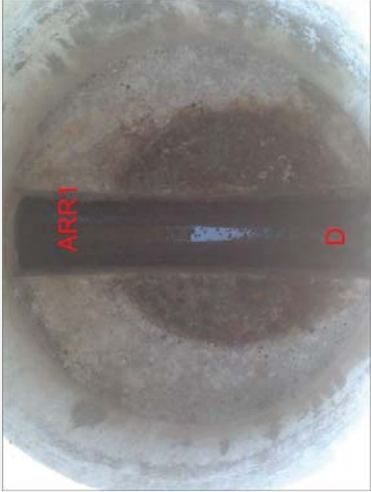

IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112629DDUAV	EU	DEPART	200	PVC	1.52			2015090815530864TZSYR
2015090414112629DDUAV	EU	DEPART	200	PVC	1.52			2015090815532125JPIOH

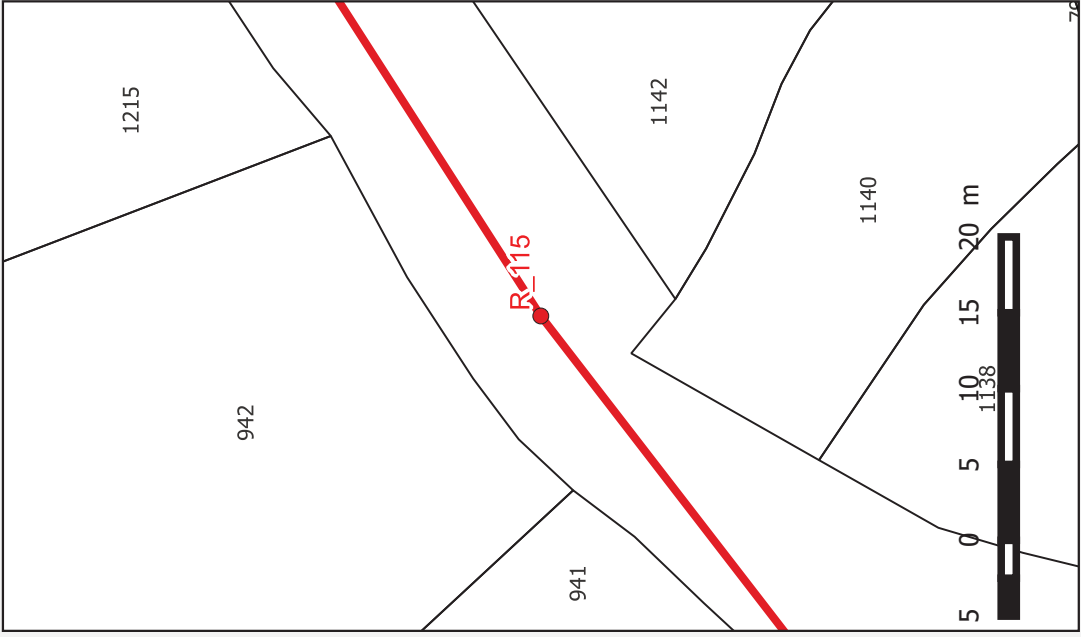

Date d'édition 2016-05-02

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836632.920522 N4222452.096486

NUMERO DU REGARD:

R_121

Type: EAUX USEES

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNITQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112629NVKHM	EU	DEPART	200	PVC	1.95			2015090909414934TNETF
2015090414112629NVKHM	EU	ARR 1	0	PVC	1.95			2015090909420211RLCRD

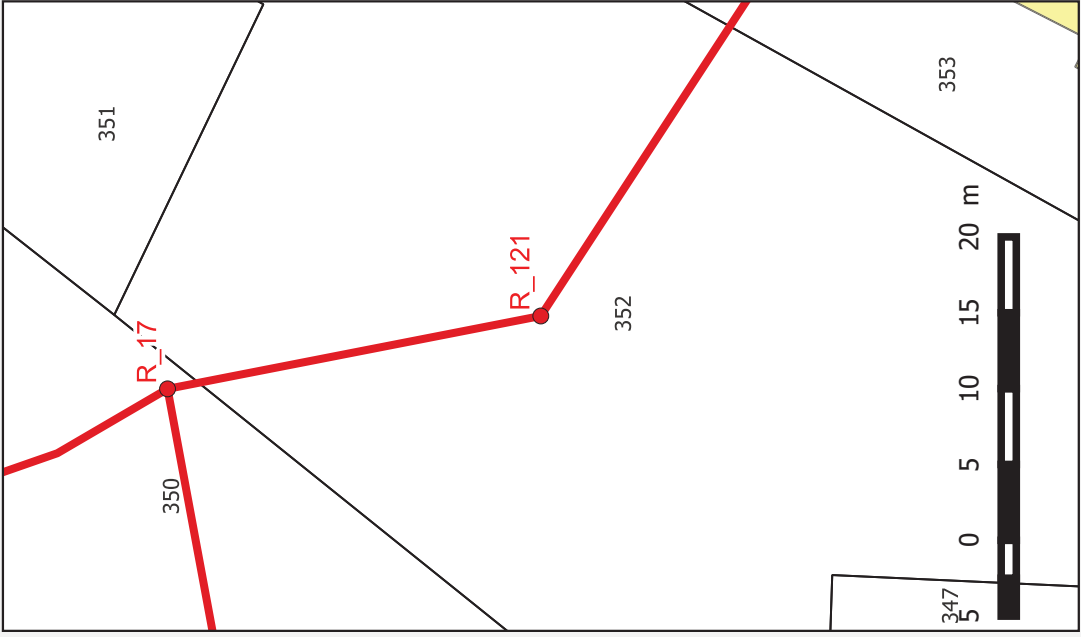

Date d'édition 2016-05-02

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836766.207644 N4222142.435072

NUMERO DU REGARD:

R_128

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112629OKOAV	EU	DEPART	200	PVC	2.4			2015090908591495DXODP
2015090414112629OKOAV	EU	ARR 1	200	PVC	2.4			2015090908592573SMDSF

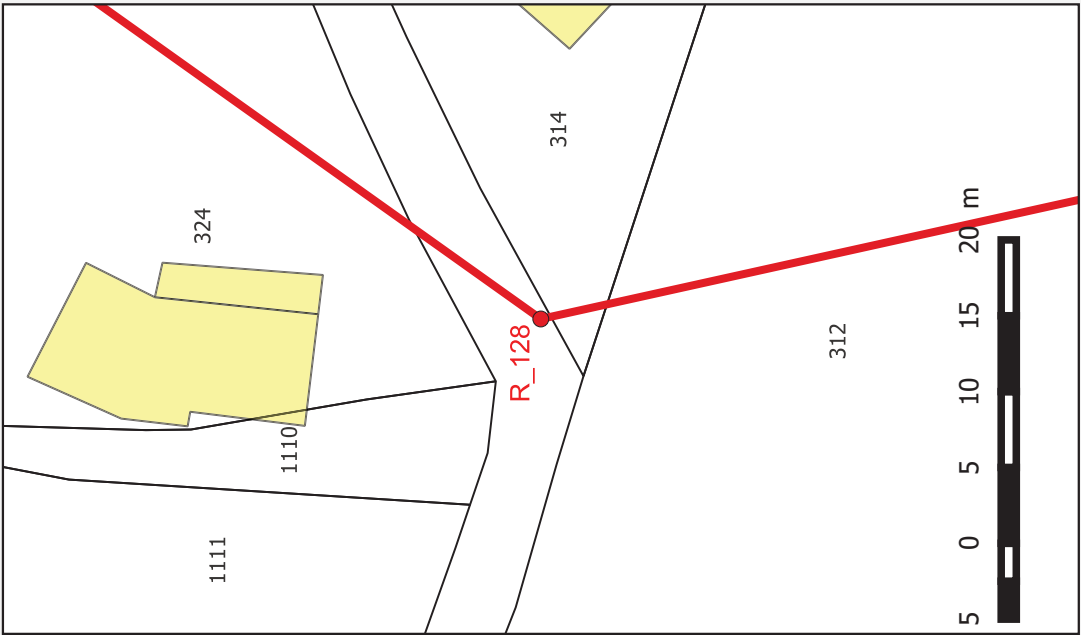

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836330.833347 N4222171.870898

NUMERO DU REGARD:

R_135

Type: EAUX USEES

Environnement: TROTTOIR

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112630ALHMC	EU	DEPART	200	PVC	1.14			2015090809432146SZSYR
2015090414112630ALHMC	EU	ARR 1	200	PVC	1.14			2015090809434790VOGVH

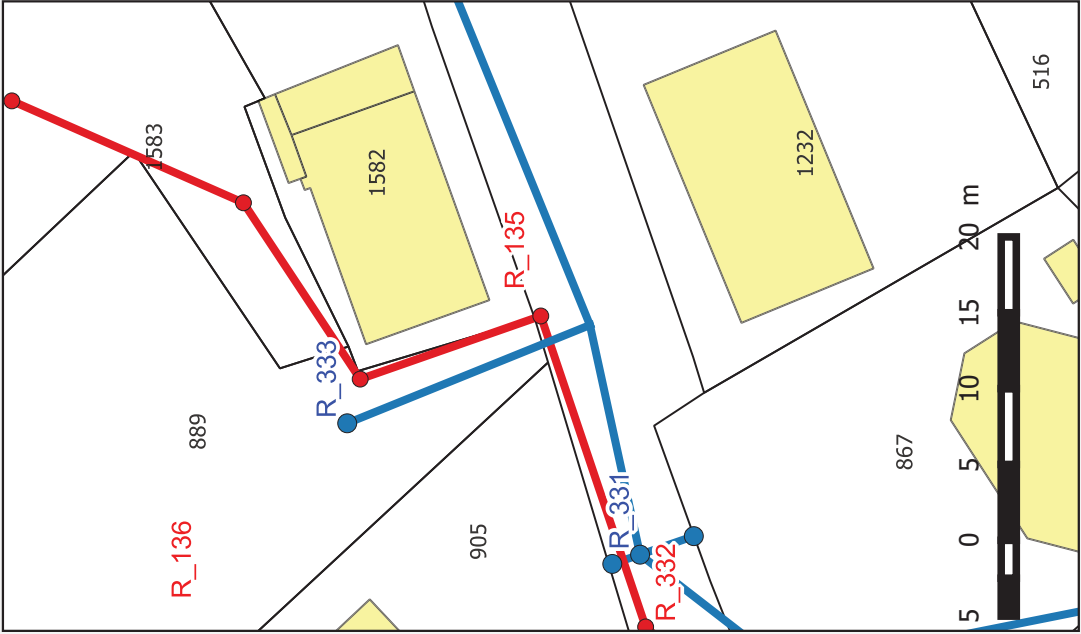

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E18363338.296803 N4222191.476992

NUMERO DU REGARD:

R_137

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112630ZEFCX	EU	DEPART	200	PVC	1.34			2015090809482541BH4HA
2015090414112630ZEFCX	EU	ARR 1	160	PVC	1.32			20150908094837930O0TY

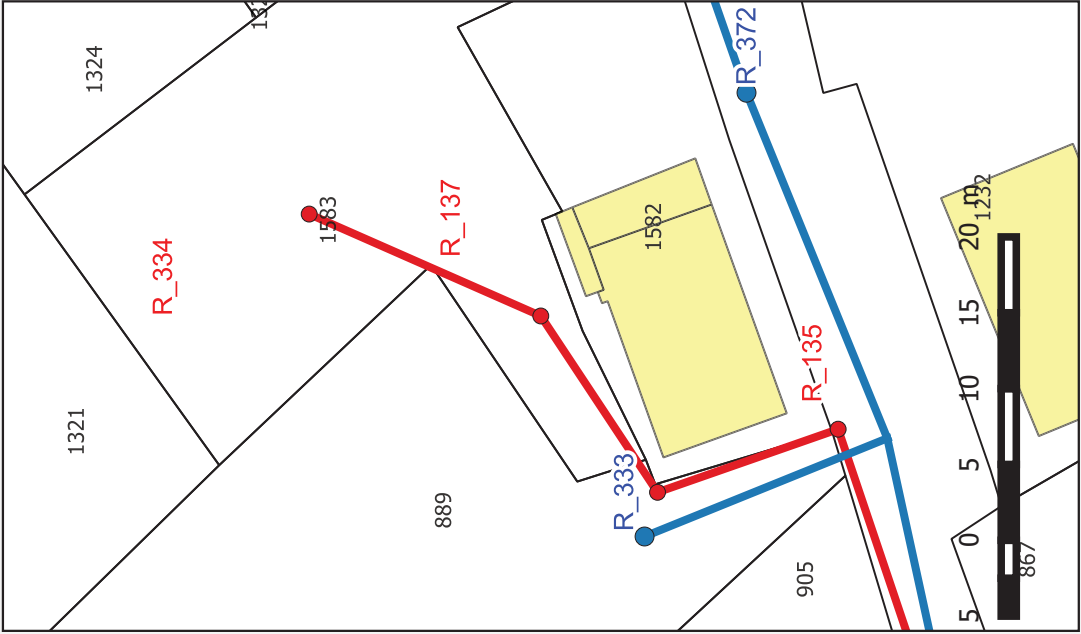

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836761.669007 N4222638.407968

NUMERO DU REGARD:

R_138

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112630KWXNS	EU	DEPART	200	PVC	0.99			2015090911333748DXPDQ
2015090414112630KWXNS	EU	DEPART	200	PVC	0.99			2015090911335798PIAPB
2015090414112630KWXNS	EU	ARR 2	200	PVC	0.65			2015090911341110ELEKD

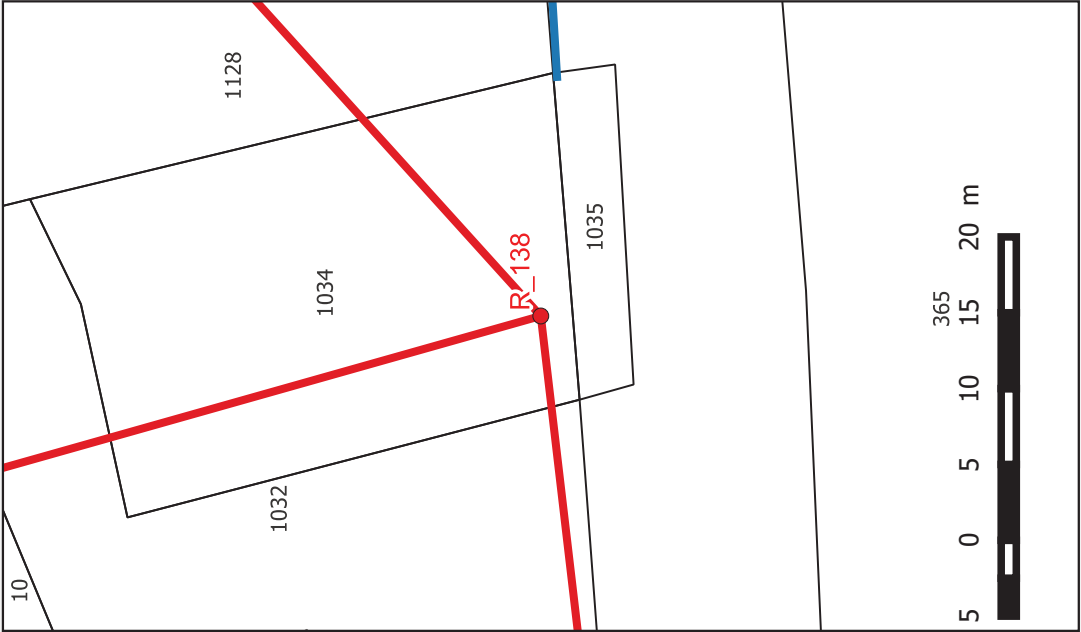

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836909.418885 N4222847.530346

NUMERO DU REGARD:

R_146

Type: EAUX USEES

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112630TJFIR	EU	DEPART	200	PVC	2.21			2015090911175054CCMHM
2015090414112630TJFIR	EU	ARR 1	200	PVC	1.42			2015090911180213TULSQ

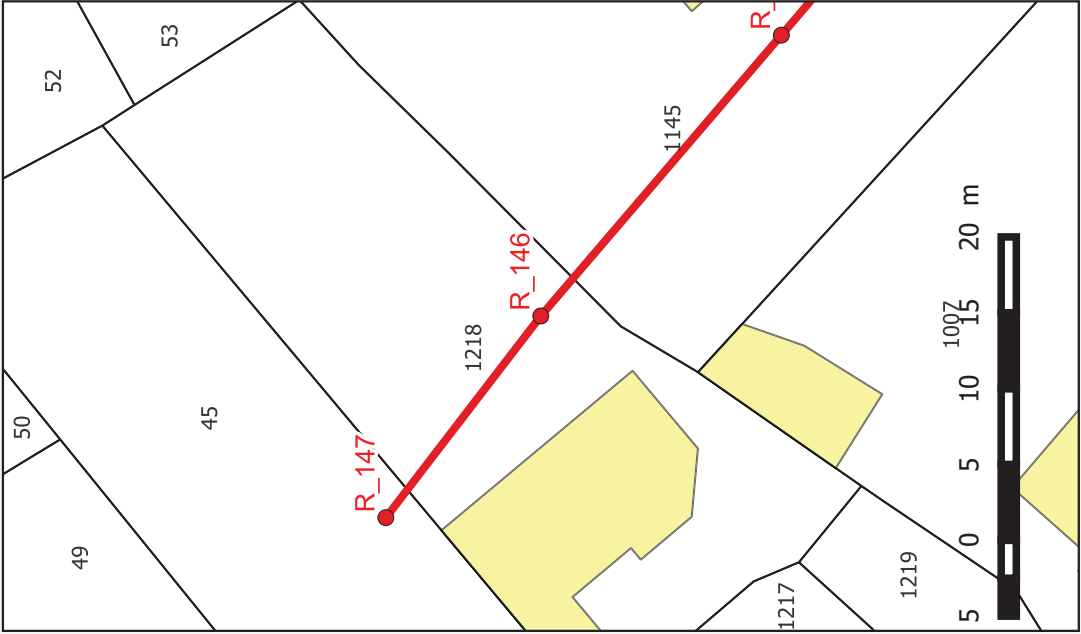

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836614.110668 N4222797.183079

NUMERO DU REGARD:

R_153

Type: EAUX USEES

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNITQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112631JDUIW	EU	DEPART	200	PVC	1.13			2015090913061287LEWLX

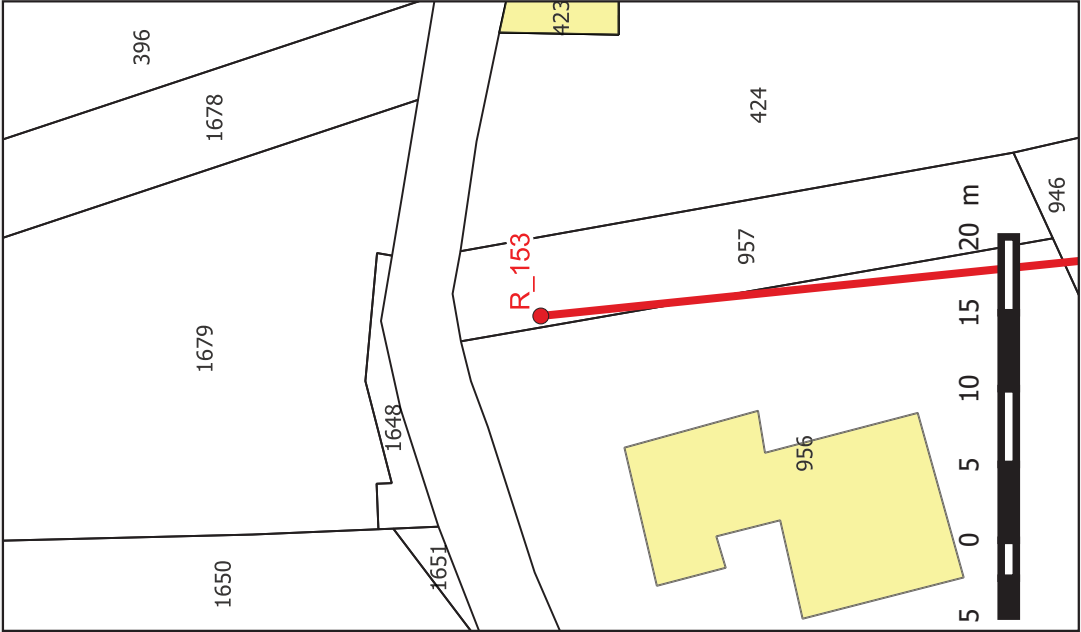

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836431.459154 N4222571.147343

NUMERO DU REGARD:

R_154

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: CORROSION AVANCEE

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: NON
Etat de la cunette: MAUVAIS
Etat de la cheminée: AUCUN
Présence d'ECP: AUCUN
Présence de mise en charge: AUCUN
Présence de dépôt: AUCUN
Présence de racine: AUCUN

NON	MAUVAIS	MAUVAIS	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112631OUJUN	EU	DEPART	200	PVC	1			2015090816575711KDVJW
2015090414112631OUJUN	EU	ARR 1	200	PVC	1			2015090816580710DXODP

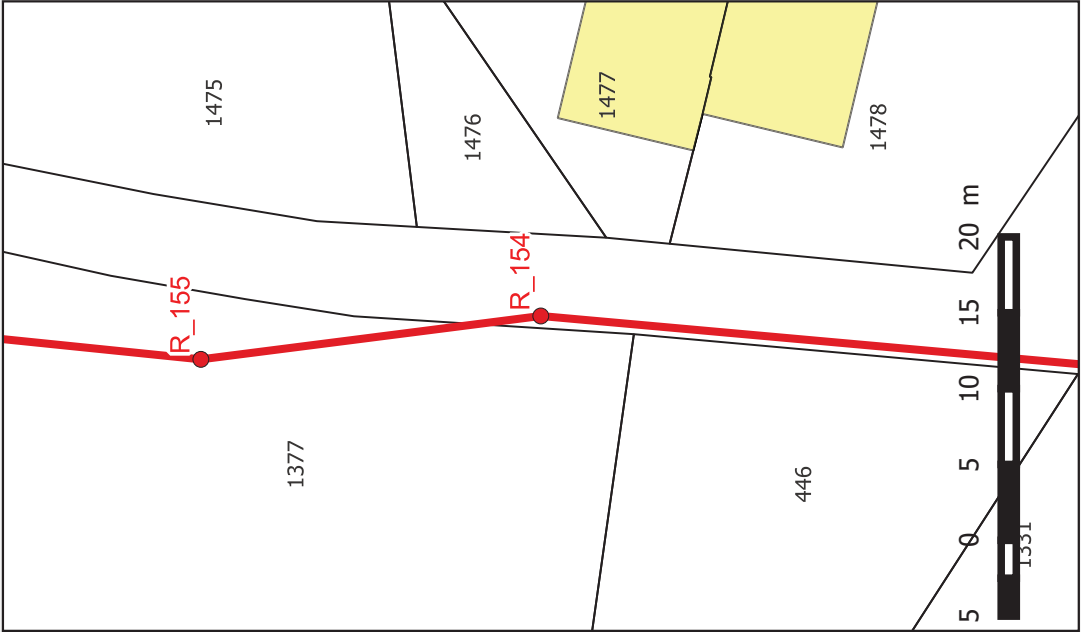

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836498.152618 N4222816.667181

NUMERO DU REGARD:

R_164

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

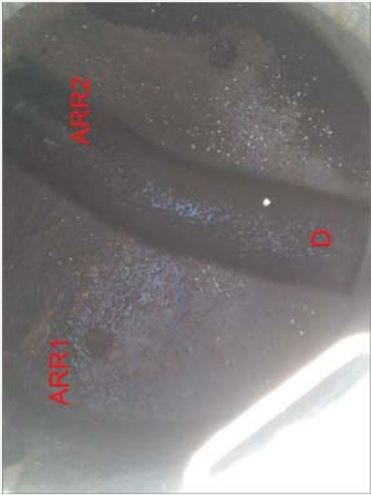

IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112631TFFWB	EU	DEPART	200	PVC	1.28			2015090913553606HBAPC
2015090414112631TFFWB	EU	ARR 1	200	PVC	0.6			2015090913554852NTMSL
2015090414112631TFFWB	EU	ARR 2	200	PVC	1.28			2015090913560779MFXLY

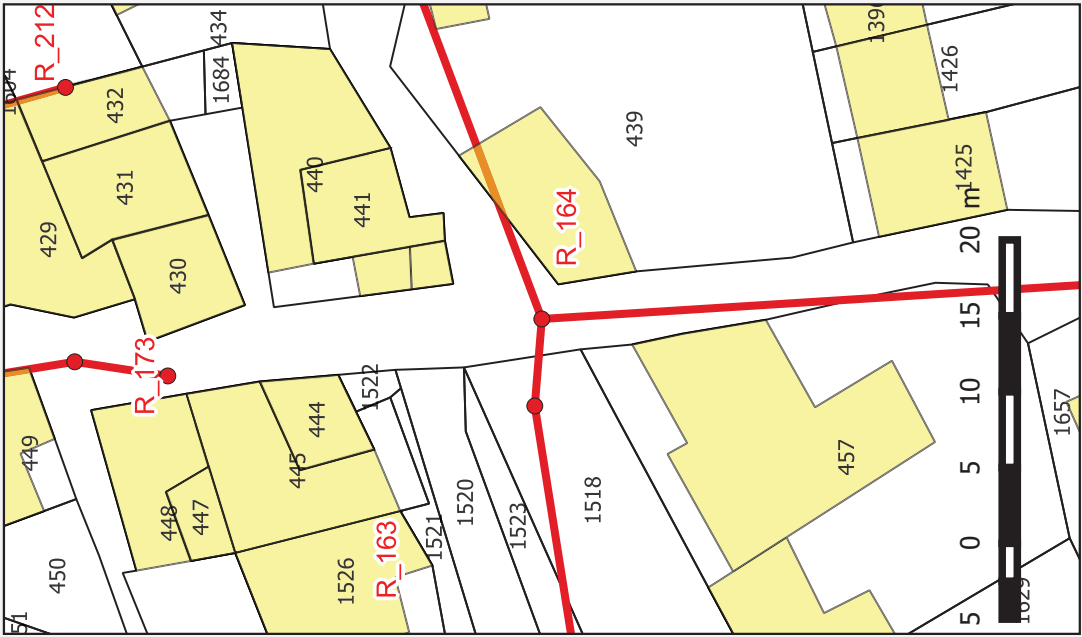

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836377.874234 N4222922.173775

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN




IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112631IAOZH	EU	DEPART	200	PVC	1.28			2015090913432810RRBWB
2015090414112631IAOZH	EU	ARR 1	200	PVC	1.28			2015090913433963WQHWT

NUMERO DU REGARD:

R_174

Type: EAUX USEES

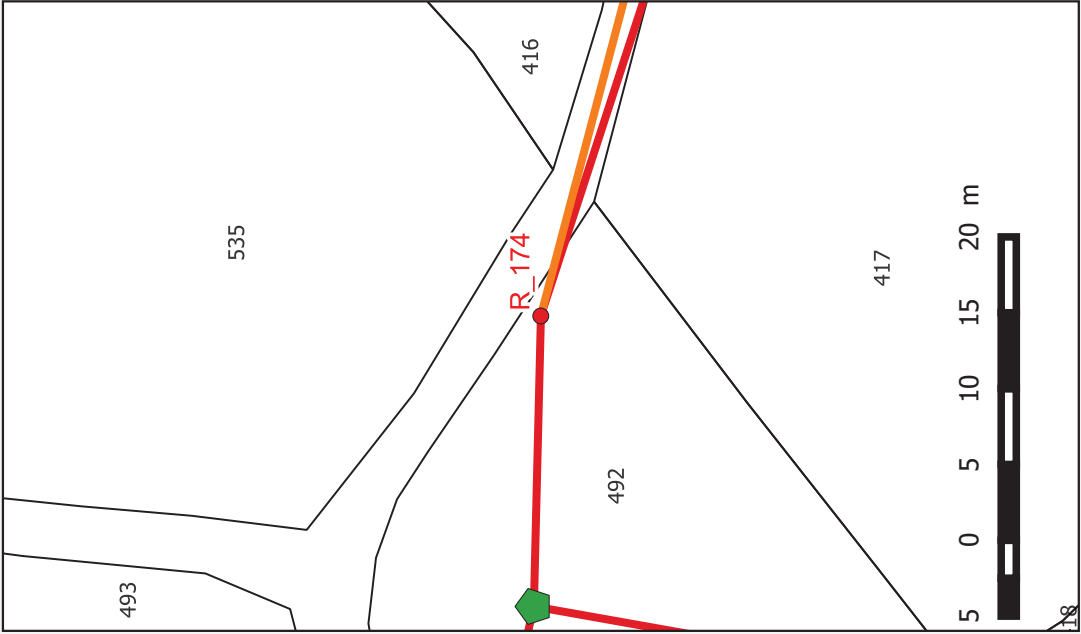

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836168.971237 N4222884.14063

NUMERO DU REGARD:

R_182

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112632SSCXC	EU	DEPART	200	PVC	1.65			2015090914250264DWOC
2015090414112632SSCXC	EU	ARR 1	200	PVC	1.35			2015090914251306CIBHA

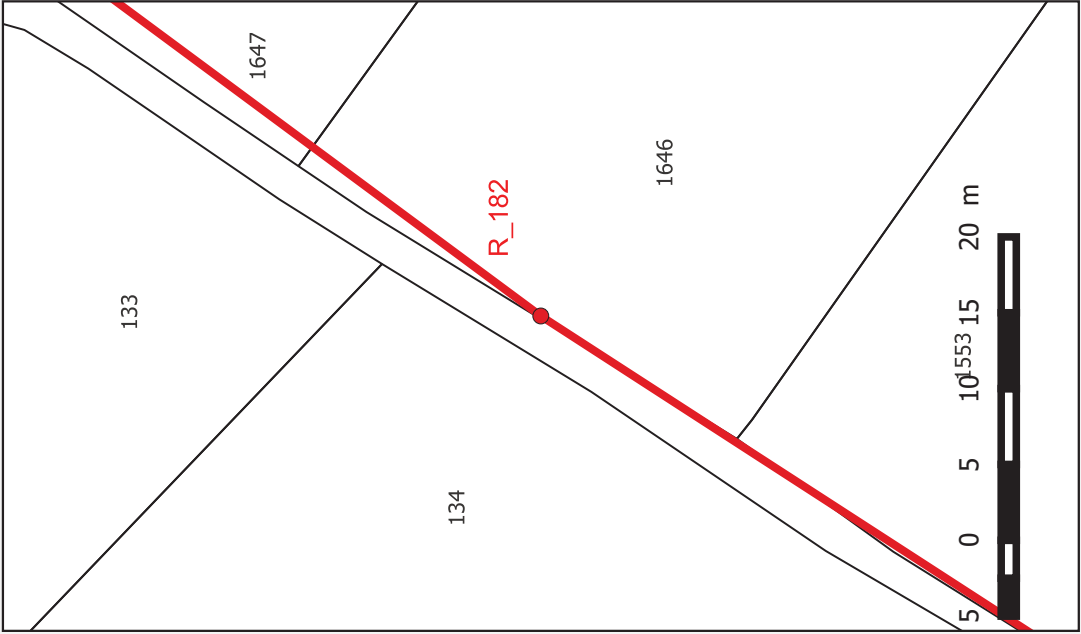

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836112.554827 N4222783.333168

NUMERO DU REGARD:

R_185

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112632WVUSQ	EU	DEPART	200	PVC	1.45			2015090914314608YSJYK
2015090414112632WVUSQ	EU	ARR 1	200	PVC	1.45			2015090914320991RKCQD

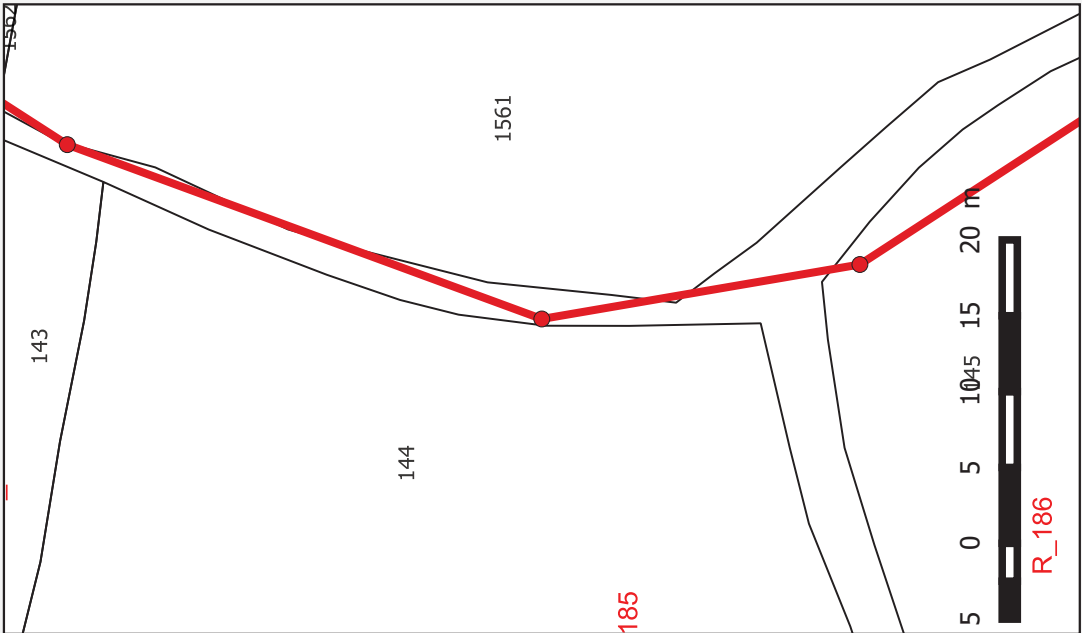

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836146.616548 N4222708.062791

NUMERO DU REGARD:

R_188

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112632RCYDT	EU	DEPART	200	PVC	2.36			2015090914363182DJJC
2015090414112632RCYDT	EU	ARR 1	200	PVC	2.36			2015090914364524DXODQ

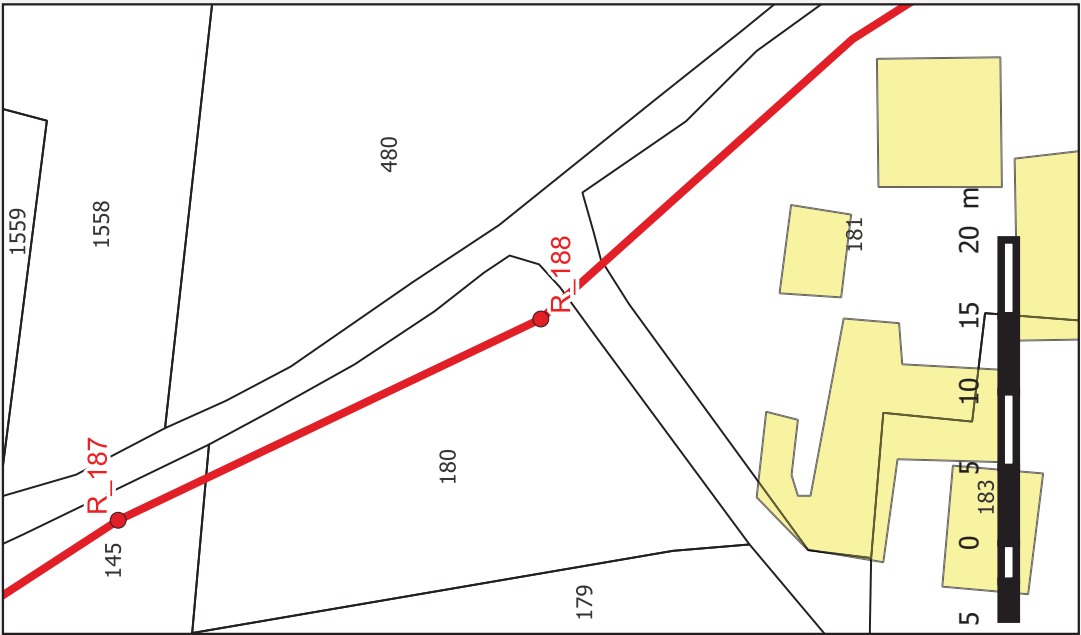

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836178.26354 N4222666.711817

NUMERO DU REGARD:

R_189

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112632VAQTI	EU	ARR 1	200	PVC	1.33			2015090914402839BVMBN
2015090414112632VAQTI	EU	DEPART	200	PVC	1.33			2015090914401702CWNCO

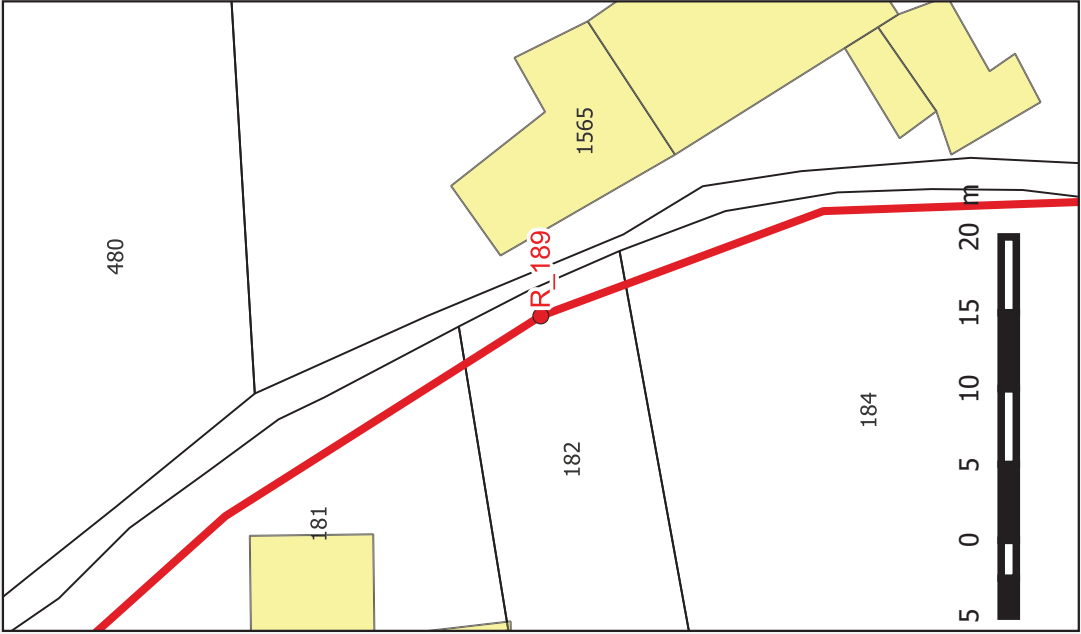

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836065.690289 N4222362.135027

NUMERO DU REGARD:

R_206

Type: EAUX USEES

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112632UXMMX	EU	DEPART	200	PVC	2.18			2015090915111791EYPEQ
2015090414112632UXMMX	EU	ARR 1	200	PVC	2.18			2015090915113173MGVMZ

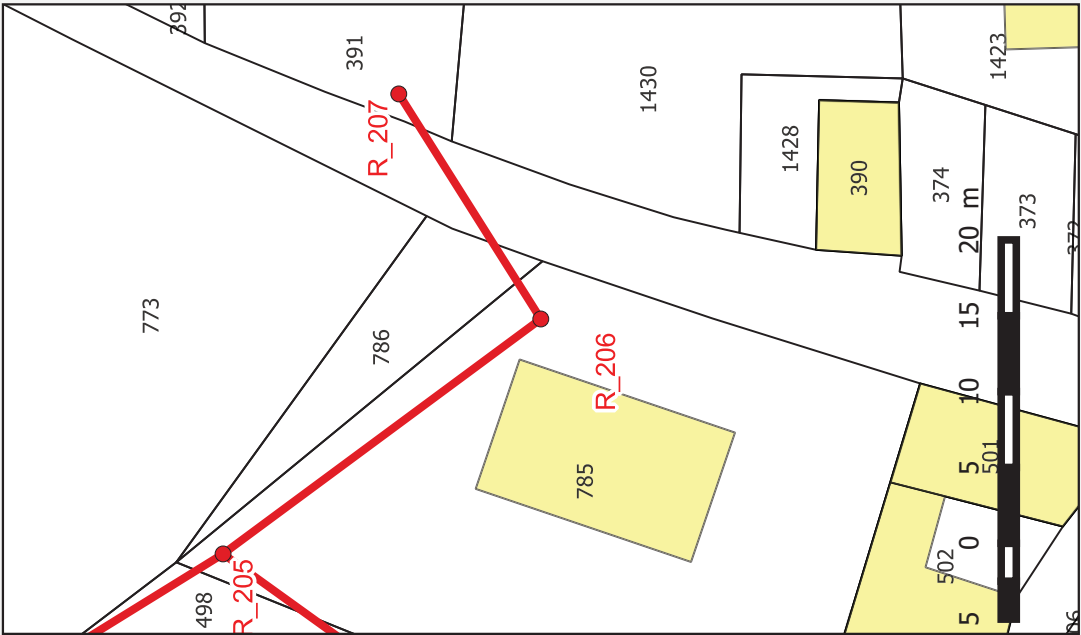

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836019.575979 N4222330.167489

NUMERO DU REGARD:

R_209

Type: EAUX USEES

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112633FMFLE	EU	DEPART	200	PVC	0.99			2015090915155853EYQER
2015090414112633FMFLE	EU	ARR 1	200	PVC	0.99			2015090915161106GARGS

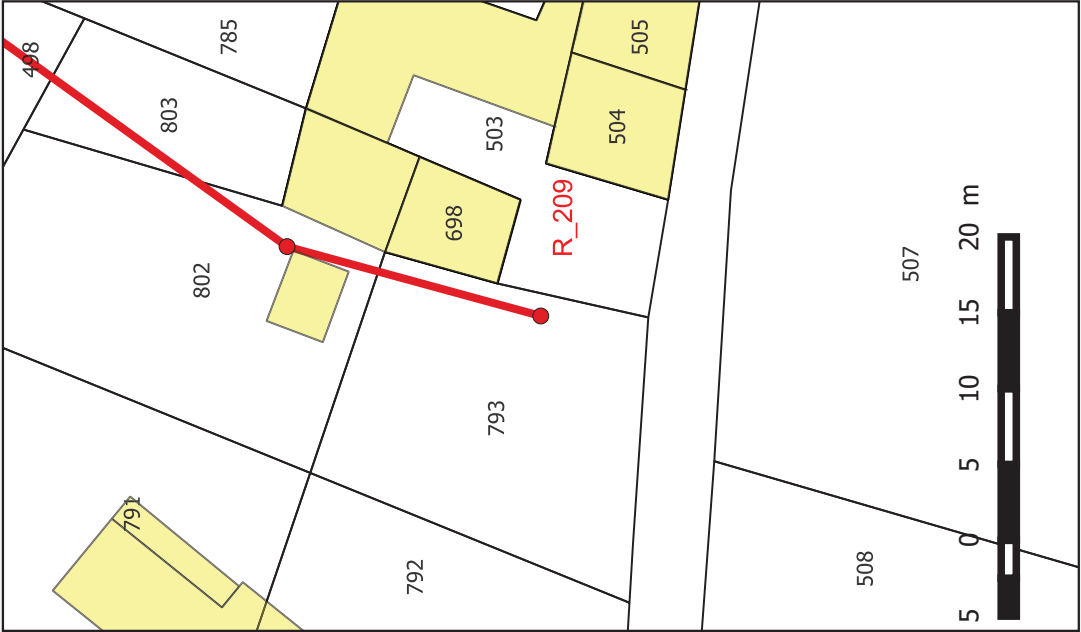

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836901.398298 N4222656.422275

R_214

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

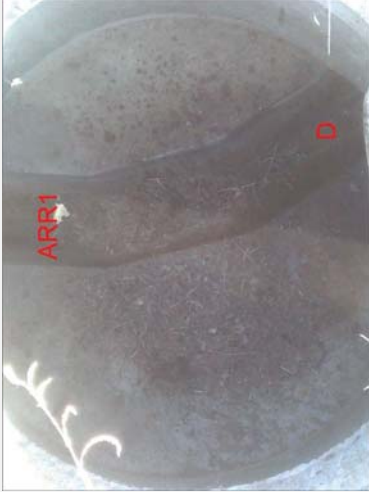

IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112633DZUNF	EU	DEPART	200	PVC	1.13			2015090910333965ATLZM
2015090414112633DZUNF	EU	ARR 1	200	PVC	1.13			2015090910334907EKEKD

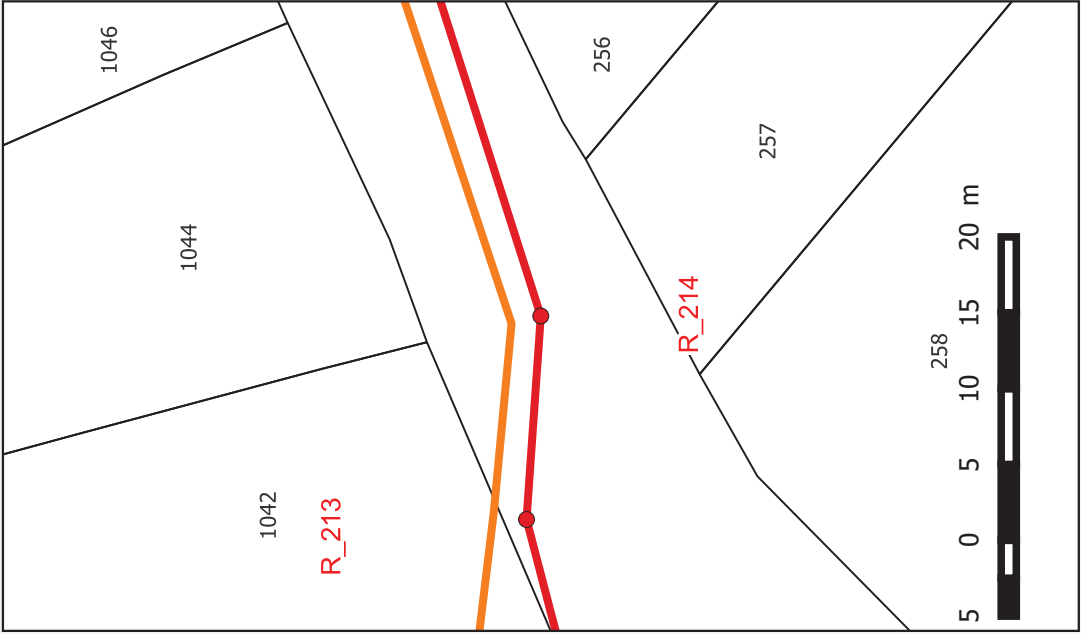

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1837028.844698 N4222719.942535

NUMERO DU REGARD:

R_217

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: CORROSION AVANCEE

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112633WYVOD	EU	DEPART	200	PVC	1.14			2015090910404164NUNTM
2015090414112633WYVOD	EU	ARR 1	200	PVC	1.14			2015090910405560LRKRK

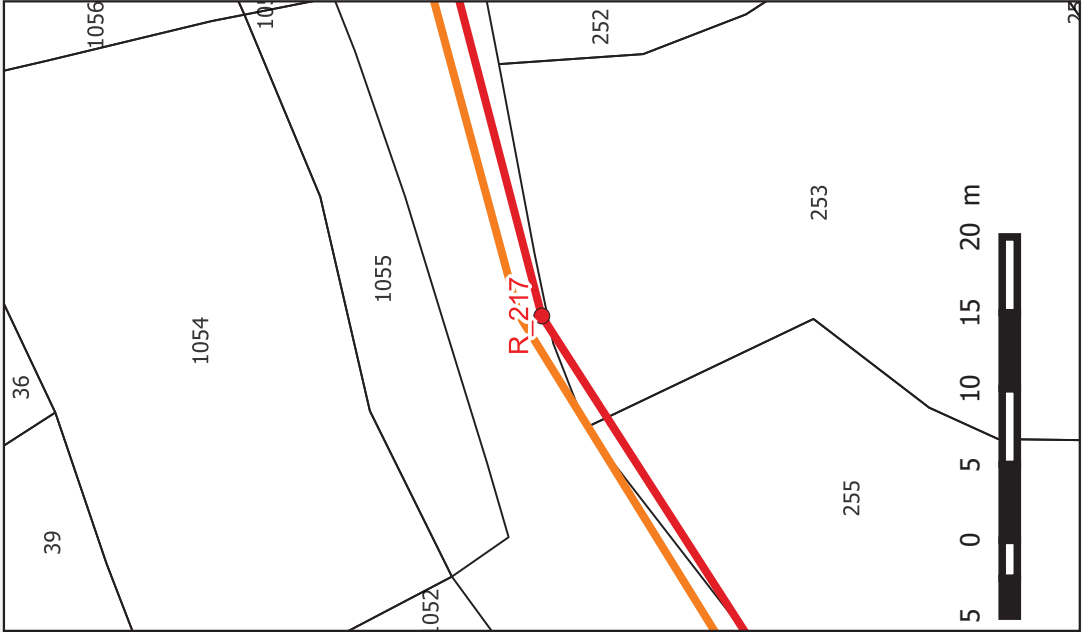

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1837174.200147 N4222771.456376

NUMERO DU REGARD:

R_222

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112633DGUUG	EU	DEPART	200	PVC	1.14			2015090910464087AAKFK
2015090414112633DGUUG	EU	ARR 1	200	PVC	1.14			2015090910465522SSCXD

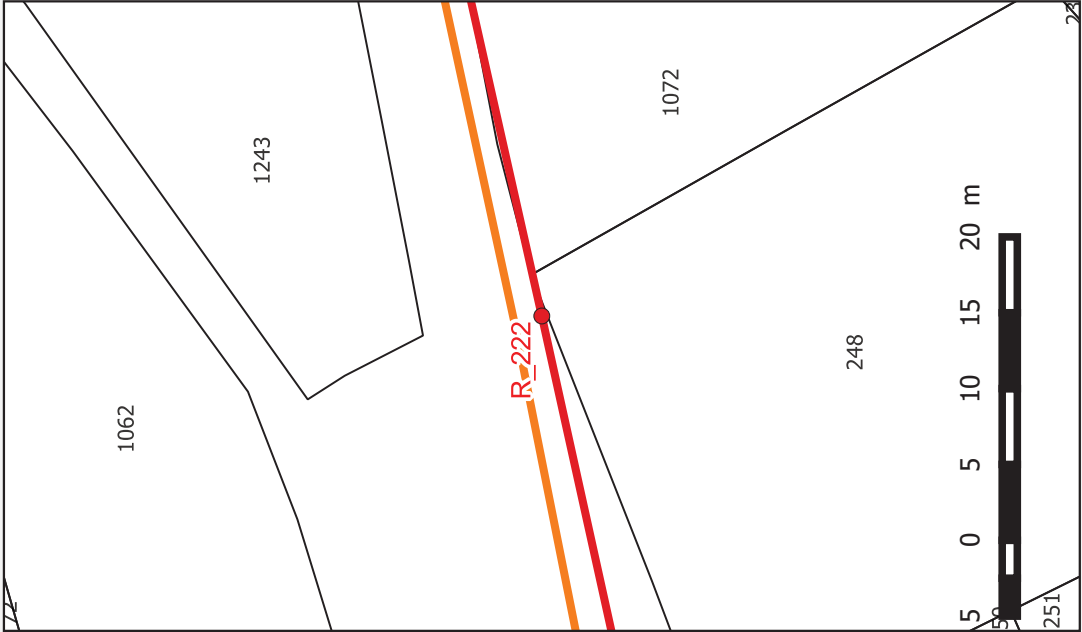

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1837315.64417 N4222857.821135

NUMERO DU REGARD:

R_223

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MOYEN	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	FAIBLE
-----	-------	-----	-------	-------	-------	--------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112634JJTOU	EU	DEPART	200	PVC	1.15			2015091514003095XRIXJ
2015090414112634JJTOU	EU	ARR 1	200	PVC	1.15			2015091514004567TMESF
2015090414112634JJTOU	EU	ARR 2	200	PVC	1.15			2015091514010422GARGT

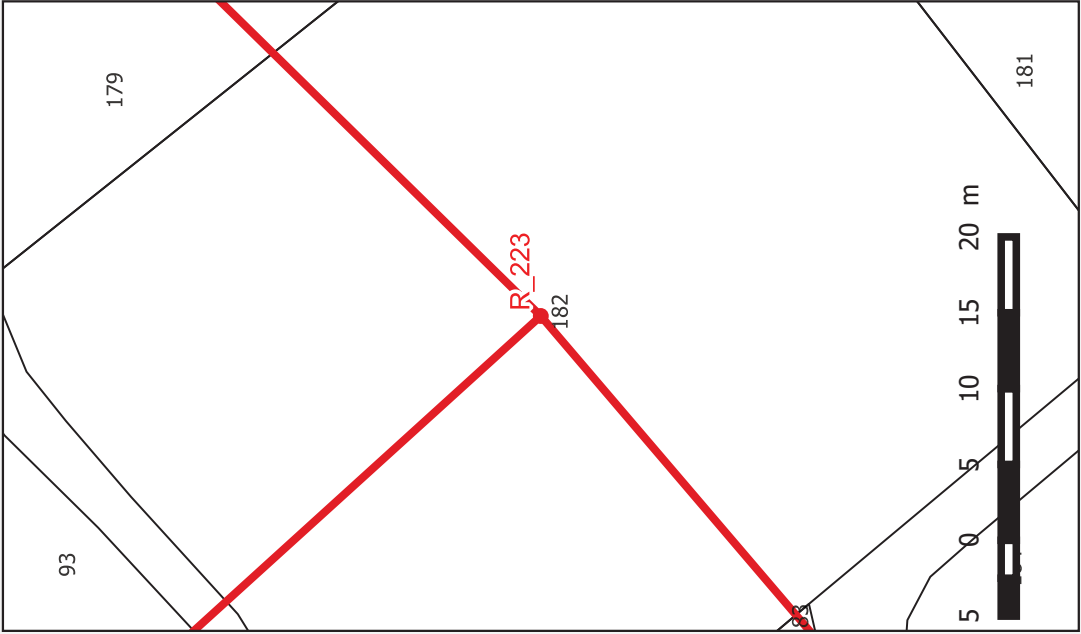

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1837171.098971 N4223051.514552

NUMERO DU REGARD:

R_229

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	FAIBLE	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112634VRRUB	EU	DEPART	200	PVC	1.31			2015091510480631SLDSE

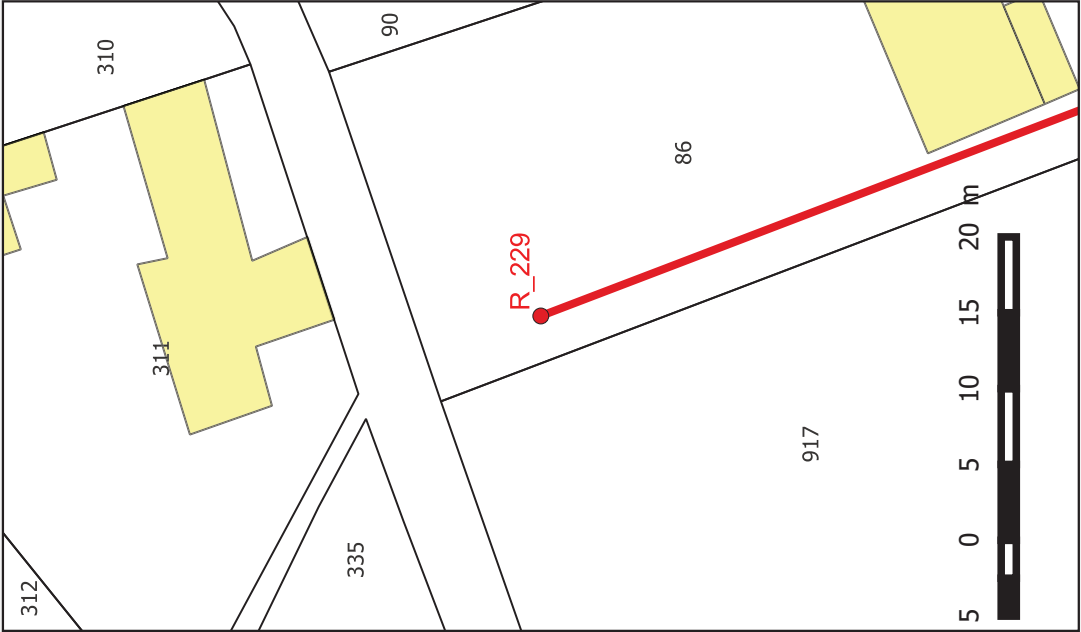

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1837422.209303 N4222949.146774

NUMERO DU REGARD:

R_231

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112634HMNKF	EU	DEPART	200	PVC	0.82			2015091511123488QKBQD
2015090414112634HMNKF	EU	ARR 1	200	PVC	0.82			2015091511125063HASGT
2015090414112634HMNKF	EU	ARR 2	200	PVC	0.82			2015091511130724EE0JO

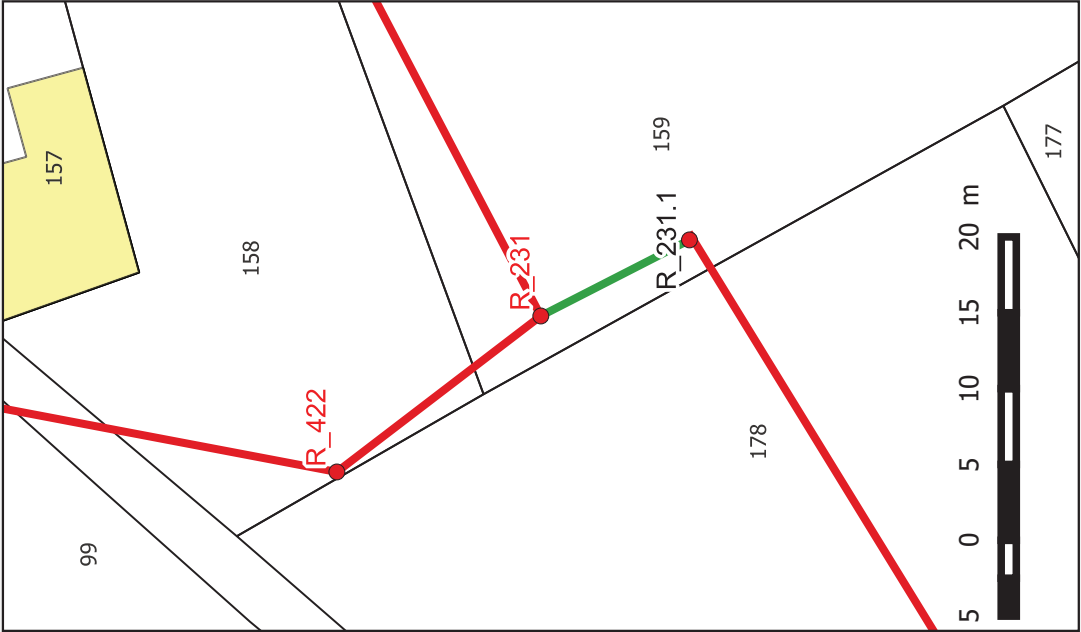

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1837477.966795 N4223153.351903

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN




IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112634QGW0H	EU	DEPART	200	PVC	0.84			2015091511323266XR1XJ
2015090414112634QGW0H	EU	ARR 1	200	PVC	0.84			2015091511324311RLCRD

NUMERO DU REGARD:

R_237

Type: EAUX USEES

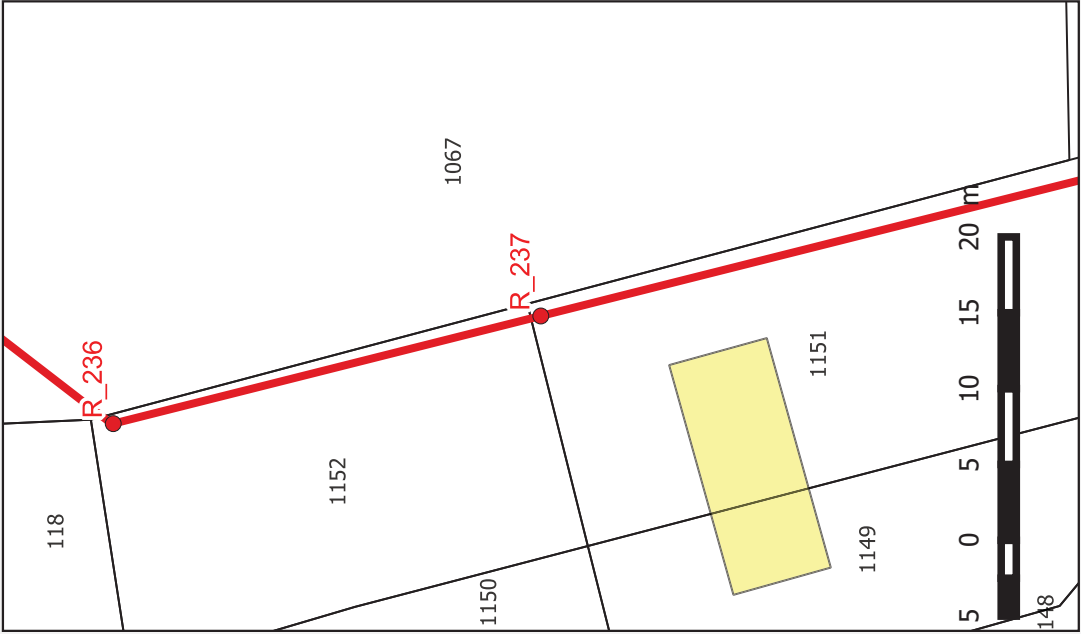

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1837530.834269 N4223093.244283

NUMERO DU REGARD:

R_240

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112634NFJAD	EU	DEPART	200	PVC	1.1			2015091511263475NHYNA
2015090414112634NFJAD	EU	ARR 1	200	PVC	1.15			2015091511265410GARGS

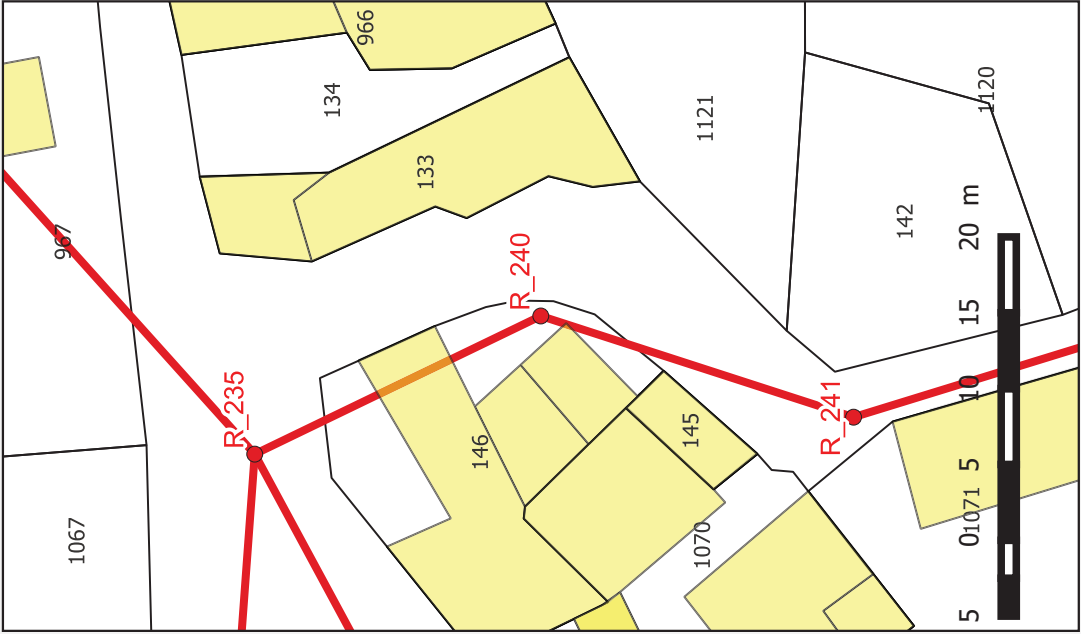

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1835944.939207 N4221917.402183

NUMERO DU REGARD:

R_248

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON					
-----	-----	-----	--	--	--	--	--



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112635QCVD5	EU	DEPART	200	PVC	1.33			2015090816130879RLCRD

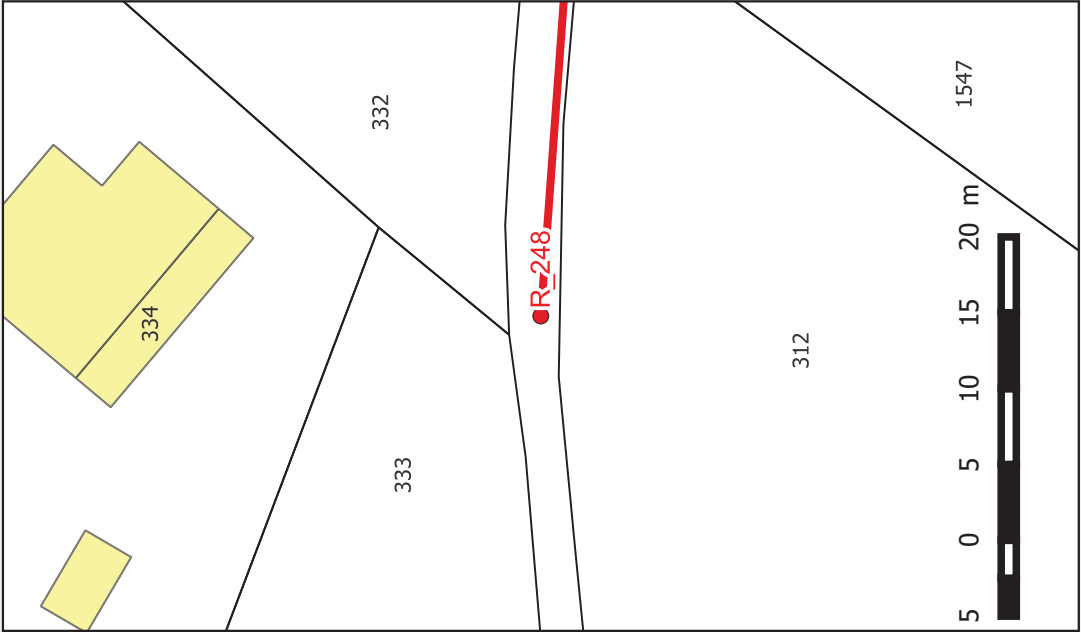

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1839559.95499 N4223461.69527

NUMERO DU REGARD:

R_259

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	FAIBLE	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112636KLAGB	EU	DEPART	200	PVC	0.9			2015091517090250GMFMF
2015090414112636KLAGB	EU	ARR 1	200	PVC	0.9			2015091517091323FLELE

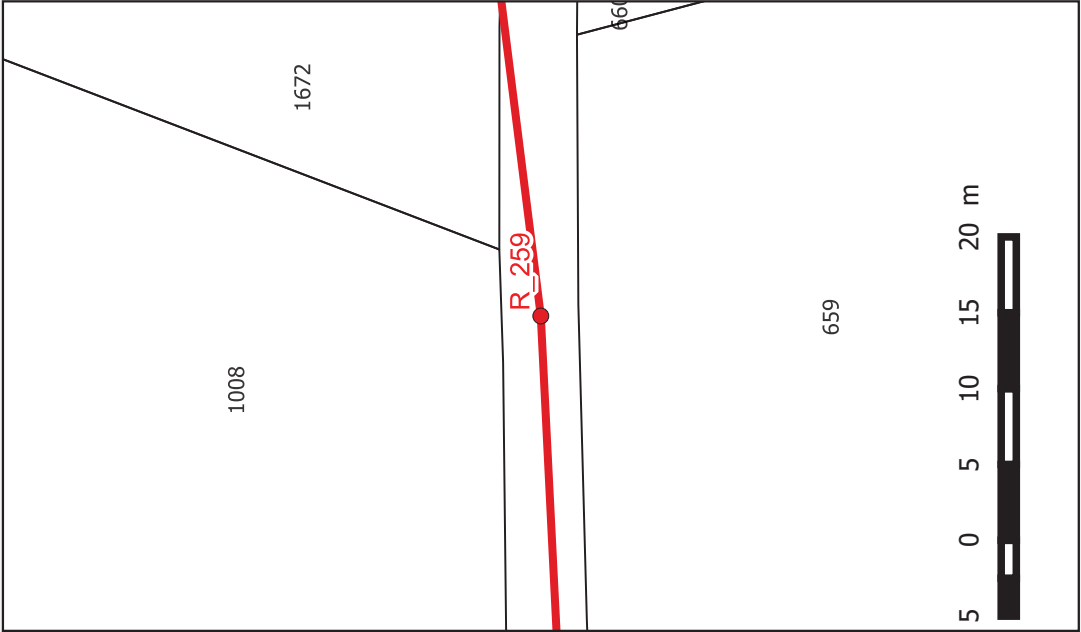

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1839236.413888 N4223497.581839

NUMERO DU REGARD:

R_261

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112636DIYBQ	EU	DEPART	200	PVC	1.5			2015091517144792RRBWC
2015090414112636DIYBQ	EU	ARR 1	200	PVC	1.53			2015091517150876IISNS

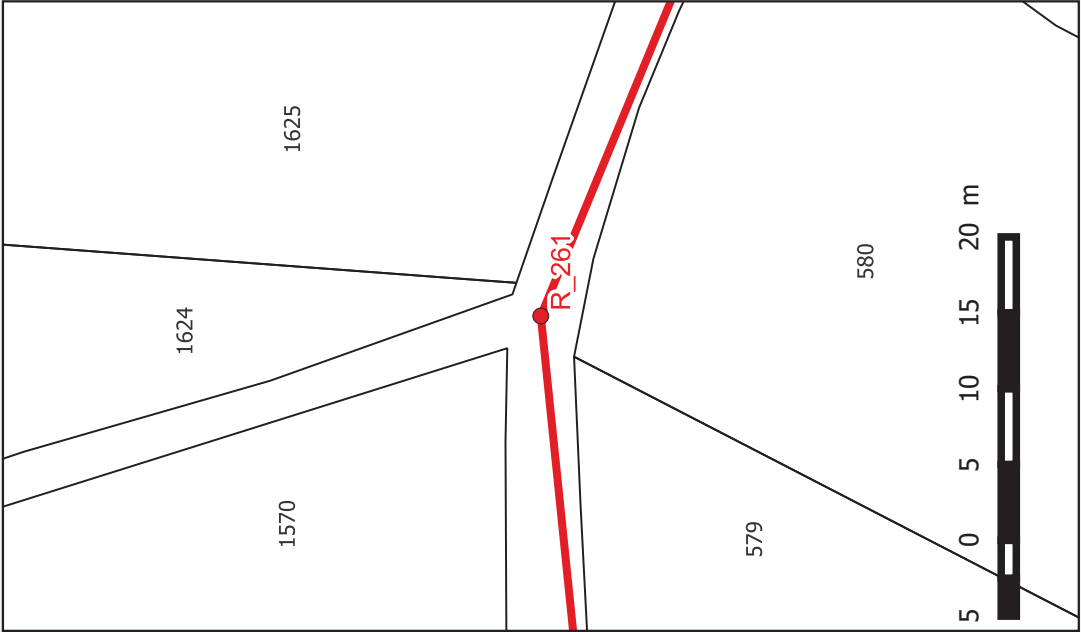

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838905.689546 N4223501.102927

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------




IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112636ISQDE	EU	DEPART	200	PVC	2.03			2015091515511548JATAT

NUMERO DU REGARD:

R_267

Type: EAUX USEES

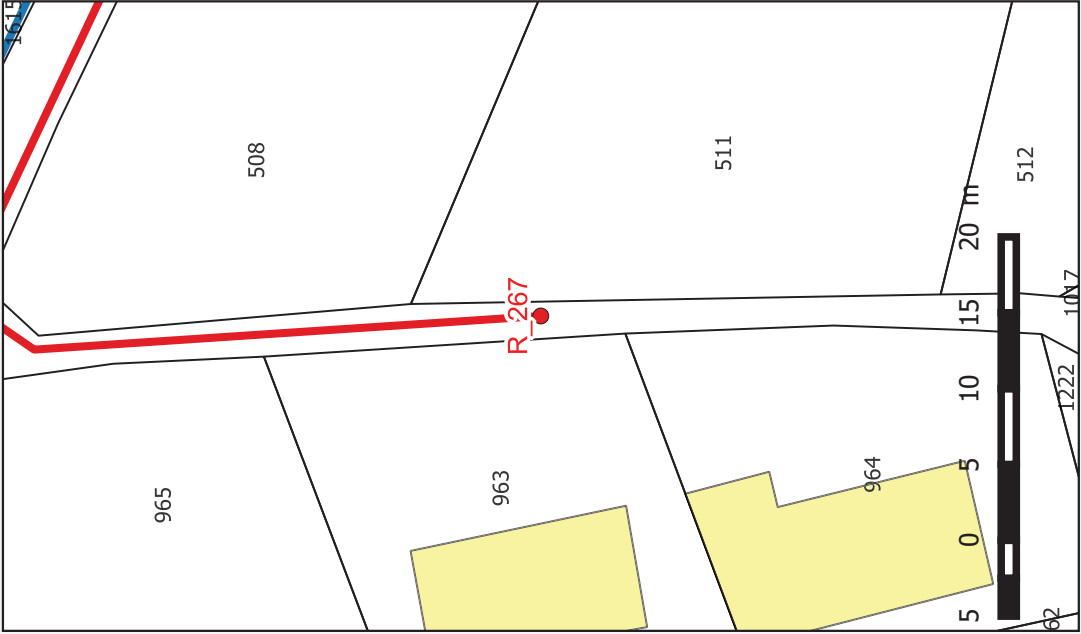

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838814.679389 N4223432.788077

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------




IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112636VC	RP	EU	DEPART	200	PVC	0.9		2015091515570482WW/GBG

NUMERO DU REGARD:

R_270

Type: EAUX USEES

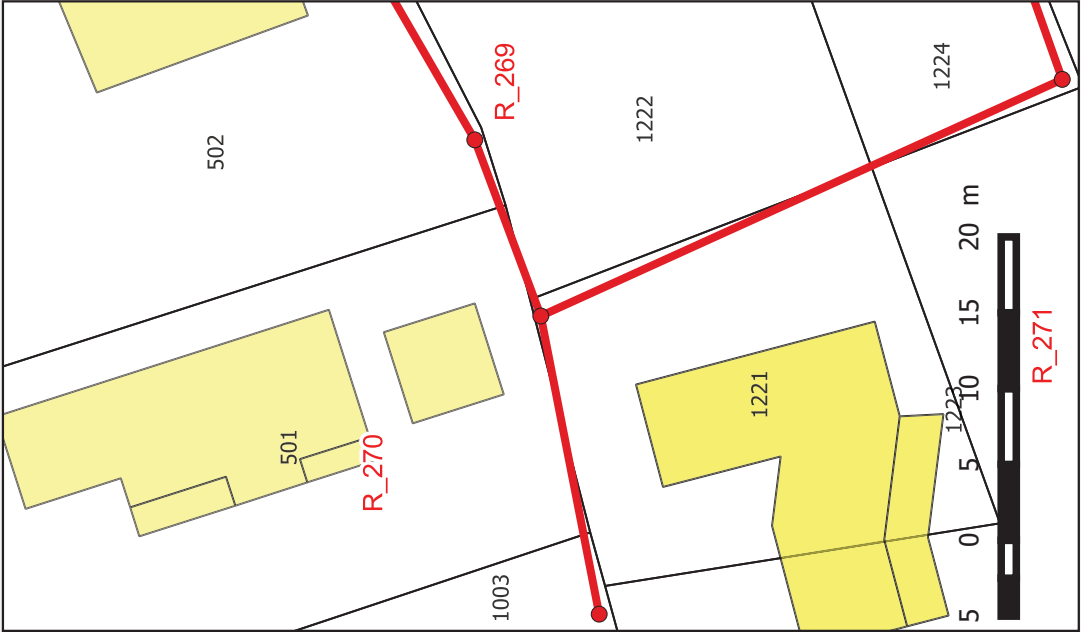

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838850.012139 N4223405.421218

NUMERO DU REGARD:

R_272

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

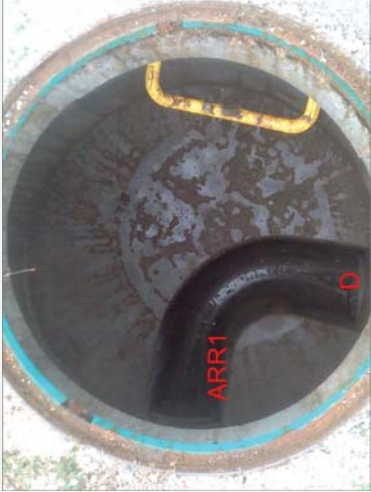

IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112636YQFQY	EU	DEPART	200	PVC	1.15			2015091516003542JPIPI
2015090414112636YQFQY	EU	ARR 1	200	PVC	1.15			2015091516004856FYQER

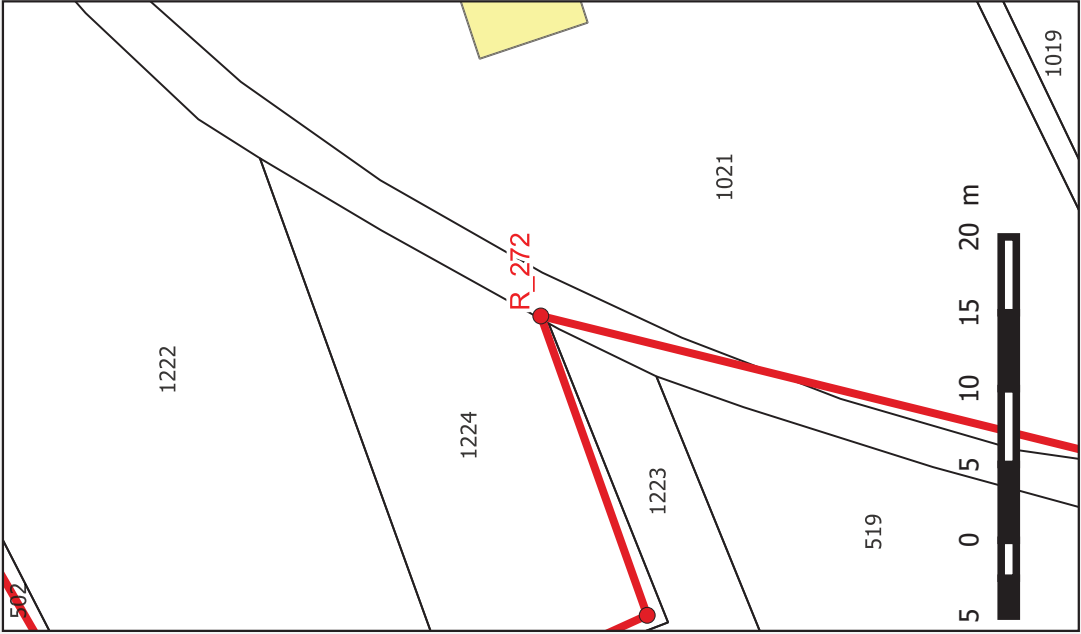

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838833.763786 N4223306.30768

NUMERO DU REGARD:

R_274

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNITQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112636EWARU	EU	DEPART	200	PVC	1.15			2015091516034756WPHWI
2015090414112636EWARU	EU	ARR 1	200	PVC	1.16			2015091516035883SYRXQ

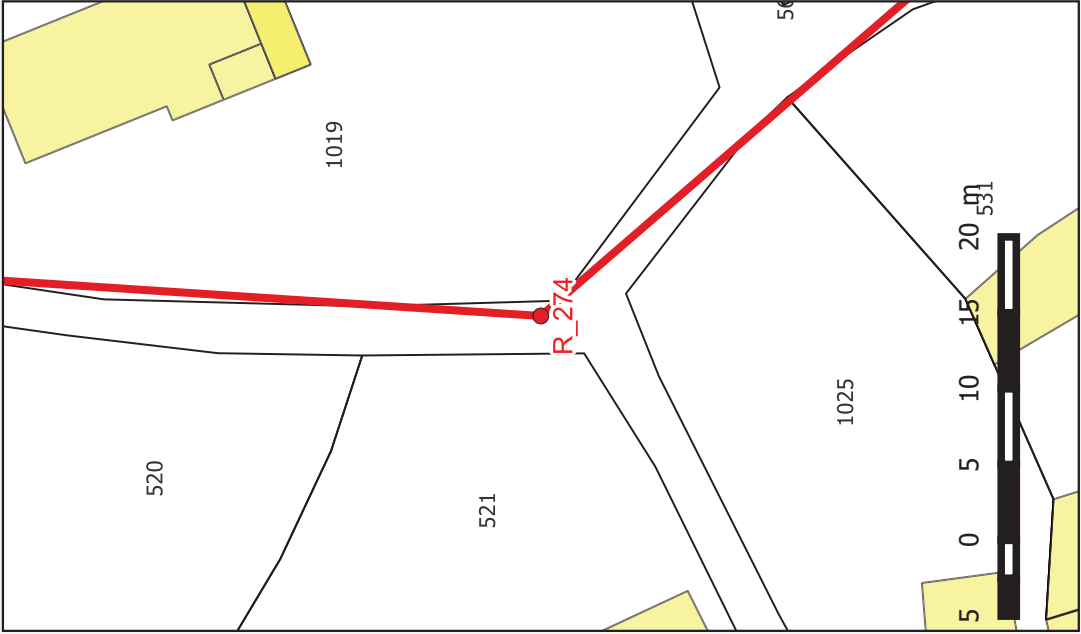

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838744.868522 N4223233.223948

NUMERO DU REGARD:

R_279

Type: EAUX USEES

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
20150904141126373CUUV	EU	DEPART	200	PVC	1.15			2015091516135440TTDYD
20150904141126373CUUV	EU	ARR 1	200	PVC	1.15			2015091516140485PIAPB

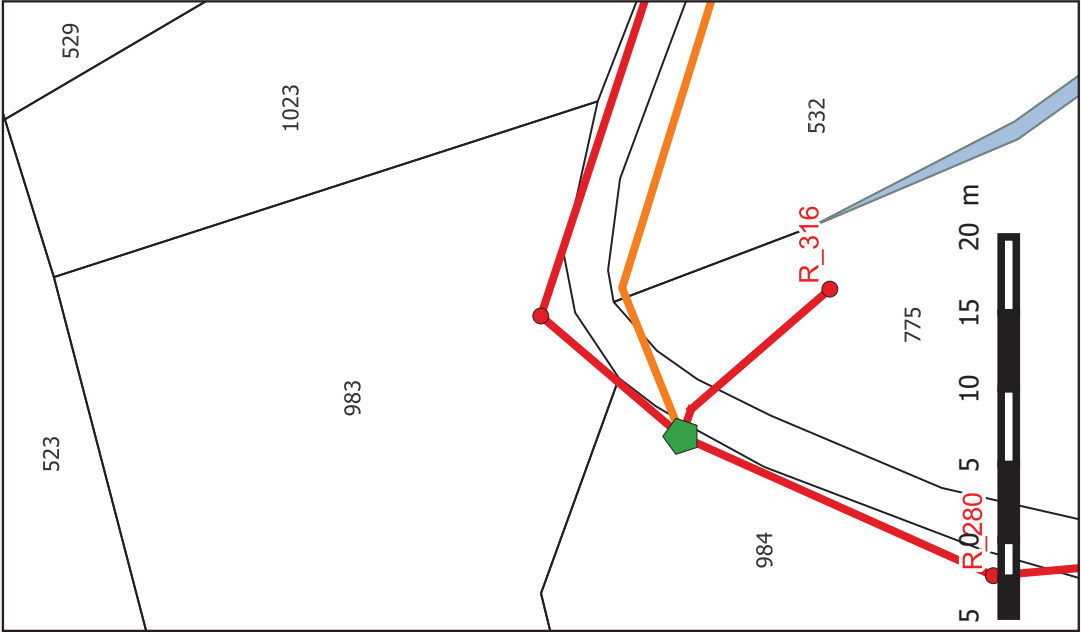

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838727.74504 N4223203.385965

NUMERO DU REGARD:

R_280

Type: EAUX USEES

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112637IITOT	EU	DEPART	200	PVC	1.14			2015091516164601ATLZM
2015090414112637IITOT	EU	ARR 1	200	PVC	1.14			2015091516165701VPGVH

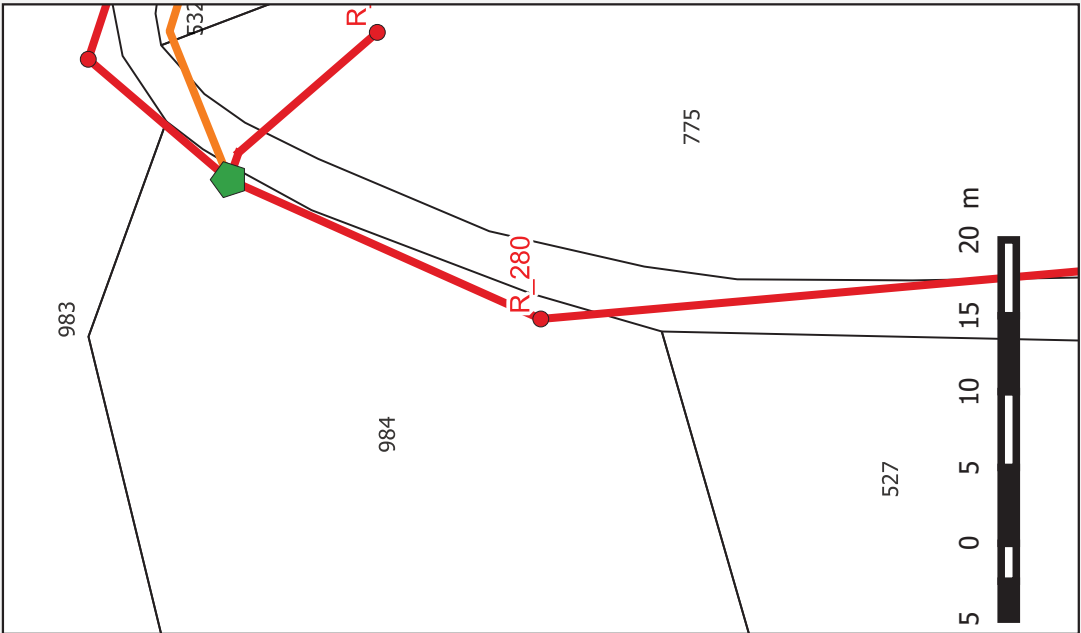

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838671.395514 N4223107.376569

NUMERO DU REGARD:

R_282

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112637VRQUA	EU	DEPART	0	PVC	1.15			2015091516245702OJUNJUN
2015090414112637VRQUA	EU	ARR 1	200	PVC	1.15			2015091516250392TNETG
2015090414112637VRQUA	EU		100	PVC	0.9			2015091516251550UAUAT

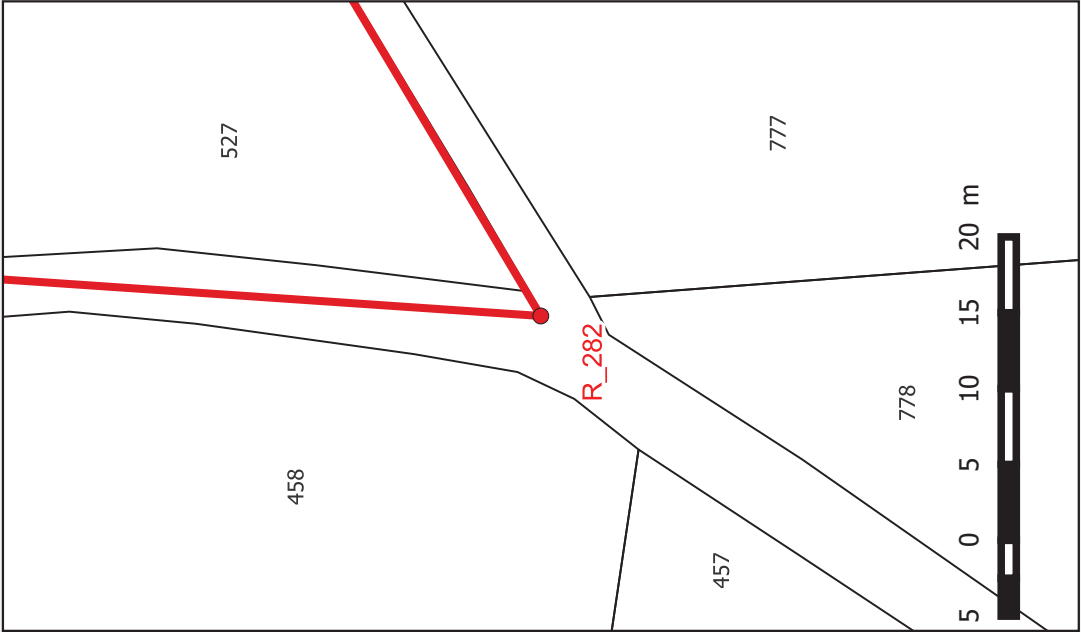

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838641.405033 N4223283.332805

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN


NUMERO DU REGARD:

R_285

Type: EAUX USEES



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112637MQHKZ	EU	DEPART	200	PVC	1.17			2015091516300900EEEOJO
2015090414112637MQHKZ	EU	ARR 1	200	PVC	1.17			2015091516301976CWNCO

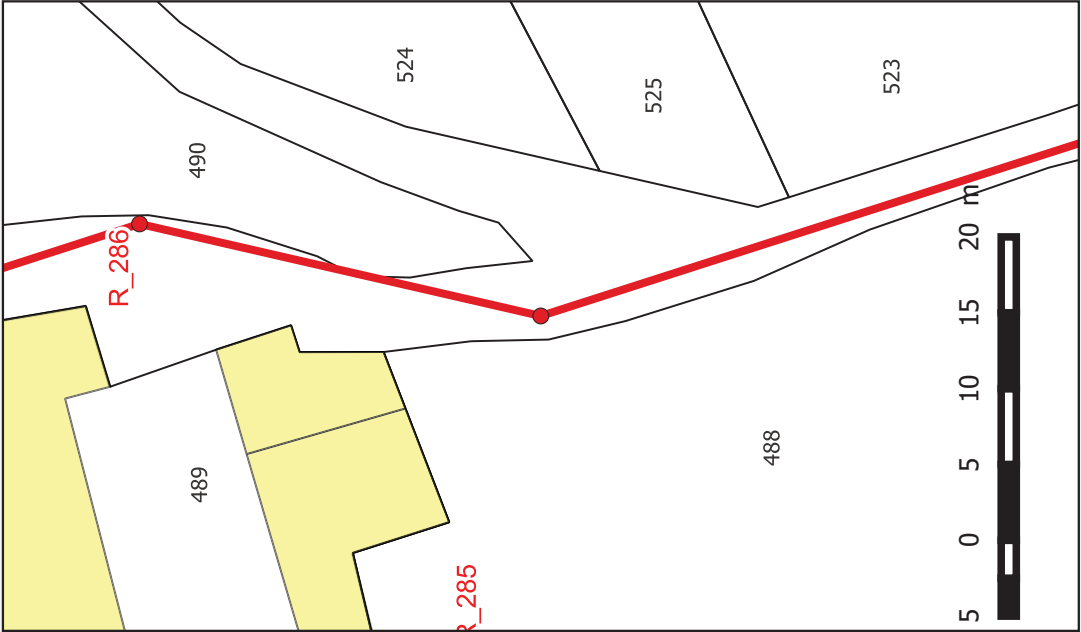

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838630.351139 N4223362.793989

NUMERO DU REGARD:

R_287

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112637TUKQM	EU	DEPART	200	PVC	1.8			2015091516333792LRKQJ
2015090414112637TUKQM	EU	ARR 1	200	PVC	1.83			2015091516334792LRKRK

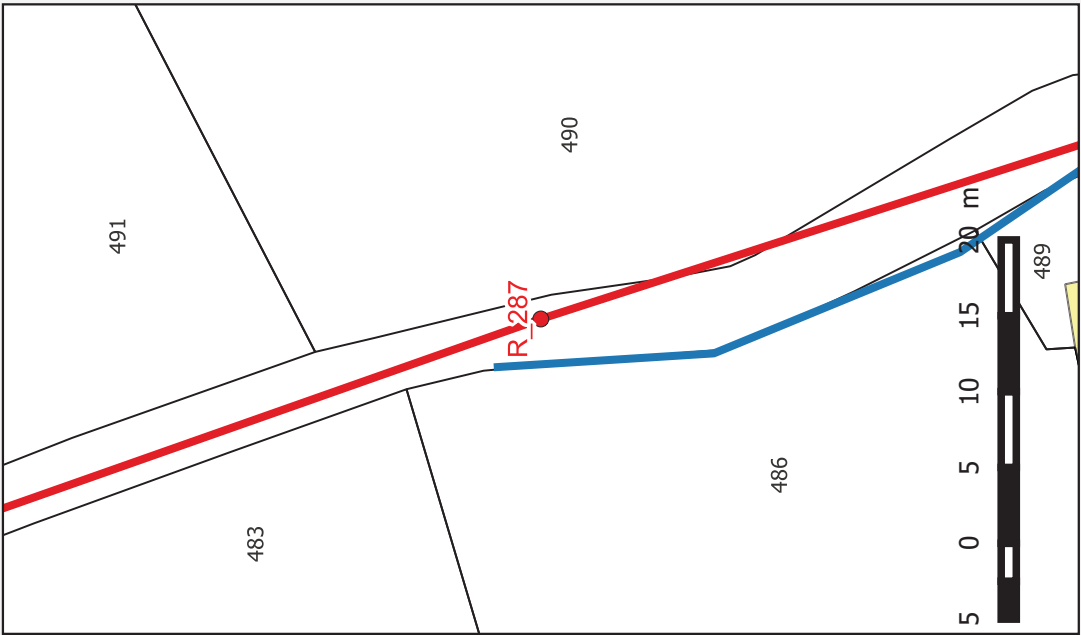

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838669.850124 N4223650.679069

NUMERO DU REGARD:

R_290

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	FAIBLE	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	--------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112637FGEWL	EU	DEPART	200	PVC	1.45			2015091515102981JDUJV
2015090414112637FGEWL	EU	DEPART	200	PVC	1.45			2015091515104381PJAPB
2015090414112637FGEWL	EU	ARR 2	200	PVC	1.45			2015091515110433TMTTF

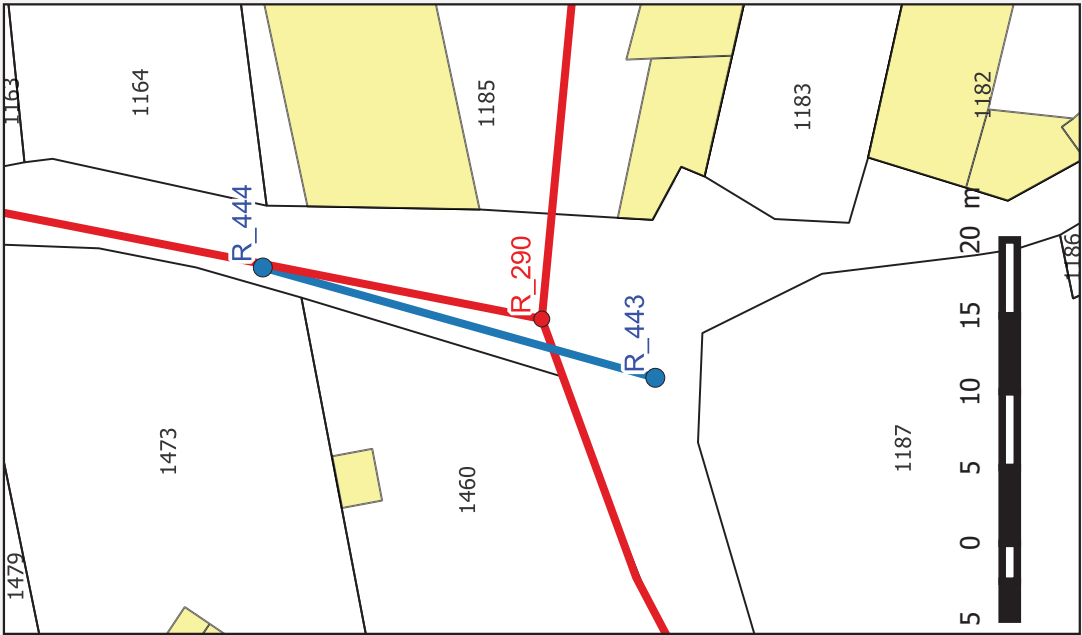

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838670.643091 N4223565.62082

R_296

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

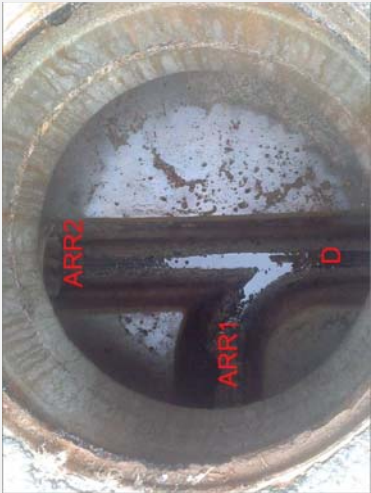

IDUNITQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112637FAEQL	EU	DEPART	200	PVC	1.05			2015091514492847BBLGM
2015090414112637FAEQL	EU	ARR 1	200	PVC	1.05			2015091514494529UOFUG
2015090414112637FAEQL	EU	ARR 2	200	PVC	1.05			2015091514495578WWGBH

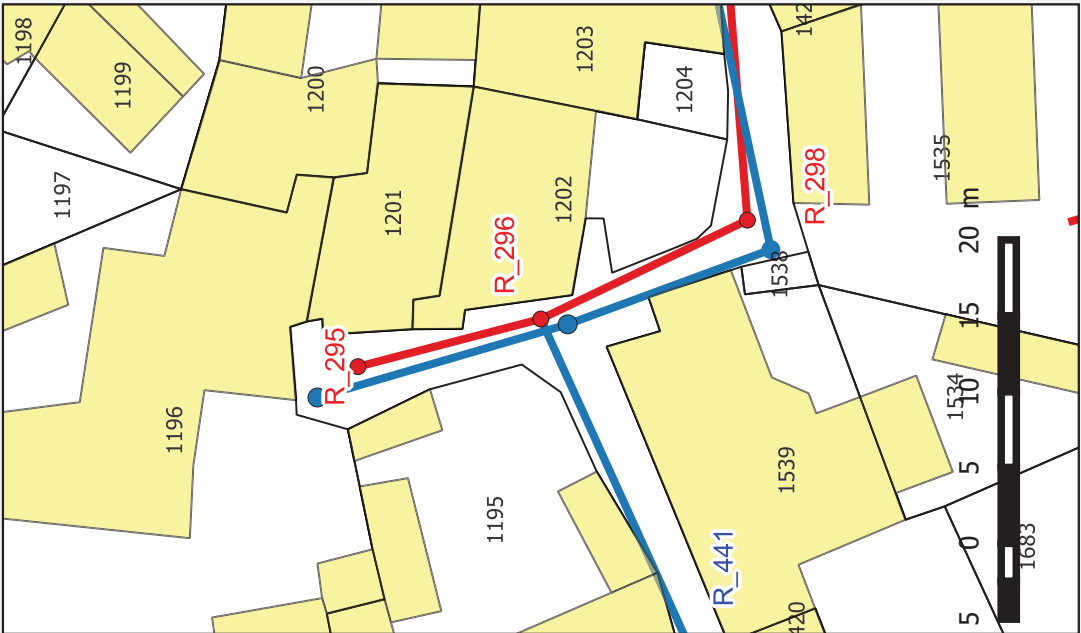

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838702.619409 N4223553.991094

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN




IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112637ZHIBN	EU	DEPART	200	PVC	1.27			2015091515041852DWOC
2015090414112637ZHIBN	EU	ARR 1	200	PVC	1.27			2015091515044097NHYNZ
2015090414112637ZHIBN	EU	ARR 2	200	PVC	1.27			2015091515045116TNETF

NUMERO DU REGARD:

R_297

Type: EAUX USEES

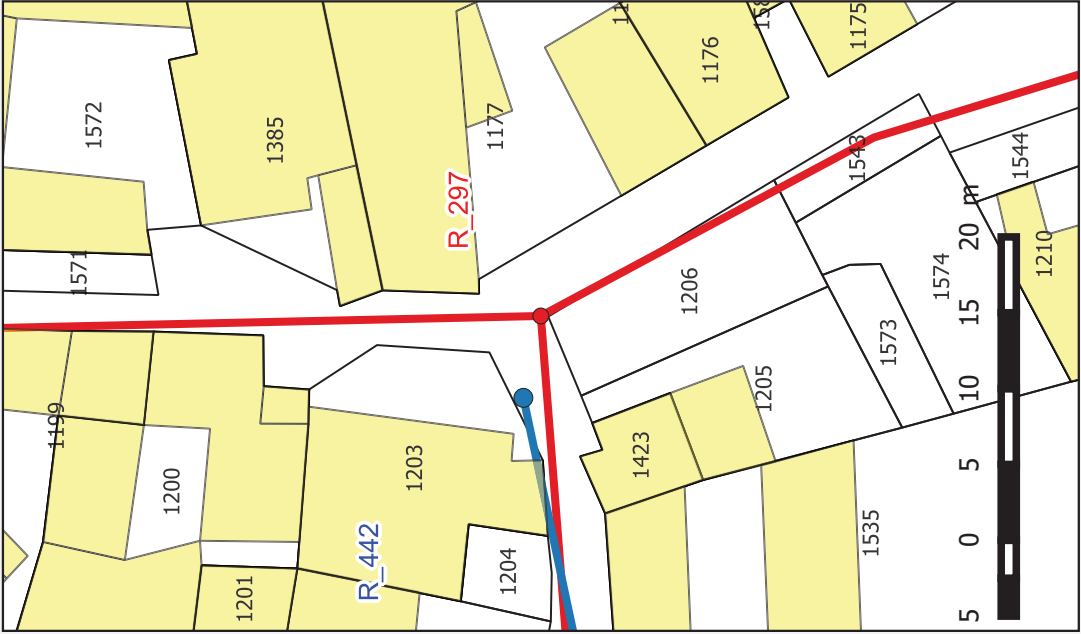

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838611.555948 N4223536.755195

NUMERO DU REGARD:

R_299

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112638PJRNIF	EU	DEPART	200	PVC	1.13			2015091514370179BVMBO
2015090414112638PJRNIF	EU	ARR 1	200	PVC	1.13			2015091514371153OIZOA

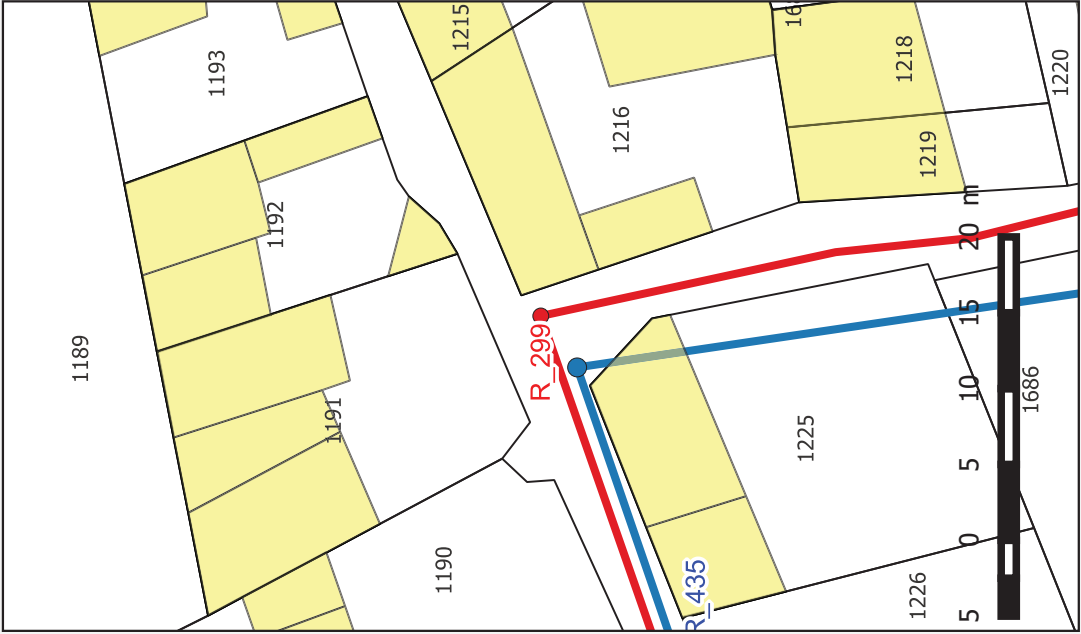

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838550.345479 N4223515.338973

NUMERO DU REGARD:

R_300

Type: EAUX USEES

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112638RLCRD	EU	DEPART	200	PVC	1.13			2015091514405612VBUBU
2015090414112638RLCRD	EU	ARR 1	200	PVC	1.13			2015091514411524BHAGZ

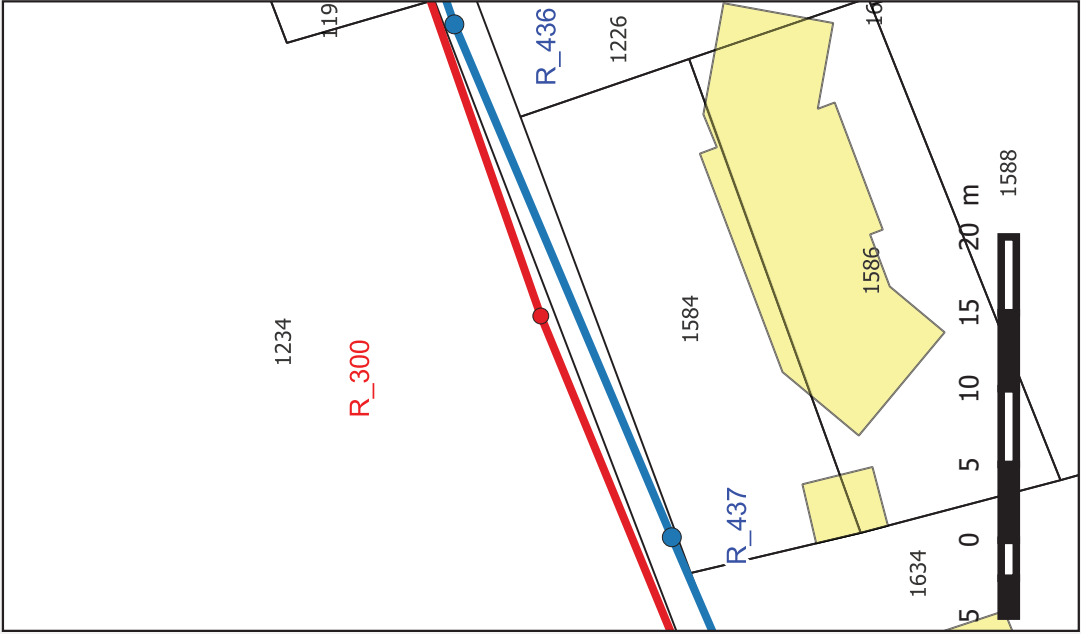

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838569.903779 N4223459.910019

NUMERO DU REGARD:

R_302

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112638CDUCZ	EU	DEPART	200	PVC	1.21			2015091514231333LFWLY
2015090414112638CDUCZ	EU	ARR 1	200	PVC	1.21			2015091514232419RLCRD

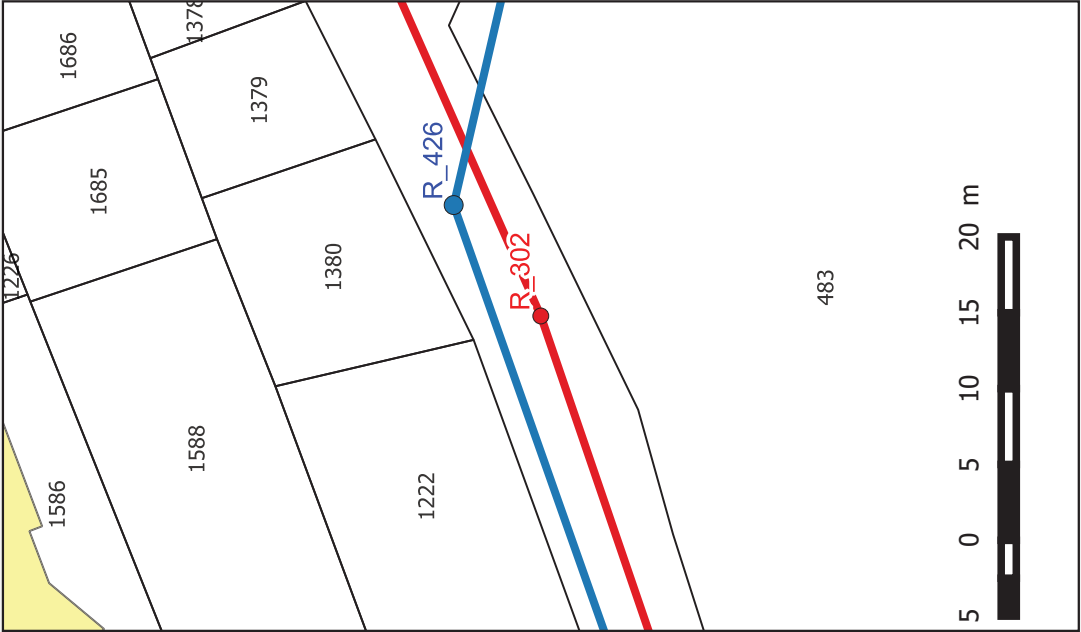

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838685.369864 N4223501.693466

NUMERO DU REGARD:

R_303

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112638VUTSQ	EU	DEPART	200	PVC	1.32			2015091516402909WCVCV
2015090414112638VUTSQ	EU	ARR 1	200	PVC	1.32			2015091516403951MMWRW
2015090414112638VUTSQ	EU	ARR 2	200	PVC	1.32			2015091516405167NTNTM

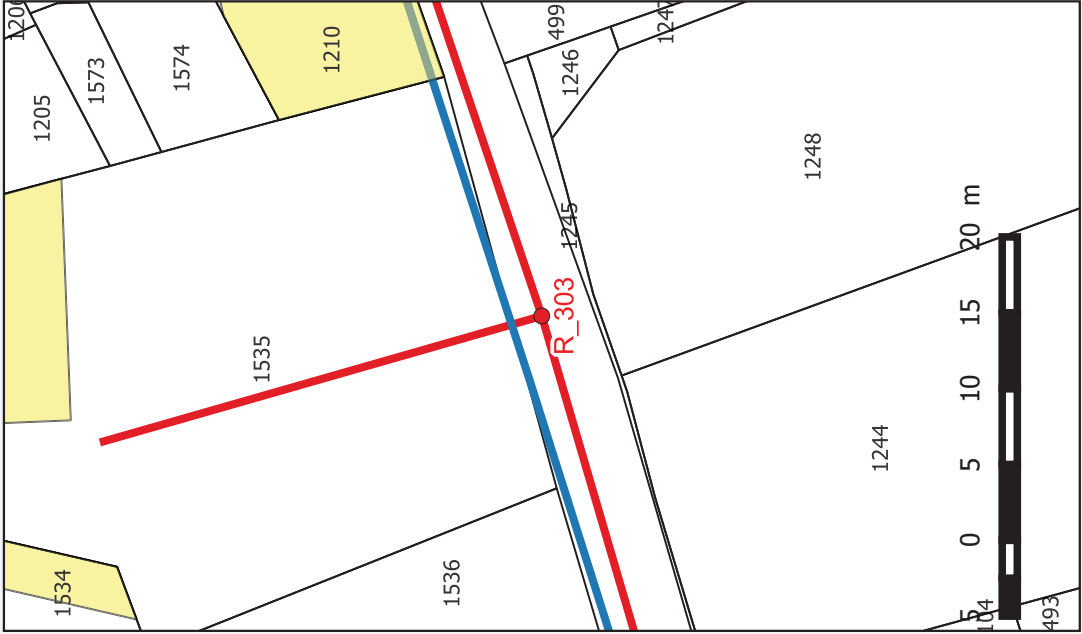

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838720.114523 N4223513.37486

R_304

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

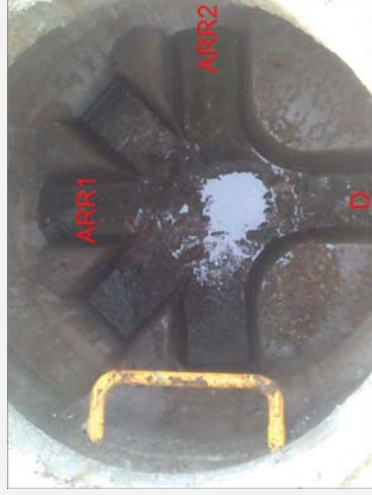

IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112638DZZCJ	EU	DEPART	200	PVC	1.37			2015091516433607HNGMF
2015090414112638DZZCJ	EU	ARR 1	200	PVC	1.37			2015091516434920ZFYEX
2015090414112638DZZCJ	EU	ARR 2	200	PVC	1.37			2015091516440187QWPVO

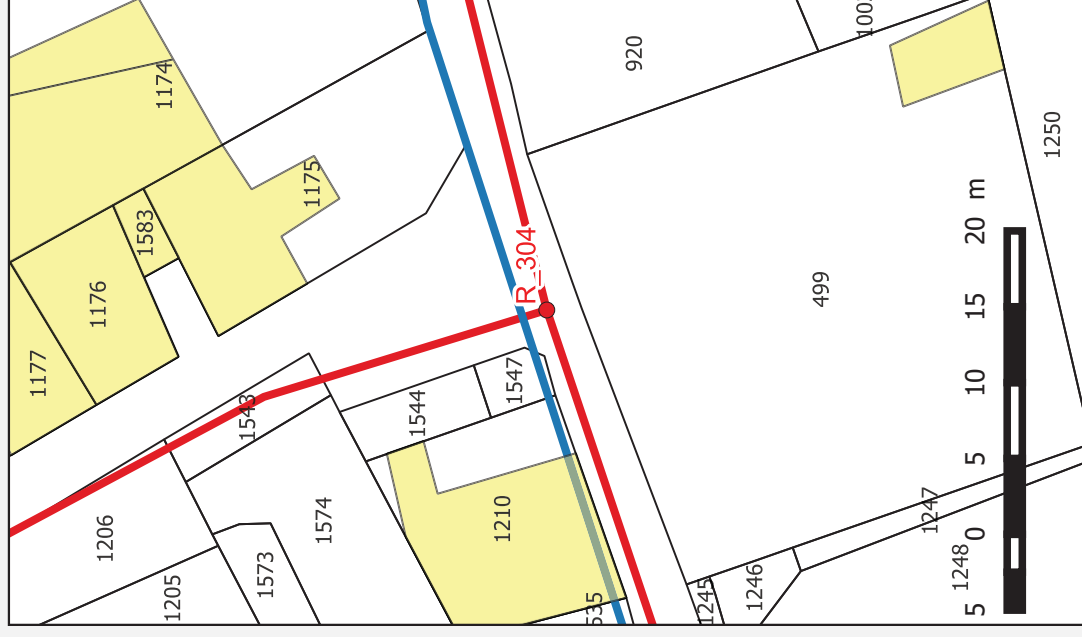

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838818.507801 N4223536.662767

R_306

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112638QCXDS	EU	DEPART	200	PVC	1.24			2015091515242988VOGUH
2015090414112638QCXDS	EU	ARR 1	200	PVC	1.24			2015091515244265RLCRD
2015090414112638QCXDS	EU	ARR 2	200	PVC	1.24			2015091515245410GARGS

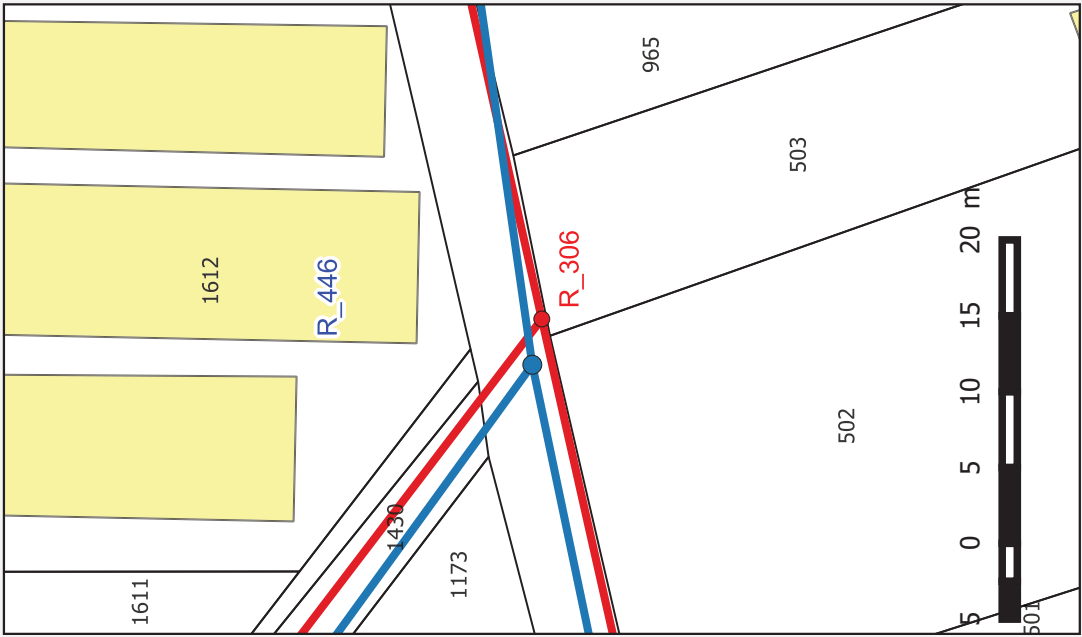

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1838906.8676 N4223539.449265

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------


NUMERO DU REGARD:

R_308

Type: EAUX USEES



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112638PUV/TN	EU	DEPART	200	PVC	1.75			2015091515300387OIZOA
2015090414112638PUV/TN	EU	ARR 1	200	PVC	1.75			2015091515302015TZTIS
2015090414112638PUV/TN	EU	ARR 2	200	PVC	1.75			2015091515303354UOFUG

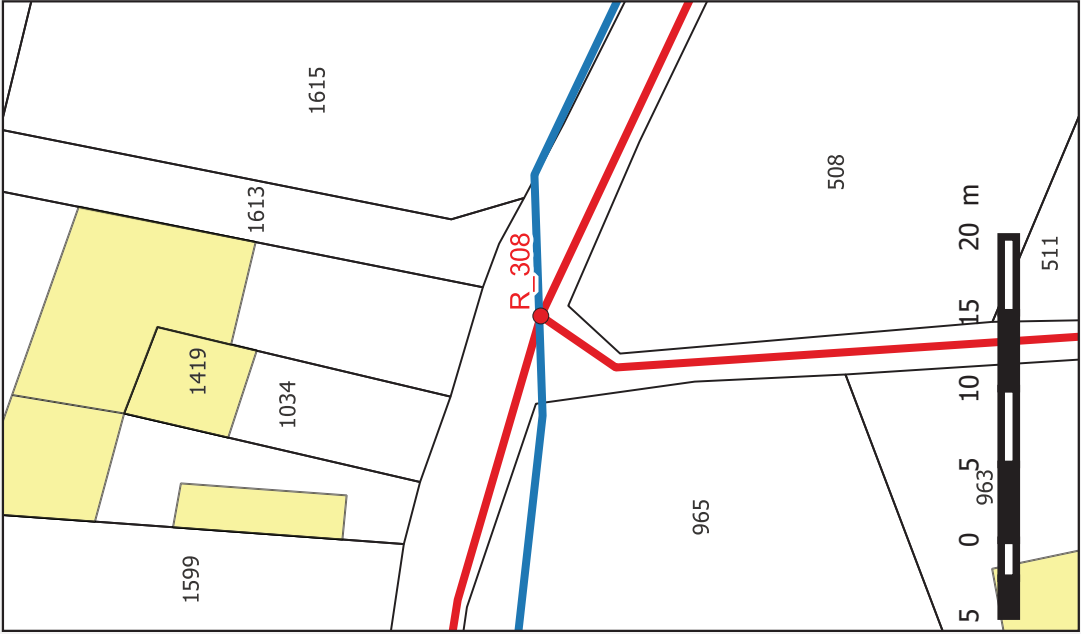

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1839007.151383 N4223504.760493

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------




IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112638BAPUO	EU	DEPART	200	PVC	1.24			2015091515363600PVOUN
2015090414112638BAPUO	EU	ARR 1	200	PVC	1.24			2015091515364857SMDSE

NUMERO DU REGARD:

R_311

Type: EAUX USEES

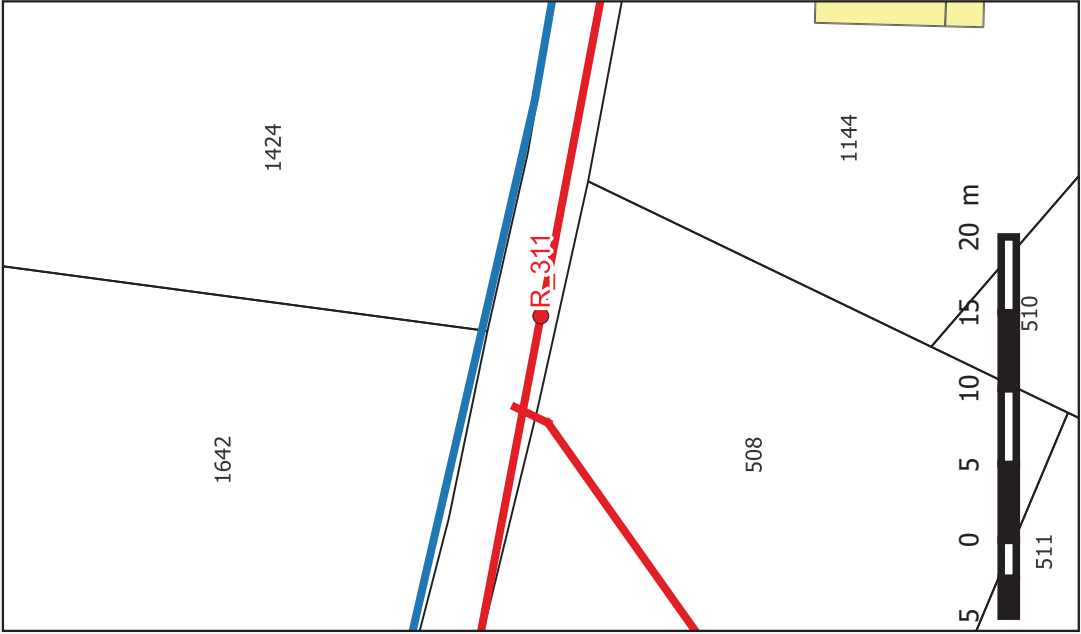

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1839073.593262 N4223492.184049

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------




IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090414112638ZJHUV	EU	DEPART	200	PVC	1.62			2015091515421015KKUPU
2015090414112638ZJHUV	EU	DEPART	200	PVC	1.64			2015091515422692MGXMY
2015090414112638ZJHUV	EU	DEPART	200	PVC	1.64			2015091515423941JPIOH

NUMERO DU REGARD:

R_312

Type: EAUX USEES

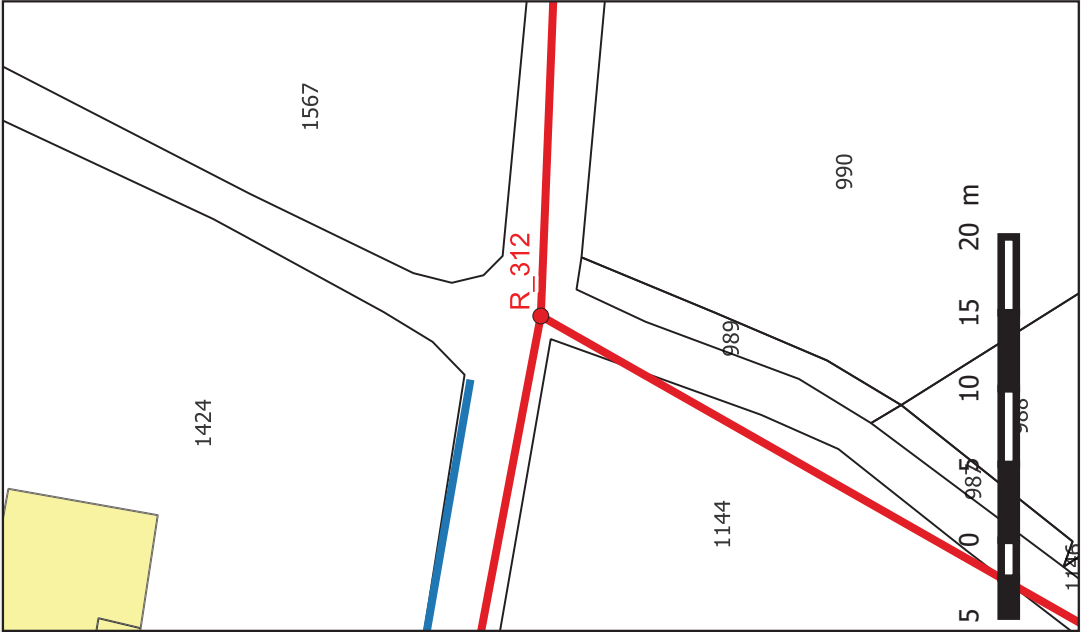

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836470.423138 N4221961.13608

NUMERO DU REGARD:

R_319

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090809074748NHYNZ	EU	DEPART	200	PVC	1.25			2015090809094511CWNCO
2015090809074748NHYNZ	EU	ARR 1	200	PVC	1.25			2015090809095676KQKQJ

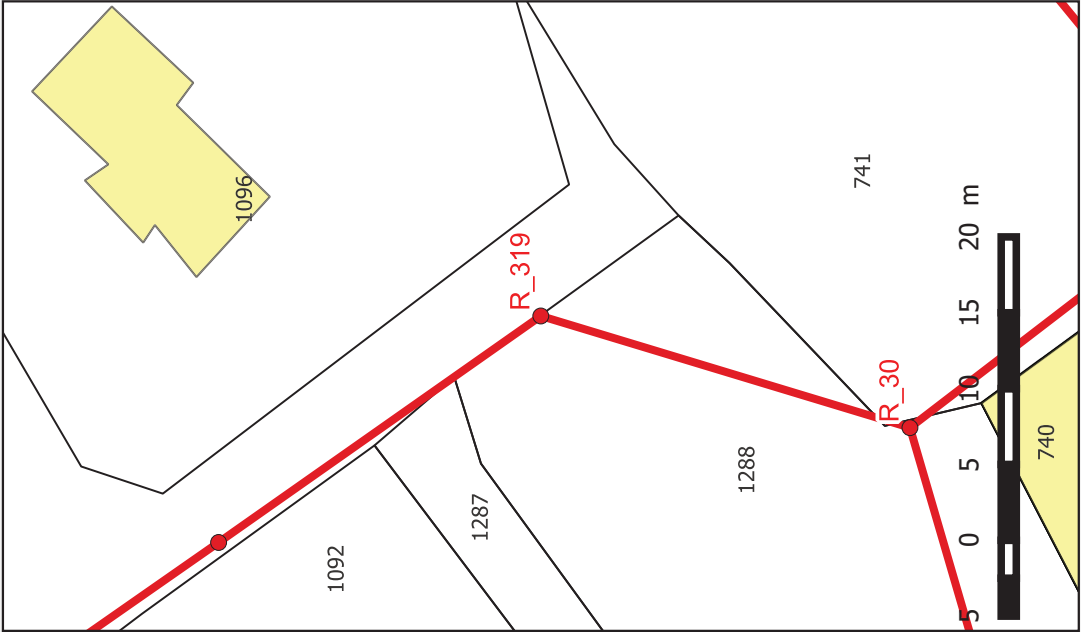

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836448.01831 N4221993.09083

NUMERO DU REGARD:

R_320

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON UTILIS	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

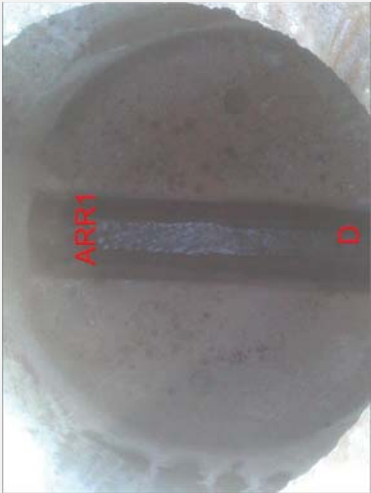

IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090809115921XR1XJ	EU	DEPART	200	PVC	1.29			2015090809130825QKBQC
2015090809115921XR1XJ	EU	ARR 1	200	PVC	1.29			2015090809132187KDVKW

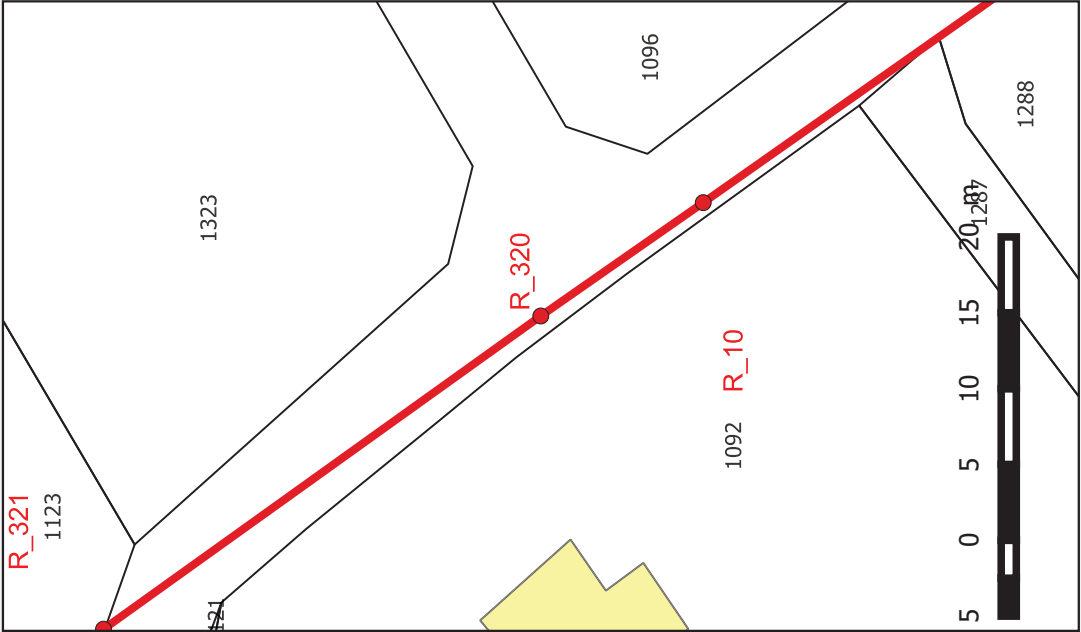

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836409.386711 N4222026.422965

NUMERO DU REGARD:

R_322

Type: EAUX USEES

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON UTILIS	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090809162830TNETG	EU	DEPART	200	PVC	2.09			2015090809174529KQJPI
2015090809162830TNETG	EU	ARR 1	200	PVC	1.75			2015090809175823WCVCBU
2015090809162830TNETG	EU	ARR 2	200	PVC	1.2			2015090809181104XRIXK

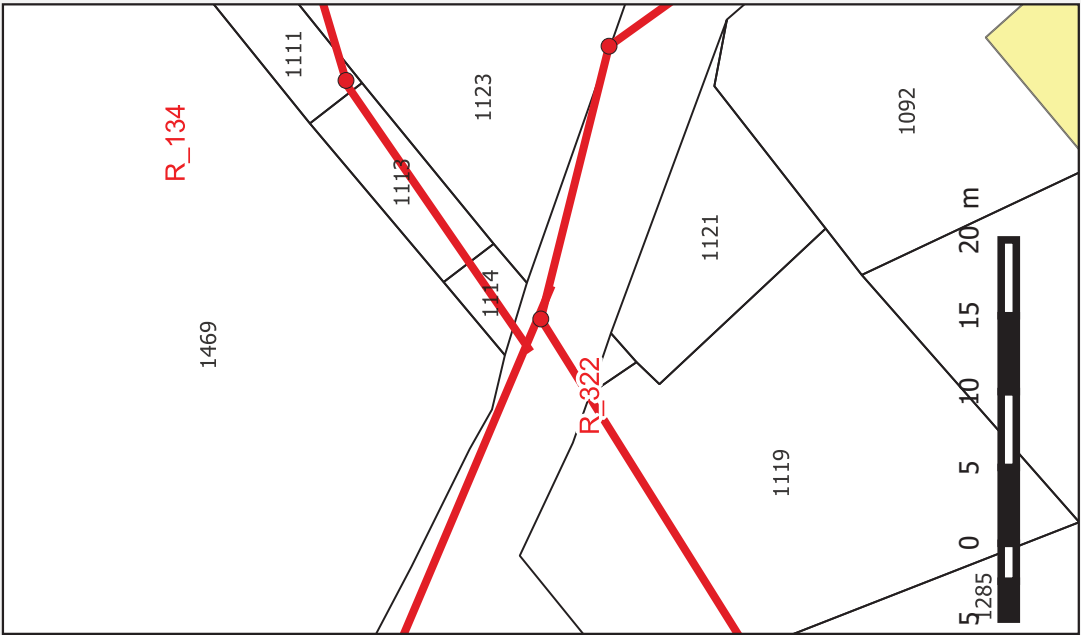

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836383.974781 N4222037.418511

NUMERO DU REGARD:

R_323

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090809210674NTMSL	EU	DEPART	200	PVC	1.48			2015090809223728GGQLQ
2015090809210674NTMSL	EU	ARR 1	200	PVC	1.09			2015090809224838ICTIV

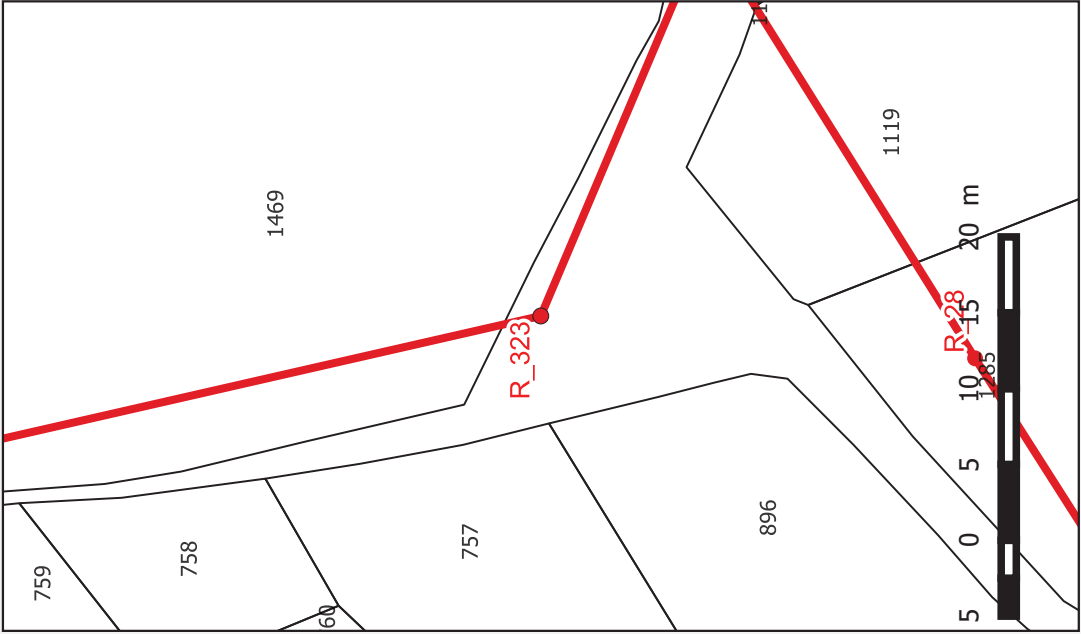

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836310.332084 N4222164.957937

NUMERO DU REGARD:

R_332

Type: EAUX USEES

Environnement: TROTTOIR

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090809394129JDVJW	EU	DEPART	200	PVC	1.3			2015090809404178PJAPC
2015090809394129JDVJW	EU	ARR 1	200	PVC	1.3			2015090809405334ZFYFY

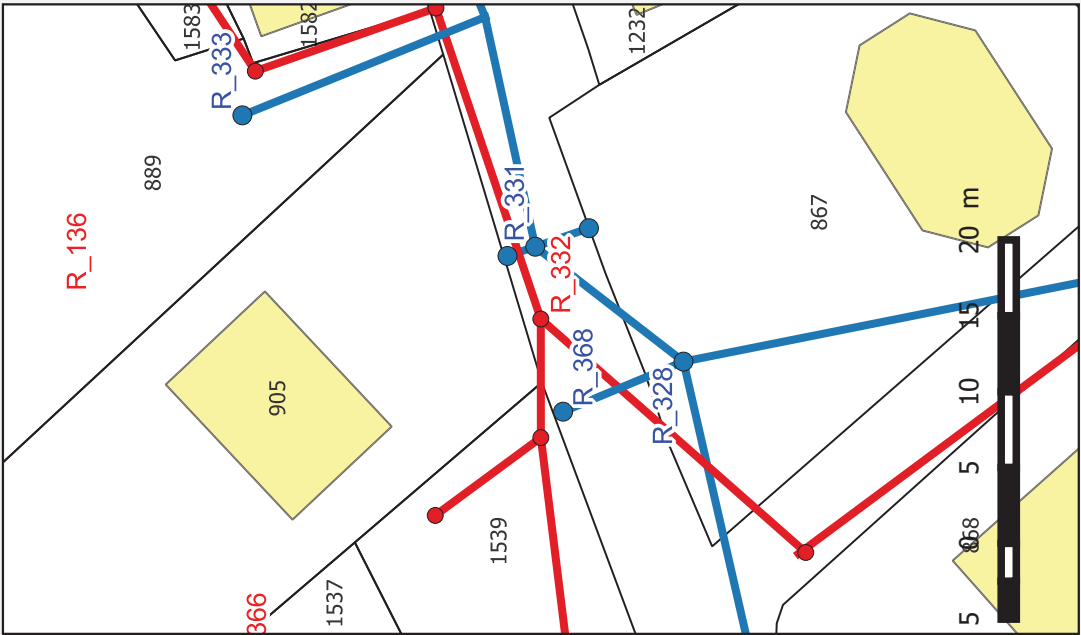

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836246.20965 N4222110.146403

NUMERO DU REGARD:

R_343

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

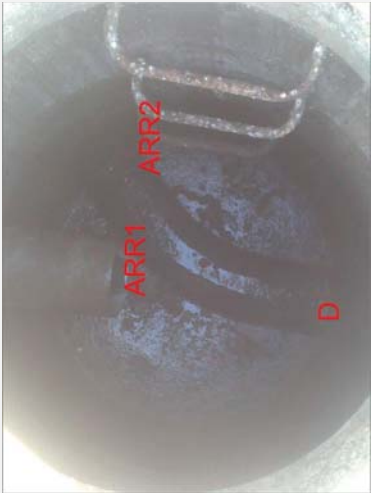

ID_UNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090810051467IISNT	EU	DEPART	200	PVC	1.87			2015090810061898VPHWI
2015090810051467IISNT	EU	ARR 1	200	PVC	1.17			2015090810063014XXIDI
2015090810051467IISNT	EU	ARR 2	200	PVC	1.87			2015090810064217NNXSY

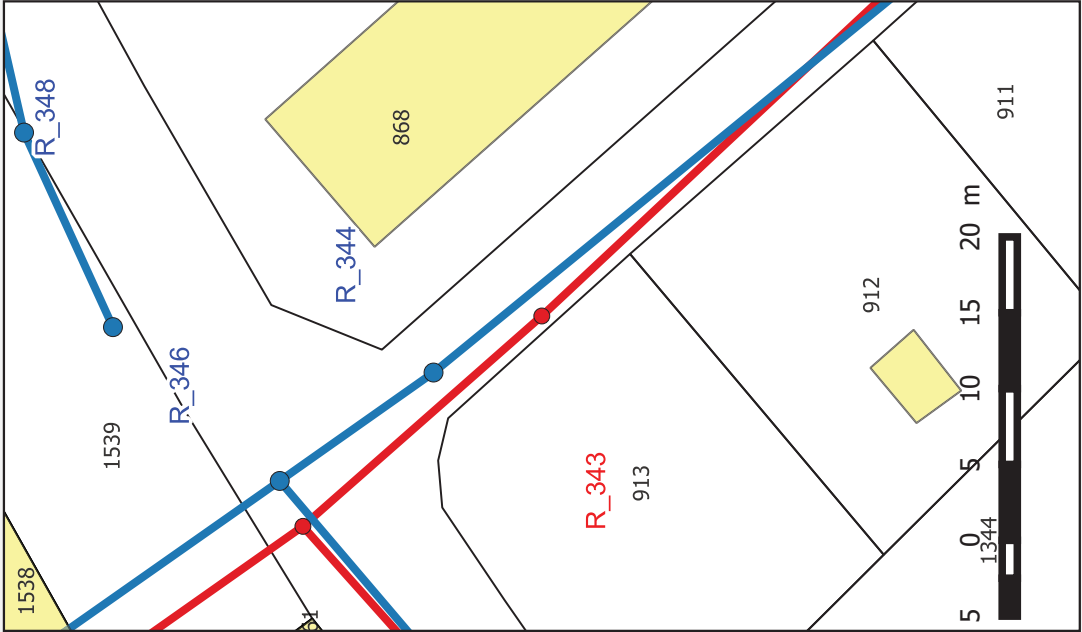

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836232.340651 N4222125.898583

NUMERO DU REGARD:

R_345

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

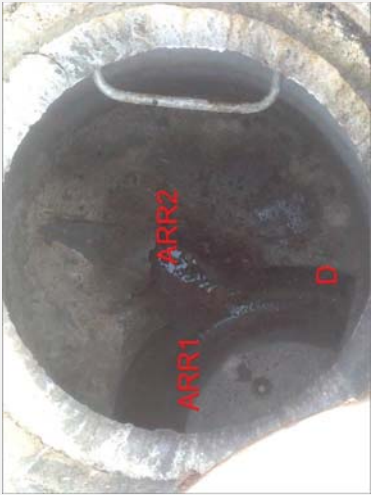

IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090810080890YZQYV	EU	DEPART	200	PVC	1.42			2015090810091428IOIOH
2015090810080890YZQYV	EU	ARR 1	200	PVC	1.4			2015090810092449BBLGL
2015090810080890YZQYV	EU	ARR 2	200	PVC	1.42			2015090810093344QJBQC

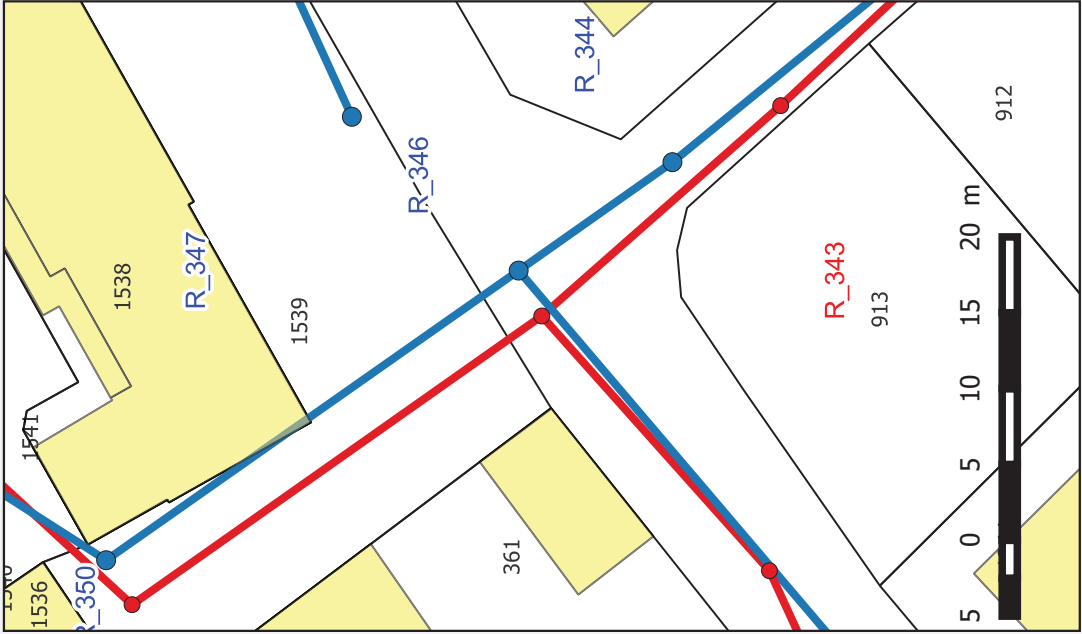

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836229.677206 N4222170.690915

NUMERO DU REGARD:

R_351

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090810172105LLVQV	EU	DEPART	200	PVC	1.32			2015090810194581CIBIB
2015090810172105LLVQV	EU	ARR 1	200	PVC	1.32			2015090810195706YRJYK

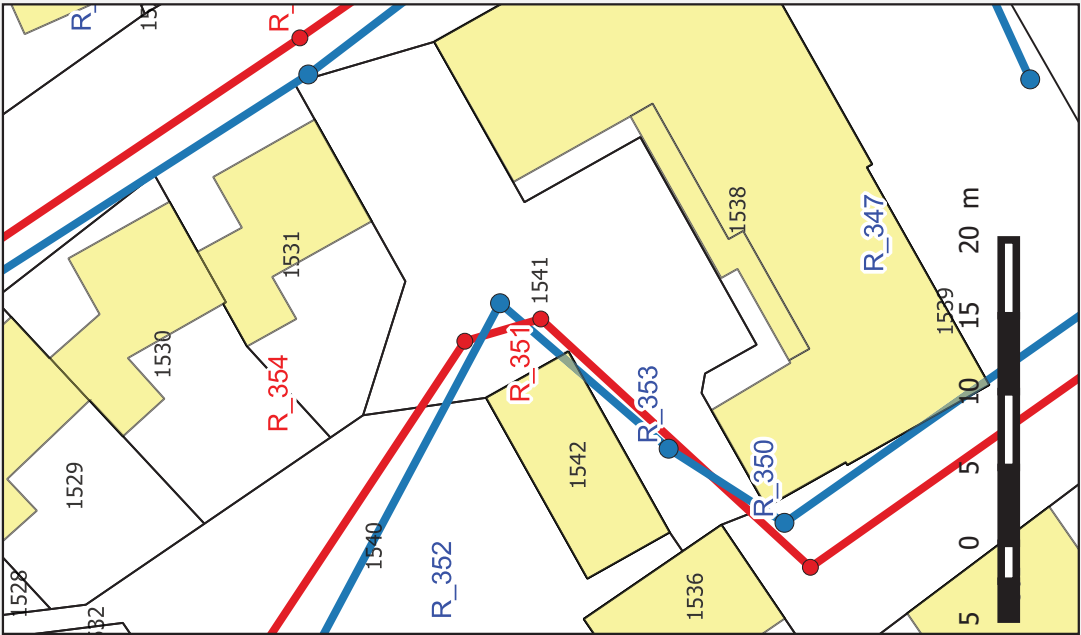

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

Naldeo INCUBERIE & CONSEIL
Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tel. : 04 75 35 44 88 - Fax : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836297.380479 N4222171.918082

NUMERO DU REGARD:

R_366

Type: EAUX USEES

Environnement: TROTTOIR

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090810360484QQAVB	EU	DEPART	200	PVC	1.75			2015090810370915EEQJO
2015090810360484QQAVB	EU	ARR 1	200	PVC	1.75			2015090810372120PWPVO

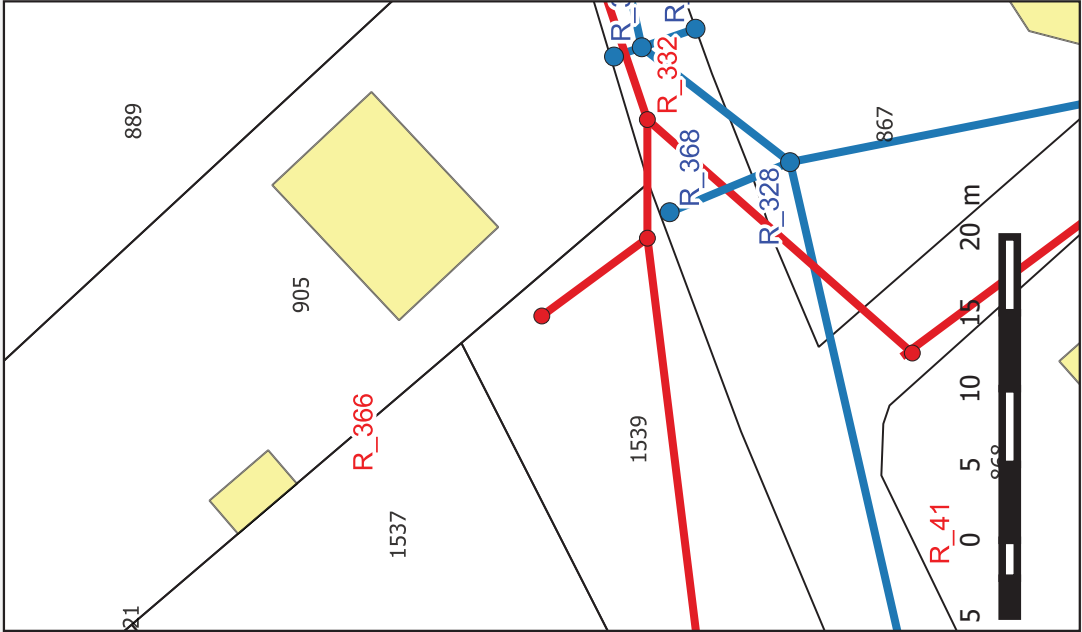

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836302.511734 N4222164.954236

NUMERO DU REGARD:

R_367

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090810381756JPIPI	EU	DEPART	200	PVC	1.43			2015090810432367JJTOU
2015090810381756JPIPI	EU	ARR 1	200	PVC	1.43			2015090810433530WPHVI
2015090810381756JPIPI	EU	ARR 2	200	PVC	1.43			2015090810435212OOZUZ

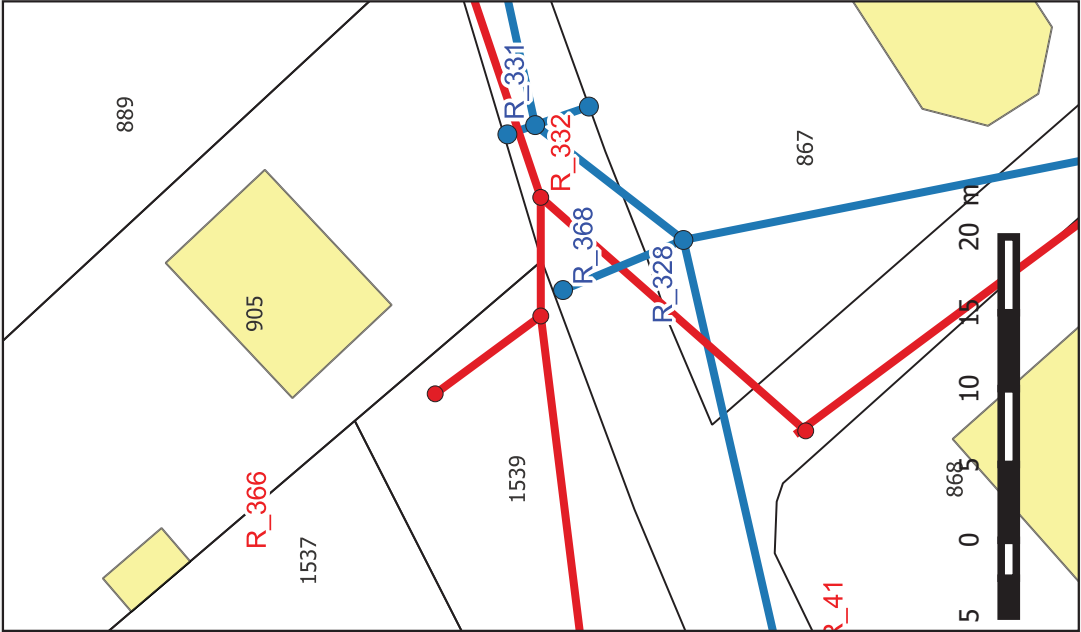

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836187.445046 N4222097.937253

NUMERO DU REGARD:

R_371

Type: EAUX USEES

Environnement: TROTTOIR

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
20150908105210580UNUN	EU	DEPART	200	PVC	0.7			2015090810531251AGZGZ

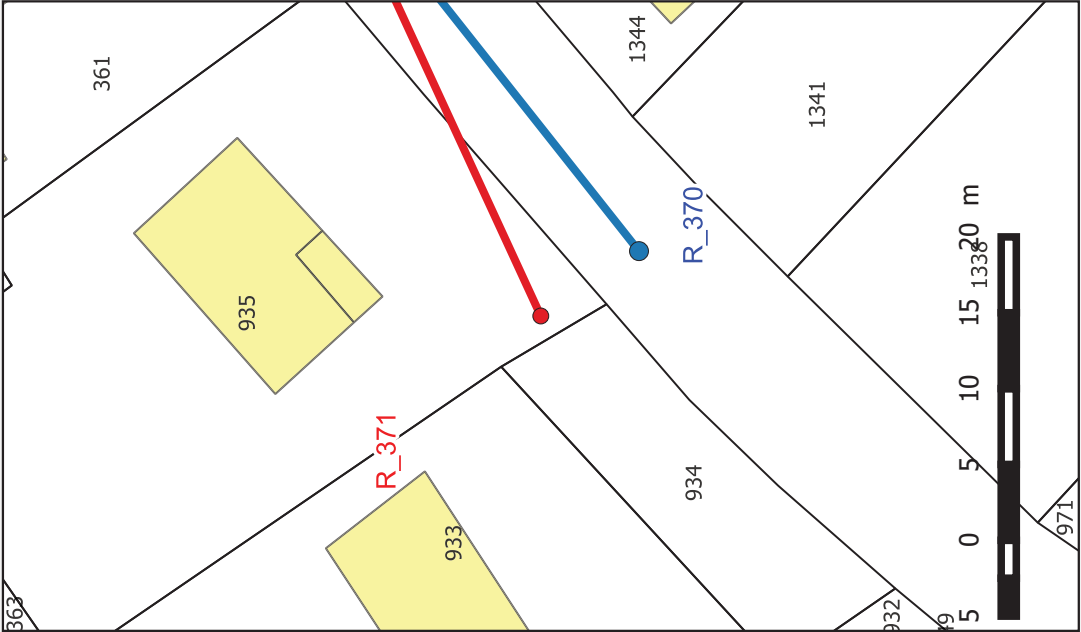

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836428.234101 N4222155.074132

NUMERO DU REGARD:

R_375

Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: NON
Etat de la cunette: MAUVAIS
Etat de la cheminée: AUCUN
Présence d'ECP: AUCUN
Présence de mise en charge: AUCUN
Présence de dépôt: AUCUN
Présence de racine: AUCUN

NON	MAUVAIS	MAUVAIS	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090811061324IJAIF	U	DEPART	300	BETON	1.47			2015090811103308MSMSL
2015090811061324IJAIF	U	ARR 1	300	BETON	1.47			2015090811104401VVFAF
2015090811061324IJAIF	U	ARR 2	300	BETON	0.67			2015090811105615FLFLE

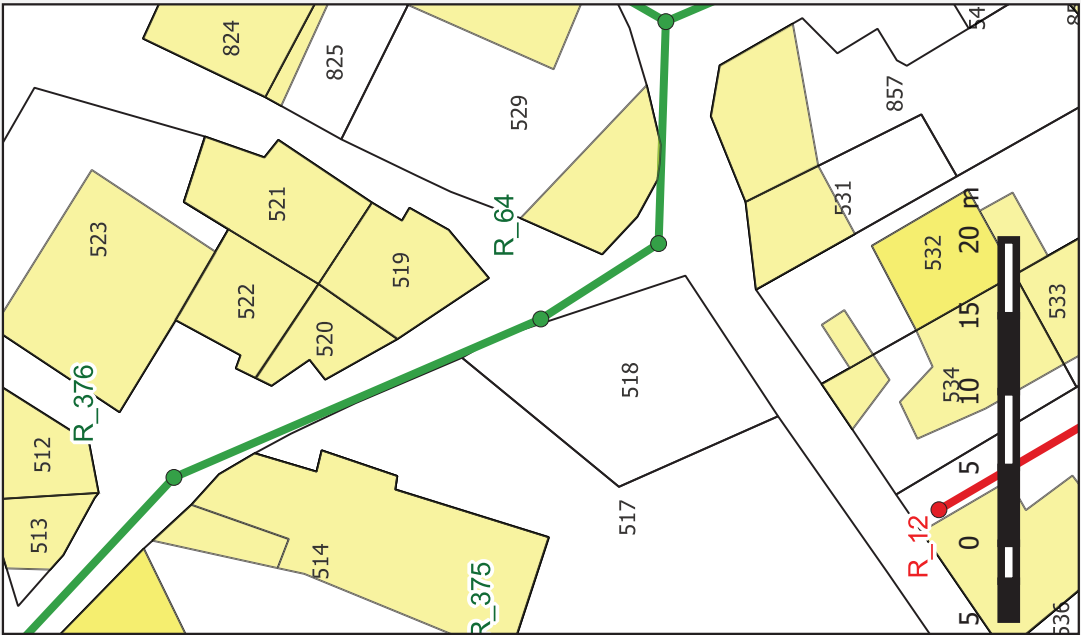

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836639.554778 N4222187.590638

NUMERO DU REGARD:

R_378

Type: UNITAIRE

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	FAIBLE	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090811331316VXOVS	U	DEPART	300	BETON	2.04			2015090811344420TMESF
2015090811331316VXOVS	U	ARR 1	300	BETON	1.54			2015090811345623NTMTM

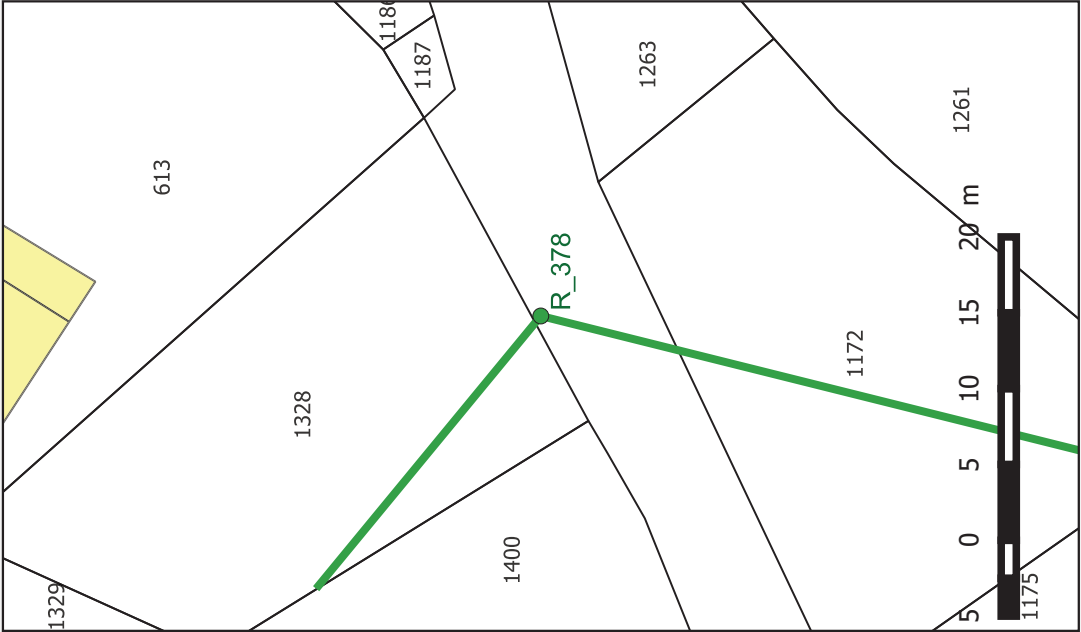

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836433.347869 N4222241.146971

NUMERO DU REGARD:

R_379

Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090813290623EXPDQ	U	DEPART	400	BETON	2.07			2015090813300455FZQFR

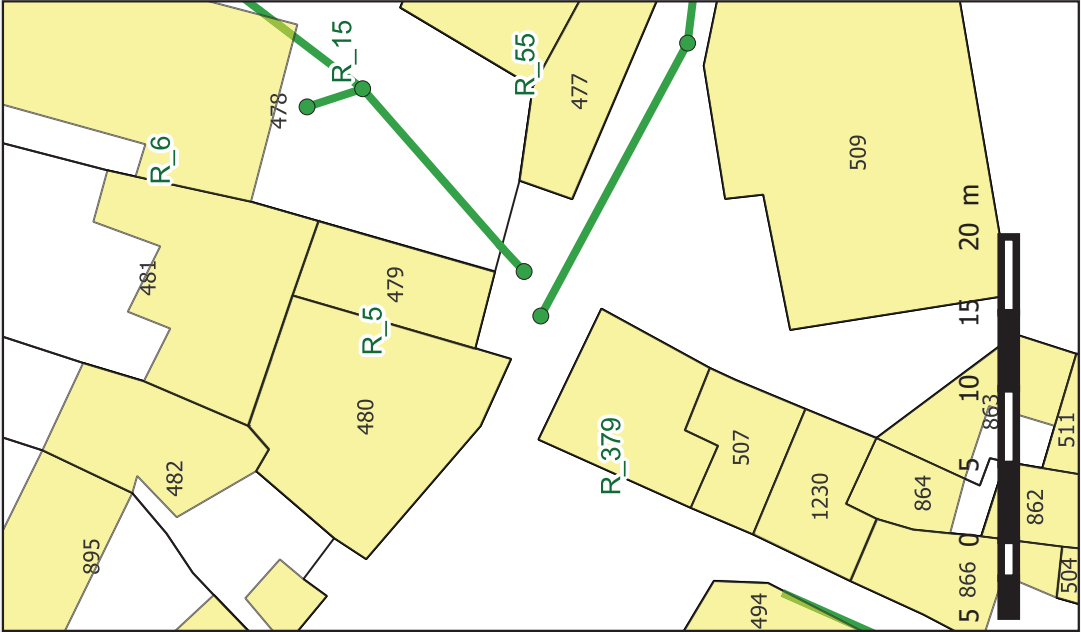

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836466.119524 N4222276.270464

NUMERO DU REGARD:

R_380

Type: UNITAIRE

Environnement: TROTTOIR

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090814092100XR1XJ	EU	DEPART	300	BETON	1.02			2015090814120262MFXMY
2015090814092100XR1XJ	EU	ARR 1	200	BETON	1.02			2015090814121431XR1XK
2015090814092100XR1XJ	EU	ARR 2	0	BETON	1.02			2015090814122910GMFLE

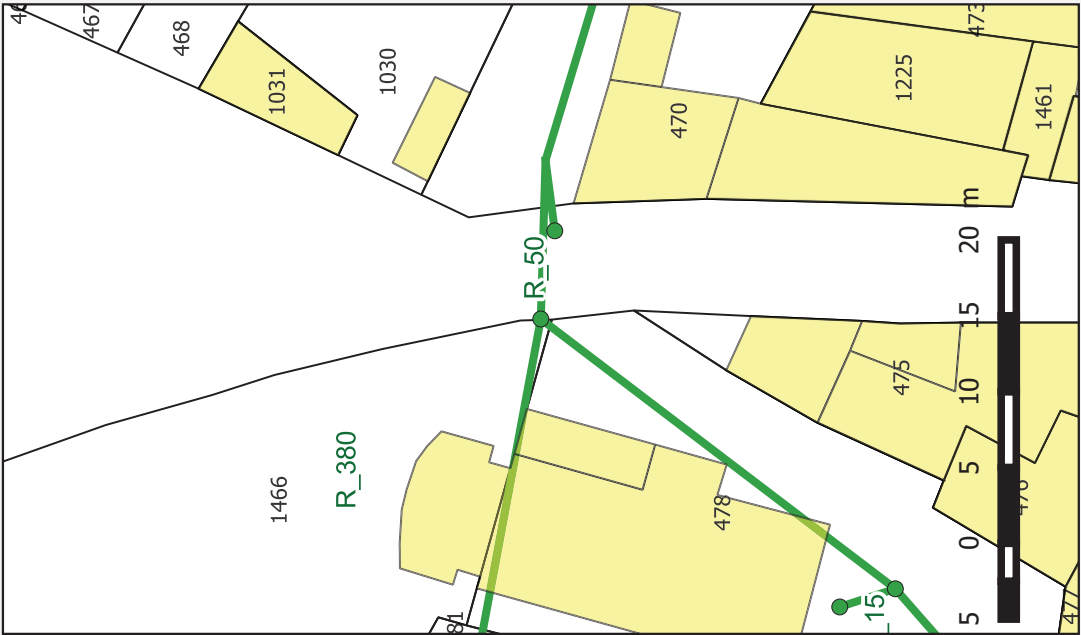

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836390.136743 N4222274.947843

NUMERO DU REGARD:

R_382

Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



IDUNITQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090814204197LLVQV	U	DEPART	300	BETON	1.72			2015090814222308DWQCP
2015090814204197LLVQV	U	ARR 1	300	BETON	1.72			2015090814223602OIZOB

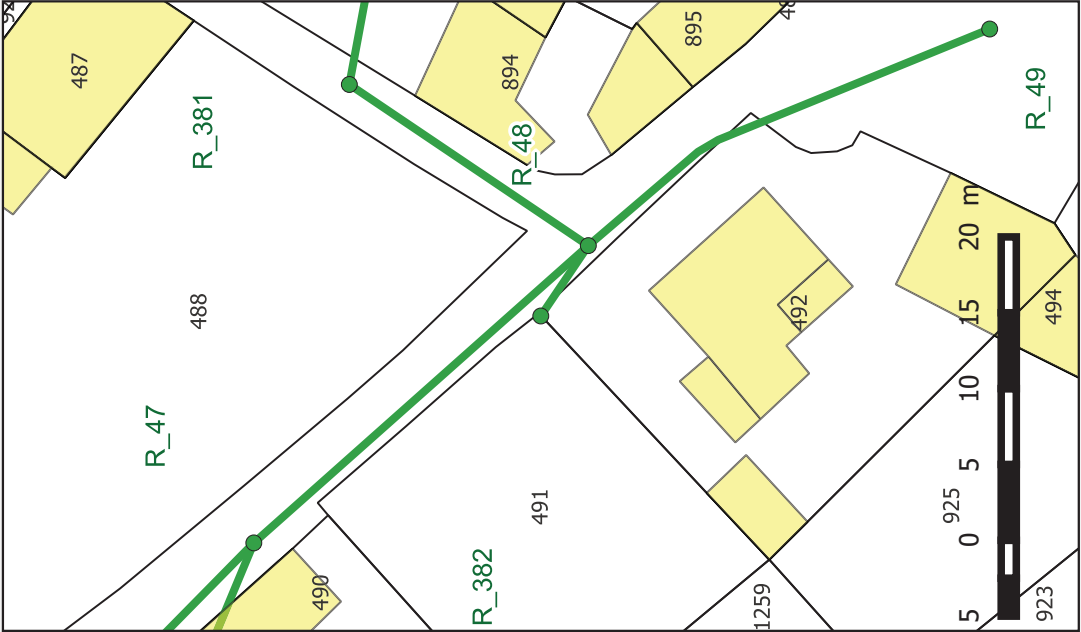

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836321.925522 N4221913.53961

NUMERO DU REGARD:

R_385

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090815081033CVNCO	EU	DEPART	200	PVC	1.42			2015090815093078FLFLE

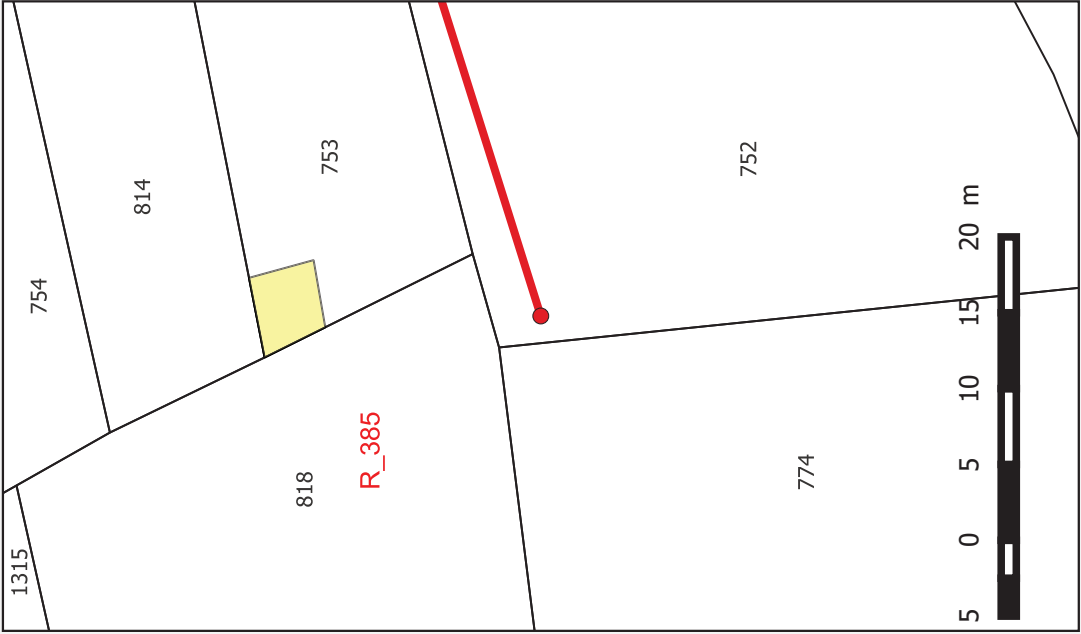

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836134.246904 N4221941.412888

NUMERO DU REGARD:

R_388

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON						
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
20150908162103750IAOB	EU	DEPART	200	PVC	1.92			2015090816215484PVOUN
20150908162103750IAOB	EU	ARR 1	200	PVC	1.92			2015090816220757AALGL

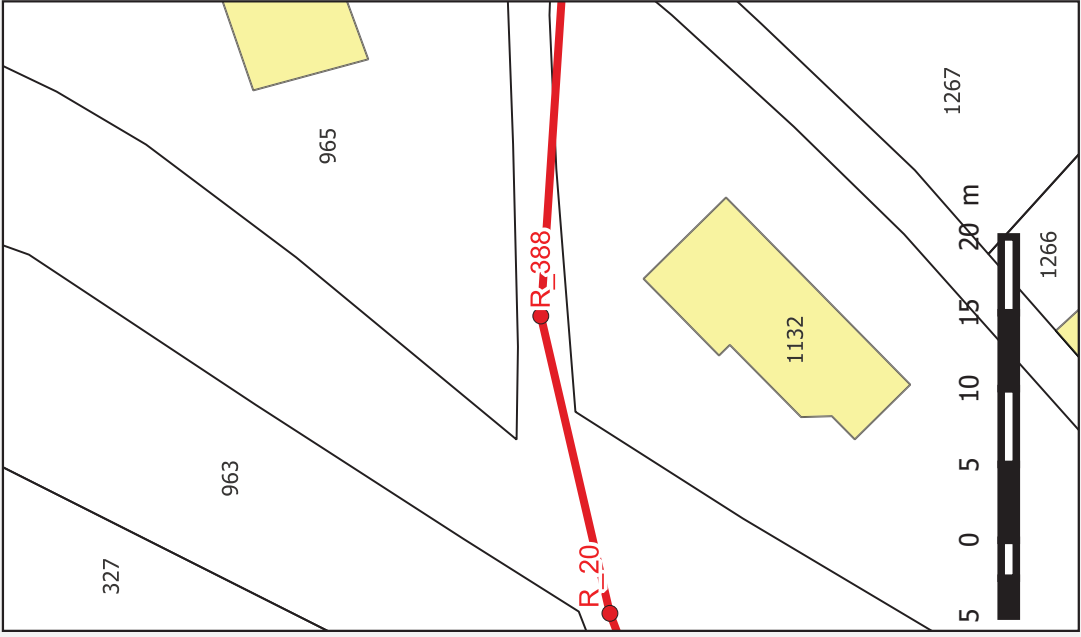

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836425.109241 N4222500.231797

NUMERO DU REGARD:

R_393

Type: EAUX USEES

Environnement: TROTTOIR


Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: Etat de la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON					
-----	-----	-----	--	--	--	--	--

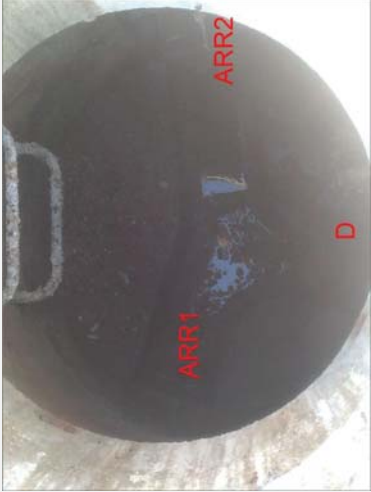

IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090816493812GGRLR	EU	DEPART	200	PVC	1.65			2015090816511047UATZS
2015090816493812GGRLR	EU	ARR 1	200	PVC	1.65			2015090816512148TTDID
2015090816493812GGRLR	EU	ARR 2	200	PVC	1.65			2015090816514904YEXEX

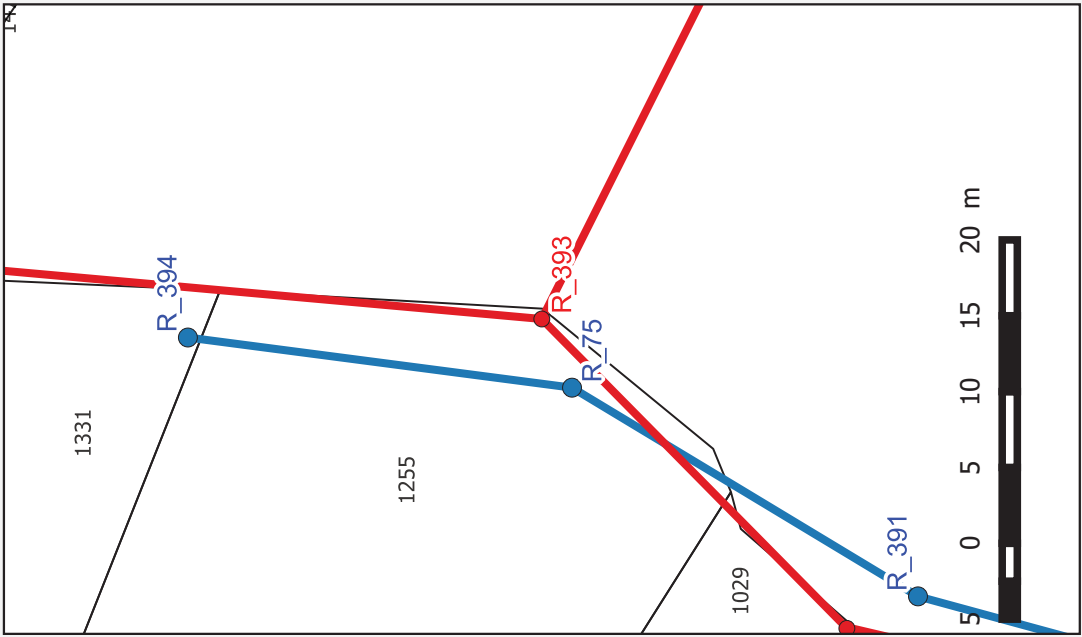

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836581.222458 N4222419.631325

NUMERO DU REGARD:

R_395

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON					
-----	-----	-----	--	--	--	--	--

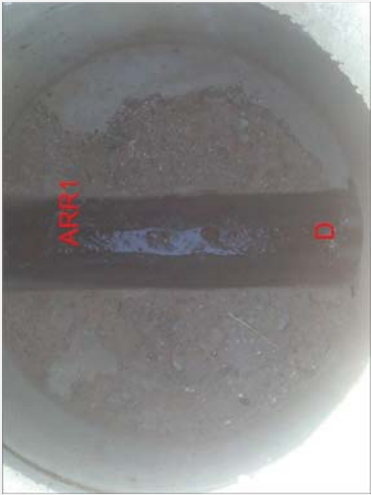

IDUNITQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090817205904JCUIV	EU	DEPART	200	PVC	0.96			2015090817222711HBSHU
2015090817205904JCUIV	EU	ARR 1	200	PVC	0.96			2015090817223738EEOJP

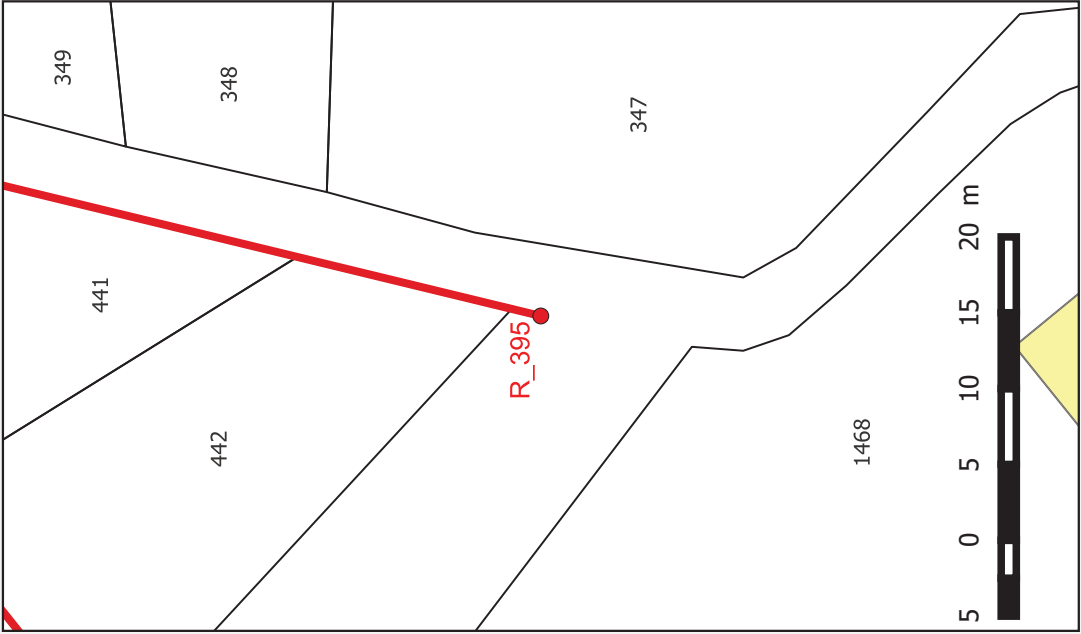

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836801.321895 N4222643.746144

NUMERO DU REGARD:

R_398

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090910115006HNGMF	EU	DEPART	200	PVC	0.84			2015090910131671QXQWP
2015090910115006HNGMF	EU	ARR 1	200	PVC	0.84			2015090910133382XDWCV

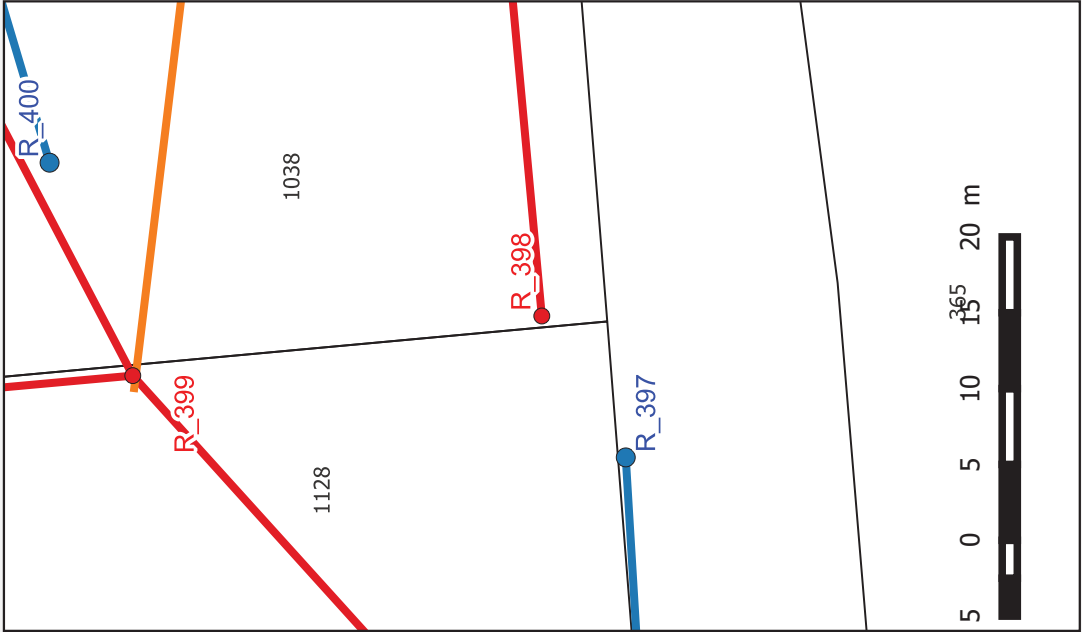

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836854.697415 N4222648.667292

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------




IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090910234787CCMHN	EU	DEPART	200	PVC	0.72			2015090910250808FZRF5
2015090910234787CCMHN	EU	ARR 1	200	PVC	0.72			201509091025207INHYNZ
2015090910234787CCMHN	EU	ARR 2	200	PVC	0.72			2015090910253401UNFTG

NUMERO DU REGARD:

R_404

Type: EAUX USEES

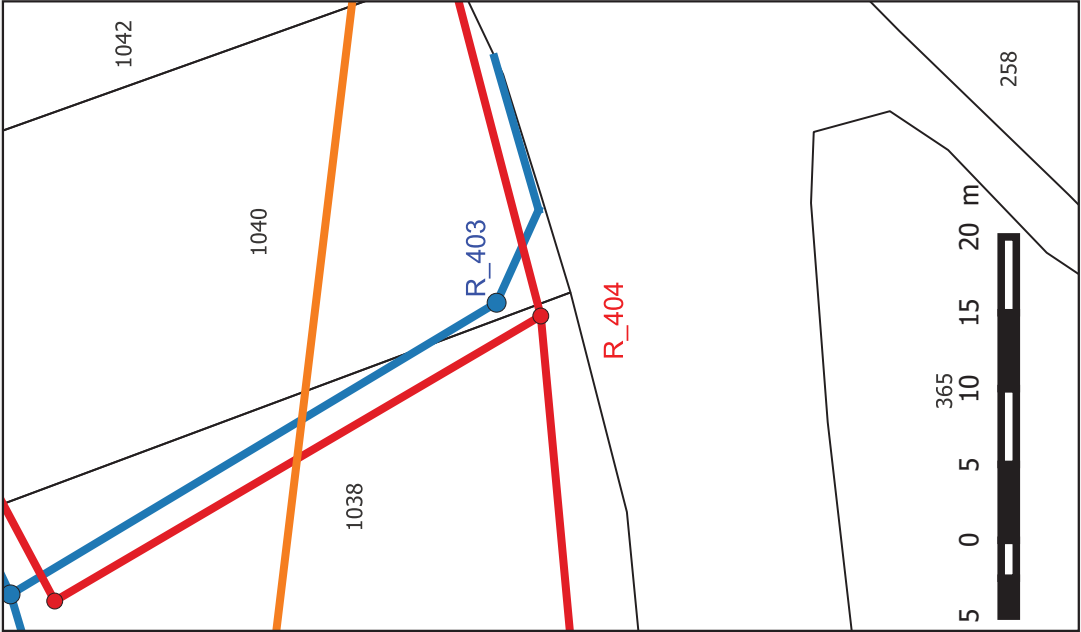

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1837223.37999 N4222794.698553

NUMERO DU REGARD:

R_405

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090910484483KQJPI	EU	DEPART	200	PVC	1.13			2015090910505631CVNBO
2015090910484483KQJPI	EU	ARR 1	200	PVC	1.13			2015090910510760MGXMY

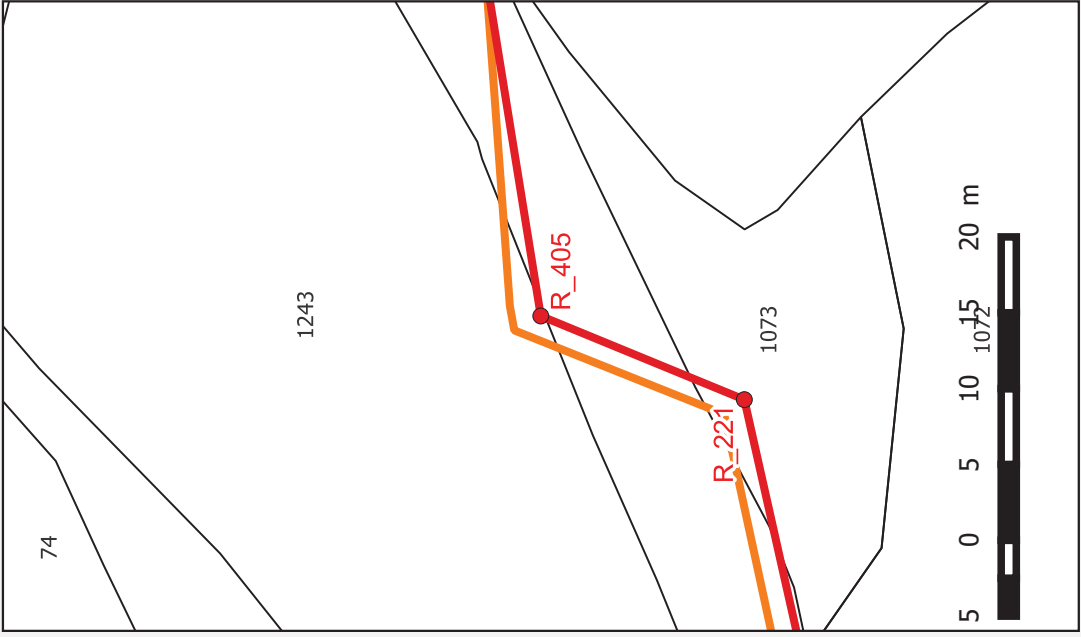

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836879.54152 N4222703.947371

NUMERO DU REGARD:

R_406

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090911021443NTMSL	EU	DEPART	200	PVC	1.52			2015090911051091IISNS
2015090911021443NTMSL	EU	ARR 1	200	PVC	1.43			2015090911052088OUMTM

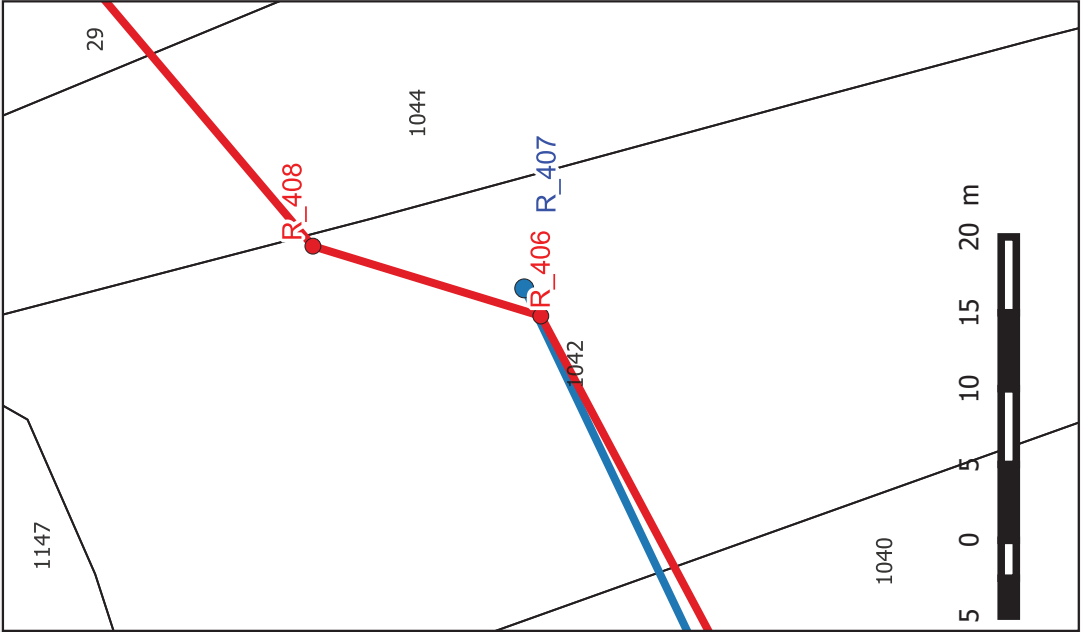

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836884.145773 N4222718.974674

NUMERO DU REGARD:

R_408

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090911063506VBUAT	EU	DEPART	200	PVC	1.02			2015090911075562BHJPI
2015090911063506VBUAT	EU	ARR 1	200	PVC	1.02			2015090911080876LRLRK

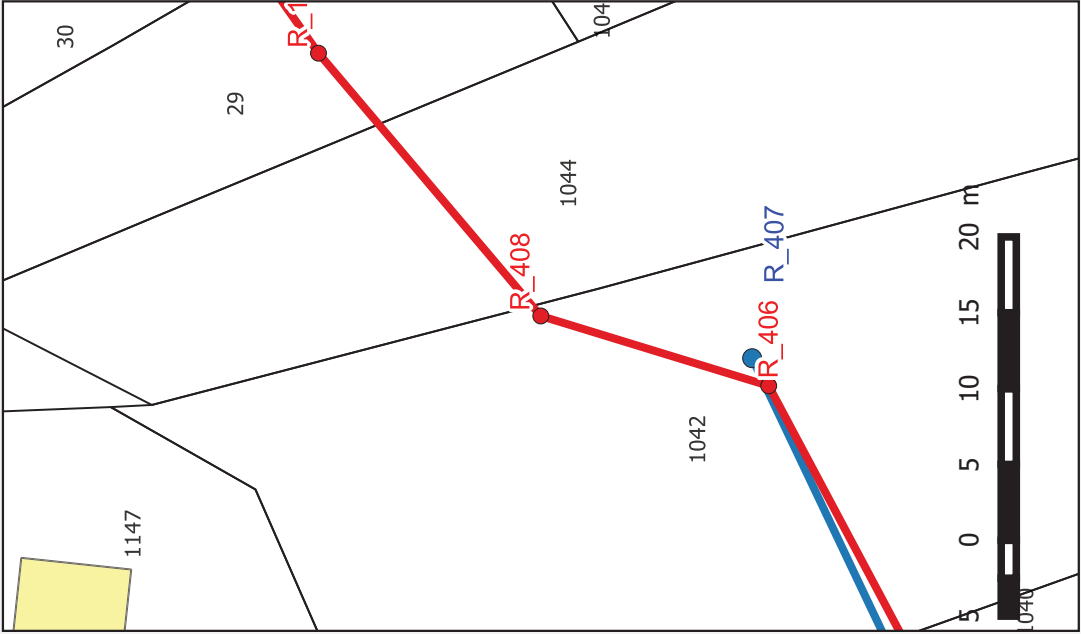

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1836694.691786 N4222735.159738

NUMERO DU REGARD:

R_410

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015090911444350HBSHU	EU	DEPART	200	PVC	1.14			2015090911453857YEXDW
2015090911444350HBSHU	EU	ARR 1	200	PVC	1.14			20150909114552710OYTZ

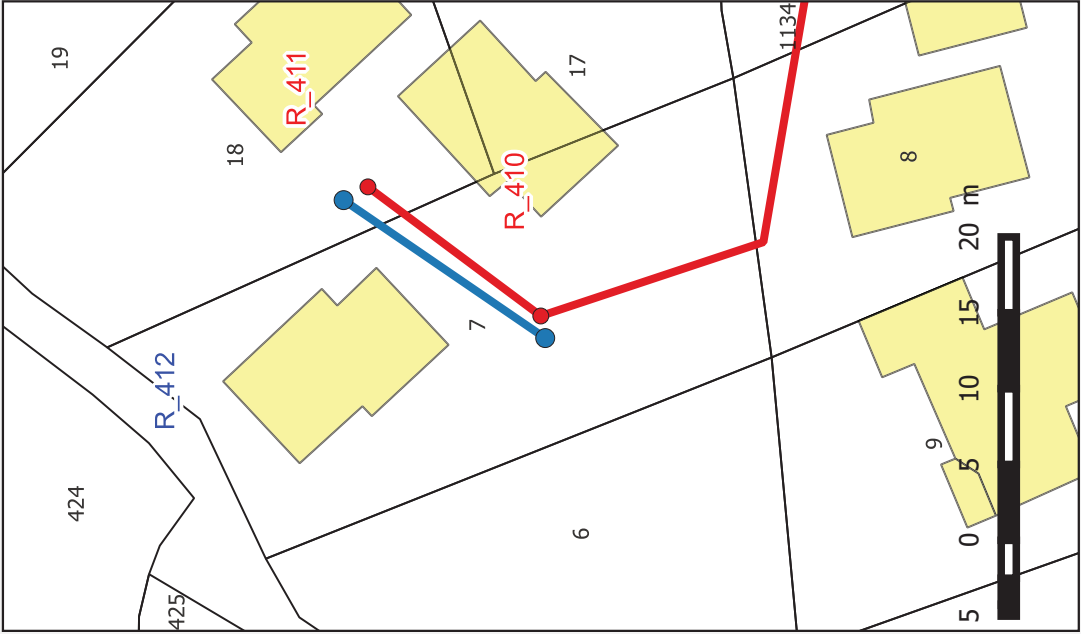

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1837373.504123 N4223055.417303

NUMERO DU REGARD:

R_418

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015091510552984UATZS	EU	DEPART	200	PVC	1.12			2015091510583506HASHT
2015091510552984UATZS	EU	ARR 1	200	PVC	1.1			2015091510584652EYPEQ

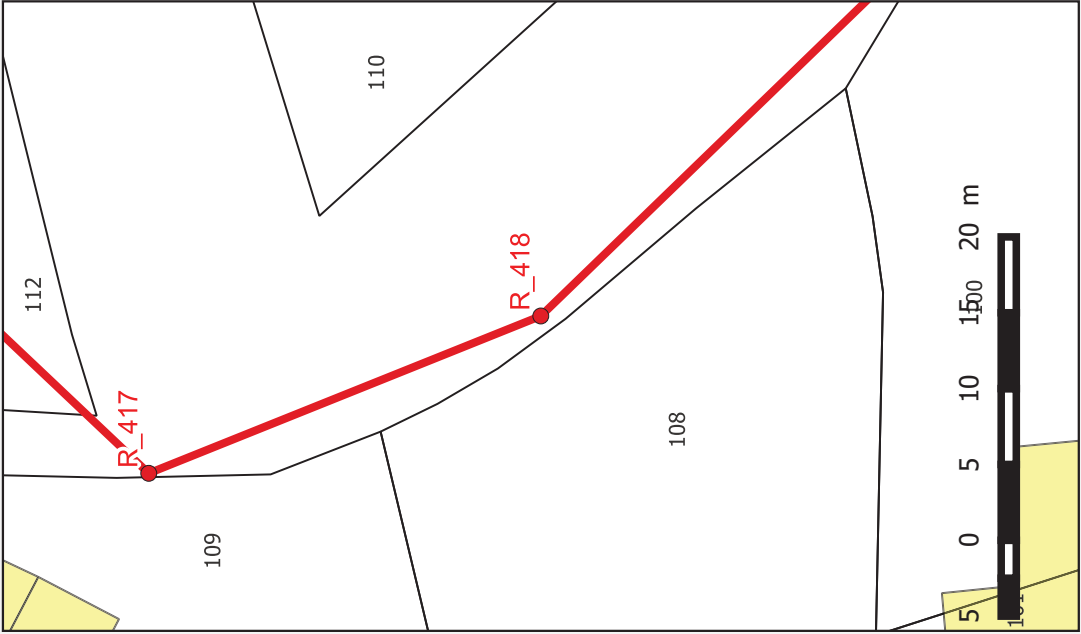

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1837418.237831 N4223028.424355

NUMERO DU REGARD:

R_420

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015091511021373JDUJV	EU	DEPART	200	PVC	0.83			2015091511024859AGZFY
2015091511021373JDUJV	EU	ARR 1	200	PVC	0.83			2015091511025960ZTKZL

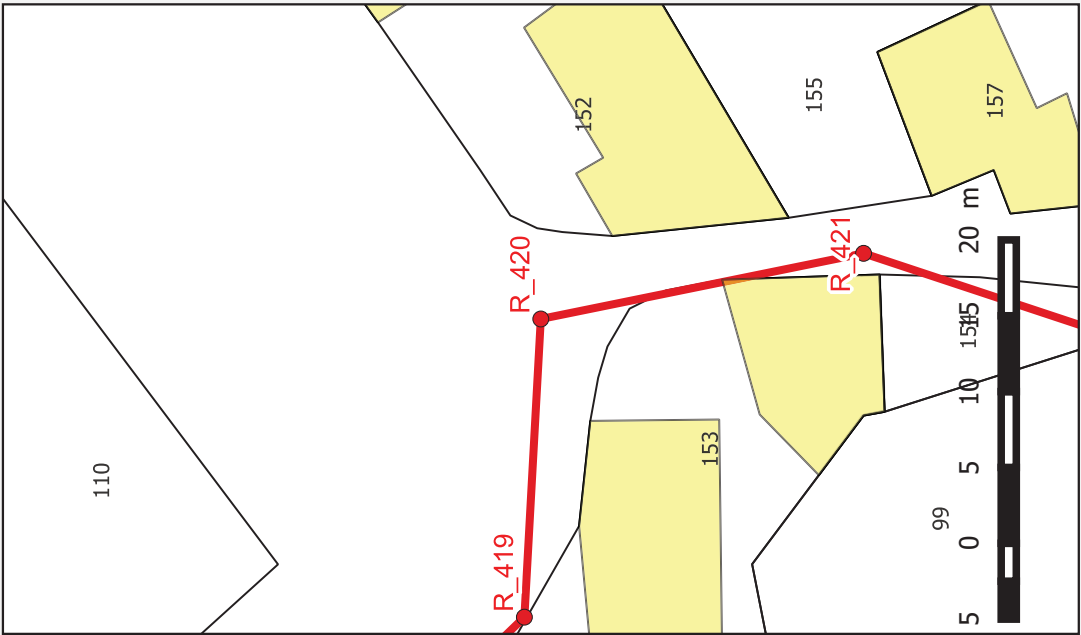

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1837411.925378 N4222962.594484

NUMERO DU REGARD:

R_422

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015091511054602EKDJC	EU	DEPART	200	PVC	1.45			2015091511064925CWNCO
2015091511054602EKDJC	EU	ARR 1	200	PVC	1.45			2015091511070360WPHVI

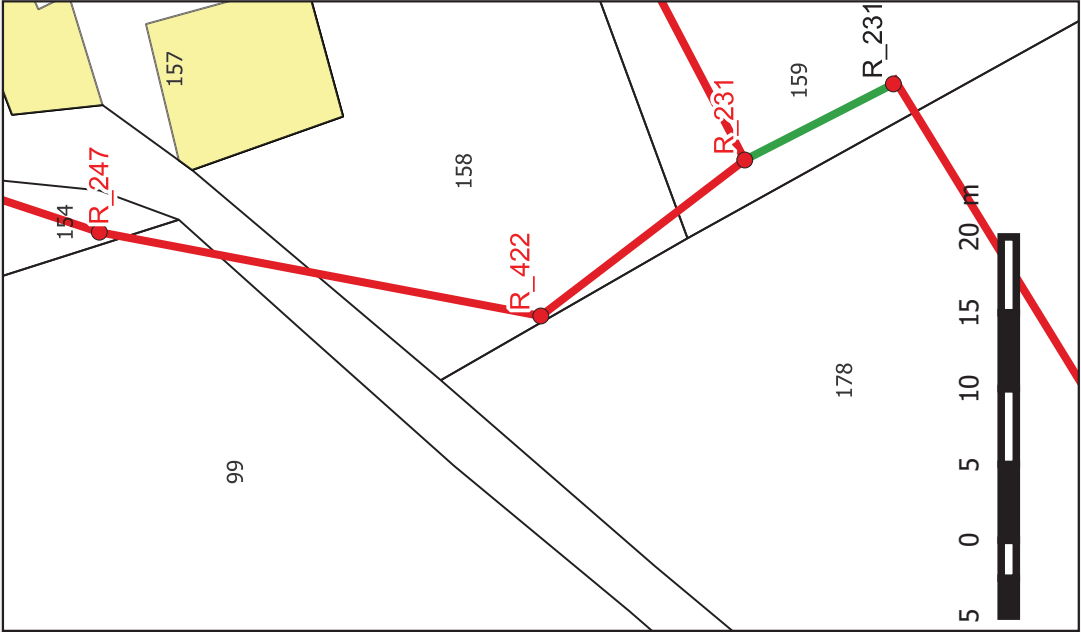

COMMUNE DE ARDOIX

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45
E1839036.895345 N4223439.976589

NUMERO DU REGARD:

R_450

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: la cunette: la cheminée: d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	FAIBLE	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DJAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015091516585360KKUPV	EU	ARR 1	200	PVC	0.9			2015091517001429PPVPO
2015091516585360KKUPV	EU	DEPART	200	PVC	0.9			2015091516595489BHAHA

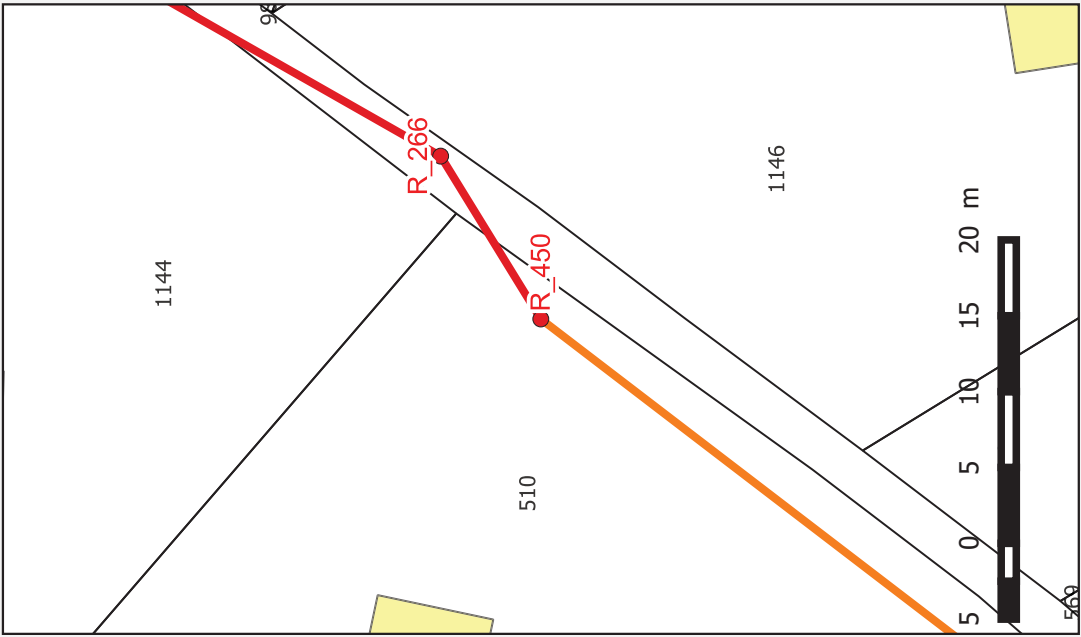

Annexe n° 6
Photos des stations d'épuration d'ARDOIX

Station du village : Filtre planté de roseaux

Photo 1 : Dégrilleur



Photo 2 : Canal de comptage



Premier étage

Photo 3 : Filtre 1



Photo 4 : Filtre 2 et 3

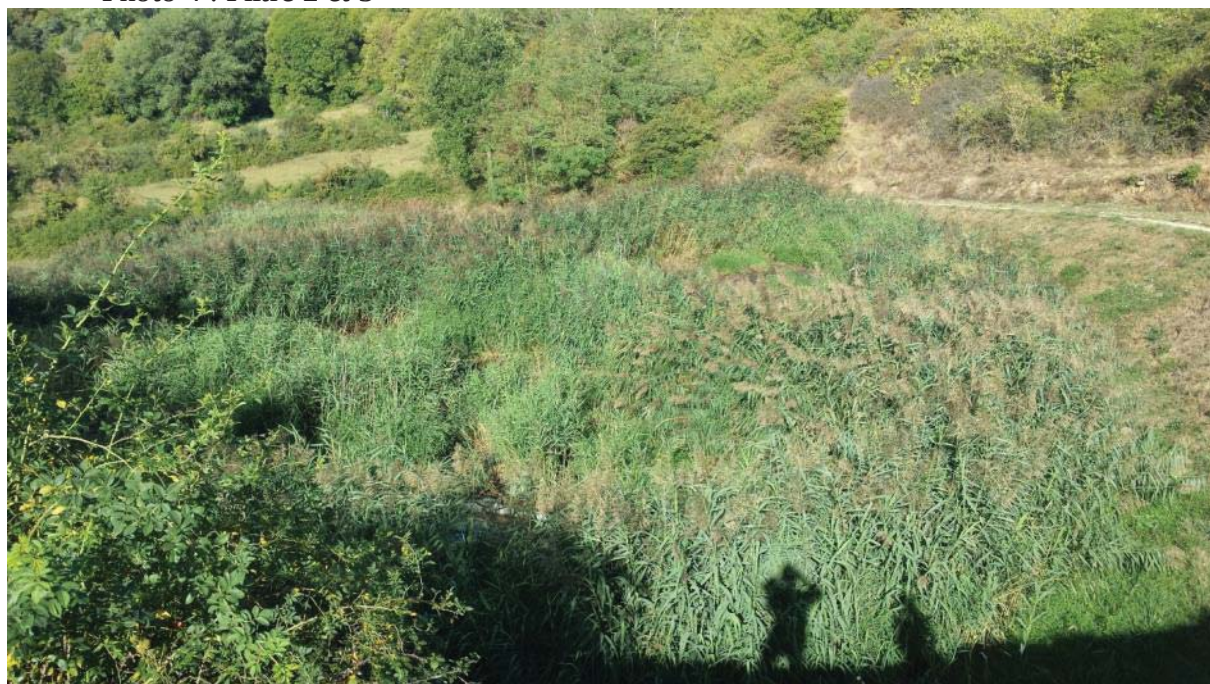


Photo 5 : Répartition des effluents



Deuxième étage

Photo 6 : Filtre 1




Photo 7 : Filtre 2



Photo 8 : Filtre 3 - Non utilisé



Photo 9 : Rejet en rivière

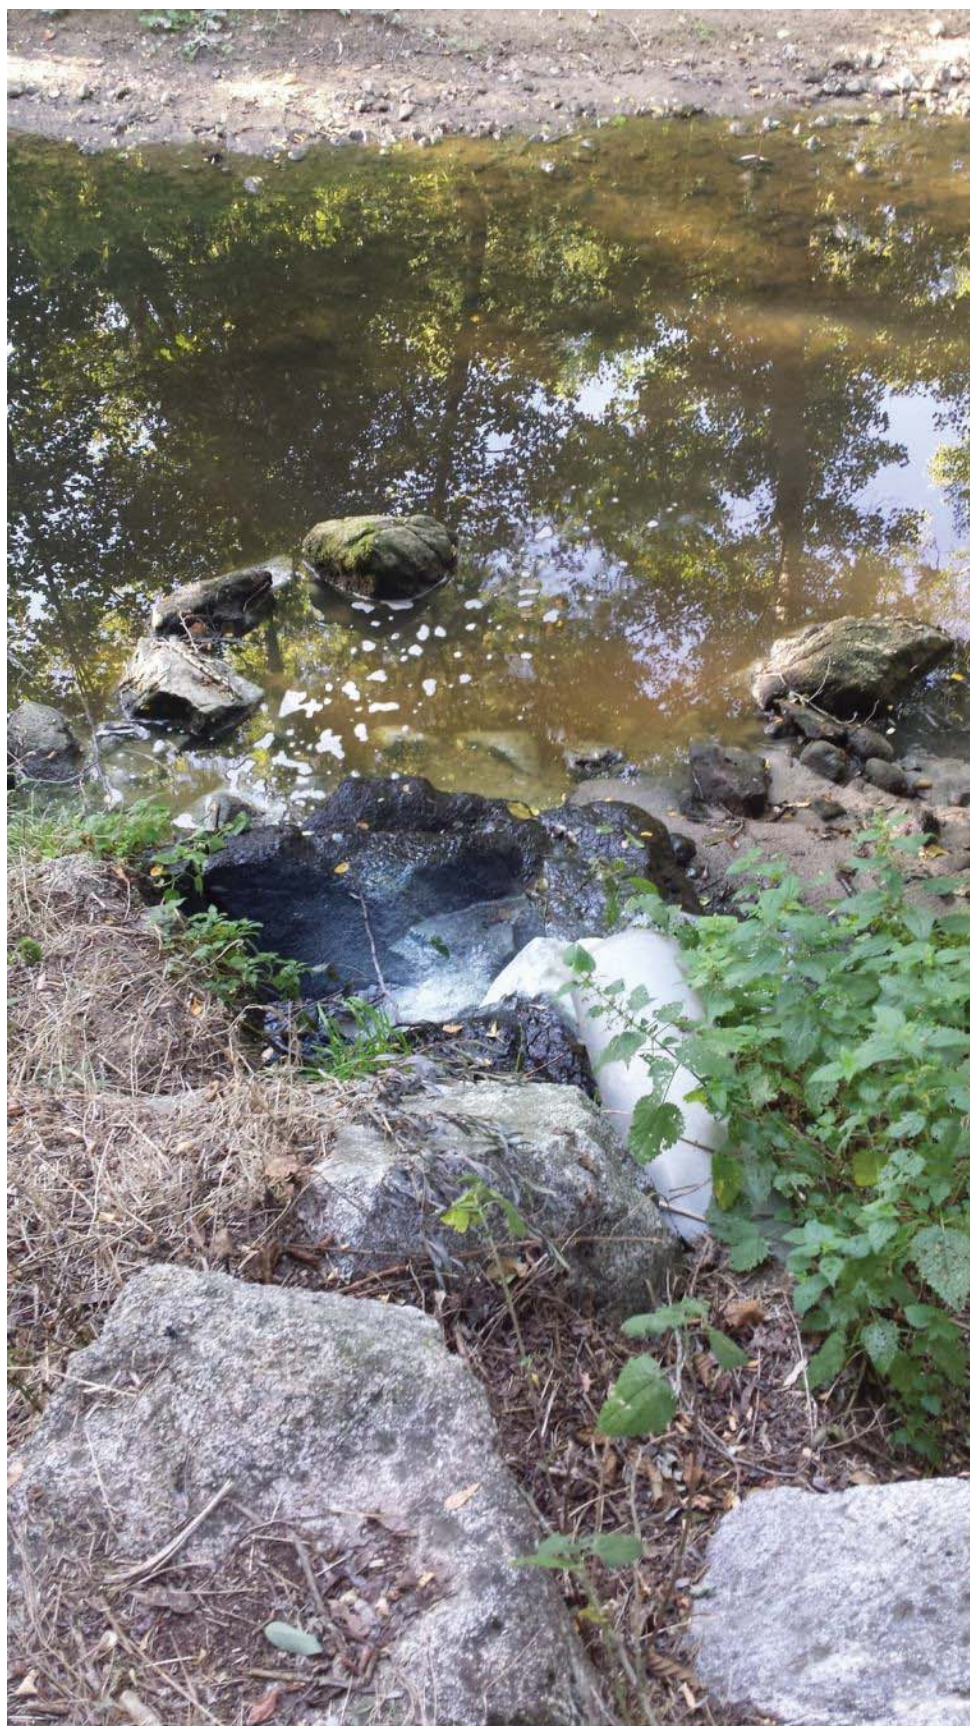

Station de Cormes : Filtre planté de roseaux

Photo 10 : Dégrilleur



Photo 11 et 12 : Premier étage

Filtre 1



Filtre 2



Photo 13 : Deuxième étage



Photo 14 : Canal de comptage de sortie



■ Enrochement

— Surface substrat

— Haut de talus

— Zone de Rejet Intermédiaire

■ Voie communale

■ Enherbement piéton

— Cloture

— Fossé évacuation EP

Fossé de dissipation
Longueur : 180 ml
Planté de saules (1 u / ml)

Aire de retournement des
véhicules d'entretien

Canal de comptage

Etage 2
Bassin 2

Etage 2
Bassin 1

Etage 1
Bassin 3

Etage 1
Bassin 2

Etage 1
Bassin 1

Chasse Et 2

Fossé
Renvoi d'eau

Commune d'Ardoix
Mairie - Le Village
07290 Ardoix

Construction d'une Station d'Épuration

Clôture h = 2 m

Chasse Etage 1

Local
technique 6 m²

Dégrilleur
manuel

Regard d'entrée
R0

Haie rustique

Voie
communale


Portail 4 m, 2 vantaux

AVP ○ PRO ○ DCE ○ EXE ○ DOE


Plan Massé

DATE	DESSINE PAR	ECHELLE	AFFAIRE N°	PLAN version
18 Juillet 2012	S.LAU/VERJAT	1/500	Ardoix 07	1
SERPE SAS ZA Saint Louis 54 250 Le Thor Tel : 04 90 33 98 85 Fax : 04 90 33 99 14				

ANNEXE N°8 - Synoptique planimétrique des réseaux d'assainissement de la commune

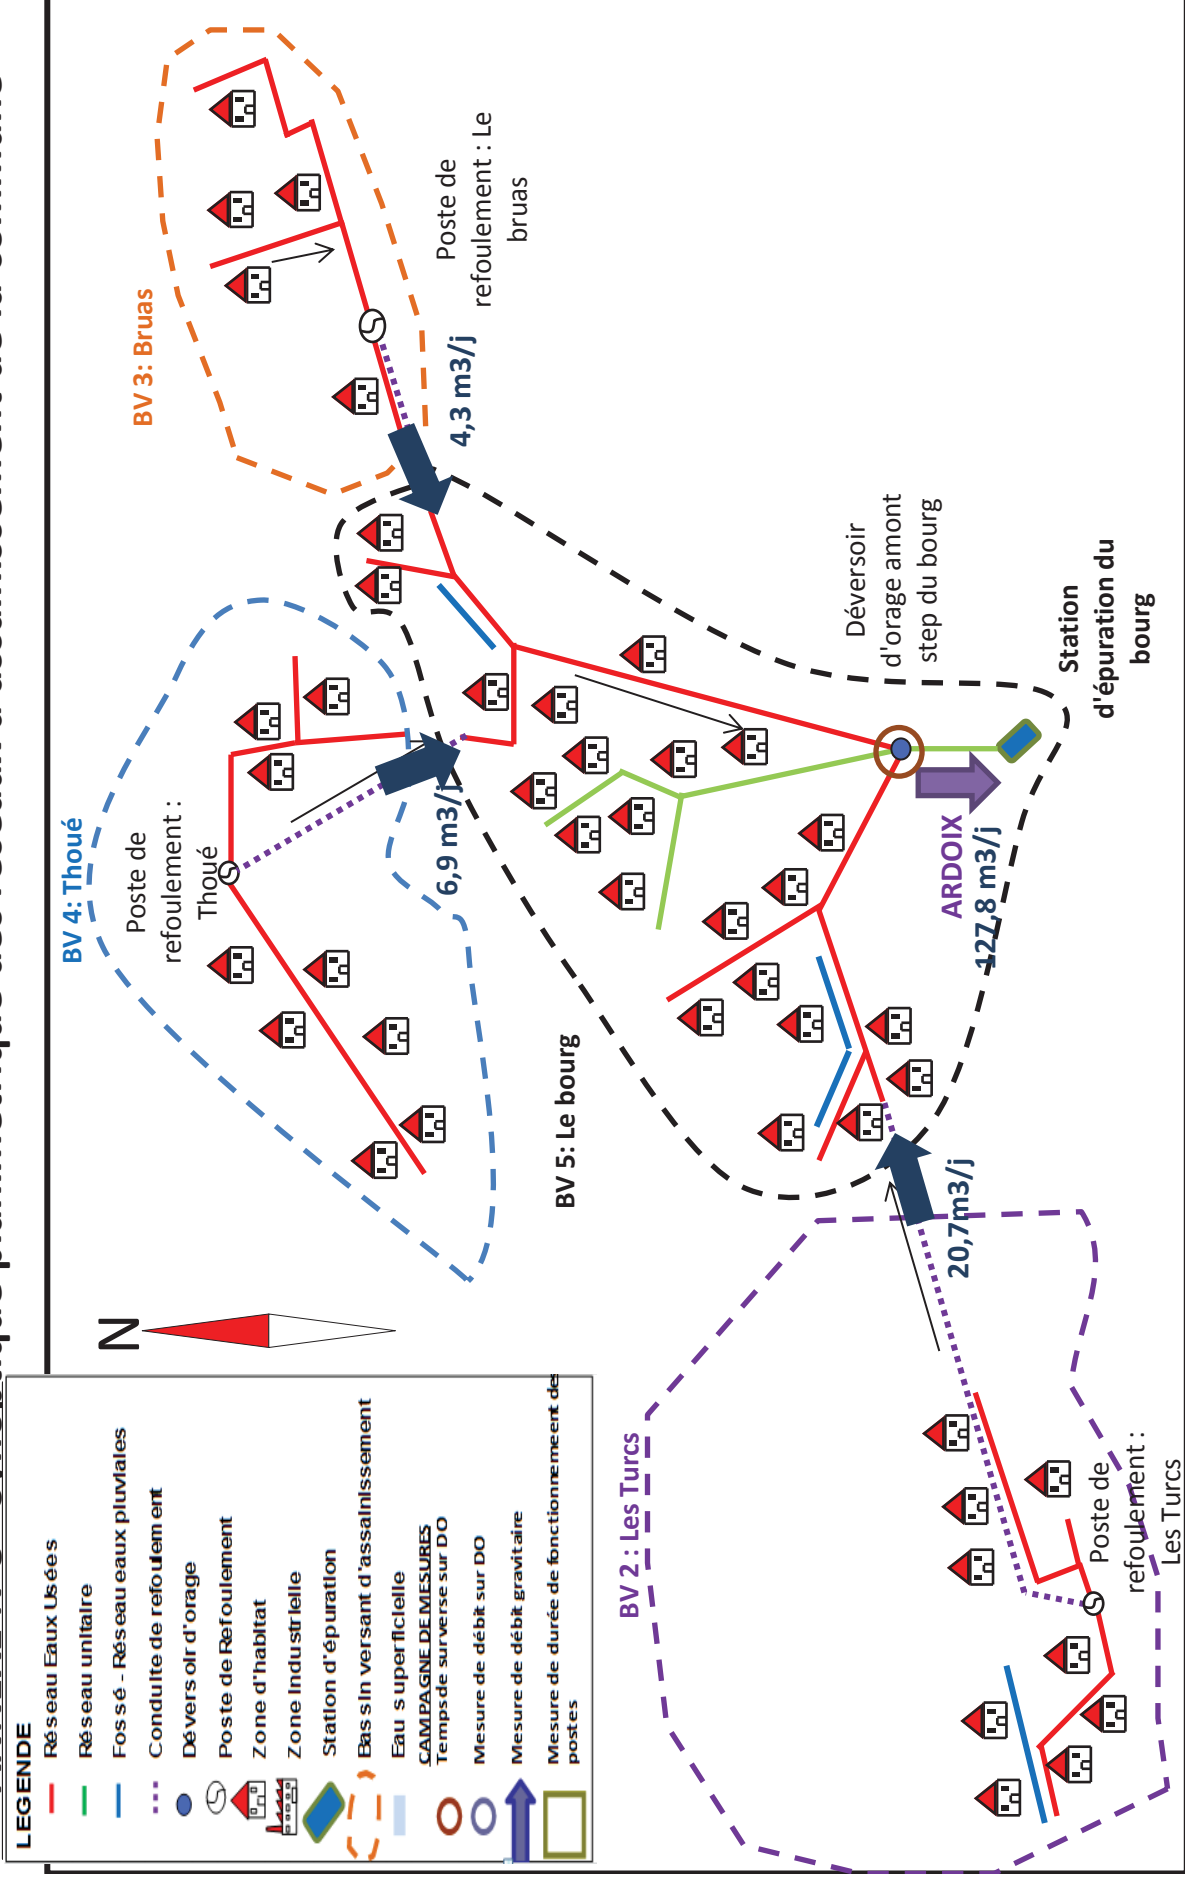


Hameau de Cormes - Commune d'Ardoix

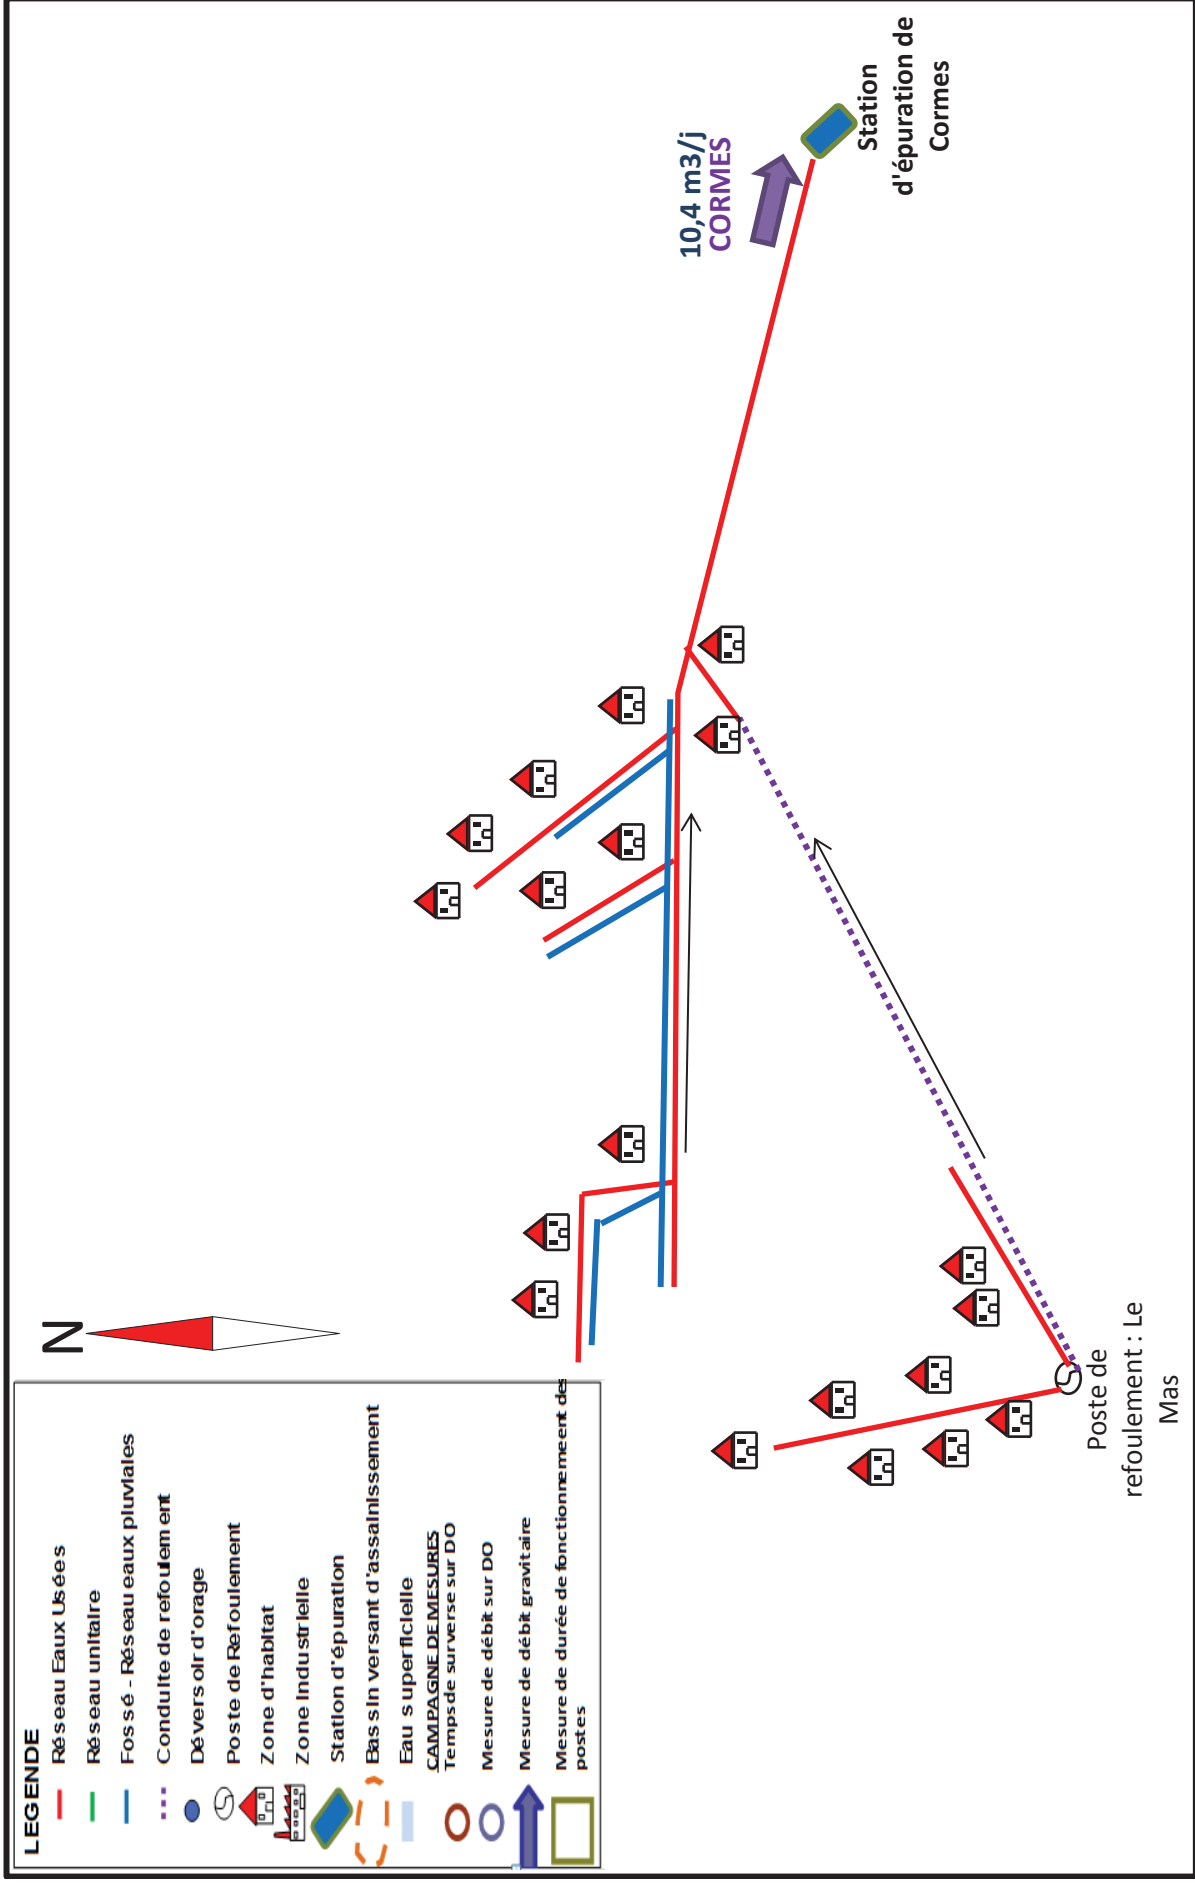

Annexe n° 9
Résultats des enregistrements de la pluviométrie à
Ardoix

Pluviométrie enregistrée sur la commune de Satillieu

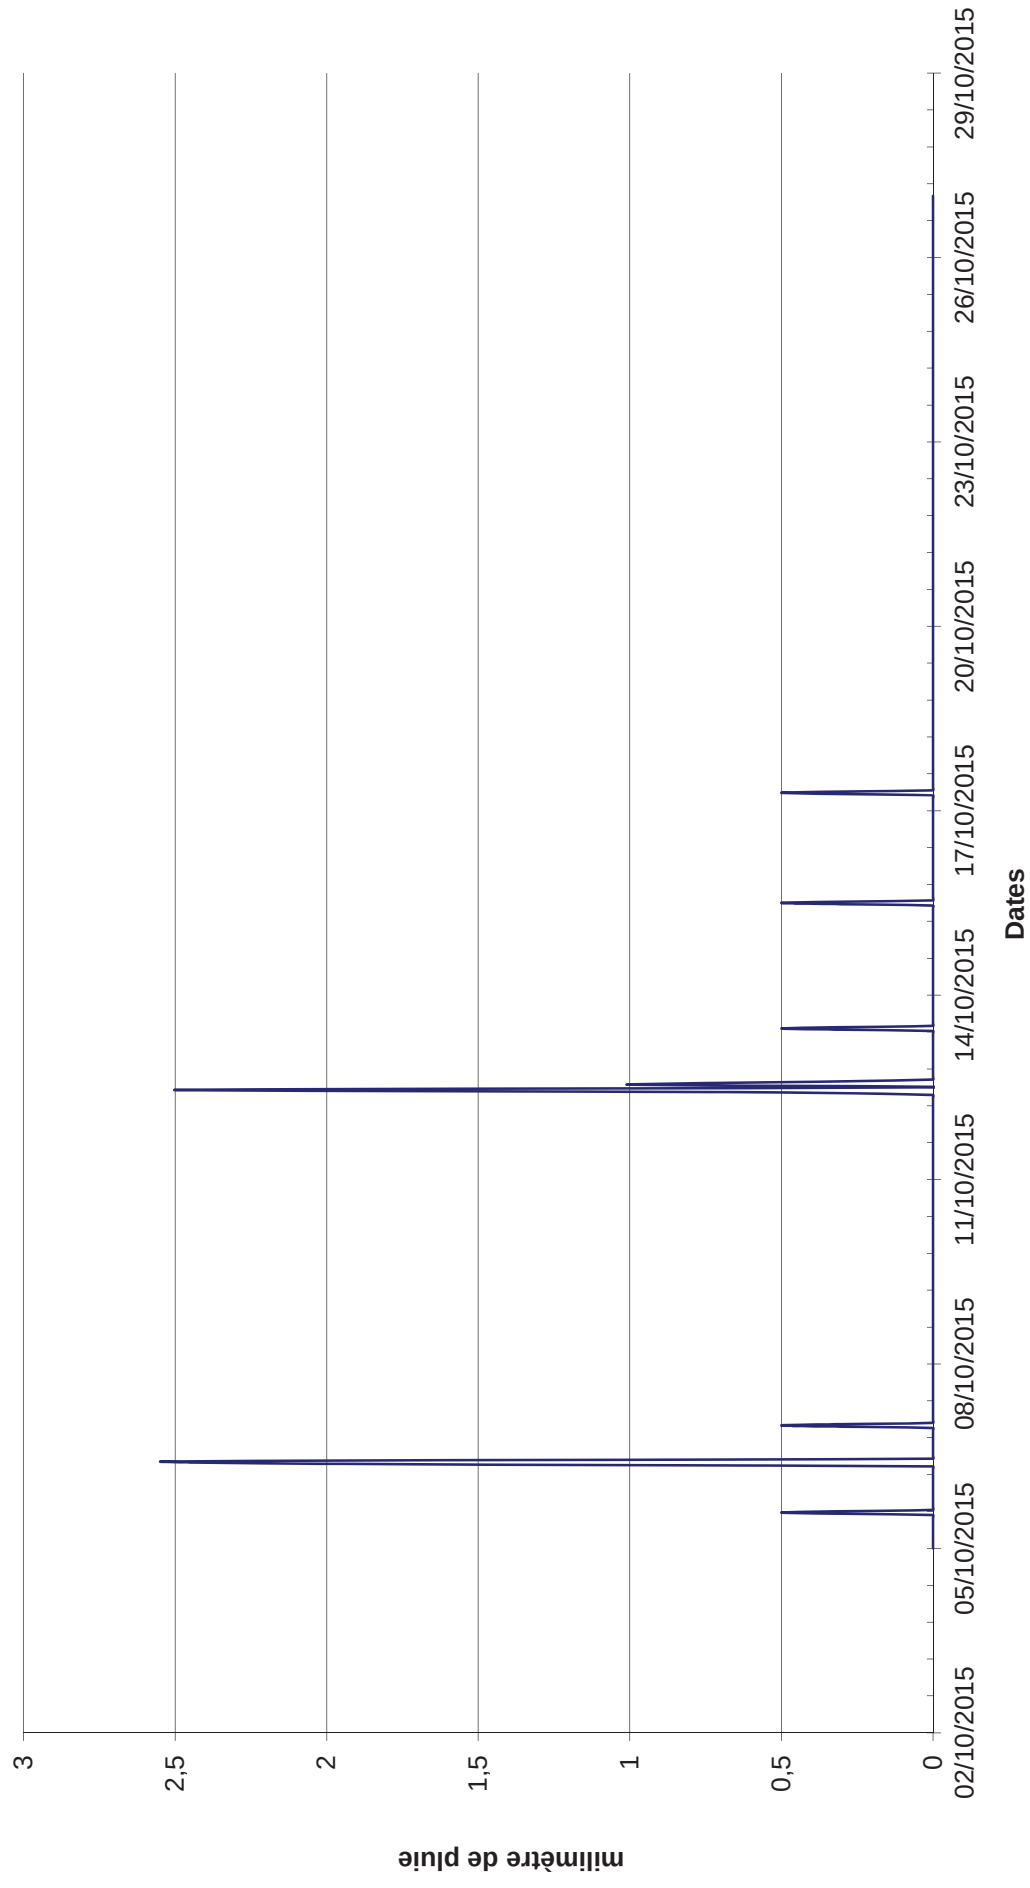


Pluviométrie enregistrée sur la commune de Satillieu

Heure	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi
01:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09:00:00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10:00:00	0	2,5	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
11:00:00	0	0	0	0	0	0	2,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0
12:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
13:00:00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14:00:00	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
15:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24:00:00	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maximum	0,5	2,5	0	0	0	0	2,5	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0	0
Moyenne	0,02	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
Total	0,5	5	0	0	0	0	0	4,5	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0

Annexe n° 10

**Résultats des mesures réalisées sur le réseau de la
commune de Ardoix**


Variation du débit mesuré au niveau du point de mesure STEP du Bourg- Commune de Ardoix

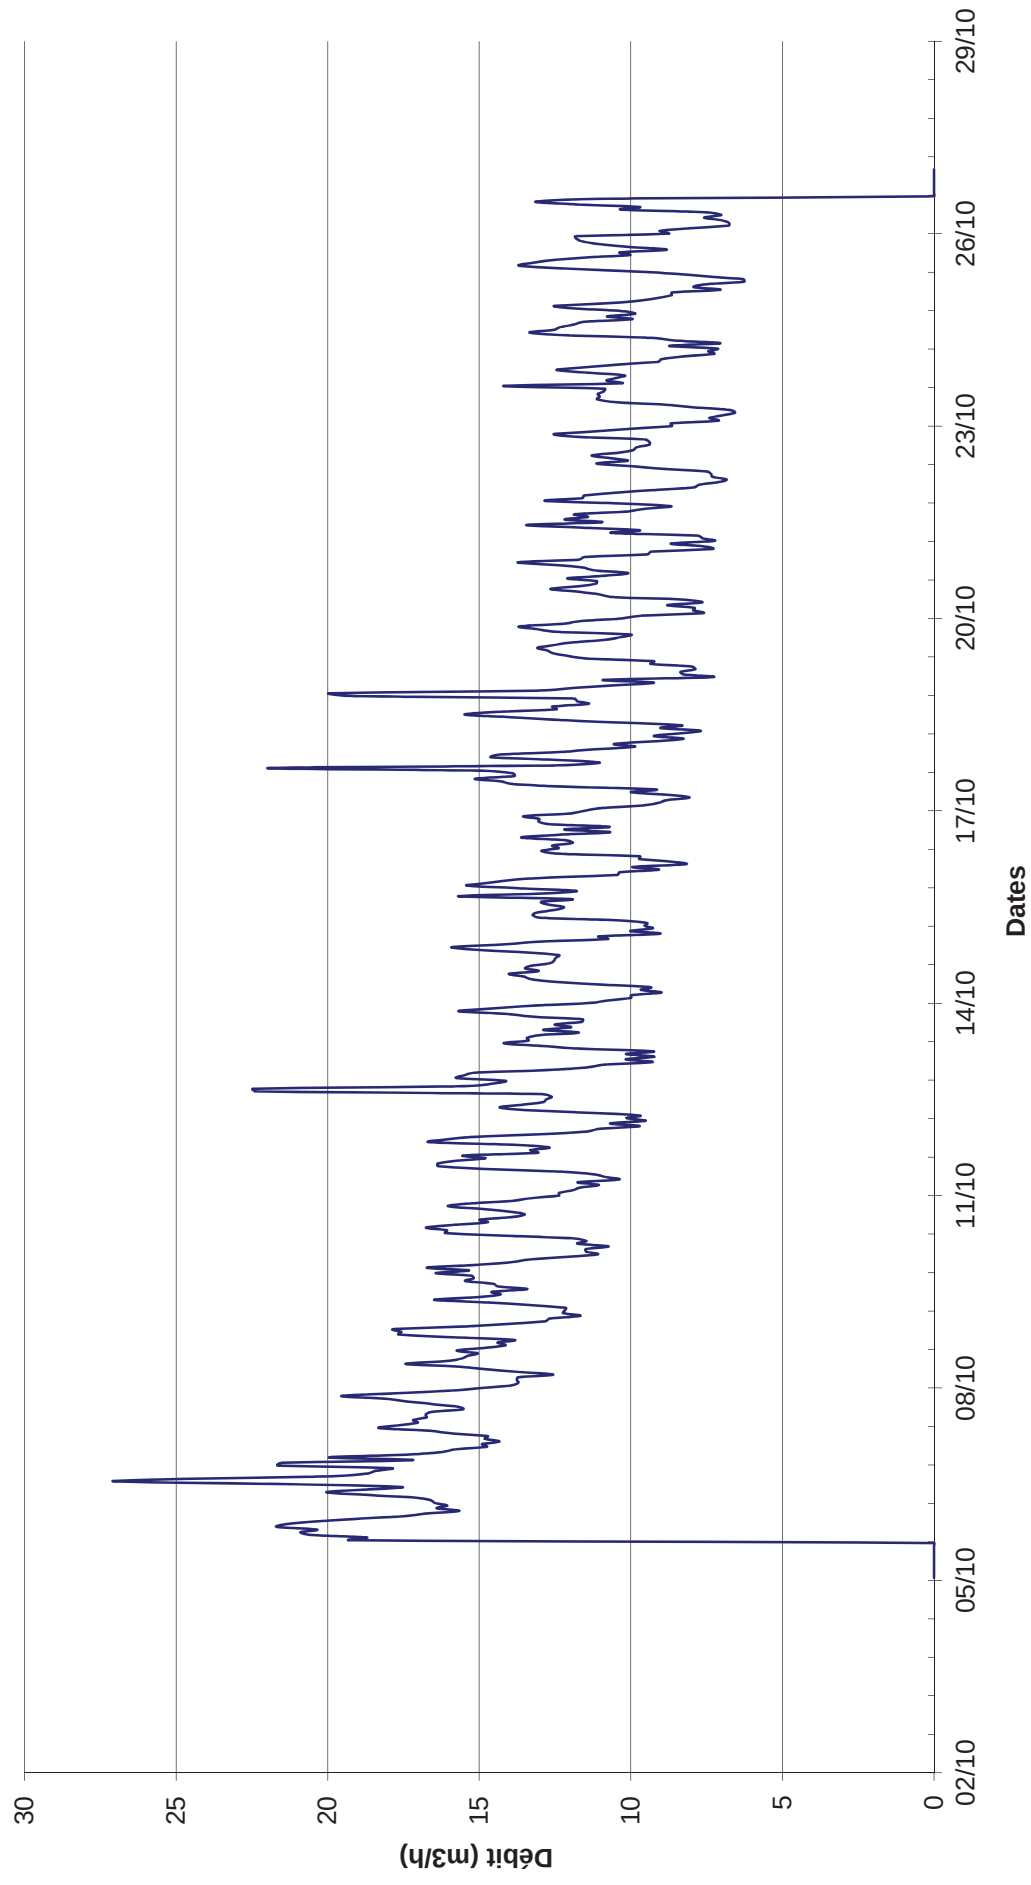

Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Ardoix - Mesure de débit - Point de mesure STEP du Bourg

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi
Heure	5-oct.	6-oct.	7-oct.	8-oct.	9-oct.	10-oct.	11-oct.	12-oct.	13-oct.	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.
01:00:00	-	16,8	15,8	13,9	12,8	12,2	12,4	11,0	10,9	10,7	11,1	10,4	11,0	10,6	10,9	9,7	9,3	7,9	8,7	9,0	8,6	9,1
02:00:00	-	15,7	14,8	13,7	12,7	11,1	11,9	9,7	9,3	10,0	9,0	9,1	9,6	9,2	7,3	7,6	7,3	7,8	7,1	8,3	8,6	8,1
03:00:00	-	16,4	14,9	13,8	11,7	11,5	11,7	10,7	10,2	10,0	10,0	9,9	9,1	8,3	8,2	7,9	7,6	7,1	7,4	7,3	7,0	6,8
04:00:00	-	16,1	14,3	13,7	12,2	11,5	11,1	9,5	9,2	9,0	9,3	8,2	8,8	9,2	8,4	7,9	8,7	6,8	7,0	7,4	7,9	6,8
05:00:00	-	16,5	14,8	12,6	12,2	10,7	11,8	10,1	10,2	9,7	9,5	8,7	8,1	8,4	7,9	8,8	7,3	7,3	6,6	7,1	7,6	7,0
06:00:00	-	16,6	14,7	13,7	12,1	11,8	10,4	9,7	9,3	9,4	9,5	9,7	8,8	7,7	8,0	7,6	7,6	7,3	6,7	8,7	6,3	7,6
07:00:00	-	17,1	15,9	14,8	13,3	11,5	10,9	11,4	11,7	11,1	10,4	9,7	10,0	9,0	9,4	8,2	7,8	7,5	7,9	7,0	6,3	7,0
08:00:00	-	18,7	16,7	15,7	14,7	11,9	11,3	13,5	12,9	12,5	13,0	12,5	9,2	8,3	9,2	10,6	10,6	9,0	8,9	8,5	7,5	7,5
09:00:00	-	20,0	18,3	17,4	16,5	14,2	12,4	14,3	14,2	13,3	13,2	13,0	12,0	10,3	11,5	11,0	9,7	10,0	10,6	9,3	8,5	10,3
10:00:00	-	18,7	17,7	16,2	15,0	16,1	14,9	13,6	13,4	13,5	13,1	12,4	13,9	12,4	12,1	11,7	11,6	11,1	11,1	12,2	10,2	9,7
11:00:00	-	17,6	17,0	15,6	14,3	16,1	16,4	12,9	13,4	14,0	12,4	12,6	14,3	13,9	12,6	12,7	13,4	10,1	11,0	13,3	12,3	11,9
12:00:00	-	21,3	17,2	15,4	14,6	16,8	16,4	12,8	13,1	13,0	12,2	11,9	15,1	15,5	12,8	11,8	11,0	10,7	11,1	12,5	13,7	13,1
13:00:00	-	27,0	16,7	15,1	13,4	15,9	15,8	12,6	11,7	13,5	12,8	12,1	13,8	14,4	13,1	11,2	12,2	11,3	10,9	12,3	13,3	11,2
14:00:00	-	24,5	16,8	15,7	14,4	14,7	14,8	12,9	12,9	13,3	12,9	13,6	13,9	12,5	12,6	11,1	11,4	10,4	10,9	11,9	12,7	-
15:00:00	19,3	19,8	16,6	14,8	14,5	15,0	15,5	22,4	12,0	12,7	12,0	12,4	14,8	12,6	11,9	12,1	11,8	9,9	14,2	11,6	11,6	-
16:00:00	18,7	18,7	15,5	14,1	15,5	13,9	13,1	22,5	12,5	12,5	15,7	10,7	22,0	11,4	10,8	10,8	10,1	9,8	10,3	10,0	10,0	-
17:00:00	20,6	18,4	15,7	14,4	15,2	13,5	13,3	15,4	11,6	12,5	13,1	12,2	12,5	11,8	10,3	10,1	9,6	9,4	10,8	10,8	10,4	-
18:00:00	20,9	17,9	16,6	13,9	15,2	14,0	12,7	14,5	11,6	12,4	11,8	10,7	11,0	11,9	10,0	11,2	8,7	9,4	10,5	9,9	8,8	-
19:00:00	20,4	21,7	17,4	15,9	16,4	14,9	13,8	14,2	13,3	13,5	13,6	12,7	12,3	19,3	12,5	11,6	10,3	9,5	10,2	10,3	10,0	-
20:00:00	21,7	21,5	18,1	17,7	15,3	16,0	16,6	15,7	14,1	15,1	15,4	13,0	14,6	19,9	13,1	12,5	12,8	11,8	11,4	11,8	10,9	-
21:00:00	21,4	17,2	19,5	17,6	16,7	15,4	16,1	15,5	15,7	15,9	14,7	13,0	14,4	13,1	13,7	13,7	11,6	12,5	12,4	12,5	11,6	-
22:00:00	20,5	20,0	17,8	17,8	15,2	13,9	15,1	15,2	14,6	14,2	14,0	13,5	12,4	11,9	12,2	11,7	11,5	11,1	11,5	10,6	11,8	-
23:00:00	19,1	17,5	16,0	15,5	14,0	13,3	12,9	12,7	13,4	13,1	12,8	12,0	11,2	10,5	11,6	11,5	10,6	10,0	10,5	9,7	11,8	-
24:00:00	17,5	16,3	14,9	14,0	13,4	12,4	11,4	11,4	11,5	10,8	10,4	11,5	9,9	9,2	10,3	9,5	9,3	8,6	9,1	9,1	8,8	-
Minimum	17,5	15,7	14,3	12,6	11,7	10,7	10,4	9,5	9,2	9,0	9,0	8,2	8,1	7,7	7,3	7,6	7,3	6,8	6,6	7,0	6,3	6,8
Maximum	21,7	27,0	19,5	17,8	16,7	16,8	16,6	22,5	15,7	15,9	15,7	13,6	22,0	19,9	13,7	13,7	13,4	12,5	14,2	13,3	13,7	13,1
Moyenne	20,0	18,8	16,4	15,1	14,2	13,7	13,4	13,5	12,2	12,3	12,2	11,5	12,2	11,7	10,8	10,5	10,1	9,4	9,9	10,1	9,8	8,9
Total	199,9	451,8	393,8	362,9	341,4	328,2	322,6	324,2	292,4	295,4	292,0	275,6	292,6	281,1	260,4	252,5	241,9	226,6	236,7	241,2	236,3	116,1


Variation du débit mesuré au niveau du point de mesure STEP Cormes - Commune de Ardoix

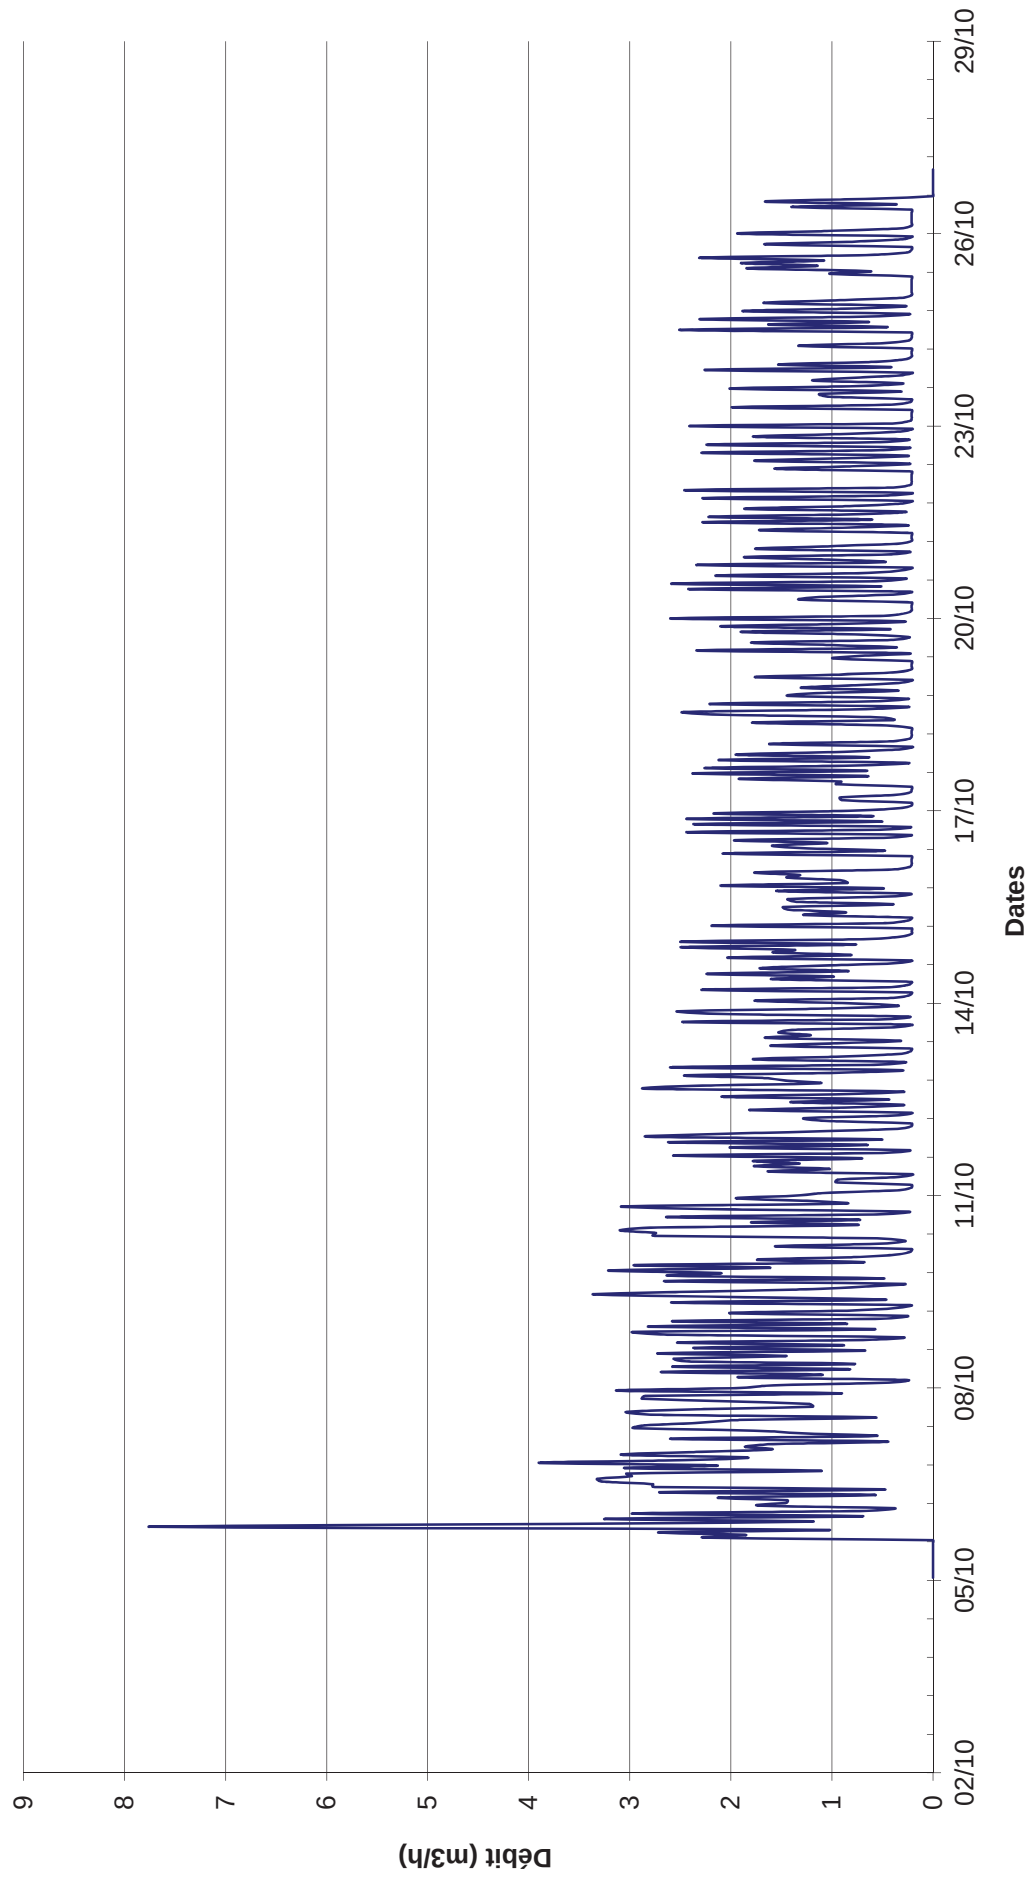

Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Ardoix - Mesure de débit - Point de mesure STEP Cormes

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi
Heure	5-oct.	6-oct.	7-oct.	8-oct.	9-oct.	10-oct.	11-oct.	12-oct.	13-oct.	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.
01:00:00	-	3,0	1,6	1,6	2,6	0,8	1,1	0,3	0,5	1,8	0,3	1,7	0,3	1,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	1,1
02:00:00	-	0,7	1,9	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	1,8	0,3	1,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
03:00:00	-	0,4	1,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9	0,2	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
04:00:00	-	1,7	0,5	1,9	2,0	0,2	0,2	1,1	1,0	0,2	0,2	0,2	0,9	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
05:00:00	-	1,5	2,6	1,1	0,8	1,6	1,0	1,3	0,3	2,3	2,2	0,2	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
06:00:00	-	1,4	0,6	2,7	0,3	0,5	0,9	0,4	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,3	0,2	0,2
07:00:00	-	2,1	1,3	0,8	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,3	0,2	0,2	2,0	0,5	0,2	0,2
08:00:00	-	0,6	1,8	2,6	2,6	0,5	0,2	1,8	1,6	0,2	0,2	2,1	0,2	0,5	0,2	1,1	0,2	1,6	0,4	0,2	0,2	0,2
09:00:00	-	2,7	3,0	0,8	0,5	2,8	1,6	0,8	1,0	1,6	1,3	0,5	0,2	1,8	1,0	0,4	1,7	0,8	0,2	0,2	1,0	0,2
10:00:00	-	0,5	2,9	2,5	1,9	2,7	1,0	0,3	0,3	1,0	0,9	1,3	1,0	0,4	0,7	0,2	0,8	0,3	0,2	0,2	0,6	1,4
11:00:00	-	2,8	2,3	2,6	3,4	3,1	1,8	1,4	1,6	2,2	1,4	1,6	0,9	0,5	0,3	2,4	0,3	1,8	1,0	0,2	1,8	0,4
12:00:00	-	2,8	1,9	1,5	2,4	2,8	1,3	0,4	1,2	0,8	1,5	1,1	1,9	2,1	2,3	0,5	2,3	0,8	1,1	2,5	1,1	1,7
13:00:00	-	3,3	0,6	2,7	1,2	0,8	1,8	2,1	1,5	1,7	0,4	2,0	0,6	2,5	0,4	2,6	0,6	0,3	0,3	0,5	1,9	0,7
14:00:00	-	3,3	2,8	0,7	0,7	1,8	0,7	0,9	1,4	1,2	1,4	0,4	2,4	0,7	1,0	0,5	2,2	2,3	2,0	1,6	1,1	-
15:00:00	-	3,0	3,0	2,4	0,3	0,7	2,6	0,4	0,4	0,4	1,4	0,2	0,7	0,3	1,8	0,3	0,8	0,5	0,7	0,6	2,3	-
16:00:00	2,25	3,0	2,4	0,9	2,7	2,6	0,5	2,8	0,2	0,2	0,4	2,4	2,3	2,2	0,4	2,2	0,3	0,3	0,3	2,3	0,7	-
17:00:00	1,85	1,1	1,2	2,5	0,5	0,5	0,2	2,5	2,5	2,0	0,2	0,5	0,7	0,6	0,2	0,7	1,9	2,2	1,2	0,6	0,3	-
18:00:00	2,7	3,0	1,2	0,7	2,6	0,3	2,0	1,1	0,4	0,8	1,6	0,2	0,3	0,3	0,7	0,3	0,9	0,5	0,8	0,3	0,2	-
19:00:00	1,2	2,1	2,0	0,3	2,1	2,3	0,7	1,5	0,2	1,6	0,5	2,4	2,1	1,4	1,9	0,2	0,3	0,3	0,3	1,9	0,2	-
20:00:00	7,7	3,9	2,9	2,6	3,2	3,1	2,6	1,7	2,1	1,4	2,1	0,5	0,6	1,2	0,4	2,3	0,2	1,8	0,2	0,8	1,7	-
21:00:00	4,3	2,5	2,9	3,0	1,6	0,9	0,5	2,5	2,5	2,5	0,9	2,4	2,0	0,3	2,1	0,5	2,3	0,9	2,3	0,3	0,8	-
22:00:00	1,2	1,8	0,9	0,6	3,0	1,2	2,8	0,9	1,1	0,8	0,9	0,6	1,0	1,3	0,9	1,0	0,5	0,3	0,4	1,7	0,3	-
23:00:00	3,3	3,1	3,1	2,8	0,7	2,0	2,2	0,4	0,3	2,5	1,4	2,2	0,3	0,8	0,3	1,9	0,2	0,2	1,5	1,0	0,2	-
24:00:00	0,7	2,4	1,9	0,9	1,7	1,4	1,2	2,6	0,9	0,7	1,3	0,8	0,2	0,3	2,6	0,4	2,5	2,4	0,6	0,3	1,9	-
Minimum	0,69	0,38	0,46	0,26	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Maximum	7,70	3,90	3,12	2,95	3,36	3,10	2,78	2,83	2,52	2,50	2,19	2,44	2,38	2,46	2,60	2,59	2,46	2,41	2,26	2,51	2,31	1,66
Moyenne		2,19	1,94	1,61	1,57	1,39	1,15	1,15	0,98	1,13	0,90	1,01	0,85	0,84	0,88	0,85	0,91	0,78	0,71	0,76	0,74	0,53
Total	25,12	52,59	46,59	38,60	37,58	33,27	27,69	27,66	23,62	27,05	21,51	24,35	20,46	20,26	21,09	20,41	21,86	18,77	17,12	18,16	17,79	6,93

Variation du temps de fonctionnement du déversoir en amont de la station du bourg

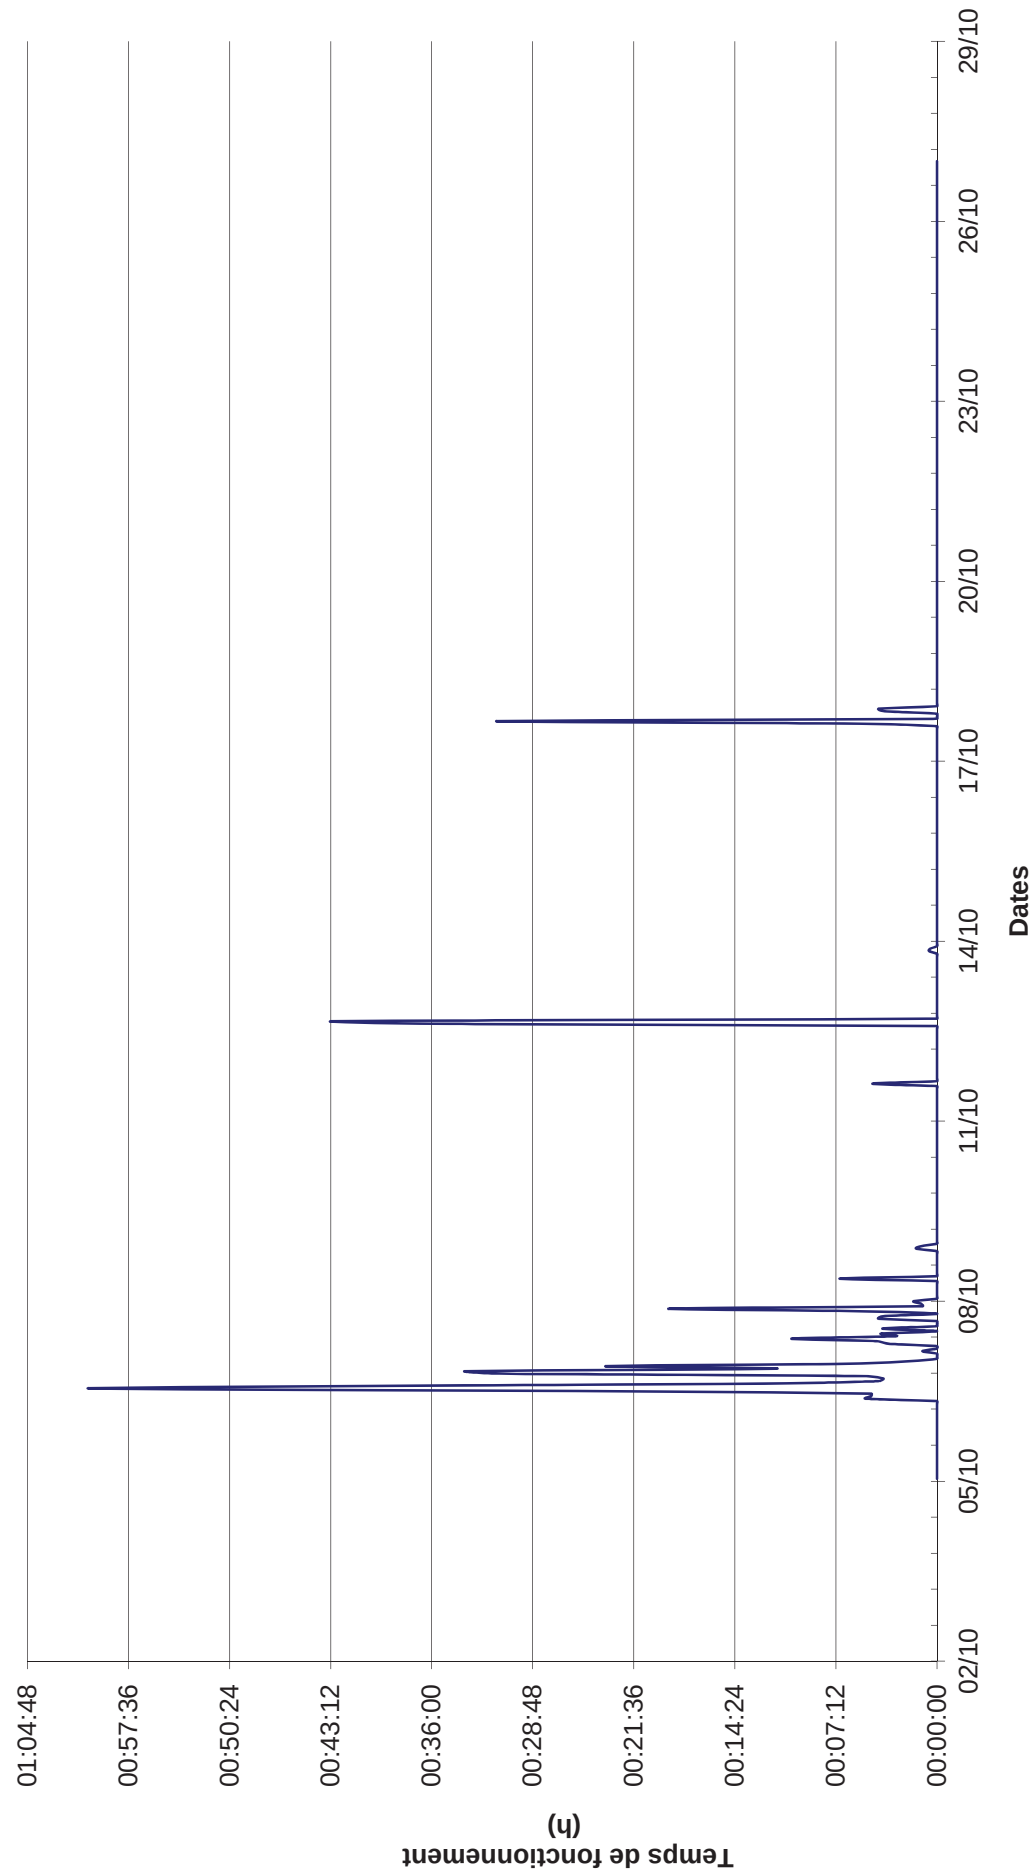


Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Ardoix - Mesure de temps de surverse - Point de mesure DO Amont Step Ardoix

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	dimanche	lundi					
Heure	5-oct.	6-oct.	7-oct.	8-oct.	9-oct.	10-oct.	11-oct.	12-oct.	13-oct.	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.
01:00:00	-	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
02:00:00	-	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
03:00:00	-	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
04:00:00	-	-	00:01:02	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
05:00:00	-	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
06:00:00	-	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
07:00:00	-	-	00:03:32	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
08:00:00	-	-	00:04:18	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
09:00:00	-	00:05:06	00:10:22	00:06:56	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
10:00:00	-	00:04:41	00:02:56	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
11:00:00	-	00:04:40	00:04:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
12:00:00	-	00:23:59	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
13:00:00	-	01:00:00	00:03:53	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
14:00:00	-	00:42:57	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
15:00:00	-	00:12:37	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:04:36	00:36:16	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:05:19	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
16:00:00	-	00:04:11	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:42:34	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:31:23	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
17:00:00	-	00:03:48	00:04:09	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
18:00:00	-	00:05:02	00:03:49	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
19:00:00	-	00:30:57	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
20:00:00	-	00:33:29	00:05:42	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:33	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:03:48	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
21:00:00	-	00:11:29	00:19:06	00:01:28	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:04:08	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
22:00:00	-	00:23:35	00:01:01	00:01:07	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
23:00:00	-	00:06:01	00:01:08	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
24:00:00	-	00:01:57	00:01:39	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
Minimum	00:00:00	00:01:57	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Maximum	00:00:00	01:00:00	00:19:06	00:06:56	00:00:00	00:00:00	00:04:36	00:42:34	00:00:33	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:31:23	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Moyenne	-	00:17:09	00:02:47	00:00:24	00:00:00	00:00:00	00:00:11	00:03:17	00:00:03	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:01:52	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Total	00:00:00	04:34:29	01:06:37	00:09:31	00:00:00	00:00:00	00:04:36	01:18:50	0:01:02	0:00:00	0:00:00	00:00:00	00:44:38	00:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00



COMMUNE D'ARDOIX
PLAN DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT
SECTEUR NORD DU BOURG
ANNEE N°11 - EAUX CLAIRES PARASITES

- Légende**
- BÂTI
 - PARCELLES
 - REGARD
 - STATION
 - TRONÇON
 - EP
 - FOSSE
 - REFOULEMENT
 - Dûble d'eau claires (nouveau)
 - Apport d'eau claires par tronçon

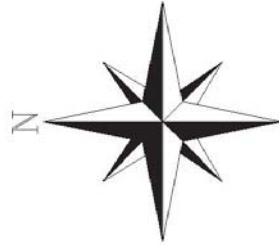

COMMUNE D'ARDOIX
PLAN DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
SECTEUR SUD DU BOURG
ANNEXE N°12 - EAUX CLAIRES PARASITES



COMMUNE D'ARDOIX
PLAN DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
SECTEUR DU HAMEAU DE CORMES
ANNEXE N°13 - EAUX CLAIRES PARASITES



Légende

- Q_ECP
- ECF_TR
- STATION
- POSTE REFOUL
- TRONCON
- EU
- REFOULEMENT
- U
- REGARD
- EU
- U
- PARCELLES
- RIVIERE
- BATI

COMMUNE ARDOIX
PLAN DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
SYNDICAT MIXTE AY OZON
ANNEXE N°14 : TESTS A LA FUMEE
DATE : du 25/01/2016 au 29/01/2016

- Légende**
- DEFILTEUR
 - GENERATEUR_FUME
 - BATI
 - RIVIERE
 - TRONCON
 - EU
 - REFOULEMENT
 - U
 - REGARD
 - EU
 - U






ANNEXE 14.1

-

Schéma de principe des tests à la fumée


TESTS A LA FUMEE

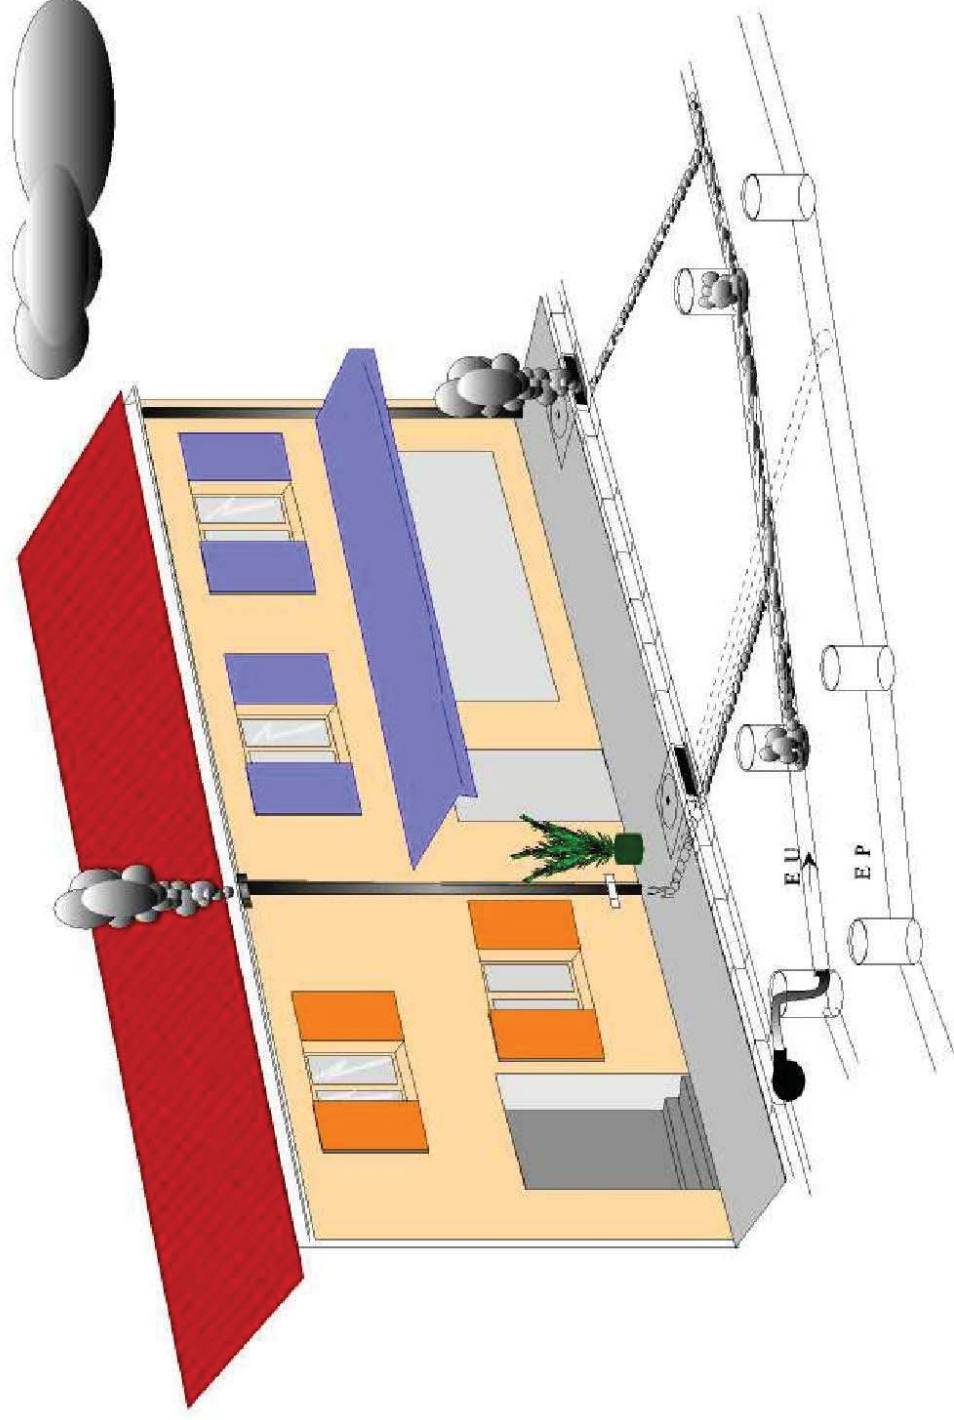

PLAN D'ENSEMBLE DES TESTS A LA FUMEE SYNDICAT MIXTE AY OZON COMMUNE ARDOIX

ANNEXE N°14-2

DATE : du 25/01/2016 au 29/01/2016

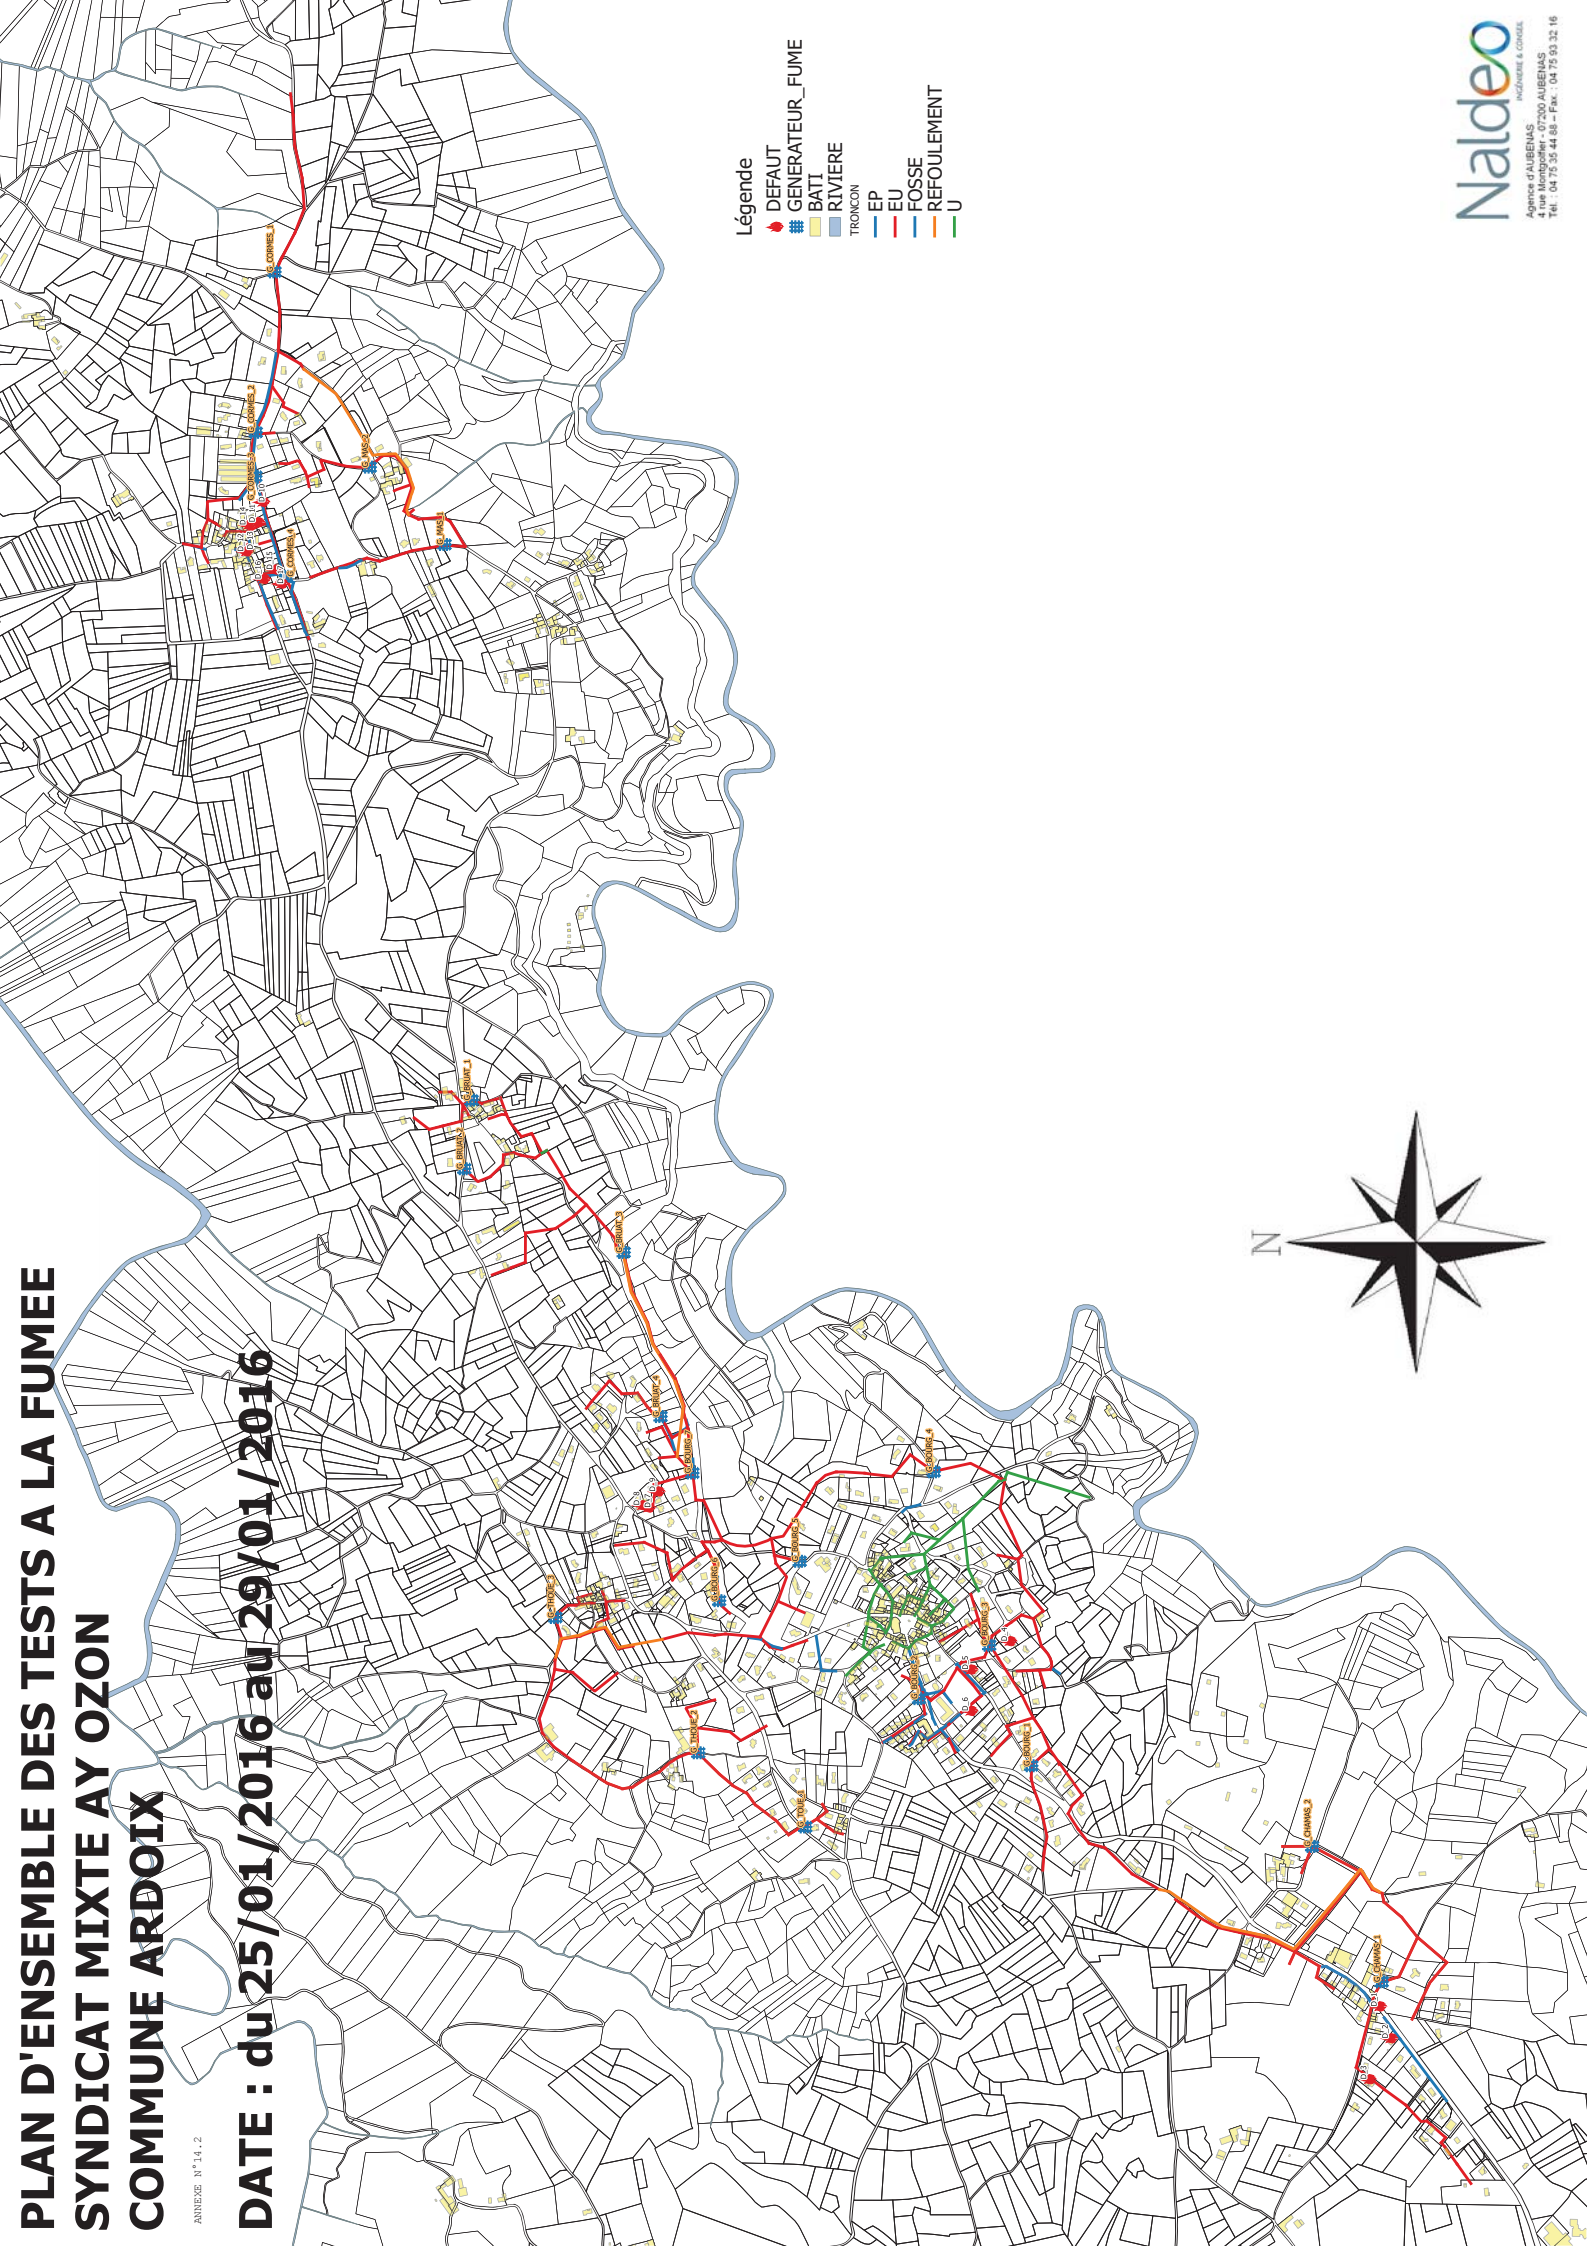

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1835598.61 4221202.6961

POSITION DU GENERATEUR: G_CHAMAS_1


NUMERO DU DEFAULT: D_2

DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUMEE: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : PAS POSSIBILITE DE TESTS-REFUS CATEGORIQUE DE LA PERSONNE

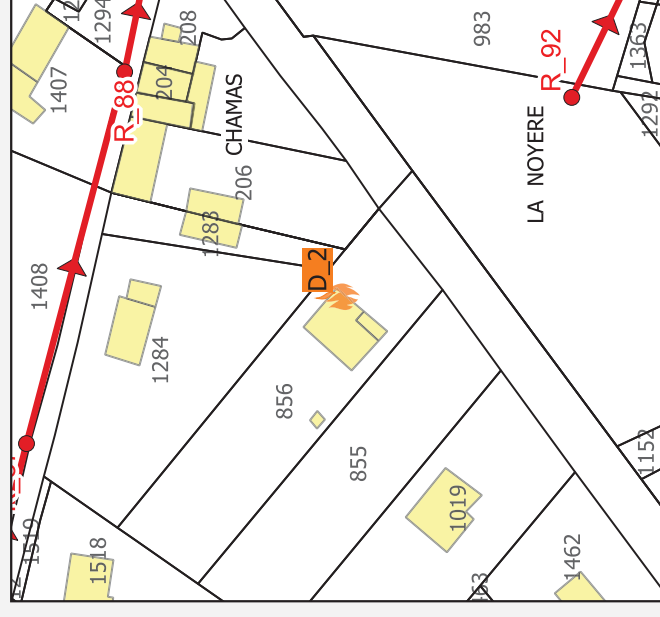

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon
Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1835514.28 4221247.1208

LA PLAINE



POSITION DU GENERATEUR: G_CHAMAS_1


NUMERO DU DEFAULT: D_3

DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUMEE: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : PASSAGE LE 27/01 A 17H

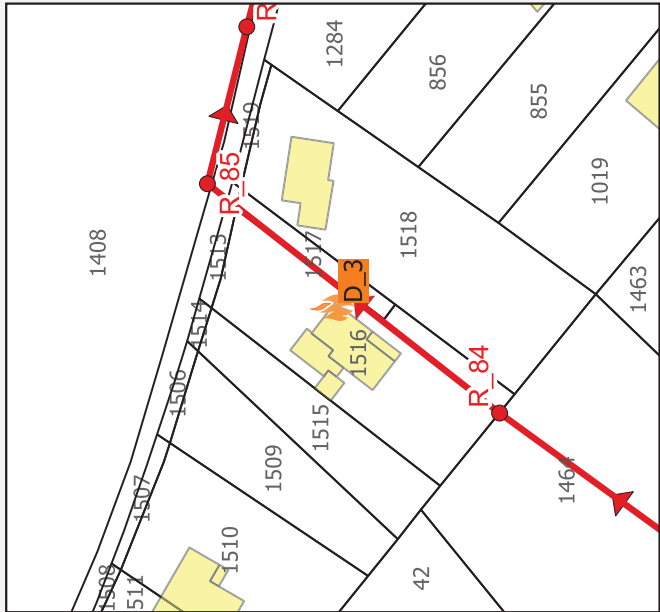

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon
Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1836273.048 4222067.947

LES AUCHES



POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_3


NUMERO DU DEFAULT: D_6

DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUMEE: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE :

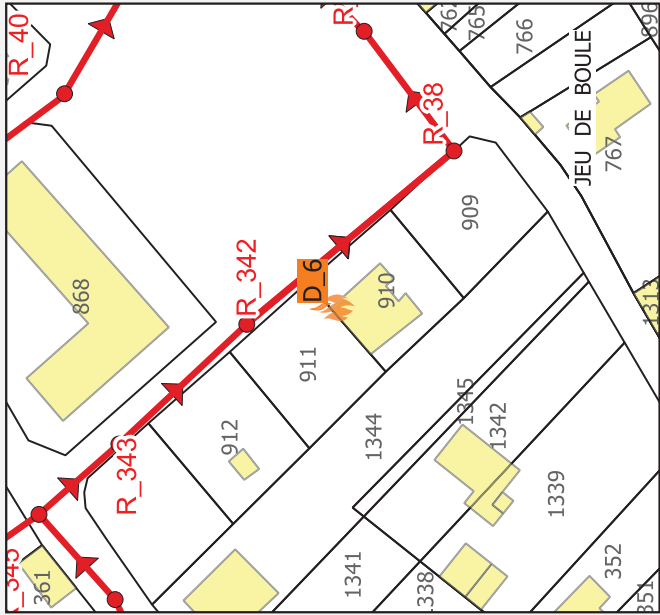

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_7

NUMERO DU DEFAULT: D_7

DOMAINE: PUBLIC

OBSERVATION SORTIE FUMEE: GRILLE


TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE :

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1836691.894 4222731.6525

LES MATRONS

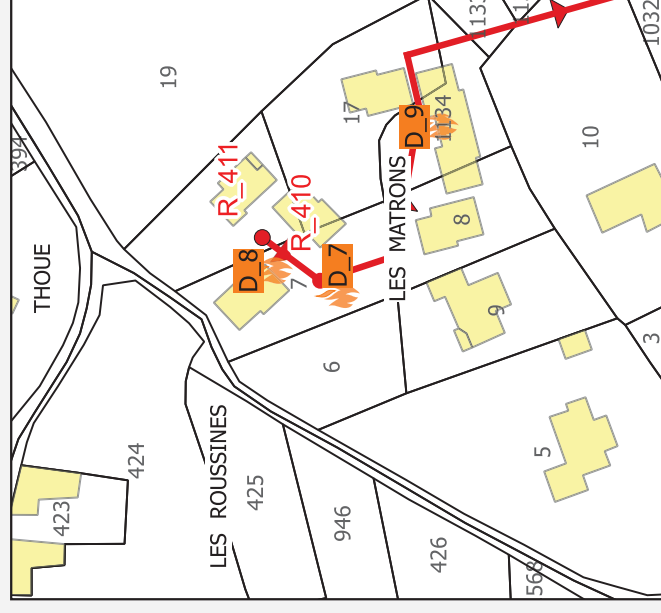

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838721.651 4223536.9064

POSITION DU GENERATEUR: G_CORMES_3

NUMERO DU DEFAULT: D_11

DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUMEE: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE : CHENAU SUR EU

CORMES



ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838715.95 4223556.1028

POSITION DU GENERATEUR: G_CORMES_3


NUMERO DU DEFAULT: D_14

DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUMEE: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE : IMPOSSIBILITE DE FAIRE DES TESTS CAR PAS DE BOITE

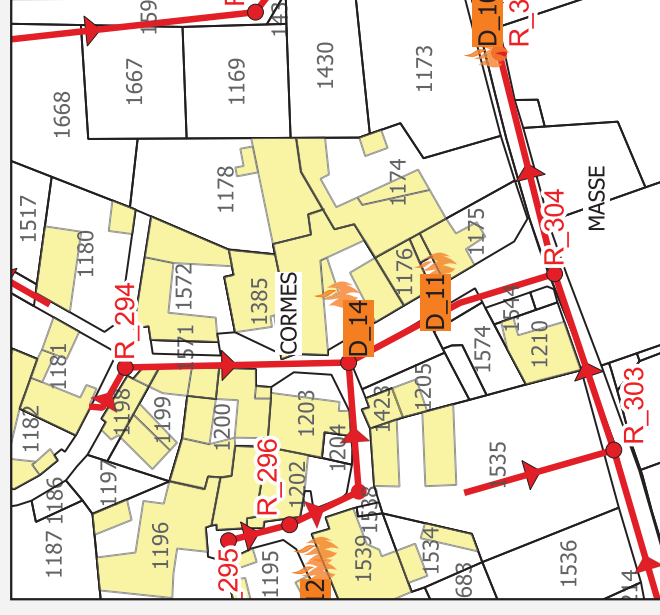

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838624.101 4223500.9591

POSITION DU GENERATEUR: G_CORMES_4


NUMERO DU DEFAULT: D_15

DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUMEE: TROU

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE : PAS DE TAMPON SUR TABOURET

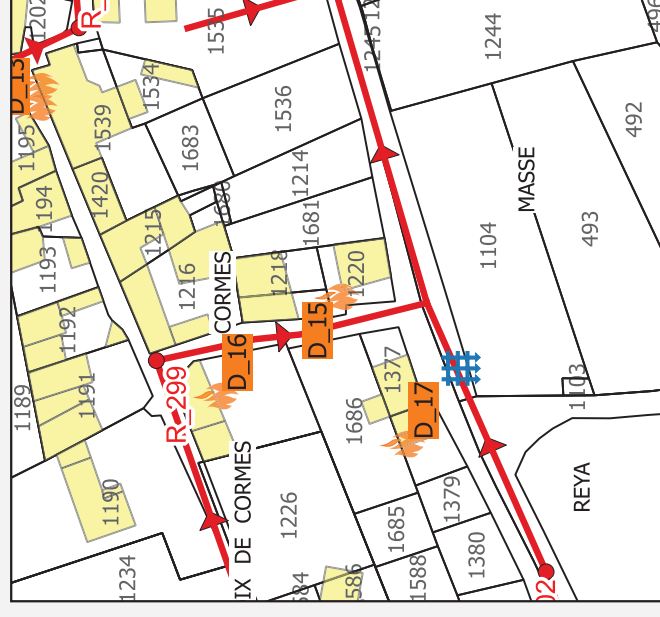

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838604.524 4223524.8385

POSITION DU GENERATEUR: G_CORMES_4

NUMERO DU DEFAULT: D_16


DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUMEE: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : PREMIER PASSAGE LE 27/01 ABS

CORMES

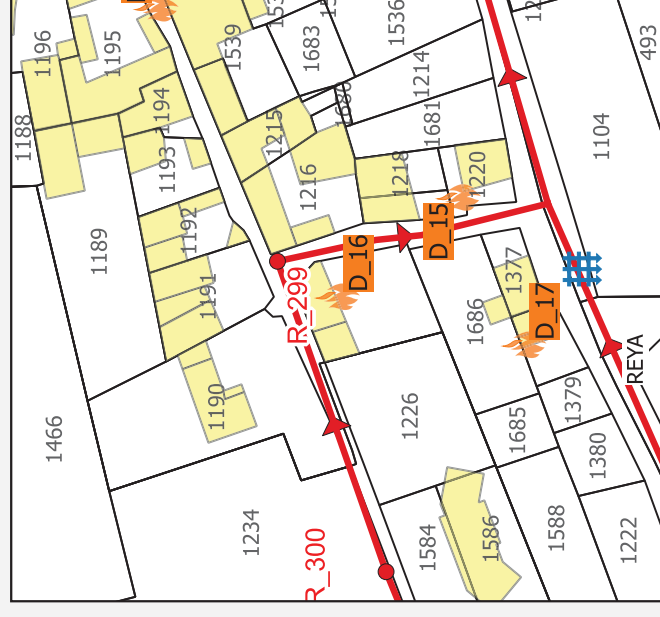

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838595.059 4223488.0514

POSITION DU GENERATEUR: G_CORMES_4

NUMERO DU DEFAULT: D_17


DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUMEE: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE :

CORMES

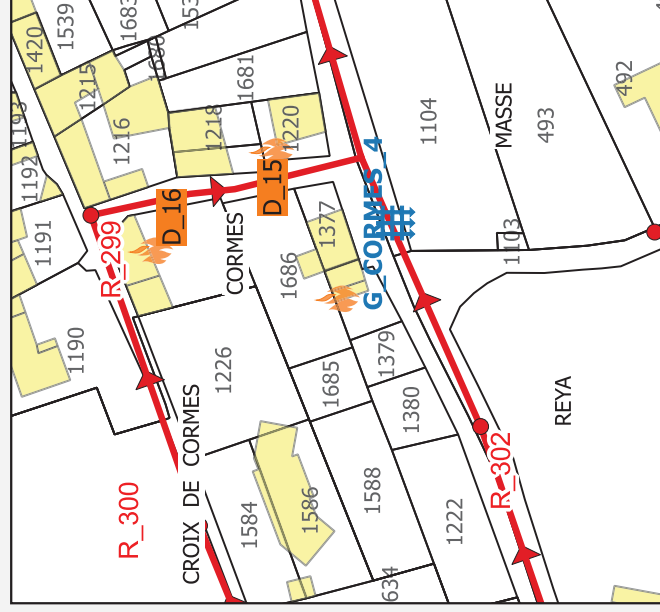

TECHNI-VISION

Legende:

Date: 19/01/16

N° de Dossier

P151226

- Collecteur principal EU
- Regard de visite EU Ø 1000 Béton
- Boîte de branchement EU
- ↑ Sens d'écoulement EU
- EU1 Numérotation

Cornes
Commune d'Ardoix



Légende

- BATTI
 PARCELLES
 RIVIERE
 POSTE, REFOUL
 REGARD
 STATION
 TRONCON
 EP
 EU
 FOSSE
 REFOULEMENT
 U
 Débit d'eaux claires
 Apport d'eaux claires

eaux claires mesuré
eaux claires par tronçon

Valdeo

Capone e AMOCHIL;
Il tuo Psicologo - 6780-207845



Rapport : ARDOIX cormes

Localisation : ARDOIX

Date : 05/01/2016



Dossier N°JP151226

RAPPORT

DE TELE-INSPECTION

DE CANALISATIONS

Inspection collecteur principal : oui
 Inspection collecteur de branchement : non
 Inspection regards de visite : non
 Inspection boîtes de branchements : non

Etabli par: LABEAUME Mickaël	Vérifié par:	Approuvé par:
Le: 19/01/2016	Le:	Le:
Visa:	Visa:	Visa:

TECHNI-VISION
 Quartier Le Creux
 38840 ST HILAIRE DU ROSIER

Tél.:04.76.36.14.01 Fax:04.76.36.14.75

RAPPORT DE TELE-INSPECTION

ENTREPRISE	CLIENT
TECHNI-VISION Quartier Le Creux 38840 ST HILAIRE DU ROSIER	SYNDICAT MIXTE DE L'AY OZON 355 Montée de l'Eglise 07290 SAINT ROMAIN D'AY
Tél. : 04.76.36.14.01 Fax : 04.76.36.14.75 Email : technivision.assainissement@orange.fr	Tél. : 04.75.34.94.98

MAITRE D'OEUVRE	MAITRE D'OUVRAGE
NALDEO SAS Agence d'Aubenas 4 Rue Montgolfier 07200 AUBENAS	
Tél. : 04.75.35.44.88	

INSPECTION	RÉSULTAT
<u>SITE:</u> Cormes ARDOIX <u>OBJECTIF:</u> inspection de routine de l'état <u>MOYENS:</u> Inspecteur: LABEAUME Mickaël Assistant: RIDARD Thierry Matériel: Camera rotative DTR65 <u>STOCKAGE VIDÉO:</u> Support: DVD de données Référence:	Total Linéaire Inspecté (m) : 295.1 Total Linéaire réseau (m) : 295.1 Nb Section(s) : 1 Nb Tronçon(s) : 6 Nb Branchements(s) : 8 Inspecté : 0 Nb Photo(s) : 34
	<u>COMMENTAIRE:</u>

OBSERVATIONS

1 Niveau d'eau



Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.


Ouvrage	Longueur (m)	Diamètre		Matériau	Nb Anomalie(s)		Commentaires
Inspection(m)							
TRONÇON 01 R290->R289	39,80	39,80	200	PVC	0		
TRONÇON 02 R290->R290.1	34,00	34,00	200	PVC	0		
TRONÇON 03 R290->R291	26,70	26,70	200	PVC	0		
TRONÇON 04 R291->R293	66,00	66,00	200	PVC	0		
TRONÇON 05 R292->R293	66,50	66,50	200	PVC	0		
TRONÇON 06 R292->R306	62,10	62,10	200	PVC	1		

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016
	SECTION 01 Cormes ARDOIX	Réseau: eaux usées

Plan d'intervention

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 01 	Usage: eaux usées
Longueur: 39,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R289	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 39,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R289	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

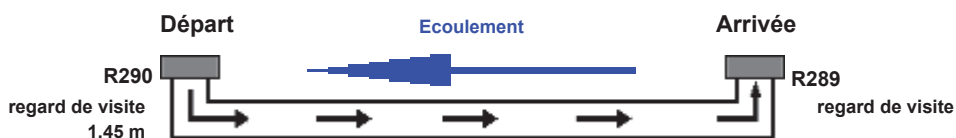

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13884.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 39,80

Pente: Oui

Nb Photo(s): 4

Nb Branchements(s): 1

Inspecté: 0

Nb Constat(s): 3

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 01 		Usage: eaux usées
Longueur: 39,80		Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R289	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 39,80		Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R289	Matériau: PVC

0,00 m


(BCD) NOEUD DE DÉPART

R290

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,45m.
 Photo:ML22746.jpg
 Vidéo:00:00:01



14,12 m


(BCA) RACCORDEMENT

B01

(BCA) Raccordement
 Diamètre:160
 Type:culotte
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22747.jpg
 Vidéo:00:00:58



39,80 m


(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE


R289

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22748.jpg/ML22749.jpg
 Vidéo:00:03:01





ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
	TRONÇON 01 Cormes ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 39,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R289	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 39,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R289	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

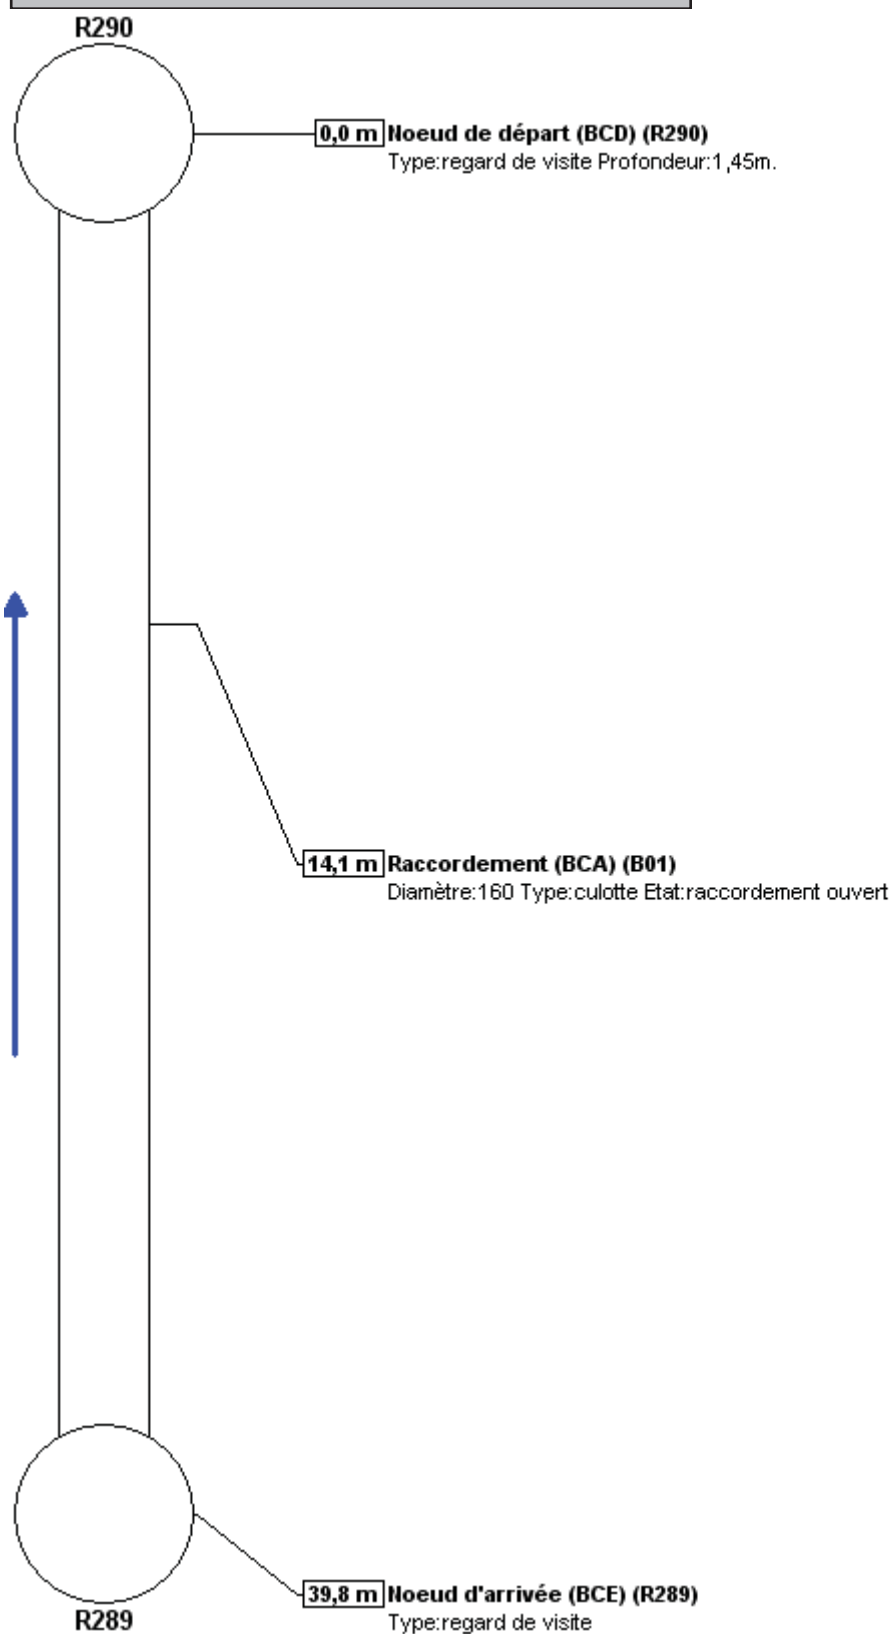

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 02 	Usage: eaux usées
Longueur: 34,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R290.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 34,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R290.1	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

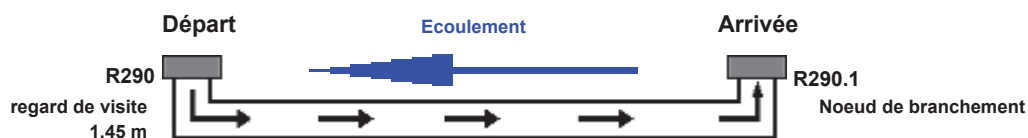

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13885.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **34,00**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **2**

Nb Constat(s): **6**

Nb Photo(s): **6**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX cormes			Date : 05/01/2016	
 TRONÇON 02 		Usage: eaux usées		
Longueur: 34,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R290.1	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 34,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R290.1	Matériau: PVC	
0,00 m R290  (BCD) NOEUD DE DÉPART  (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,45m. Photo:ML22750.jpg Vidéo:00:00:01 				
2,74 m B02  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE  (BDA) Photographie générale Photo:ML22751.jpg Vidéo:00:00:18 <i>Coude vers la gauche hors regard de visite</i> 				
7,66 m B02  (BCA) RACCORDEMENT  (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22752.jpg Vidéo:00:00:41 				

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 02 	
Cormes ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 34,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R290.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 34,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R290.1	Matériau: PVC
10,54 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22753.jpg Vidéo:00:01:00 <i>Coude vers la gauche hors regard de visite</i> 			
33,77 m  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22754.jpg Vidéo:00:03:28 			
34,00 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:Noeud de branchement Photo:ML22755.jpg Vidéo:00:03:33 <i>Obturé avec du scotch</i> 			


ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
	TRONÇON 02 Cormes ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 34,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R290.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 34,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R290.1	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

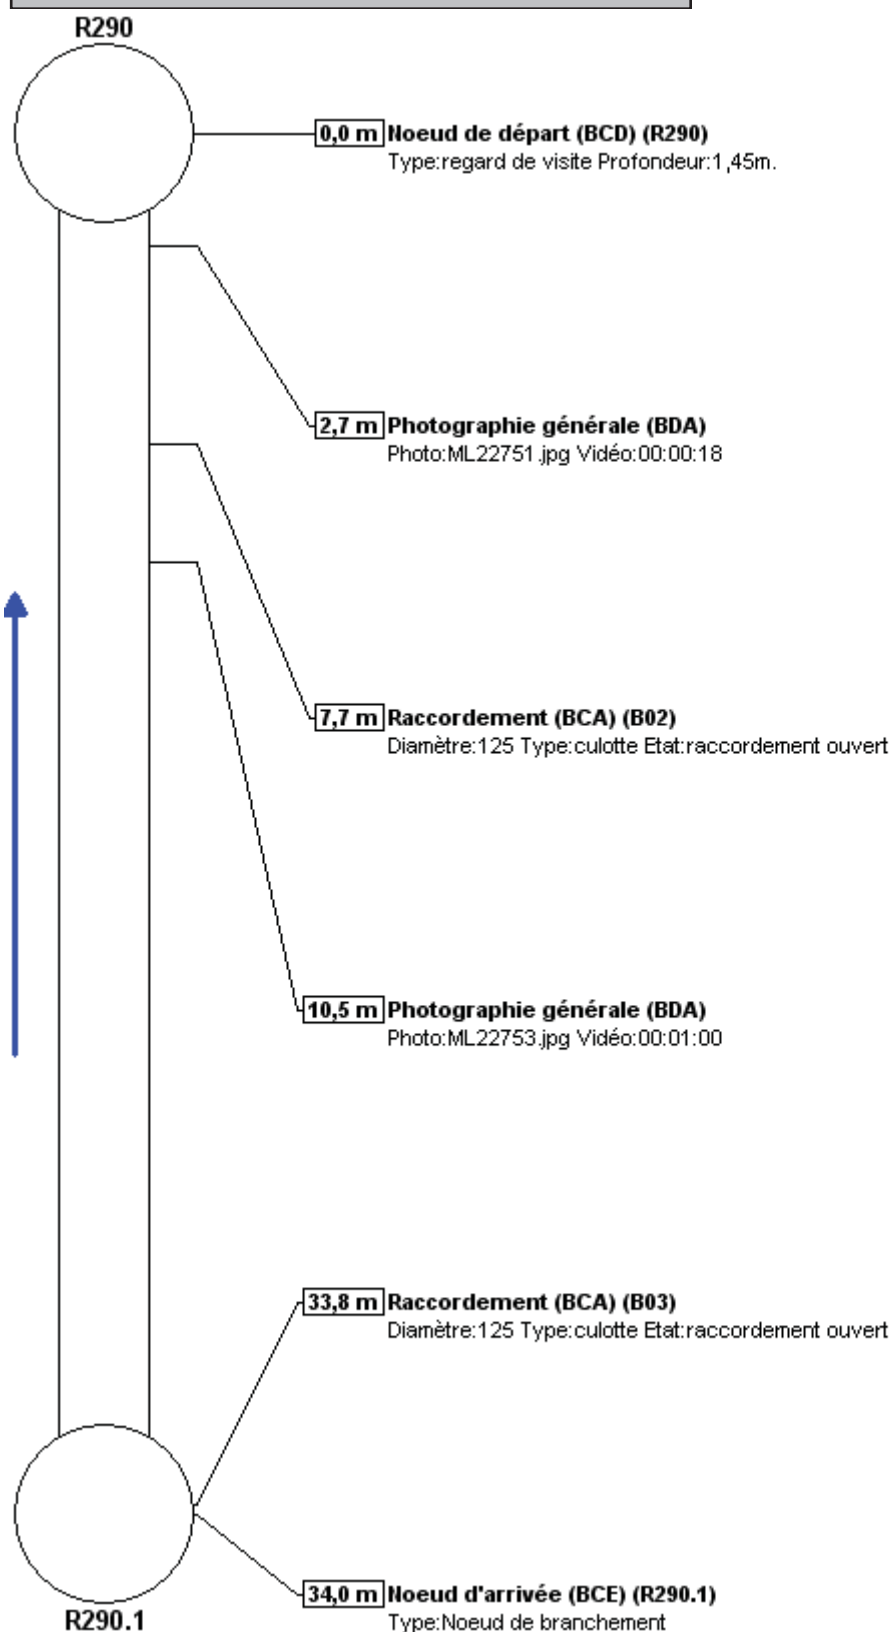

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 03 	Usage: eaux usées
Longueur: 26,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R291	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 26,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 → R291	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

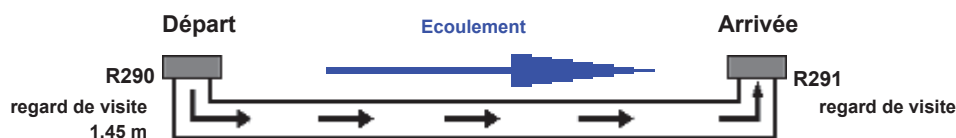

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13886.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **26,70**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**



Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

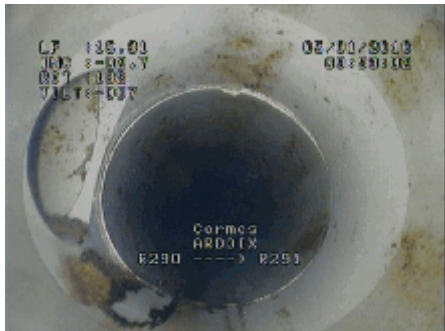ARDOIX cormes			Date : 05/01/2016	
 TRONÇON 03 Cormes ARDOIX		 Usage: eaux usées		
Longueur: 26,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R291		Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 26,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 → R291		Matériau: PVC
0,00 m R290  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,45m. Photo:ML22756.jpg Vidéo:00:00:03  				
15,81 m B04  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22757.jpg Vidéo:00:01:05  				
26,70 m R291  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22758.jpg/ML22759.jpg Vidéo:00:01:58   				


ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
	TRONÇON 03 Cormes ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 26,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R291	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 26,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 → R291	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

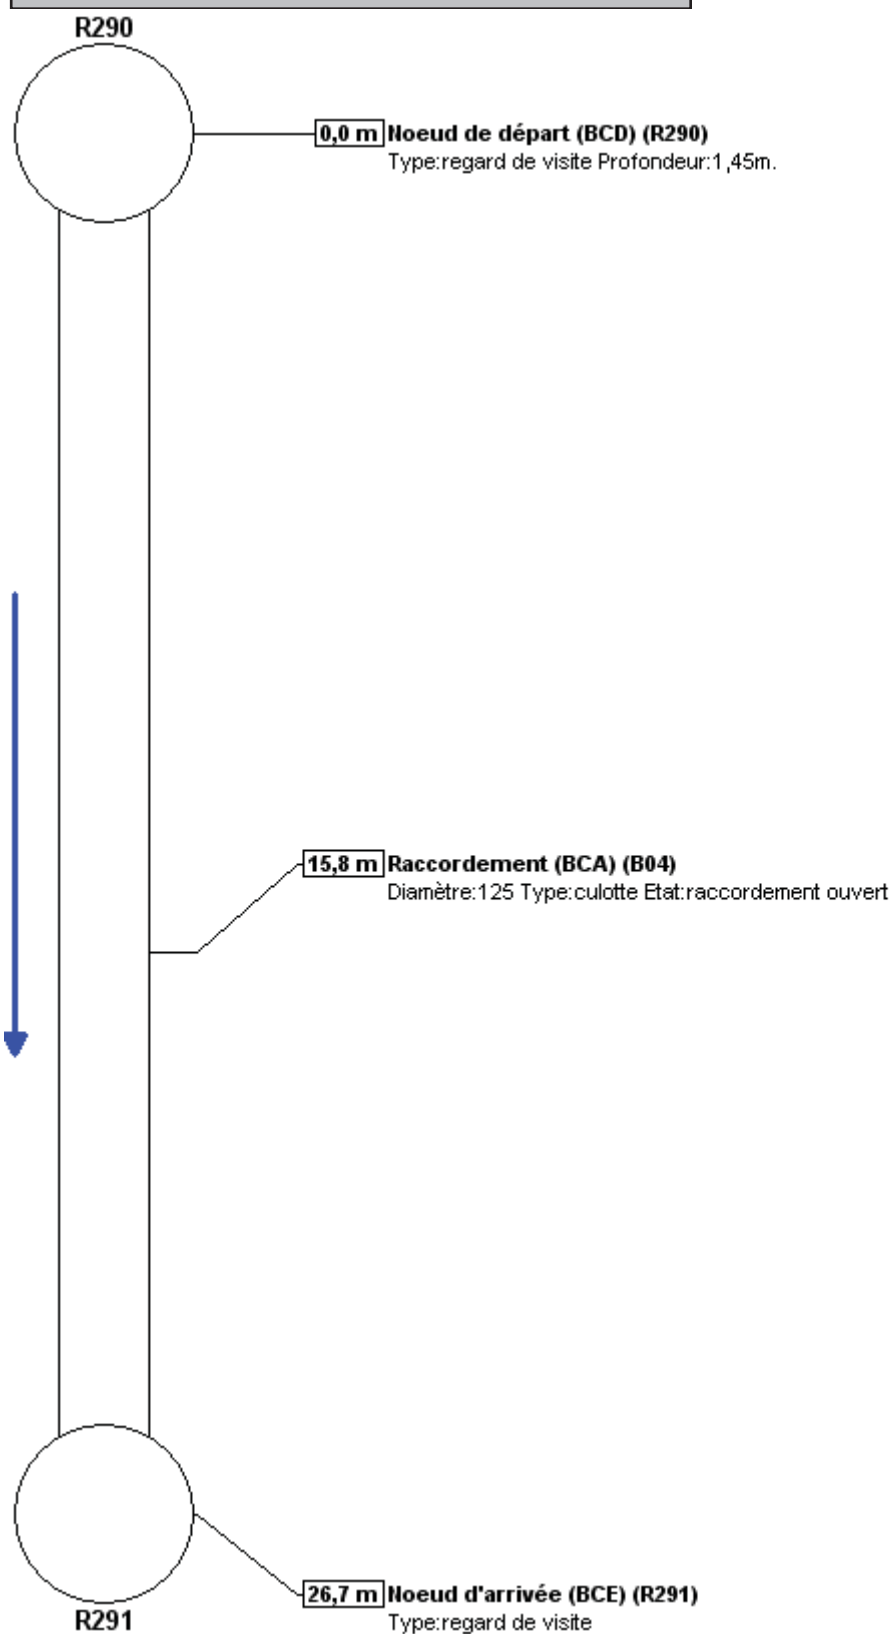

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 04 	Usage: eaux usées
Longueur: 66,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 → R293	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

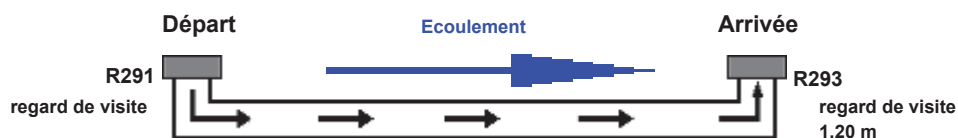

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13887.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **66,00**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**


Nb Constat(s): **5**

Nb Photo(s): **7**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

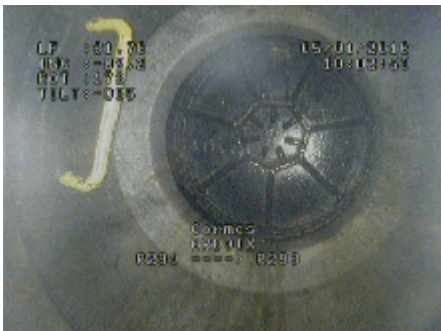ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 04 	
Cormes ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 66,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 → R293	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R291 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22760.jpg Vidéo:00:00:02 			
6,47 m  (BCA) RACCORDEMENT B05 (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22761.jpg Vidéo:00:00:28 			
31,80 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22762.jpg/ML22763.jpg Vidéo:00:02:18 <i>Regard borgne lors de l'inspection</i>  			

ARDOIX cormes			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 04 	
Cormes ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 66,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 → R293	Matériau: PVC
32,06 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE  (BDA) Photographie générale Photo:ML22764.jpg Vidéo:00:02:31 <i>Coude vers la gauche hors regard de visite</i> 			
66,00 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE  (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,20m. Photo:ML22765.jpg/ML22766.jpg Vidéo:00:07:50  			


ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
	TRONÇON 04 Cormes ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 66,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 → R293	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

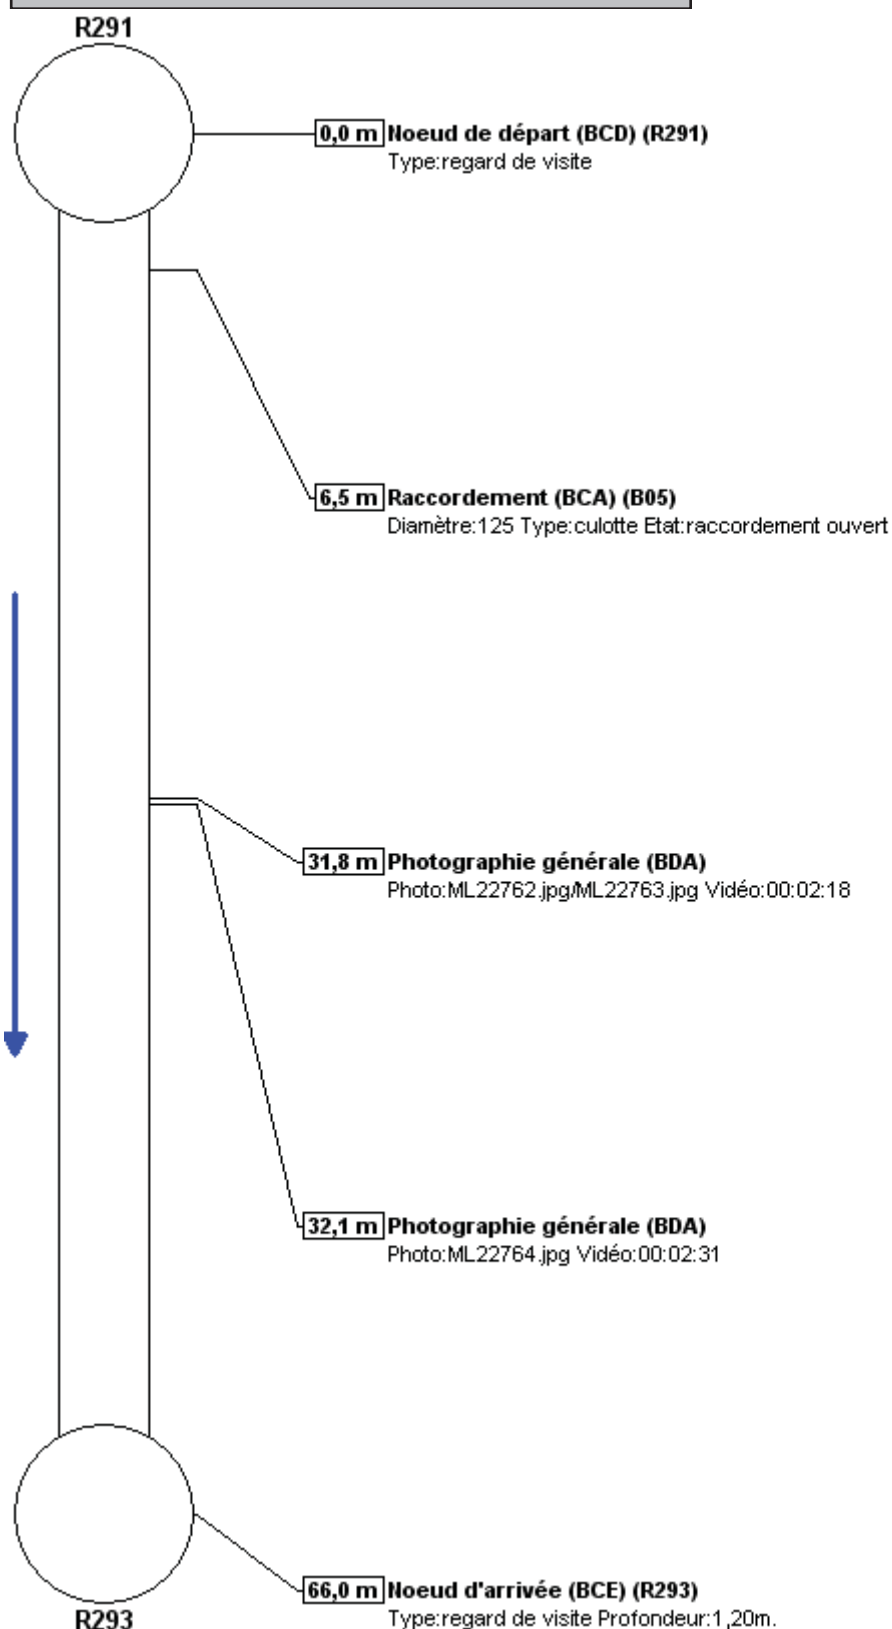

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 05 	Usage: eaux usées
Longueur: 66,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 ← R293	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

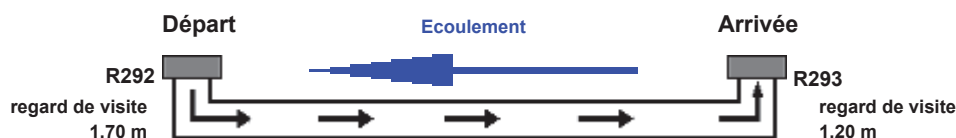

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13888.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **66,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 05 Cormes ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 66,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R293		Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 ← R293		Matériau: PVC

0,00 m



(BCD) NOEUD DE DÉPART

R292


(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Profondeur:1,70m.

Photo:ML22767.jpg

Vidéo:00:00:03

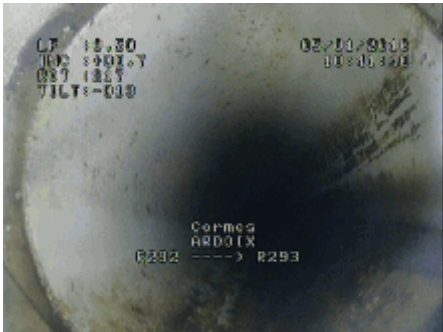

12,68 m



(BCA) RACCORDEMENT

B06

(BCA) Raccordement


Diamètre:125

Type:culotte

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML22768.jpg

Vidéo:00:00:57

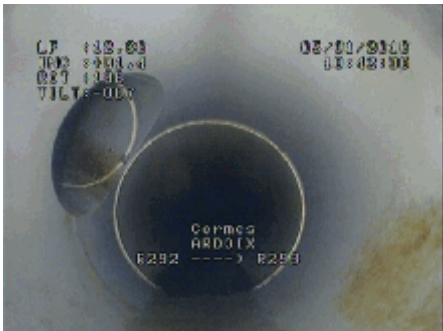

66,50 m



(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE


R293

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite

Profondeur:1,20m.


Photo:ML22769.jpg/ML22770.jpg

Vidéo:00:04:40

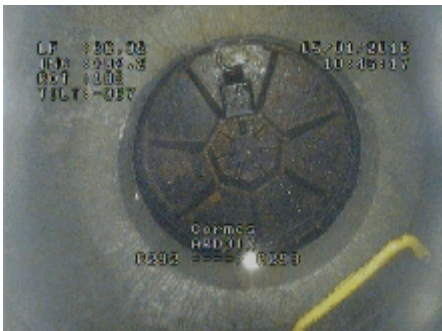



ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
	TRONÇON 05 Cormes ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 66,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 ← R293	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

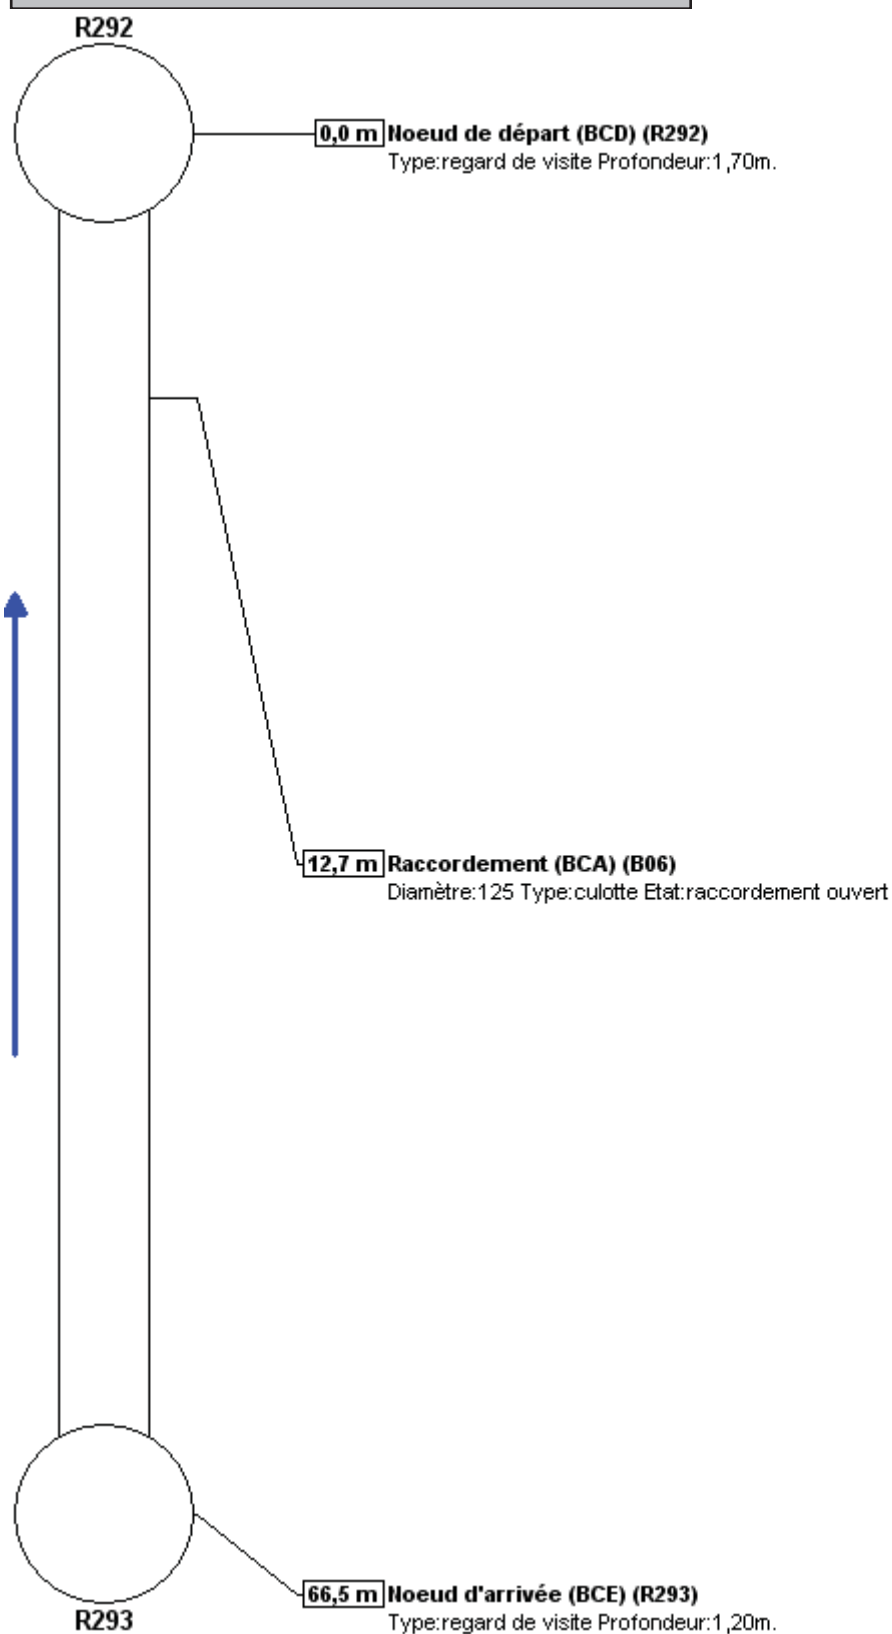

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 06 	Usage: eaux usées
Longueur: 62,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R306	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,10	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 → R306	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

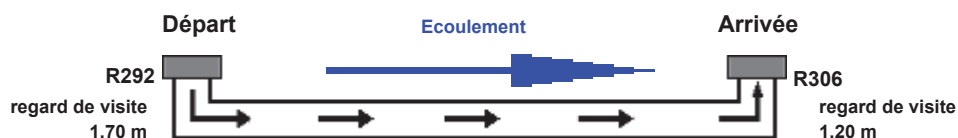

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13889.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 62,10

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 2


Nb Constat(s): 8



Nb Photo(s): 9

Inspecté: 0

OBSERVATIONS

1 Niveau d'eau

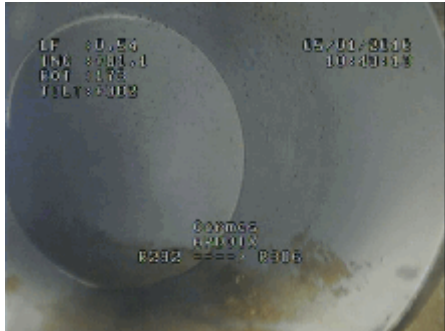ARDOIX cormes			Date : 05/01/2016	
 TRONÇON 06 Cormes ARDOIX		 Usage: eaux usées		
Longueur: 62,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R306		Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,10	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 → R306		Matériau: PVC
0,00 m R292  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,70m. Photo:ML22771.jpg Vidéo:00:00:02  				
0,54 m B07  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22772.jpg Vidéo:00:00:08 <i>Coude vers la gauche hors regard de visite</i>  				
1,31 m B07  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22773.jpg Vidéo:00:00:19 2H   				

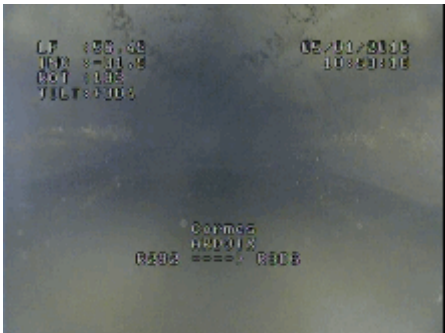ARDOIX cormes			Date : 05/01/2016	
 TRONÇON 06 		Usage: eaux usées		
Longueur: 62,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R306		Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,10	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 → R306		Matériau: PVC
26,76 m B08  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22774.jpg Vidéo:00:02:02  				
55,74 m   (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22775.jpg Vidéo:00:04:03 <i>Coude vers la droite hors regard de visite</i>  				
56,42 m   (BDD) NIVEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:70% Photo:ML22776.jpg Vidéo:00:04:11 <i>Début du flache à 56 mètre, fin à 62 mètre, hauteur maxi 15 cm</i>  				

		TRONÇON 06 	
		Cormes ARDOIX	Usage: eaux usées
Longueur: 62,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R306	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,10	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 → R306	Matériau: PVC

61,47 m

(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE

(BDA) Photographie générale
 Photo:ML22777.jpg
 Vidéo:00:04:46
Coude vers la droite hors regard de visite



62,10 m

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE


R306

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,20m.
 Photo:ML22778.jpg/ML22779.jpg
 Vidéo:00:04:57



ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
	TRONÇON 06 Cormes ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 62,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R306	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,10	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 → R306	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

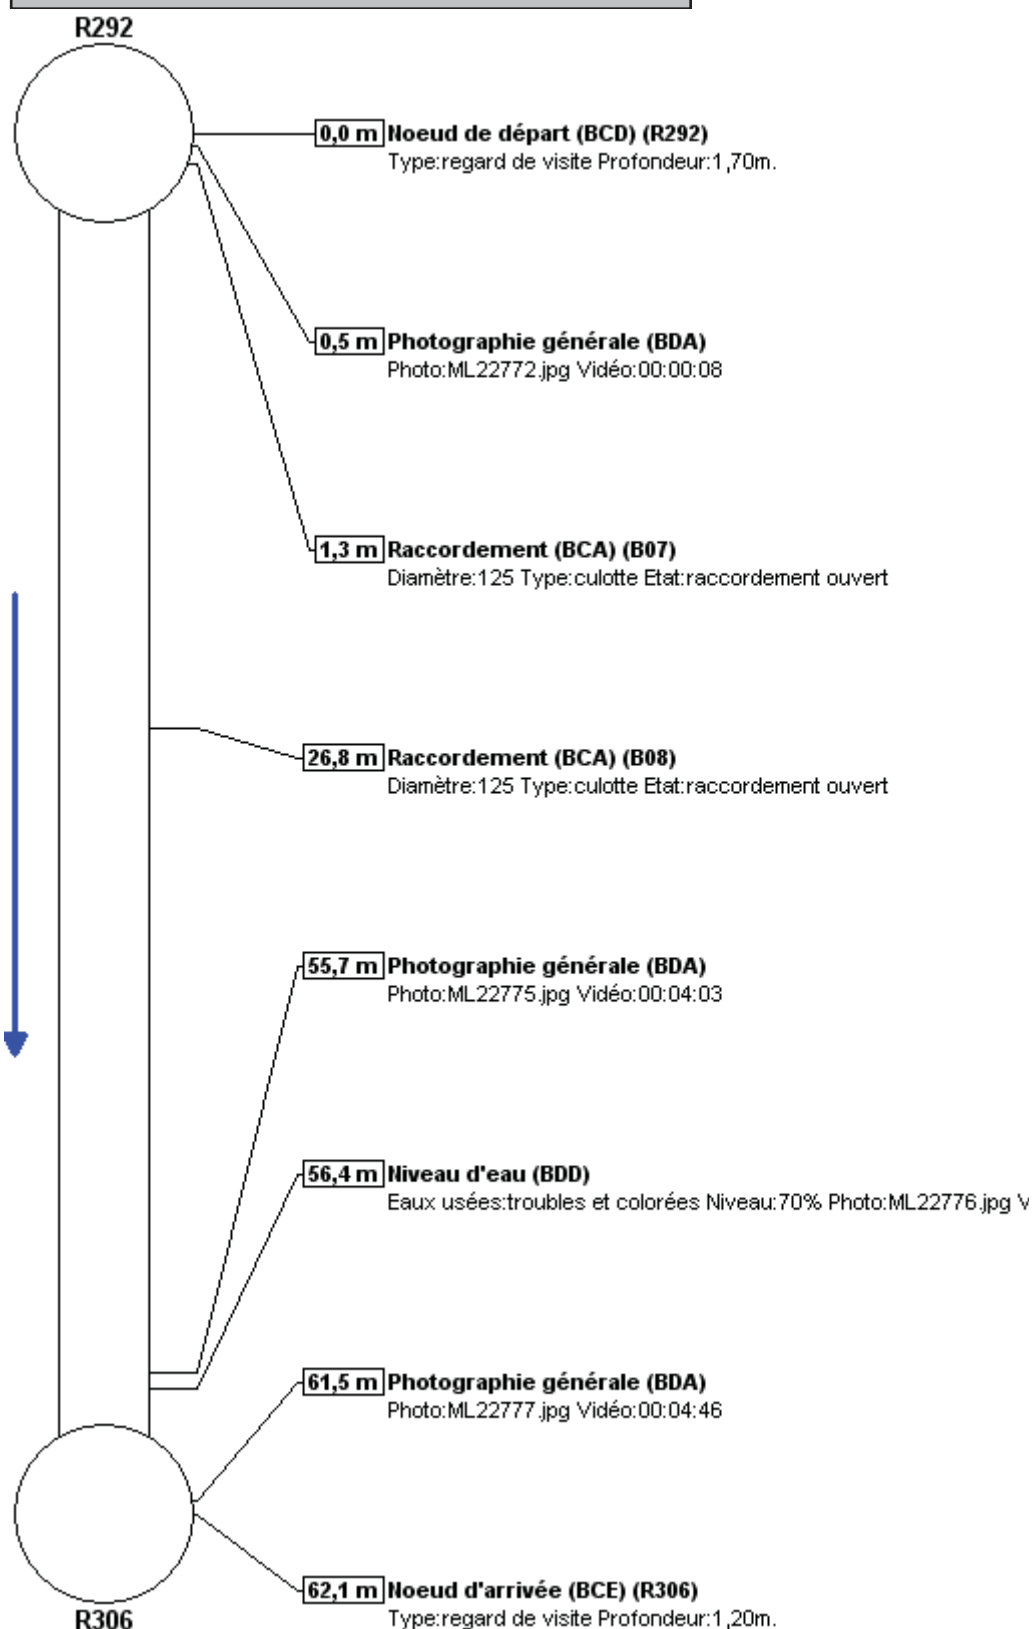

**Récapitulatif des résultats**

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.

Nb	Icône	Description
1		Niveau d'eau Niveau des eaux usées au-dessus du radier du branchement ou du collecteur.
1		




ARDOIX Nord du Bourg

Date: 19/01/16
N° de Dossier
JP151226

Legende:

- Collecteur principal EU
- Regard de visite EU Ø1000 Béton
- Boîte de branchement EU
- Sens d'écoulement EU
- EU1 Numérotation

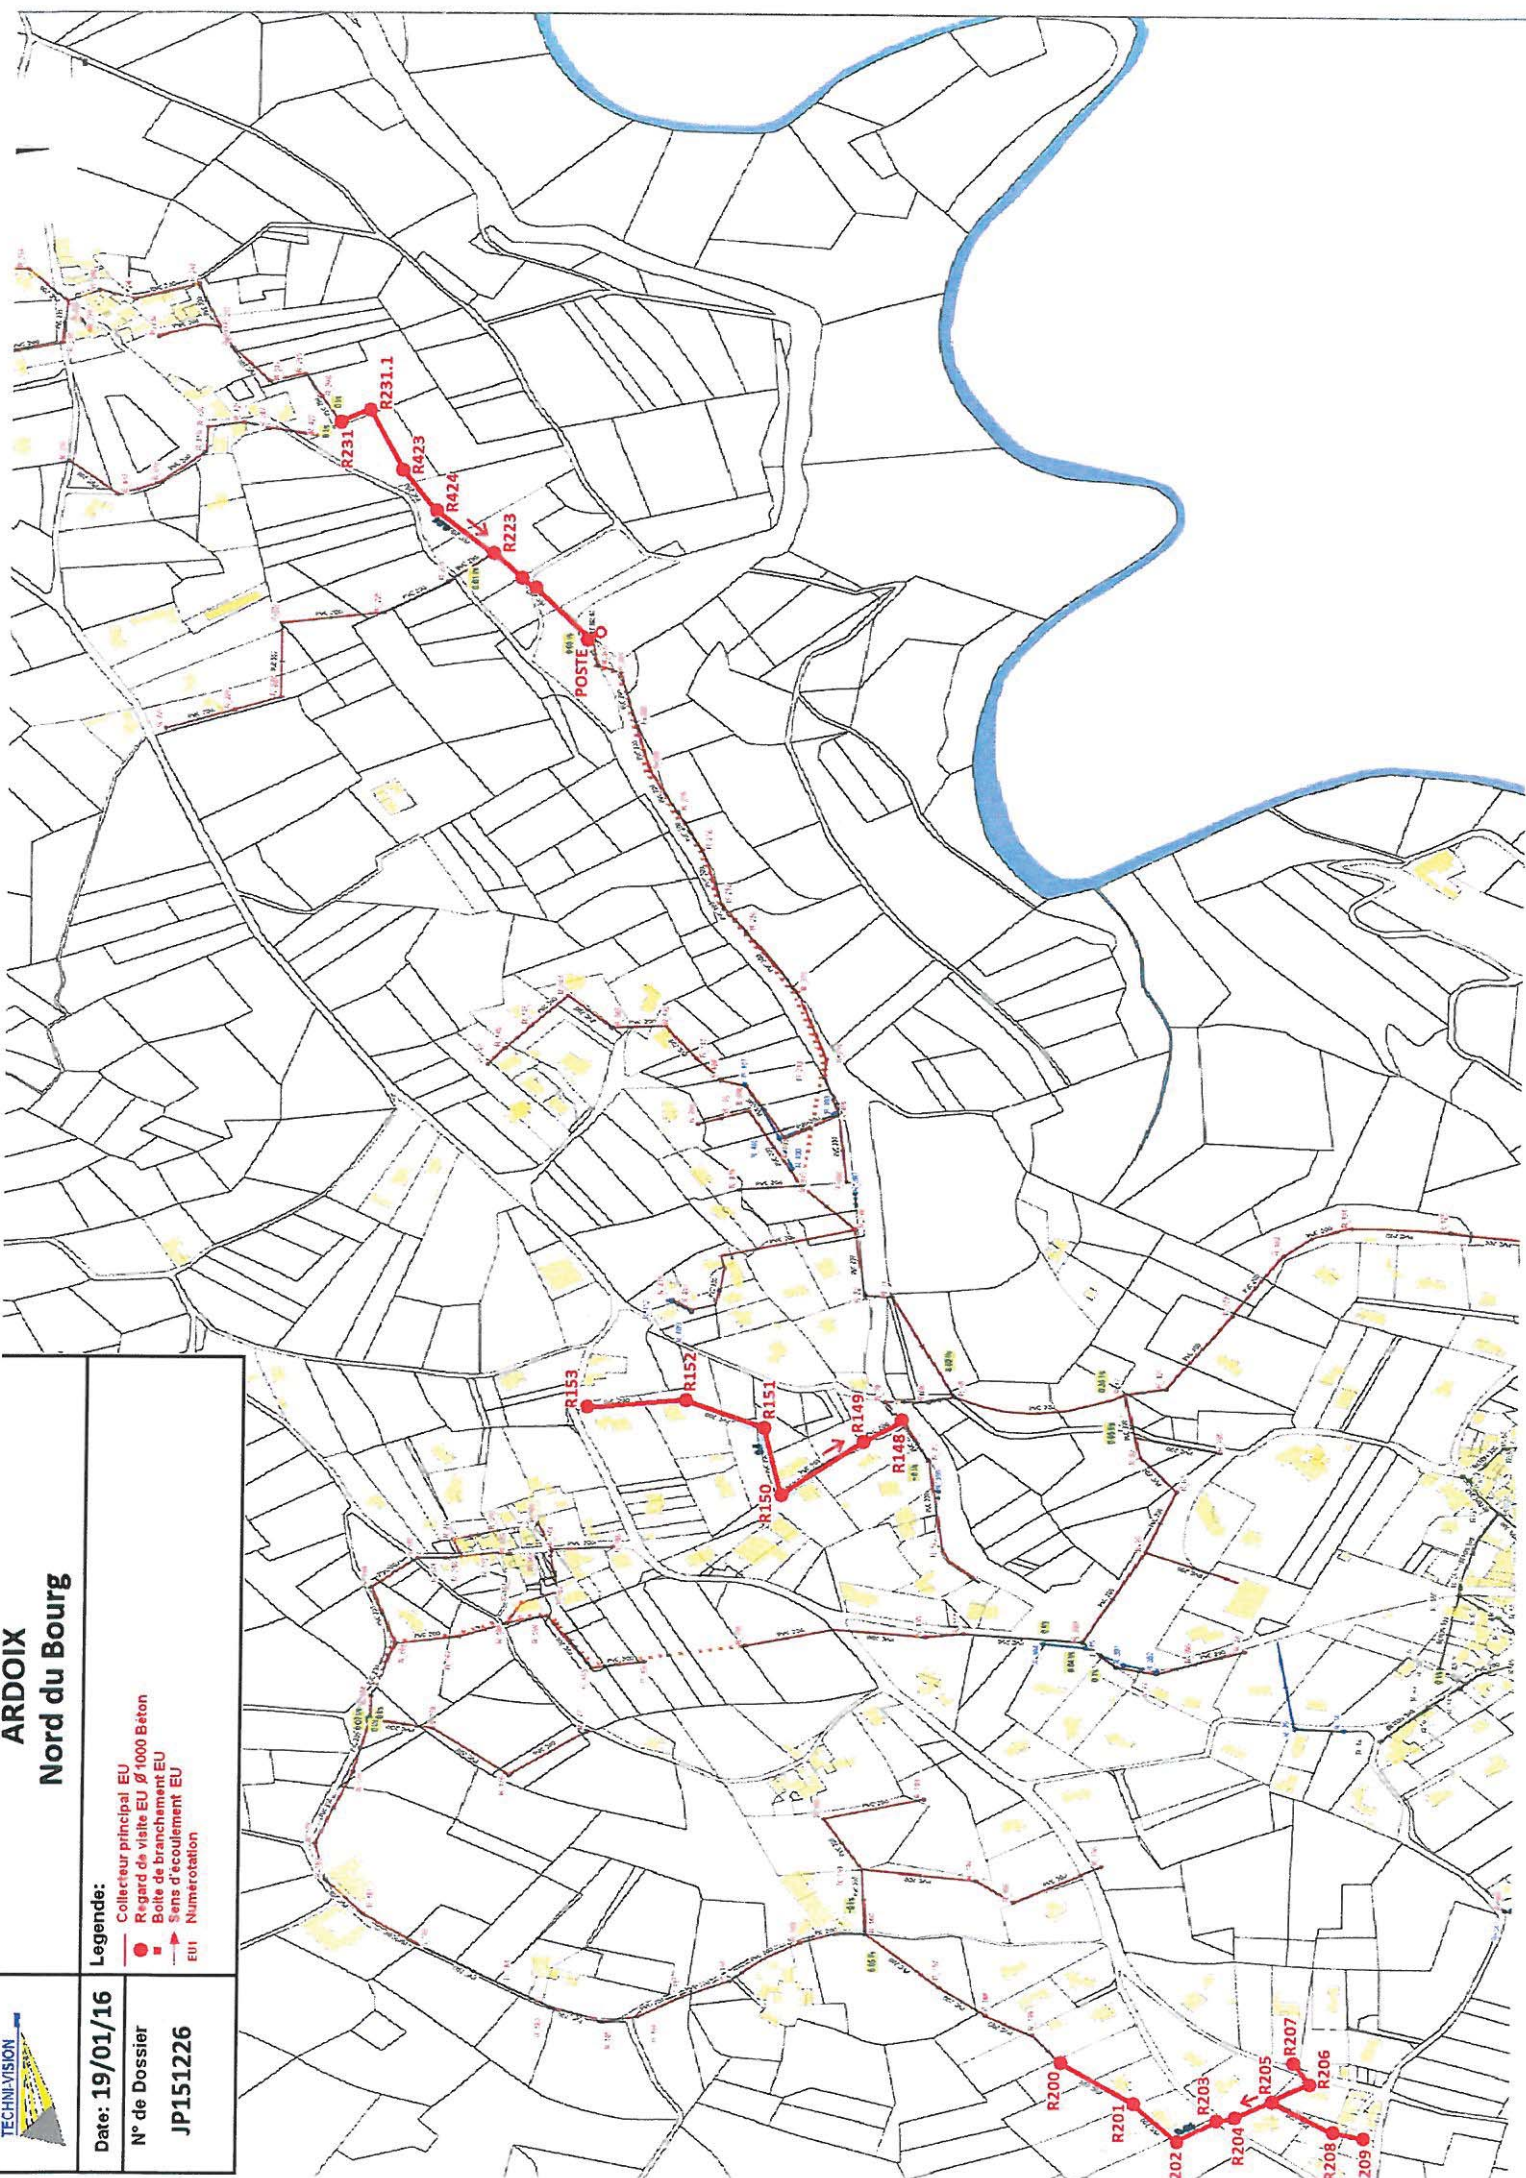

Rapport : ARDOIX nord du bourg

Localisation : ARDOIX

Date : 05/01/2016



Dossier N°JP151226

RAPPORT

DE TELE-INSPECTION

DE CANALISATIONS

Inspection collecteur principal : oui

Inspection collecteur de branchement : non

Inspection regards de visite : non

Inspection boîtes de branchements : non

Etabli par: LABEAUME Mickaël	Vérifié par:	Approuvé par:
Le: 19/01/2016	Le:	Le:
Visa:	Visa:	Visa:

TECHNI-VISION
Quartier Le Creux
38840 ST HILAIRE DU ROSIER

RAPPORT DE TELE-INSPECTION

ENTREPRISE	CLIENT
TECHNI-VISION Quartier Le Creux 38840 ST HILAIRE DU ROSIER	SYNDICAT MIXTE DE L'AY OZON 355 Montée de l'Eglise 07290 SAINT ROMAIN D'AY
Tél. : 04.76.36.14.01 Fax : 04.76.36.14.75 Email : technivision.assainissement@orange.fr	Tél. : 04.75.34.94.98

MAITRE D'OEUVRE	MAITRE D'OUVRAGE
NALDEO SAS Agence d'Aubenas 4 Rue Montgolfier 07200 AUBENAS	
Tél. : 04.75.35.44.88	

INSPECTION	RÉSULTAT
<u>SITE:</u> Nord du Bourg ARDOIX <u>OBJECTIF:</u> inspection de routine de l'état <u>MOYENS:</u> Inspecteur: LABEAUME Mickaël Assistant: RIDARD Thierry Matériel: Camera rotative DTR65 <u>STOCKAGE VIDÉO:</u> Support: DVD de données Référence:	Total Linéaire Inspecté (m) : 722.0 Total Linéaire réseau (m) : 747.5 Nb Section(s) : 1 Nb Tronçon(s) : 19 Nb Branchements(s) : 9 Inspecté : 0 Nb Photo(s) : 74
	<u>COMMENTAIRE:</u>

OBSERVATIONS

2 Dépôts - 2 Niveaux d'eau



Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.


Ouvrage	Longueur (m)	Diamètre		Matériau	Nb Anomalie(s)		Commentaires
Inspection(m)							
TRONÇON 01 R201->R200	53,90	53,90	200	PVC	0		
TRONÇON 02 R202->R201	39,20	39,20	200	PVC	1		
TRONÇON 03 R202->R203	25,50	25,50	200	PVC	0		
TRONÇON 04 R203->R204	10,70	10,70	200	PVC	0		
TRONÇON 05 R204->R205	25,80	25,80	200	PVC	0		
TRONÇON 06 R206->R205	25,60	25,60	200	PVC	0		
TRONÇON 07 R207->R206	18,00	18,00	200	PVC	0		
TRONÇON 08 R208->R205	42,50	42,50	200	PVC	0		
TRONÇON 09 R209->R208	17,20	17,20	200	PVC	0		
TRONÇON 10 R149->R148	31,30	31,30	200	PVC	0		
TRONÇON 11 R149->R150	60,90	60,90	200	PVC	0		
TRONÇON 12 R151->R150	50,00	24,50	200	PVC	2		
TRONÇON 13 R152->R151	48,80	48,80	200	PVC	0		
TRONÇON 14 R152->R153	62,40	62,40	200	PVC	0		
TRONÇON 15 R231->R231.1	12,20	12,20	200	PVC	0		
TRONÇON 16 R423->R231.1	46,50	46,50	200	PVC	1		
TRONÇON 17 R423->R424	42,20	42,20	200	PVC	0		
TRONÇON 18 R424->R223	41,90	41,90	200	PVC	0		
TRONÇON 19 R223->POSTE LE BRUAT	92,90	92,90	200	PVC	0		

ARDOIX nord du bourg		Date : 05/01/2016
	SECTION 01 Nord du Bourg ARDOIX	Réseau: eaux usées

Plan d'intervention

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 01 	Usage: eaux usées
Nord du Bourg ARDOIX			
Longueur: 53,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R201 → R200	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 53,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R201 → R200	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

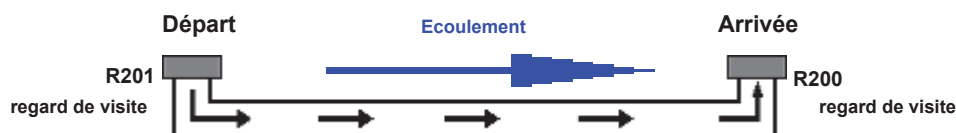

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13898.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **53,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**


Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

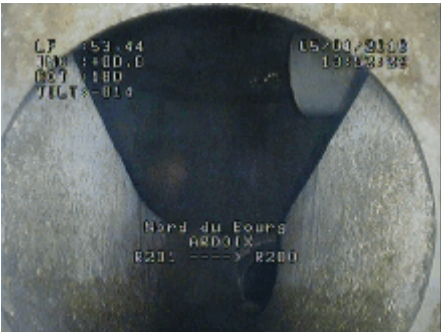ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 01 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 53,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R201 → R200	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 53,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R201 → R200	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R201 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22808.jpg Vidéo:00:00:01 			
17,87 m  (BCA) RACCORDEMENT B04 (BCA) Raccordement Diamètre:160 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22809.jpg Vidéo:00:02:16 			
53,90 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R200 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22810.jpg/ML22811.jpg Vidéo:00:08:16  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 01 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 53,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R201 → R200	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 53,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R201 → R200	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

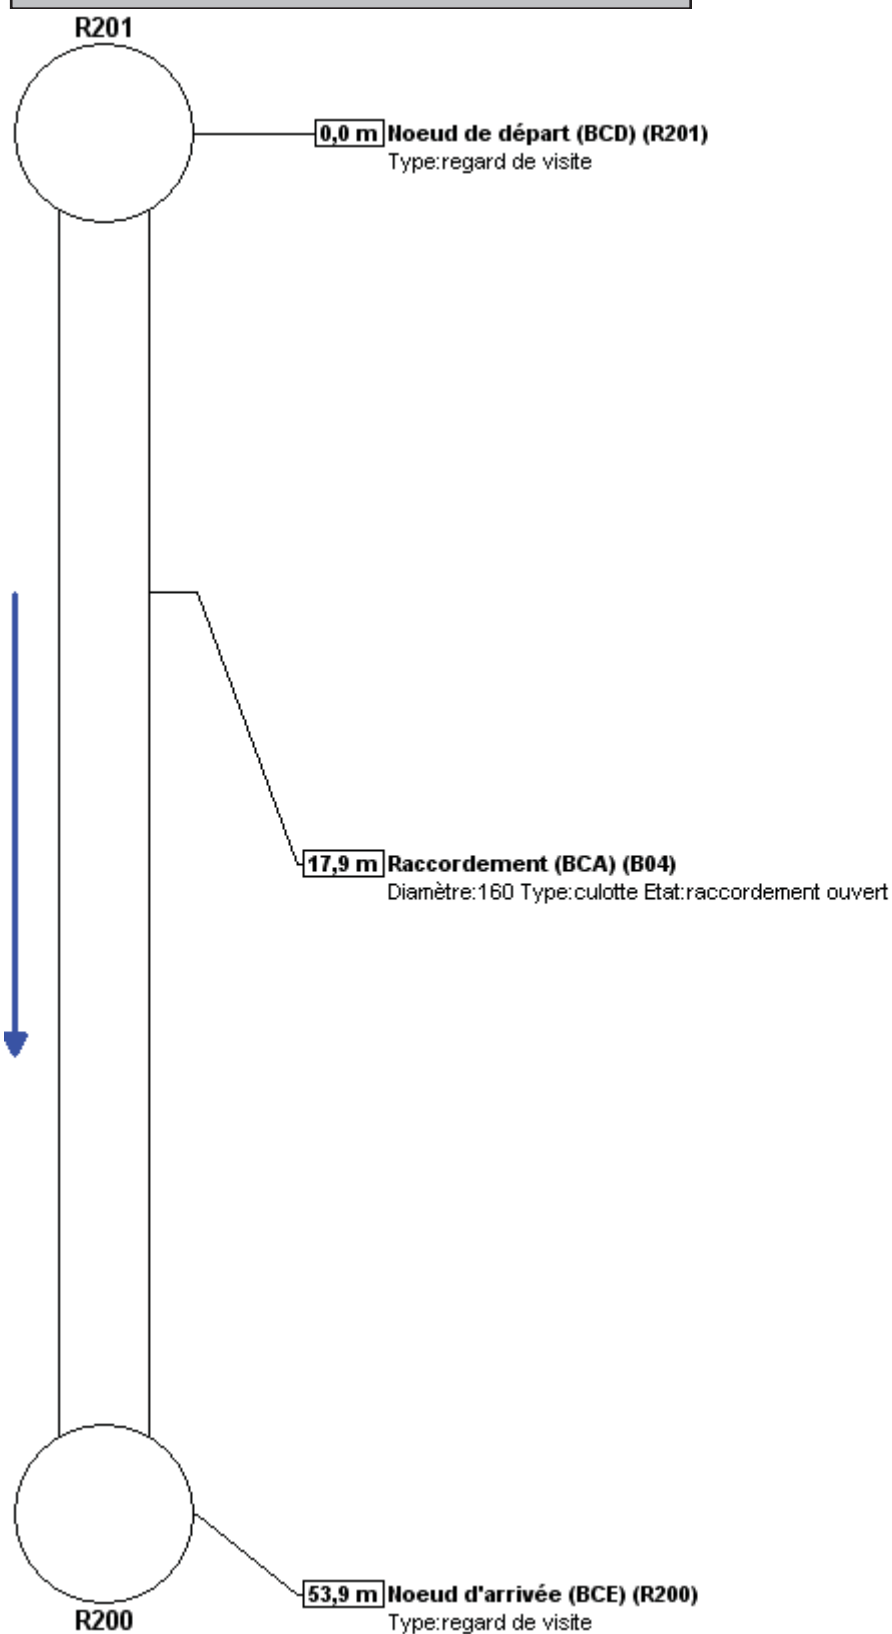

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 02  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 39,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R201	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 39,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R202 → R201	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

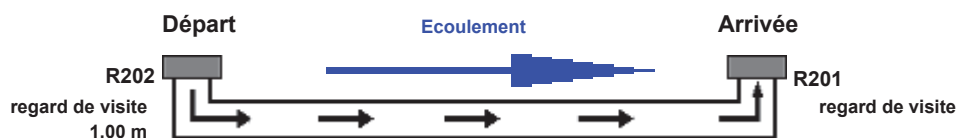

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13897.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **39,20**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **5**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Niveau d'eau