
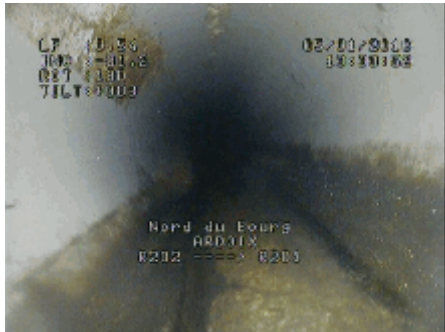
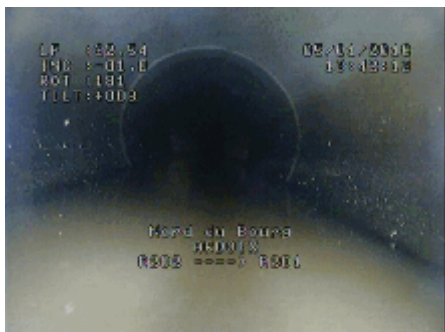


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 02 Nord du Bourg ARDOIX		
Longueur: 39,20		Diamètre(mm): 200	Usage: eaux usées	
Longueur Inspectée: 39,20		Diamètre(mm): 200	Section: SECTION 01	
Longueur unitaire(m): 3,00		Sens de la visite: R202 → R201		Matériau: PVC
0,00 m R202  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,00m. Photo:ML22803.jpg Vidéo:00:00:01  				
15,31 m B03  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:160 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22804.jpg Vidéo:00:01:03  				
32,54 m   (BDD) NIVEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:20% Photo:ML22805.jpg Vidéo:00:02:22 Début du flache à 32 mètre, fin à 37 mètre, hauteur maxi 6 cm  				

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 02 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 39,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R201	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 39,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R202 → R201	Matériau: PVC
39,20 m R201  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22806.jpg/ML22807.jpg Vidéo:00:03:01   			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 02 Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées
	Longueur: 39,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R201
Longueur Inspectée: 39,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R202 → R201	Section: SECTION 01 Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

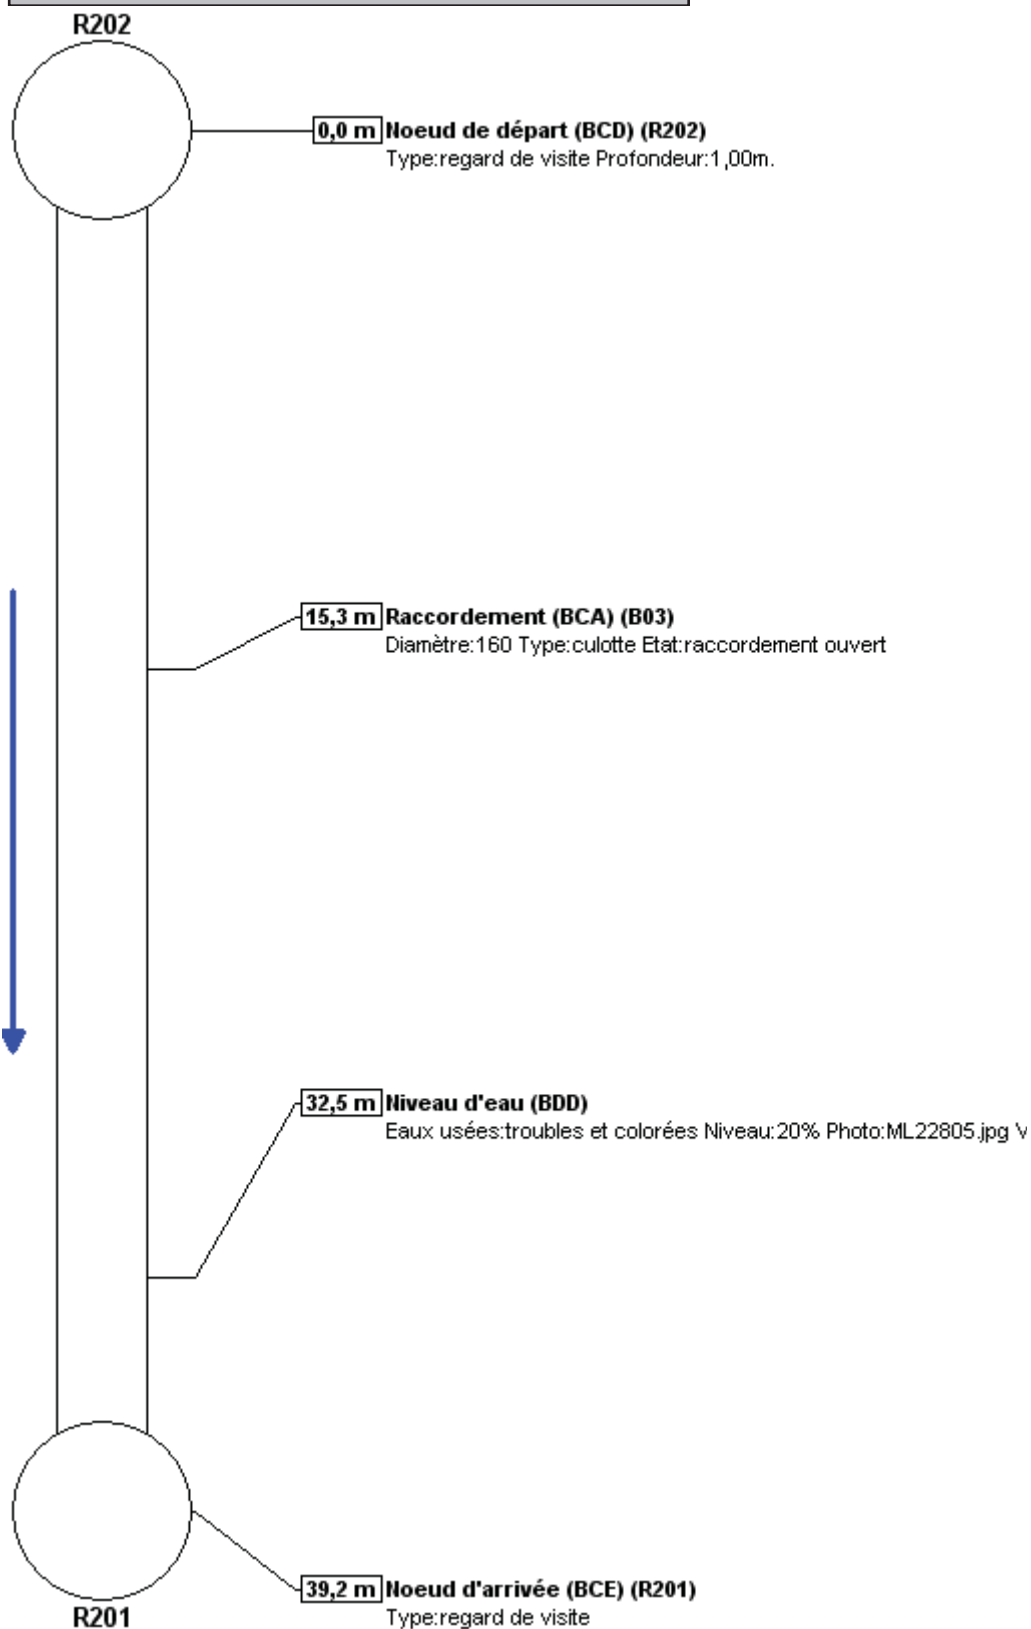

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 03  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 25,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R203	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 25,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R202 ← R203	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

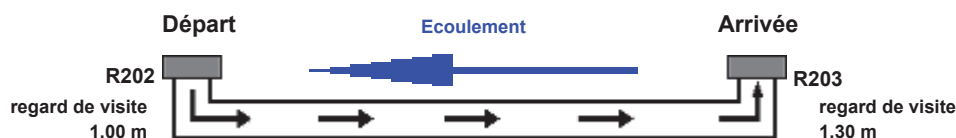

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13896.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **25,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**


Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

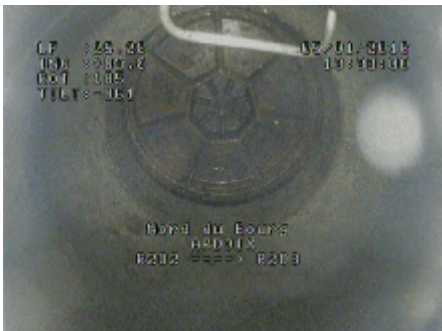ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 03 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 25,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R203	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R202 ← R203	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R202 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,00m. Photo:ML22799.jpg Vidéo:00:00:03 			
0,51 m  (BCA) RACCORDEMENT B02 (BCA) Raccordement Diamètre:160 Type:culotte Etat:raccordement fermé Photo:ML22800.jpg Vidéo:00:00:09 			
25,50 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R203 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22801.jpg/ML22802.jpg Vidéo:00:04:04  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 03 	Usage: eaux usées
Nord du Bourg ARDOIX			
Longueur: 25,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R203	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R202 ← R203	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

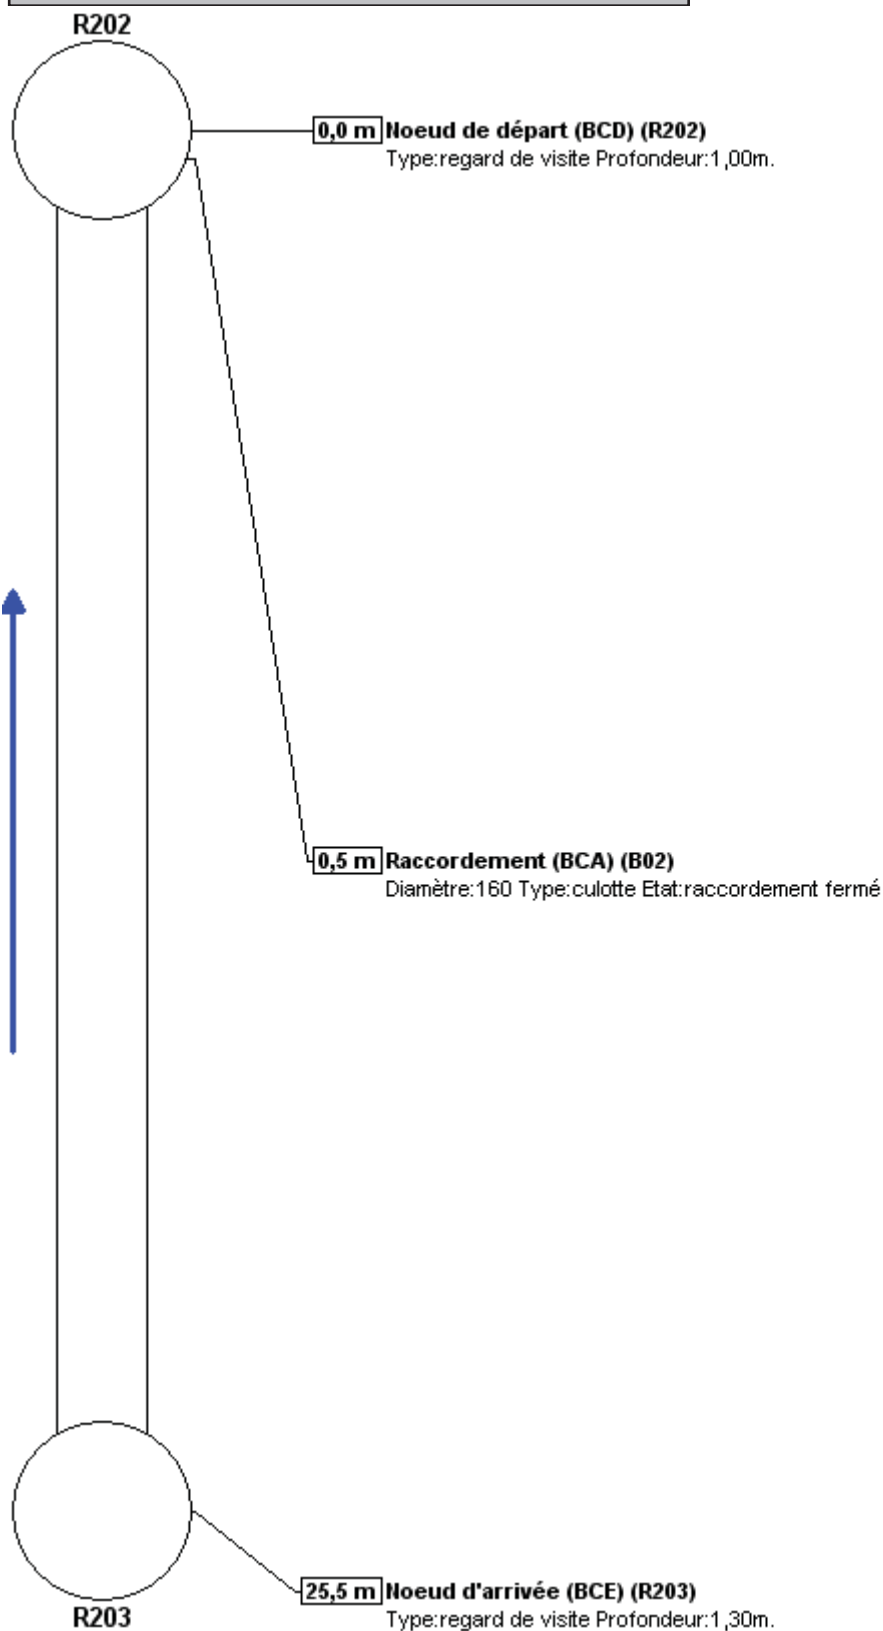

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 04  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 10,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R203 → R204	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 10,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R203 ← R204	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

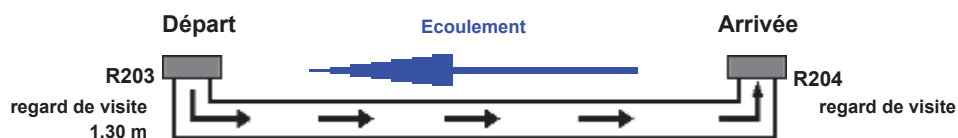

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13891.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **10,70**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 04 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 10,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R203 → R204	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 10,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R203 ← R204	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R203 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22783.jpg Vidéo:00:00:02 			
10,70 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R204 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22784.jpg/ML22785.jpg Vidéo:00:00:51  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 04 	Usage: eaux usées
Nord du Bourg ARDOIX			
Longueur: 10,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R203 → R204	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 10,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R203 ← R204	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION



ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 05  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 25,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R204 → R205	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 25,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R204 ← R205	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

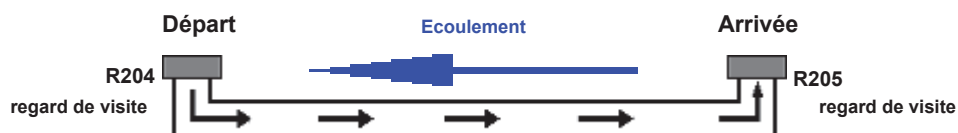

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13892.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **25,80**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**



Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

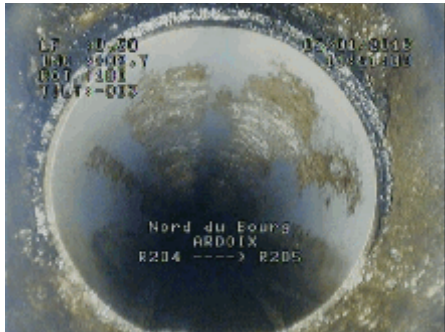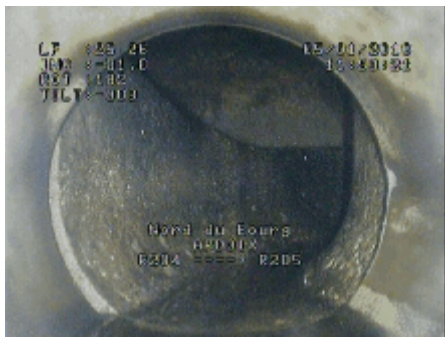ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 05 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 25,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R204 → R205	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R204 ← R205	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R204 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22786.jpg Vidéo:00:00:02 			
25,80 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R205 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22787.jpg/ML22788.jpg Vidéo:00:02:25  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 05 Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 25,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R204 → R205	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25.80	Longueur unitaire(m): 3.00	Sens de l'écoulement: R204 ← R205	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

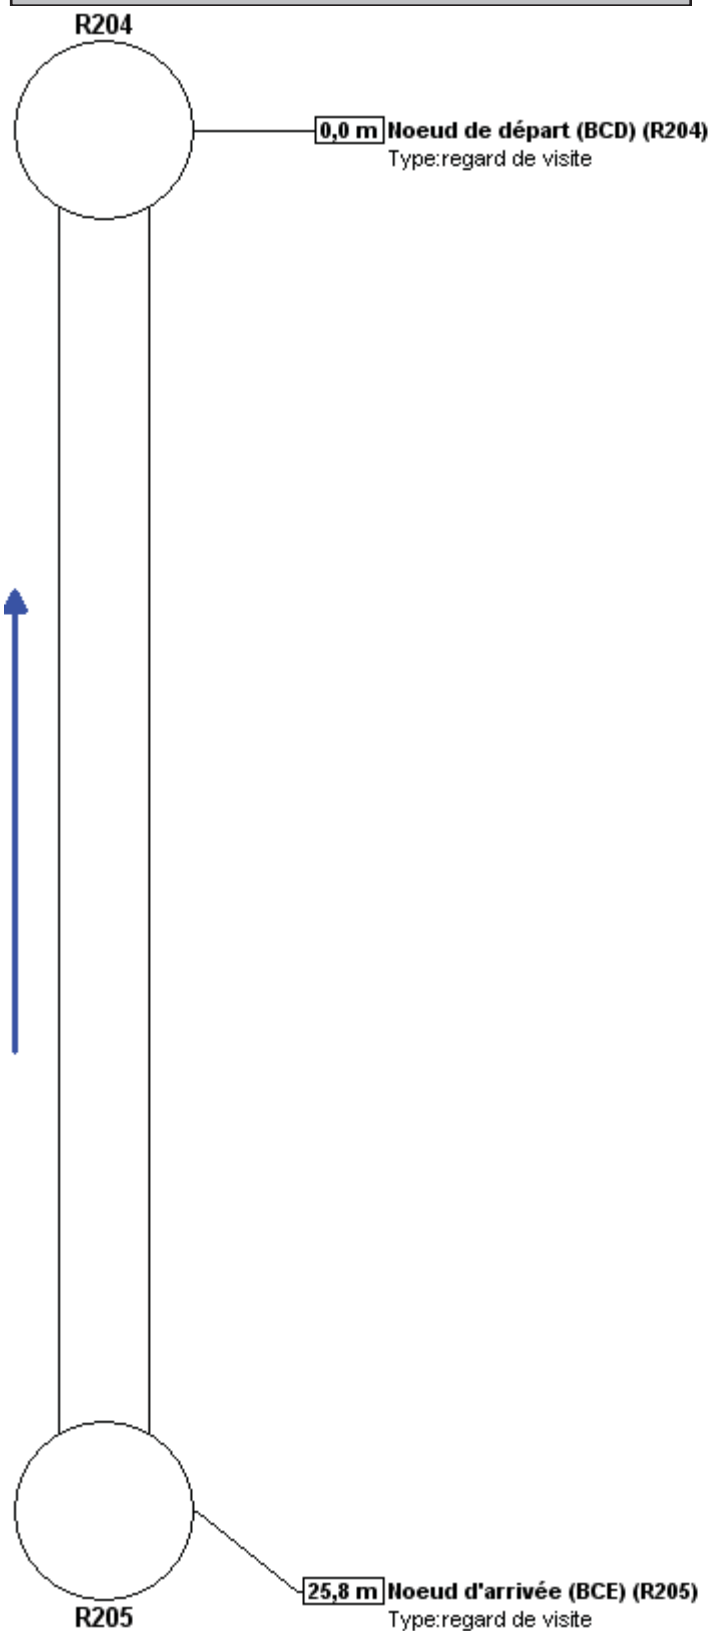

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 06 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 25,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R206 → R205	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R206 → R205	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

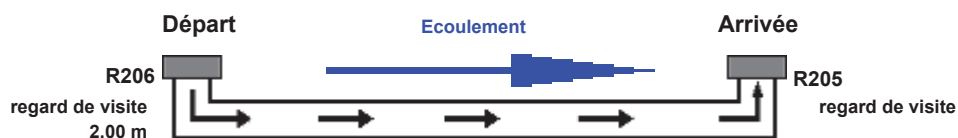

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13895.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **25,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 06 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 25,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R206 → R205	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R206 → R205	Matériau: PVC

0,00 m
R206



(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:2,00m.
 Photo:ML22795.jpg
 Vidéo:00:00:02



10,11 m
B01



(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:culotte
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22796.jpg
 Vidéo:00:00:41



25,60 m
R205




(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22797.jpg/ML22798.jpg
 Vidéo:00:01:49
Chute libre dans le regard





ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 06 Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 25,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R206 → R205	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25.60	Longueur unitaire(m): 3.00	Sens de l'écoulement: R206 → R205	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

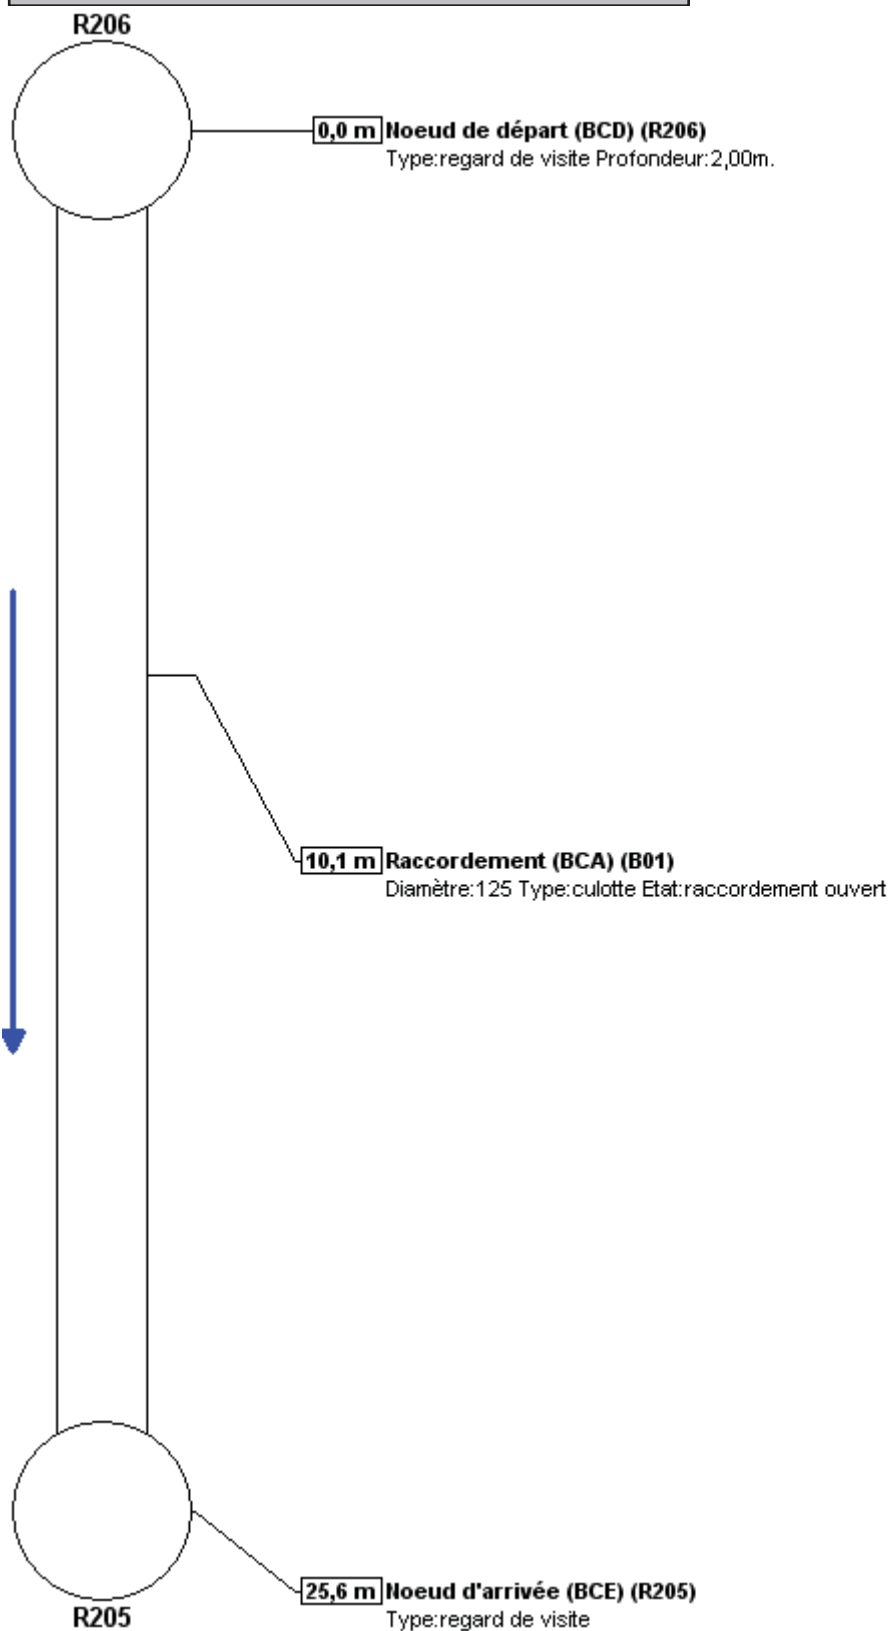

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 07  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 18,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R207 → R206	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 18,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R207 → R206	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

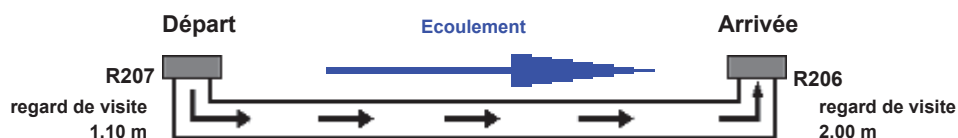

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13890.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **18,00**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**


Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

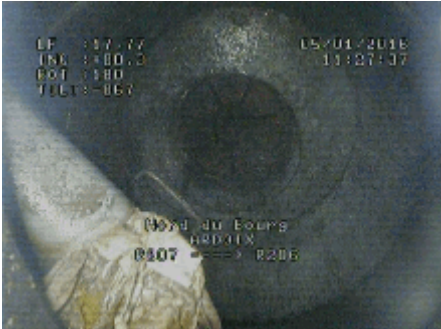ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 07 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 18,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R207 → R206	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 18,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R207 → R206	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R207 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,10m. Photo:ML22780.jpg Vidéo:00:00:01 			
18,00 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R206 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:2,00m. Photo:ML22781.jpg/ML22782.jpg Vidéo:00:01:17  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 07 Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 18,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R207 → R206	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 18,00	Longueur unitaire(m): 3.00	Sens de l'écoulement: R207 → R206	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

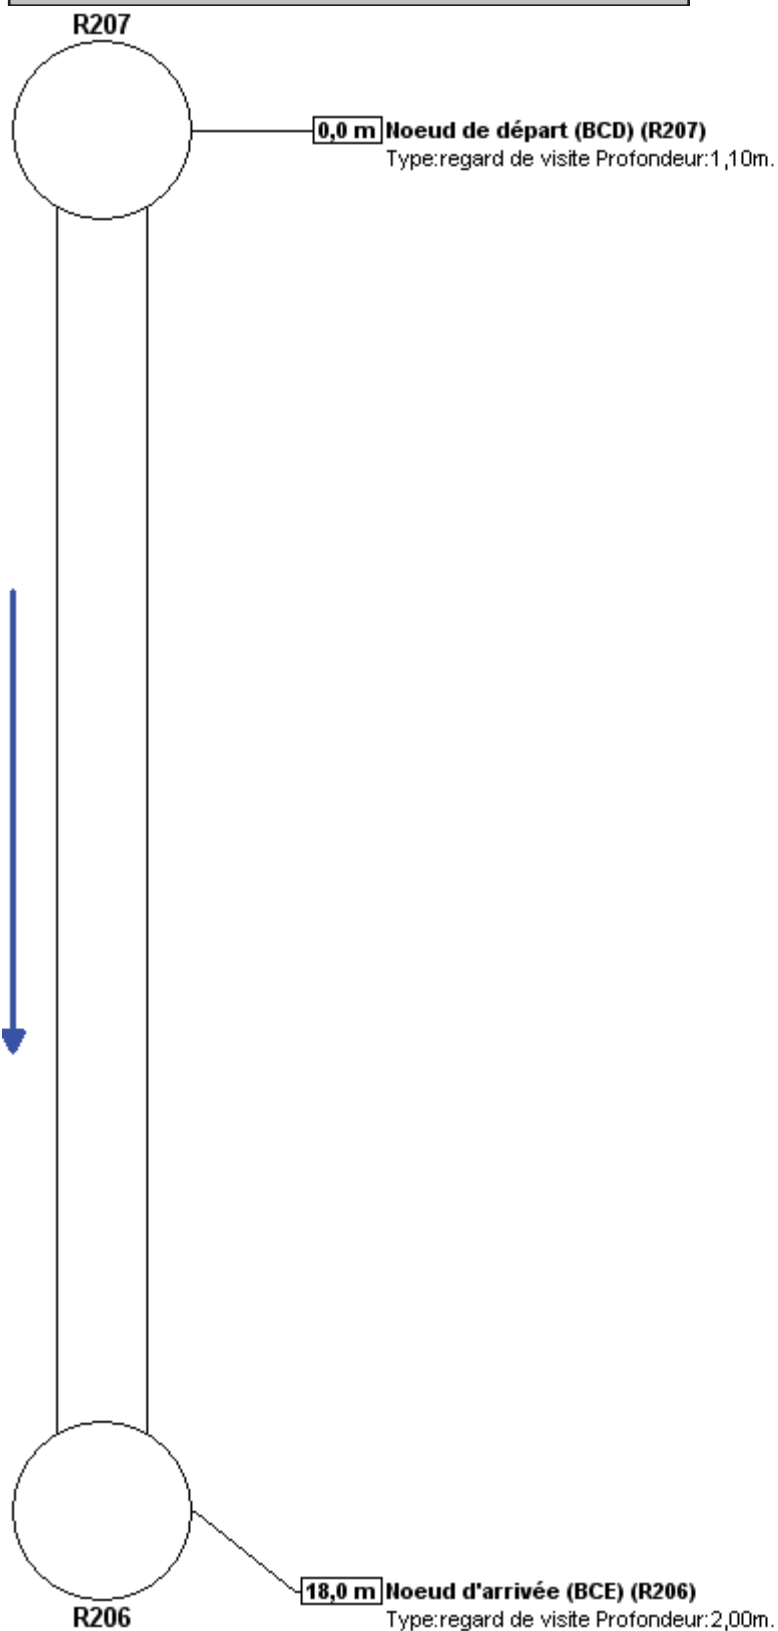

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 08  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 42,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R208 → R205	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 42,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R208 → R205	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

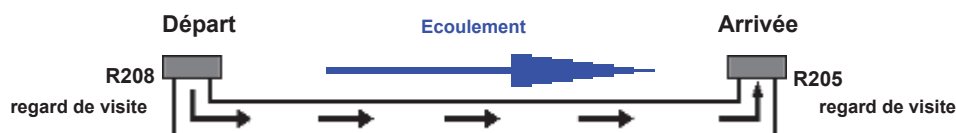

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13894.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **42,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**


Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

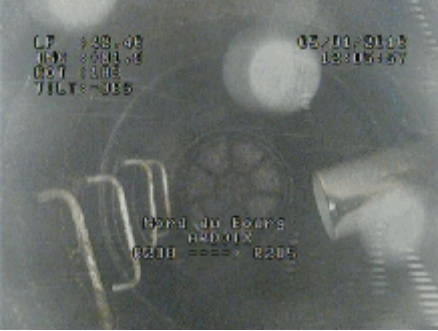ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 08 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 42,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R208 → R205	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R208 → R205	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R208 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22792.jpg Vidéo:00:00:03 			
42,50 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R205 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22793.jpg/ML22794.jpg Vidéo:00:03:06  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 08 Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 42,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R208 → R205	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,50	Longueur unitaire(m): 3.00	Sens de l'écoulement: R208 → R205	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

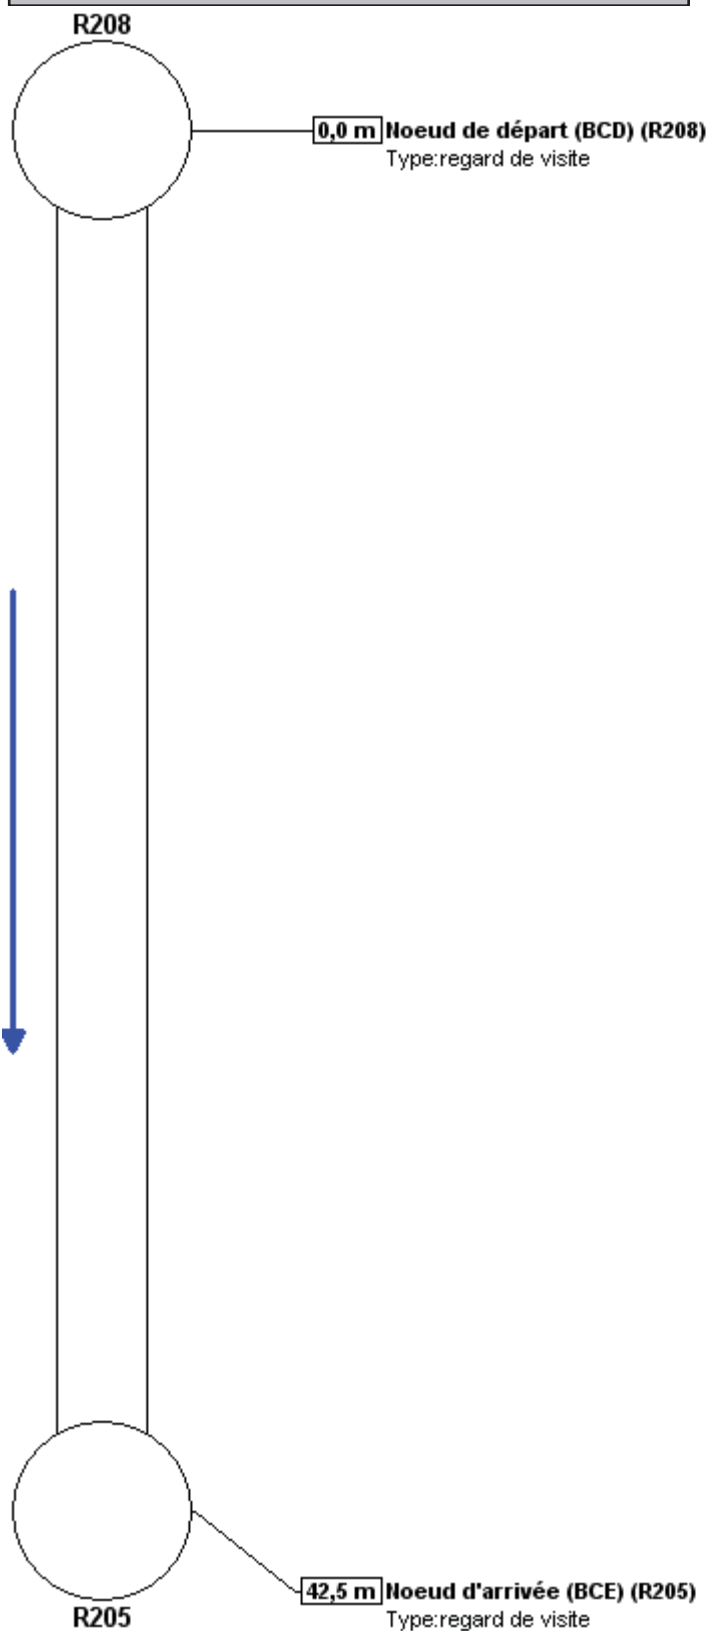

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 09  Nord du Bourg ARDOIX	Usage: eaux usées
Longueur: 17,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R209 → R208	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 17,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R209 → R208	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

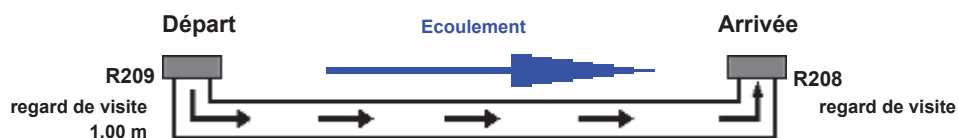

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13893.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 17,20

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 0

Nb Constat(s): 2

Nb Photo(s): 3

Inspecté: 0

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 09 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 17,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R209 → R208	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 17,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R209 → R208	Matériau: PVC

0,00 m


R209

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:1,00m.
Photo:ML22789.jpg
Vidéo:00:00:03






17,20 m


R208

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
Photo:ML22790.jpg/ML22791.jpg
Vidéo:00:01:13



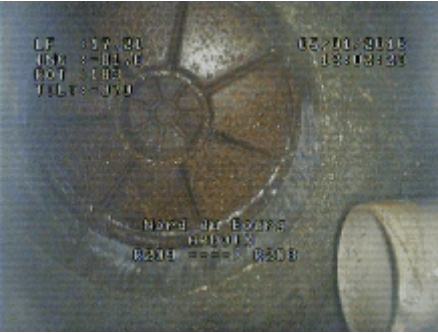



TECHNI-VISION

Edition du 19/01/2016

31/66


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 09 Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 17,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R209 → R208	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 17,20	Longueur unitaire(m): 3.00	Sens de l'écoulement: R209 → R208	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

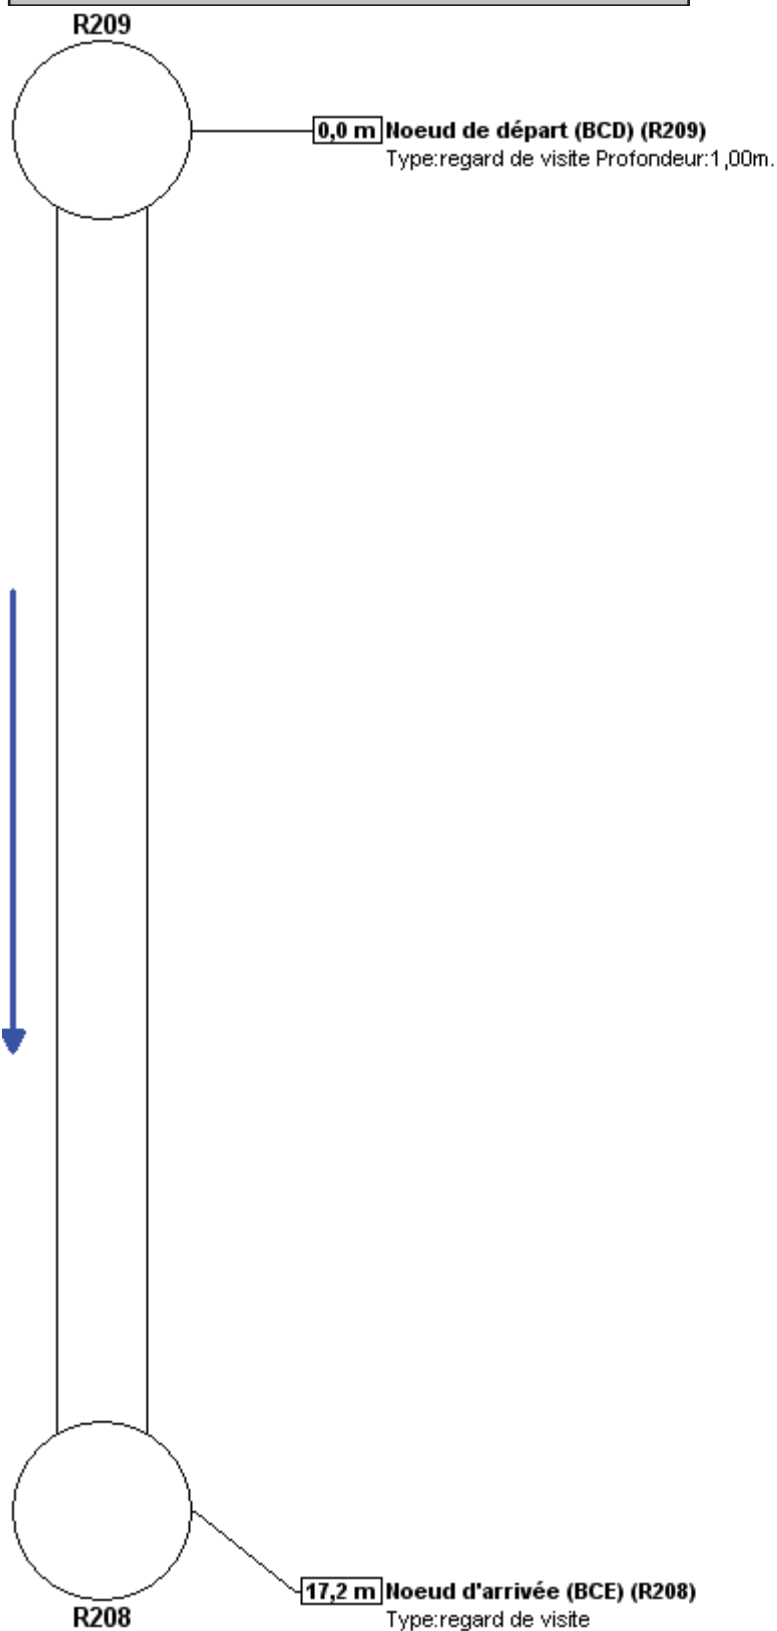

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 10 Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 31,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R148	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 31,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 → R148	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

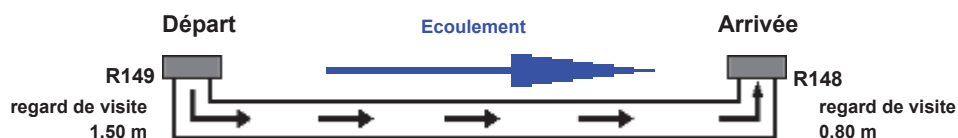

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13903.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 31,30

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 0


Nb Constat(s): 3

Nb Photo(s): 4

Inspecté: 0


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

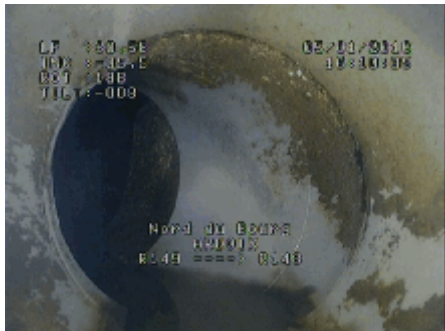ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 10 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 31,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R148	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 31,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 → R148	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R149 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,50m. Photo:ML22827.jpg Vidéo:00:00:01 			
30,58 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22828.jpg Vidéo:00:01:52 <i>Coude vers la gauche hors regard de visite</i> 			
31,30 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R148 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:0,80m. Photo:ML22829.jpg/ML22830.jpg Vidéo:00:02:04  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 10 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
	Longueur: 31,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R148
Longueur Inspectée: 31,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 → R148	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

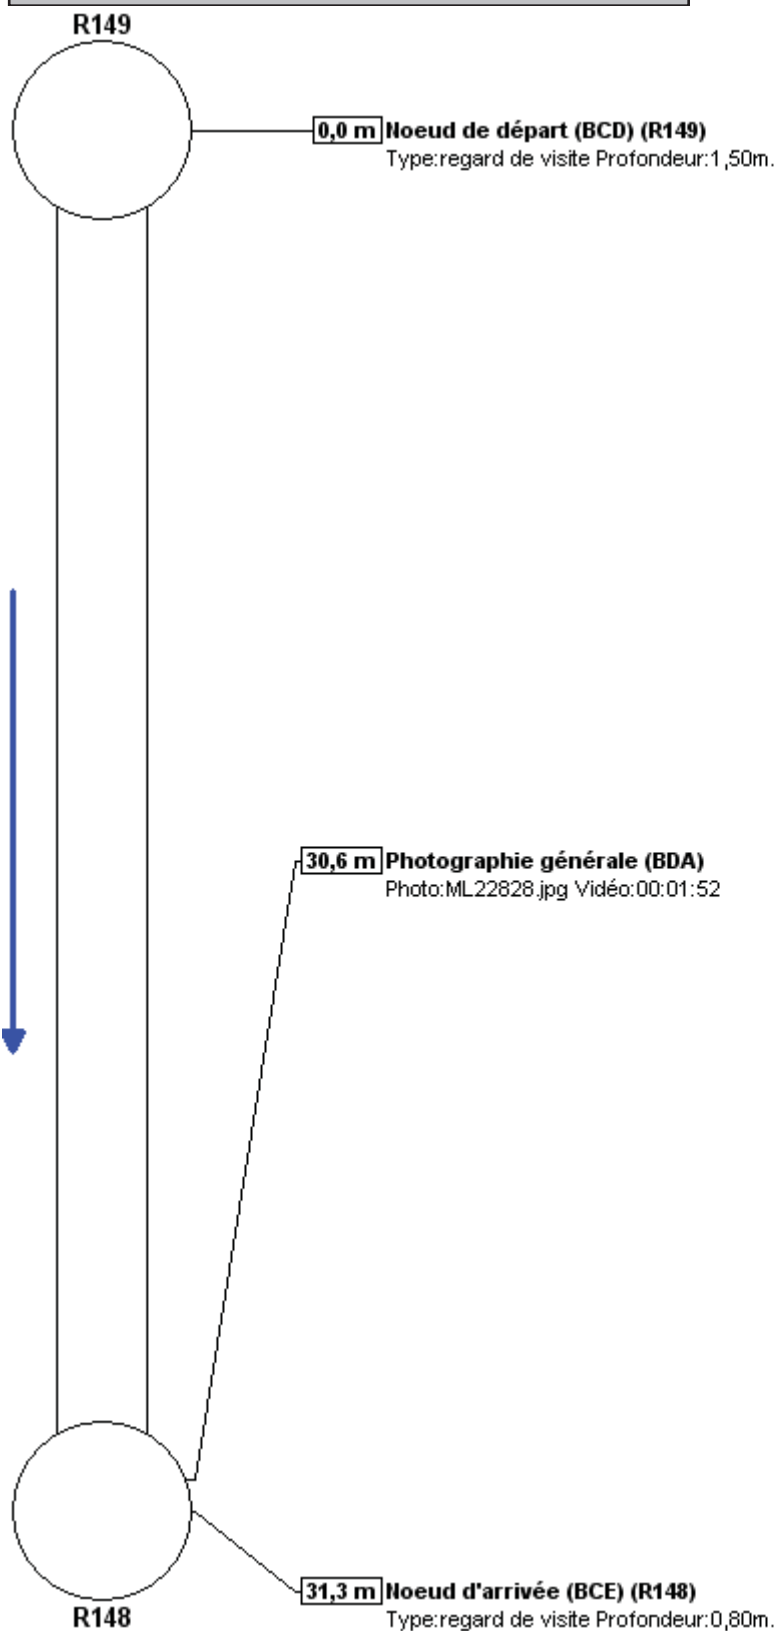

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 11  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 60,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R150	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 60,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 ← R150	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

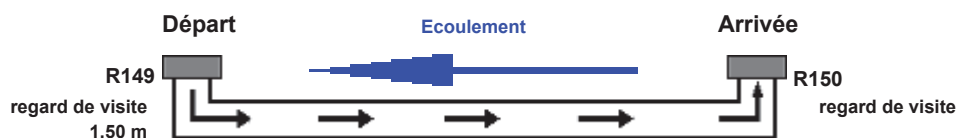

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13904.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **60,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **2**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **5**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

	TRONÇON 11 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 60,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R150	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 60,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 ← R150	Matériau: PVC

0,00 m


(BCD) NOEUD DE DÉPART

R149

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,50m.
 Photo:ML22831.jpg
 Vidéo:00:00:01




28,24 m


(BCA) RACCORDEMENT

B08

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22832.jpg
 Vidéo:00:01:58

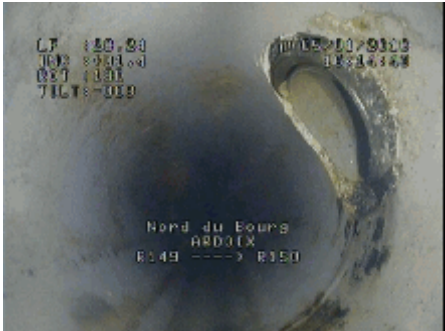


35,22 m


(BCA) RACCORDEMENT

B09


(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:culotte
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22833.jpg
 Vidéo:00:02:38

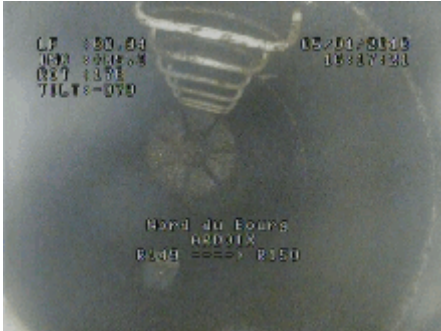

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 11 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 60,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R150	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 60,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 ← R150	Matériau: PVC
60,90 m R150  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22834.jpg/ML22835.jpg Vidéo:00:04:36 			
 			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 11 Nord du Bourg ARDOIX	 Usage: eaux usées
Longueur: 60,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R150	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 60,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 ← R150	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

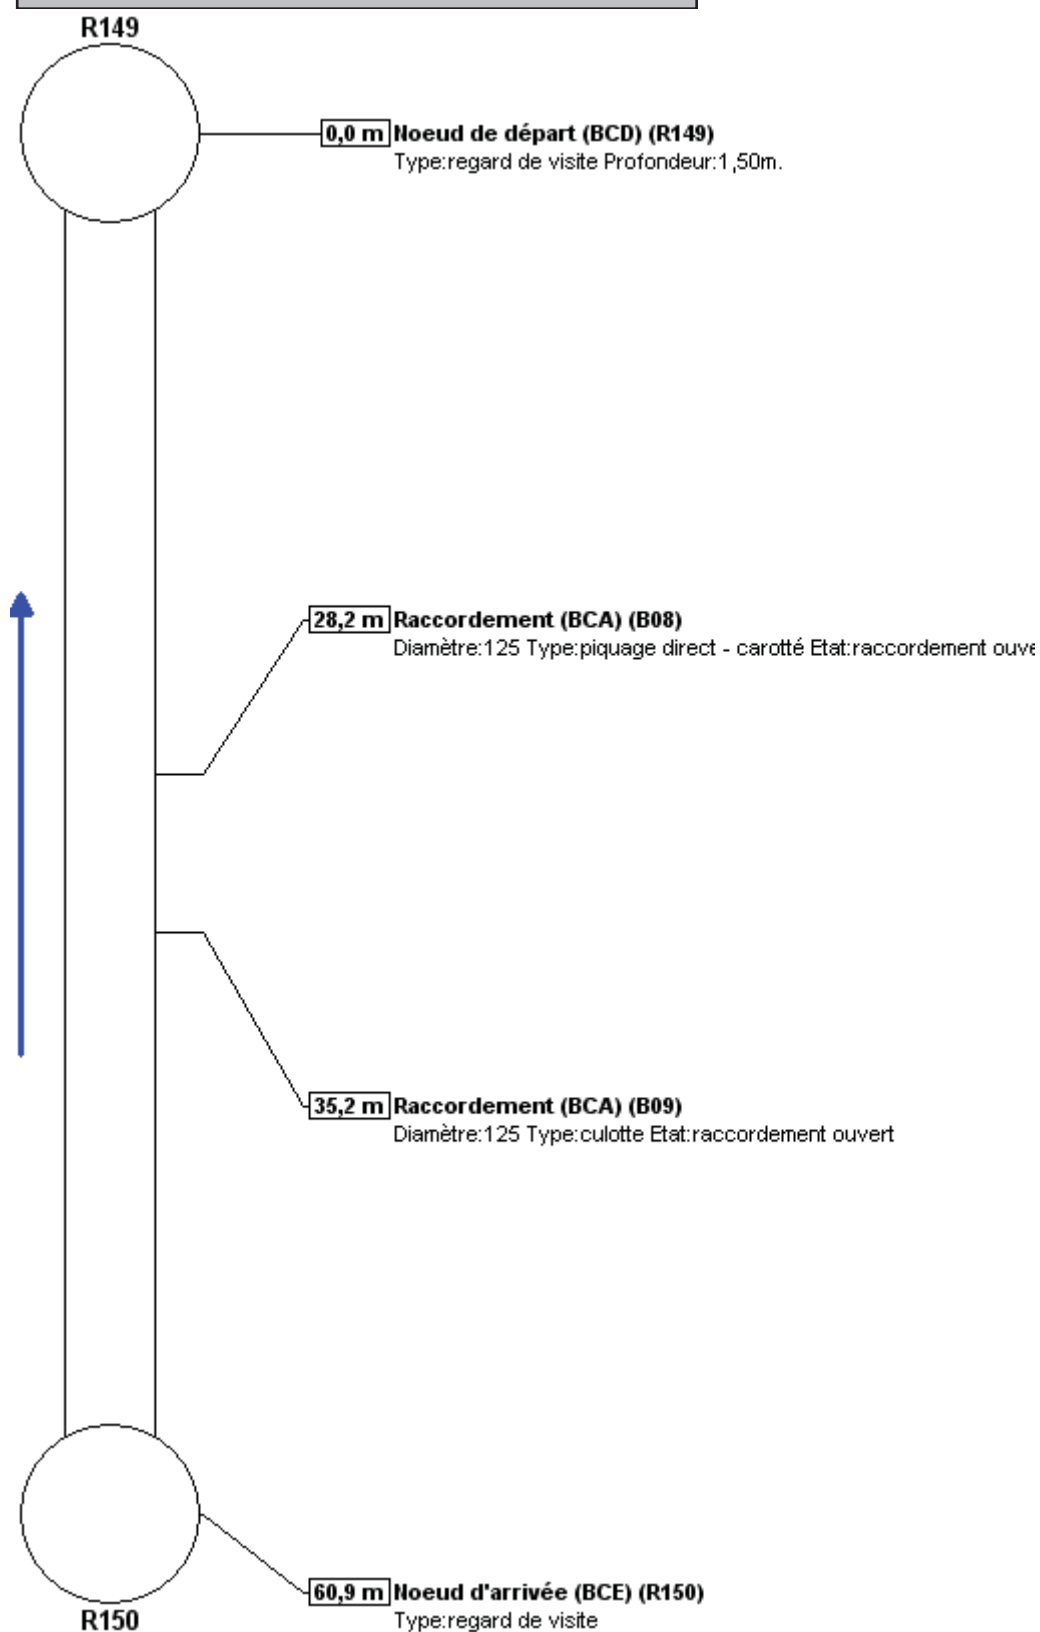

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 12 Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 50,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R151 → R150	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 24,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R151 → R150	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

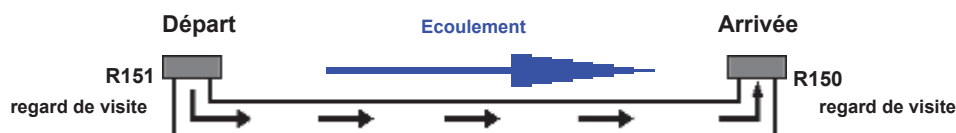

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13902.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection incomplète

Linéaire inspecté (m): **24,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

2 Dépôts

ARDOIX nord du bourg		TRONÇON 12		Usage: eaux usées	
Longueur: 50,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R151 → R150		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 24,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R151 → R150		Matériau: PVC	

0,00 m



(BCD) NOEUD DE DÉPART

R151

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Photo:ML22824.jpg

Vidéo:00:00:03




19,12 m



(BBC) DÉPÔT

5H -> 7H





(BBC) Dépôt


Type:grossier

Epaisseur: 15%

Photo:ML22825.jpg

Vidéo:00:02:18

.0

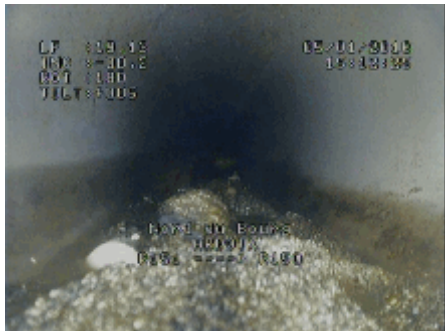

24,45 m



(BBC) DÉPÔT

5H -> 7H






(BBC) Dépôt

Type:grossier

Epaisseur:20%

Photo:ML22826.jpg

Vidéo:00:07:19

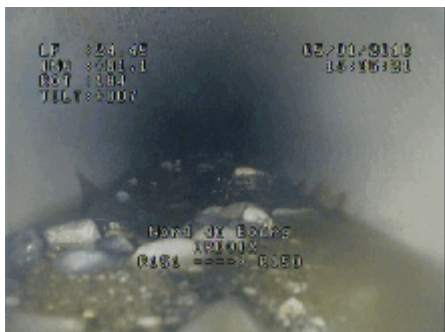

24,50 m



(BDC) INSPECTION ABANDONNÉE




(BDC) Inspection abandonnée Raison:obstruction Résultat:inspection terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée Non inspecté:25,5m

Vidéo:00:07:20


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 12 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
	Longueur: 50,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R151 → R150
Longueur Inspectée: 24,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R151 → R150	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

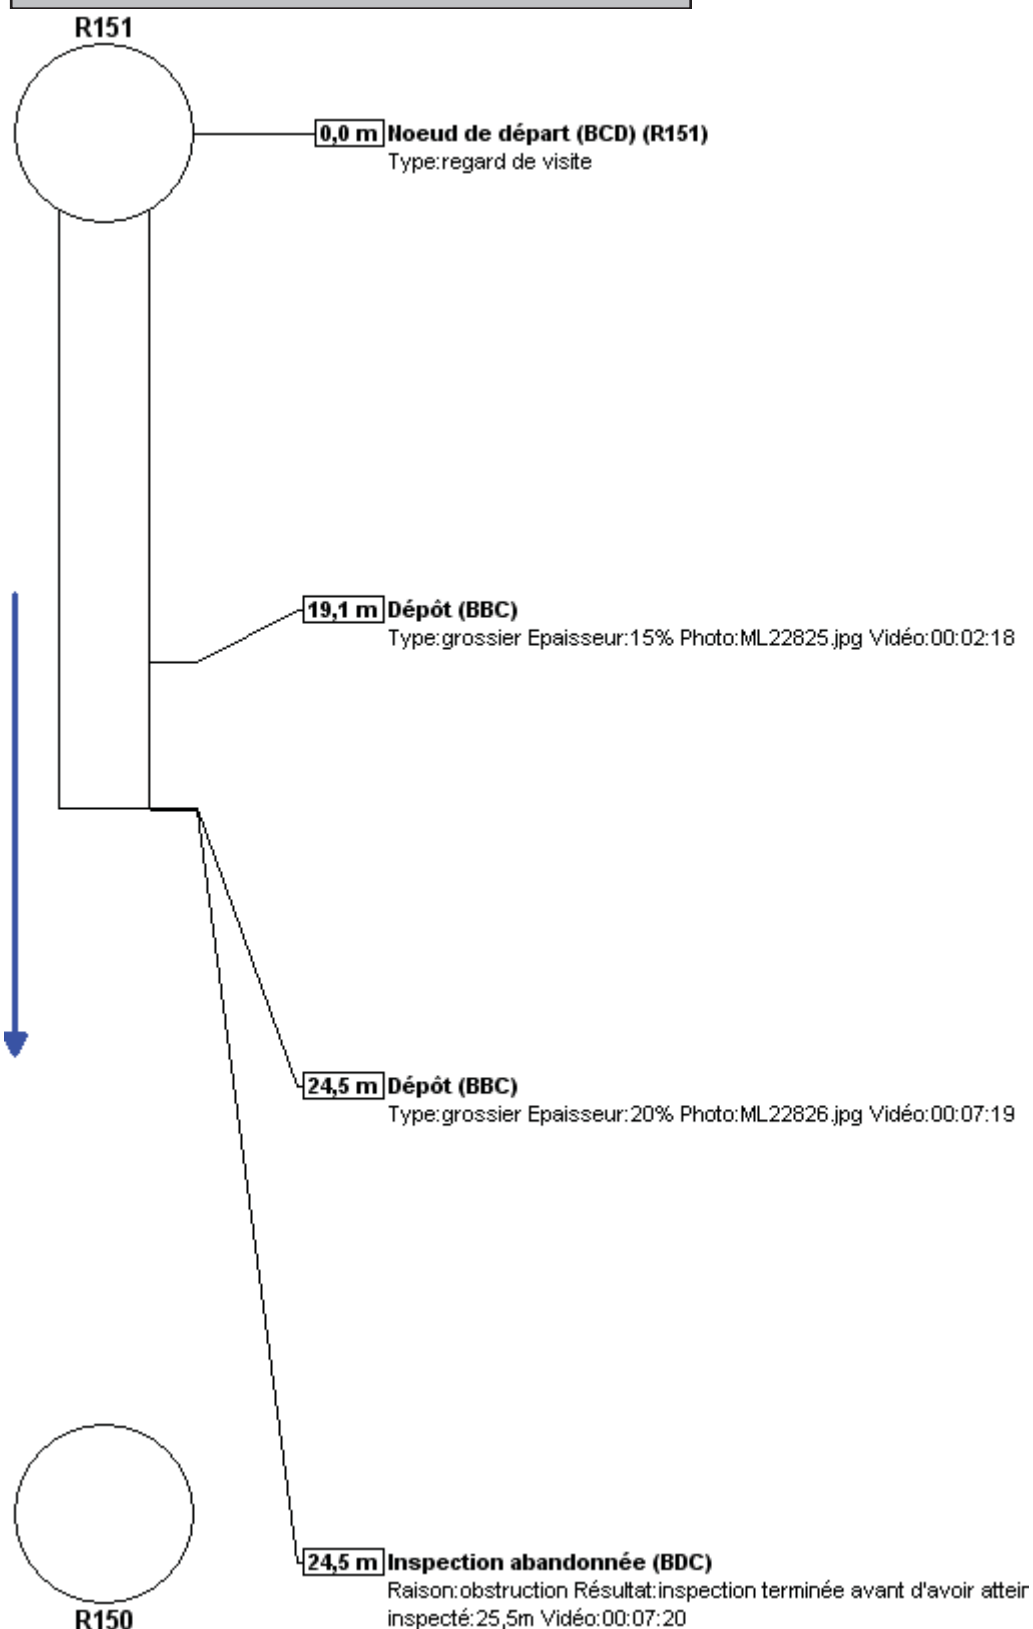

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 13 Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 48,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R151	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 48,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R152 → R151	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

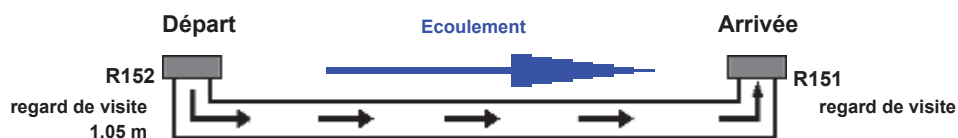

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13901.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **48,80**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 13 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 48,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R151	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 48,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R152 → R151	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R152 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,05m. Photo:ML22821.jpg Vidéo:00:00:02 			
48,80 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R151 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22822.jpg/ML22823.jpg Vidéo:00:03:07  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 13 Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 48,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R151	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 48,80	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R152 → R151	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

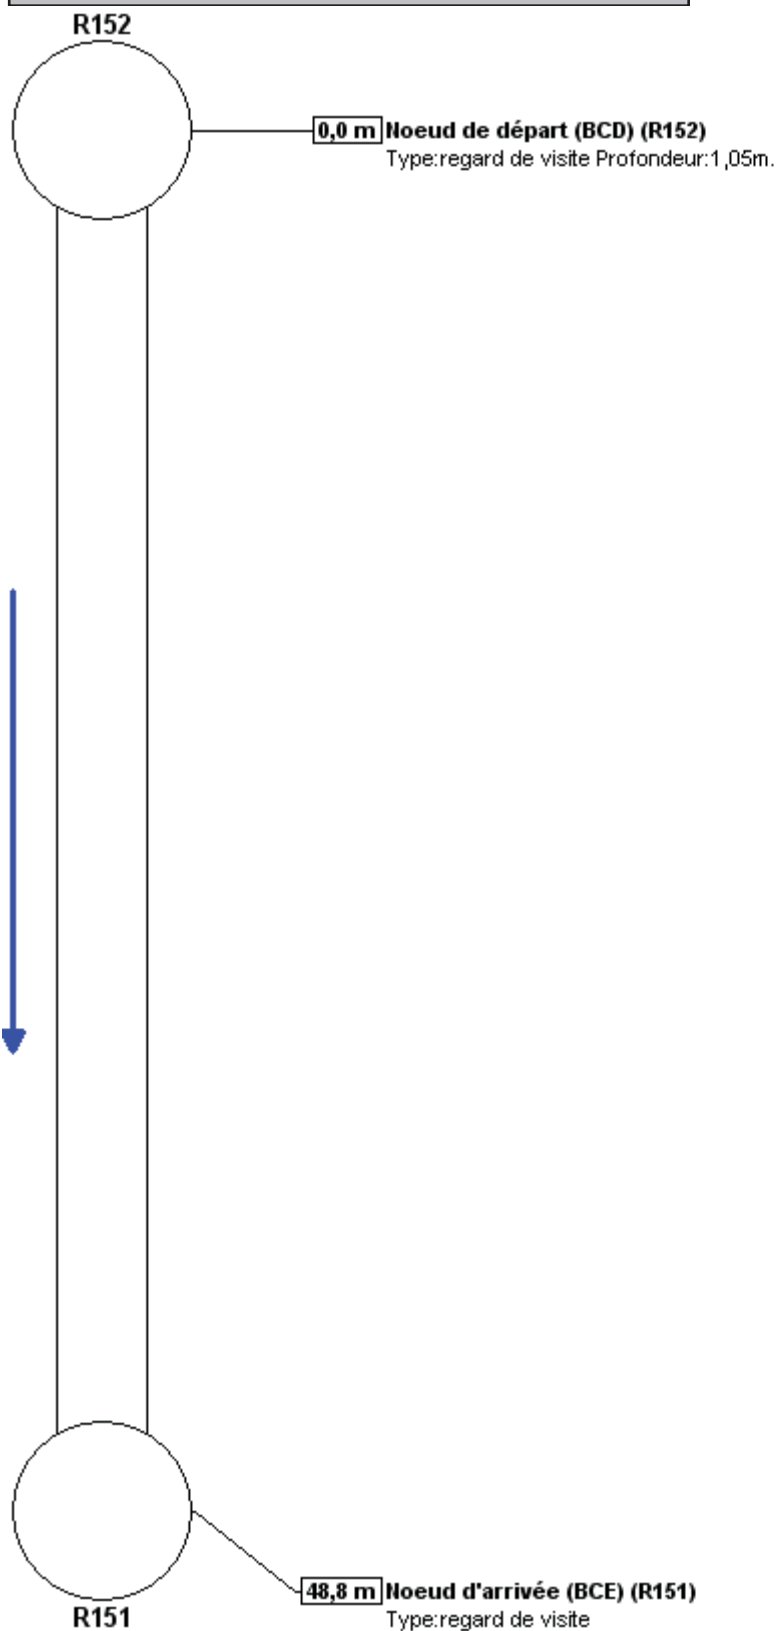

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 14  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 62,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R153	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 62,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R152 ← R153	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

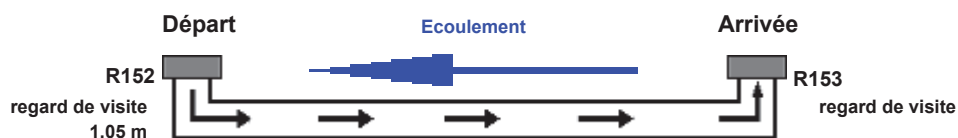

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13900.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 62,40

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 3


Nb Constat(s): 5

Nb Photo(s): 6

Inspecté: 0

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

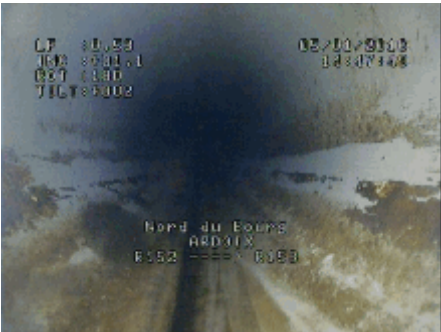ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 14  Nord du Bourg ARDOIX	Usage: eaux usées
Longueur: 62,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R153	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R152 ← R153	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R152 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,05m. Photo:ML22815.jpg Vidéo:00:00:01 			
4,63 m  (BCA) RACCORDEMENT B05 (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:piquage direct - carotté Etat:raccordement ouvert Photo:ML22816.jpg Vidéo:00:00:26 12H 			
12,03 m  (BCA) RACCORDEMENT B06 (BCA) Raccordement Diamètre:160 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22817.jpg Vidéo:00:01:03 3H 			

		TRONÇON 14 		Usage: eaux usées	
Nord du Bourg ARDOIX					
Longueur: 62,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R153		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 62,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R152 ← R153		Matériau: PVC	

26,13 m

B07



(BCA) RACCORDEMENT

9H



(BCA) Raccordement
 Diamètre:160
 Type:culotte
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22818.jpg
 Vidéo:00:02:06



62,40 m

R153



(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE




(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22819.jpg/ML22820.jpg
 Vidéo:00:06:22





		TRONÇON 14 Nord du Bourg ARDOIX			Usage: eaux usées
Longueur: 62,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R153	Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 62,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R152 ← R153	Matériau: PVC		

PROFIL D'INSPECTION

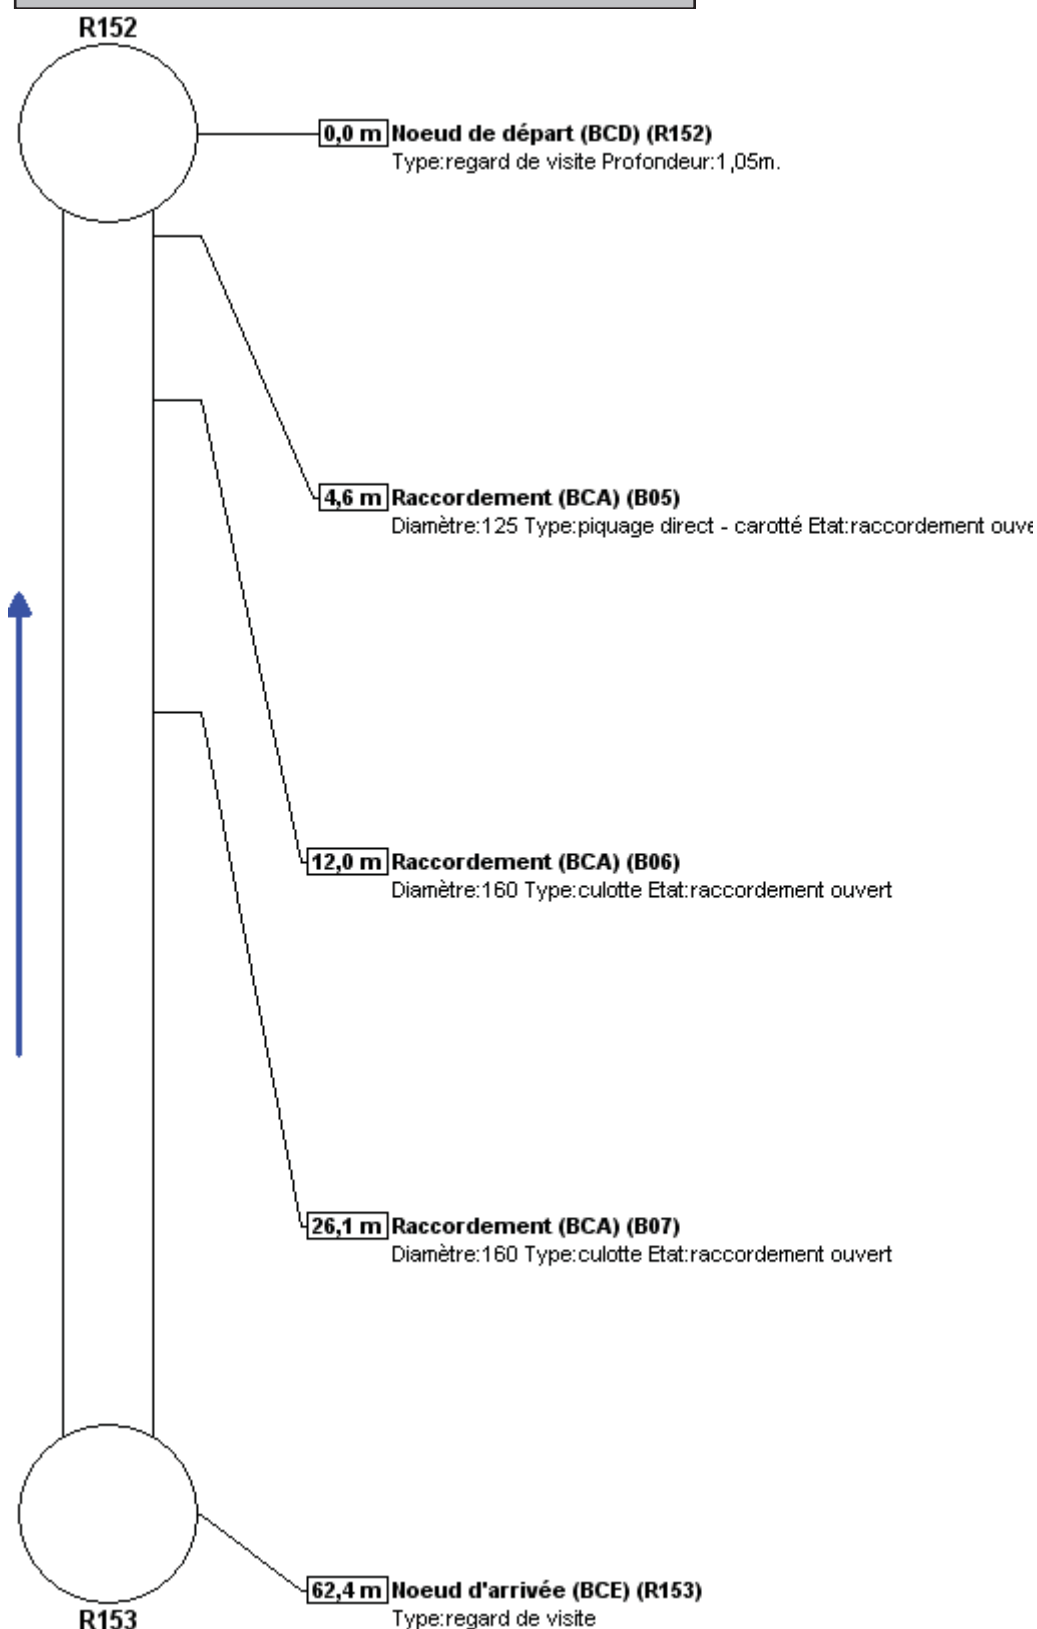

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 15 Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 12,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R231 → R231.1	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 12,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R231 → R231.1	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

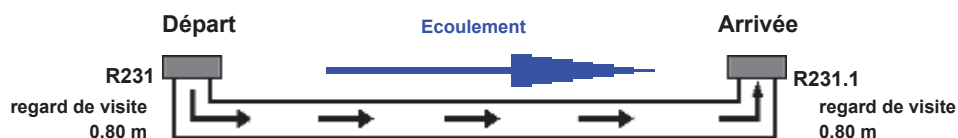

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	non nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13911.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 12,20

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 0


Nb Constat(s): 2

Nb Photo(s): 3

Inspecté: 0


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

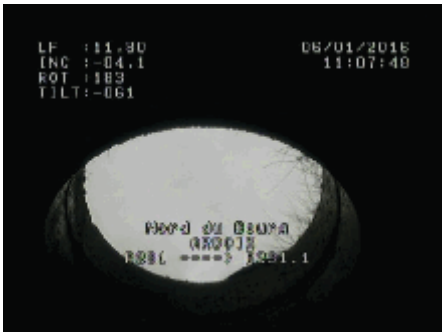ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 15 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 12,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R231 → R231.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 12,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R231 → R231.1	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R231 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:0,80m. Photo:ML22857.jpg Vidéo:00:00:02 			
12,20 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R231.1 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:0,80m. Photo:ML22858.jpg/ML22859.jpg Vidéo:00:00:50  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 15 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 12,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R231 → R231.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 12,20	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R231 → R231.1	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

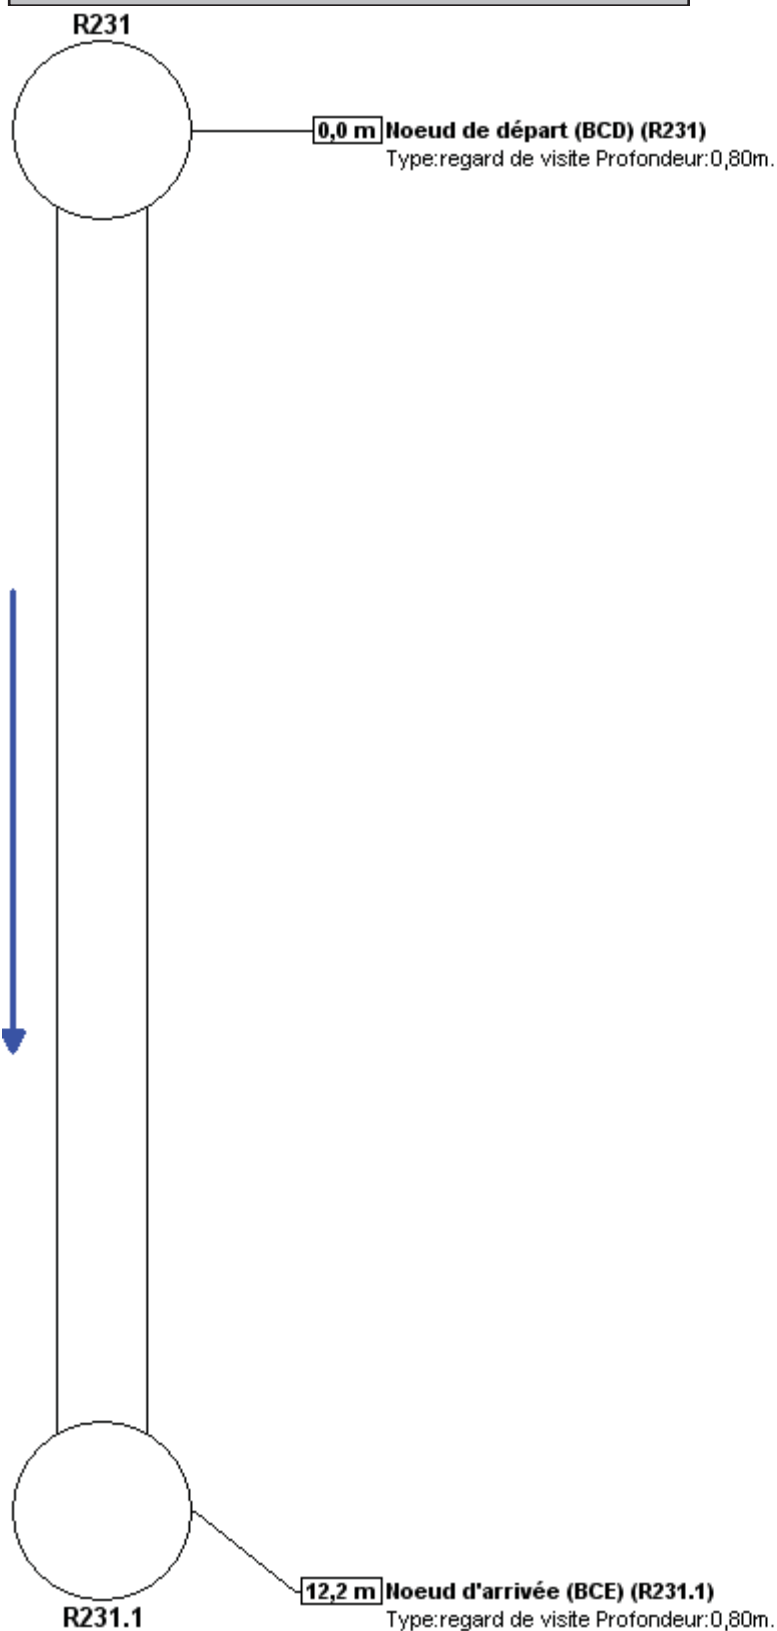

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 16 Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 46,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R423 → R231.1	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 46,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R423 ← R231.1	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

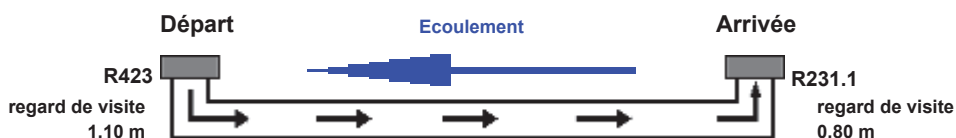

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13910.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **46,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**



Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

1 Niveau d'eau

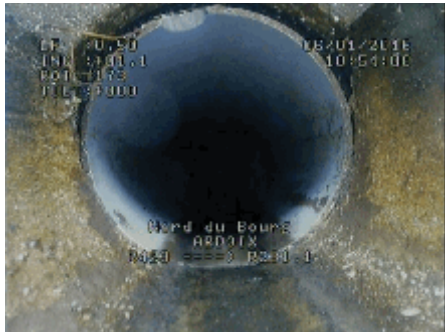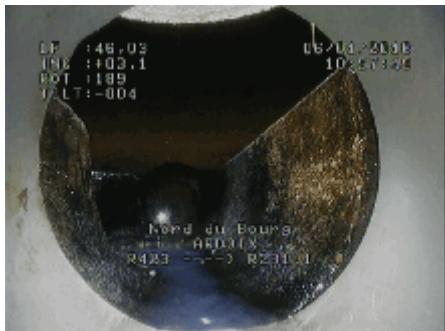ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 16 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 46,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R423 → R231.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 46,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R423 ← R231.1	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R423 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,10m. Photo:ML22853.jpg Vidéo:00:00:01 			
29,96 m  (BDD) NIVEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles Niveau:15% Photo:ML22854.jpg Vidéo:00:02:01 <i>Début du flache à 29 mètre, fin à 32 mètre, hauteur maxi 3 cm</i> 			
46,50 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R231.1 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:0,80m. Photo:ML22855.jpg/ML22856.jpg Vidéo:00:03:21  			


ARDOIX nord du bourg		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 16 Nord du Bourg ARDOIX	 Usage: eaux usées
Longueur: 46,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R423 → R231.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 46,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R423 ← R231.1	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

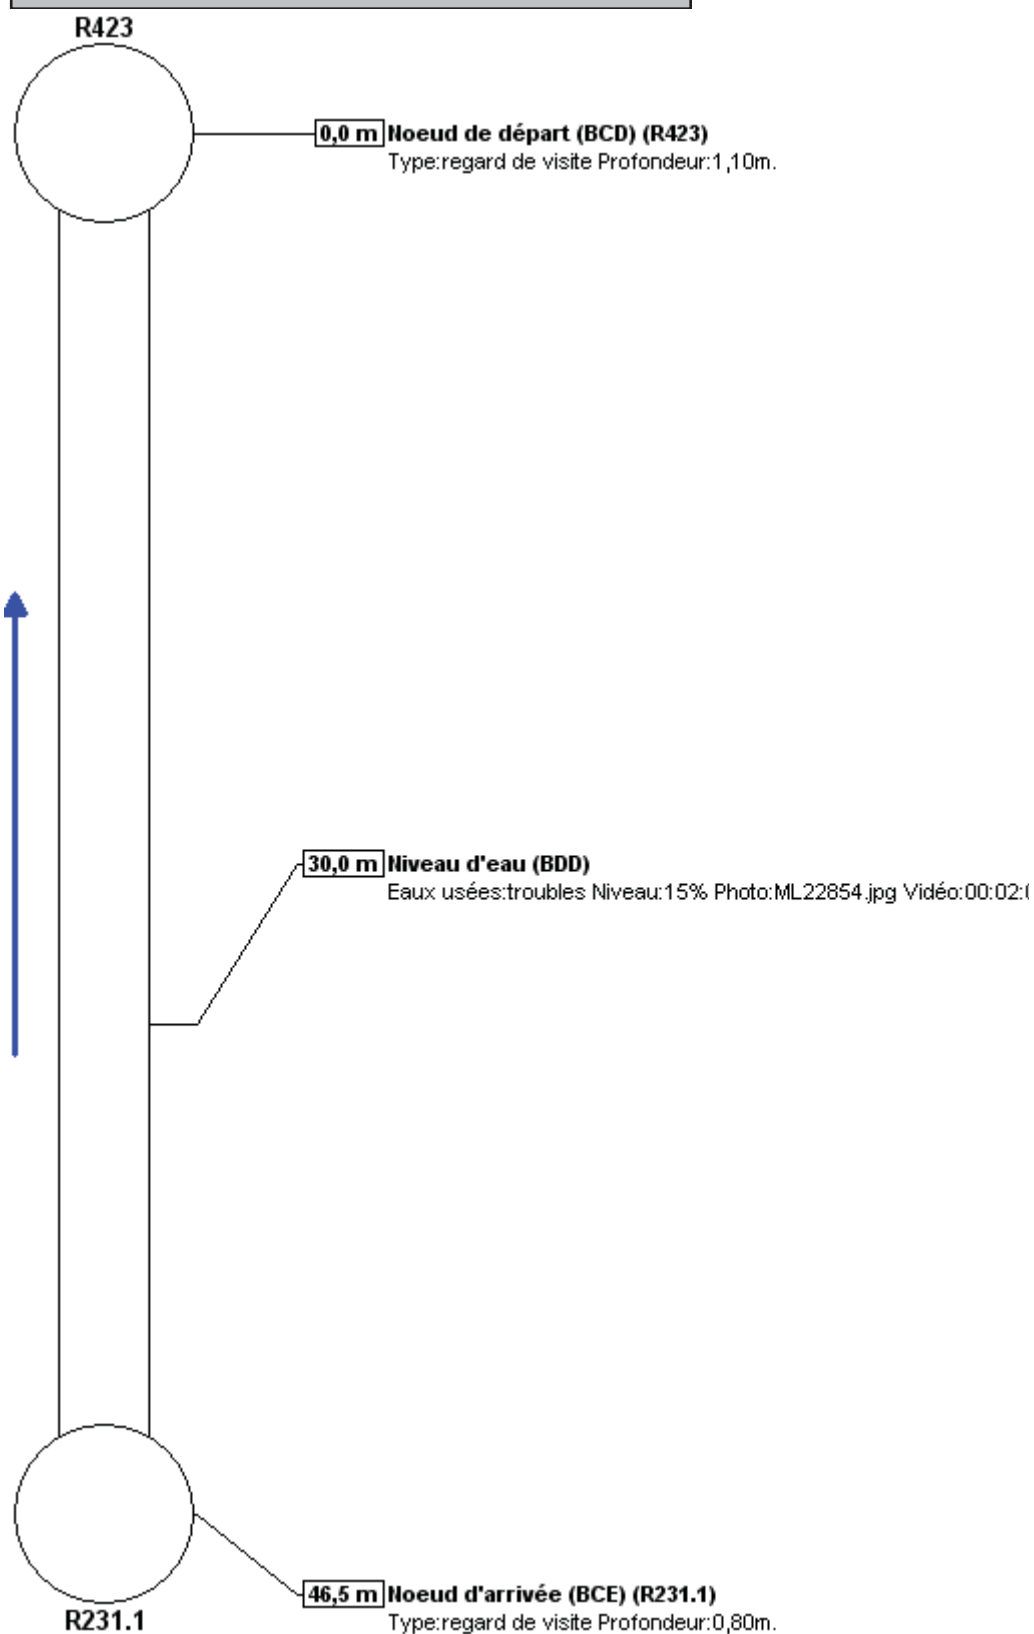

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 17 Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R423 → R424	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R423 → R424	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

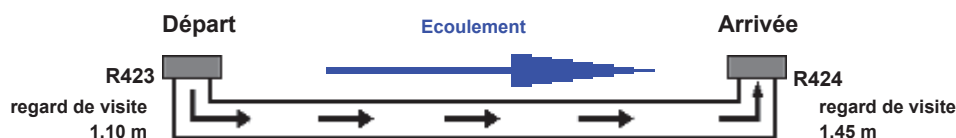

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	non nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13909.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **42,20**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 17 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R423 → R424	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R423 → R424	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R423 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,10m. Photo:ML22850.jpg Vidéo:00:00:01 			
42,20 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R424 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,45m. Photo:ML22851.jpg/ML22852.jpg Vidéo:00:02:44  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 17 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
	Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R423 → R424
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R423 → R424	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

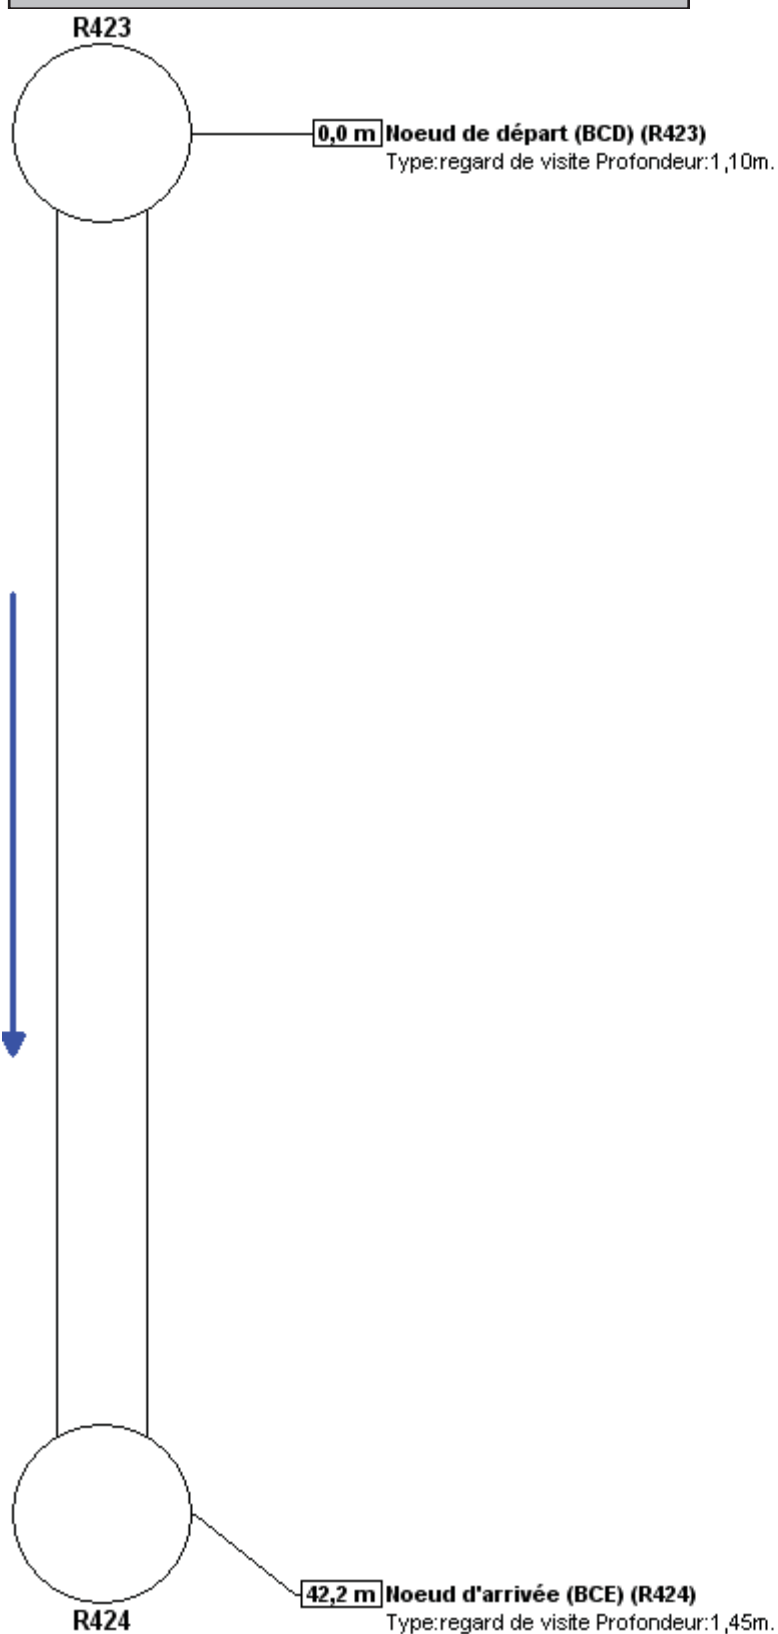

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 18 Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 41,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R424 → R223	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 41,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R424 → R223	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

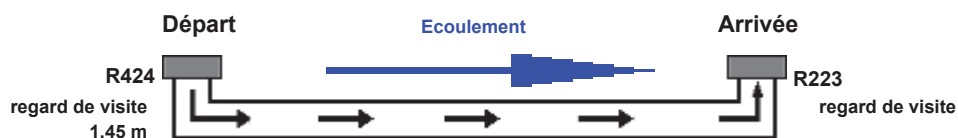

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	non nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13905.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **41,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**


Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

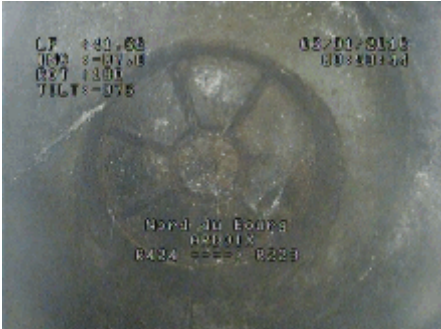ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 18 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 41,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R424 → R223	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 41,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R424 → R223	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R424 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,45m. Photo:ML22836.jpg Vidéo:00:00:02 			
41,90 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R223 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22837.jpg/ML22838.jpg Vidéo:00:01:52  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 18 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
	Longueur: 41,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R424 → R223
Longueur Inspectée: 41,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R424 → R223	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

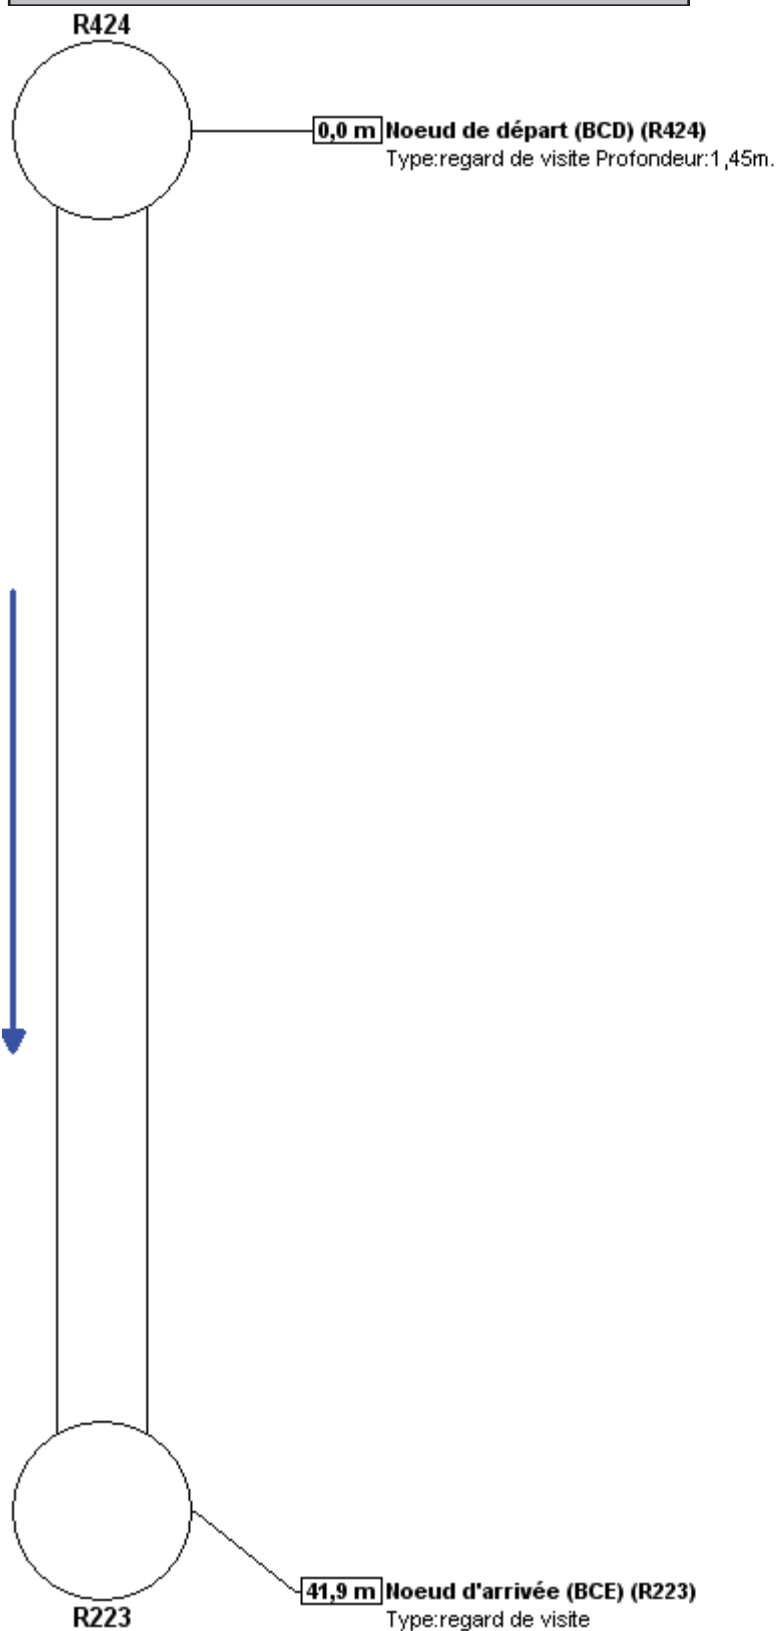

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 19 Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 92,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R223 → ISTE LE BRU.	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 92,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R223 → ISTE LE BRU.	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

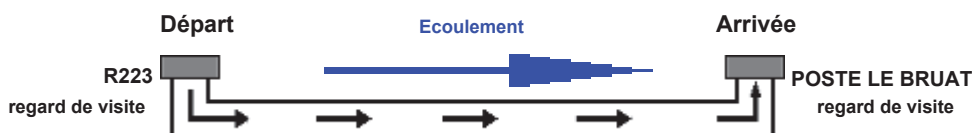

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	non nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13906.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **92,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **8**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 19 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 92,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R223 → ISTE LE BRU.	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 92,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R223 → ISTE LE BRU.	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R223 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22839.jpg Vidéo:00:00:03  			
29,50 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22840.jpg/ML22841.jpg Vidéo:00:01:49 <i>Regard Borgne lors de l'inspection</i>  			
36,20 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22842.jpg/ML22843.jpg Vidéo:00:02:42 <i>Regard Borgne lors de l'inspection</i>  			

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 19 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 92,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R223 → ISTE LE BRU.	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 92,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R223 → ISTE LE BRU.	Matériau: PVC
92,90 m POSTE LE BRUAT  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22844.jpg/ML22845.jpg/ML22846.jpg Vidéo:00:06:54 			
  			

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 19 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
	Longueur: 92,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R223 → ISTE LE BRU.
Longueur Inspectée: 92,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R223 → ISTE LE BRU.	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

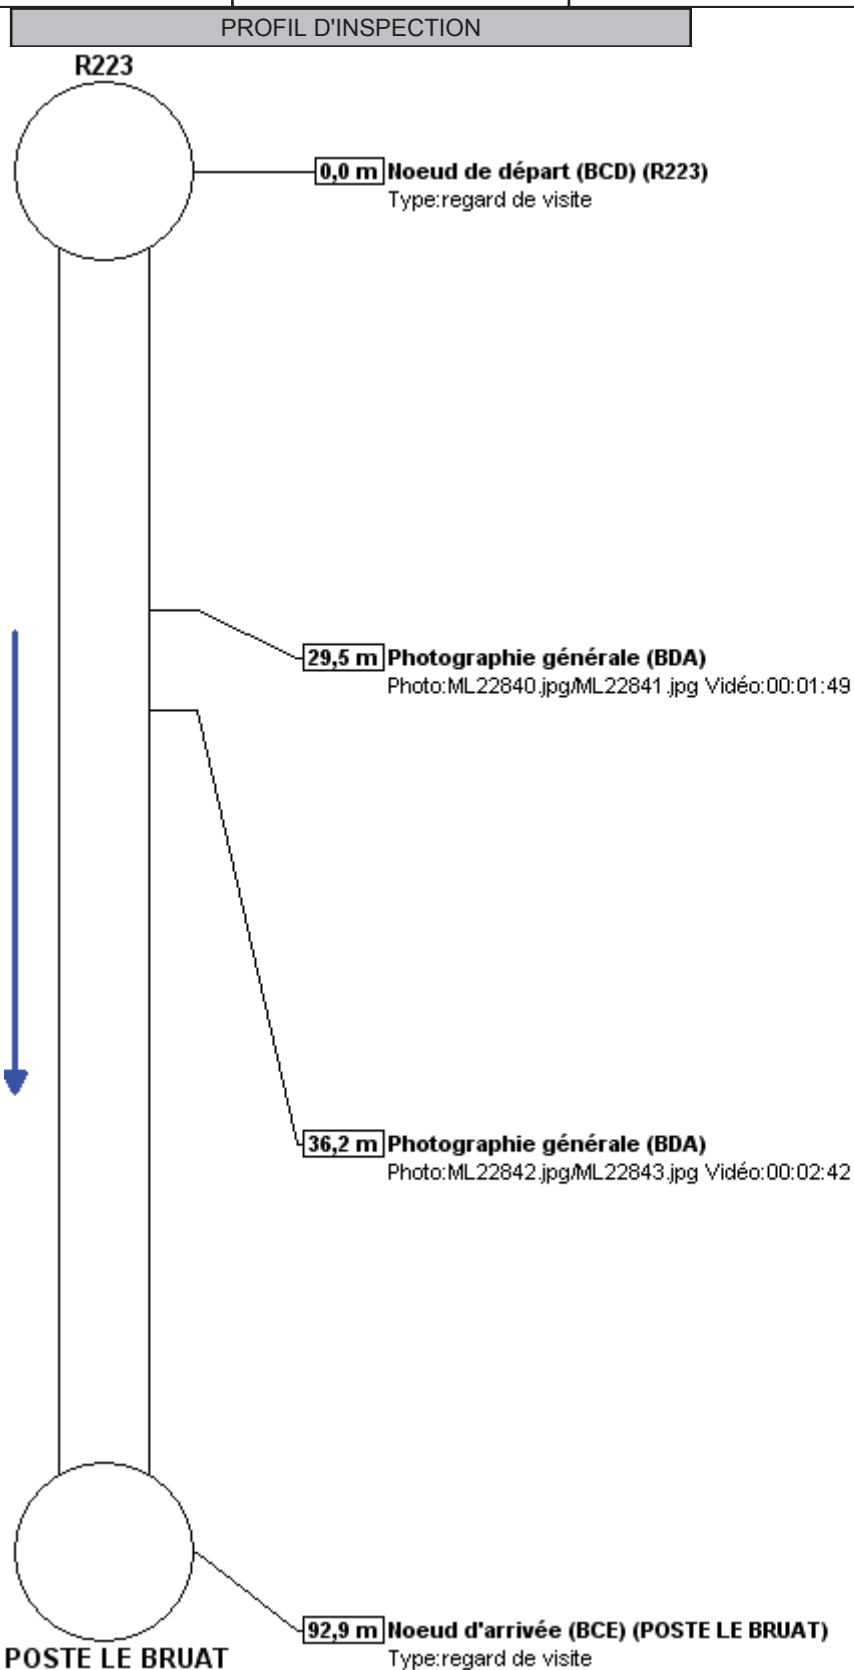



Récapitulatif des résultats


Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.

Nb	Icône	Description
2		Dépôt Dépôts de matériau sur le radier de la canalisation
2		Niveau d'eau Niveau des eaux usées au-dessus du radier du branchement ou du collecteur.
4		

Quartier Chamas

JP151226

→ **Sens d'écouler**

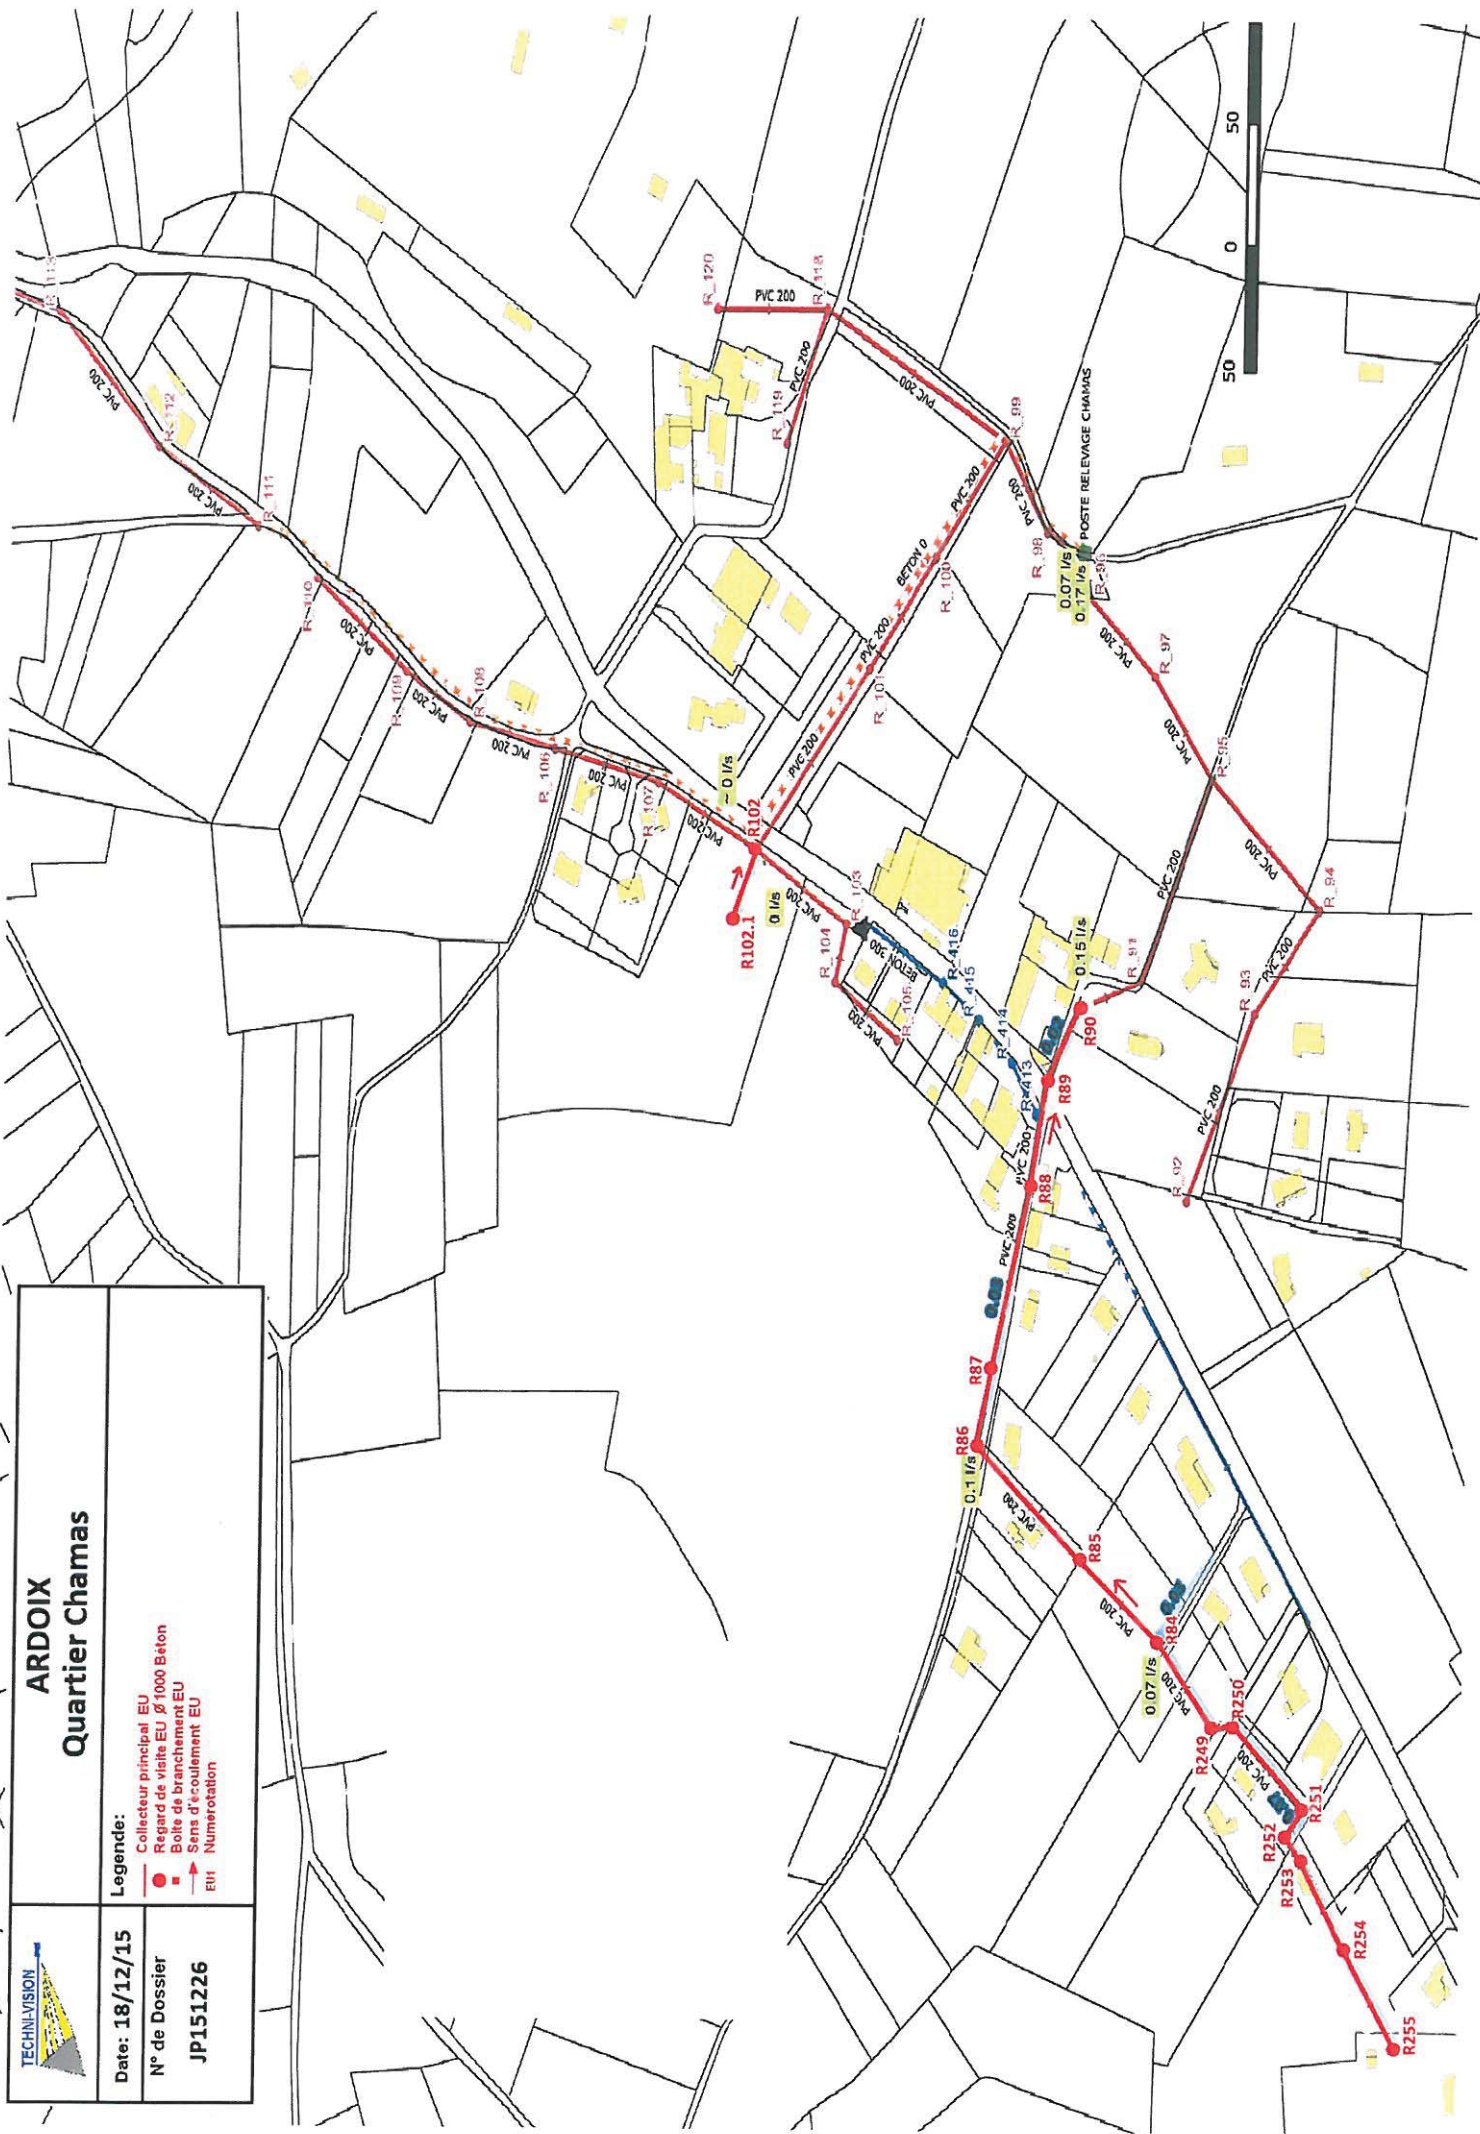

Rapport : ARDOIX quartier chamas

Localisation : ARDOIX

Date : 15/12/2015



Dossier N° : JP151226

RAPPORT

DE TELE-INSPECTION

DE CANALISATIONS

Inspection collecteur principal : oui
Inspection collecteur de branchements : non
Inspection regards de visite : non
Inspection boîtes de branchements : non

Etabli par: LABEAUME Mickaël	Vérifié par:	Approuvé par:
Le: 18/12/2015 Visa:	Le: Visa:	Le: Visa:

TECHNI-VISION
Quartier Le Creux
38840 ST HILAIRE DU ROSIER

RAPPORT DE TELE-INSPECTION

ENTREPRISE

CLIENT

TECHNI-VISION
Quartier Le Creux
38840 ST HILAIRE DU ROSIER

SYNDICAT MIXTE DE L'AY OZON
355 Montée de l'Eglise
07290 SAINT ROMAIN D'AY

Tél. : 04.76.36.14.01 Fax : 04.76.36.14.75
Email : technivision.assainissement@orange.fr

Tél. : 04.75.34.94.98

MAITRE D'OEUVRE

MAITRE D'OUVRAGE

NALDEO SAS
Agence d'Aubenas
4 Rue Montgolfier
07200 AUBENAS

Tél. : 04.75.35.44.88

INSPECTION

RÉSULTAT

SITE:

Quartier Chamas
ARDOIX

OBJECTIF:

inspection de routine de l'état

MOYENS:

Inspecteur: **LABEAUME Mickaël**
Assistant: **RIDARD Thierry**
Matériel: **Camera rotative DTR65**

STOCKAGE VIDÉO:

Support: **DVD de données**
Référence:

Total Linéaire Inspecté (m) : **562.3**

Total Linéaire réseau (m) : **562.3**

Nb Section(s) : **1**

Nb Tronçon(s) : **14**

Nb Branchements(s) : **6**

Inspecté : **0**

Nb Photo(s) : **51**

COMMENTAIRE:

OBSERVATIONS

1 Déformation - 1 Niveau d'eau - 1 Remarque générale



Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.


Ouvrage	Longueur (m)	Diamètre		Matériau	Nb Anomalie(s)		Commentaires
Inspection(m)							
TRONÇON 01 R254->R255	48,40	48,40	160	PVC	0		
TRONÇON 02 R253->R254	44,80	44,80	160	PVC	0		
TRONÇON 03 R252->R253	9,00	9,00	200	PVC	0		
TRONÇON 04 R252->R251	13,50	13,50	200	PVC	0		
TRONÇON 05 R250->R251	50,80	50,80	200	PVC	0		
TRONÇON 06 R249->R250	10,60	10,60	200	PVC	0		
TRONÇON 07 R249->R84	42,20	42,20	200	PVC	0		
TRONÇON 08 R84->R85	56,90	56,90	200	PVC	0		
TRONÇON 09 R86->R85	70,50	70,50	200	PVC	1		
TRONÇON 10 R86->R87	28,50	28,50	200	PVC	1		
TRONÇON 11 R88->R87	71,40	71,40	200	PVC	0		
TRONÇON 12 R88->R89	47,40	47,40	200	PVC	0		
TRONÇON 13 R89->R90	27,70	27,70	200	PVC	0		
TRONÇON 14 R102->R102.1	40,60	40,60	160	PVC	1		

ARDOIX quartier chamas		Date : 15/12/2015
	SECTION 01 Quartier Chamas ARDOIX	Réseau: eaux usées

Plan d'intervention

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 01 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 48,40	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R254 → R255	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 48,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R254 ← R255	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

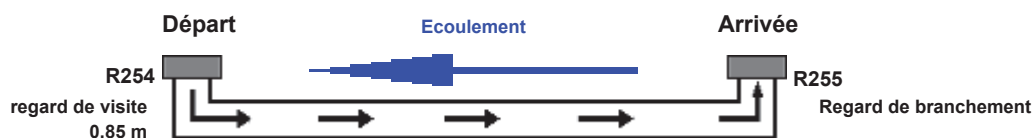

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13816.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **48,40**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 01 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 48,40	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R254 → R255	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 48,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R254 ← R255	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R254 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:0,85m. Photo:ML22467.jpg Vidéo:00:00:02 			
47,33 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22468.jpg Vidéo:00:11:16 Changement de diamètre en 125mm. 			
48,40 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R255 (BCE) Noeud d'arrivée Type:Regard de branchement Photo:ML22469.jpg Vidéo:00:11:31 			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 01 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
	Longueur: 48,40	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R254 → R255
	Longueur Inspectée: 48,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R254 ← R255
			Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

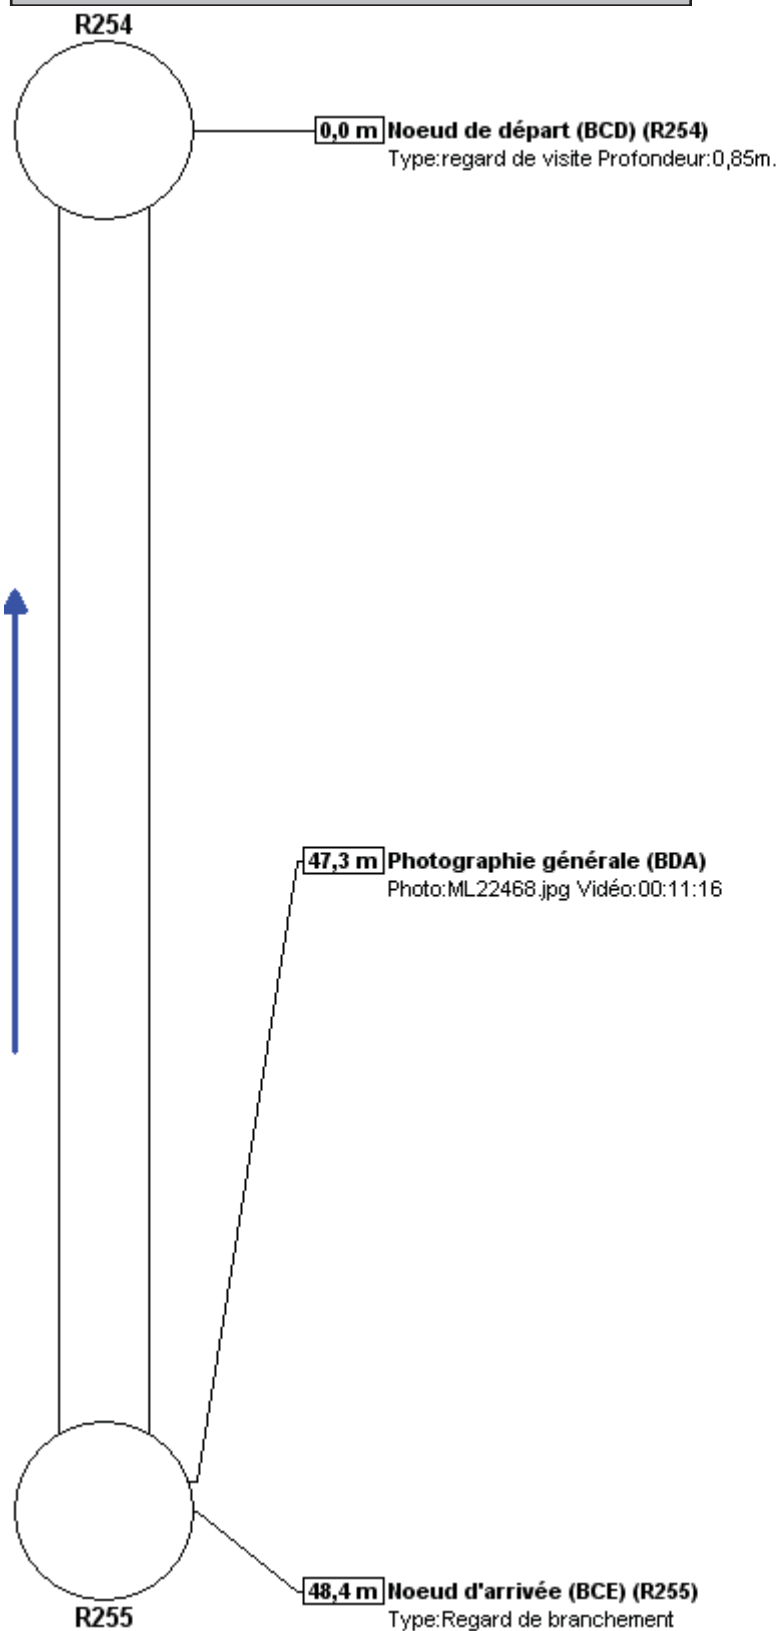

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 02 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 44,80	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R253 → R254	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 44,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R253 ← R254	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

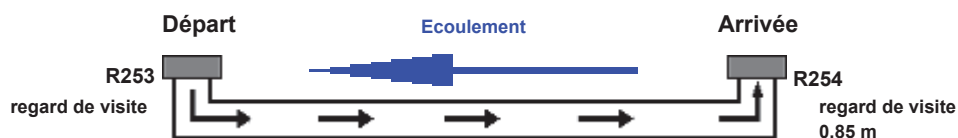

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13812.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **44,80**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**



Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**


Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

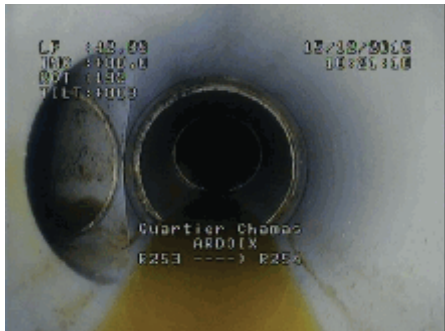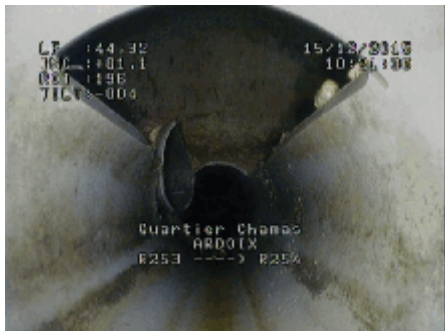
ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 02 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 44,80	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R253 → R254	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 44,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R253 ← R254	Matériau: PVC
0,00 m R253  (BCD) NOEUD DE DÉPART  (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22451.jpg Vidéo:00:00:01 			
42,89 m B03  (BCA) RACCORDEMENT  (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22452.jpg Vidéo:00:03:17 			
44,80 m R254  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE  (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:0,85m. Photo:ML22453.jpg/ML22454.jpg Vidéo:00:03:41  			

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 02 Quartier Chamas ARDOIX	 Usage: eaux usées
Longueur: 44,80	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R253 → R254	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 44,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R253 ← R254	Matériau: PVC

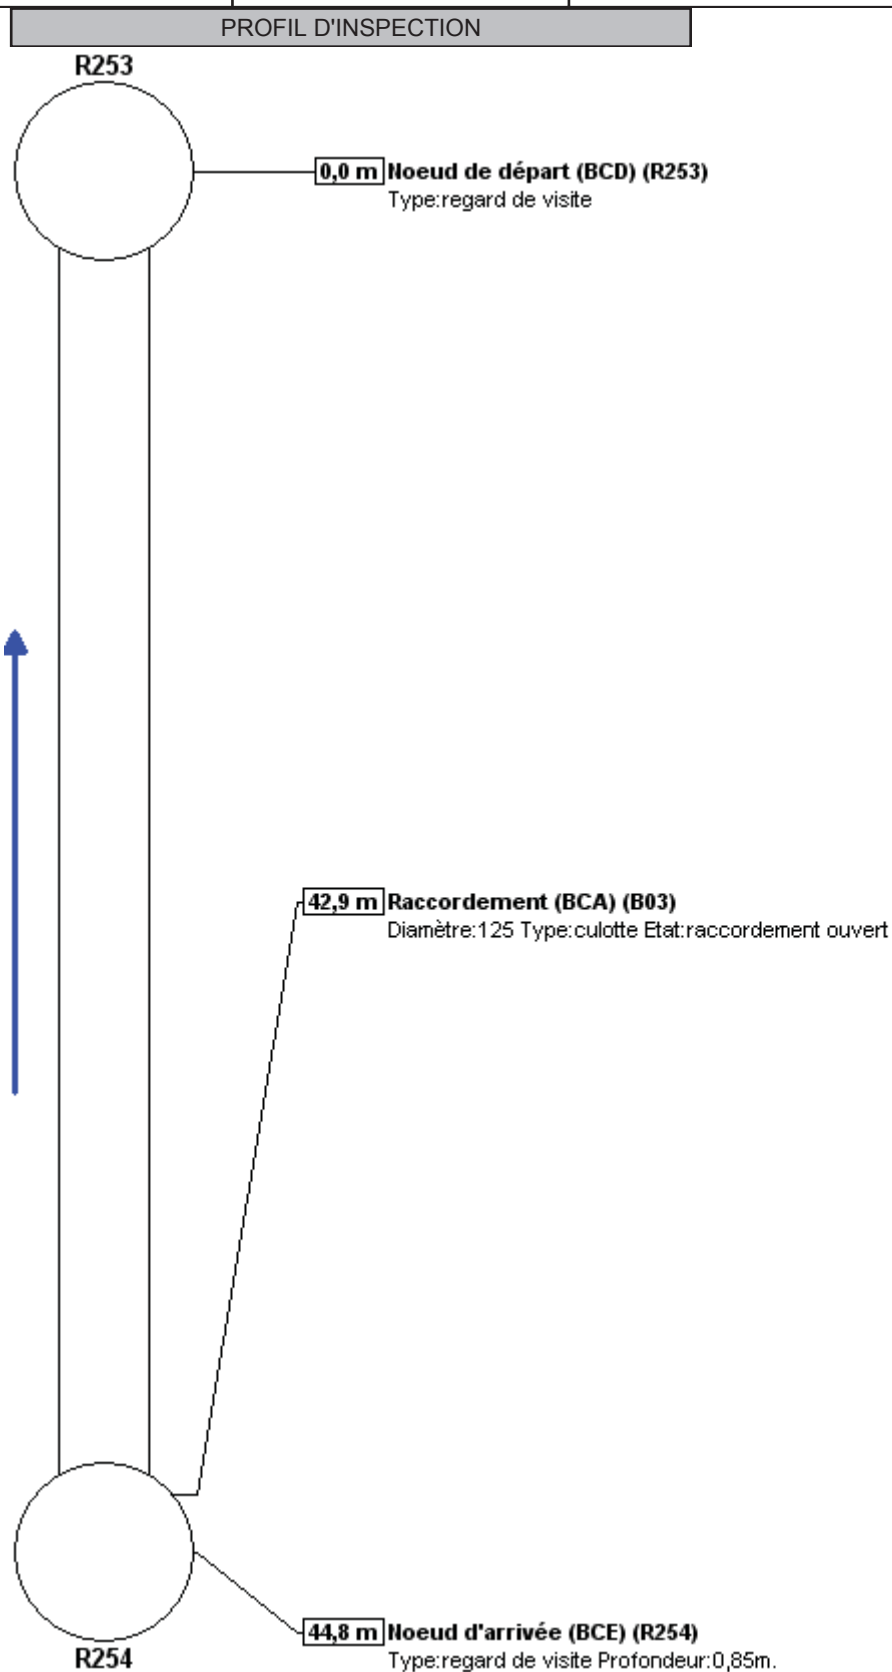

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 03 	Usage: eaux usées
Longueur: 9,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R252 → R253	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 9,00	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R252 ← R253	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

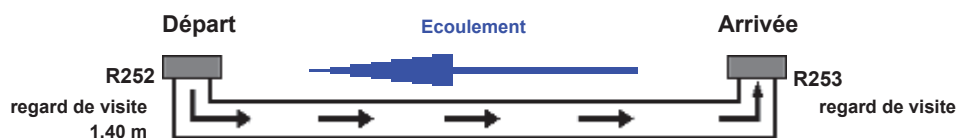

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13811.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **9,00**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 03 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 9,00		Diamètre(mm): 200	
Longueur Inspectée: 9,00		Sens de la visite: R252 → R253	
Longueur unitaire(m): 6,00		Sens de l'écoulement: R252 ← R253	
		Usage: eaux usées Section: SECTION 01 Matériau: PVC	
0,00 m R252  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,40m. Photo:ML22448.jpg Vidéo:00:00:01 			
9,00 m R253  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22449.jpg/ML22450.jpg Vidéo:00:00:57  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 03 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 9,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R252 → R253	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 9.00	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R252 ← R253	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

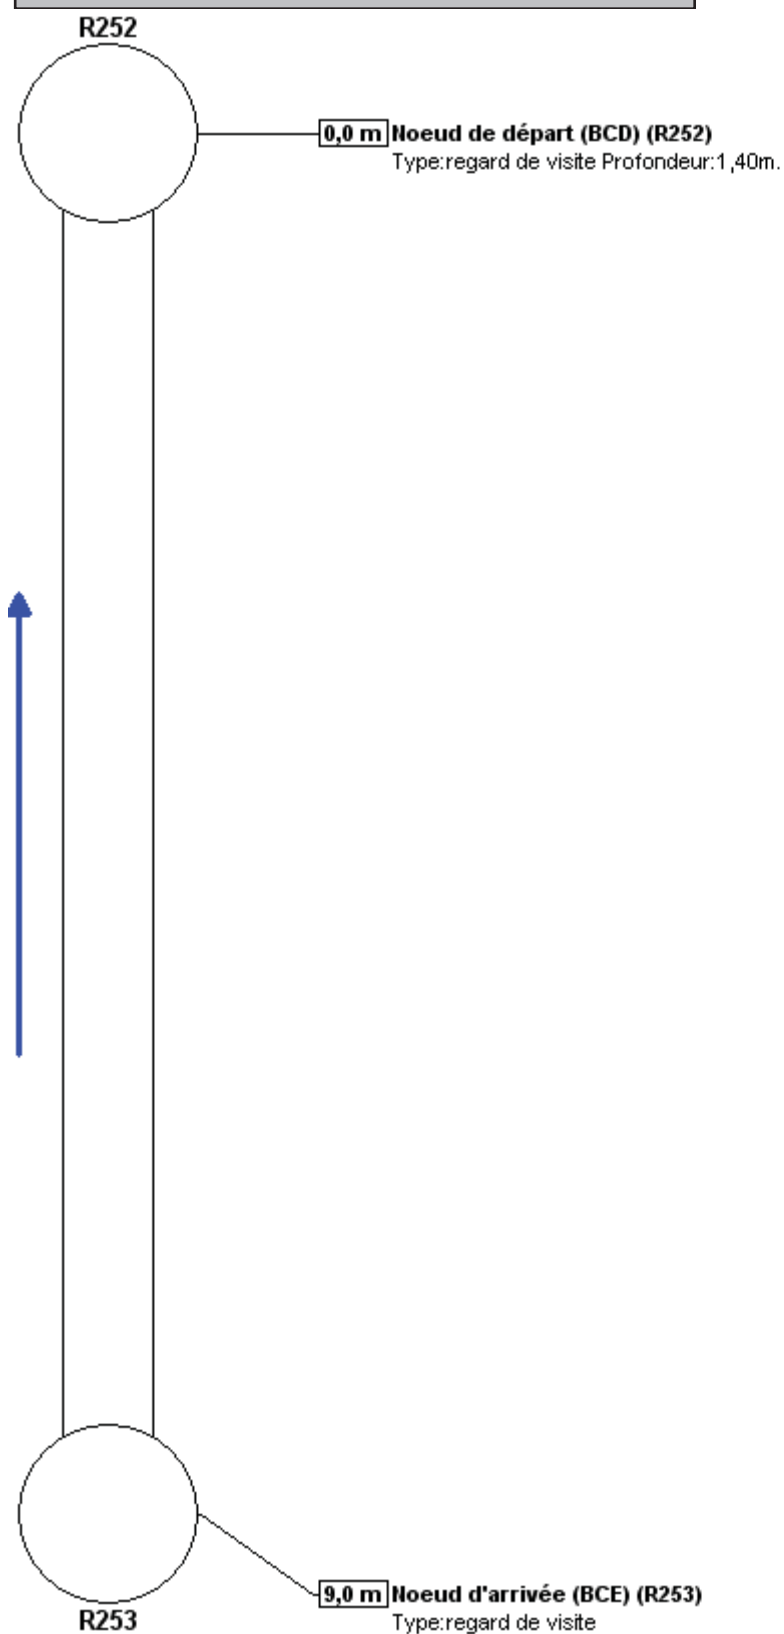

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 04 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 13,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R252 → R251	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 13,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R252 → R251	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

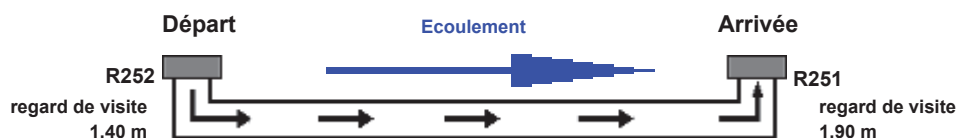

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13810.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **13,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**


Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

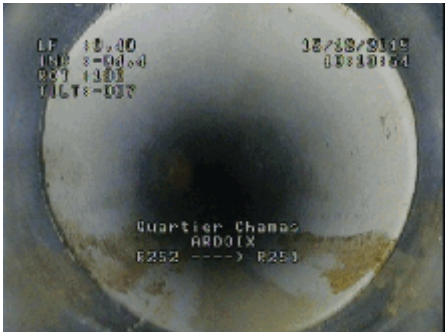ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 04 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 13,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R252 → R251	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 13,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R252 → R251	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R252 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,40m. Photo:ML22445.jpg Vidéo:00:00:02 			
13,50 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R251 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,90m. Photo:ML22446.jpg/ML22447.jpg Vidéo:00:01:03  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 04 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 13,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R252 → R251	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 13,50	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R252 → R251	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

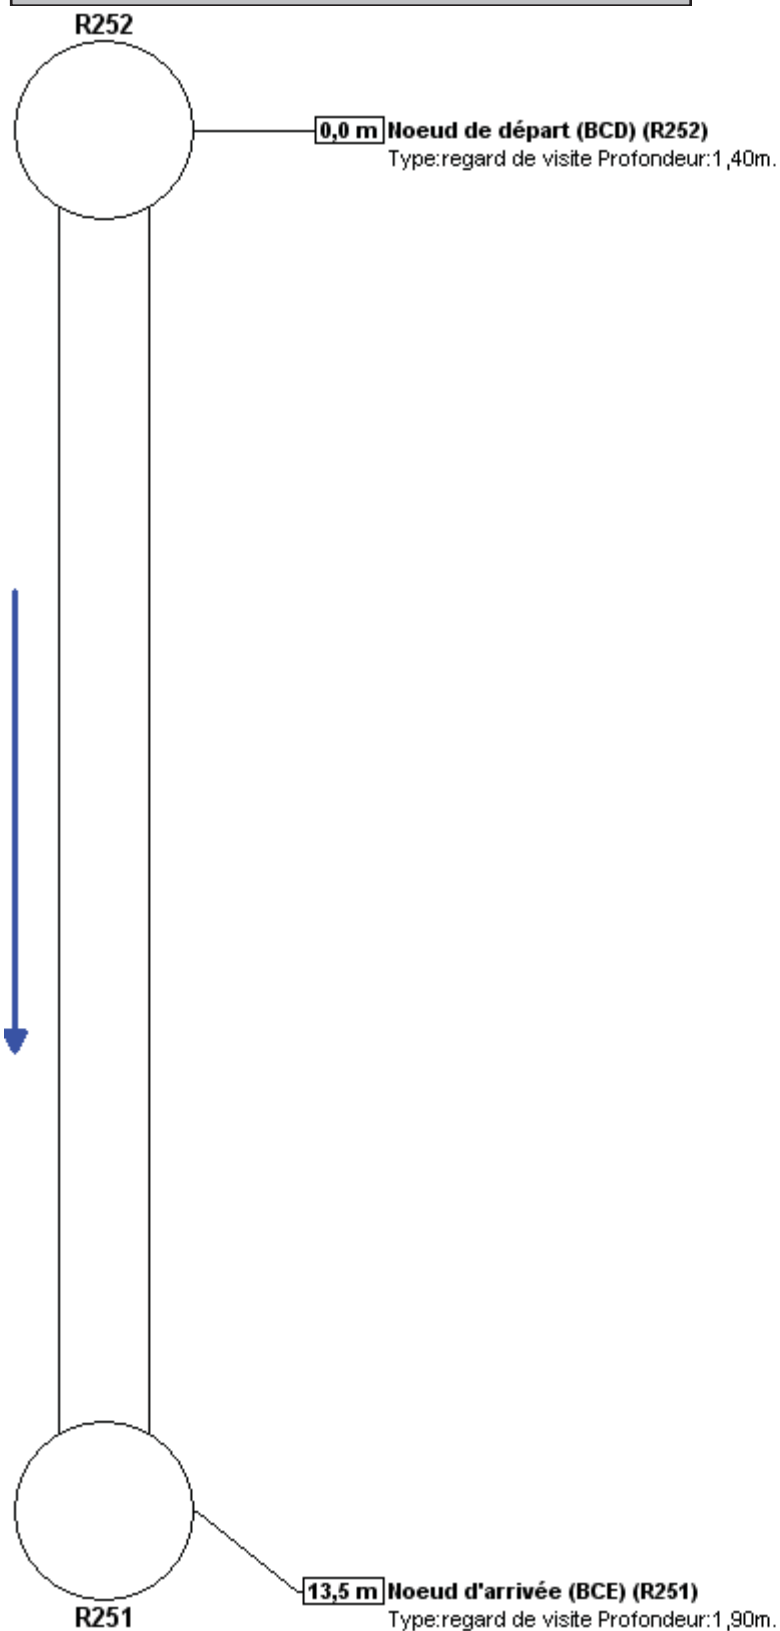

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 05 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 50,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R250 → R251	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 50,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R250 ← R251	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

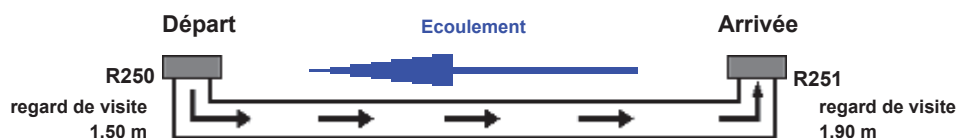

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13809.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **50,80**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**




Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

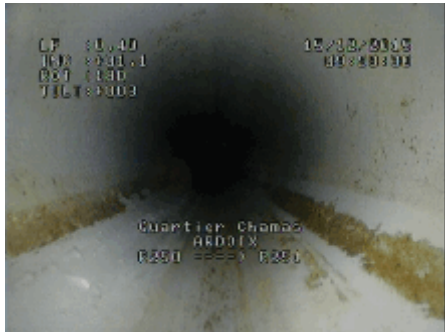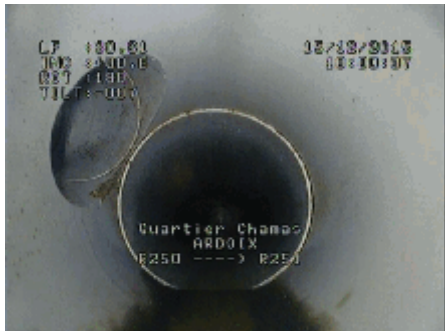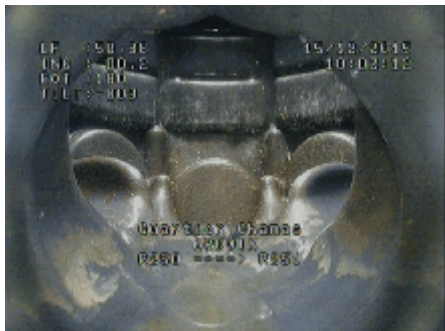ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 05 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 50,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R250 → R251	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 50,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R250 ← R251	Matériau: PVC
0,00 m R250  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,50m. Photo:ML22441.jpg Vidéo:00:00:01 			
30,61 m B02  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22442.jpg Vidéo:00:02:07 			
50,80 m R251  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,90m. Photo:ML22443.jpg/ML22444.jpg Vidéo:00:03:49  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 05 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
	Longueur: 50,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R250 → R251
Longueur Inspectée: 50,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R250 ← R251	Section: SECTION 01 Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

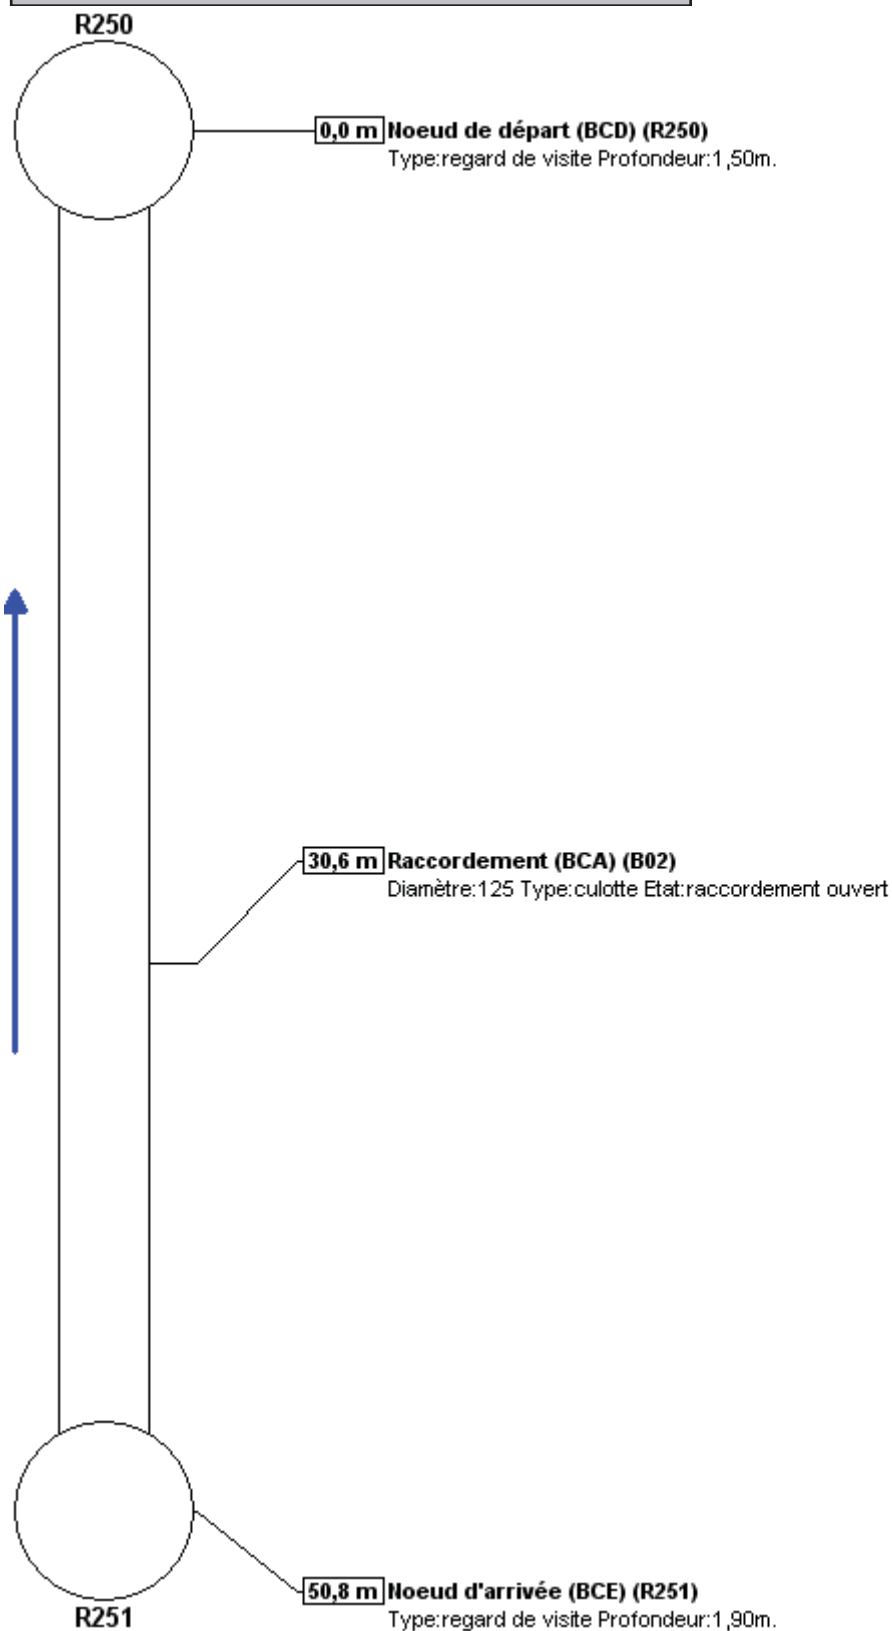

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 06 	Usage: eaux usées
Longueur: 10,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R249 → R250	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 10,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R249 ← R250	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

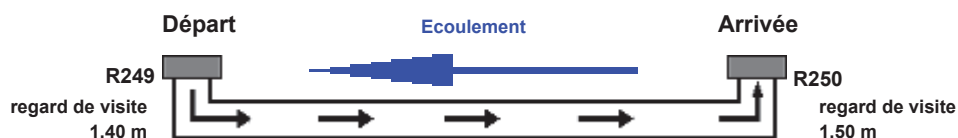

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13808.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **10,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 06 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 10,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R249 → R250	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 10,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R249 ← R250	Matériau: PVC
0,00 m R249  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,40m. Photo:ML22437.jpg Vidéo:00:00:01 			
7,08 m B01  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22438.jpg Vidéo:00:00:33 			
10,60 m R250  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,50m. Photo:ML22439.jpg/ML22440.jpg Vidéo:00:00:57  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 06 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
	Longueur: 10,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R249 → R250
Longueur Inspectée: 10,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R249 ← R250	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

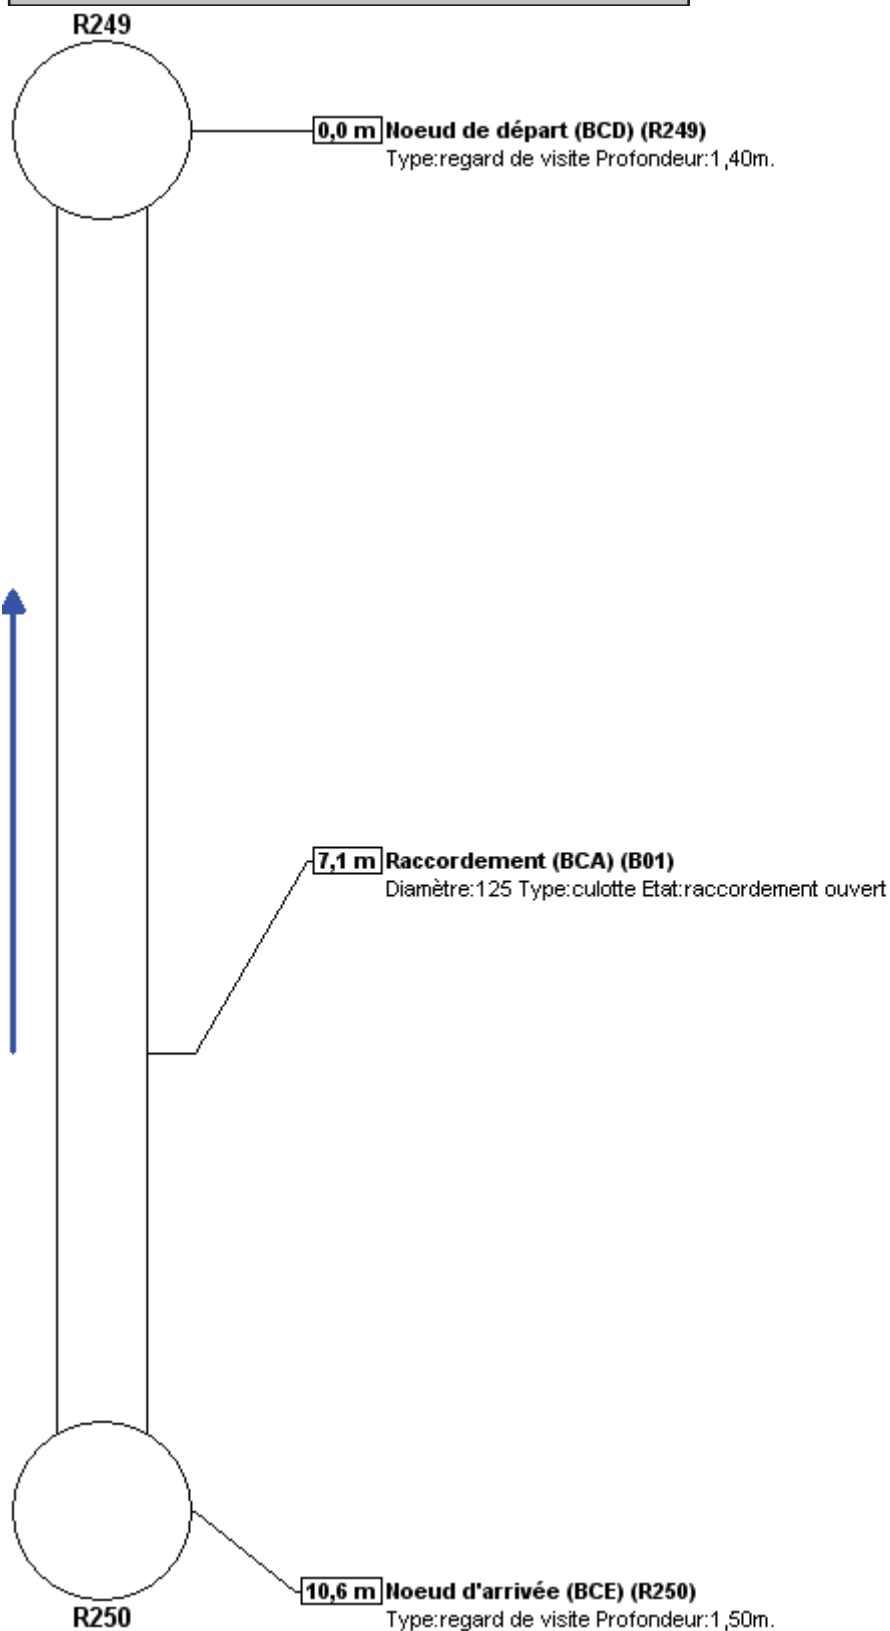

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 07 	Usage: eaux usées
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R249 → R84	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R249 → R84	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

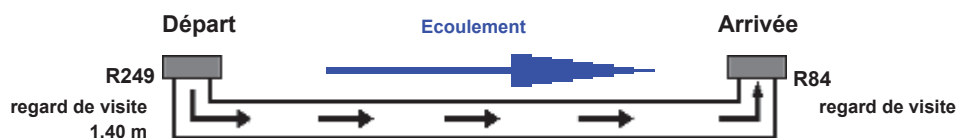

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13813.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 42,20

Pente: Oui

Nb Photo(s): 3

Nb Branchements(s): 0

Inspecté: 0

Nb Constat(s): 2


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 07 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R249 → R84	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R249 → R84	Matériau: PVC
0,00 m R249  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,40m. Photo:ML22455.jpg Vidéo:00:00:02 			
42,20 m R84  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22456.jpg/ML22457.jpg Vidéo:00:03:02  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 07 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R249 → R84	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R249 → R84	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

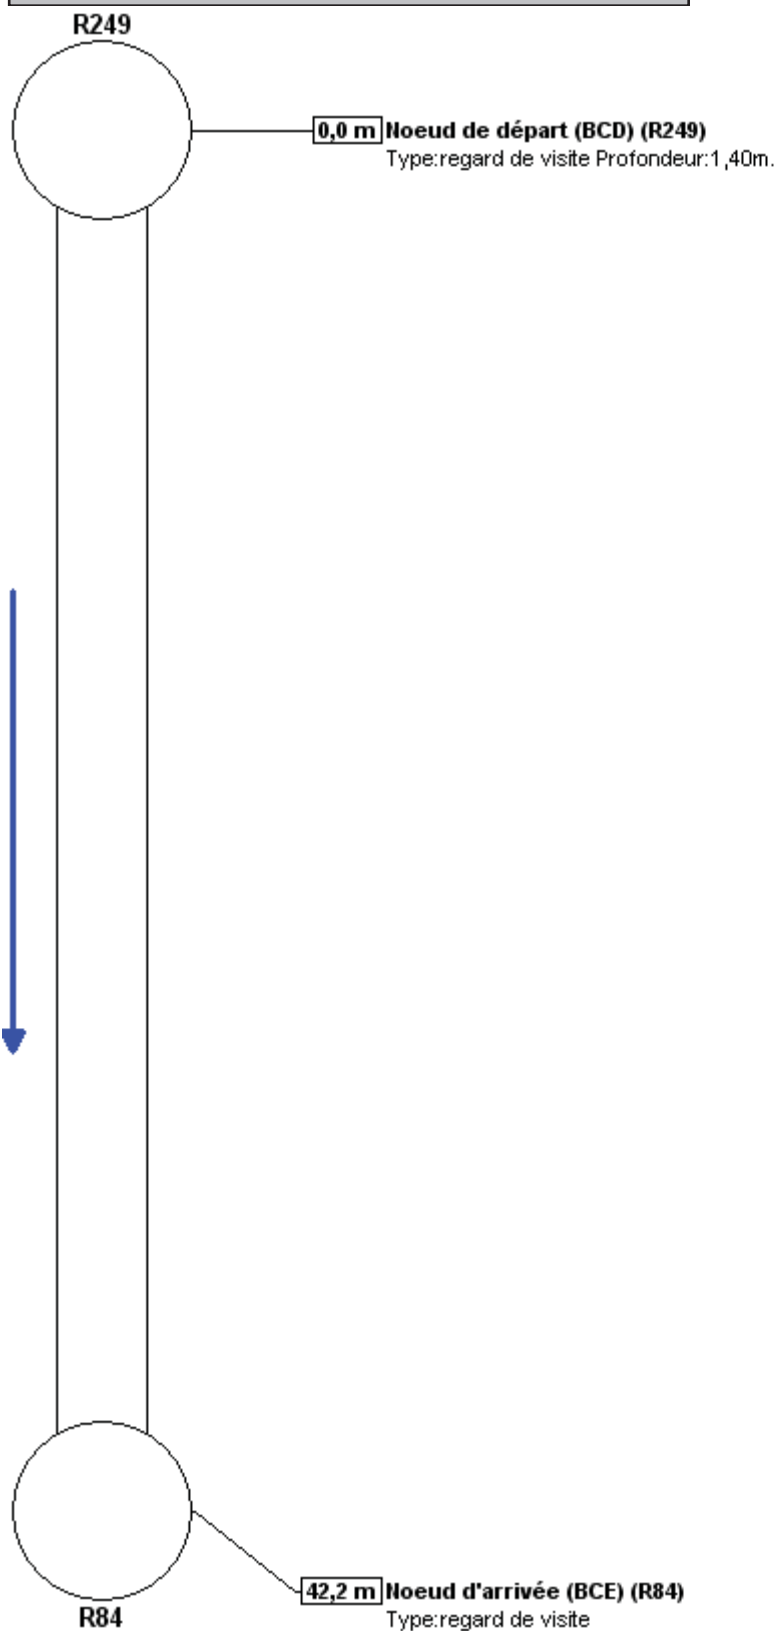

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 08 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 56,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R84 → R85	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 56,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R84 → R85	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

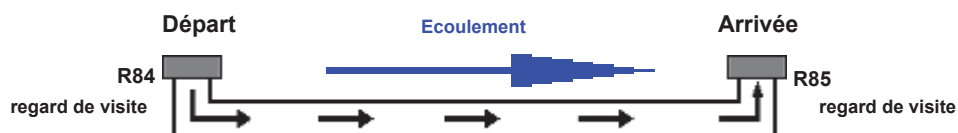

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13814.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **56,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 08 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 56,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R84 → R85	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 56,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R84 → R85	Matériau: PVC
0,00 m R84  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22458.jpg Vidéo:00:00:01 			
56,90 m R85  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22459.jpg/ML22460.jpg Vidéo:00:07:12  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 08 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 56,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R84 → R85	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 56,90	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R84 → R85	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

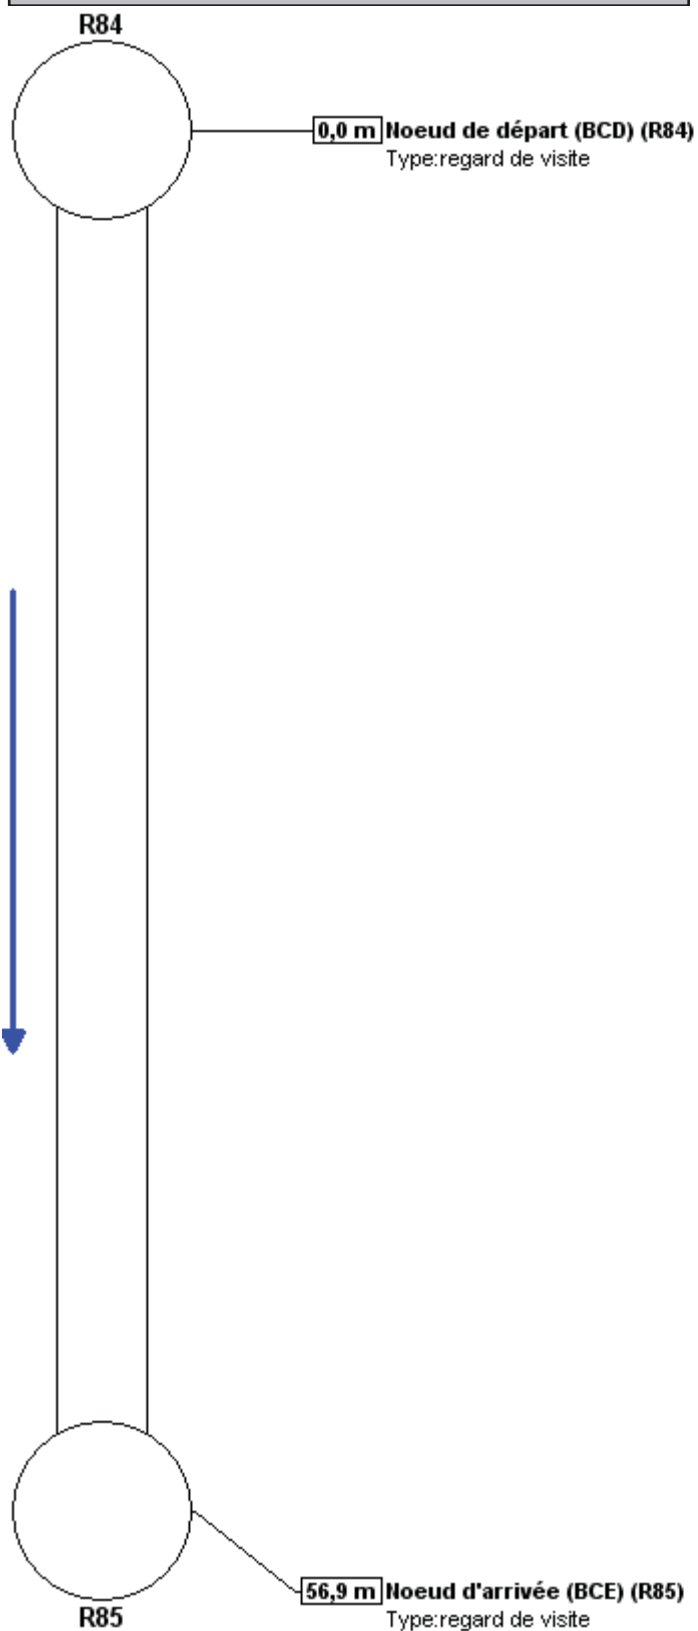

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 09  Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 70,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R86 → R85	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 70,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R86 ← R85	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

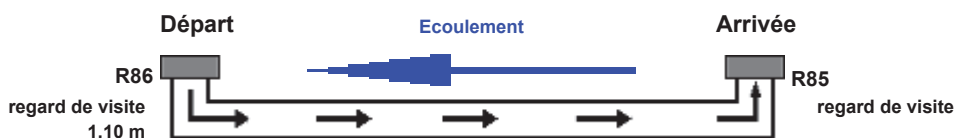

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13815.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **70,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **2**




Nb Constat(s): **5**


Nb Photo(s): **6**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


1 Déformation

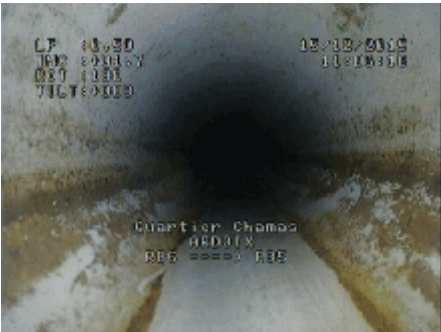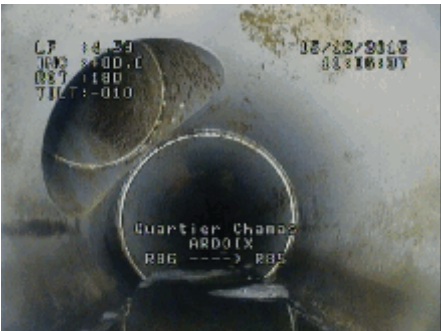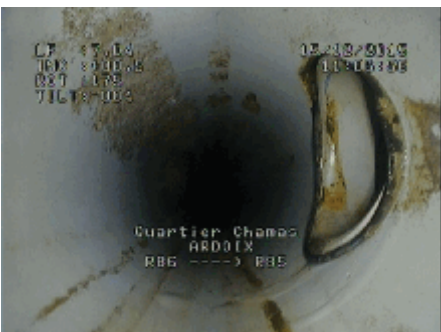ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 09 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 70,50		Diamètre(mm): 200	
Longueur Inspectée: 70,50		Sens de l'écoulement: R86 → R85	
Section: SECTION 01		Usage: eaux usées	
Matériau: PVC		Sens de la visite: R86 ← R85	
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R86 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,10m. Photo:ML22461.jpg Vidéo:00:00:01 			
4,59 m  (BCA) RACCORDEMENT B04 (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22462.jpg Vidéo:00:00:22 			
7,04 m  (BCA) RACCORDEMENT B05 (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:piquage direct - carotté Etat:raccordement ouvert Photo:ML22463.jpg Vidéo:00:00:40 			

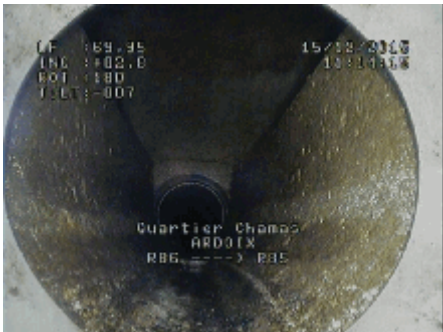ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 09 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 70,50		Diamètre(mm): 200	
Longueur Inspectée: 70,50		Sens de l'écoulement: R86 ← R85	
Section: SECTION 01		Matériau: PVC	
20,40 m  (BAA) DÉFORMATION (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22464.jpg Vidéo:00:01:42 Poinçonnement ponctuel 			
70,50 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22465.jpg/ML22466.jpg Vidéo:00:08:15  			


	TRONÇON 09 Quartier Chamas ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 70,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R86 → R85	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 70,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R86 ← R85	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

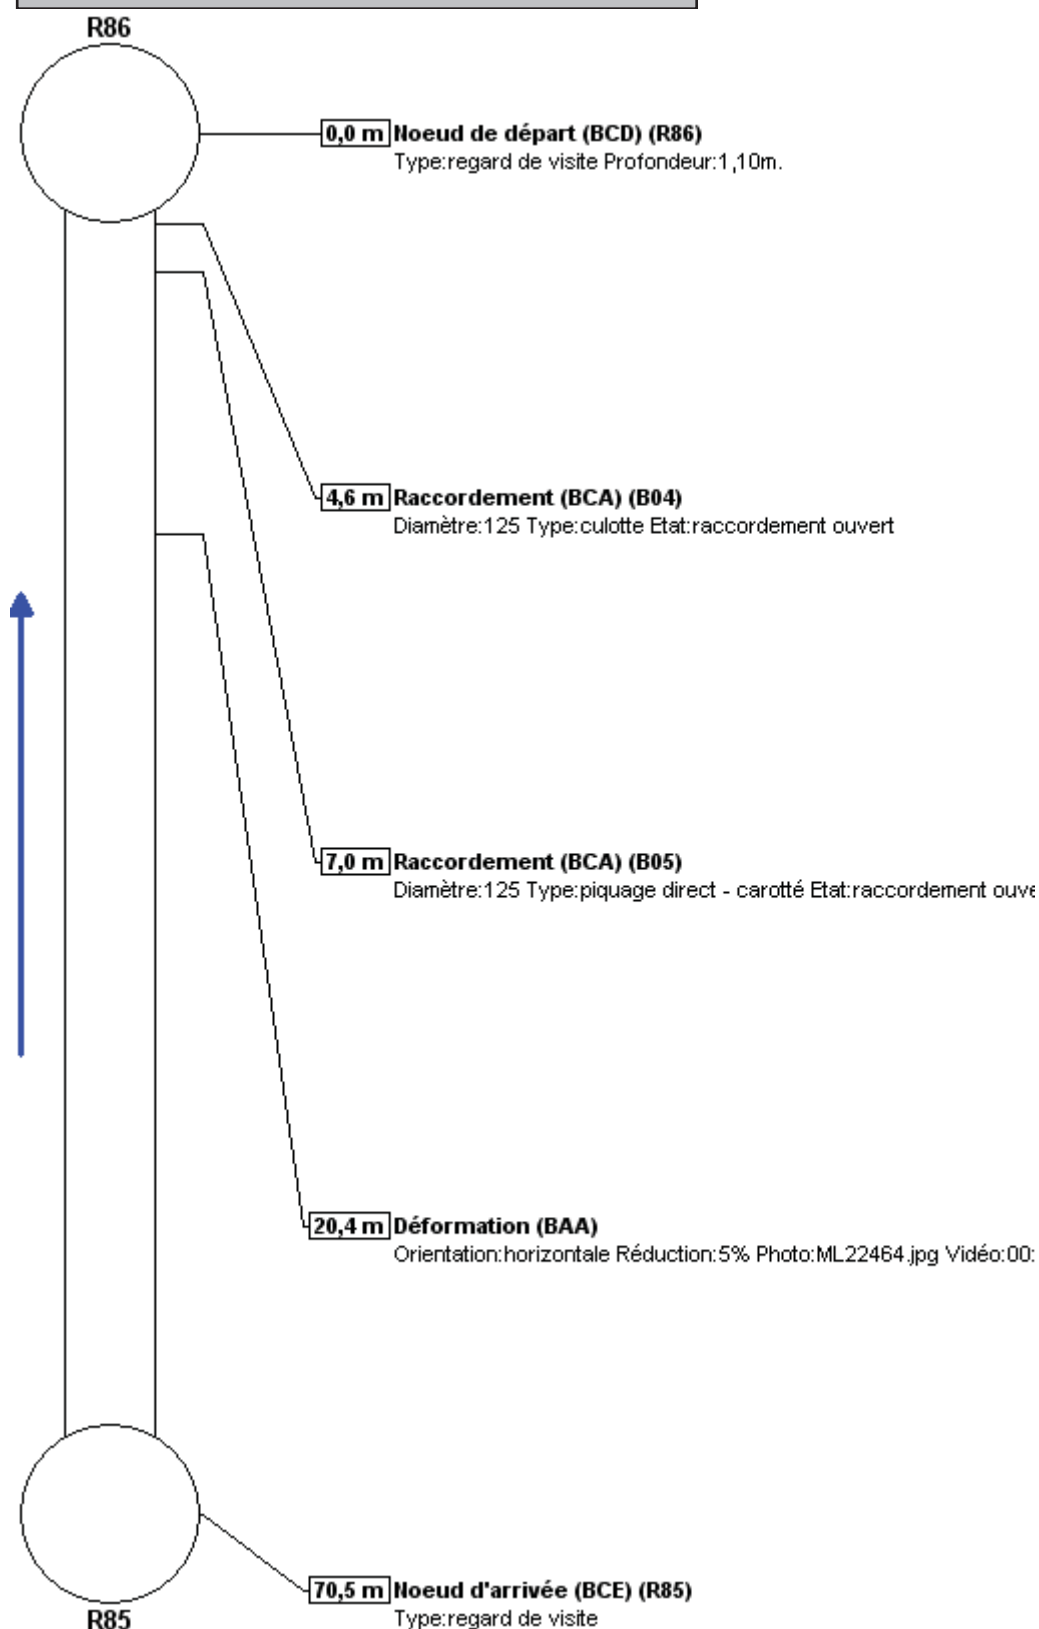

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 10 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 28,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R86 → R87	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 28,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R86 → R87	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

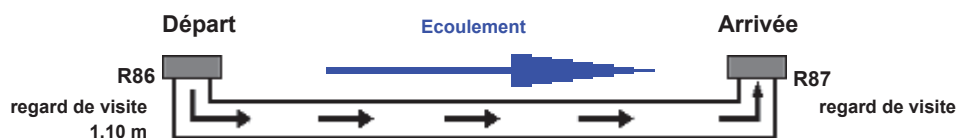

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13818.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **28,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**


Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

1 Remarque générale

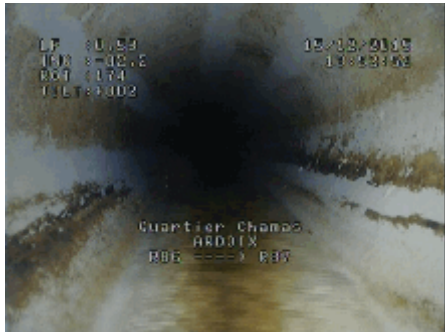ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
 TRONÇON 10 Quartier Chamas ARDOIX		 Usage: eaux usées	
Longueur: 28,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R86 → R87	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 28,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R86 → R87	Matériau: PVC
0,00 m R86  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,10m. Photo:ML22473.jpg Vidéo:00:00:02  			
28,50 m R87  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22474.jpg/ML22476.jpg Vidéo:00:02:04   			
 (BDB) REMARQUE GÉNÉRALE  (BDB) Remarque générale Photo:ML22475.jpg Vidéo:00:02:00 <i>Le branchement coule en permanence.</i>  			


ARDOIX quartier chamas		Date : 15/12/2015	
		TRONÇON 10 Quartier Chamas ARDOIX	 Usage: eaux usées
Longueur: 28,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R86 → R87	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 28,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R86 → R87	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

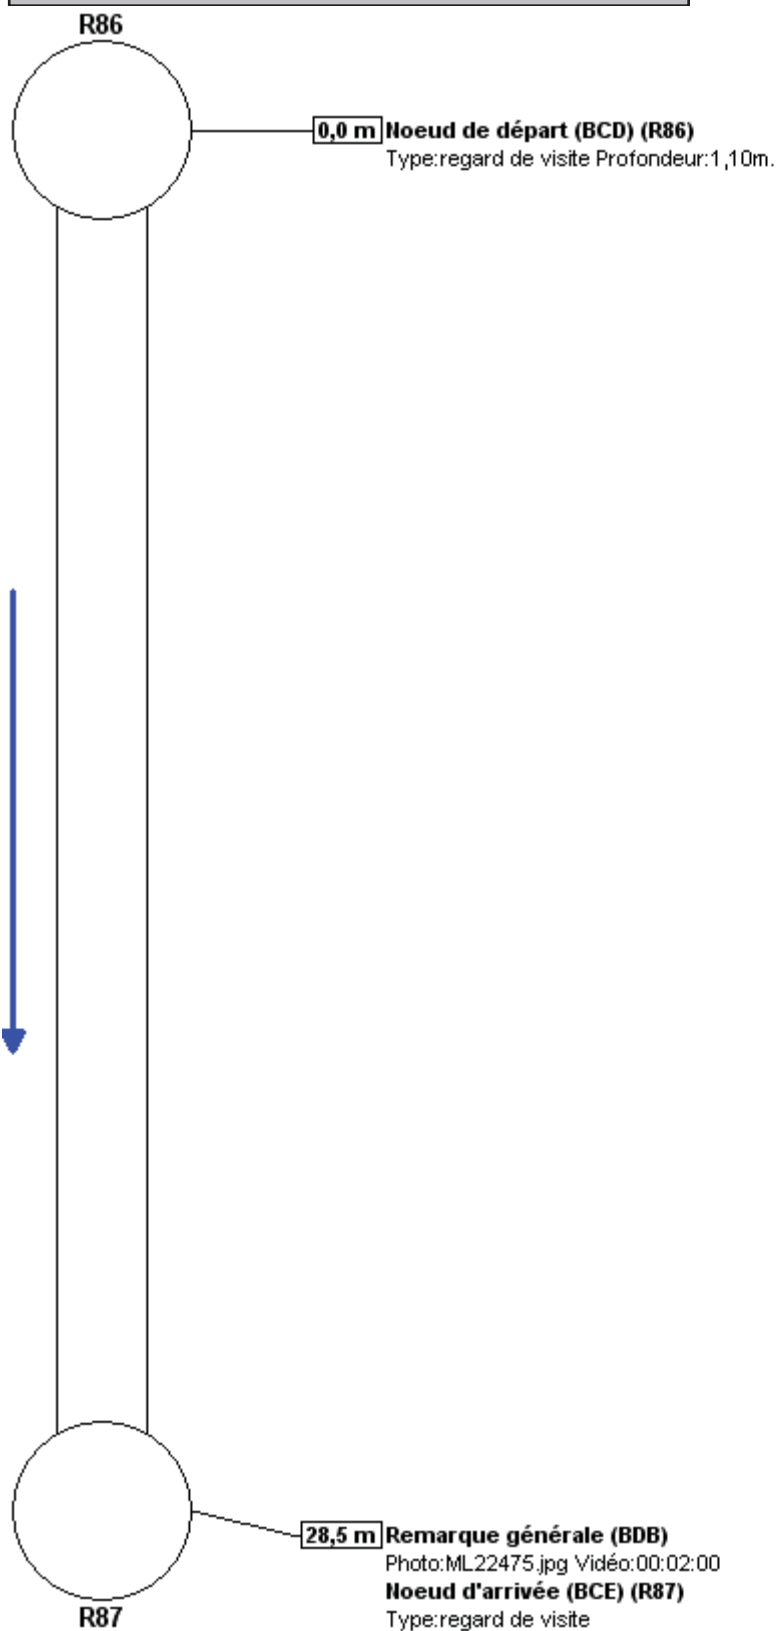

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 11  Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 71,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R88 → R87	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 71,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R88 ← R87	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

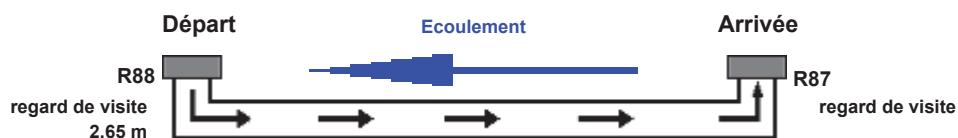

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13817.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **71,40**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**


Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

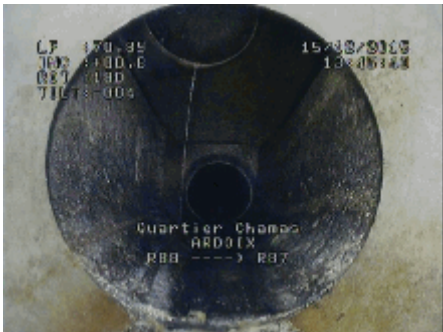ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 11 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 71,40		Diamètre(mm): 200	
Longueur Inspectée: 71,40		Sens de l'écoulement: R88 → R87	
Longueur unitaire(m): 6,00		Sens de la visite: R88 → R87	
		Section: SECTION 01	
		Matériau: PVC	
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R88 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:2,65m. Photo:ML22470.jpg Vidéo:00:00:01 			
71,40 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R87 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22471.jpg/ML22472.jpg Vidéo:00:08:30  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 11 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 71,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R88 → R87	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 71,40	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R88 ← R87	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

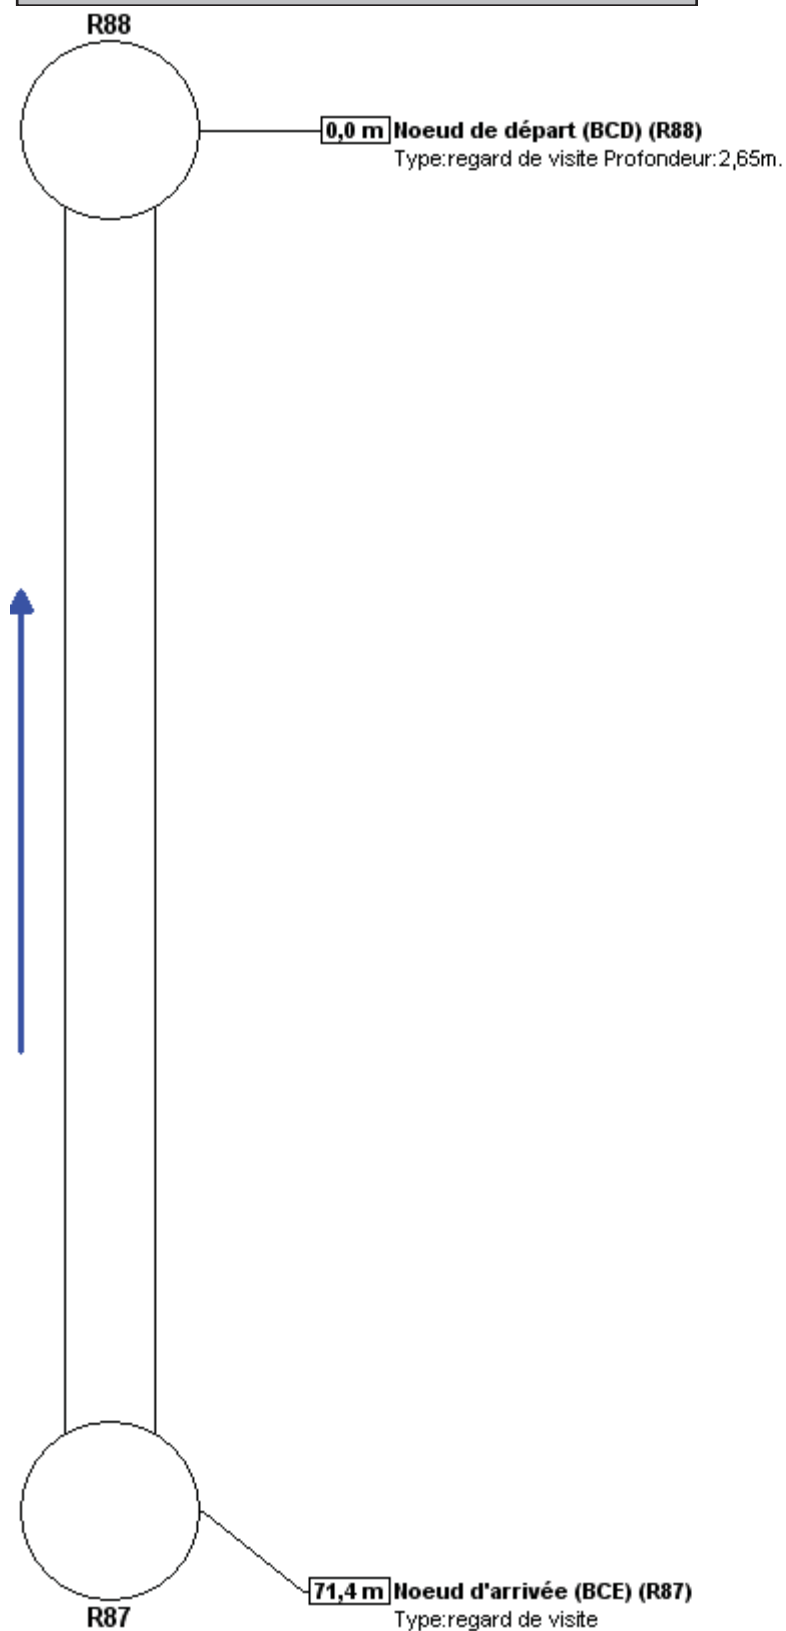

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 12 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 47,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R88 → R89	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 47,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R88 → R89	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

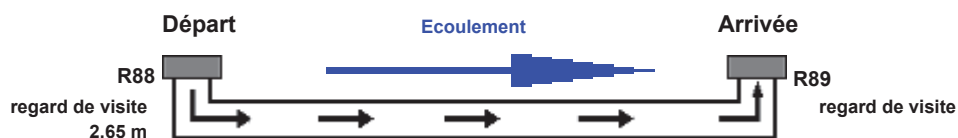

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13819.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **47,40**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 12 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 47,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R88 → R89	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 47,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R88 → R89	Matériau: PVC	

0,00 m

R88



(BCD) NOEUD DE DÉPART


(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Profondeur:2,65m.

Photo:ML22477.jpg

Vidéo:00:00:02

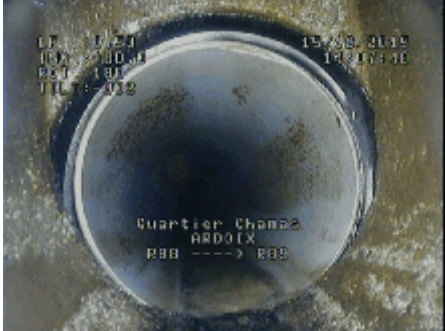

3,87 m

B06



(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement


Diamètre:125

Type:culotte

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML22478.jpg

Vidéo:00:00:20

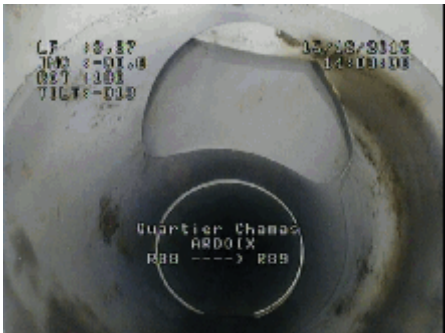

47,40 m

R89




(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite


Photo:ML22479.jpg/ML22480.jpg

Vidéo:00:03:23

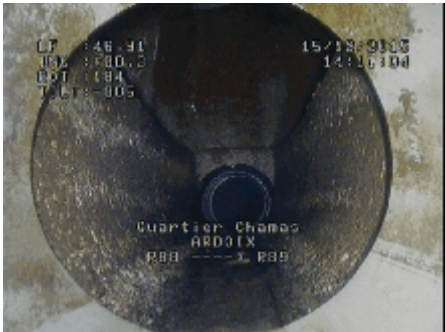
ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 12 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
	Longueur: 47,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R88 → R89
Longueur Inspectée: 47,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R88 → R89	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

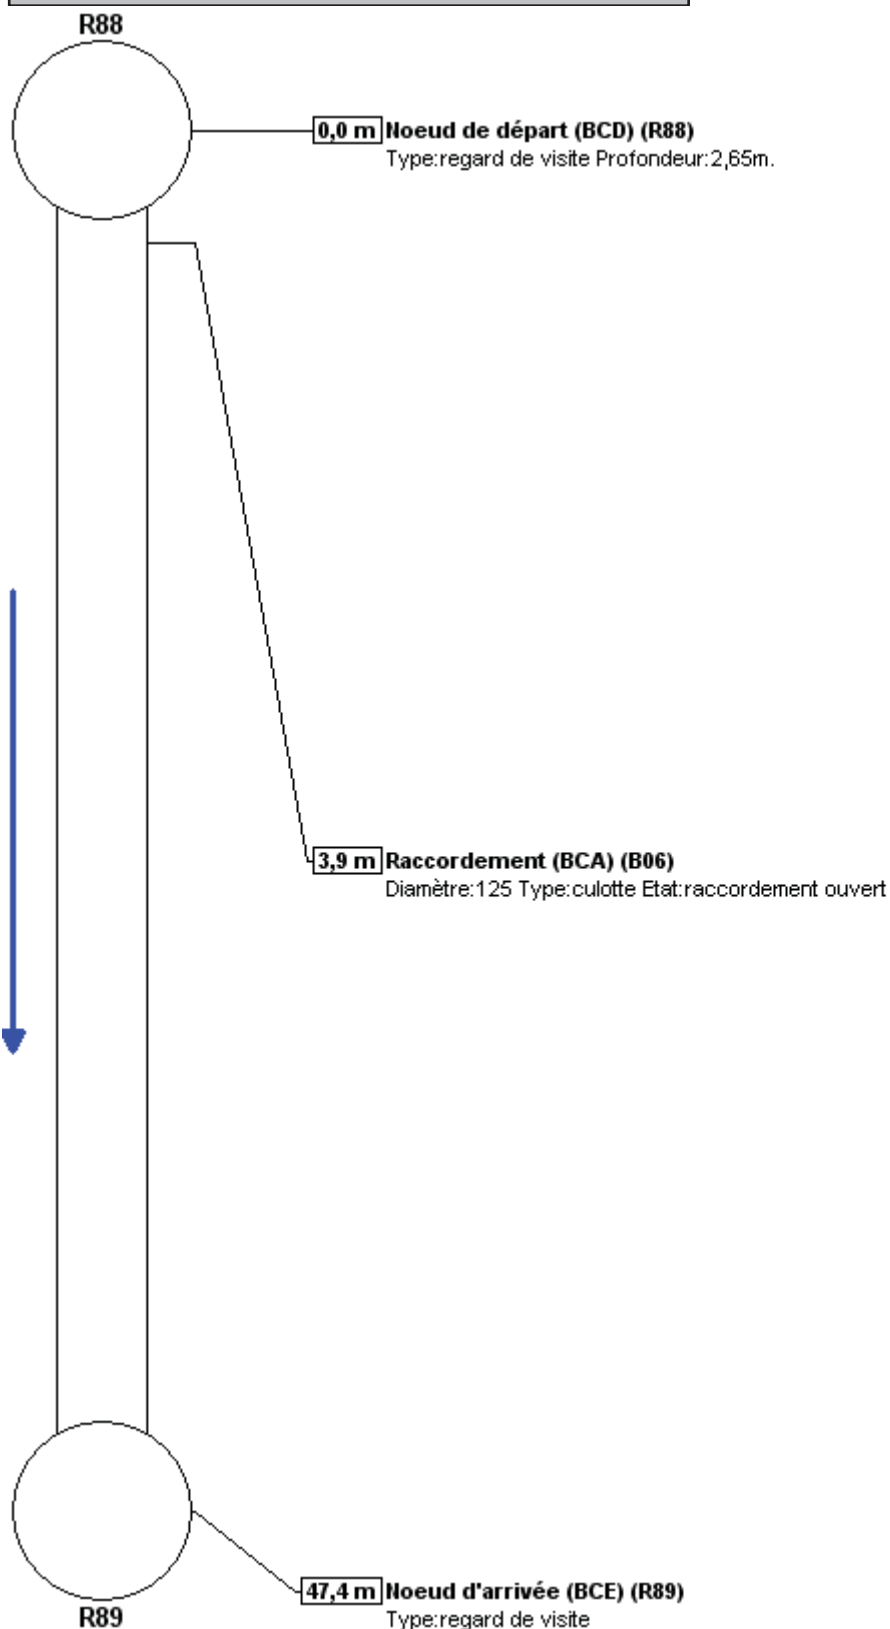

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 13 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 27,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R89 → R90	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 27,70	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R89 → R90	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

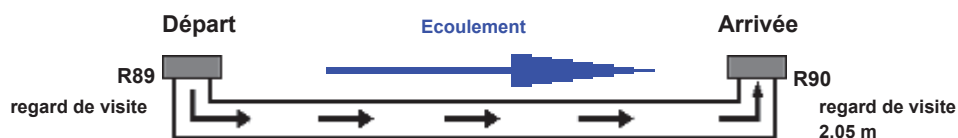

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13820.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 27,70

Pente: Oui

Nb Photo(s): 3

Nb Branchements(s): 0

Inspecté: 0

Nb Constat(s): 2

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 13 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 27,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R89 → R90	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 27,70	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R89 → R90	Matériau: PVC

0,00 m



(BCD) NOEUD DE DÉPART



R89

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Photo:ML22481.jpg

Vidéo:00:00:01



27,70 m



(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE




R90

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:2,05m.


Photo:ML22482.jpg/ML22483.jpg

Vidéo:00:03:41

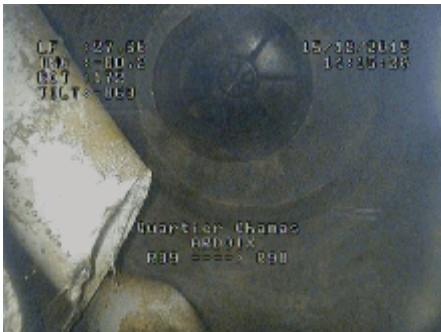



ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 13 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 27,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R89 → R90	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 27,70	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R89 → R90	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

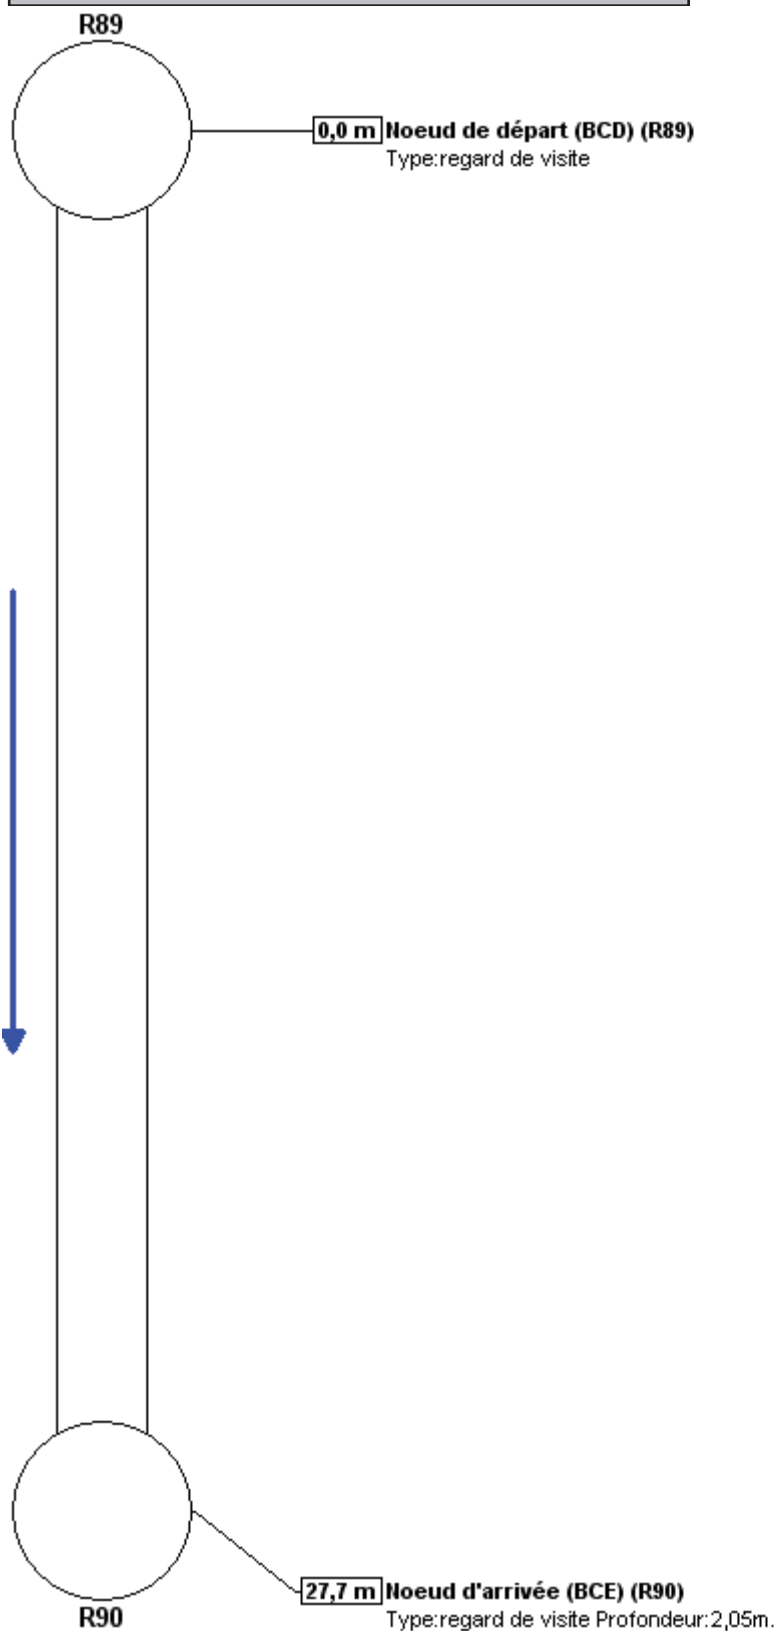

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 14 	Usage: eaux usées
Longueur: 40,60	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R102 → R102.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 40,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R102 ← R102.1	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

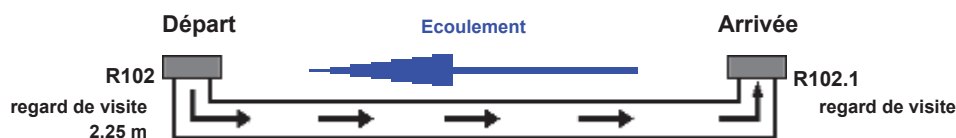

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13821.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **40,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

1 Niveau d'eau

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 14 	Usage: eaux usées
Longueur: 40,60	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R102 → R102.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 40,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R102 ← R102.1	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R102 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:2,25m. Photo:ML22484.jpg Vidéo:00:00:01 			
8,28 m  (BDD) NIVEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:10% Photo:ML22485.jpg Vidéo:00:00:36 <i>Début du flache à 7 mètre, fin à 10 mètre, hauteur maxi 3 cm</i> 			
40,60 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R102.1 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22486.jpg/ML22487.jpg Vidéo:00:03:09  			

ARDOIX quartier chamas		Date : 15/12/2015	
		TRONÇON 14 Quartier Chamas ARDOIX	 Usage: eaux usées
Longueur: 40,60	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R102 → R102.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 40,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R102 ← R102.1	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

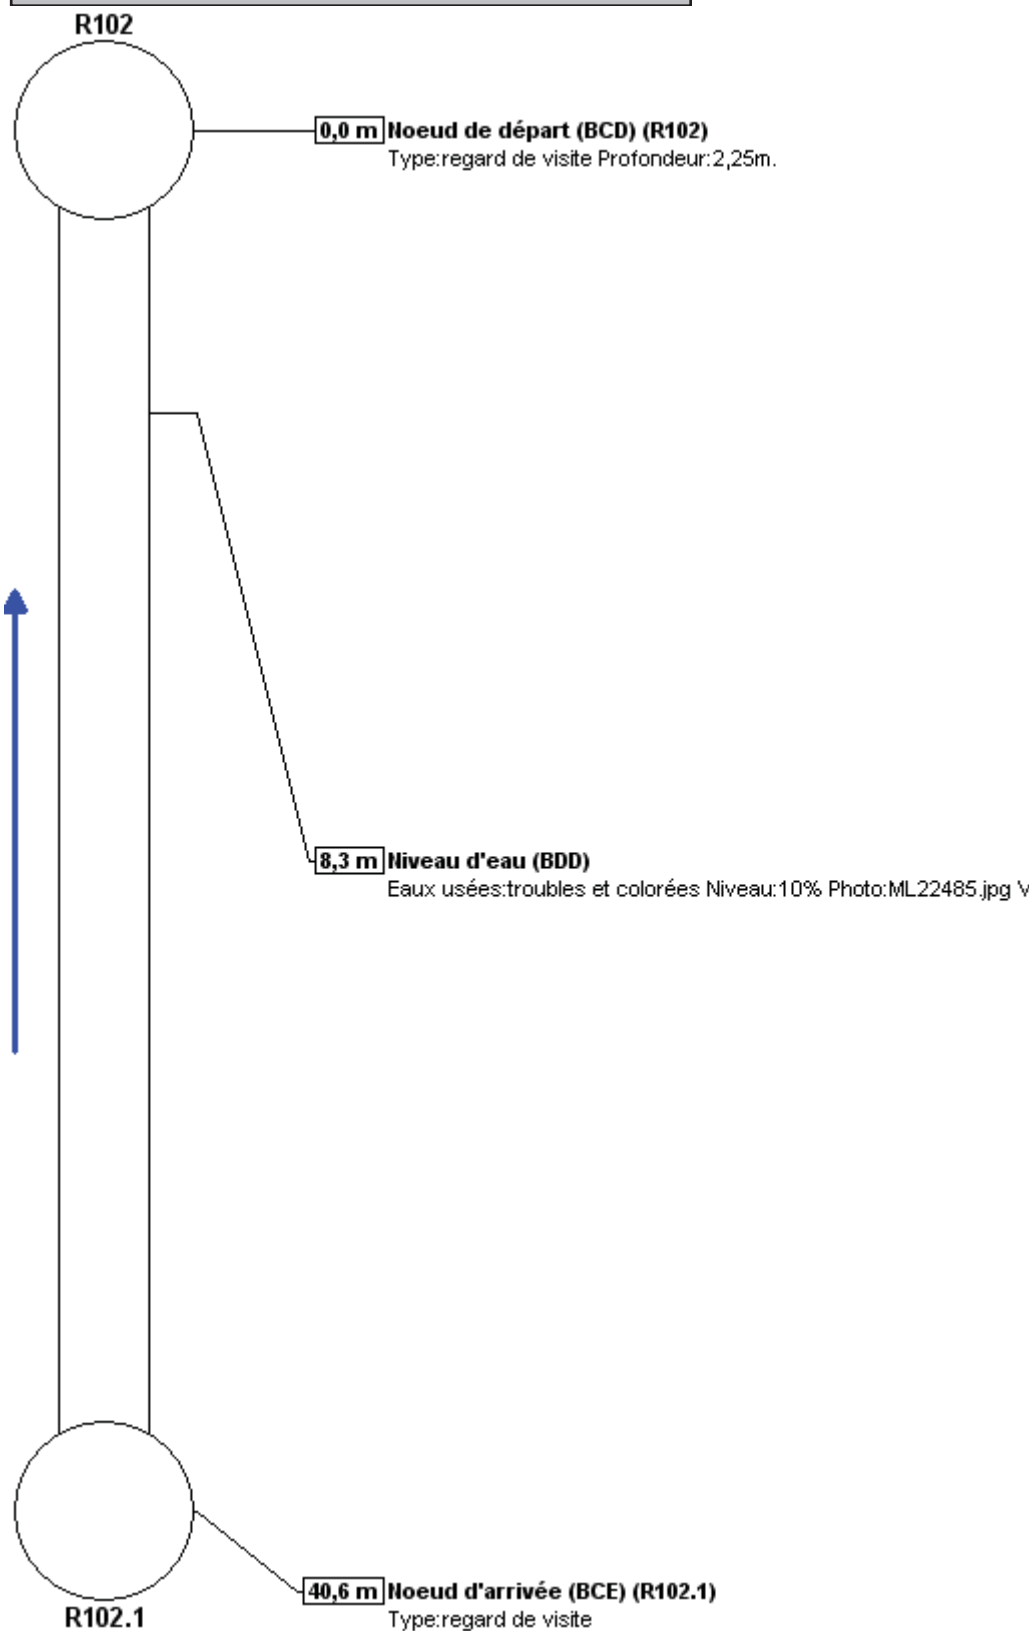




Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.

Nb	Icône	Description
1		Déformation La section transversale de la canalisation a été déformée par rapport à sa forme initiale. L'autorité responsable peut spécifier si ce code doit être utilisé uniquement pour les tuyaux flexibles ou pour tous les tuyaux que que soit leur matériau constitutif.
1		Niveau d'eau Niveau des eaux usées au-dessus du radier du branchement ou du collecteur.
1		Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière.
3		

	ARDOIX Sud du Bourg	
Date: 18/12/15 N° de Dossier JP151226	Légende: Collecteur principal EU Regard de visite EU Ø1000 Béton Boite de branchement EU Sens d'écoulement EU Numérotation EU	

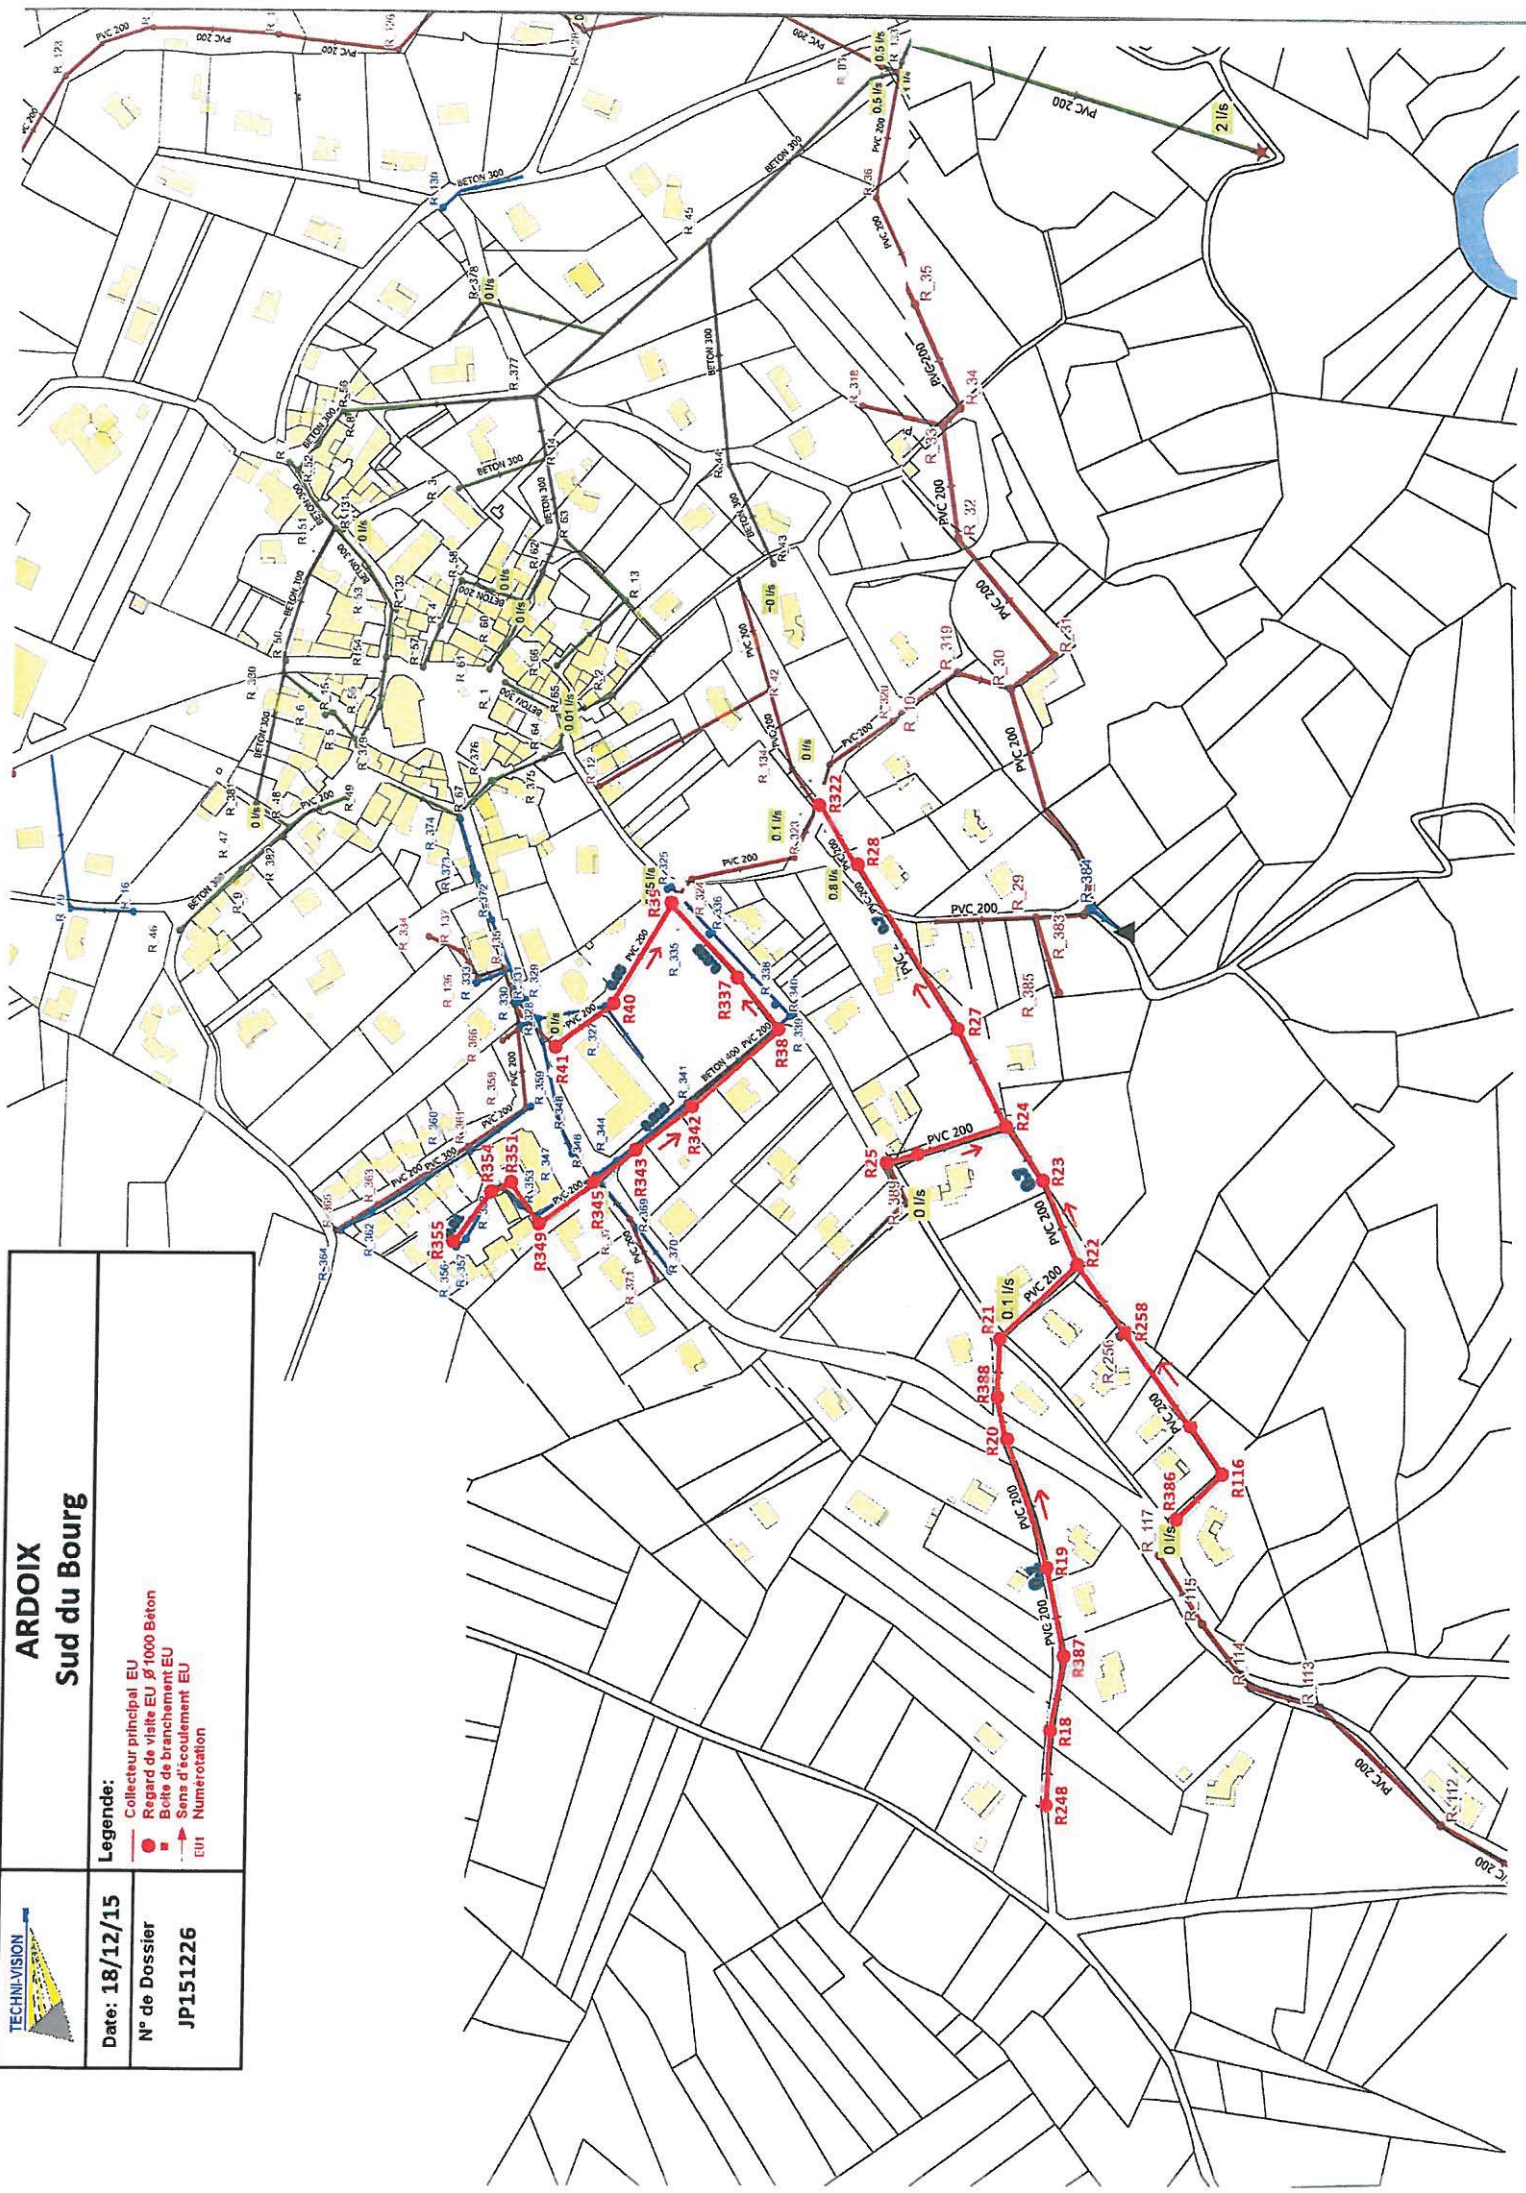

Rapport : ARDOIX nr d dr uor lg

Localisation : ARDOIX

Date : 05/01/1205



Données INP050116

RAPPORP

DE PETELs - PECPIOs

DE CAs ATI- APIOs -

ISnpeçtôS collecter bptScpal : or 6
 ISnpeçtôS collecter bde ulaSchemeSt : SoS
 ISnpeçtôS legabdn de vñte : SoS
 ISnpeçtôS uoçen de ulaSchemeStn : SoS

Etabli par: TABEAUME M&kaël	Vérifié par:	Approuvé par:
Le: 09/20/1206	Le:	Le:
Visa:	Visa:	Visa:

TECHNI-VISION
 Quartier Le Creux
 38840 ST HILAIRE DU ROSIER

RAPPORT DE TELE-INSPECTION

ENTREPRISE

CLIENT

TECHNI-VISION
Quartier Le Creux
38840 ST HILAIRE DU ROSIER

SYNDICAT MIXTE DE L'AY OZON
355 Montée de l'Eglise
07290 SAINT ROMAIN D'AY

Tél. : 04.76.36.14.01 Fax : 04.76.36.14.75
Email : technivision.assainissement@orange.fr

Tél. : 04.75.34.94.98

MAITRE D'OEUVRE

MAITRE D'OUVRAGE

INSPECTION

RÉSULTAT

- IPE:

- r d dr Bor lg
ARDOIX

OBNECPIF:

InspectéS de bor tSe de l'état

MOÉEs - :

Inspecteur: TABEAUME M~~o~~kaël
Assistant: RIDARD Ph~~o~~elby
Matériel: Cam~~o~~ra totat~~o~~re DPR65

- POC4 AGE GDVO:

Support: DGD de doSSéen
Référence:

Total Linéaire Inspecté (m) : 0 217.1

Total Linéaire réseau (m) : 0 217.1

Nb Section(s) : 0

Nb Tronçon(s) : 16

Nb Branchements(s) : 8 Inspecté : 2

Nb Photo(s) : 017

COMMEs PAIRE:

OBSERVATIONS

1ô Déxolmat~~o~~Sn L0 Dépf t L0 Fônr b~~o~~ L0 NoSt d'étaSché~~o~~té appa~~o~~bSt L5 s 6~~o~~ear (d'ear L0 RacSe L0 RacSen



Récapitlatif den bñr ltatn


Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.

Or vtage	ToSgr er b)mè	DmÇtè	Matéar	CommeStaèn		
ISnpeçt(S)mè				s u ASomal(S)nè		
PROs ÇOs 20 R178L3R08	24,00	24,00	200	PVC	0	
PROs ÇOs 21 R08L3R088	44,10	44,10	200	PVC	1	
PROs ÇOs 26 R09L3R088	47,90	47,90	200	PVC	2	
PROs ÇOs 27 R09L3R12	57,90	57,90	200	PVC	6	
PROs ÇOs 25 R12L3R088	18,20	18,20	200	PVC	2	
PROs ÇOs 26 R088L3R10	32,30	32,30	200	PVC	2	
PROs ÇOs 28 R10L3R11	50,40	50,40	200	PVC	4	
PROs ÇOs 28 R16L3R11	39,40	39,40	200	PVC	1	
PROs ÇOs 29 R17L3R16	38,60	38,60	200	PVC	0	
PROs ÇOs 02 R15L3R17	59,10	59,10	200	PVC	2	
PROs ÇOs 00 R17L3R18	50,00	50,00	200	PVC	3	
PROs ÇOs 06 R011L3R18	44,10	44,10	200	PVC	3	
PROs ÇOs 07 R158L3R11	60,60	60,60	200	PVC	0	
PROs ÇOs 05 R006L3R158	61,60	61,60	200	PVC	1	
PROs ÇOs 06 R006L3R086	36,90	36,90	200	PVC	2	
PROs ÇOs 08 R057L3R055	27,60	27,60	200	PVC	0	
PROs ÇOs 08 R050L3R057	9,70	9,70	200	PVC	0	
PROs ÇOs 09 R050L3R079	20,40	20,40	200	PVC	0	
PROs ÇOs 12 R075L3R079	34,20	34,20	200	PVC	0	
PROs ÇOs 10 R075L3R076	18,90	18,90	200	PVC	0	
PROs ÇOs 11 R071L3R076	34,80	34,80	200	PVC	0	
PROs ÇOs 16 R071L3R08	52,40	52,40	200	PVC	0	
PROs ÇOs 17 R068L3R08	29,70	29,70	200	PVC	1	
PROs ÇOs 15 R09L3R068	44,30	44,30	200	PVC	2	
PROs ÇOs 16 R72L3R09	53,60	53,60	200	PVC	0	
PROs ÇOs 18 R72L3R70	33,50	33,50	200	PVC	1	

ARDOIX nr d dr uor bg		Date : 05/01/2015
	- ECPIOs 20 Sud du Bourg ARDOIX	Réseau: ear (r néen

Plan d'intervention

ARDOIX nr d dr uor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 20 - r d dr Bor lg ARDOIX	
Longueur: 17,22	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R178 → R08	Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 17,22	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R178 → R08	Section: - ECPIOs 20
		Matériau: PGC	

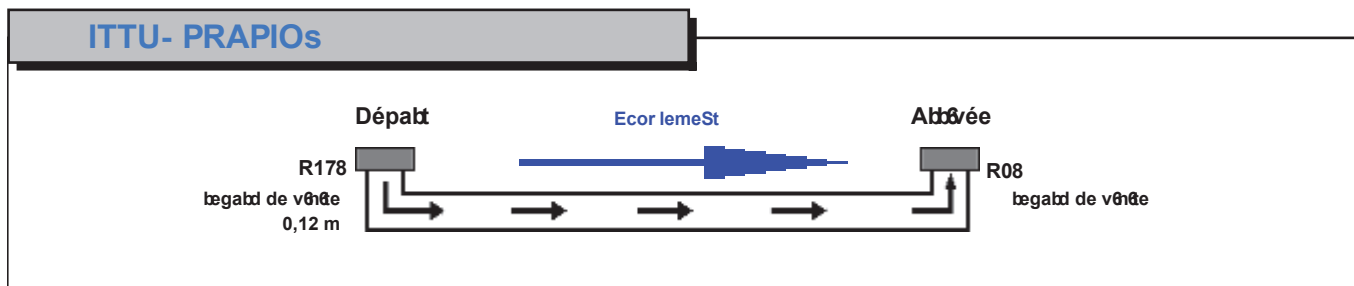

CARACPVRI- PIQUE-


Usage:	ear (r néen	Forme:	càcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uS pr ulS
Type d'ouvrage:	utaSchemeSt or collecter bglavlaSt	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégé loIn de la xautatS
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	CnpectS de bor tSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectS pabtélécaméta càcr laSt daSn la caSalnatS	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	ar cr Se menr b pñe	Positionnement:	dr lSe d'eStegñtmeSt jhh:mm:nnèdepr Sn le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameta totatSe DPR65	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME Mkaél	Vidéo:	ml06816.av6
Assistant:	RIDARD PhSty	Photo	
Observateurs:		Format:	Snagen x en
Précipitations:	pan de pñcñatSn	Référence:	
Température:	tempéatr b ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStSe dr légald de vñte de dépât		


RV- UTPAP

ISnpectS complÇte		OBSERVATIONS
Linéaire inspecté (m): 17,22		Ar cr Se aSomalS bScostée loIn de l'CnpectS
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 6	
Nb Branchements(s): 2	Inspecté: 2	
Nb Constat(s): 1		

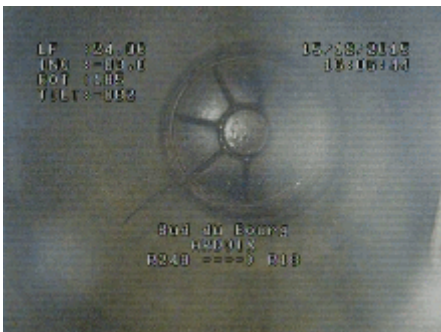ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 20 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 17,22	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R178 → R08	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 17,22	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R178 → R08	Matériau: PGC
2,22 m R178 )BCDès OEUD DE DVPARP  (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,20m. Photo:ML22513.jpg Vidéo:00:00:03 			
17,22 m R08 )BCEès OEUD D'ARRIGVE  (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22514.jpg/ML22515.jpg Vidéo:00:01:44  			


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 20 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 17,22	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R178 → R08	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 17,22	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R178 → R08	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

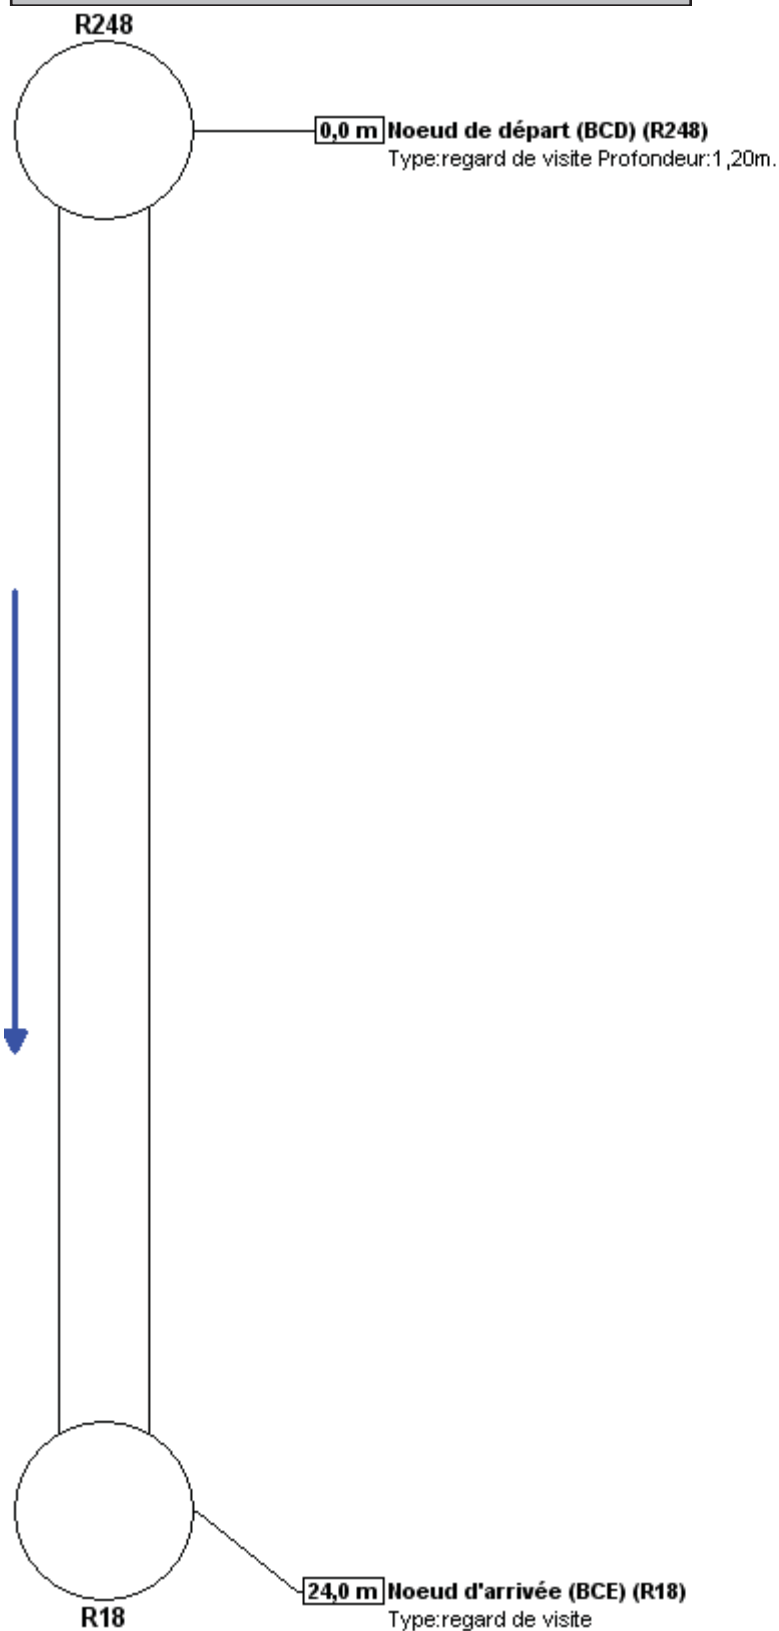

ARDOIX nr d dr Bor lg			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 21  - r d dr Bor lg ARDOIX	Usage: ear (r néen
Longueur: 77,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R08 → Rô88	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,02	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R08 → Rô88	Matériau: PGC

ITTU- PRAPIOs

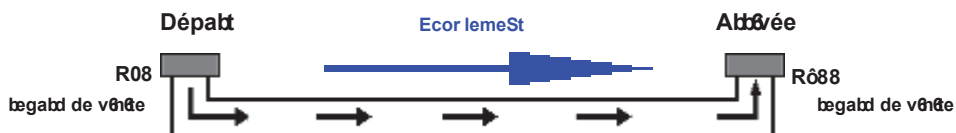

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uêS pr ulê
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâaê	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégé lotn de la xautâatêS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ÇnpectêS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ÇnpectêS de bor têSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ÇnpectêS pabtelécâmêta câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatêS	Positionnement:	dr lée d'eStégêttêmeSt jhh:mm:nnèdepr ê
Matériel:	ar cr Se menr bê plêne	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	Cameêa totatêve DPR65	Vidéo:	ml06818.av6
Assistant:	TABEAUME Mêkaêl	Photo	
Observateurs:	RIDARD Phêlly	Format:	Çnagen xê en
Précipitations:		Référence:	
Température:	pan de plêçpâtêSn	Commentaire:	
Référence longitudinale:	tempêatr bê ar ldennr n de zêbo		
	ceStê dr bégald de vêê de départ		

RV- UTPAP

ISnpectêS complête

Linéaire inspecté (m): 77,02

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 2



Nb Constat(s): 6

Nb Photo(s): 7

Inspecté: 2


OBSERVATIONS

0 NbêSt d'êtaSchêêé appabêSt

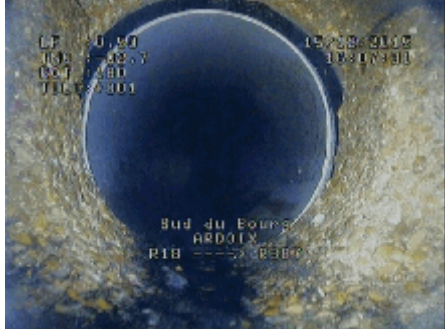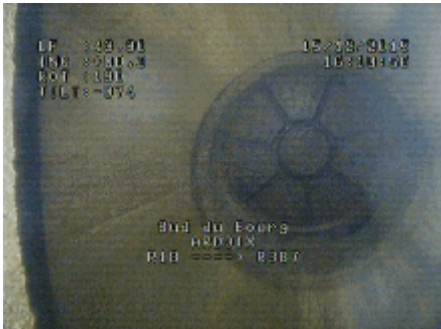ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/2005	
		PROs ÇOs 21 		
- r d dr Bor lq ARDOIX				
Longueur: 77,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R08 → R688	Usage: ear (r néen	
Longueur Inspectée: 77,02	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R08 → R688	Section: - ECPIOs 20	
			Matériau: PGC	
2,22 m R08 )BCDès OEUD DE DVPARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22516.jpg Vidéo:00:00:01 				
61,52 m )BAIèNOIs P D'VPAs Cj VIPV APPAREs P (BAI) Joint d'étanchéité apparent Type:anneau d'étanchéité Boucle:pénétrante mais non rompue. Au-dessus de la ligne médiane horizontale Photo:ML22517.jpg Vidéo:00:02:14 				
77,02 m R688 )BCEès OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22518.jpg/ML22519.jpg Vidéo:00:03:25  				


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 21 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 77,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R08 → Rô88	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,02	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R08 → Rô88	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

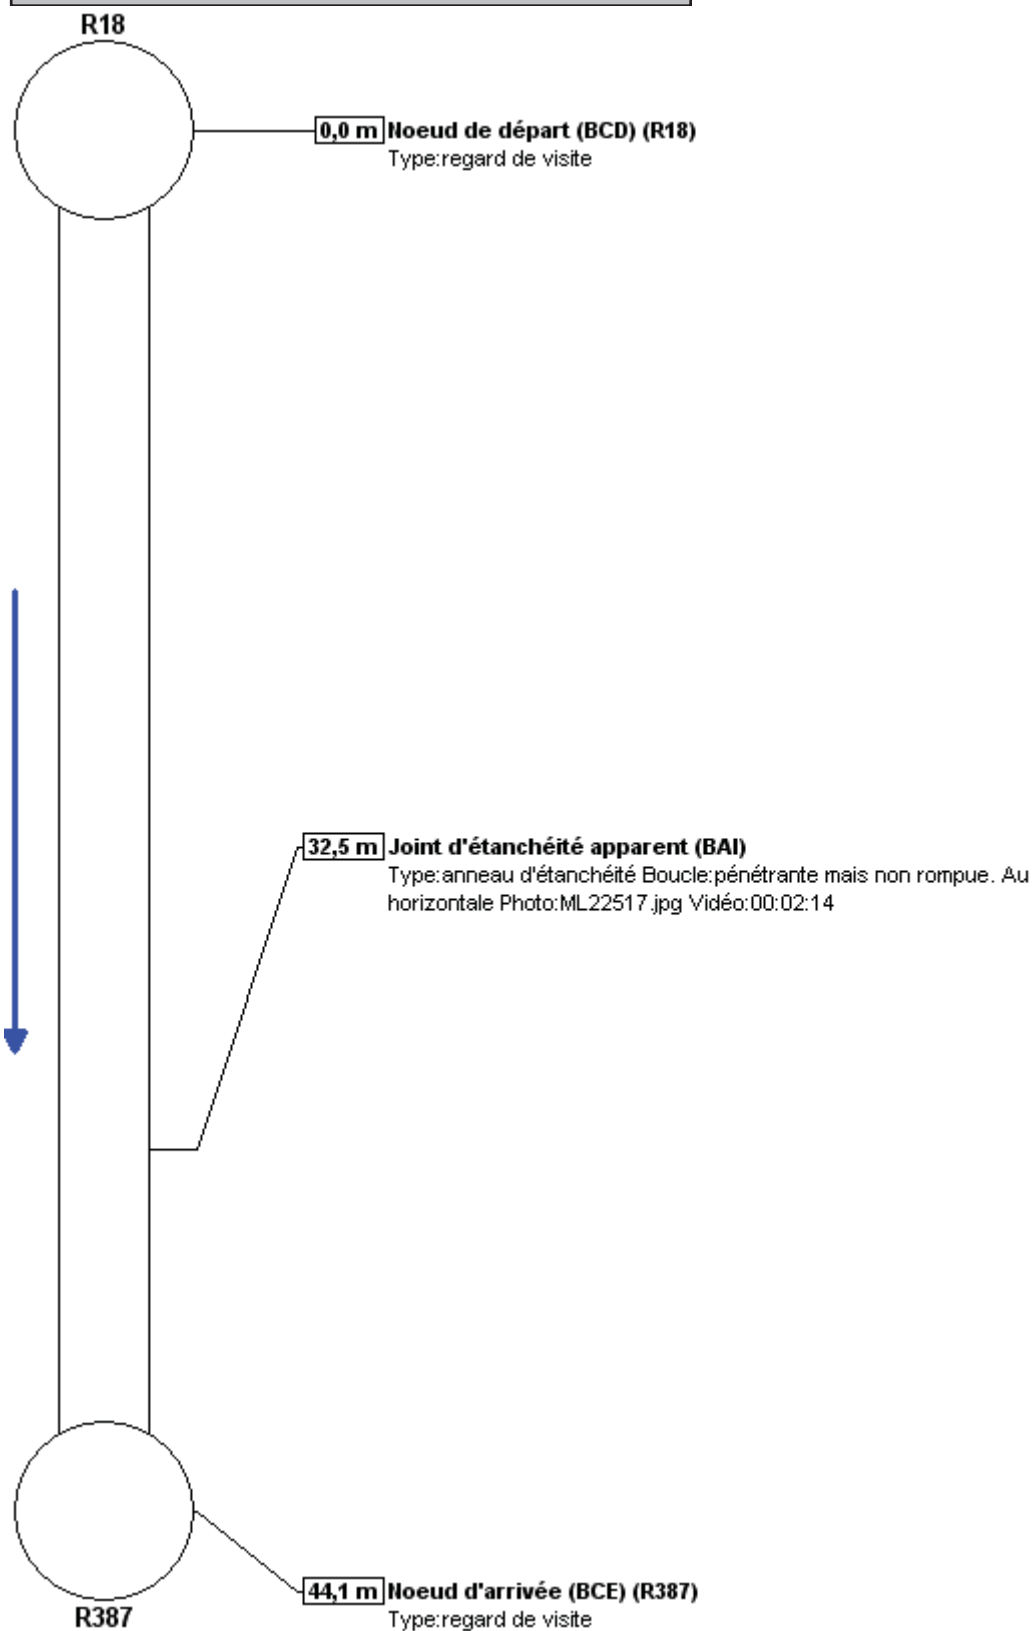

ARDOIX nr d dr Bor lg			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 2ô - r d dr Bor lg ARDOIX	Usage: ear (r néen
Longueur: 78,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R09 → Rô88	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 78,92	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R09 ← Rô88	Matériau: PGC

ITTU- PRAPIOs

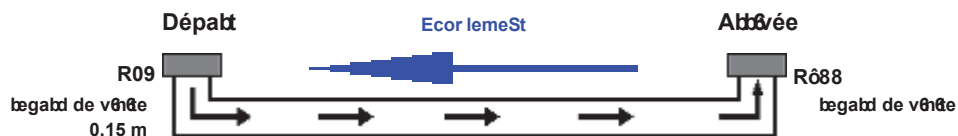

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uêS pr ulê
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâaSt	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégé loîn de la xautâatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ÇnpectôS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ÇnpectôS de bor tSt de l'état	Vidéo	
Méthode:	ÇnpectôS pabtelécâmêta câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatôS	Positionnement:	dr lée d'eStégâttêmeSt)hh:mm:nnèdepr ô
Matériel:	Camêta totatêve DPR65	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME Mêkaël	Vidéo:	ml0ô815.av6
Assistant:	RIDARD Phêlly	Photo	
Observateurs:		Format:	Çnagen x en
Précipitations:	pan de plêçpâatôSn	Référence:	
Température:	tempêatrê ar ldennr n de zêbo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStê dr longitd de vñte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectôS complête

Linéaire inspecté (m): **78,92**

Pente: **Or 6**

Nb Branchements(s): **2**



Nb Constat(s): **7**


Nb Photo(s): **5**

Inspecté: **2**

OBSERVATIONS


1 DéxômatôSn

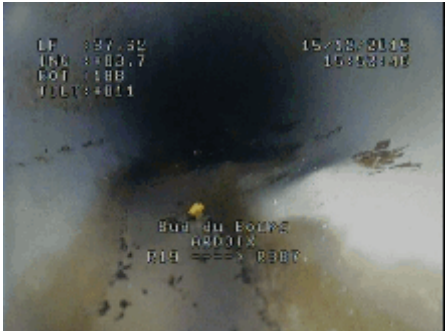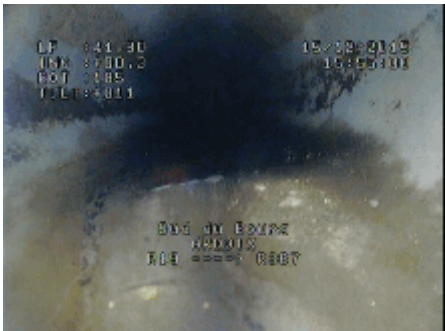ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 2ô - r d dr Bor lq ARDOIX		
Longueur: 78,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R09 ➔ Rô88		Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 78,92	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R09 ➔ Rô88		Section: - ECPIOs 20
2,22 m R09)BCDès OEUD DE DVPARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,25m. Photo:ML22508.jpg Vidéo:00:00:01				
				
				
ô8,62 m BAA)BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22509.jpg Vidéo:00:05:07 Poinçonnement ponctuel				
4H -> 6H  				
				
70,18 m BAA)BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:10% Photo:ML22510.jpg Vidéo:00:07:24 Poinçonnement ponctuel				
4H -> 6H  				
				

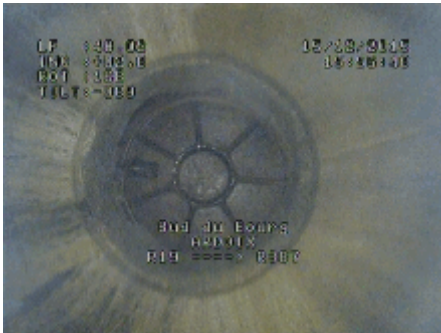
ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 2ô  - r d dr Bor lq ARDOIX	
Longueur: 78,92		Diamètre(mm): 122	
Longueur Inspectée: 78,92		Sens de la visite: R09 → Rô88	
Longueur unitaire(m): 6,22		Sens de l'écoulement: R09 ← Rô88	
		Usage: ear (r néen	
		Section: - ECPIOs 20	
		Matériau: PGC	
78,92 m Rô88 )BCEàs OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22511.jpg/ML22512.jpg Vidéo:00:09:14   			

ARDOIX nr d dr uor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 2ô - r d dr Bor lg ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 78,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R09 → Rô88	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 78,92	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R09 ← Rô88	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

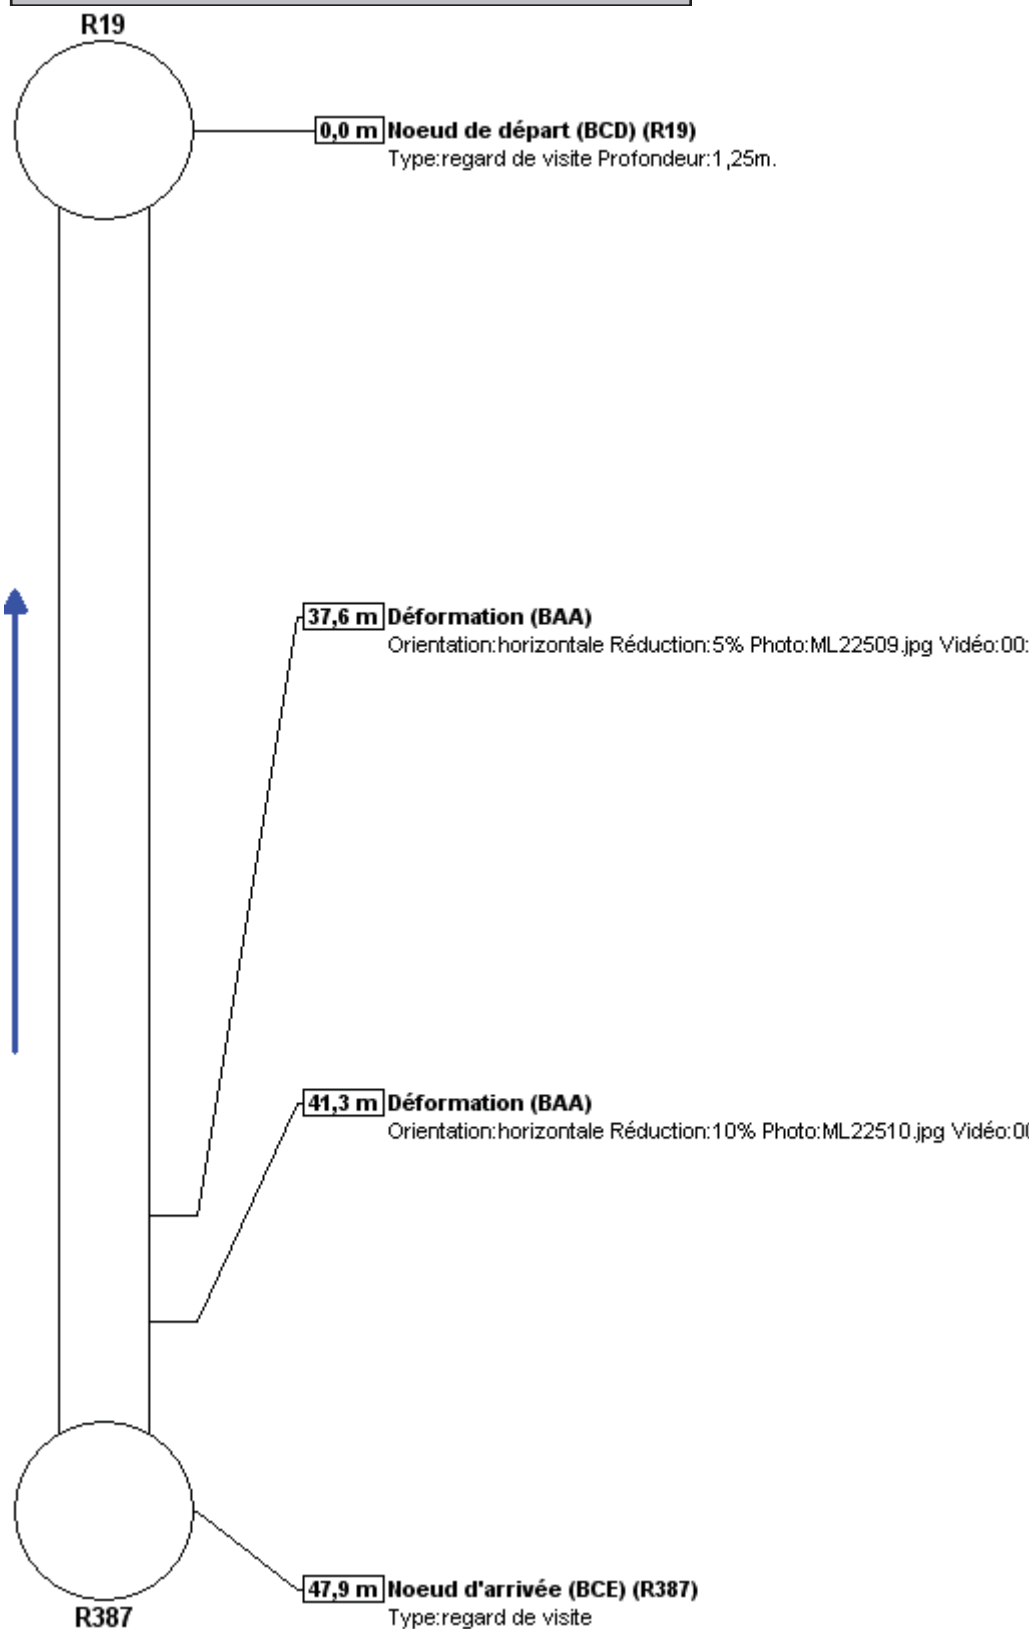

ARDOIX nr d dr Bor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 27 - r d dr Bor lg ARDOIX	
Longueur: 58,92		Diamètre(mm): 122	Usage: ear (r néen Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 58,92	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de la visite: R09 → R12 Sens de l'écoulement: R09 → R12	Matériau: PGC

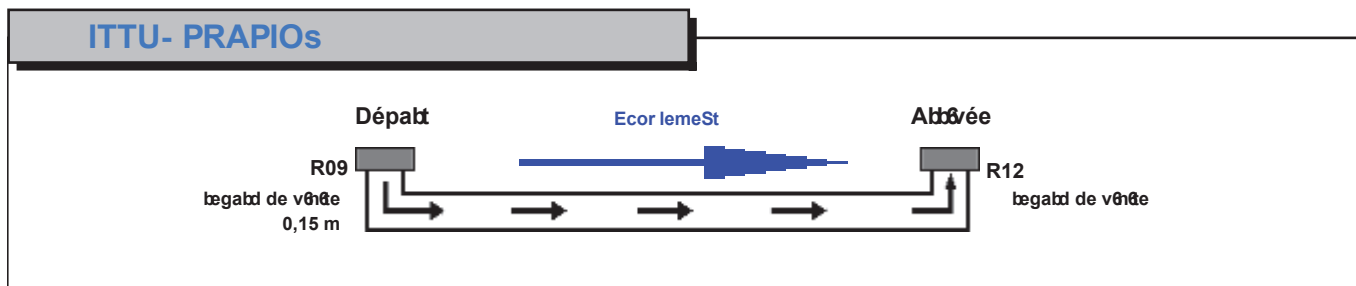

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	càcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uS pr ulS
Type d'ouvrage:	utàSchemeSt or collector bglavàSt	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement Stégé lojn de la xautàSt
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	CnpectS de bor tSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectS pabtélécaméta càcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalàtS ar cr Se menr b pñe	Positionnement:	dr lSe d'eStegàtmeSt jhh:mm:nnèdepr Sn
Matériel:	Cameta totatSe DPR65	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME Mëkaël	Vidéo:	ml06811.av6
Assistant:	RIDARD Phëty	Photo	
Observateurs:		Format:	Snagen x en
Précipitations:	pan de pñcàtSn	Référence:	
Température:	tempëatr b ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStSe dr régald de vñte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectS complëte		OBSERVATIONS	
Linéaire inspecté (m): 58,92		7 DéxàmatSn L0 Fñnr b L0 RacSen	
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 9		
Nb Branchements(s): 2	Inspecté: 2		
Nb Constat(s): 8			

ARDOIX nr d dr uor lg			Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 27 - r d dr Bor lg ARDOIX		
Longueur: 58,92		Diamètre(mm): 122		Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 58,92		Longueur unitaire(m): 6,22		Section: - ECPIOs 20
Sens de la visite: R09 → R12		Sens de l'écoulement: R09 → R12		
Matériau: PGC				

2,22 m

R09



)BCDès OEUD DE DVPARP

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,25m.
 Photo:ML22488.jpg
 Vidéo:00:00:02





5,69 m

BAA




)BAAèDVFORMAPIOs

(BAA) Déformation
 Orientation:horizontale
 Réduction:5%
 Photo:ML22489.jpg
 Vidéo:00:00:25
Poinçonnement ponctuel

6H -> 8H

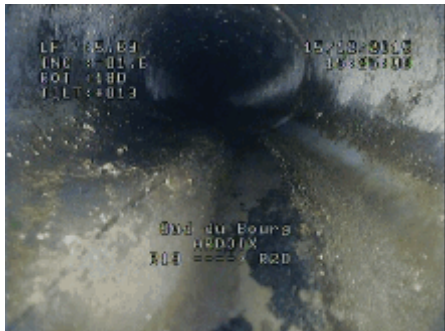

5,85 m

BAB







)BABèFI- - URE

(BAB) Fissure
 Nature:fissure ouverte
 Orientation:longitudinale
 Photo:ML22490.jpg
 Vidéo:00:00:33

6H

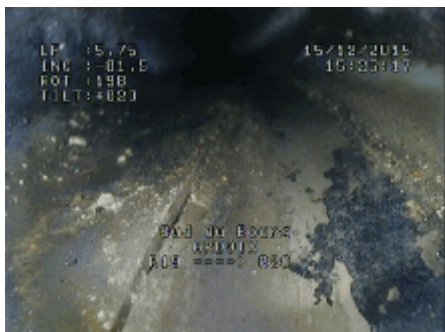


ARDOIX nr d dr uor lg			Date : 05/01/205	
		PROs ÇOs 27 - r d dr Bor lg ARDOIX		
Longueur: 58,92		Diamètre(mm): 122	Usage: ear (r néen	
Longueur Inspectée: 58,92		Longueur unitaire(m): 6,22	Section: - ECPIOs 20	
Sens de la visite: R09 → R12		Sens de l'écoulement: R09 → R12		
Matériau: PGC				
72,27 m )BBAèRACIs E- (BBA) Racines Type:radicelles Photo:ML22491.jpg Vidéo:00:02:56 8H   				
72,78 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22492.jpg Vidéo:00:03:07 Poinçonnement ponctuel 5H -> 6H   				
70,82 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22493.jpg Vidéo:00:03:16 Poinçonnement ponctuel 4H -> 5H   				

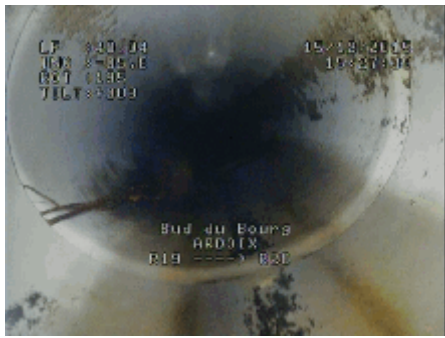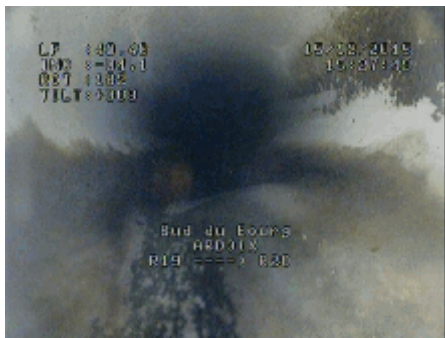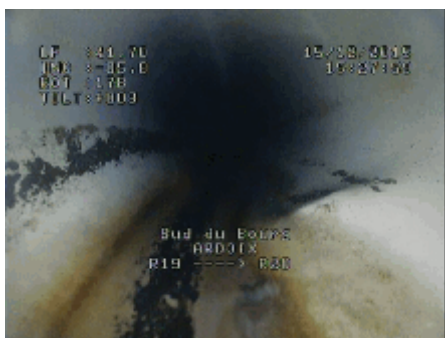	PROs ÇOs 27 - r d dr Bor lq ARDOIX			Usage: ear (r néen
Longueur: 58,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R09 → R12	Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 58,92	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R09 → R12	Matériau: PGC	

55,80 m

)BAAèDVFORMAPIOs

(BAA) Déformation
 Orientation:horizontale
 Réduction:5%
 Photo:ML22494.jpg
 Vidéo:00:04:17
Poinçonnement ponctuel

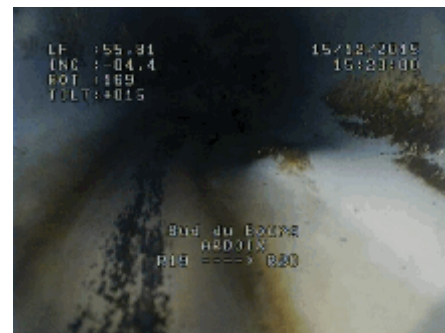

58,92 m

)BCEès OEUD D'ARRIGVE


R12

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22495.jpg/ML22496.jpg
 Vidéo:00:04:34




ARDOIX nr d dr uor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 27 - r d dr Bor lg ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 58,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R09 → R12	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 58,92	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R09 → R12	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

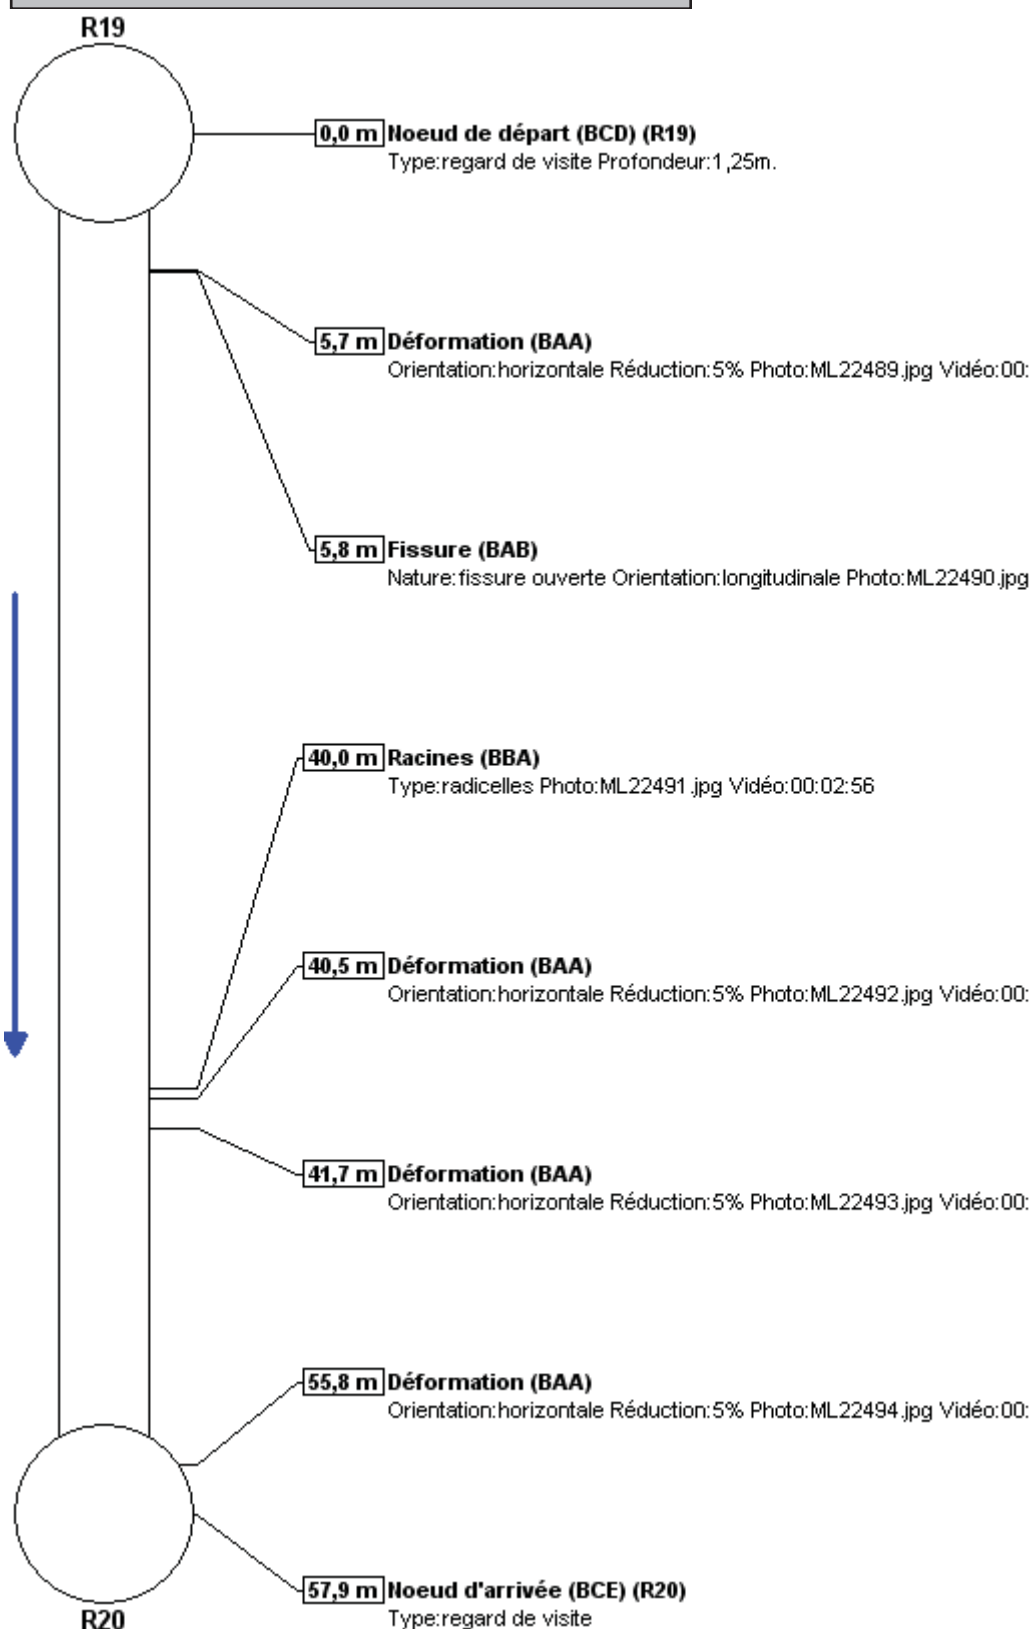

ARDOIX nr d dr Bor lg			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 25 - r d dr Bor lg ARDOIX	Usage: ear (r néen
Longueur: 08,12	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R12 → Rô88	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 08,12	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R12 → Rô88	Matériau: PGC

ITTU- PRAPIOs

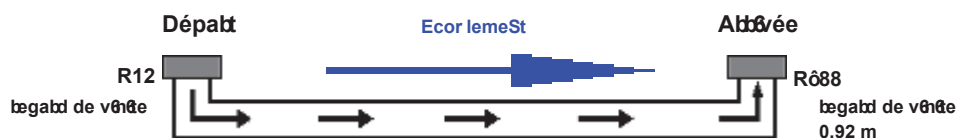

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laâe
Nom du réseau:		Propriété:	uâS pr ulâ
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavââe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt âtégtâ lotn de la xautâatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ânpectâS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ânpectâS de bor tâe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ânpectâS pabtelécâmâ câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatâS	Positionnement:	dr lâe d'eStâgâttâmeSt)hh:mm:nnèdepr â
Matériel:	Camâa totatâve DPR65	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME Mâkaël	Vidéo:	ml06816.av6
Assistant:	RIDARD Phâbty	Photo	
Observateurs:		Format:	ânagen xâ en
Précipitations:	pan de plâcââatâSn	Référence:	
Température:	tempêatr â ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStâ dr âgald de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectâS complâte

OBSERVATIONS

1 DéxâmatâSn

Linéaire inspecté (m): 08,12


Pente: Or 6


Nb Photo(s): 5

Nb Branchements(s): 2

Inspecté: 2


Nb Constat(s): 7

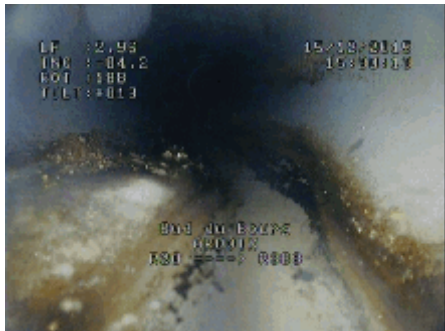ARDOIX nr d dr uor lg			Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 25 - r d dr Bor lg  ARDOIX		
Longueur: 08,12		Diamètre(mm): 122		Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 08,12		Sens de la visite: R12 ➔ Rô88		Section: - ECPIOs 20
Longueur unitaire(m): 6,22		Sens de l'écoulement: R12 ➡ Rô88		Matériau: PGC
2,22 m  R12)BCDès OEUD DE DVPARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22497.jpg Vidéo:00:00:02   				
1,96 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22498.jpg Vidéo:00:00:16 Poinçonnement ponctuel    				
ô,89 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Photo:ML22499.jpg Vidéo:00:00:24 Ovalisation    				

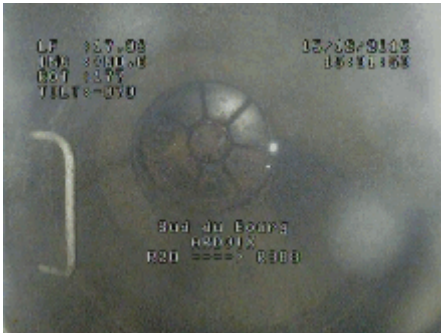
ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 25 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 08,12	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R12 → R688	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 08,12	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R12 → R688	Matériau: PGC
08,12 m R688 )BCEès OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,90m. Photo:ML22500.jpg/ML22501.jpg Vidéo:00:01:54   			

ARDOIX nr d dr uor lg		Date : 05/01/1205	
	PROs ÇOs 25 - r d dr Bor lg ARDOIX		Usage: ear (r néen
	Longueur: 08,12	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R12 → Rô88
Longueur Inspectée: 08,12	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R12 → Rô88	Section: - ECPIOs 20
			Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

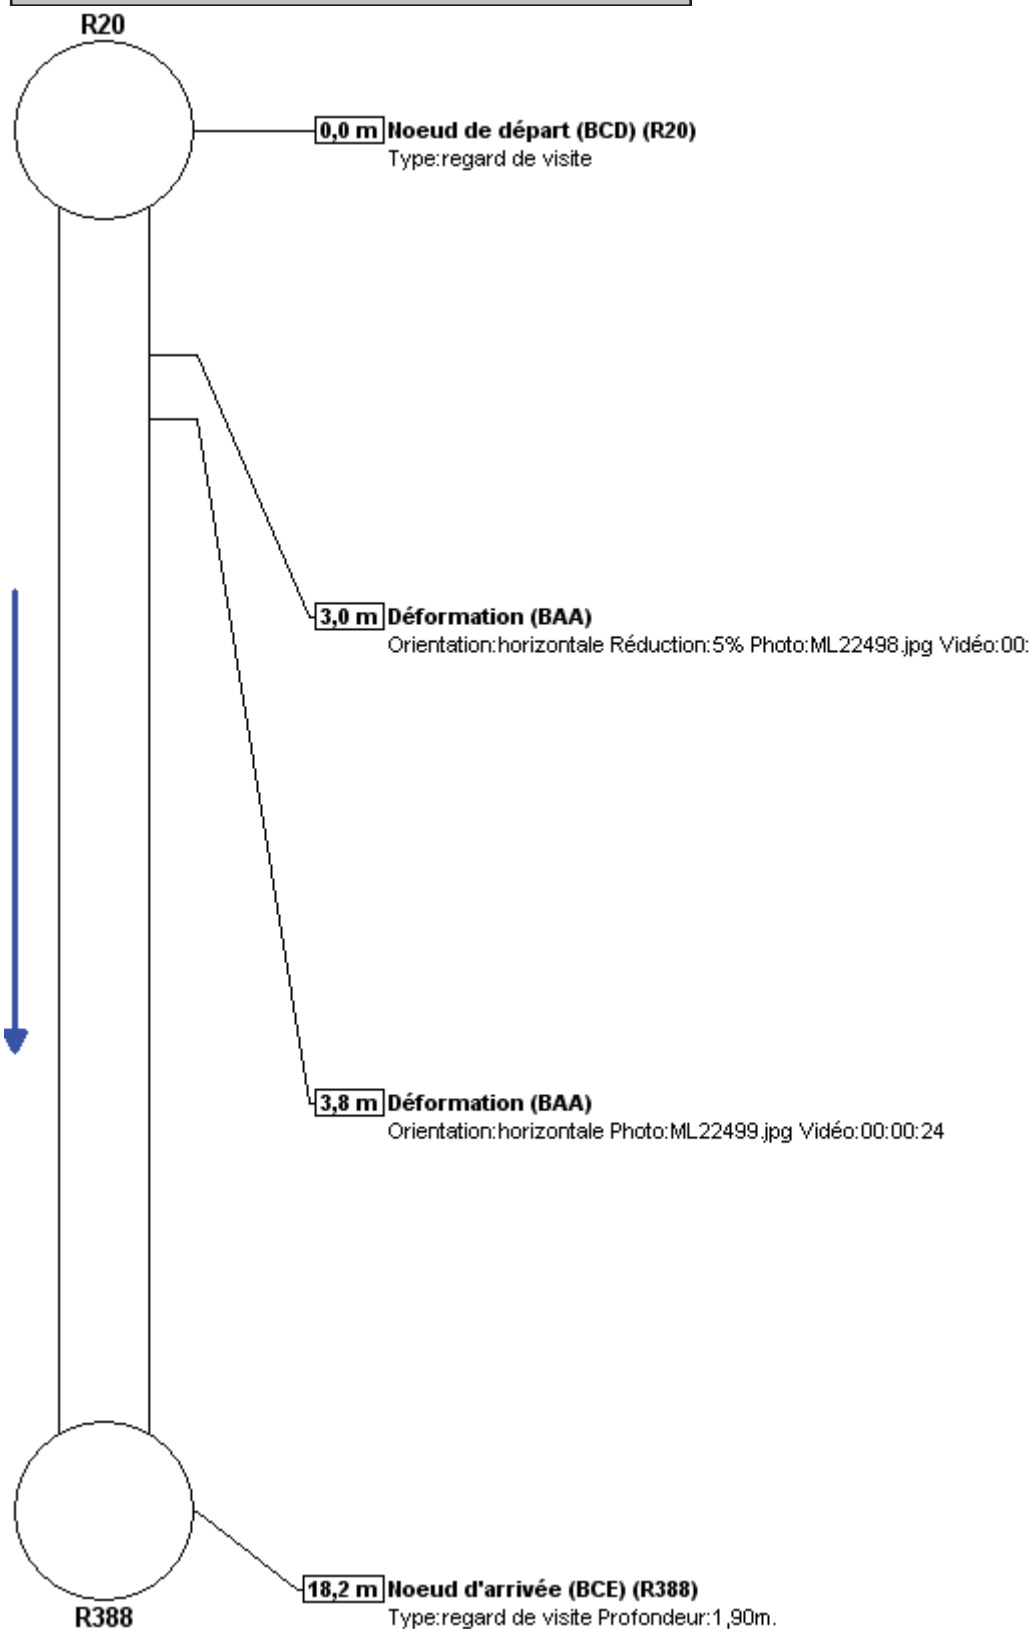

ARDOIX nr d dr Bor lq		Date : 05/01/205	
		PROs ÇOs 26 - r d dr Bor lq ARDOIX	
Longueur: ô1,ô2		Usage: ear (r néen Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: ô1,ô2		Diamètre(mm): 122 Sens de la visite: Rô88 → R10 Sens de l'écoulement: Rô88 → R10 Matériau: PGC	

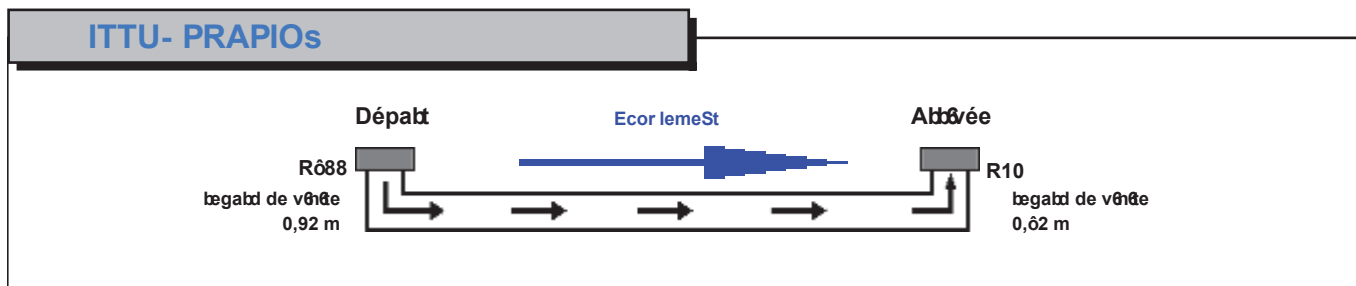

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uôS pr ulô
Type d'ouvrage:	utôSchemeSt or collector bglavôaôô	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt ôtégtô lotn de la xautôatôS
Nettoyage:	Settoyô avaSt ônpectôS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ônpectôS de bor tôôe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ônpectôS pabtélécaméta côcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalôatôS ar cr Se menr ôe plôôe	Positionnement:	dr ôôe d'eStôgôttômeSt)hh:mm:nnôdepr ôh le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameta totatôve DPR65	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME Môkaôl	Vidéo:	ml0ôô17.av6
Assistant:	RIDARD Phôôôy	Photo	
Observateurs:		Format:	ônagen xô en
Précipitations:	pan de plôôôôatôSn	Référence:	
Température:	tempôôatr ôe ar ldennr n de zôôo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStôôe dr ôôatôd de vôôôe de départ		

RV- UTPAP

ISnpectôS complôôe		OBSERVATIONS	
Linéaire inspecté (m): ô1,ô2		1 DéxômatôSn	
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 6		
Nb Branchements(s): 0	Inspecté: 2		
Nb Constat(s): 5			

ARDOIX nr d dr uor lg			Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 26 - r d dr Bor lg ARDOIX		
Longueur: ô1,ô2		Diamètre(mm): 122		Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: ô1,ô2		Sens de la visite: Rô88 → R10		Section: - ECPIOs 20
Longueur unitaire(m): 6,22		Sens de l'écoulement: Rô88 → R10		Matériau: PGC
2,22 m Rô88)BCDès OEUD DE DVPARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,90m. Photo:ML22502.jpg Vidéo:00:00:01  				
02,70 m Rô88)BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22503.jpg Vidéo:00:00:59 Poinçonnement ponctuel   				
12,06 m B20)BCAèRACCORDEMEs P (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:piquage direct - carotté Etat:raccordement ouvert Photo:ML22504.jpg Vidéo:00:03:31   				



	PROs ÇOs 26 - r d dr Bor lq ARDOIX		 Usage: ear (r néen
Longueur: ô1,ô2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô88 → R10	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô1,ô2	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô88 → R10	Matériau: PGC

18,87 m



)BAAèDVFORMAPIOs

(BAA) Déformation
Orientation:horizontale
Réduction: 15%
Photo:ML22505.jpg
Vidéo:00:07:06
Poinçonnement ponctuel

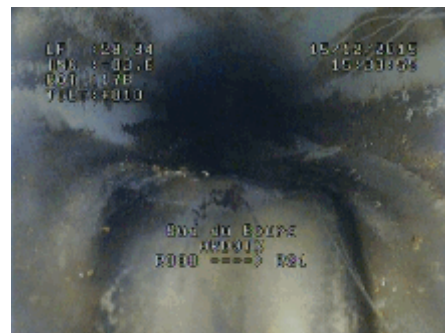

ô1,ô2 m



)BCEès OEUD D'ARRIGVE


R10

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,30m.
Photo:ML22506.jpg/ML22507.jpg
Vidéo:00:07:35




ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
	PROs ÇOs 26 - r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen
	Longueur: ô1,ô2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô88 → R10
Longueur Inspectée: ô1,ô2	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô88 → R10	Section: - ECPIOs 20 Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

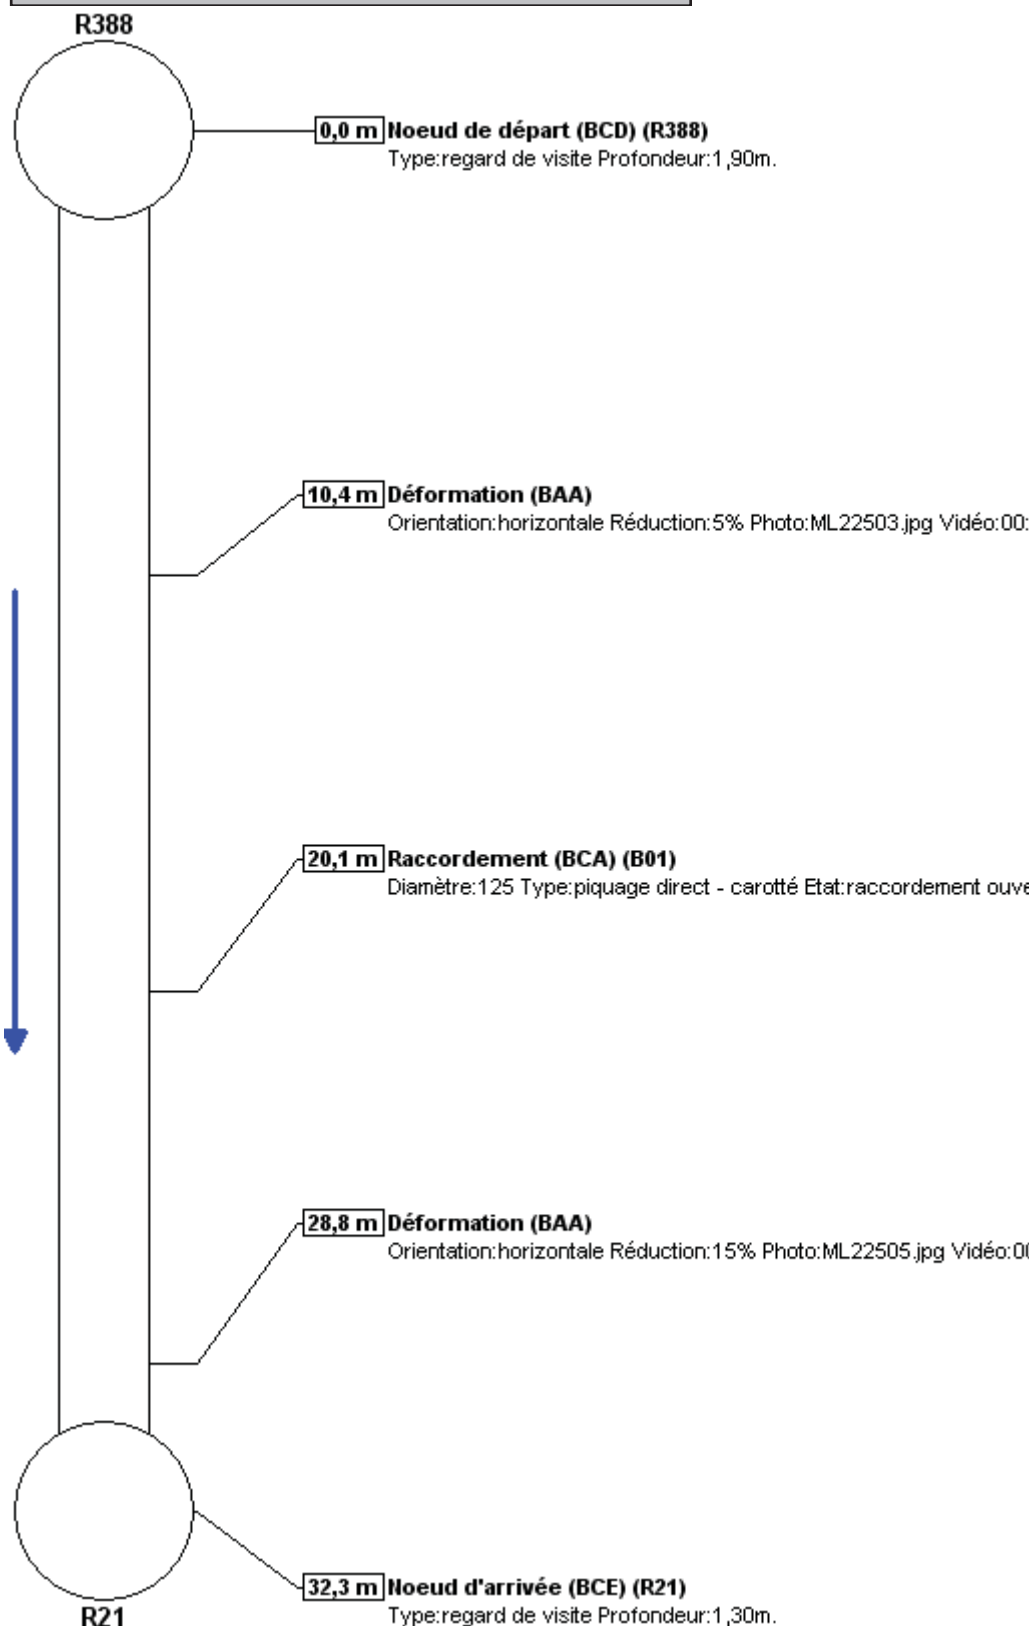

ARDOIX nr d dr Bor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 28 - r d dr Bor lg ARDOIX	
Longueur: 52,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R10 → R11	Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 52,72	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R10 → R11	Section: - ECPIOs 20
			Matériau: PGC

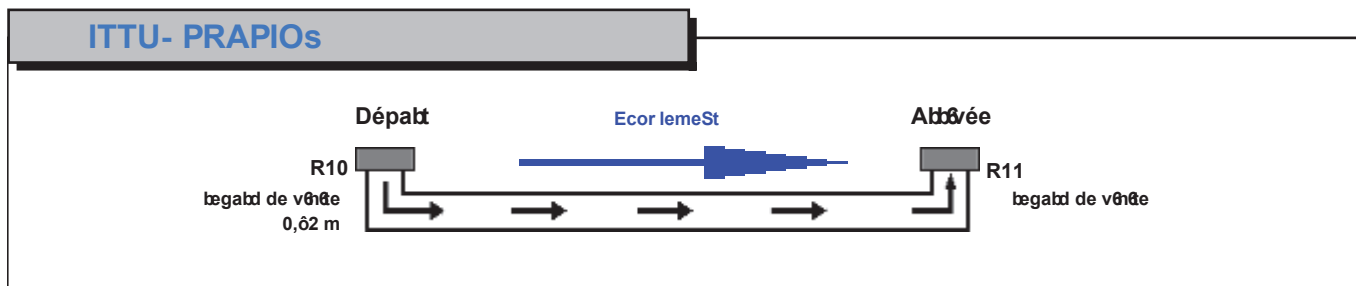

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uS pté
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavlaSt	Emplacement:	nor n den lâtôn
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégé lotn de la xautatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectôS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	CnpectôS de bor tSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectôS pabtélécaméta câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâtôS	Positionnement:	dr lée d'eStégittmeSt)hh:mm:nnèdepr ô
Matériel:	Cameta totatôe DPR65	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME M&kaël	Vidéo:	ml06869.av6
Assistant:	RIDARD Ph&ddy	Photo	
Observateurs:		Format:	ônagen x en
Précipitations:	pan de ptécôtatôSn	Référence:	
Température:	temp&atr t& ar ldennr n de z&bo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceSt& dr t&gal& de v&h&e de d&pal&		

RV- UTPAP

ISnpectôS compl&te		OBSERVATIONS
Linéaire inspecté (m): 52,72		ô Déx&matôSn L0 Rac&e
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 9	
Nb Branchements(s): 2	Inspecté: 2	
Nb Constat(s): 8		

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 28 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 52,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R10 → R11	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 52,72	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R10 → R11	Matériau: PGC
2,22 m  BCDès OEUD DE DVPARP R10 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22577.jpg Vidéo:00:00:01 			
1,20 m  BAAèDVFORMAPIOs 6H -> 8H   (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:10% Photo:ML22578.jpg Vidéo:00:00:13 Poinçonnement ponctuel 			

		PROs ÇOs 28 - r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen
Longueur: 52,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R10 → R11	Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 52,72	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R10 → R11	Matériau: PGC	

5,82 m



)BDAèPj OPOGRAPj IE GVsrATE

(BDA) Photographie générale

Photo:ML22579.jpg/ML22580.jpg

Vidéo:00:00:34

Regard borgne lors de l'inspection



)DBAèRACIs E

(DBA) Racine

Type:radicelles

Photo:ML22581.jpg

Vidéo:00:00:47



68,09 m



)BAAèDVFORMAPIOs

(BAA) Déformation

Orientation:horizontale


Réduction:5%

Photo:ML22582.jpg

Vidéo:00:02:46

Poinçonnement ponctuel

4H -> 6H

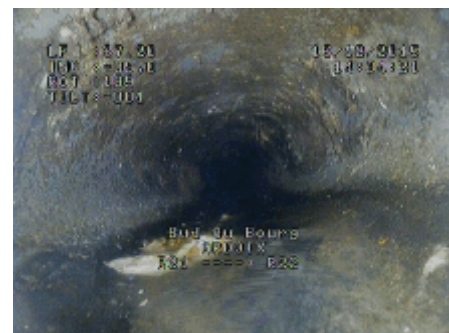

 PROs ÇOs 28 - r d dr Bor lq ARDOIX 		Usage: ear (r néen	
Longueur: 52,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R10 ➔ R11	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 52,72	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R10 ➡ R11	Matériau: PGC

77,77 m


)BAAèDVFORMAPIOs

(BAA) Déformation
 Orientation:horizontale
 Photo:ML22583.jpg
 Vidéo:00:03:22
Ovalisation

12H -> 12H





52,72 m


)BCEèS OEUD D'ARRIGVE


R11

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22584.jpg/ML22585.jpg
 Vidéo:00:03:59




ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 28 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen)
Longueur: 52,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R10 → R11	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 52,72	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R10 → R11	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

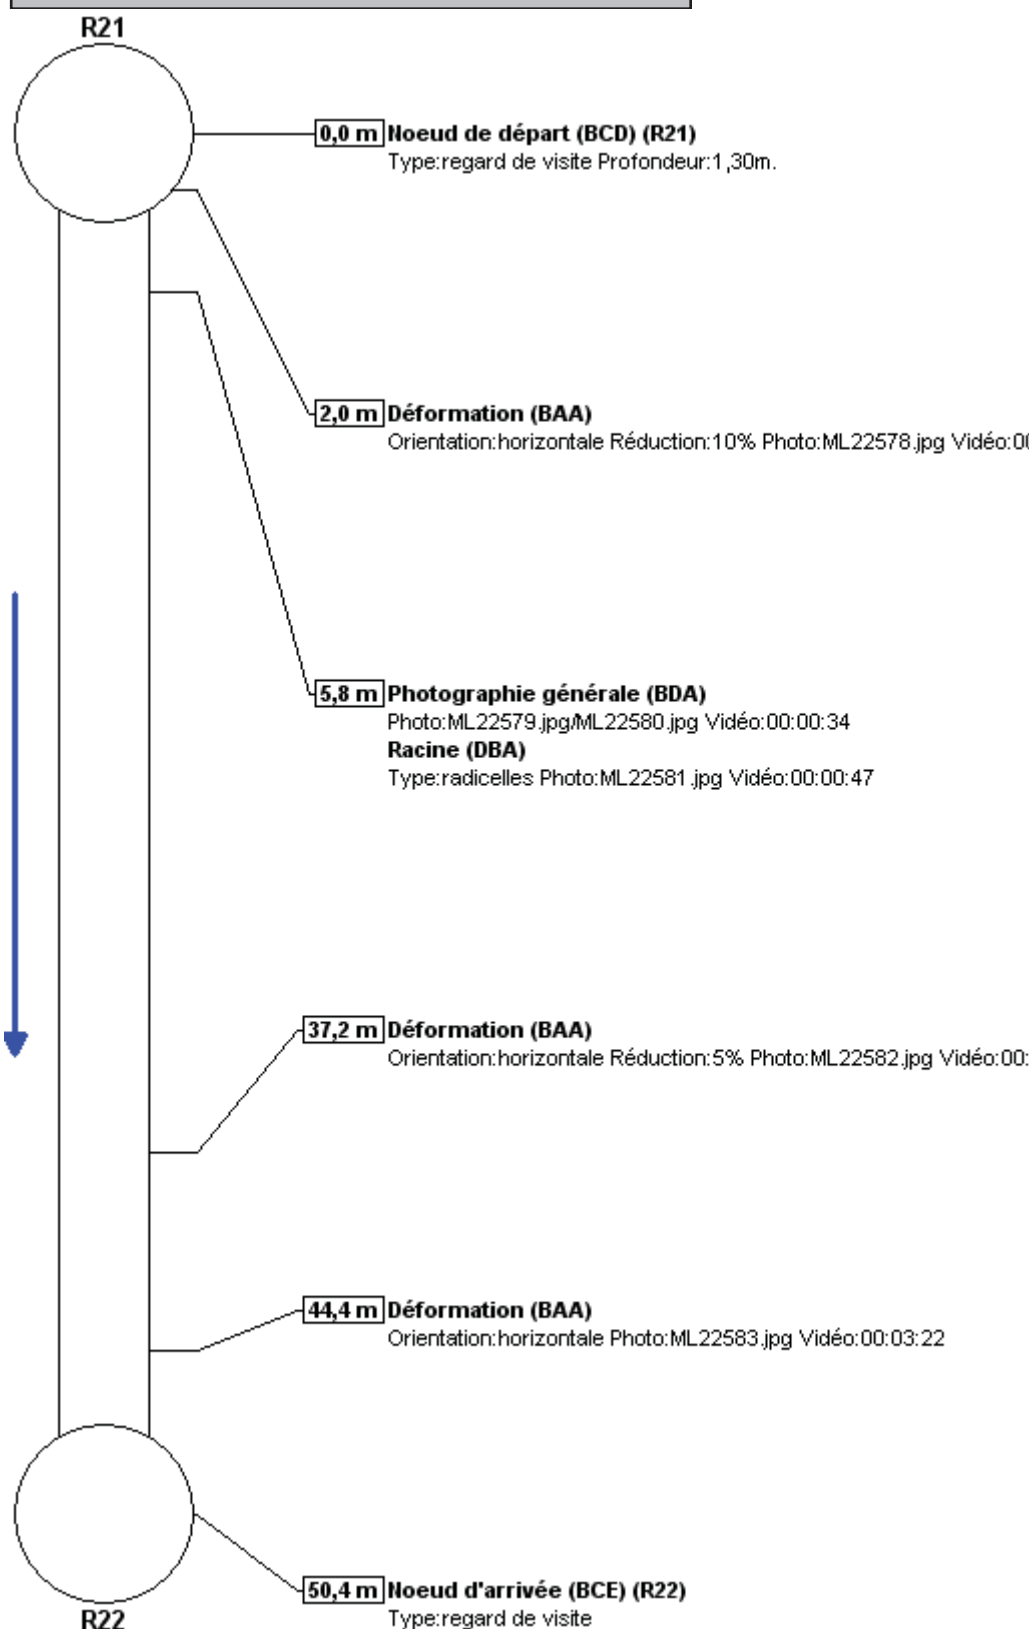

ARDOIX nr d dr Bor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 28 - r d dr Bor lq ARDOIX	
Longueur: ô9,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R1ô → R11	Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: ô9,72	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R1ô ← R11	Section: - ECPIOs 20
		Matériau: PGC	

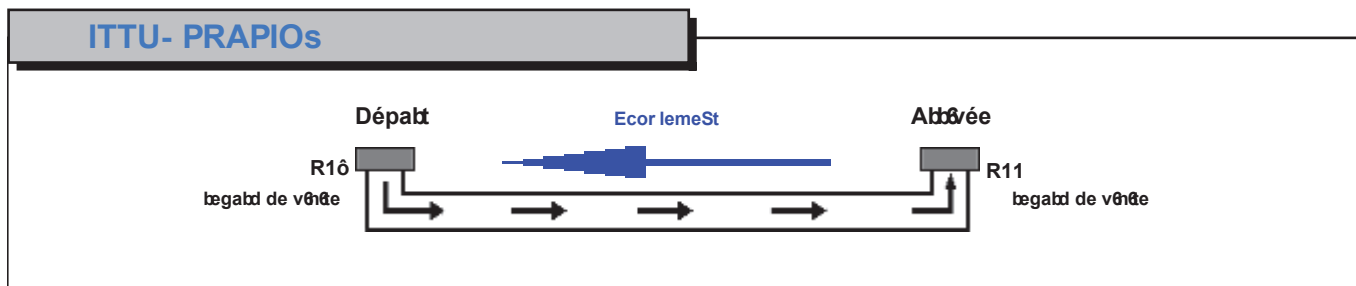

CARACPVRI- PIQUE-



Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uôS ptôré
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâaSt	Emplacement:	nor n den lâlâSt
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	bévêtemeSt Stégbê lotn de la xautâatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ÇnpectôS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ÇnpectôS de bor tSt de l'état	Vidéo	
Méthode:	ÇnpectôS pabtélécaméta côcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatôS	Positionnement:	dr lée d'eStégâttbemeSt jhh:mm:nnèdepr ôh
Matériel:	Cameta totatôve DPR65	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME M&kaël	Vidéo:	ml0ôôô1.av6
Assistant:	RIDARD Ph&ddy	Photo	
Observateurs:		Format:	ônagen x& en
Précipitations:	pan de pt&çp&atôSn	Référence:	
Température:	temp&atr t& ar ldennr n de z&bo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceSt& dr bégald de vñte de départ		


RV- UTPAP

ISnpectôS compl&te		OBSERVATIONS
Linéaire inspecté (m): ô9,72		0 Déx&matôS
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 7	
Nb Branchements(s): 2	Inspecté: 2	
Nb Constat(s): ô		

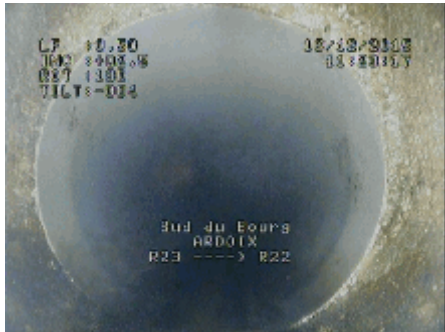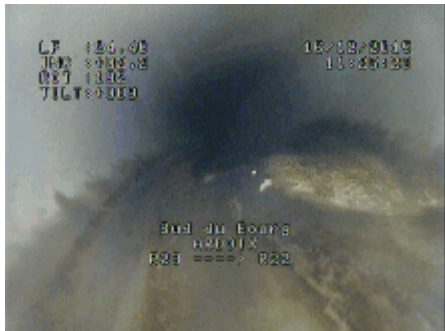
ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 28 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: ô9,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R1ô → R11	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô9,72	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R1ô ← R11	Matériau: PGC
2,22 m )BCDès OEUD DE DVPARP R1ô (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22541.jpg Vidéo:00:00:02 			
17,76 m )BAAèDVFORMAPIOs 3H -> 6H   (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:20% Photo:ML22542.jpg Vidéo:00:02:08 Poinçonnement ponctuel 			
ô9,72 m )BCEès OEUD D'ARRIGVE R11 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22543.jpg/ML22544.jpg Vidéo:00:04:30  			

ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 28 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: ô9,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R1ô → R11	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô9,72	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R1ô ← R11	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

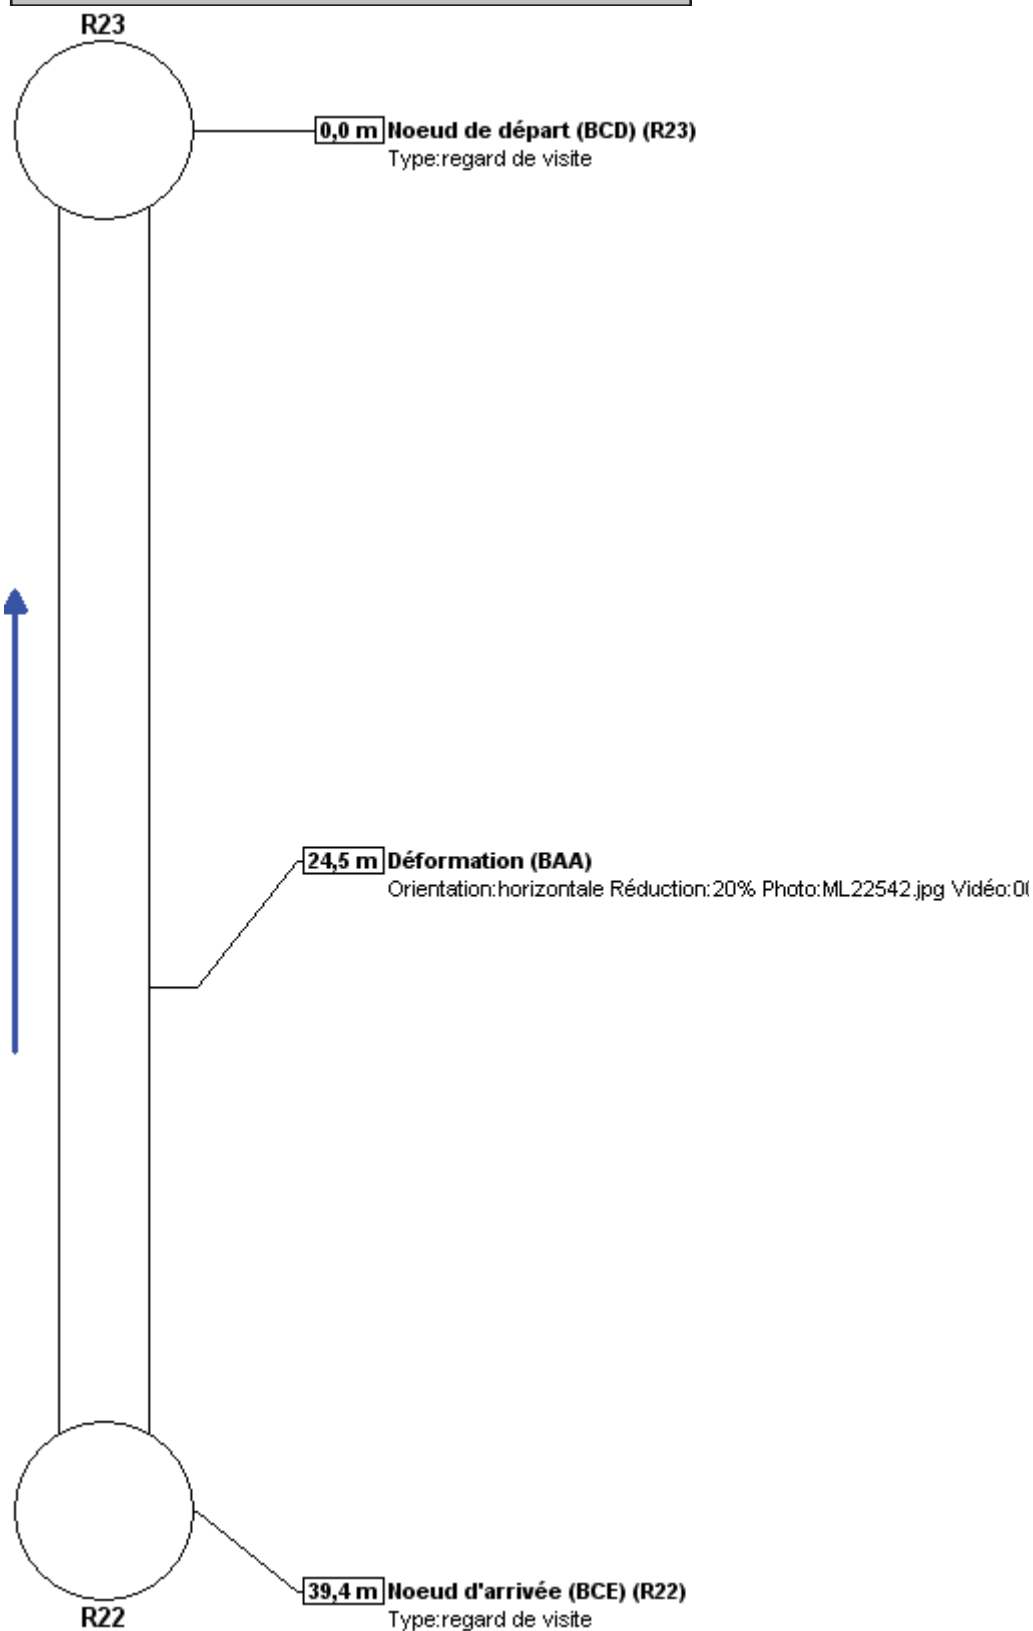

ARDOIX nr d dr uor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 29 - r d dr Bor lg ARDOIX	
Longueur: 08,62		Usage: ear (r néen Diamètre(mm): 122 Sens de la visite: R17 → R16 Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 08,62		Sens de l'écoulement: R17 ← R16 Matériau: PGC	

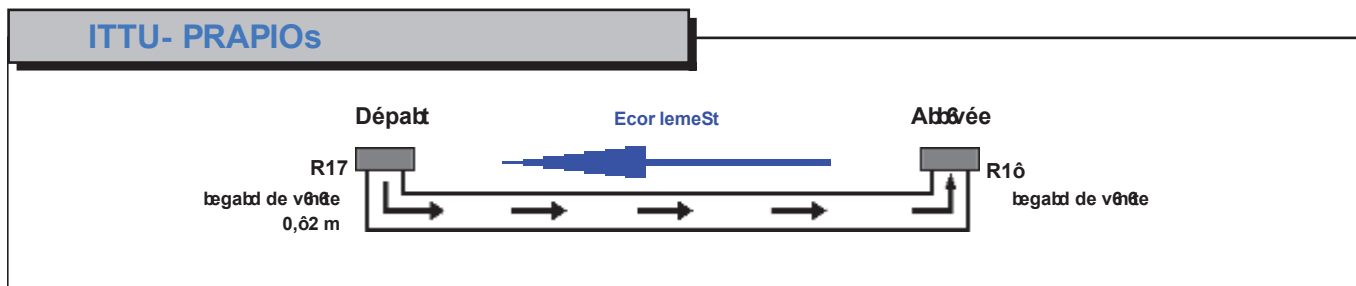

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uS pté
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavlaSt	Emplacement:	nor n den lâtSt
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtemeSt Stégé lôn de la xautatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectâS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	CnpectâS de bor tSt de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectâS pabtelécaméta câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâtâS ar cr Se menr t pñe	Positionnement:	dr lée d'eStégâttmeSt jhh:mm:nnèdepr Sn le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameta totatâve DPR65	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME M&kaël	Vidéo:	ml06860.av6
Assistant:	RIDARD Ph&ddy	Photo	
Observateurs:		Format:	âgagen x en
Précipitations:	pan de pñcâpâtâSn	Référence:	
Température:	temp&atr t& ar ldennr n de z&bo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceSt& dr &gabld de vñte de dép<		

RV- UTPAP

ISnpectâS compl&te		OBSERVATIONS	
Linéaire inspecté (m): 08,62		Ar cr Se aSom& t&ScoSt&ée lôn de l'âSnpectâS	
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 7		
Nb Branchements(s): 0	Inspecté: 2		
Nb Constat(s): 0			

		PROs ÇOs 29 - r d dr Bor lg ARDOIX			Usage: ear (r néen
Longueur: ô8,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17 → R1ô	Section: - ECPIOs 20		
Longueur Inspectée: ô8,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R17 ← R1ô	Matériau: PGC		

2,22 m



R17

)BCDès OEUD DE DVPARP

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,30m.
 Photo:ML22537.jpg
 Vidéo:00:00:01



8,85 m



B21

)BCAèRACCORDEMEs P

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22538.jpg
 Vidéo:00:00:35



ô8,62 m



R1ô


)BCEès OEUD D'ARRIGVE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22539.jpg/ML22540.jpg
 Vidéo:00:03:26





ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 29 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: ô8,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17 → R1ô	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô8,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R17 ← R1ô	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

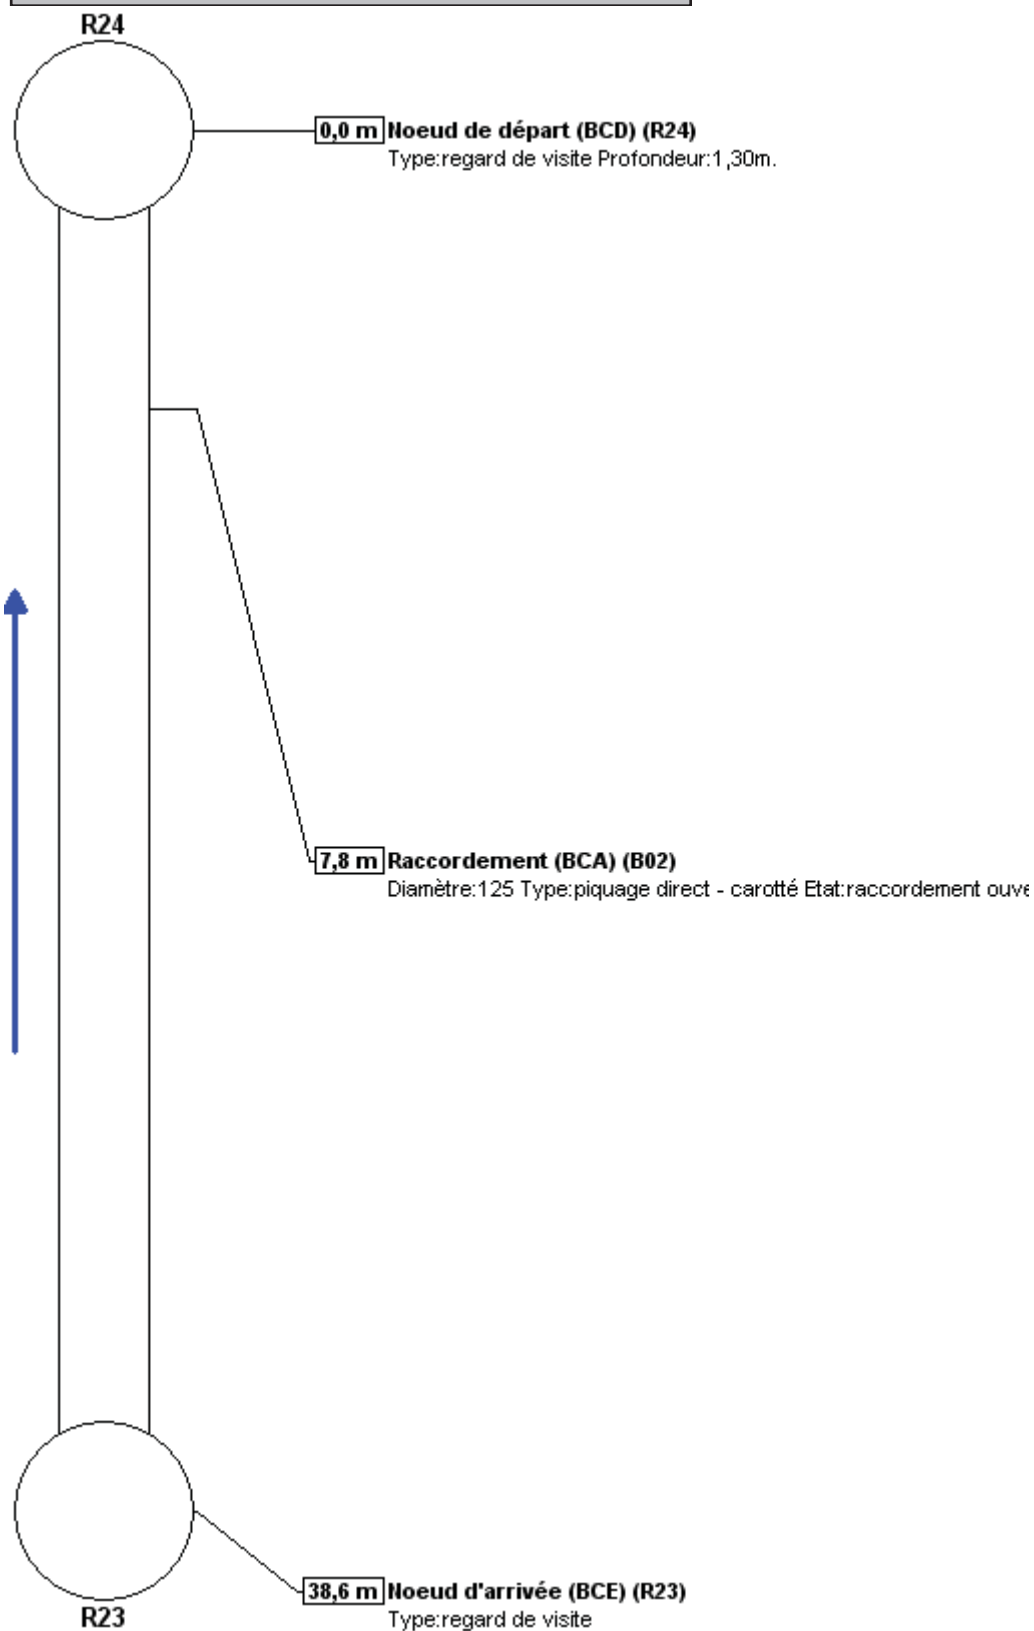

ARDOIX nr d dr Bor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 02 - r d dr Bor lq ARDOIX	
Longueur: 59,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R15 → R17	Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 59,02	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R15 → R17	Section: - ECPIOs 20
		Matériau: PGC	

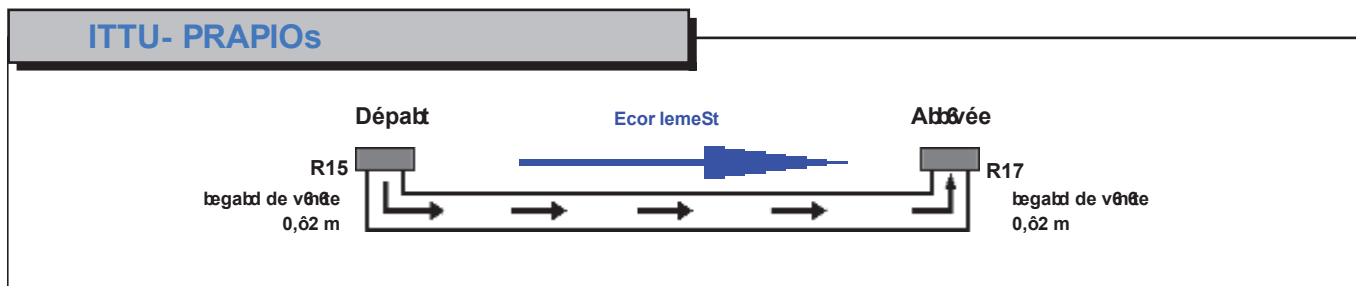

CARACPVRI- PIQUE-


Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laâe
Nom du réseau:		Propriété:	uâS pr ulâ
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavââe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt âtégtâ lotn de la xautâatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ânpectâS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ânpectâS de bor tâe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ânpectâS pabtelécâmâ câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatâS	Positionnement:	dr lâe d'eStâgtâttâmeSt)hh:mm:nnèdepr â
Matériel:	Camââ totatâve DPR65	Référence:	le dêur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME Mâkaël	Vidéo:	ml068ôô.av6
Assistant:	RIDARD Phââty	Photo	
Observateurs:		Format:	âmagen xâ en
Précipitations:	pan de plâcââatâSn	Référence:	
Température:	tempêâtr âe ar ldennr n de zêbo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStâ dr âgâld de vââe de départ		

RV- UTPAP

ISnpectâS complâte		OBSERVATIONS
Linéaire inspecté (m): 59,02		1 DéxâmatâSn
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 8	
Nb Branchements(s): 2	Inspecté: 2	
Nb Constat(s): 5		

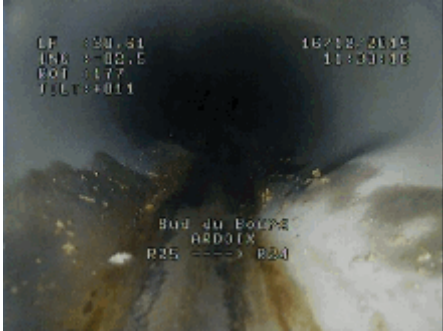
ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 02 - r d dr Bor lq ARDOIX		
Longueur: 59,02		Diamètre(mm): 122		Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 59,02		Sens de la visite: R15 → R17		Section: - ECPIOs 20
Longueur unitaire(m): 6,22		Sens de l'écoulement: R15 → R17		Matériau: PGC
2,22 m R15)BCDès OEUD DE DVPARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22545.jpg Vidéo:00:00:01 				
09,72 m R15)BDAèPj OPOGRAPj IE GV s VRATE (BDA) Photographie générale Photo:ML22546.jpg/ML22547.jpg Vidéo:00:01:22 <i>Regard borgne lors de l'inspection</i>  				
ô2,60 m R15)BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction: 10% Photo:ML22548.jpg Vidéo:00:02:25 <i>Poinçonnement ponctuel</i> 3H -> 6H 				

	PROs ÇOs 02 - r d dr Bor lq ARDOIX		 Usage: ear (r néen
Longueur: 59,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R15 ➡ R17	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 59,02	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R15 ➡ R17	Matériau: PGC

78,88 m

)BAAèDVFORMAPIOs

(BAA) Déformation
 Orientation:horizontale
 Réduction:5%
 Photo:ML22549.jpg
 Vidéo:00:04:17
Poinçonnement ponctuel



59,02 m

)BCEès OEUD D'ARRIGVE


R17

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,30m.
 Photo:ML22550.jpg/ML22551.jpg
 Vidéo:00:05:28




ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 02 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 59,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R15 → R17	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 59,02	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R15 → R17	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

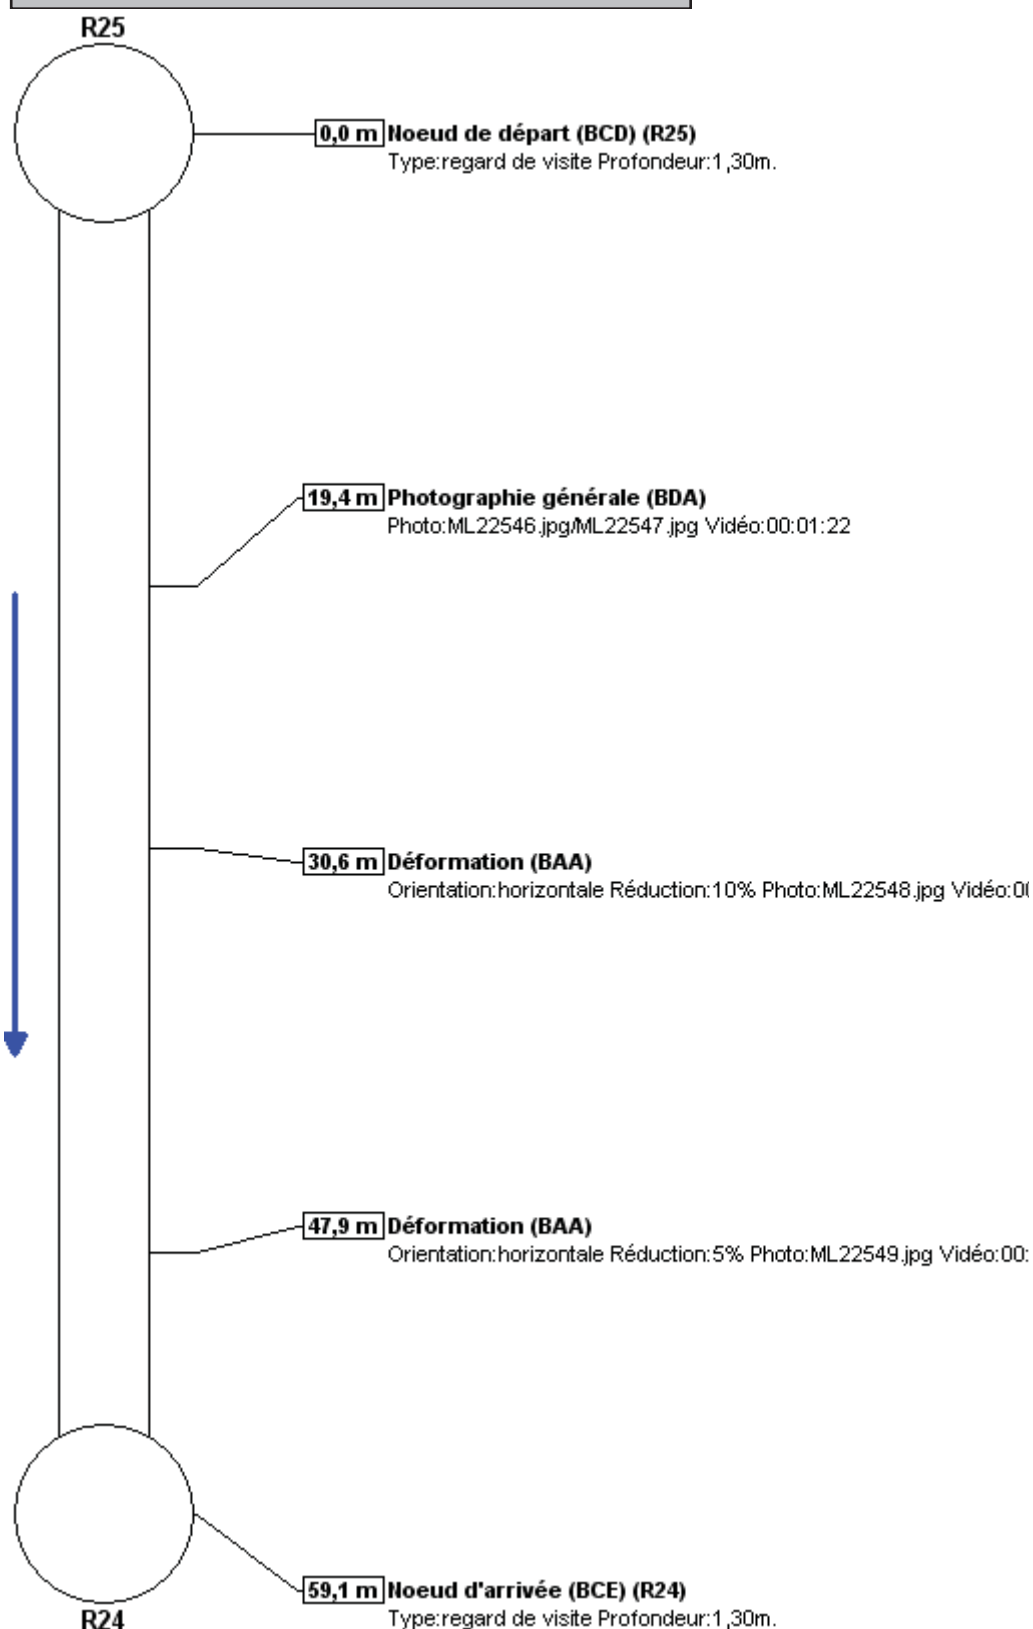

ARDOIX nr d dr Bor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 00 - r d dr Bor lg ARDOIX	
Longueur: 52,22	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17 → R18	Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 52,22	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R17 → R18	Section: - ECPIOs 20
			Matériau: PGC

ITTU- PRAPIOs

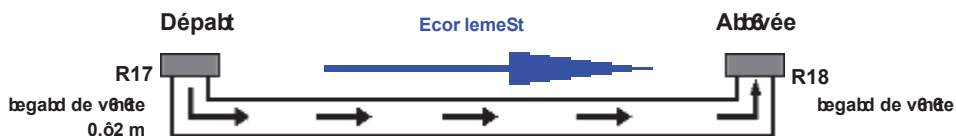

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	càcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uS pté
Type d'ouvrage:	utaSchemeSt or collecter bglavlaSt	Emplacement:	nor n den laldSt
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégé lotn de la xautatSt
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectSt	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	CnpectSt de bor tSt de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectSt pabtélécaméta càcr laSt daSn la caSalnatSt ar cr Se menr b pñe	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:		Positionnement:	dr lée d'eStégittmeSt jhh:mm:nnèdepr St le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameta totatve DPR65	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME M&kaél	Vidéo:	ml06862.av6
Assistant:	RIDARD Ph&ddy	Photo	
Observateurs:		Format:	énagen x en
Précipitations:	pan de pñc&atSt	Référence:	
Température:	temp&atr b ar ldennr n de z&bo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceSt& dr égald de vñte de dépal&		

RV- UTPAP

ISnpectSt compl&te

Linéaire inspecté (m): 52,22

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 2

Nb Constat(s): 5

Nb Photo(s): 5

Inspecté: 2

OBSERVATIONS

1 Déx&mat&Sn L0 Dépf t

ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
 PROs ÇOs 00 		Usage: ear (r néen	
Longueur: 52,22	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17 ➔ R18	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 52,22	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R17 ➡ R18	Matériau: PGC

2,22 m

R17



)BCDès OEUD DE DVPARP

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,30m.
 Photo:ML22531.jpg
 Vidéo:00:00:01





08,91 m

5




)BAAèDVFORMAPIOs

(BAA) Déformation
 Orientation:horizontale
 Réduction:10%
 Photo:ML22532.jpg
 Vidéo:00:01:15
Poinçonnement ponctuel

5H -> 7H

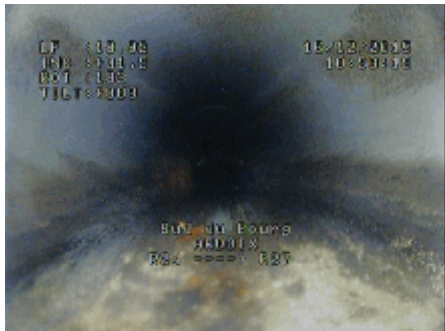

02,21 m

5




)BAAèDVFORMAPIOs

(BAA) Déformation
 Orientation:verticale
 Réduction:5%
 Photo:ML22533.jpg
 Vidéo:00:02:02
Poinçonnement ponctuel

8H -> 10H




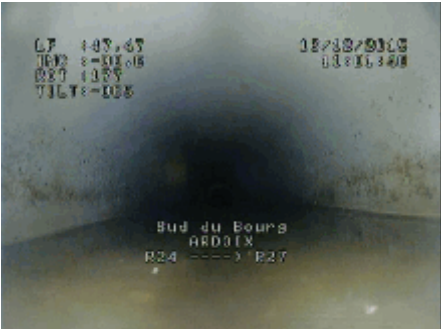


ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 00 - r d dr Bor lq  ARDOIX		
Longueur: 52,22		Diamètre(mm): 122		Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 52,22		Sens de la visite: R17 ➔ R18		Section: - ECPIOs 20
Longueur unitaire(m): 6,22		Sens de l'écoulement: R17 ➔ R18		Matériau: PGC
71,07 m )BBCàDVPÔP (BBC) Dépôt Type:grossier Epaisseur:25% Photo:ML22536.jpg Vidéo:00:03:20 5H -> 7H  				
52,22 m )BCEàs OEUD D'ARRIGVE R18 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22535.jpg Vidéo:00:03:44  				


ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 00 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 52,22	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17 → R18	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 52,22	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R17 → R18	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

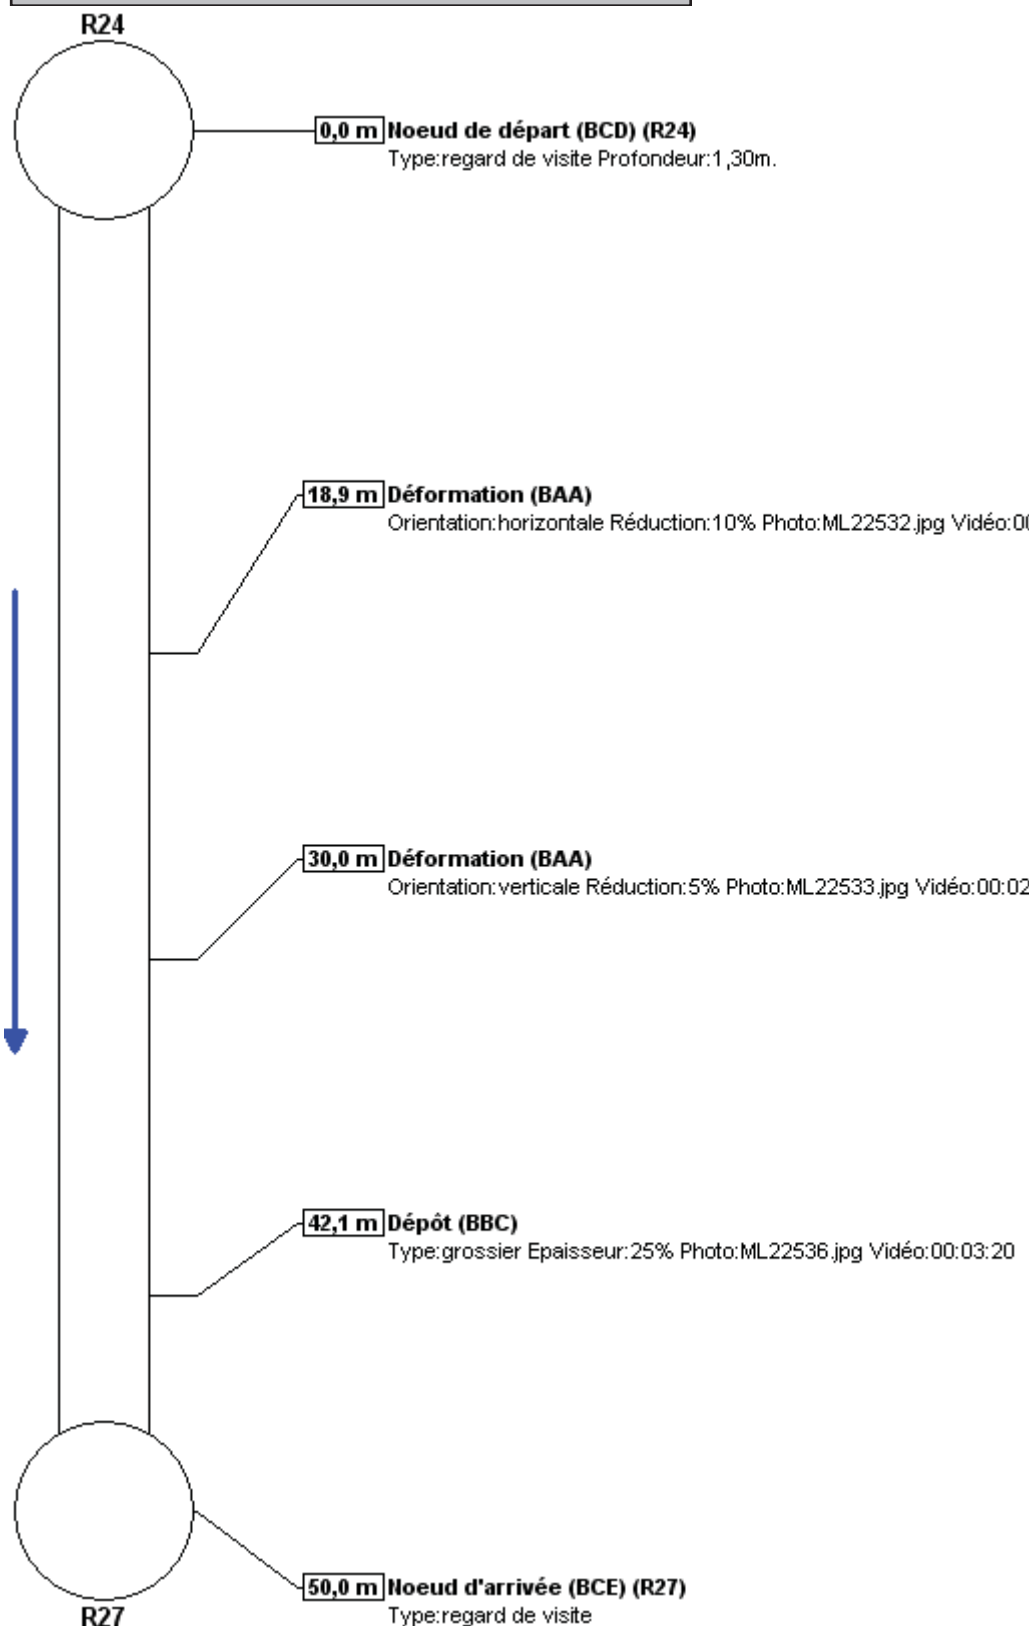

ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs ôô - r d dr Bor lq ARDOIX	Usage: ear (r néen
Longueur: 77,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô11 → R18	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,02	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô11 ← R18	Matériau: PGC

ITTU- PRAPIOs

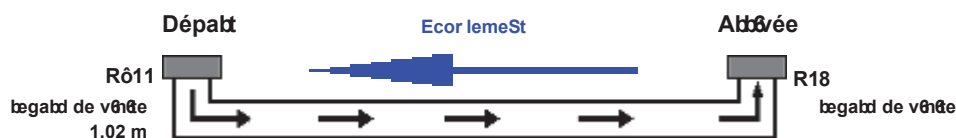

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr laôe
Nom du réseau:		Propriété:	uôS ptôré
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collector bglavôaôe	Emplacement:	nor n den lâlôôe
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt ôtégté lotn de la xautôatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ônpectôS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ônpectôS de bor tôe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ônpectôS pabtélécaméta côcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalôatôS	Positionnement:	dr lée d'eStegôttômeSt)hh:mm:nnèdepr ô
Matériel:	ar cr Se menr ôe ptôe	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	Cameôa totatôe DPR65	Vidéo:	ml0ôô18.av6
Assistant:	TABEAUME Môkaël	Photo	
Observateurs:	RIDARD Phôetty	Format:	ônagen xô en
Précipitations:	pan de ptôôôatôSn	Référence:	
Température:	tempêatr ôe ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStôe dr légald de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectôS complôte

Linéaire inspecté (m): 77,02

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 2

Nb Constat(s): 5


Nb Photo(s): 6

Inspecté: 2

OBSERVATIONS


ô s ôear (d'ear

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs ôô - r d dr Bor lq  ARDOIX		
Longueur: 77,02		Diamètre(mm): 122	Usage: ear (r néen	
Longueur Inspectée: 77,02		Diamètre(mm): 122	Section: - ECPIOs 20	
Longueur unitaire(m): 6,22		Sens de la visite: Rô11 → R18		Matériau: PGC
Sens de l'écoulement: Rô11 ← R18		Matériau: PGC		
2,22 m  Rô11)BCDès OEUD DE DVPARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:2,10m. Photo:ML22520.jpg Vidéo:00:00:01  				
0,05 m )BDDès IGEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:20% Photo:ML22521.jpg Vidéo:00:00:09 Début du flache à 0.50 mètre, fin à 1.50 mètre, hauteur maxi 4 cm  				
09,71 m )BDDès IGEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:10% Photo:ML22522.jpg Vidéo:00:01:21 Début du flache à 19 mètre, fin à 22 mètre, hauteur maxi 3 cm  				

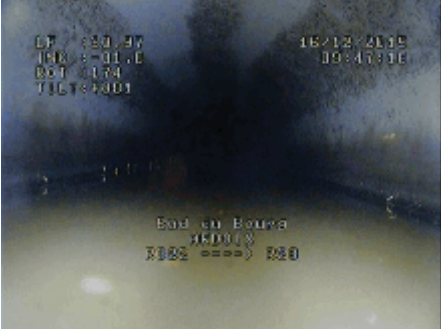ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs ôô - r d dr Bor lq ARDOIX	
Longueur: 77,02		Diamètre(mm): 122	
Longueur Inspectée: 77,02		Sens de l'écoulement: Rô11 ← R18	
Usage: ear (r néen		Section: - ECPIOs 20	
Matériau: PGC		Sens de la visite: Rô11 → R18	
ô2,98 m )BDDès IGEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:15% Photo:ML22523.jpg Vidéo:00:02:11 Début du flache à 30 mètre, fin à 38 mètre, hauteur maxi 4 cm 			
77,02 m )BCEès OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22524.jpg/ML22525.jpg Vidéo:00:03:13  			

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs ôô - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 77,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô11 → R18	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,02	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô11 ← R18	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

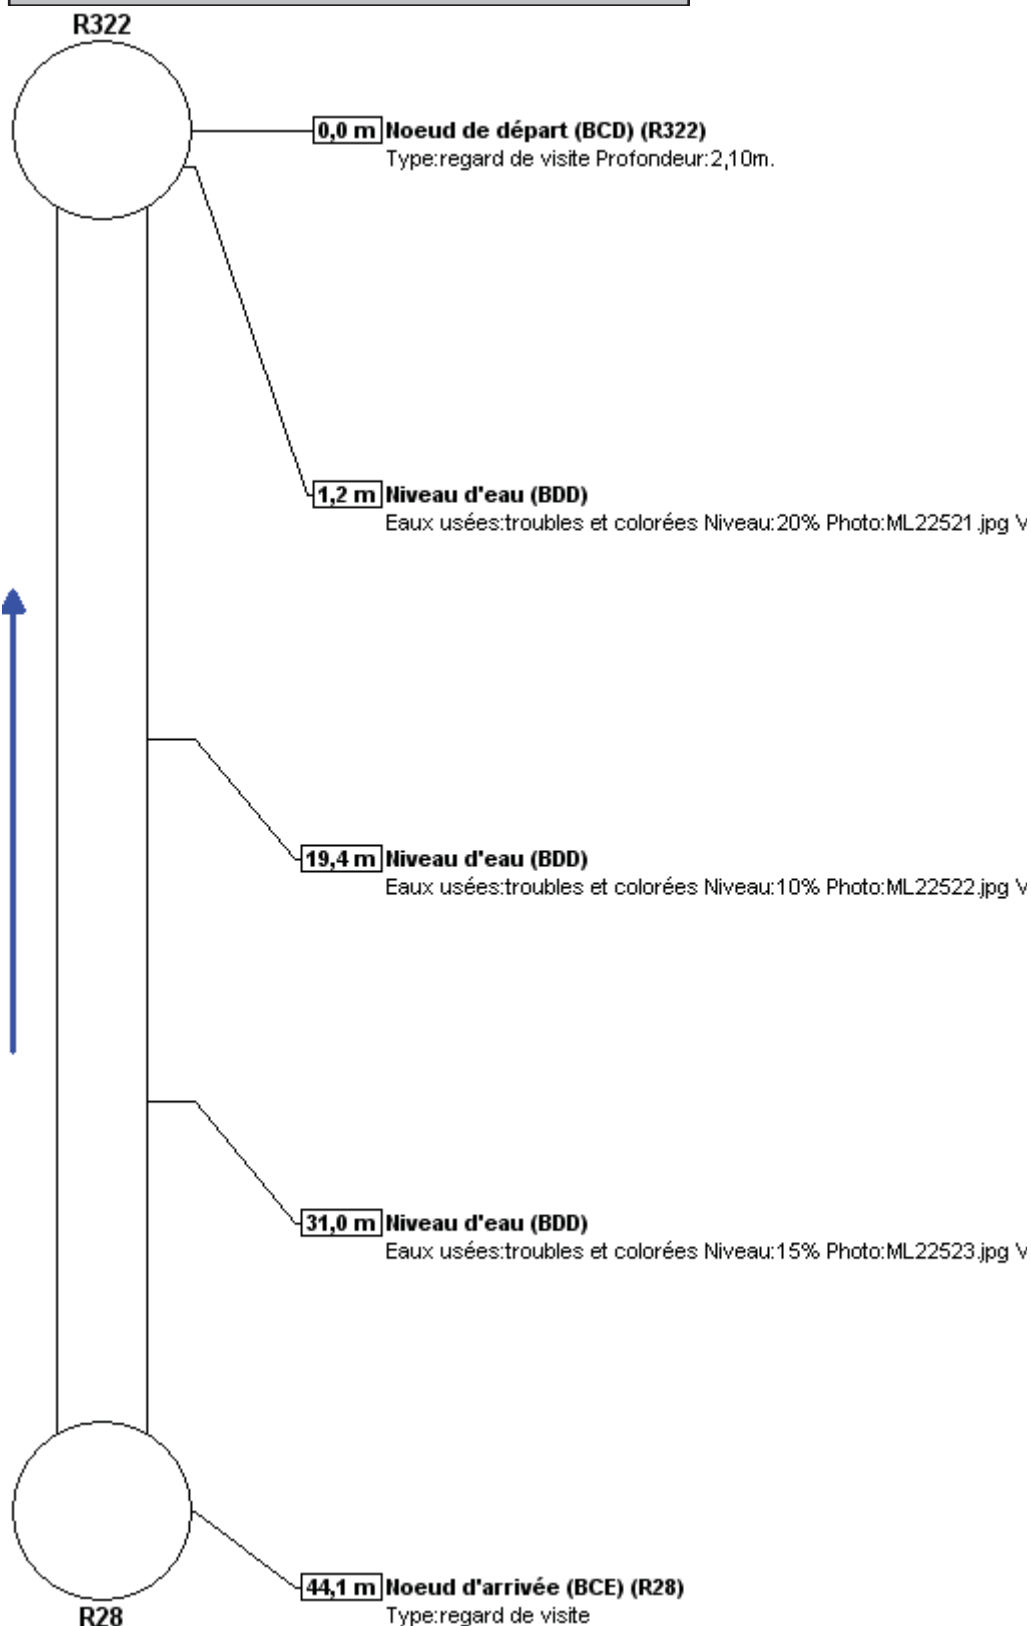

Départ *Ecor lemeSt* **Arrivée**

R158 R11

begad de vôte begad de vôte

Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr laðæ
Nom du réseau:		Propriété:	uðS ptævé
Type d'ouvrage:	ubaSchemeSt or collector bghavlaðæ	Emplacement:	nor n den hildðn
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement Stégé loin de la xautatðS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ðnpectðS	Matériau:	PGC

Objectif:	Inspecter de bon état de l'état	Vidéo	
Méthode:	Inspecter par télécaméra circulaire la circulation	Support:	DGD de dossier
Régulation du débit:	arrêter le mouvement	Positionnement:	direction de l'axe de la caméra
Matériel:	Caméra totale DPR65	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME Michaël	Vidéo:	ml06868.av6
Assistant:	RIDARD Phélie	Photo	
Observateurs:		Format:	Image en
Précipitations:	pas de précipitation	Référence:	
Température:	température environnante	Commentaire:	
Référence longitudinale:	cette direction de vue de départ		

Inspect6S complete

Linéaire inspecté (m): **62,62**

Pente: Or 6

Nb Photo(s): 5



Nb Branchements(s): 1


Inspecté: 2

Nb Constat(s): 7

OBSERVATIONS


Ar cr Se aSomal@ leScoStbée loin de l'Enpect@S

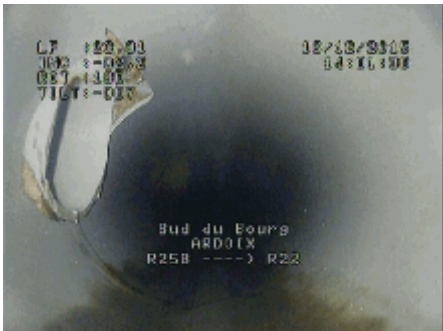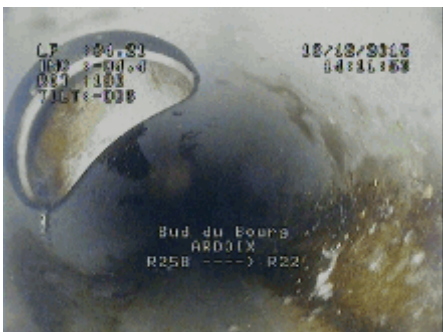ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 07 - r d dr Bor lq ARDOIX		
Longueur: 62,62		Diamètre(mm): 122		Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 62,62		Longueur unitaire(m): 6,22		Section: - ECPIOs 20
		Sens de la visite: R158 → R11		Matériau: PGC
Sens de l'écoulement: R158 → R11				
2,22 m R158)BCDès OEUD DE DVPARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22572.jpg Vidéo:00:00:03  				
10,90 m B25)BCAèRACCORDEMEs P (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:piquage direct - carotté Etat:raccordement ouvert Photo:ML22573.jpg Vidéo:00:07:57  				
07,10 m B26)BCAèRACCORDEMEs P (BCA) Raccordement Diamètre:160 Type:selle - carottée Etat:raccordement ouvert Photo:ML22574.jpg Vidéo:00:09:56  				

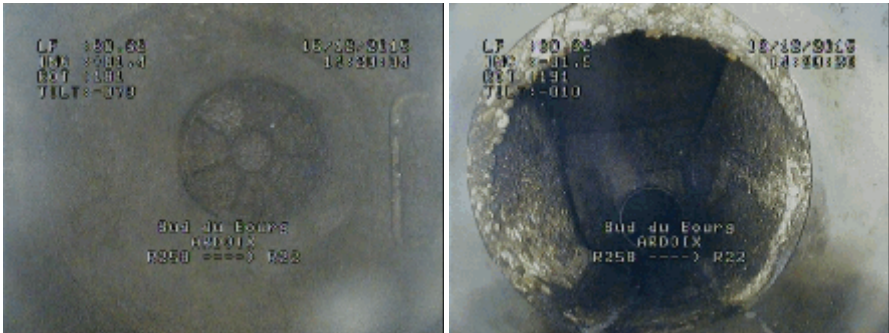ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 07 - r d dr Bor lq ARDOIX	
Longueur: 62,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R158 → R11	Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 62,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R158 → R11	Section: - ECPIOs 20
62,62 m R11  BCEs OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22575.jpg/ML22576.jpg Vidéo:00:12:26  			


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 07 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 62,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R158 → R11	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 62,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R158 → R11	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

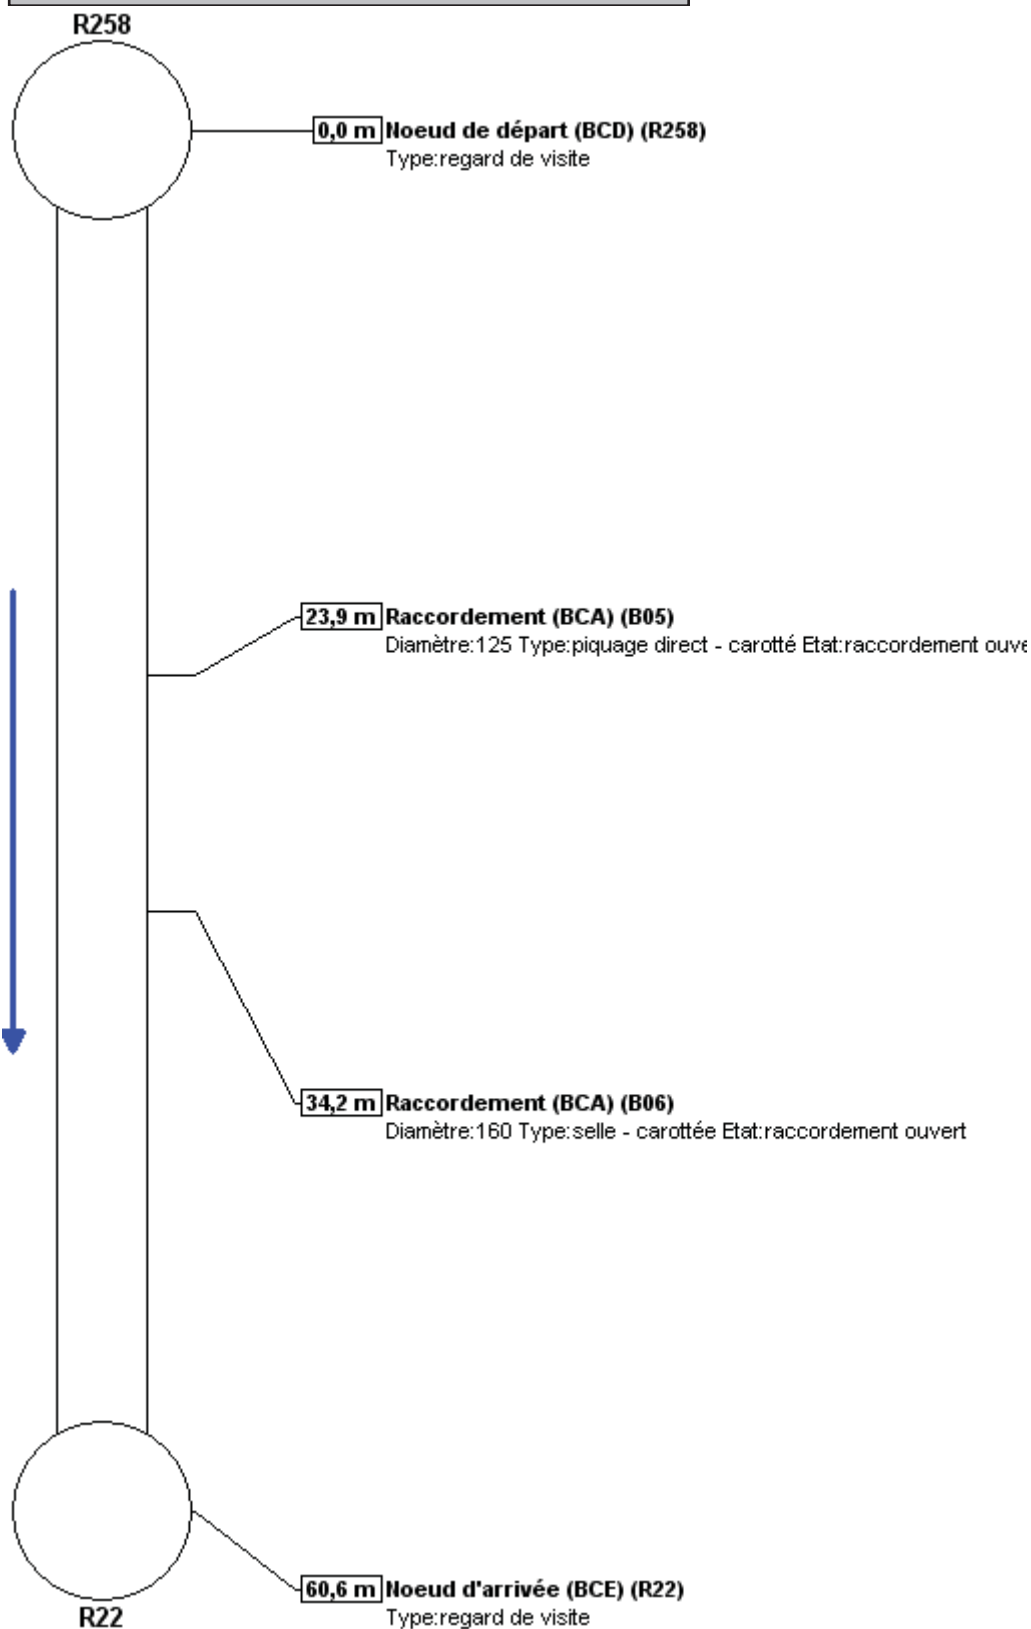

ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 05 - r d dr Bor lq ARDOIX	Usage: ear (r néen
Longueur: 60,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R006 → R158	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 60,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R006 → R158	Matériau: PGC

ITTU- PRAPIOs

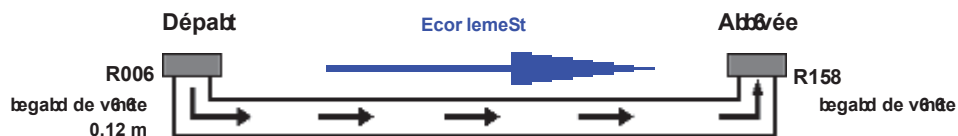

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	càcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uS pté
Type d'ouvrage:	utàSchemeSt or collecter bglavlaSt	Emplacement:	nor n den laldSt
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégé lotn de la xautatSt
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectSt	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	CnpectSt de bor tSt de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectSt pabtélécaméta càcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalatSt ar cr Se menr b pté	Positionnement:	dr lée d'eStegnttèmeSt jhh:mm:nnèdepr St le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameta totatve DPR65	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME M&kaél	Vidéo:	ml06868.av6
Assistant:	RIDARD Ph&ty	Photo	
Observateurs:		Format:	énagen x en
Précipitations:	pan de ptécptatSt	Référence:	
Température:	tempétatr b ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceSttè dr légald de vñte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectSt compl&te

OBSERVATIONS

0 DéxmatSt

Linéaire inspecté (m): 60,62


Pente: Or 6

Nb Photo(s): 8

Nb Branchements(s): 0

Inspecté: 2

Nb Constat(s): 5

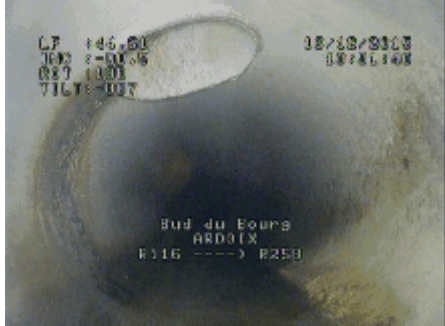ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 05 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 60,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R006 → R158	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 60,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R006 → R158	Matériau: PGC
2,22 m  R006)BCDès OEUD DE DVPARP  (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,20m. Photo:ML22565.jpg Vidéo:00:00:02 			
19,92 m )BDAèPj OPOGRAPj IE GVs VRATE  (BDA) Photographie générale Photo:ML22566.jpg/ML22567.jpg Vidéo:00:01:55 <i>Regard existant</i>  			
77,50 m  B27)BCAèRACCORDEMEs P  (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:piquage direct - carotté Etat:raccordement ouvert Photo:ML22568.jpg Vidéo:00:03:00 11H   			


		PROs ÇOs 05 - r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen
Longueur: 60,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R006 → R158	Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 60,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R006 → R158	Matériau: PGC	

76,77 m



)BAAèDVFORMAPIOs

(BAA) Déformation
Orientation:horizontale
Réduction:10%
Photo:ML22569.jpg
Vidéo:00:03:14
Poinçonnement ponctuel



60,62 m



)BCEès OEUD D'ARRIGVE


R158

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
Photo:ML22570.jpg/ML22571.jpg
Vidéo:00:04:20




ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROsÇOs 05 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen)
Longueur: 60,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R006 → R158	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 60,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R006 → R158	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

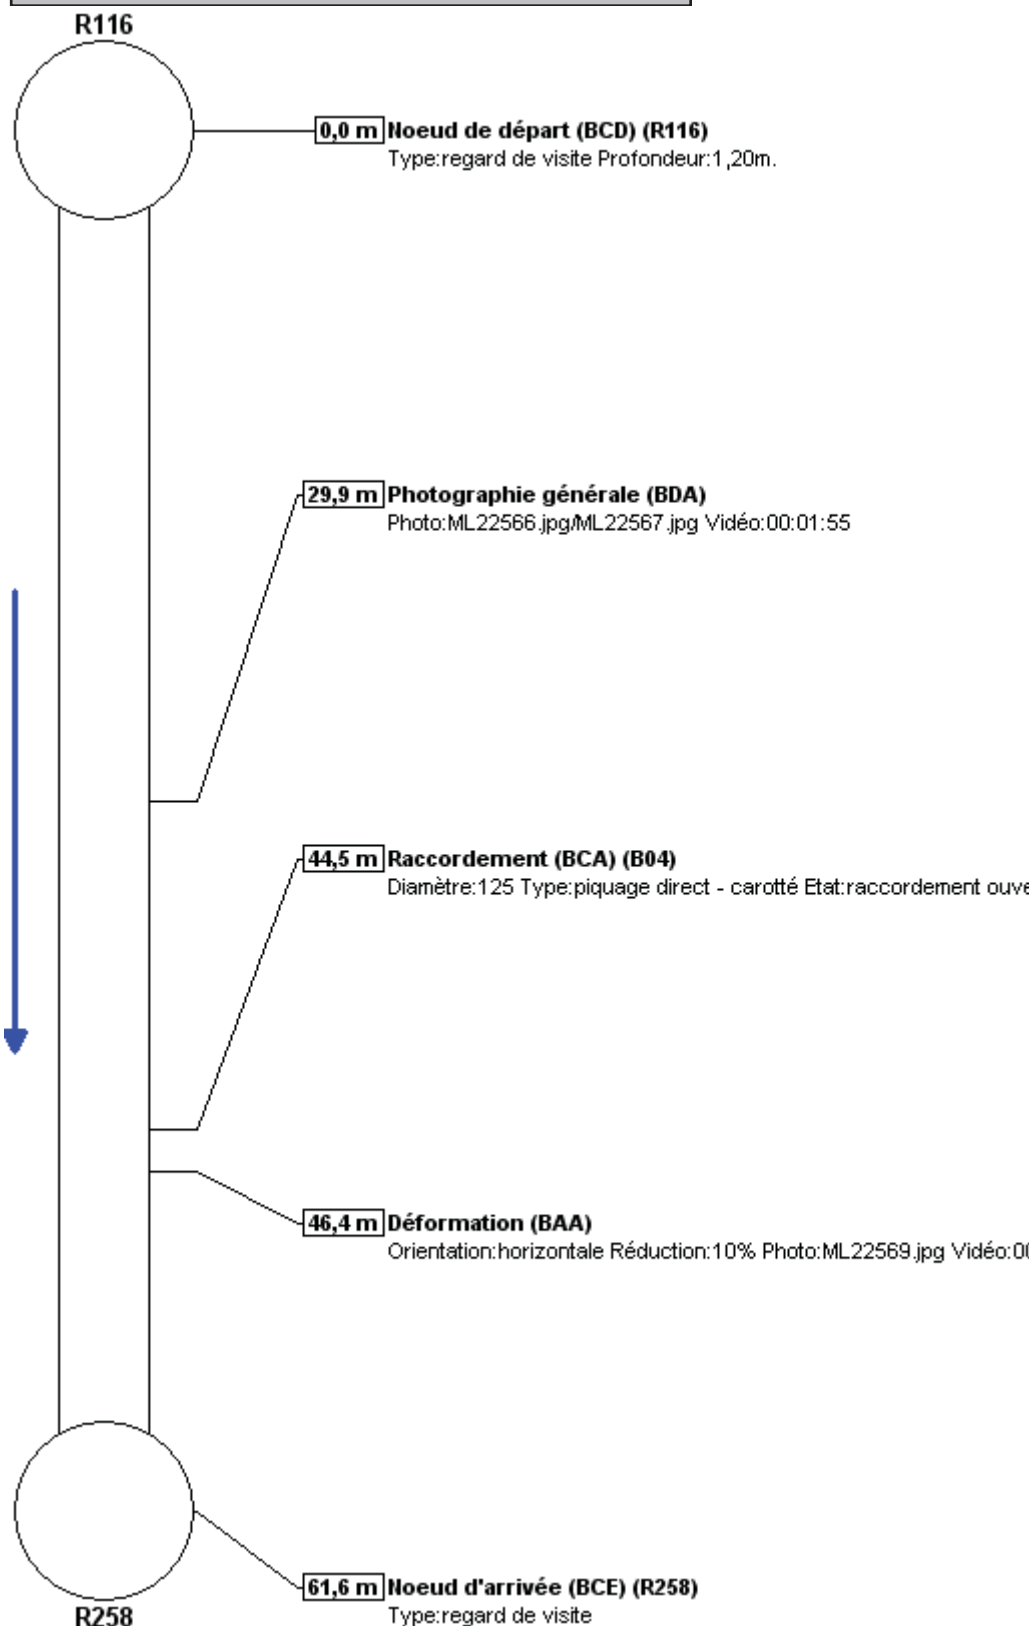

ARDOIX nr d dr Bor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 06 - r d dr Bor lq ARDOIX	
Longueur: ô6,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R006 → Rô86	Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: ô6,92	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R006 ← Rô86	Section: - ECPIOs 20
		Matériau: PGC	

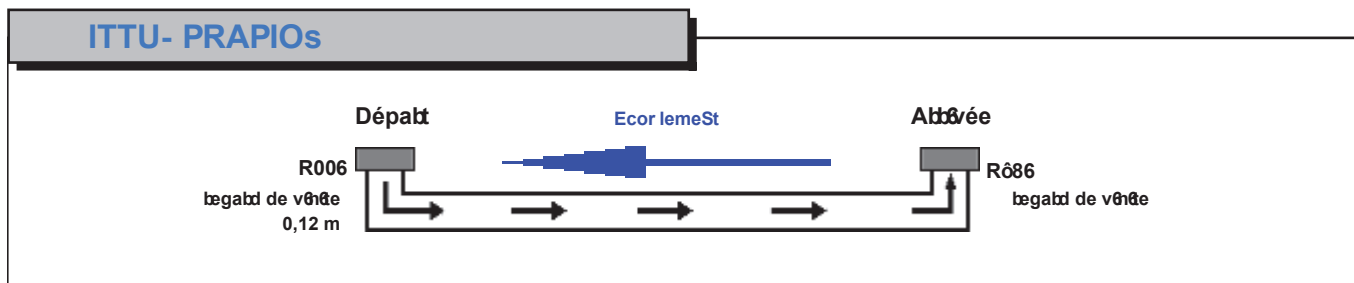

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uôS ptêré
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavêaSt	Emplacement:	nor n den lâlêSt
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	bévêtemeSt Stégê lotn de la xautêatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectôS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	CnpectôS de bor têSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectôS pabtélécaméta côcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalêatôS	Positionnement:	dr lée d'eStêgêttêmeSt jhh:mm:nnèdepr êh
Matériel:	Cameta totatêve DPR65	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME Mêkaël	Vidéo:	ml0ô8ô6.av6
Assistant:	RIDARD Phêlly	Photo	
Observateurs:		Format:	ônagen xê en
Précipitations:	pan de ptêcêatôSn	Référence:	
Température:	tempêatrê ar ldennr n de zêbo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStê dr bégald de vñtê de dépalt		

RV- UTPAP


ISnpectôS complête	OBSERVATIONS
Linéaire inspecté (m): ô6,92	1 DéxêmatôSn
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 5
Nb Branchements(s): 2	Inspecté: 2
Nb Constat(s): 7	

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 06 - r d dr Bor lq ARDOIX		
Longueur: ô6,92		Diamètre(mm): 122		Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: ô6,92		Longueur unitaire(m): 6,22		Section: - ECPIOs 20
		Sens de la visite: R006 → Rô86		Matériau: PGC
Sens de l'écoulement: R006 ← Rô86				
2,22 m  R006)BCDès OEUD DE DVPARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,20m. Photo:ML22560.jpg Vidéo:00:00:02  				
0ô,86 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:10% Photo:ML22561.jpg Vidéo:00:01:18 Poinçonnement ponctuel 5H -> 7H   				
10,20 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:10% Photo:ML22562.jpg Vidéo:00:02:14 Poinçonnement ponctuel 4H -> 6H   				

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 06 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: ô6,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R006 → Rô86	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô6,92	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R006 ← Rô86	Matériau: PGC
ô6,92 m Rô86 )BCEàs OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22563.jpg/ML22564.jpg Vidéo:00:06:13   			


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 06 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: ô6,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R006 → Rô86	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô6,92	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R006 ← Rô86	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

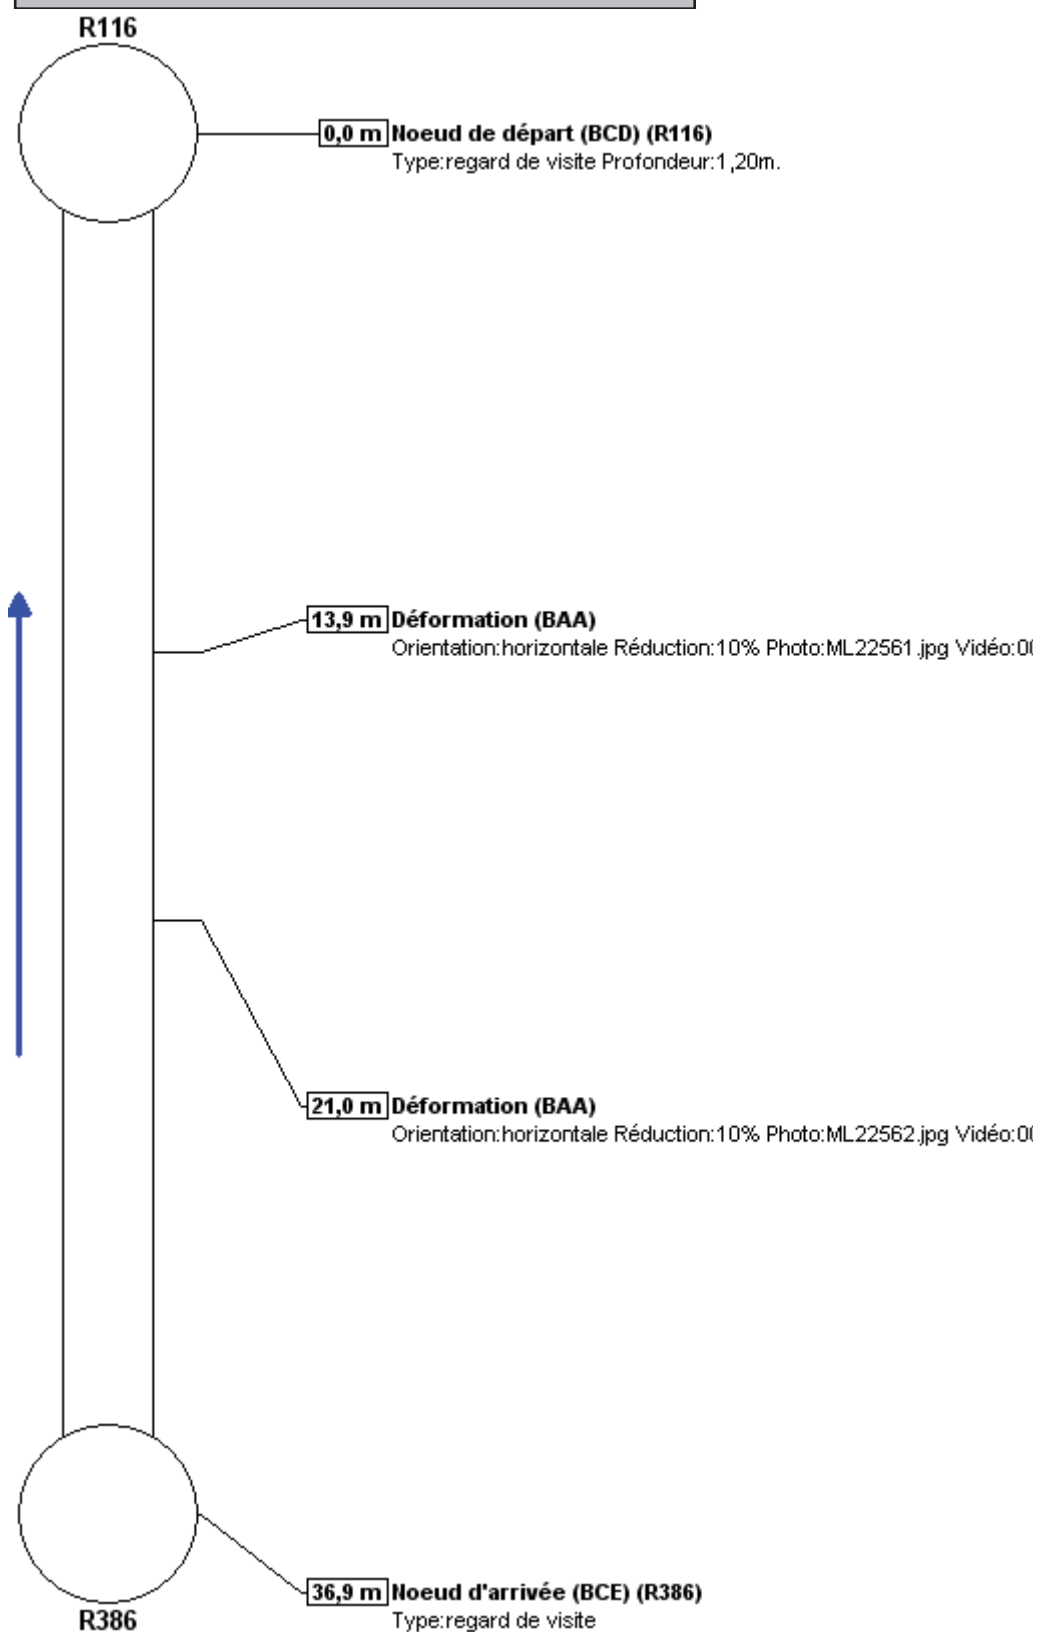

ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 08 	Usage: ear (r néen
Longueur: 18,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô57 → Rô55	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 18,62	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô57 ← Rô55	Matériau: PGC

ITTU- PRAPIOs

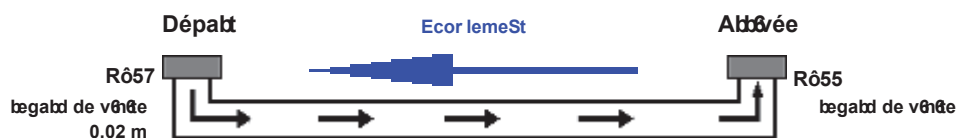

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uêS pr ulê
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâaSt	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	bévêtemeSt Stégbê loIn de la xautâatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ÇnpectôS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ÇnpectôS de bor têSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ÇnpectôS pabtélécaméta câcr laSt daSn la caSalâatôS	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	ar cr Se menr bê plêSe	Positionnement:	dr lée d'eStégâttêmeSt jhh:mm:nnèdepr ên le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameta totatêve DPR65	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME Mêkaël	Vidéo:	ml06852.av6
Assistant:	RIDARD Phêlly	Photo	
Observateurs:		Format:	Çnagen xê en
Précipitations:	pan de plêçâatôSn	Référence:	
Température:	tempêatr bê ar ldennr n de zêbo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStê dr bégald de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectôS complête

Linéaire inspecté (m): 18,62

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 2

Nb Constat(s): 1

Nb Photo(s): ô

Inspecté: 2

OBSERVATIONS

Ar cr Se aSomalê bêScoStêSe loIn de l'ÇnpectôS

		PROs ÇOs 08 - r d dr Bor lq ARDOIX			Usage: ear (r néen
Longueur: 18,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô57 → Rô55	Section: - ECPIOs 20		
Longueur Inspectée: 18,62	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô57 ← Rô55	Matériau: PGC		

2,22 m



Rô57

)BCDès OEUD DE DVPARP



(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,10m.
 Photo:ML22623.jpg
 Vidéo:00:00:01



18,62 m




Rô55

)BCEès OEUD D'ARRIGVE



(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22624.jpg/ML22625.jpg
 Vidéo:00:02:11

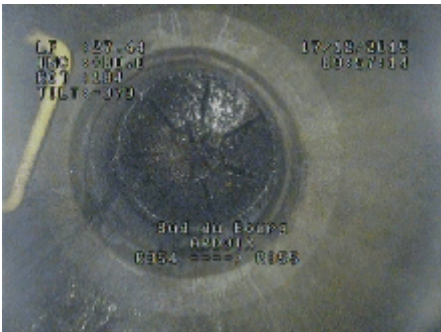



ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 08 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 18,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô57 → Rô55	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 18,62	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô57 ← Rô55	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION



ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 08  - r d dr Bor lq ARDOIX	Usage: ear (r néen
Longueur: 9,82	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô50 → Rô57	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 9,82	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô50 ← Rô57	Matériau: PGC

ITTU- PRAPIOs

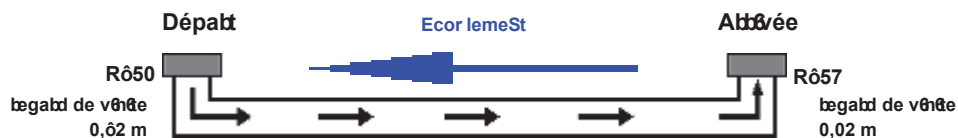

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laâe
Nom du réseau:		Propriété:	uâS pr ulâ
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavââe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt âtégtâ loân de la xautâatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ânpectâS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ânpectâS de bor tâe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ânpectâS pabtelécâmâ câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatâS	Positionnement:	dr lâe d'eStâgâttâmeSt)hh:mm:nnèdepr ô
Matériel:	ar cr Se menr bâ plâe	Référence:	le dêur t de la uaSde
Inspecteur:	Cameâ totatâe DPR65	Vidéo:	ml06879.av6
Assistant:	TABEAUME Mâkaël	Photo	
Observateurs:	RIDARD Phâbby	Format:	ânagen xâ en
Précipitations:		Référence:	
Température:	pan de plâcâatâSn	Commentaire:	
Référence longitudinale:	tempêatr bâ ar ldennr n de zêbo		
	ceStâ dr légald de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectâS complqte

Linéaire inspecté (m): 9,82

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 2

Nb Constat(s): 1

Nb Photo(s): ô

Inspecté: 2

OBSERVATIONS

Ar cr Se aSomââ bâScoStâe loân de l'ânpectâS


	PROs ÇOs 08 - r d dr Bor lq ARDOIX		 Usage: ear (r néen
Longueur: 9,82	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô50 ➔ Rô57	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 9,82	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô50 ➡ Rô57	Matériau: PGC

2,22 m


Rô50

)BCDès OEUD DE DVPARP

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,30m.
 Photo:ML22620.jpg
 Vidéo:00:00:01

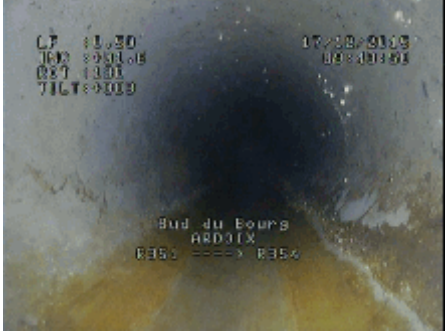

9,82 m


Rô57

)BCEès OEUD D'ARRIGVE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,10m.
 Photo:ML22621.jpg/ML22622.jpg
 Vidéo:00:00:47





ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 08 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 9,82	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô50 → Rô57	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 9,82	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô50 ← Rô57	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION



ARDOIX nr d dr Bor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 09 - r d dr Bor lq ARDOIX	
Longueur: 12,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô50 → Rô79	Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 12,72	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô50 → Rô79	Section: - ECPIOs 20
		Matériau: PGC	

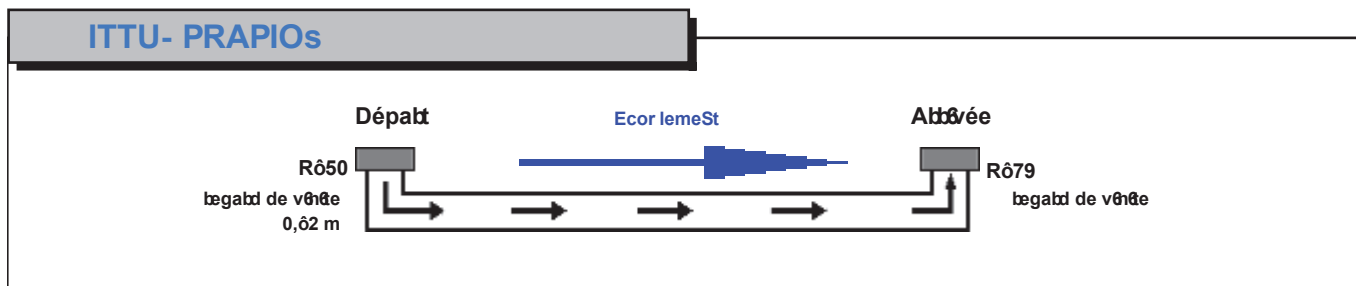

CARACPVRI- PIQUE-


Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uôS pr ulô
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavlaôô	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt ôtégtô loîn de la xautôatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ônpectôS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ônpectôS de bor tôSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ônpectôS pabtélécaméta côcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalôatôS	Positionnement:	dr lée d'eStôgtôttômeSt)hh:mm:nnèdepr ô
Matériel:	ar cr Se menr ôe plône	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	Cameôa totatôve DPR65	Vidéo:	ml0ôô78.av6
Assistant:	TABEAUME Môkaôl	Photo	
Observateurs:	RIDARD Phôôty	Format:	ônagen xô en
Précipitations:	pan de plôcôôatôSn	Référence:	
Température:	tempôatr ôe ar ldennr n de zôbo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStô dr légald de vñte de départ		


RV- UTPAP

ISnpectôS complôte		<u>OBSERVATIONS</u>
Linéaire inspecté (m): 12,72		Ar cr Se aSomalô ôeSôôttôe loîn de l'ônpectôS
Pente: Or 6	Nb Photo(s): ô	
Nb Branchements(s): 2	Inspecté: 2	
Nb Constat(s): 1		

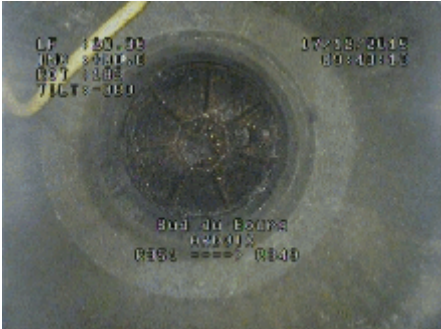ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 09 - r d dr Bor lq ARDOIX	
Longueur: 12,72		Diamètre(mm): 122	
Longueur Inspectée: 12,72		Sens de l'écoulement: Rô50 → Rô79	
Diamètre(mm): 122		Sens de la visite: Rô50 → Rô79	
Longueur unitaire(m): ô,22		Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 12,72		Matériau: PGC	
2,22 m Rô50 )BCDès OEUD DE DVPARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22617.jpg Vidéo:00:00:01 			
12,72 m Rô79 )BCEès OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22618.jpg/ML22619.jpg Vidéo:00:01:37  			


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 09 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 12,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô50 → Rô79	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 12,72	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô50 → Rô79	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

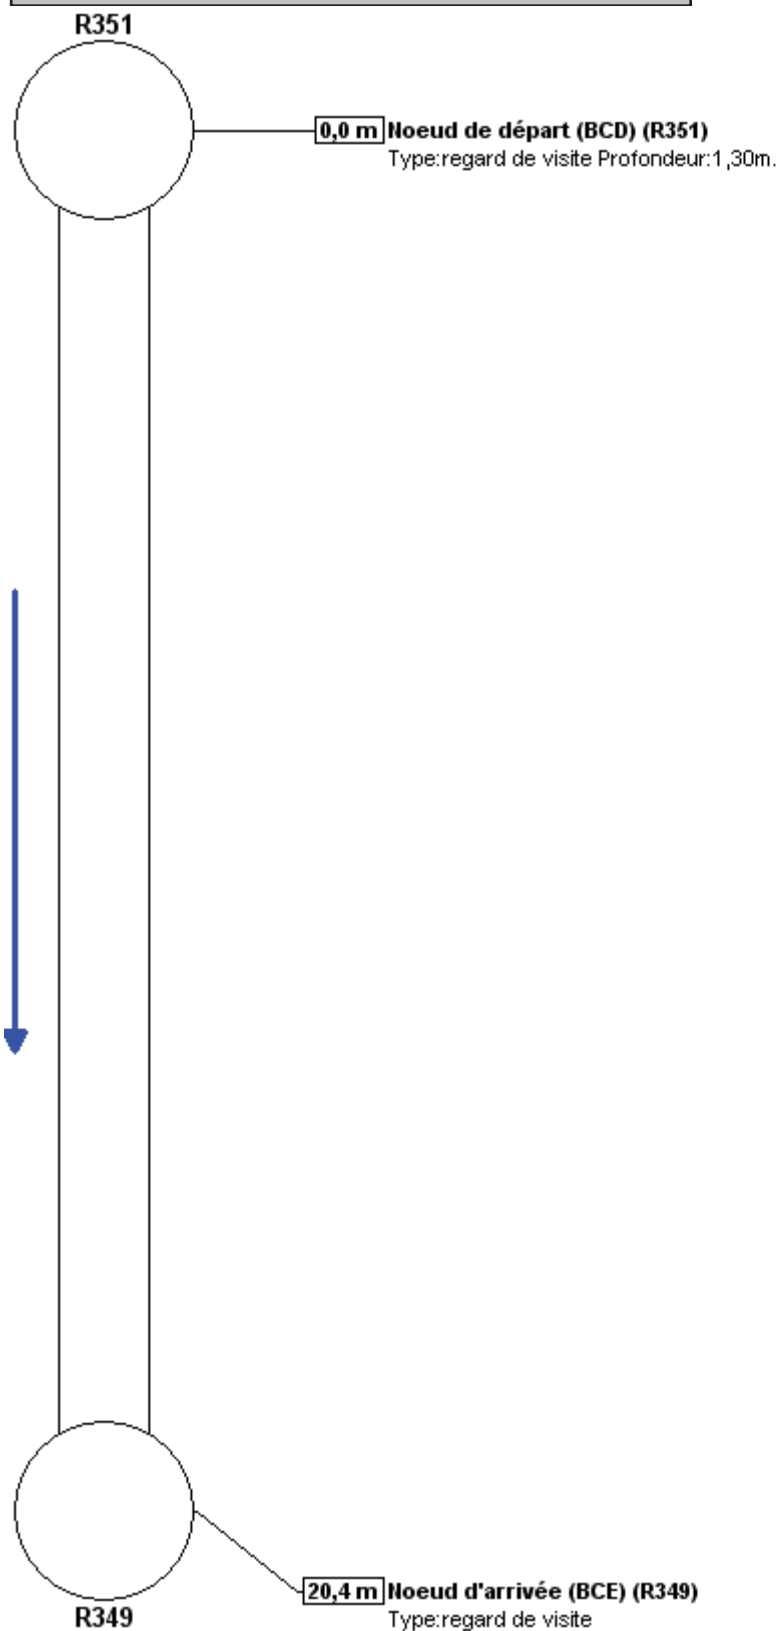

ARDOIX nr d dr uor bğ		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 12 	
- r d dr Bor bğ ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: ô7,12	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô75 → Rô79	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô7,12	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô75 ← Rô79	Matériau: PGC

ITTU- PRAPIOs

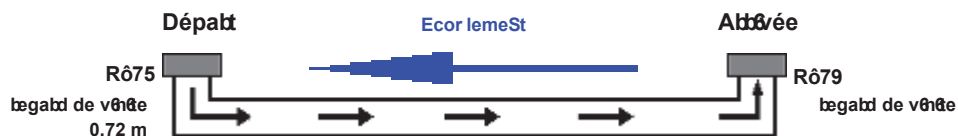

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr lañe
Nom du réseau:		Propriété:	uñs pr ulñ
Type d'ouvrage:	uñsSchemeSt or collector bğlavññe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	bèvètemeSt ôtégné loñ de la xautñatñs
Nettoyage:	Settoyé avaSt ôñpectñs	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ôñpectñs de bor tñe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ôñpectñs pabtélécaméñe côcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalñatñs	Positionnement:	dr lée d'eStegñttñmeSt)hh:mm:nnèdepr ñ
Matériel:	ar cr Se menr bğ plñe	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	Cameñe totatñe DPR65	Vidéo:	ml0ô878.av6
Assistant:	TABEAUME Mñkañl	Photo	
Observateurs:	RIDARD Phññy	Format:	ñnagen xñ en
Précipitations:	pan de plñcññatñs	Référence:	
Température:	tempéñatr bğ ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStñe dr bğabld de vññe de dépalt		

RV- UTPAP

ISñpectñs complñte

Linéaire inspecté (m): ô7,12

Pente: Or 6

Nb Photo(s): ô

Nb Branchements(s): 2

Inspecté: 2

Nb Constat(s): 1

OBSERVATIONS

Ar cr Se aSomañe bğScoStñée loñ de l'ôñpectñs

		PROs ÇOs 12 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: ô7,12	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô75 → Rô79	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô7,12	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô75 ← Rô79	Matériau: PGC

2,22 m



Rô75



BCD

ès

OEUD DE DVPARP

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Profondeur:1,40m.

Photo:ML22614.jpg

Vidéo:00:00:01



ô7,12 m



Rô79



BCE


ès

OEUD D'ARRIGVE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite

Photo:ML22615.jpg/ML22616.jpg

Vidéo:00:03:29

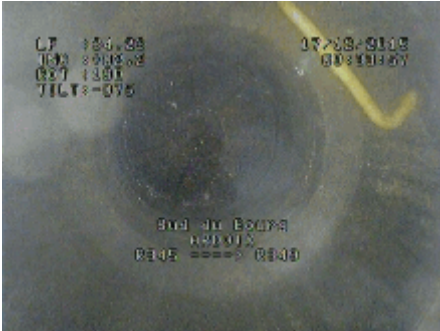



ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 12 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: ô7,12	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô75 → Rô79	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô7,12	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô75 ← Rô79	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION



ARDOIX nr d dr Bor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 10 - r d dr Bor lq ARDOIX	
Longueur: 08,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô75 → Rô7ô	Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 08,92	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô75 → Rô7ô	Section: - ECPIOs 20
		Matériau: PGC	

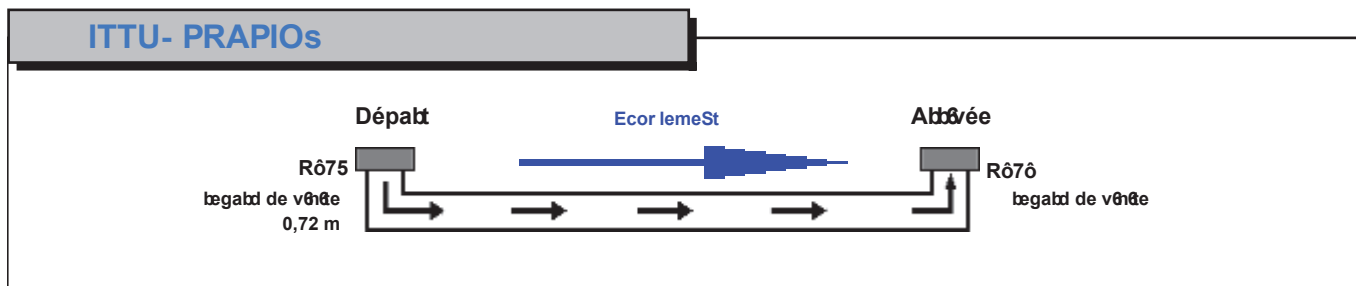

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uôS pr ulô
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavlaôô	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt ôtégtô loîn de la xautôatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ônpectôS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ônpectôS de bor tôSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ônpectôS pabtélécaméta côcr laSt daSn la caSalôatôS	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	ar cr Se menr bô plône	Positionnement:	dr lée d'eStôgtôttômeSt jhh:mm:nnèdepr ôi le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameôa totatôve DPR65	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME Môkaël	Vidéo:	ml0ôô76.av6
Assistant:	RIDARD Phôlôty	Photo	
Observateurs:		Format:	ônagen xô en
Précipitations:	pan de plôcôôatôSn	Référence:	
Température:	tempêatr bô ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStô dr légald de vñte de dépalt		


RV- UTPAP

ISnpectôS complôte		<u>OBSERVATIONS</u>	
Linéaire inspecté (m): 08,92		Ar cr Se aSomalô bôScoStôôe loîn de l'ônpectôS	
Pente: Or 6	Nb Photo(s): ô		
Nb Branchements(s): 2	Inspecté: 2		
Nb Constat(s): 1			

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 10 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 08,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô75 → Rô7ô	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 08,92	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô75 → Rô7ô	Matériau: PGC
2,22 m Rô75 )BCDès OEUD DE DVPARP  (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,40m. Photo:ML22611.jpg Vidéo:00:00:02 			
08,92 m Rô7ô )BCEès OEUD D'ARRIGVE  (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22612.jpg/ML22613.jpg Vidéo:00:01:33 Chute libre dans le regard  			


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 10 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 08,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô75 → Rô7ô	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 08,92	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô75 → Rô7ô	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

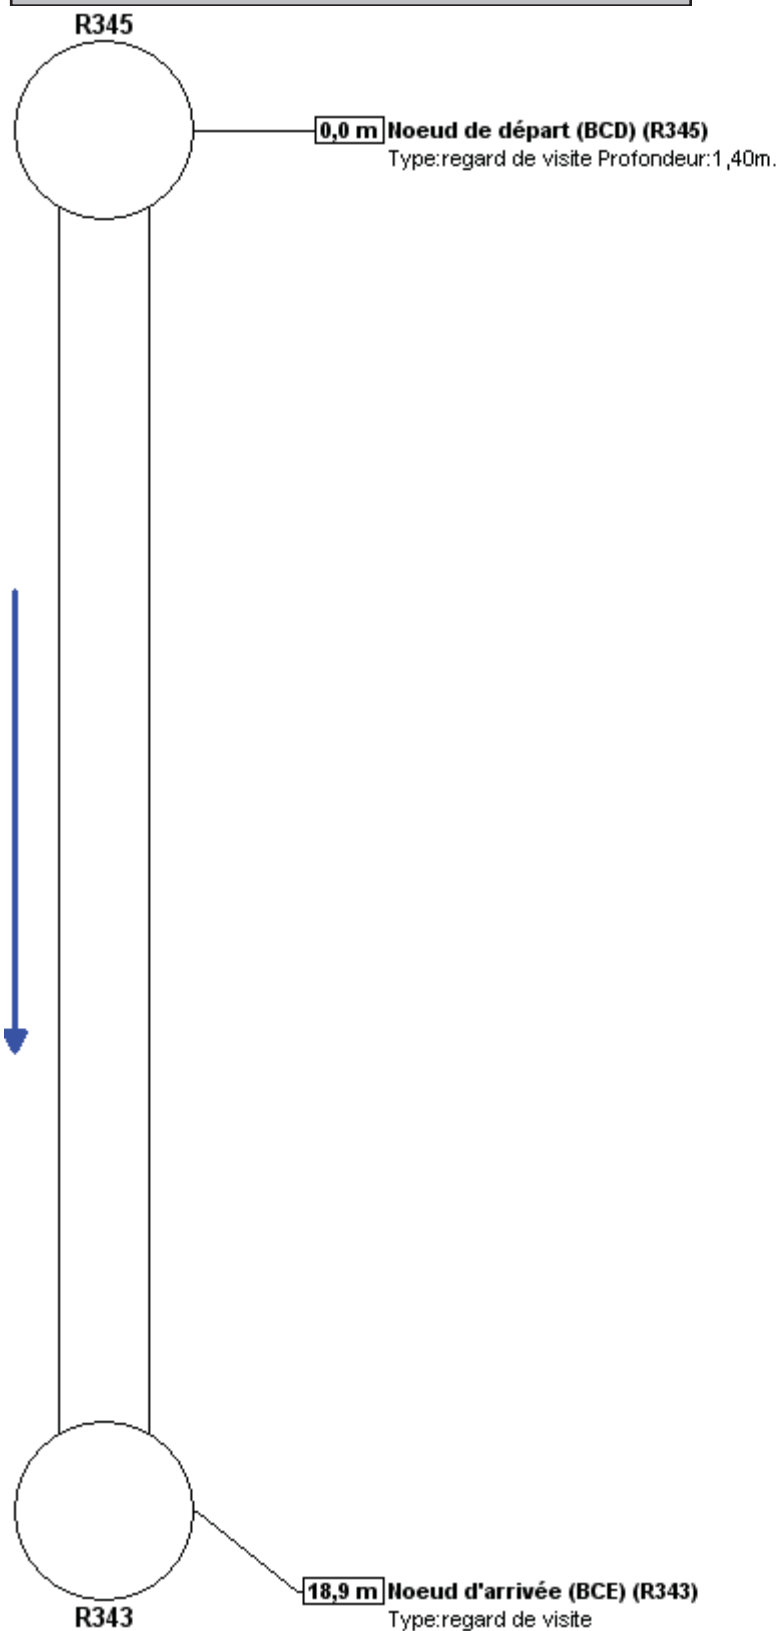

ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 11  - r d dr Bor lq ARDOIX	Usage: ear (r néen
Longueur: ô7,82	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô71 → Rô7ô	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô7,82	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô71 ← Rô7ô	Matériau: PGC

ITTU- PRAPIOs

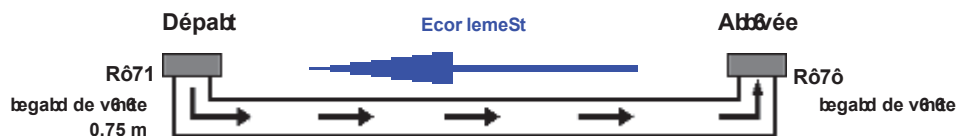

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uôS pr ulô
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavlaôô	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt ôtégtô lotn de la xautôatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ônpectôS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ônpectôS de bor tôSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ônpectôS pabtélécaméta côcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalôatôS	Positionnement:	dr lée d'eStôgtôttômeSt)hh:mm:nnèdepr ôh
Matériel:	ar cr Se menr ôe plône	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	Cameôa totatôve DPR65	Vidéo:	ml0ôô75.av6
Assistant:	TABEAUME Môkaël	Photo	
Observateurs:	RIDARD Phôlôty	Format:	ônagen xô en
Précipitations:	pan de plôcôôatôSn	Référence:	
Température:	tempêatr ôe ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStôe dr légald de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectôS complôte

Linéaire inspecté (m): ô7,82

Pente: Or 6

Nb Photo(s): ô

Nb Branchements(s): 2

Inspecté: 2

Nb Constat(s): 1

OBSERVATIONS

Ar cr Se aSomalô ôeSôôttôe lotn de l'ônpectôS

		PROs ÇOs 11 	
		- r d dr Bor lq ARDOIX	
Longueur: ô7,82	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô71 → Rô7ô	Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: ô7,82	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô71 ← Rô7ô	Section: - ECPIOs 20
		Matériau: PGC	

2,22 m


Rô71

BCDès OEUD DE DVPARP

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,45m.
 Photo:ML22608.jpg
 Vidéo:00:00:03



ô7,82 m


Rô7ô

BCEès OEUD D'ARRIGVE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22609.jpg/ML22610.jpg
 Vidéo:00:03:31





ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 11 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: ô7,82	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô71 → Rô7ô	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô7,82	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô71 ← Rô7ô	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION



ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 1ô - r d dr Bor lq ARDOIX	Usage: ear (r néen
Longueur: 51,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô71 → Rô8	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 51,72	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô71 → Rô8	Matériau: PGC

ITTU- PRAPIOs

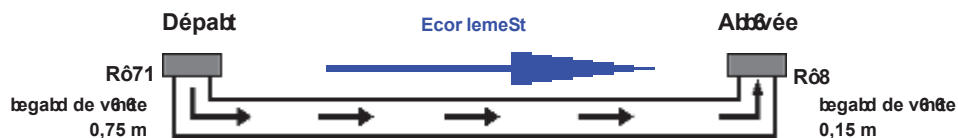

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laâe
Nom du réseau:		Propriété:	uâS pr ulâ
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavââe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt âtégtâ loân de la xautâatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ânpectâS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ânpectâS de bor tâe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ânpectâS pabtelécâmâ câcr laSt daSn la caSalâatâS	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	ar cr Se menr bâ plâe	Positionnement:	dr lâe d'eStâgtâttâmeSt)hh:mm:nnèdepr ô le dêur t de la uaSde
Matériel:	Camââ totatâve DPR65	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME Mâkaël	Vidéo:	ml06877.av6
Assistant:	RIDARD Phâbby	Photo	
Observateurs:		Format:	ânâgen xâ en
Précipitations:	pan de plâcââatâSn	Référence:	
Température:	tempêatr bâ ar ldennr n de zêbo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStâ dr bâgalâ de vûte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectâS complqte

Linéaire inspecté (m): 51,72

Pente: Or 6

Nb Photo(s): ô

Nb Branchements(s): 2

Inspecté: 2

Nb Constat(s): 1


OBSERVATIONS

Ar cr Se aSomalâ bâScoStâe loân de l'ânpectâS


ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 1ô - r d dr Bor lq ARDOIX	
Longueur: 51,72		Diamètre(mm): 122	
Longueur Inspectée: 51,72		Sens de l'écoulement: Rô71 → Rô8	
Longueur unitaire(m): 6,22		Sens de la visite: Rô71 → Rô8	
		Section: - ECPIOs 20	
		Matériau: PGC	
2,22 m Rô71 )BCDès OEUD DE DVPARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,45m. Photo:ML22605.jpg Vidéo:00:00:02 			
51,72 m Rô8 )BCEès OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,25m. Photo:ML22606.jpg/ML22607.jpg Vidéo:00:03:42  			

ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 1ô - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 51,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô71 → Rô8	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 51,72	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô71 → Rô8	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

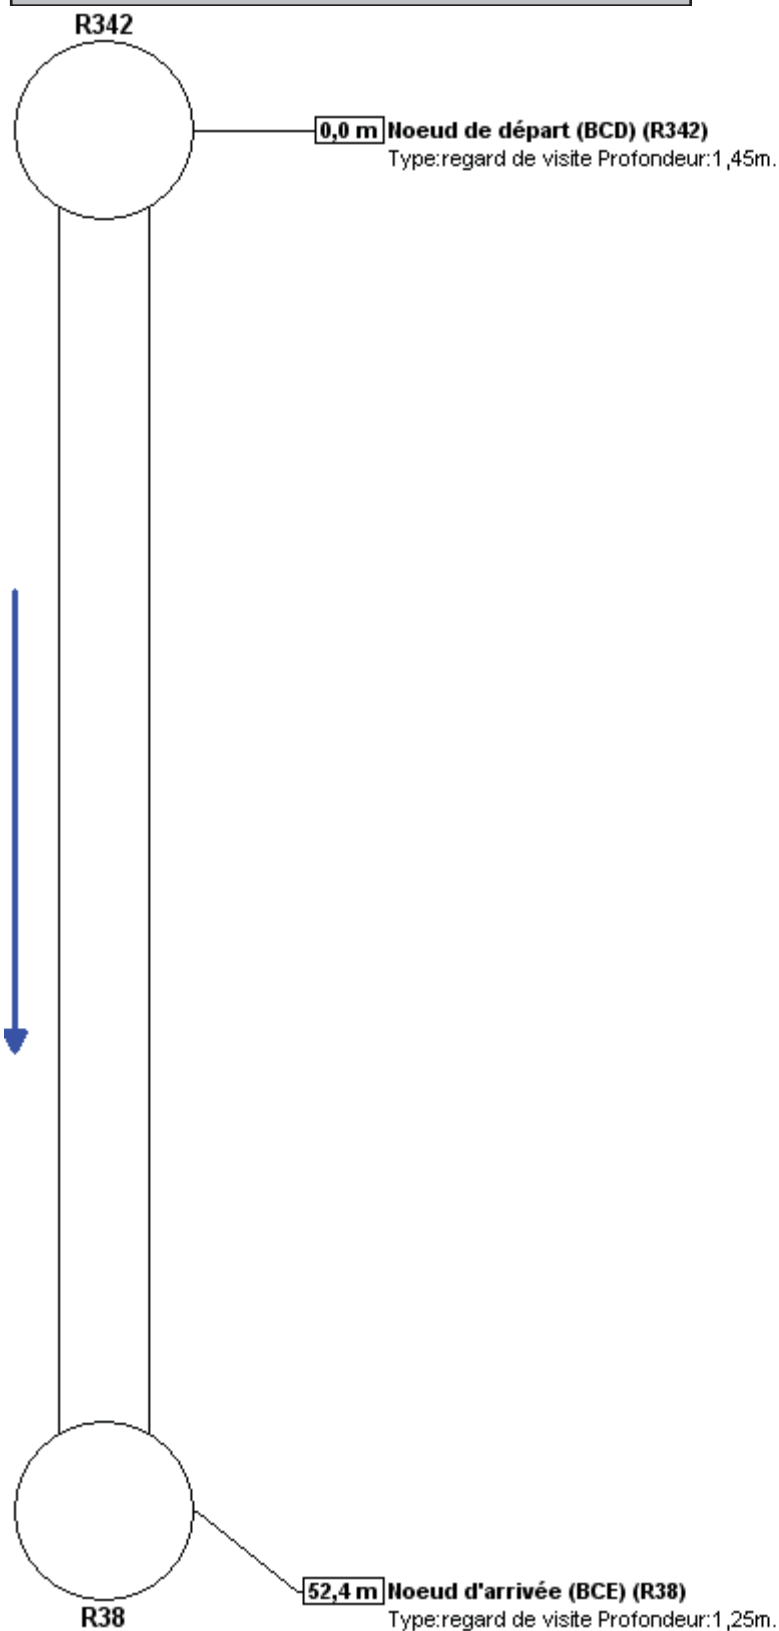

ARDOIX nr d dr Bor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 17 - r d dr Bor lg ARDOIX	
Longueur: 19,82	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô88 → Rô8	Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 19,82	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô88 ← Rô8	Section: - ECPIOs 20
			Matériau: PGC

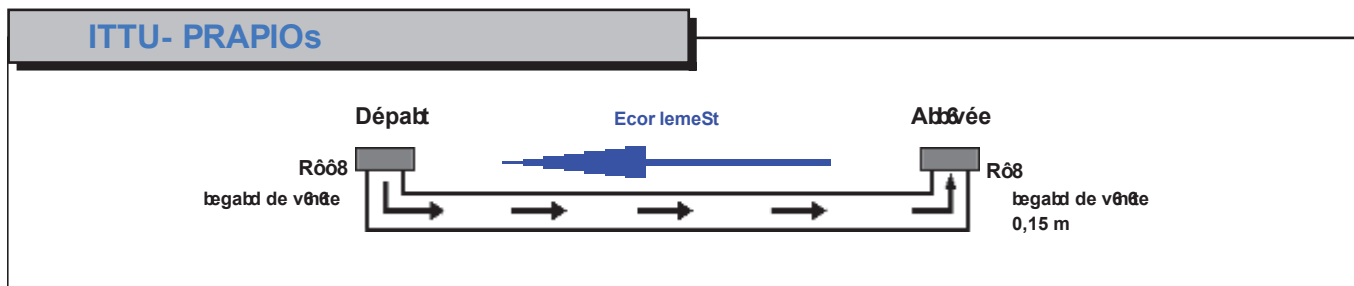

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uêS pr ulê
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâaê	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégbê lotn de la xautâatêS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ÇnpectêS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ÇnpectêS de bor têSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ÇnpectêS pabtelécâmêta câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatêS	Positionnement:	dr lée d'eStégâttêmeSt)hh:mm:nnèdepr ê
Matériel:	Camêta totatêve DPR65	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME Mêkaêl	Vidéo:	ml06870.av6
Assistant:	RIDARD Phêlly	Photo	
Observateurs:		Format:	Çnagen xê en
Précipitations:	pan de plêçâatêSn	Référence:	
Température:	tempêatrê ar ldennr n de zêbo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStê dr Rô88 de vîte de dépât		

RV- UTPAP

ISnpectêS complête		OBSERVATIONS
Linéaire inspecté (m): 19,82		0 s êear d'ear
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 7	
Nb Branchements(s): 2	Inspecté: 2	
Nb Constat(s): 6		

		PROs ÇOs 17 - r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen
Longueur: 19,82	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rôô8 → Rô8	Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 19,82	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rôô8 ← Rô8	Matériau: PGC	

2,22 m


Rôô8



)BCDès OEUD DE DVPARP

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Photo:ML22592.jpg
 Vidéo:00:00:01



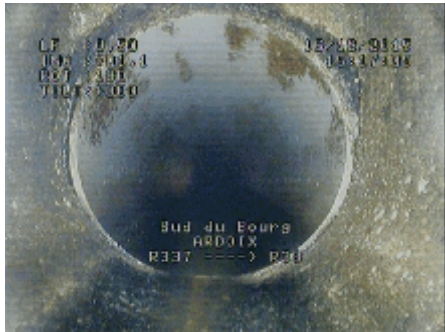


0ô,ô1 m



)BDDès IGEAU D'EAU

(BDD) Niveau d'eau
 Eaux usées:troubles et colorées
 Niveau:20%
 Photo:ML22593.jpg
 Vidéo:00:01:21
Début du flache à 13 mètre, fin à 17 mètre, hauteur maxi 4 cm



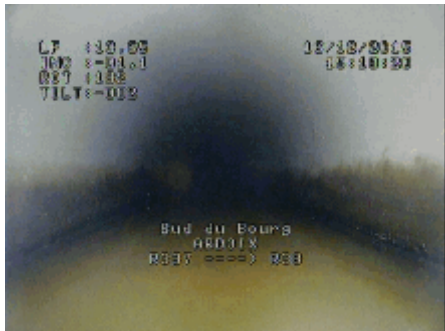

19,82 m

Rô8



)BCEès OEUD D'ARRIGVE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,25m.
 Photo:ML22594.jpg/ML22595.jpg
 Vidéo:00:03:30









ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 17 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 19,82	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rôô8 → Rô8	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 19,82	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rôô8 ← Rô8	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

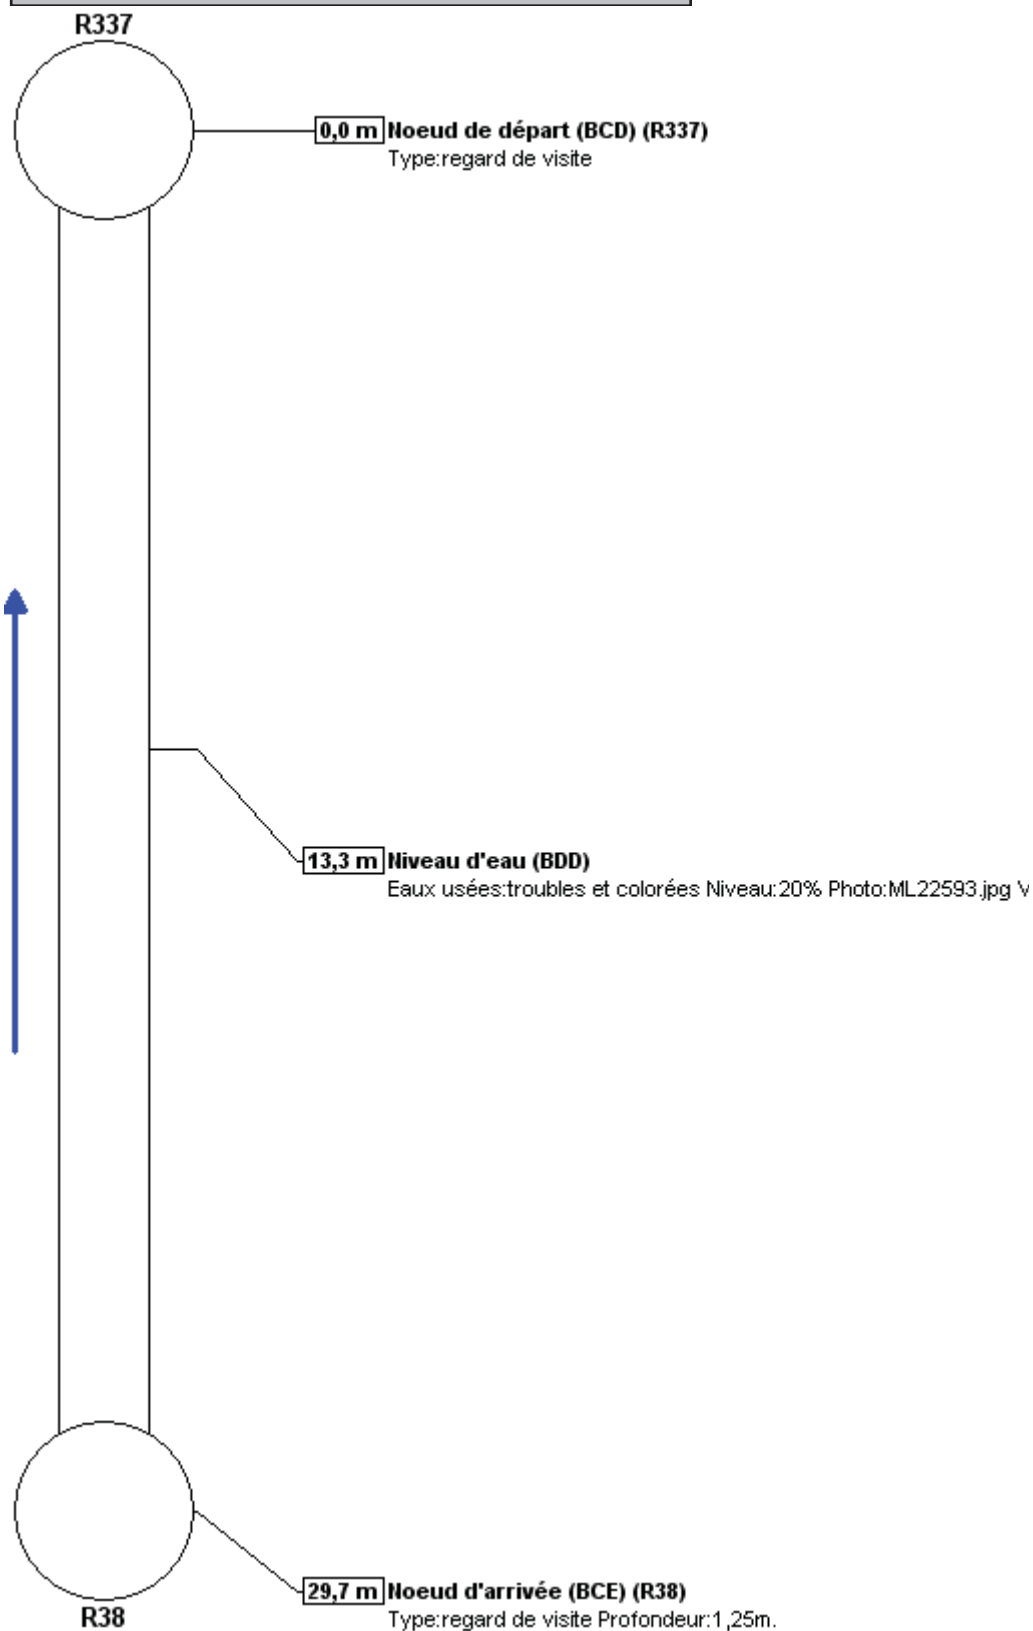

ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 15  - r d dr Bor lq ARDOIX	Usage: ear (r néen
Longueur: 77,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô9 → Rô8	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô9 ← Rô8	Matériau: PGC

ITTU- PRAPIOs

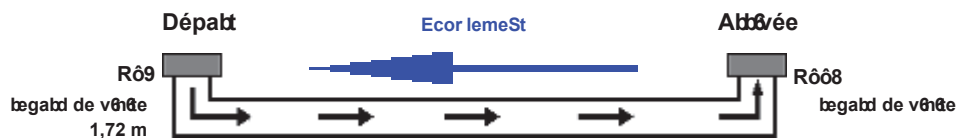

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laâe
Nom du réseau:		Propriété:	uâS pr ulâ
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavââe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt âtégtâ lotn de la xautâatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ânpectâS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ânpectâS de bor tâe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ânpectâS pabtelécâmâe câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatâS	Positionnement:	dr lée d'eStâgtâttâmeSt)hh:mm:nnèdepr â
Matériel:	ar cr Se menr âe plâe	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	Cameâa totatâe DPR65	Vidéo:	ml06872.av6
Assistant:	TABEAUME Mâkaël	Photo	
Observateurs:	RIDARD Phââty	Format:	âmagen xâ en
Précipitations:		Référence:	
Température:	pan de plâcââatâSn	Commentaire:	
Référence longitudinale:	tempâtrâ âe ar ldennr n de zébo		
	ceStâe dr légald de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectâS complqte

Linéaire inspecté (m): 77,62

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 0

Nb Constat(s): 5

Nb Photo(s): 6

Inspecté: 2

OBSERVATIONS

0 DéxâmatâS L0 s âear d'ear

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205		
		PROs ÇOs 15  - r d dr Bor lq ARDOIX			Usage: ear (r néen
Longueur: 77,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô9 → Rô68		Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 77,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô9 ← Rô68		Matériau: PGC	
2,22 m  Rô9)BCDès OEUD DE DVPARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:2,40m. Photo:ML22586.jpg Vidéo:00:00:02  					
0,18 m )BDDès IGEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:20% Photo:ML22587.jpg Vidéo:00:00:09 Début du flache à 0.50 mètre, fin à 3.50 mètre, hauteur maxi 3 cm  					
06,66 m )BAAè DVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22588.jpg Vidéo:00:00:58 Poinçonnement ponctuel 6H  					

		PROs ÇOs 15 - r d dr Bor lq ARDOIX			Usage: ear (r néen
Longueur: 77,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô9 → Rô68		Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 77,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô9 ← Rô68		Matériau: PGC	

17,61 m


B28



)BCAèRACCORDEMEs P

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22589.jpg
 Vidéo:00:01:42







77,62 m

Rô68



)BCEès OEUD D'ARRIGVE


(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22590.jpg/ML22591.jpg
 Vidéo:00:03:13







ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 15 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 77,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô9 → Rô88	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: Rô9 ← Rô88	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

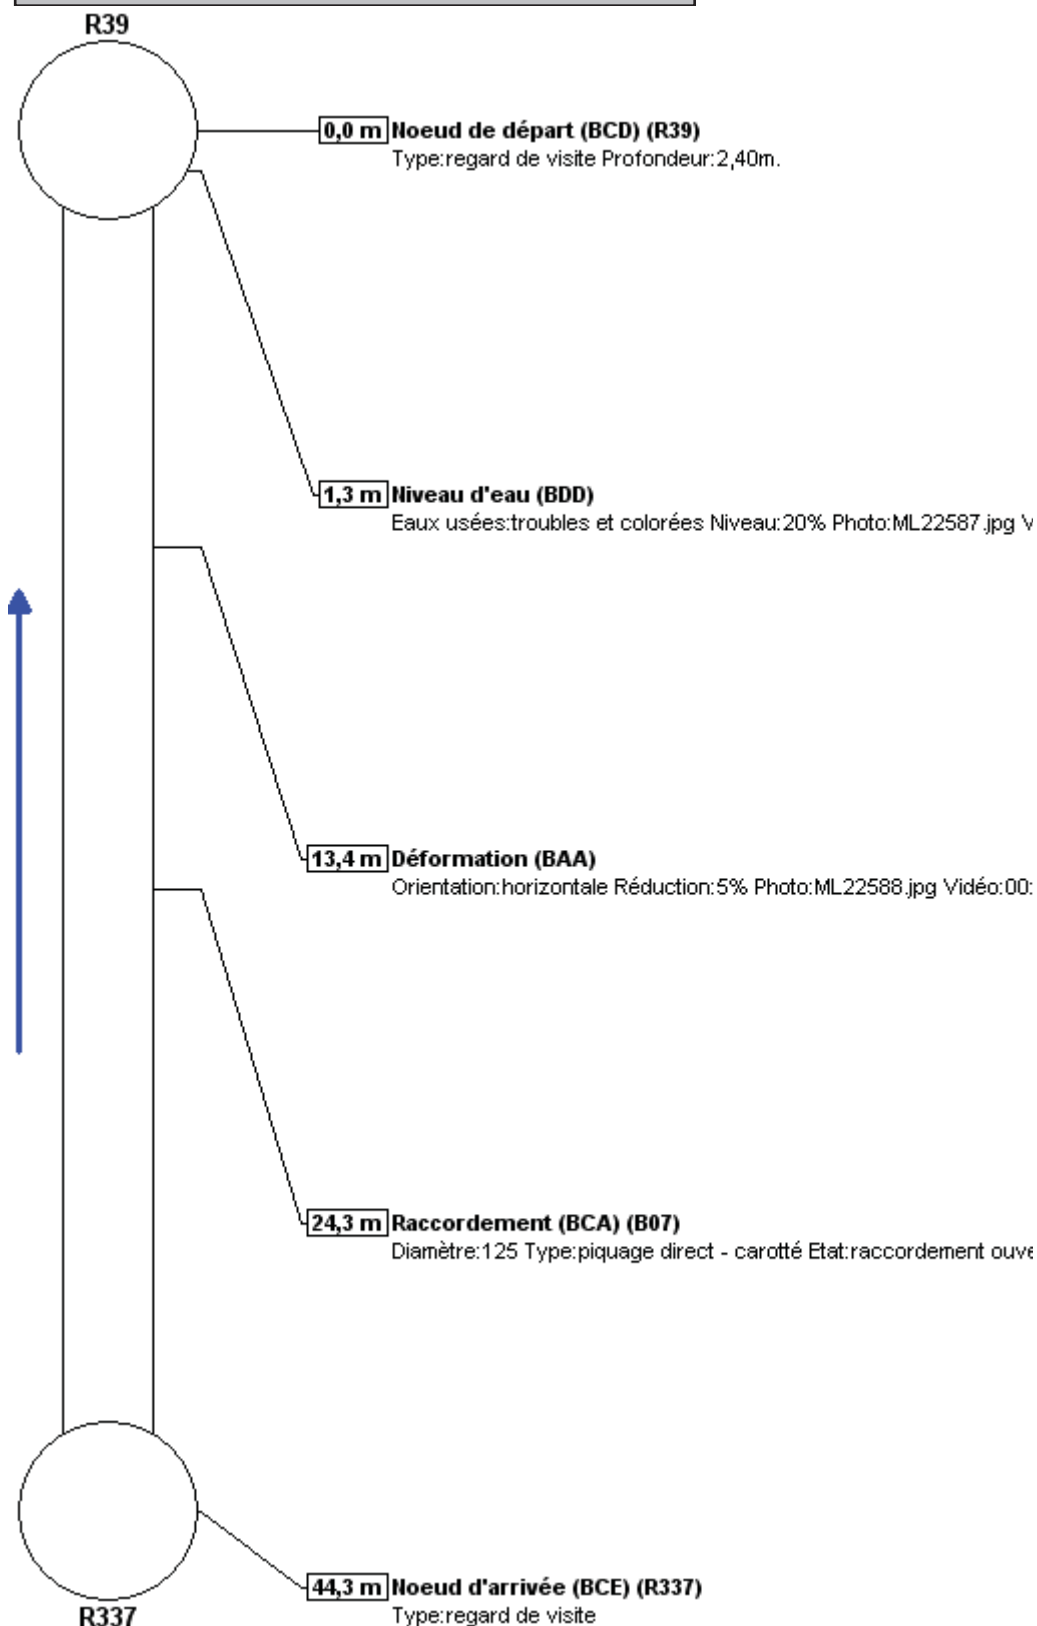

ARDOIX nr d dr Bor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 16 - r d dr Bor lg ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 56,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R72 → R69	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 56,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R72 → R69	Matériau: PGC

ITTU- PRAPIOs

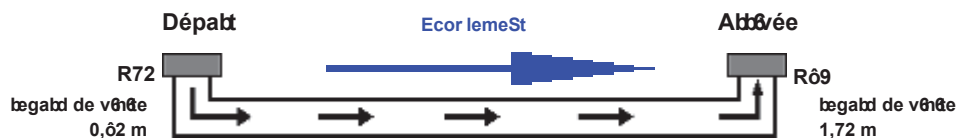

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uS pr ulSt
Type d'ouvrage:	utStSchemeSt or collector bglavlaSt	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement Stégé lôn de la xutStatSt
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectSt	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	CnpectSt de bor tSt de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectSt pabtelécaméta câcr laSt daSn la caSalStatSt	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	ar cr Se menr b plSt	Positionnement:	dr lée d'eStégSttèmeSt jhh:mm:nnèdepr St le déur t de la uaSde
Matériel:	Caméta totatSte DPR65	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME M&kaél	Vidéo:	ml06871.av6
Assistant:	RIDARD Ph&Sty	Photo	
Observateurs:		Format:	Stagen x& en
Précipitations:	pan de pl&StatSt	Référence:	
Température:	temp&tr b& ar ldennr n de z&bo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceSt& dr b&g&ld de vñte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectSt compl&te

Linéaire inspecté (m): **56,62**

Pente: **Or 6**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **6**

Nb Photo(s): **7**

Inspecté: **2**

OBSERVATIONS

Ar cr Se aSom& b&ScoSt& lôn de l'&SnpectSt

		PROs ÇOs 16 - r d dr Bor lg ARDOIX		Usage: ear (r néen
Longueur: 5ô,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R72 → Rô9	Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 5ô,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R72 → Rô9	Matériau: PGC	

2,22 m

R72



)BCDès OEUD DE DVPARP

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Profondeur:1,30m.

Photo:ML22596.jpg

Vidéo:00:00:01



09,8ô m

B28



)BCAèRACCORDEMEs P

(BCA) Raccordement

Diamètre:125

Type:piquage direct - carotté

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML22597.jpg

Vidéo:00:01:15



5ô,62 m

Rô9



)BCEès OEUD D'ARRIGVE



(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite

Profondeur:2,40m.

Photo:ML22598.jpg/ML22599.jpg


Vidéo:00:03:55

Chute libre dans le regard

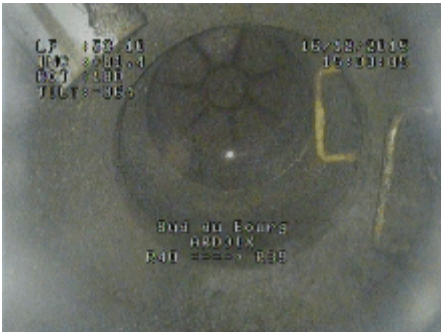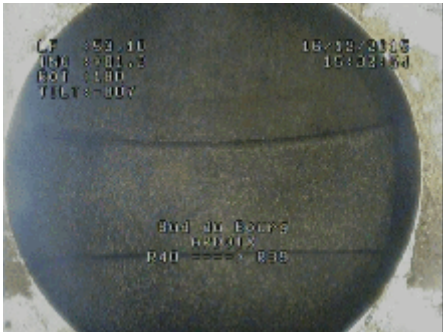



ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 16 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 56,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R72 → R69	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 56,62	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R72 → R69	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

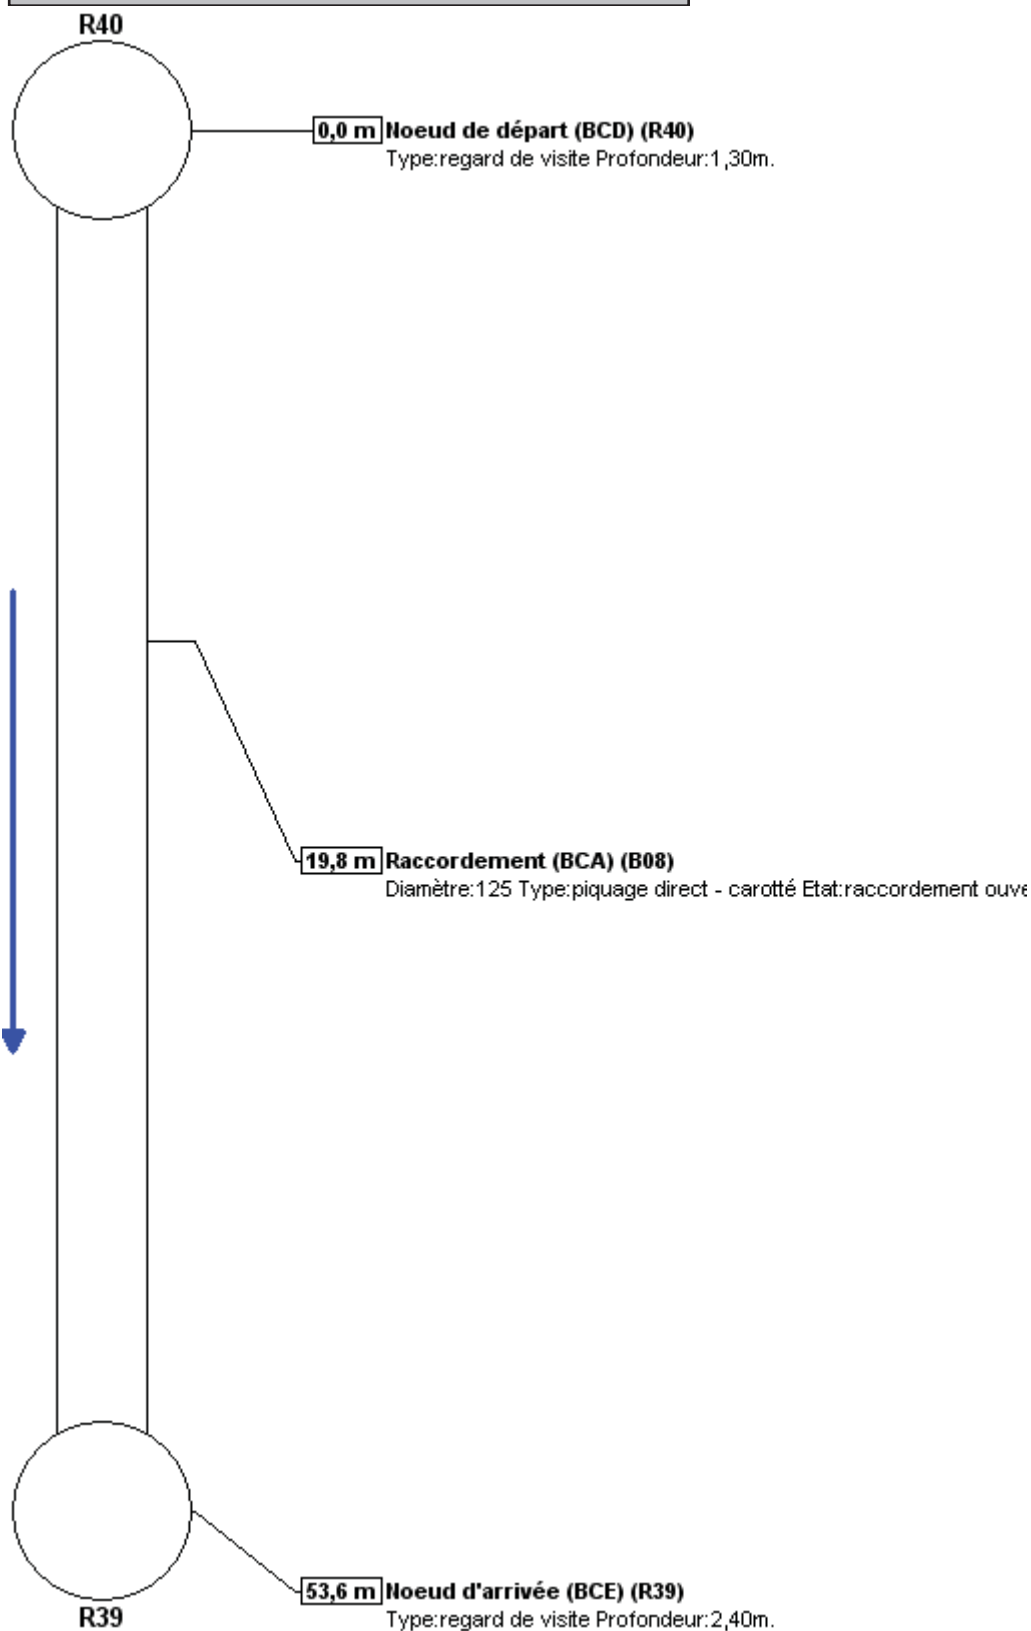

ARDOIX nr d dr Bor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 18 - r d dr Bor lq ARDOIX	
Longueur: 66,52		Usage: ear (r néen	
Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R72 → R70	Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 66,52	Sens de l'écoulement: R72 ← R70	Matériau: PGC	

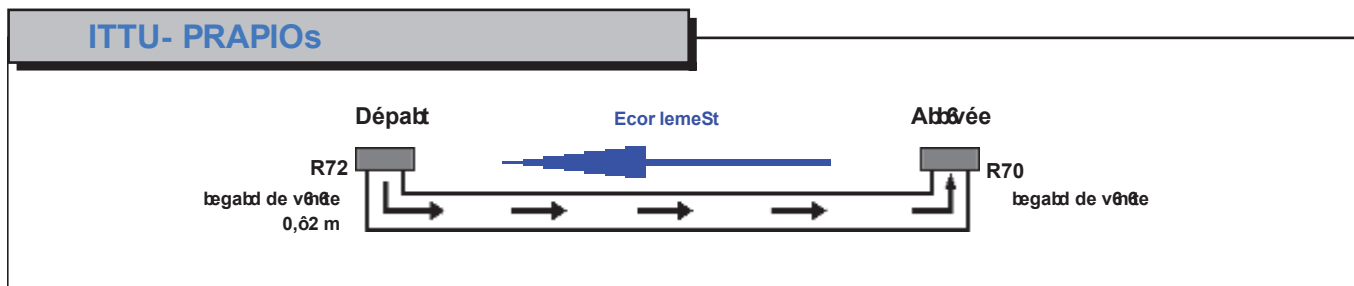

CARACPVRI- PIQUE-


Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laâe
Nom du réseau:		Propriété:	uâS pr ulâ
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavââe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt âtégtâ lotn de la xautâatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ânpectâS	Matériau:	PGC

Is - PECPIOs

Objectif:	ânpectâS de bor tâe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ânpectâS pabtelécâmâ câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatâS	Positionnement:	dr lâe d'eStâgtâttâmeSt)hh:mm:nnèdepr â
Matériel:	ar cr Se menr âe plâe	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	Cameâ totatâe DPR65	Vidéo:	ml06876.av6
Assistant:	TABEAUME Mâkaël	Photo	
Observateurs:	RIDARD Phââty	Format:	âmagen xâ en
Précipitations:	pan de plâcââatâSn	Référence:	
Température:	tempêatr âe ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStâ dr âgald de vñte de dépât		

RV- UTPAP

ISnpectâS complqte		OBSERVATIONS
0 DéxâmatâS		
Linéaire inspecté (m): 66,52		
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 5	
Nb Branchements(s): 0	Inspecté: 2	
Nb Constat(s): 7		

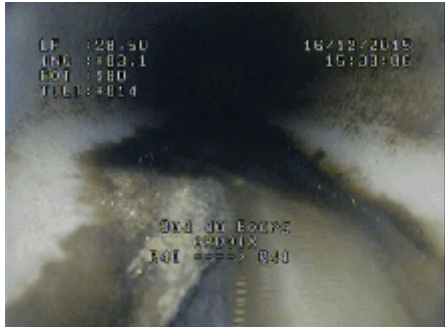ARDOIX nr d dr uor lg			Date : 05/01/1205	
		PROs ÇOs 18  - r d dr Bor lg ARDOIX		
Longueur: ôô,52		Diamètre(mm): 122		Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: ôô,52		Sens de la visite: R72 ➔ R70		Section: - ECPIOs 20
Longueur unitaire(m): 6,22		Sens de l'écoulement: R72 ➔ R70		Matériau: PGC
2,22 m R72 )BCDès OEUD DE DVPARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22600.jpg Vidéo:00:00:01 				
8,77 m B29 )BCAèRACCORDEMEs P (BCA) Raccordement Diamètre:200 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22601.jpg Vidéo:00:00:42 				
18,52 m  )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:10% Photo:ML22602.jpg Vidéo:00:02:53 Poinçonnement ponctuel 				



PROs ÇOs 18



- r d dr Bor bg
ARDOIX

Usage:
ear (r néen

Longueur:
00,52

Diamètre(mm):	122
---------------	------------

Sens de la visite:
R72 → R70

Section:
- ECPIOs 20

Longueur Inspectée:
00,52

Longueur unitaire(m):
6,22

Sens de l'écoulement:
R72 ← R70

Matériau: **PGC**

0,52 m



)BCEès OEUD D'ARRIGVE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite


Photo:ML22603.jpg/ML22604.jpg

Vidéo:00:03:33



ARDOIX nr d dr uor lg			Date : 05/01/1205
		PROs ÇOs 18 - r d dr Bor lg ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: ôô,52	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R72 → R70	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ôô,52	Longueur unitaire(m): 6,22	Sens de l'écoulement: R72 ← R70	Matériau: PGC

PROFIL D'INSPECTION

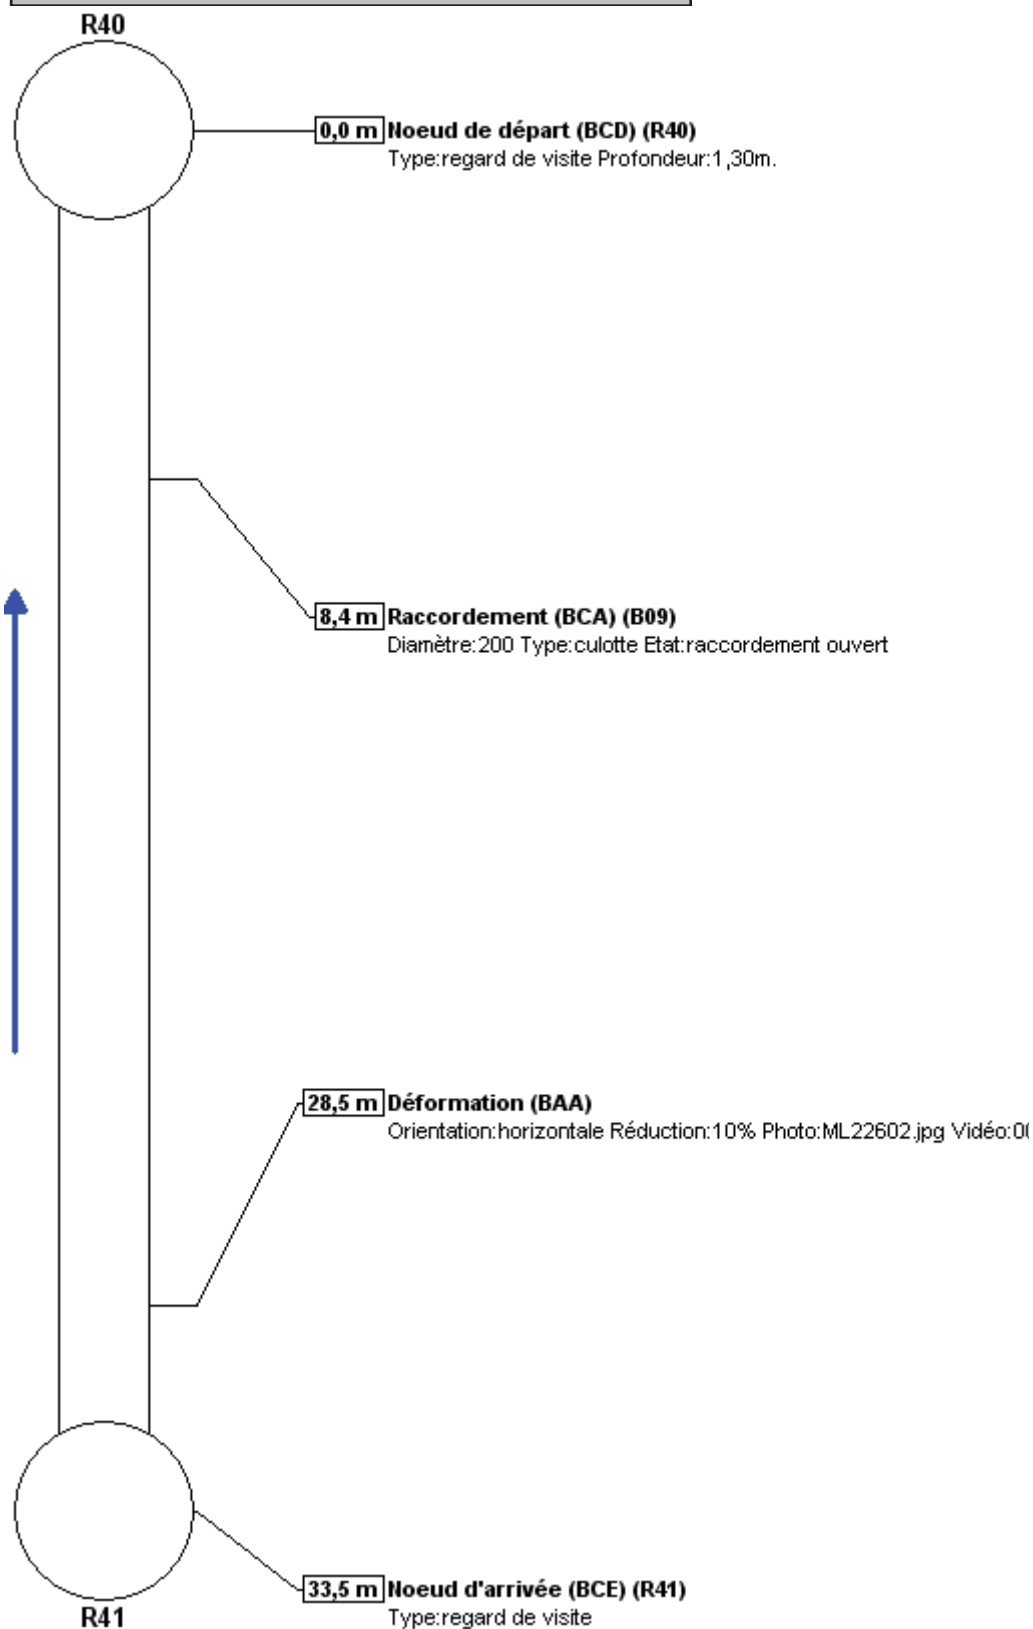



Récapitulatif des anomalies

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.


Nb	Icône	Description
23		Déformation La section transversale de la canalisation a été déformée par rapport à sa forme initiale. L'autorité responsable peut spécifier si ce code doit être utilisé uniquement pour les tuyaux flexibles ou pour tous les tuyaux que que soit leur matériau constitutif.
1		Dépôt Dépôts de matériau sur le radier de la canalisation
1		Fissure Présence d'une ou plusieurs fissures
1		Joint d'étanchéité apparent Tout ou partie du matériau utilisé pour rendre étanche un assemblage entre deux conduites adjacentes fait saillie dans la canalisation.
5		Niveau d'eau Niveau des eaux usées au-dessus du radier du branchement ou du collecteur.
1		Racine Racines d'arbres ou d'autres plantes poussant dans le regard de visite ou de la chambre d'inspection en passant par les assemblages, les défauts ou les raccordements
1		Racine Racines d'arbres ou d'autres plantes poussant dans la canalisation en passant par les assemblages, les défauts ou les raccordements.
00		

COMMUNE D'ARDOIX PLAN DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT SECTEUR DU BOURG

ANNEXE N°17 : ITV



ANNEXE N°17 : ITV

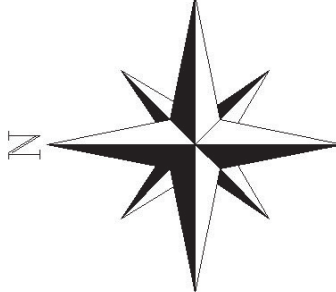



 BATI
 RIVIERE
 POSTE_REFOUL
 STATION
 PARCELLES
ITV_2016

 OUI


ITV 2016

INO


Amont

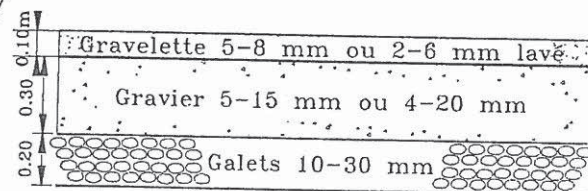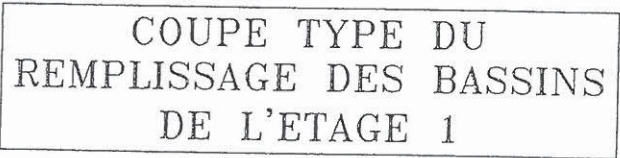


DETAIL

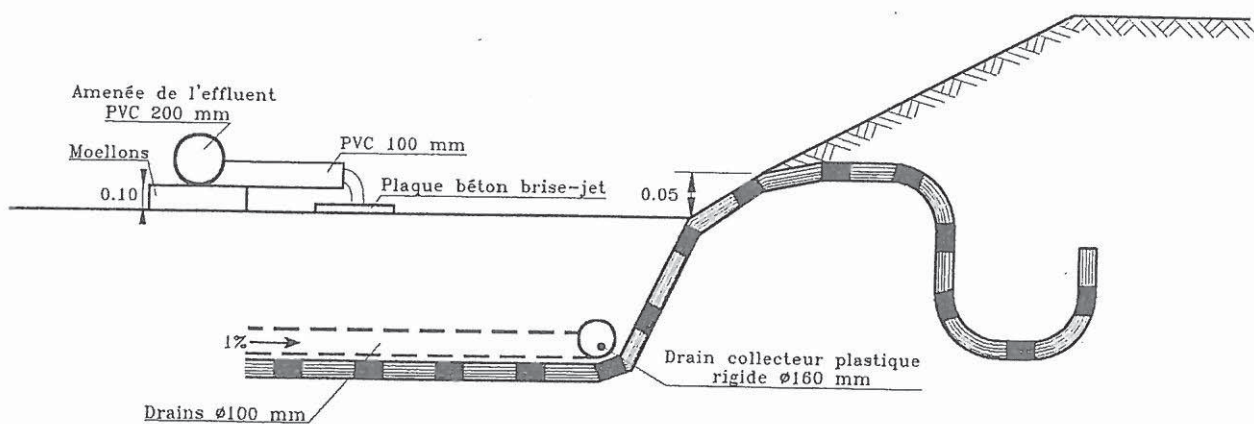


COUPE TRANSVERSALE AU NIVEAU AVAL DES BASSINS ETAGES 2 ET 3

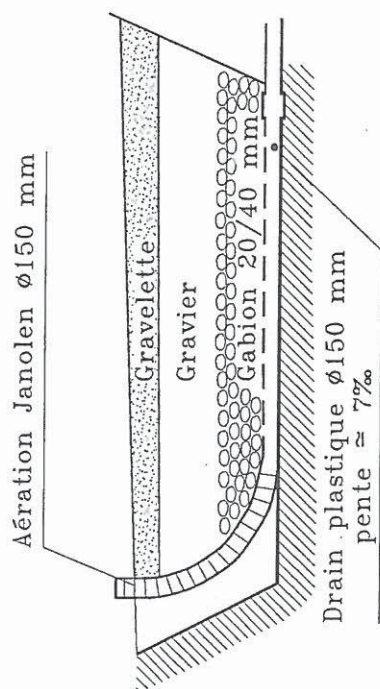


COUPE LONGITUDINALE DES BASSINS ETAGES 2 ET 3

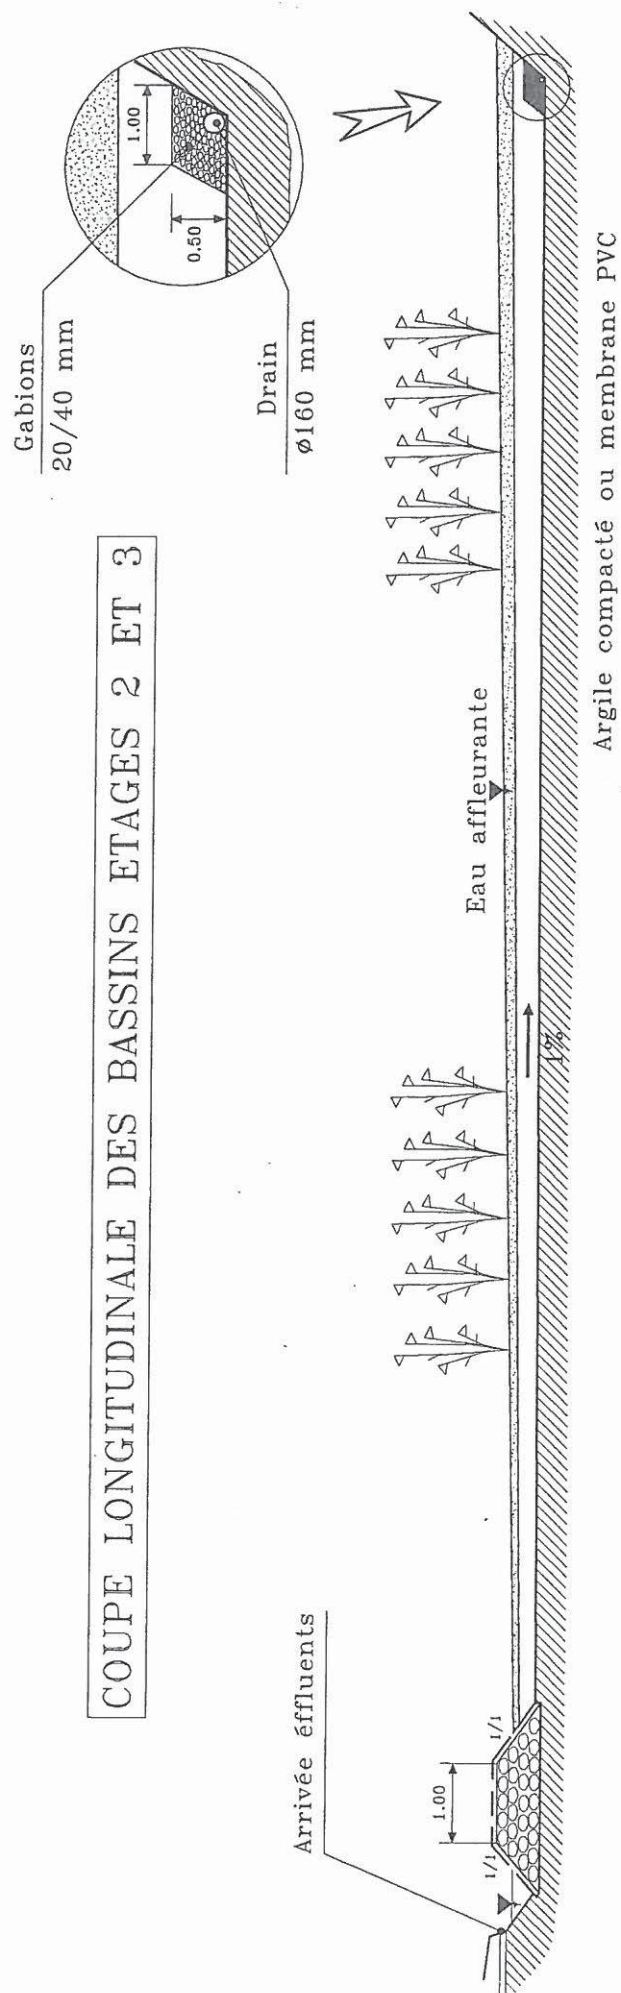

COUPE BASSINS 2 ET 3

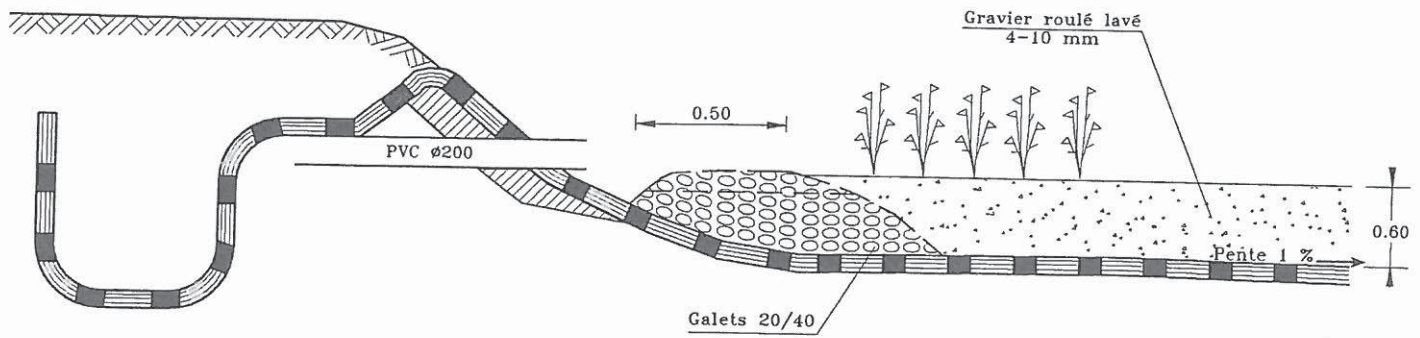

DETAIL DRAIN AVAL BASSIN 2 ET 3

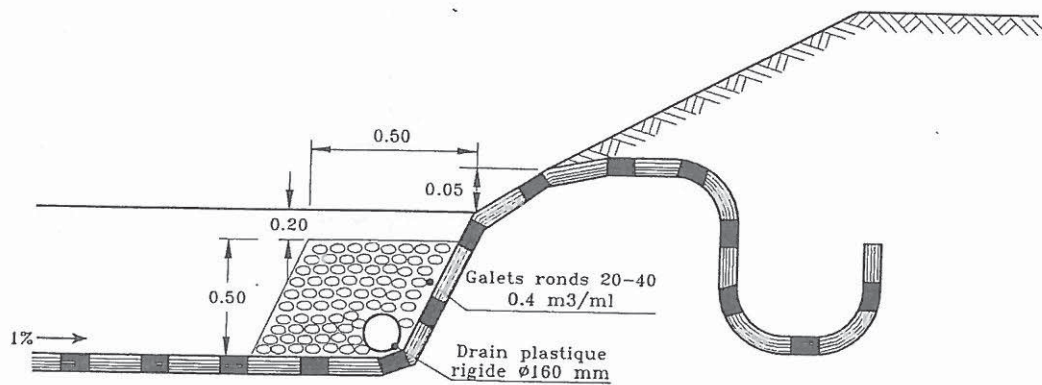

Annexe n°20
Photo de l'audit de la station
d'épuration d'Ardoix le 21/01/2016

Photo n°1 : Vue d'ensemble de la station



Photo n°2 : Premier étage de filtre



Photo n°3 : Inspection de surface du premier étage de filtre



Photo n°4 : Inspection plus profonde du premier étage de filtre



Photo n°5 : Photo du premier ouvrage de génie civil



Photo n°6 : Deuxième étage de filtre



Photo n°7 : Inspection de surface du deuxième étage de filtre



Photo n°8 : Matériaux filtrant prit pour analyse



Photo n°9 : Présence d'eau



Photo n°10 : Troisième étage de filtre



Photo n°11 : Inspection de surface du troisième étage de filtre



Photo n°12 : Inspection en profondeur du troisième étage de filtre




Photo n°13 : Photo du deuxième et troisième ouvrage de génie civil





SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LE LONG

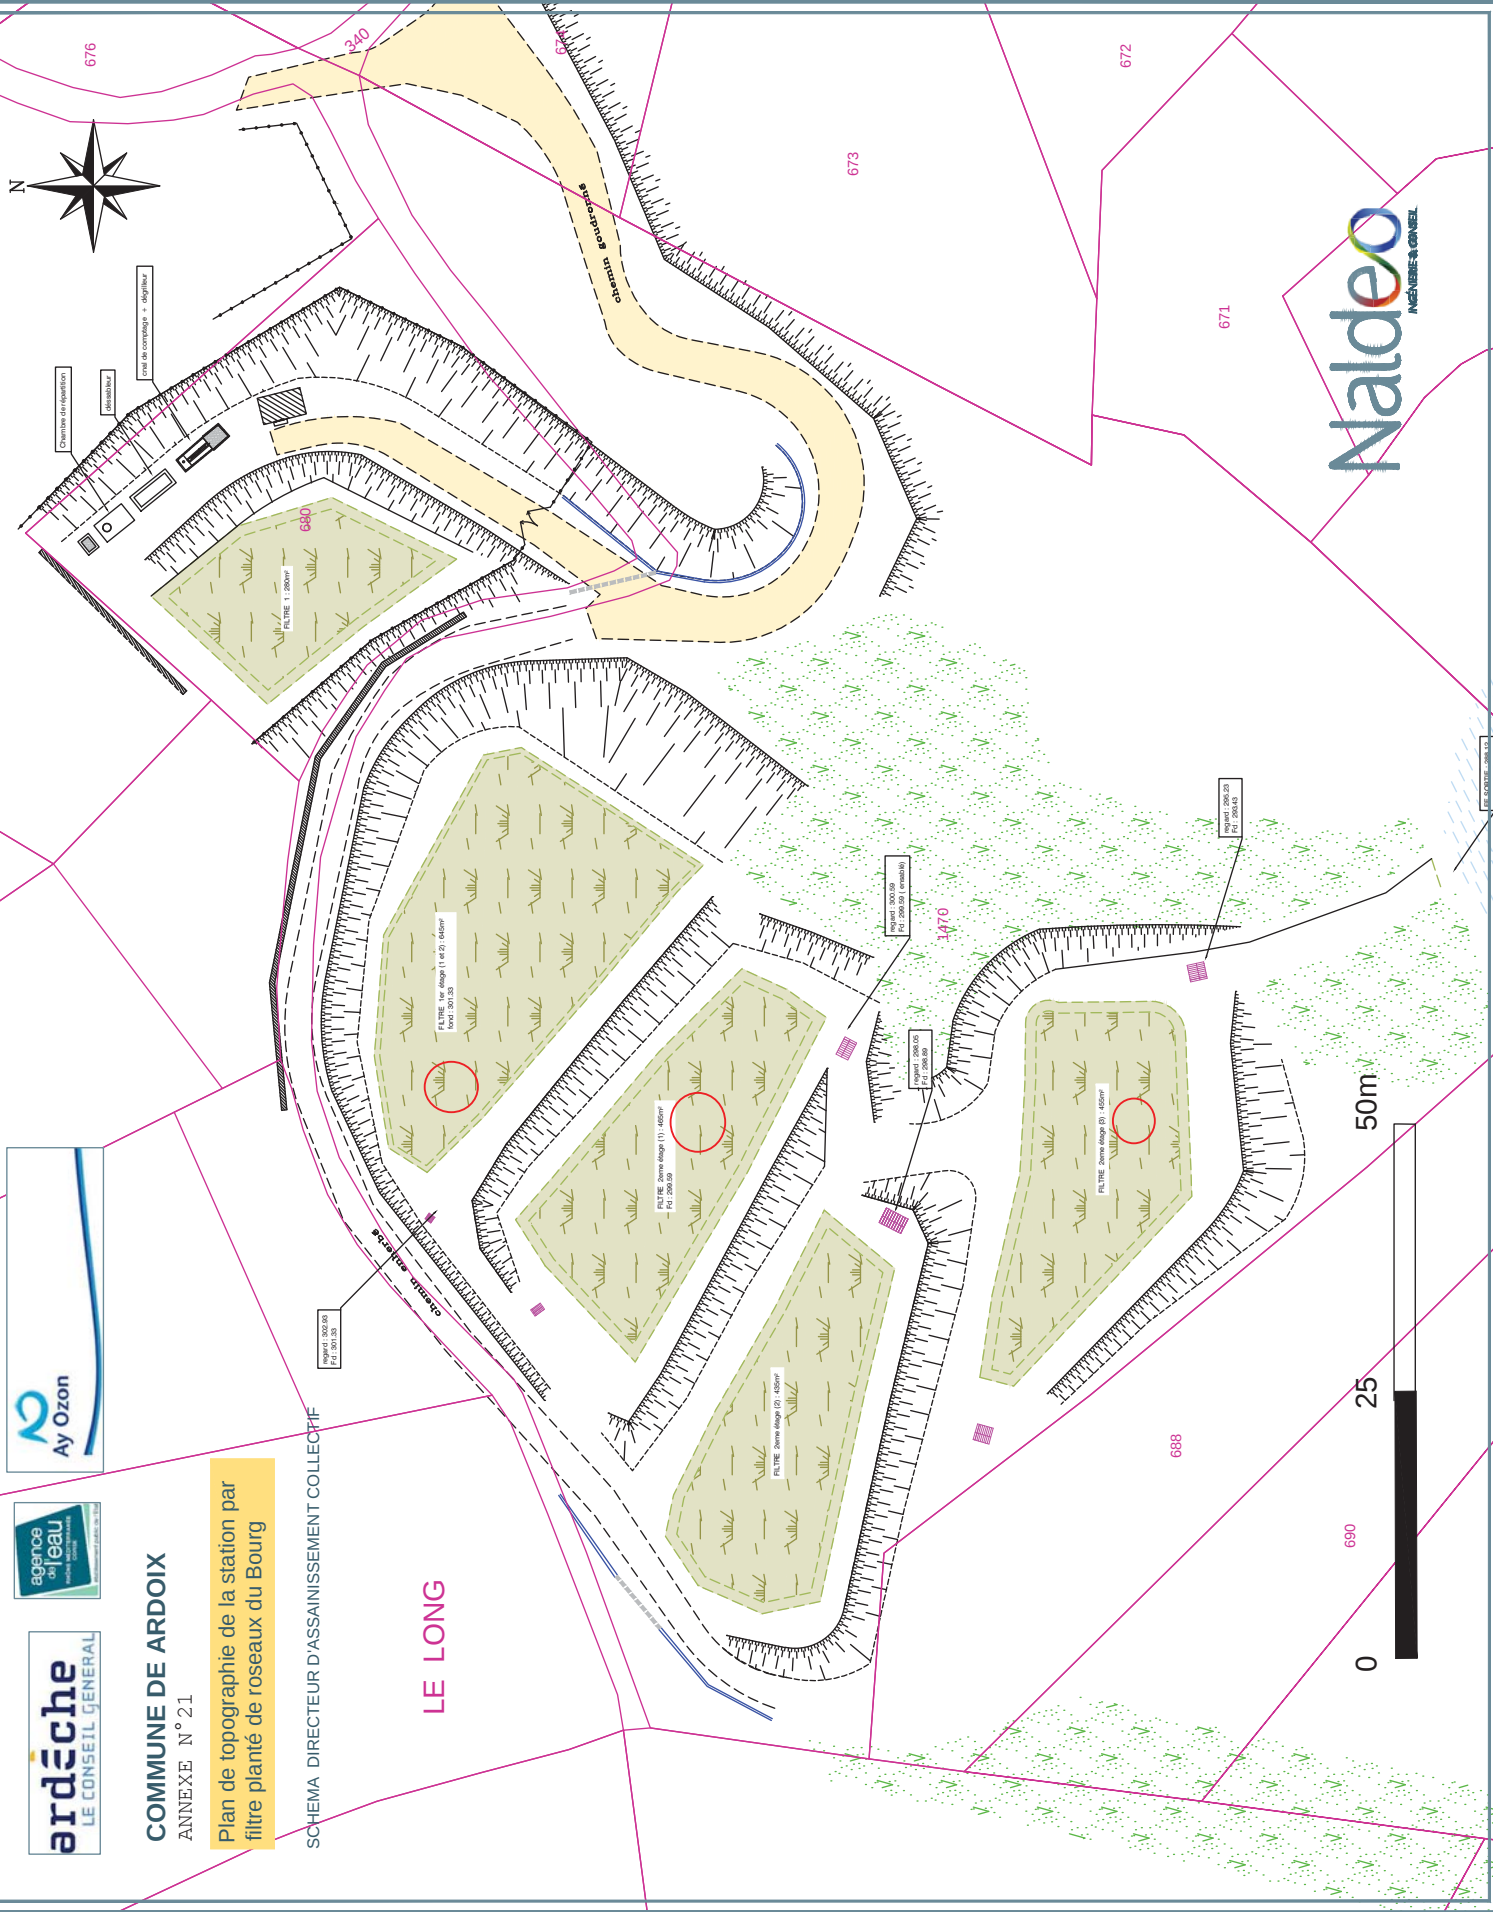



DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA
FORÊT DE L'ARDECHE.
Service Forêt Eau Environnement

RECEPISSE DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU

Vu l'article 30 du décret 93.742 du 29 mars 1993, relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n°92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.,

Vu le dossier de déclaration présenté par la commune d'Ardoix,

Le préfet du département de l'Ardèche donne récépissé de déclaration pour les installations, ouvrages, travaux et activités définis ainsi qu'il suit :

Maître d'ouvrage

Commune d'Ardoix
07290 Ardoix

Type d'ouvrage

Station d'épuration.

Référence de la nomenclature

Rubrique 5.1.0.-2°:

Station d'épuration recevant un flux polluant journalier supérieur à 12 kg mais inférieur ou égal à 120 kg de DBO5.

Situation cadastrale

Commune d'Ardoix (07290) – au sud du village, au lieu-dit « Le Long » et à proximité du lieu-dit « Barrois », au sud de l'actuelle station d'épuration – parcelles n° 680, 684, 685, 686.

Caractéristiques des installations, ouvrages, travaux et activité

Création d'une station d'épuration à lits à macrophytes, d'une capacité de 800 équivalents-habitants.

Rejet

Le rejet des eaux épurées se fera dans la rivière de l'Ay.

Le niveau de traitement biologique retenu est le niveau D4 soit :

DBO5 : ≤ 25 mg/l - DCO : ≤ 125 mg/l.

Prescriptions générales

Les prescriptions générales relatives à ce type d'ouvrage sont fixées par arrêté interministériel du 21 juin 1996 annexé.

Parmi celles-ci, il devra être tenu particulièrement compte des prescriptions suivantes :

Entretien et exploitation : les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement ou de surveillance.

Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation à l'exploitation des stations d'épuration.

Sous-produits : les boues et graisses sont valorisées ou traitées conformément aux réglementations applicables. L'exploitant tient à jour un registre mentionnant la quantité de boues extraites (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et leur destination.

Suivi et contrôle : les paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures ainsi que tous les incidents survenus doivent être portés sur un registre et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle. Ces paramètres sont au moins les quantités de boues produites, l'énergie consommée, les quantités de réactifs utilisées et les débits traités estimés.

L'autosurveillance qui porte sur la mesure des paramètres suivants : pH, débit, DBO5, DCO, MES devra être assurée une fois par an sur un échantillon moyen journalier. Les résultats devront être transmis à la D.D.A.F. (service chargé de la police de l'eau) et à l'Agence de l'eau.

Modification de l'ouvrage

En vertu de l'article 33 du décret du 29 mars 1993 susvisé, toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Modalités d'exécution

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Ce récépissé ne dispense pas d'autres autorisations qui pourraient être nécessaires pour la réalisation du projet, notamment au titre du code de l'urbanisme.

Lorsque l'intérêt de la sécurité ou de la salubrité publique l'exigera ou lorsque les principes mentionnés à l'article 2 de la loi sur l'eau précitée ne seront pas garantis, toutes prescriptions spéciales nécessaires pourront être imposées par arrêté préfectoral après avis du conseil départemental d'hygiène.

Le présent récépissé est établi à titre de justificatif, à toutes fins utiles; il sera affiché pendant une durée minimum d'un mois dans la mairie de Banne. Les tiers pourront consulter sur place le texte des prescriptions générales. Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de la commune de Banne.

ARDD v

Privas, le 05 OCT 2000

Pour le Préfet et par délégation,
L'ingénieur du Génie Rural des Eaux et des Forêts,

Anne-Laure BERGER



