




ANNEXE N°6 - SYNOPTIQUE PLANIMETRIQUE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE D'ECLASSAN

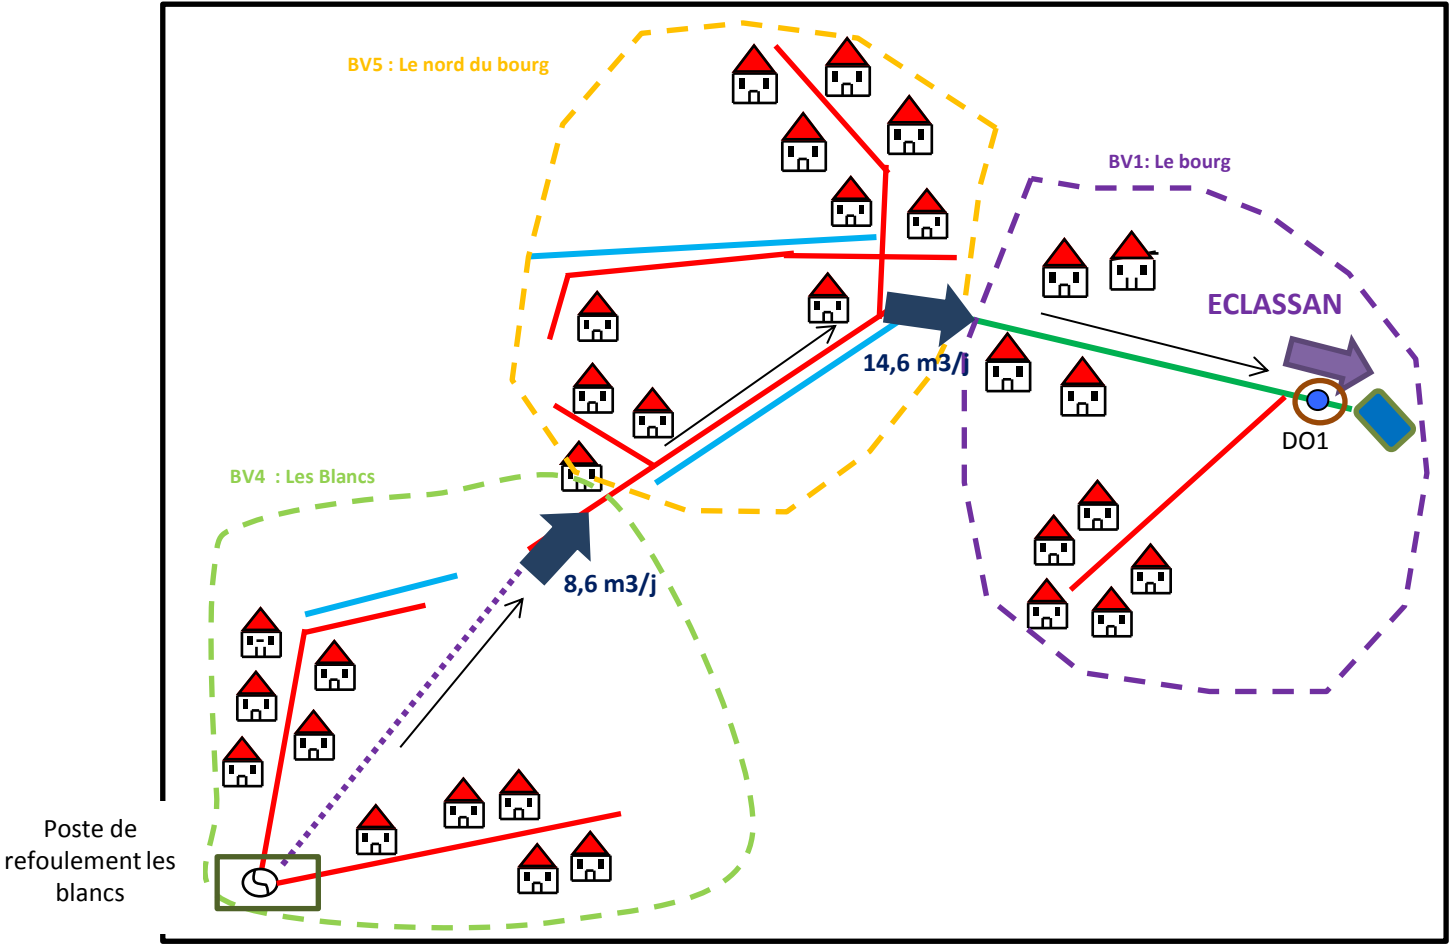

Hameau des Bardons

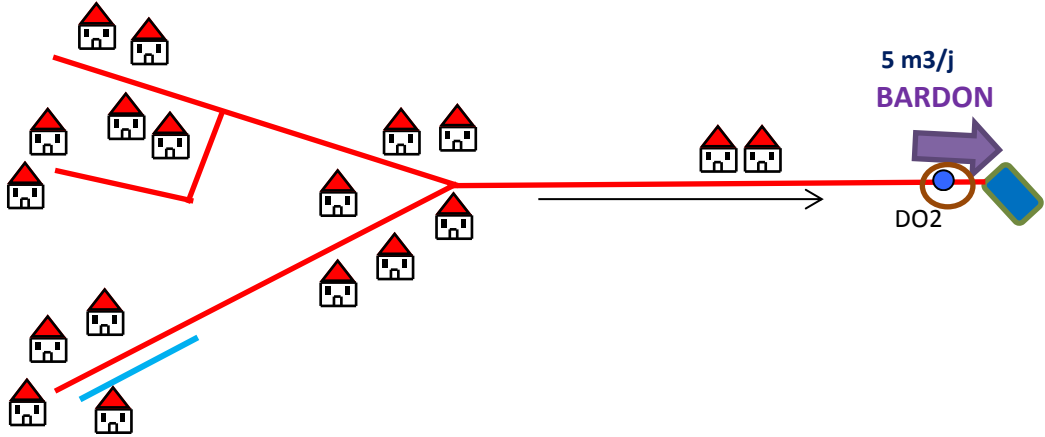


Hameau de Marsan

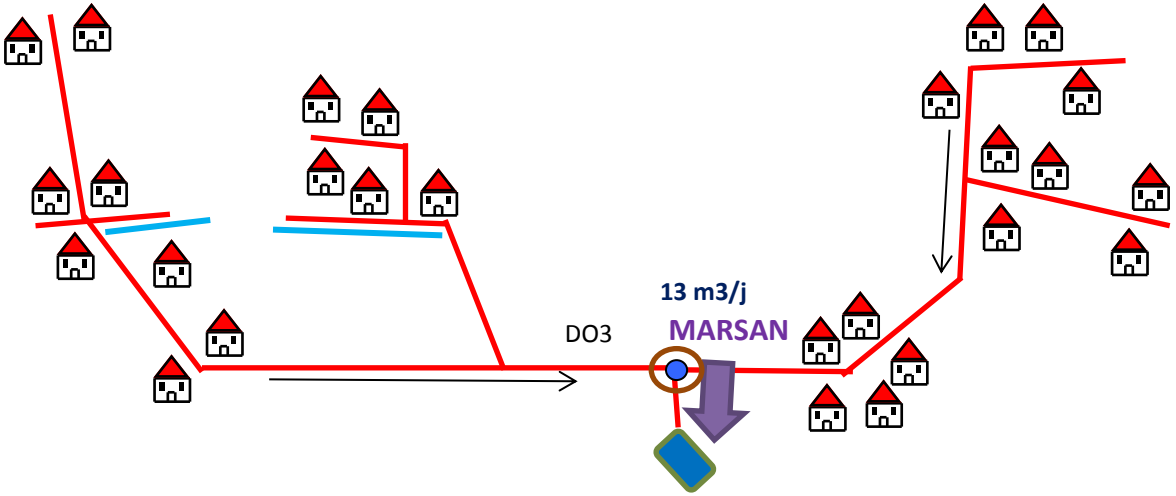

Annexe n° 7
Résultats des enregistrement de la pluviométrie à
Satillieu

Pluviométrie enregistrée sur la commune de Satillieu

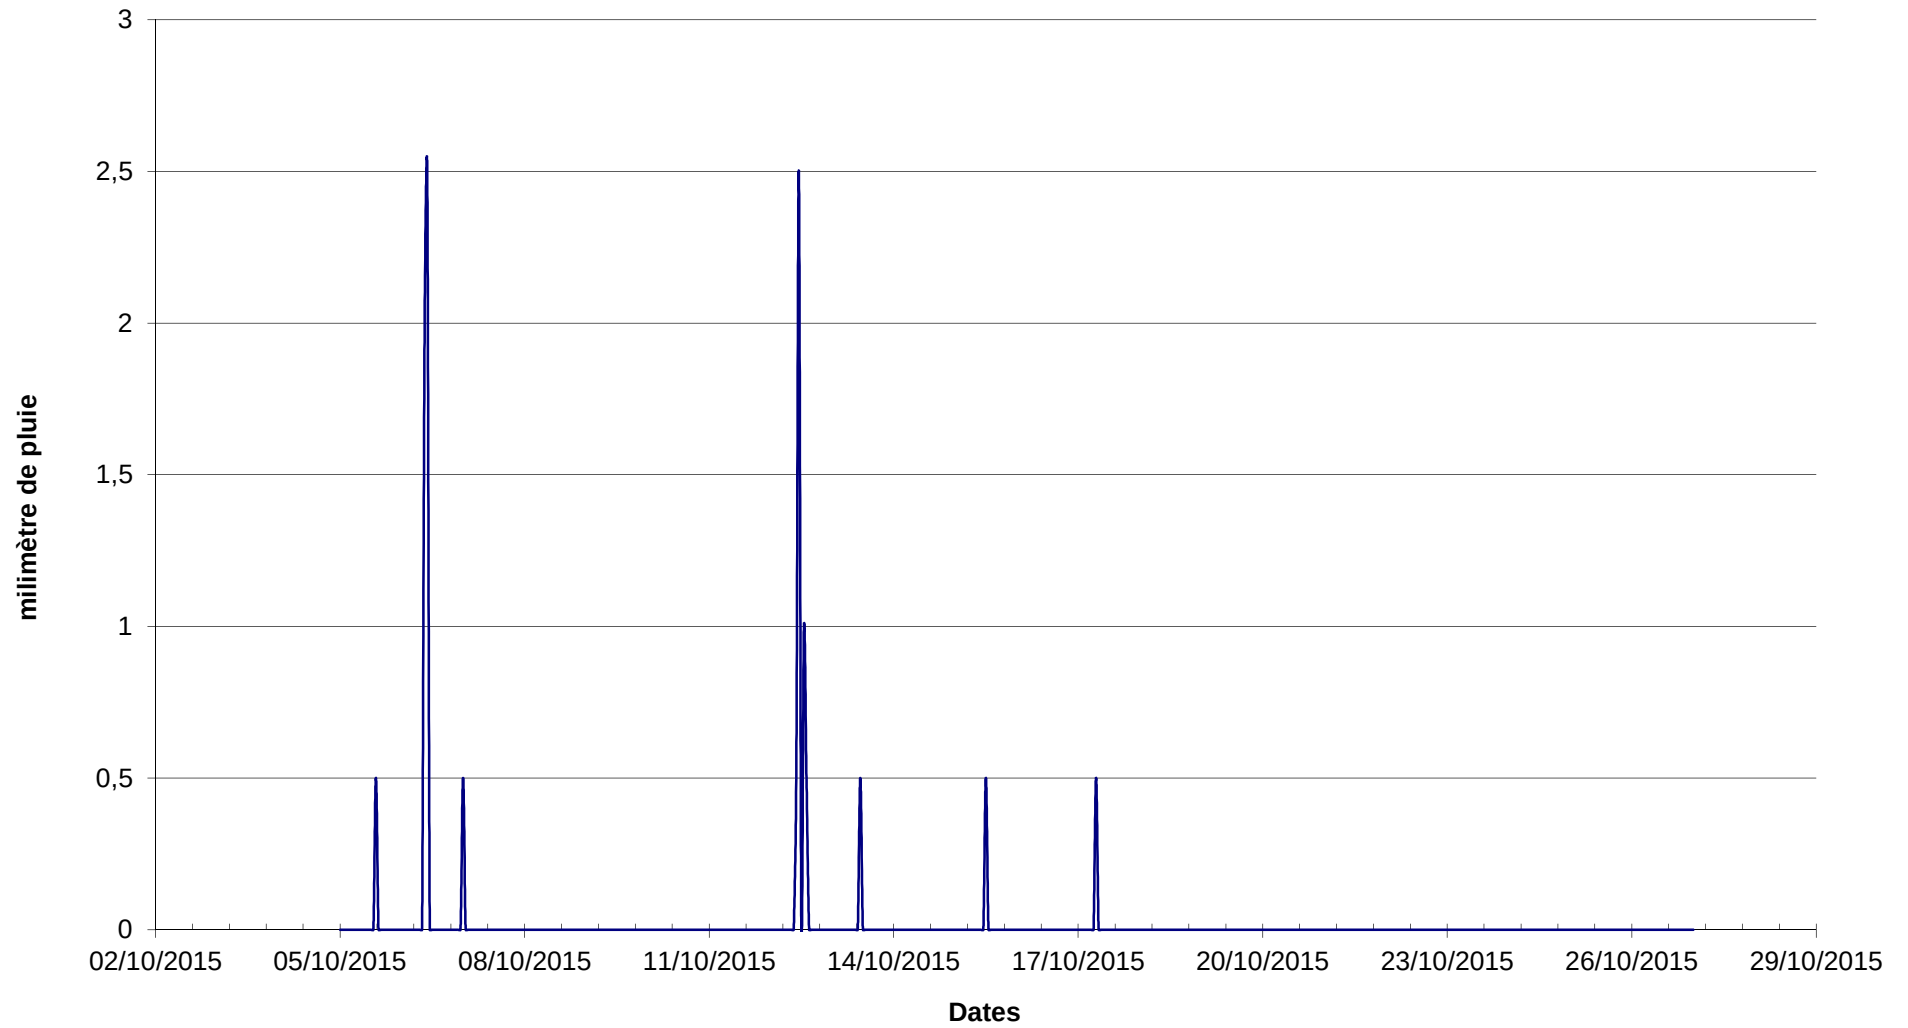


Pluviométrie enregistrée sur la commune de Satillieu

[illegible]

Annexe n°8
Résultats des mesures réalisées sur le réseau de la
commune de Eclassan


Variation du débit mesuré en entrée de la station d'épuration du Bourg d'Eclassan

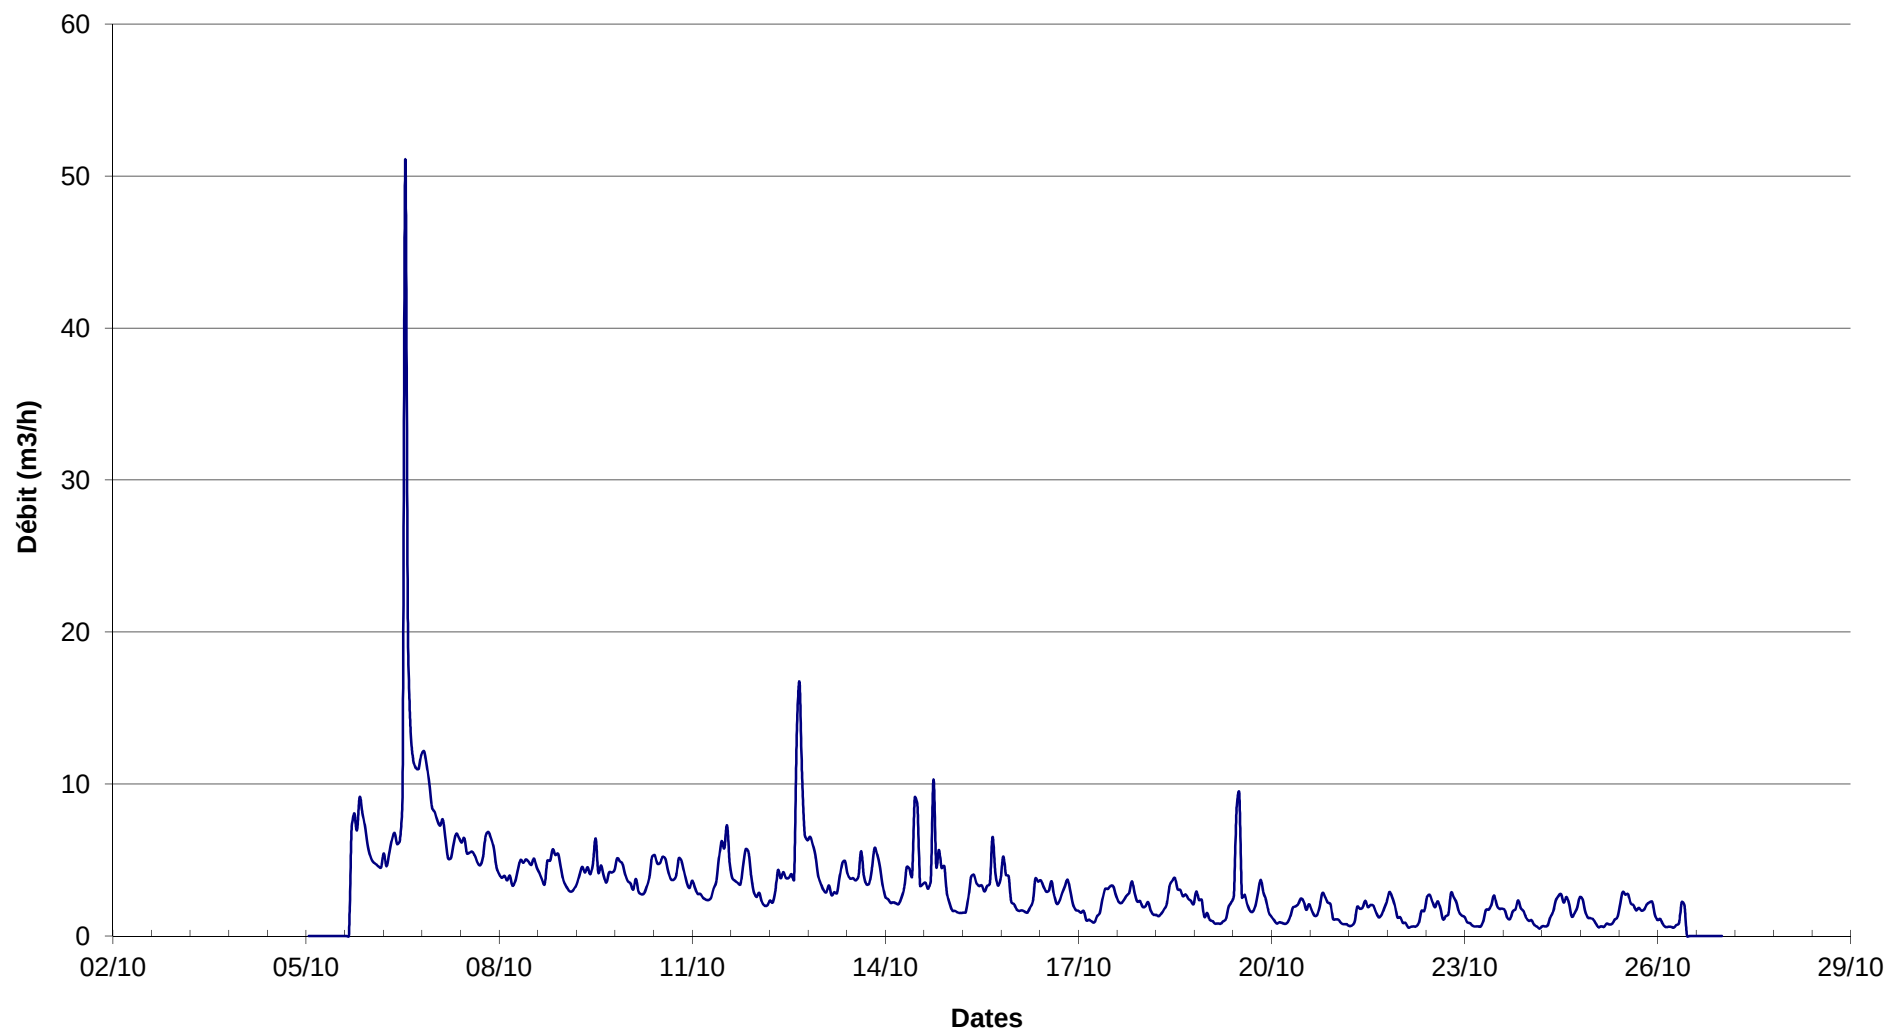

Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Eclassan - STEP BOURG

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi
Heure	5-oct.	6-oct.	7-oct.	8-oct.	9-oct.	10-oct.	11-oct.	12-oct.	13-oct.	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.
01:00:00	-	4,9	7,6	3,8	3,3	3,5	3,2	2,8	3,0	2,4	1,7	1,8	1,5	2,0	1,1	1,0	1,1	0,9	0,9	1,0	0,8	1,1
02:00:00	-	4,7	7,3	4,0	3,0	3,1	2,8	2,3	2,9	2,2	1,7	1,7	1,6	2,2	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,7	0,6	0,8
03:00:00	-	4,6	7,7	3,7	2,9	3,8	2,8	2,0	3,3	2,2	1,6	1,7	1,0	1,7	0,8	0,9	0,8	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
04:00:00	-	4,5	6,4	4,0	3,1	2,9	2,5	2,0	2,7	2,2	1,5	1,6	1,1	1,4	0,8	0,9	0,8	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
05:00:00	-	5,4	5,1	3,3	3,4	2,8	2,4	2,3	2,9	2,1	1,5	1,5	1,0	1,4	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6
06:00:00	-	4,6	5,1	3,6	4,0	2,8	2,4	2,2	2,8	2,5	1,6	1,9	0,9	1,3	1,0	0,9	0,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6
07:00:00	-	5,4	6,0	4,3	4,5	3,2	2,5	2,9	3,9	3,1	2,5	2,3	1,3	1,5	1,1	1,3	0,9	0,9	1,0	0,7	0,8	0,7
08:00:00	-	6,3	6,7	5,0	4,2	3,8	3,1	4,3	4,8	4,5	3,9	3,8	1,5	1,8	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,2	1,1	0,8
09:00:00	-	6,8	6,5	4,8	4,5	5,2	3,6	3,8	4,9	4,4	4,0	3,6	2,4	2,1	2,2	2,0	1,8	1,7	1,7	1,6	1,2	2,2
10:00:00	-	6,0	6,2	5,0	4,1	5,3	5,1	4,2	4,1	3,9	3,5	3,7	3,1	3,3	2,7	2,1	1,9	2,6	2,0	2,3	2,0	2,0
11:00:00	-	6,3	6,4	4,9	4,8	4,8	6,2	3,8	3,8	9,1	3,3	3,3	3,1	3,6	8,3	2,5	2,3	2,7	2,7	2,6	2,9	-
12:00:00	-	9,1	5,4	4,7	6,4	4,8	5,8	3,8	3,8	8,6	3,3	2,9	3,3	3,8	9,4	2,3	1,9	2,3	2,1	2,8	2,7	-
13:00:00	-	51,0	5,5	5,1	4,2	5,2	7,3	4,1	3,7	3,3	2,9	3,0	3,3	3,1	2,5	1,7	2,0	1,9	1,8	2,2	2,8	-
14:00:00	-	20,3	5,5	4,5	4,6	5,1	4,8	3,7	3,9	3,4	3,3	3,6	2,7	3,0	2,7	2,1	2,0	2,3	1,8	2,6	2,2	-
15:00:00	-	13,5	5,3	4,2	4,0	4,3	3,8	13,2	5,6	3,5	3,5	2,7	2,3	2,6	2,1	1,7	1,6	1,8	1,7	2,1	2,0	-
16:00:00	-	11,6	4,8	3,7	3,5	3,8	3,6	16,7	4,0	3,1	6,5	2,1	2,2	2,7	1,7	1,3	1,2	1,1	1,2	1,3	1,7	-
17:00:00	7,02	11,0	4,7	3,4	4,2	3,7	3,5	10,4	3,4	3,7	4,3	2,3	2,4	2,5	1,6	1,4	1,4	1,3	1,1	1,5	1,9	-
18:00:00	8,1	11,0	5,2	5,0	4,2	4,0	3,4	6,7	3,5	10,3	3,3	2,8	2,7	2,3	2,0	1,9	1,8	1,5	1,6	1,9	1,7	-
19:00:00	7,0	11,9	6,6	5,0	4,3	5,1	4,7	6,3	4,4	4,6	3,7	3,3	2,9	2,1	2,8	2,8	2,2	2,8	1,8	2,6	1,7	-
20:00:00	9,1	12,2	6,9	5,7	5,1	4,9	5,7	6,5	5,8	5,7	5,2	3,7	3,6	2,9	3,7	2,6	2,9	2,6	2,3	2,4	2,1	-
21:00:00	8,1	11,3	6,4	5,3	4,9	4,2	5,5	6,0	5,3	4,5	4,0	3,0	2,8	2,4	2,9	2,2	2,6	2,2	1,8	1,6	2,2	-
22:00:00	7,2	10,0	5,8	5,4	4,8	3,5	4,0	5,3	4,6	4,6	3,9	2,1	2,3	2,4	2,4	2,1	2,0	1,6	1,6	1,2	2,3	-
23:00:00	6,0	8,4	4,6	4,5	4,1	3,2	2,9	4,0	3,4	2,8	2,3	1,7	2,3	1,3	1,6	1,1	1,2	1,4	1,2	1,2	1,4	-
24:00:00	5,3	8,2	4,1	3,7	3,6	3,6	2,6	3,4	2,6	2,1	2,1	1,7	1,9	1,5	1,3	1,1	1,2	1,3	1,0	1,1	1,1	-
Minimum	5,3	4,5	4,1	3,3	2,9	2,8	2,4	2,0	2,6	2,1	1,5	1,5	0,9	1,3	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
Maximum	9,1	51,0	7,7	5,7	6,4	5,3	7,3	16,7	5,8	10,3	6,5	3,8	3,6	3,8	9,4	2,8	2,9	2,8	2,7	2,8	2,9	2,2
Moyenne	-	10,4	5,9	4,4	4,2	4,0	3,9	5,1	3,9	4,1	3,1	2,6	2,2	2,3	2,4	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,6	1,0
Total	57,7	248,9	141,6	106,5	99,7	96,4	94,1	122,8	92,8	98,9	75,1	61,5	53,0	54,8	58,2	39,3	37,7	37,5	34,5	36,9	37,8	10,1


Variation du débit mesuré en entrée de la station d'épuration de Marsan

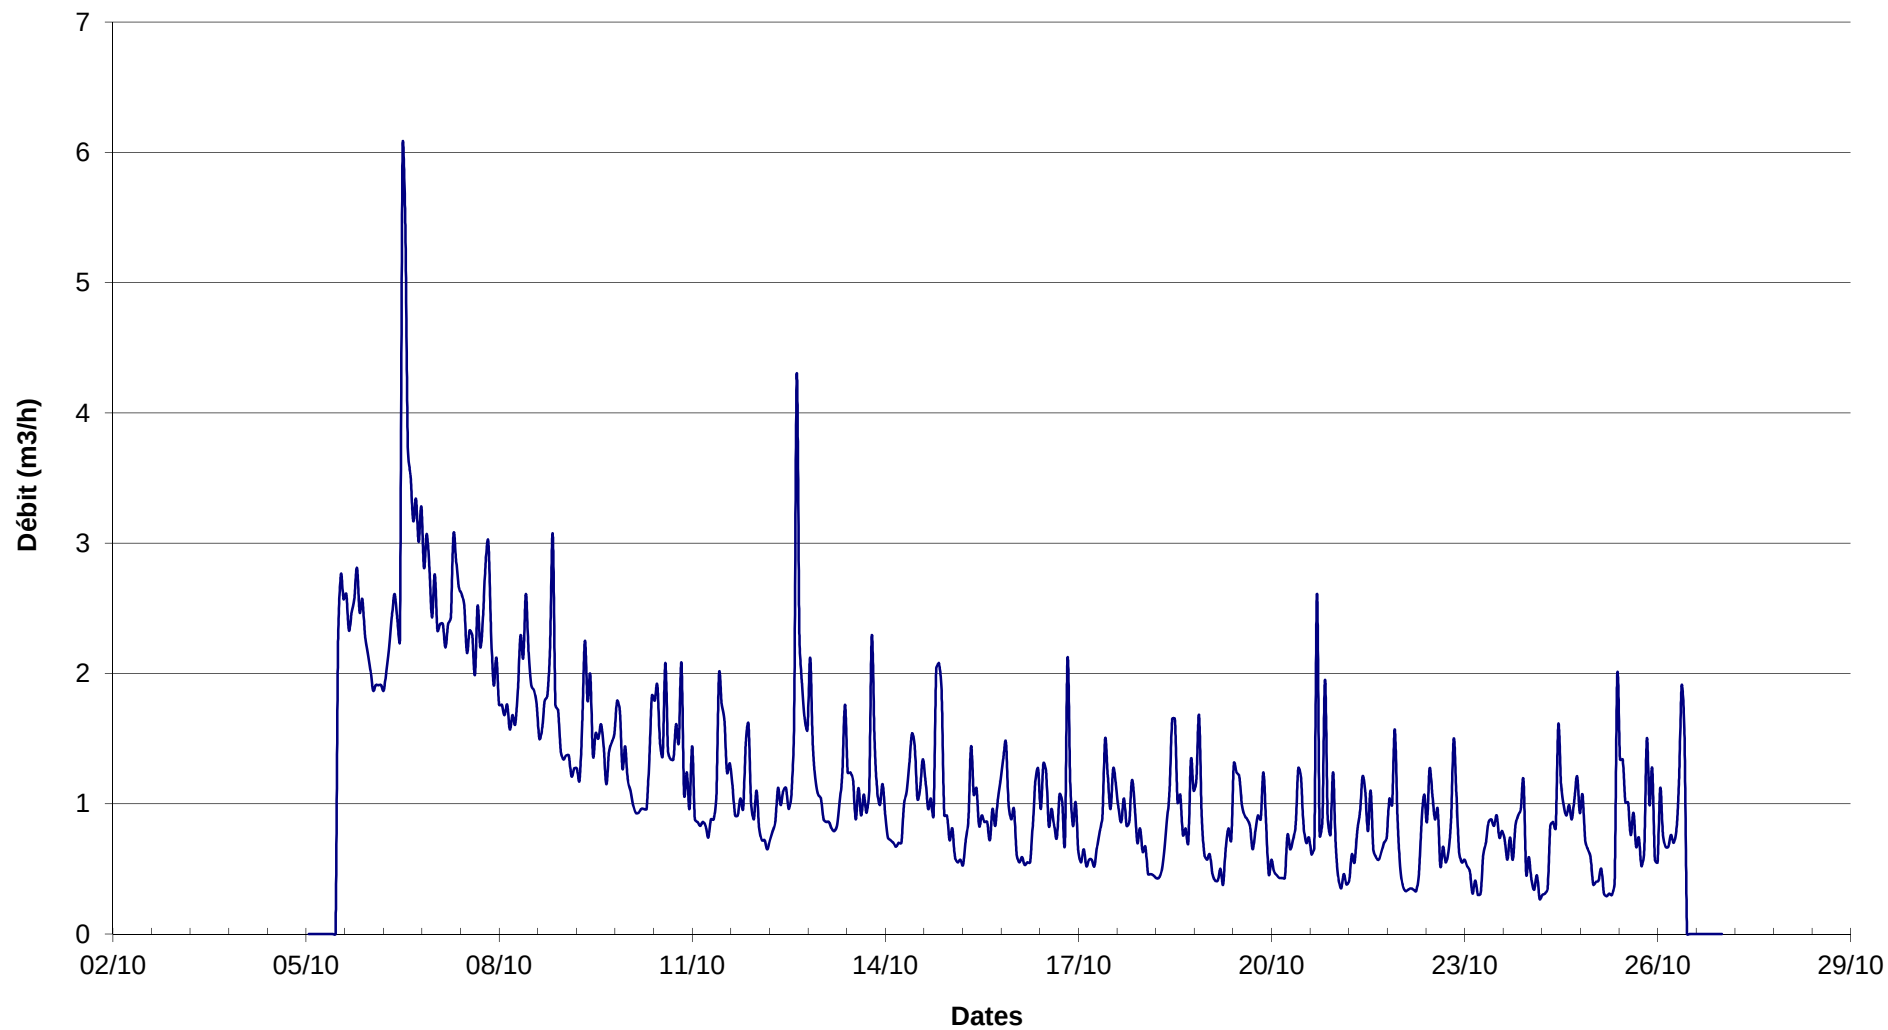

Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Eclassan - STEP MARSAN

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi
Heure	5-oct.	6-oct.	7-oct.	8-oct.	9-oct.	10-oct.	11-oct.	12-oct.	13-oct.	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.
01:00:00	-	1,9	2,3	1,8	1,4	1,1	0,9	0,8	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	1,1
02:00:00	-	1,9	2,4	1,7	1,4	1,0	0,9	0,7	0,9	0,7	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,8
03:00:00	-	1,9	2,4	1,8	1,2	0,9	0,8	0,7	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,5	0,7
04:00:00	-	1,9	2,2	1,6	1,3	0,9	0,9	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,7
05:00:00	-	1,9	2,4	1,7	1,3	1,0	0,8	0,7	0,8	0,7	0,5	0,6	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,8
06:00:00	-	2,0	2,4	1,6	1,2	1,0	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,8	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7
07:00:00	-	2,2	3,1	1,9	1,6	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,4	0,3	0,8
08:00:00	-	2,4	2,9	2,3	2,3	1,3	0,9	1,1	1,2	1,1	1,4	1,2	0,8	0,6	0,8	0,7	0,8	0,9	0,7	0,8	0,4	1,2
09:00:00	-	2,6	2,7	2,1	1,8	1,8	1,0	1,0	1,8	1,3	1,1	1,3	0,9	0,9	0,7	0,8	0,9	1,1	0,9	0,9	2,0	1,9
10:00:00	-	2,4	2,6	2,6	2,0	1,8	2,0	1,1	1,2	1,5	1,1	1,0	1,5	1,1	1,3	1,3	1,2	0,9	0,9	0,8	1,3	1,6
11:00:00	-	2,3	2,5	2,2	1,4	1,9	1,8	1,1	1,2	1,4	0,8	1,3	1,2	1,7	1,2	1,2	1,1	1,3	0,8	1,6	1,3	-
12:00:00	2,29	6,0	2,2	1,9	1,5	1,5	1,7	1,0	1,2	1,0	0,9	1,2	1,0	1,7	1,2	0,8	0,8	1,1	0,9	1,2	1,0	-
13:00:00	2,76	5,5	2,3	1,9	1,5	1,4	1,2	1,1	0,9	1,1	0,9	0,8	1,3	1,0	1,0	0,7	1,1	0,9	0,7	1,0	1,0	-
14:00:00	2,57	3,7	2,3	1,8	1,6	2,1	1,3	1,6	1,1	1,3	0,9	1,0	1,2	1,1	0,9	0,7	0,7	1,0	0,8	0,9	0,8	-
15:00:00	2,61	3,5	2,0	1,5	1,4	1,4	1,2	4,3	0,9	1,2	0,7	0,8	1,0	0,8	0,9	0,6	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	-
16:00:00	2,33	3,2	2,5	1,6	1,2	1,3	0,9	2,3	1,1	1,0	1,0	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6	0,9	0,7	-
17:00:00	2,47	3,3	2,2	1,8	1,4	1,3	0,9	1,9	0,9	1,0	0,8	1,1	1,0	0,7	0,7	2,6	0,6	0,6	0,7	1,0	0,7	-
18:00:00	2,6	3,0	2,4	1,8	1,5	1,6	1,0	1,7	1,1	0,9	1,0	1,0	0,8	1,3	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	1,2	0,5	-
19:00:00	2,8	3,3	2,9	2,2	1,5	1,5	1,0	1,6	2,3	2,0	1,2	0,7	0,9	1,1	0,9	0,9	0,7	0,9	0,8	0,9	0,6	-
20:00:00	2,5	2,8	3,0	3,1	1,8	2,1	1,5	2,1	1,5	2,1	1,3	2,1	1,2	1,2	0,9	2,0	1,0	1,5	0,9	1,1	1,5	-
21:00:00	2,6	3,1	2,3	1,8	1,7	1,1	1,6	1,4	1,1	1,9	1,5	1,2	1,0	1,7	1,2	0,9	1,0	1,1	1,0	0,7	1,0	-
22:00:00	2,3	2,8	1,9	1,7	1,3	1,2	1,0	1,2	1,0	0,9	1,0	0,8	0,7	0,9	0,9	0,8	1,6	0,6	1,2	0,7	1,3	-
23:00:00	2,2	2,4	2,1	1,4	1,4	1,0	0,9	1,1	1,2	0,9	0,9	1,0	0,8	0,6	0,5	1,2	0,9	0,6	0,5	0,6	0,6	-
24:00:00	2,0	2,8	1,8	1,3	1,2	1,4	1,1	1,0	0,9	0,7	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	0,4	0,6	-
Minimum	2,0	1,9	1,8	1,3	1,2	0,9	0,7	0,7	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7
Maximum	2,8	6,0	3,1	3,1	2,3	2,1	2,0	4,3	2,3	2,1	1,5	2,1	1,5	1,7	1,3	2,6	1,6	1,5	1,2	1,6	2,0	1,9
Moyenne	-	2,9	2,4	1,9	1,5	1,4	1,1	1,3	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0
Total	31,9	68,9	57,7	44,8	35,7	32,6	26,8	31,8	26,7	26,7	22,1	22,1	20,7	21,0	18,7	20,9	18,0	17,1	16,2	18,1	18,7	10,1


Variation du débit mesuré en entrée de la station d'épuration des Bardons

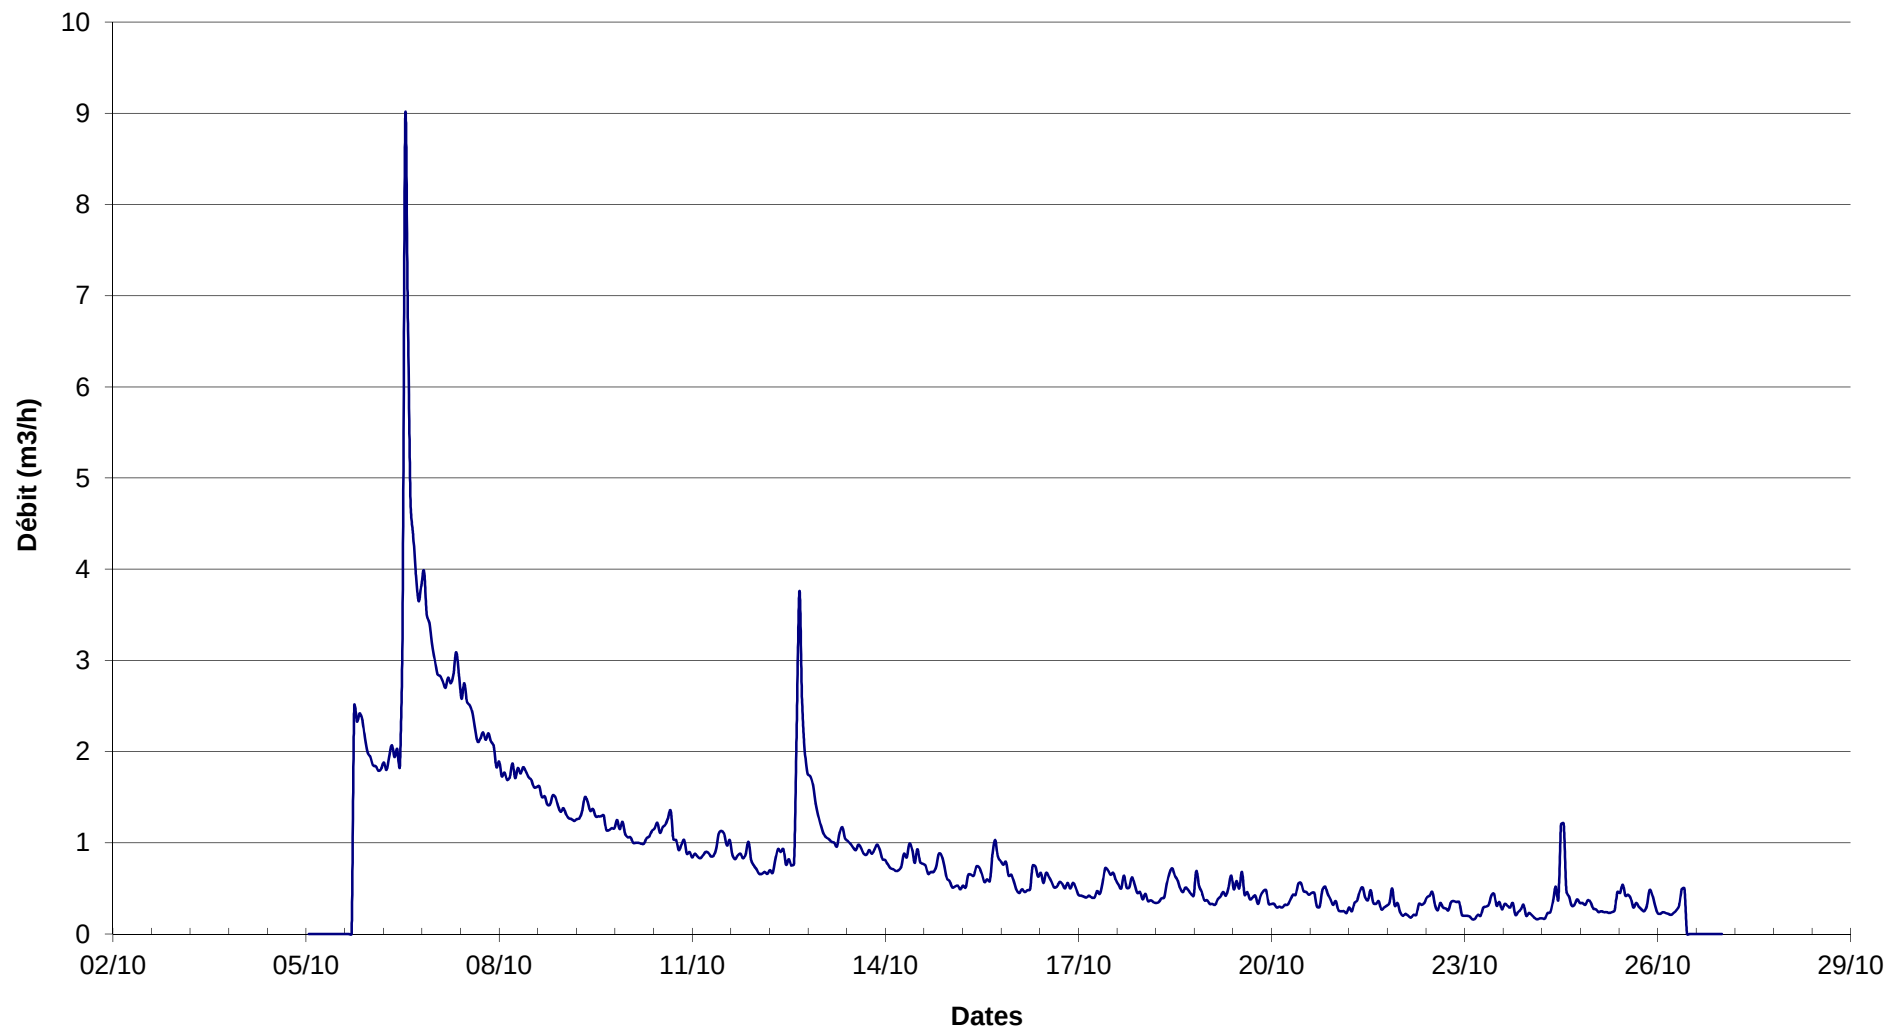

Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Eclassan - STEP LES BARDONS

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi
Heure	5-oct.	6-oct.	7-oct.	8-oct.	9-oct.	10-oct.	11-oct.	12-oct.	13-oct.	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.
01:00:00	-	1,9	2,9	1,7	1,3	1,1	0,9	0,7	1,1	0,8	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
02:00:00	-	1,8	2,8	1,8	1,3	1,0	0,9	0,7	1,1	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
03:00:00	-	1,8	2,8	1,7	1,3	1,0	0,8	0,7	1,0	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
04:00:00	-	1,8	2,7	1,7	1,2	1,0	0,9	0,7	1,0	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
05:00:00	-	1,9	2,8	1,9	1,3	1,0	0,9	0,7	1,0	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
06:00:00	-	1,8	2,8	1,7	1,3	1,0	0,9	0,7	1,0	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
07:00:00	-	1,9	2,9	1,8	1,4	1,1	0,9	0,8	1,1	0,9	0,7	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
08:00:00	-	2,1	3,1	1,8	1,5	1,1	0,9	0,9	1,2	0,8	0,7	0,7	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
09:00:00	-	1,9	2,9	1,8	1,5	1,1	0,9	0,9	1,1	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
10:00:00	-	2,0	2,6	1,8	1,4	1,2	1,1	0,9	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
11:00:00	-	1,8	2,8	1,7	1,4	1,2	1,1	0,8	1,0	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	-
12:00:00	-	3,4	2,6	1,7	1,3	1,1	1,1	0,8	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,3	1,2	0,4	-
13:00:00	-	8,9	2,5	1,6	1,3	1,2	1,0	0,8	0,9	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5	0,5	0,3	0,4	1,2	0,4	-
14:00:00	-	6,8	2,4	1,6	1,3	1,2	1,0	0,8	1,0	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	-
15:00:00	-	4,7	2,3	1,6	1,3	1,3	0,9	2,3	0,9	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	-
16:00:00	-	4,4	2,1	1,5	1,1	1,4	0,8	3,8	0,9	0,7	0,9	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	-
17:00:00	-	3,9	2,1	1,5	1,1	1,0	0,9	2,5	0,9	0,7	1,0	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
18:00:00	2,5	3,7	2,2	1,4	1,2	1,0	0,9	2,0	0,9	0,7	0,9	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	-
19:00:00	2,3	3,8	2,1	1,4	1,2	0,9	0,8	1,8	0,9	0,7	0,8	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	-
20:00:00	2,4	4,0	2,2	1,5	1,3	1,0	0,9	1,7	0,9	0,9	0,8	0,6	0,6	0,7	0,4	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	-
21:00:00	2,4	3,5	2,1	1,5	1,2	1,0	1,0	1,6	1,0	0,9	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,5	-
22:00:00	2,1	3,4	2,1	1,4	1,2	0,9	0,8	1,4	0,9	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	-
23:00:00	2,0	3,2	1,8	1,3	1,1	0,9	0,8	1,3	0,8	0,6	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	-
24:00:00	1,9	3,0	1,9	1,4	1,1	0,8	0,7	1,2	0,8	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	-
Minimum	1,9	1,8	1,8	1,3	1,1	0,8	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maximum	2,5	8,9	3,1	1,9	1,5	1,4	1,1	3,8	1,2	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	1,2	0,5	0,5
Moyenne	-	-	2,5	1,6	1,3	1,1	0,9	1,3	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3
Total	15,7	77,4	59,3	38,9	30,2	25,4	21,6	30,4	23,3	18,4	15,9	13,3	12,4	11,4	10,5	9,6	8,1	7,1	6,6	9,1	7,9	2,9


Variation du temps de fonctionnement du déversoir DO réseau - Commune de Eclassan

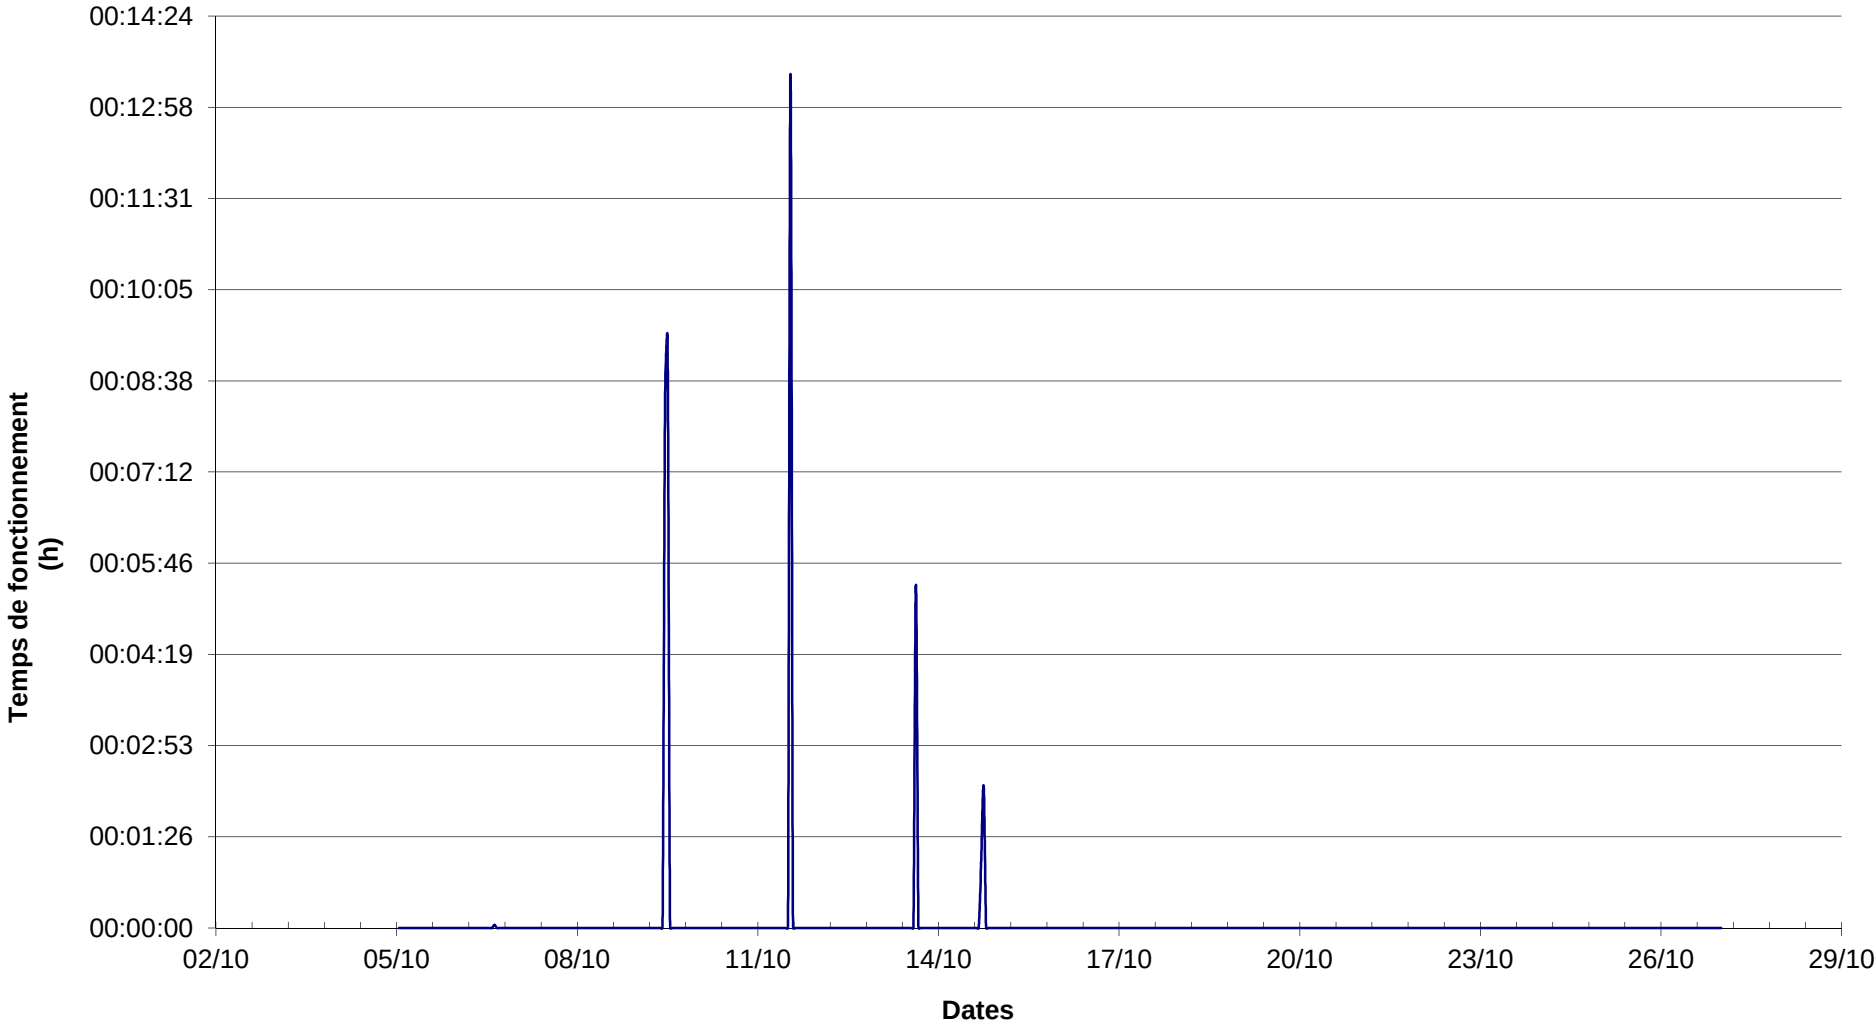

Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Eclassan - DO Réseau

[illegible]


Variation du temps de fonctionnement du déversoir en amont de la step du bourg de Eclassan

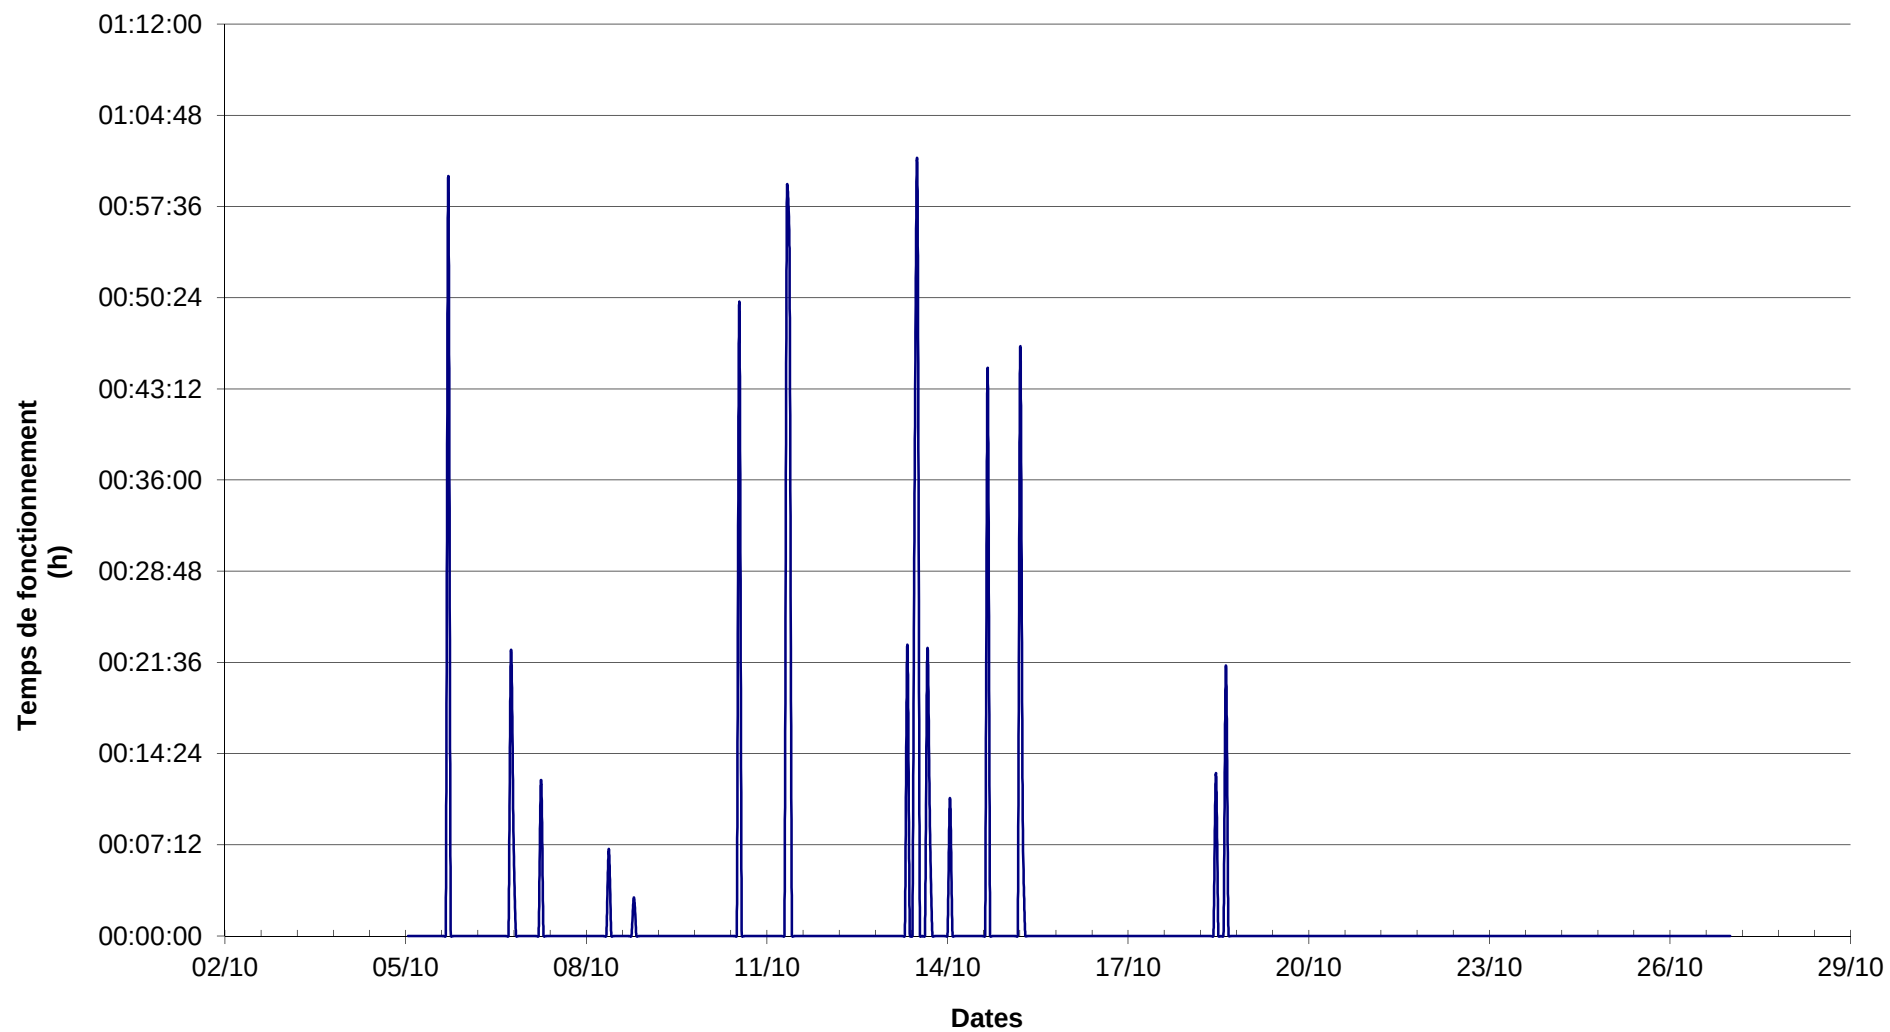

Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Eclassan - DO entrée step le Bourg

[illegible]


Variation du temps de fonctionnement du déversoir en amont de la step de Bardons à Eclassan

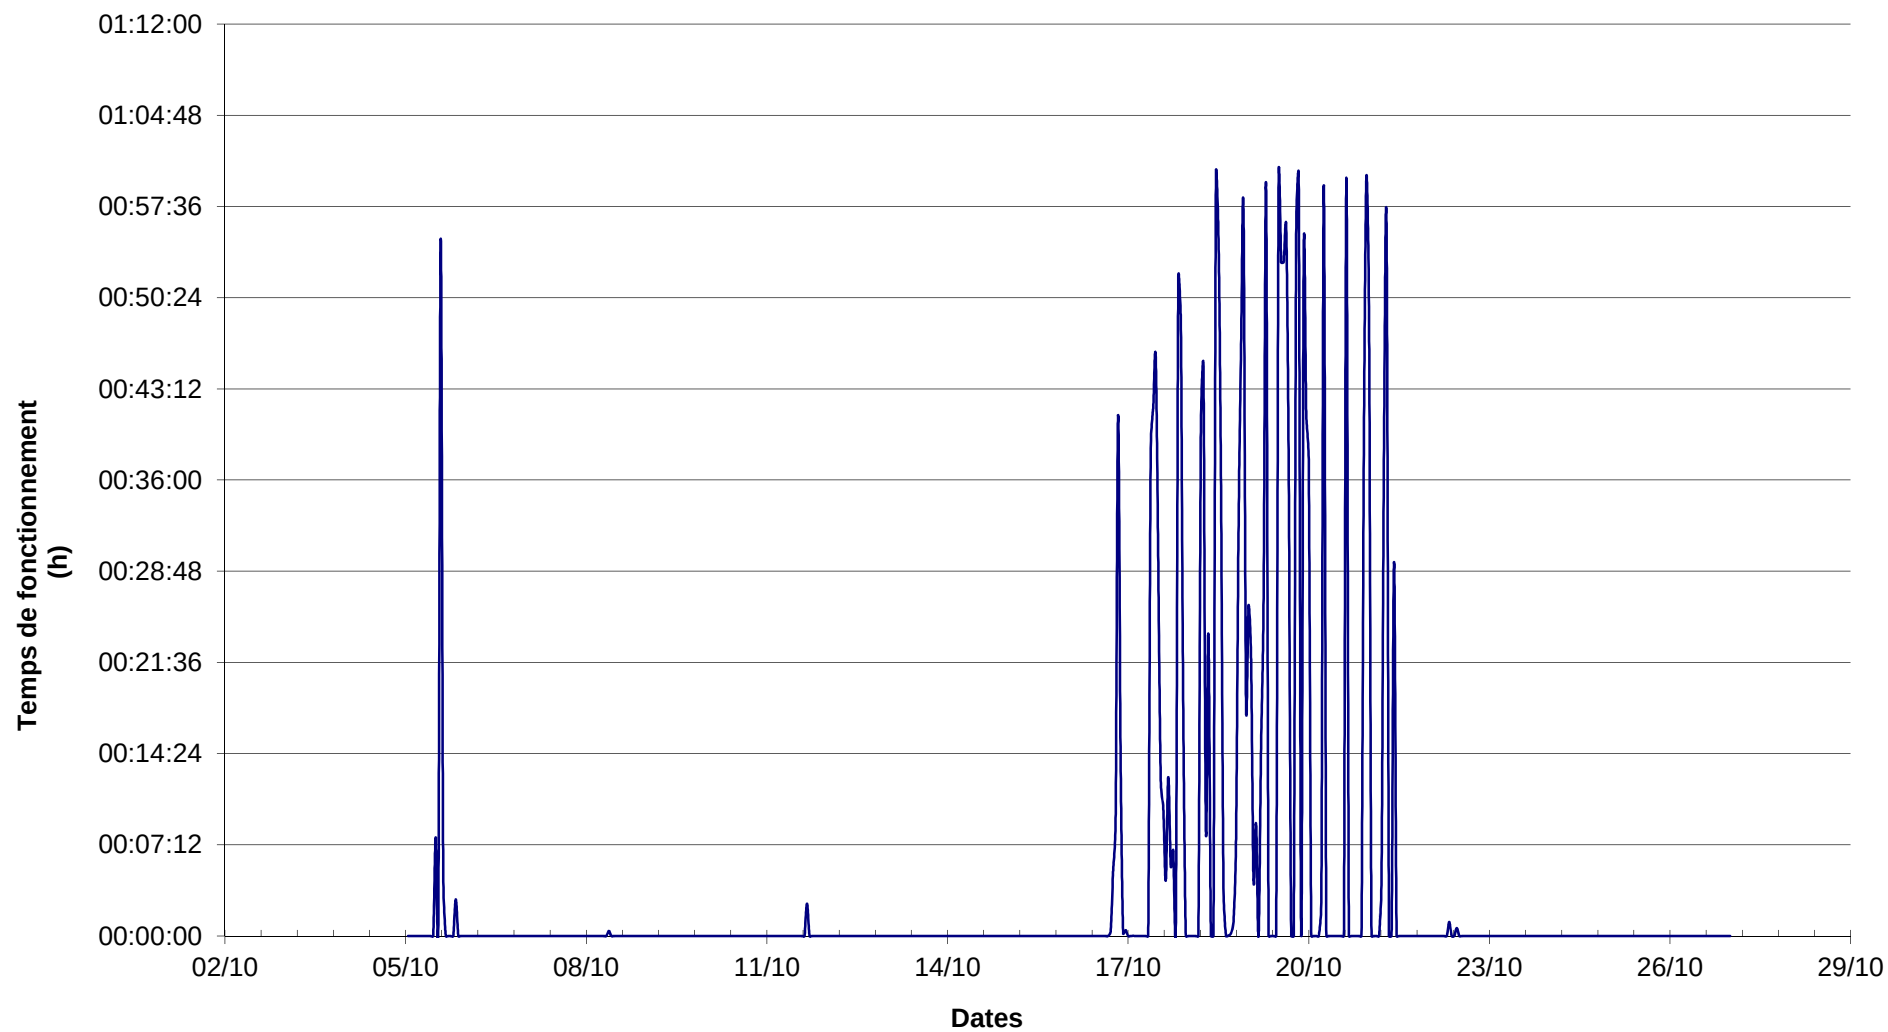

Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Eclassan - DO entrée step Bardons

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi
Heure	5-oct.	6-oct.	7-oct.	8-oct.	9-oct.	10-oct.	11-oct.	12-oct.	13-oct.	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.
01:00:00	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:22:01	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
02:00:00	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:04:28	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
03:00:00	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:08:51	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
04:00:00	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
05:00:00	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:40:08	00:15:12	00:02:37	00:04:25	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
06:00:00	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:45:00	00:26:39	00:59:16	00:39:21	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
07:00:00	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:08:17	00:59:04	00:00:00	00:55:59	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
08:00:00	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:23:48	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:01:06	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
09:00:00	-	00:00:00	00:00:00	00:00:24	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:38:31	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
10:00:00	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:41:43	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:29:31	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
11:00:00	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:45:39	01:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:37	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
12:00:00	00:07:47	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:29:30	00:55:24	01:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
13:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:12:17	00:36:22	00:53:12	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
14:00:00	00:55:03	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:10:09	00:03:47	00:53:12	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
15:00:00	00:04:43	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:04:23	00:00:00	00:56:04	00:59:52	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
16:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:02:33	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:12:32	00:00:02	00:36:39	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
17:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:20	00:05:32	00:00:13	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
18:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:05:04	00:06:43	00:01:08	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
19:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:09:01	00:00:16	00:07:25	00:55:54	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
20:00:00	00:02:53	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:41:06	00:51:53	00:31:49	00:59:55	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
21:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:14:16	00:48:28	00:46:19	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
22:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:12	00:17:04	00:57:11	00:54:00	00:40:01	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
23:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:27	00:00:00	00:18:14	00:41:09	01:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:26:06	00:37:17	00:49:40	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
Minimum	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Maximum	00:55:03	00:00:00	00:00:00	00:00:24	00:00:00	00:00:00	00:02:33	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:41:06	00:51:53	01:00:00	01:00:00	01:00:00	00:55:59	00:01:06	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Moyenne	-	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:06	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:02:56	00:13:32	00:19:13	00:26:49	00:11:19	00:05:23	00:00:04	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Total	01:10:26	00:00:00	00:00:00	00:00:24	00:00:00	00:00:00	00:02:33	00:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	01:10:26	05:24:41	07:41:13	10:43:38	4:31:26	02:09:16	00:01:43	00:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00


Variation du temps de fonctionnement du déversoir DO MARSAN - Commune de Eclassan

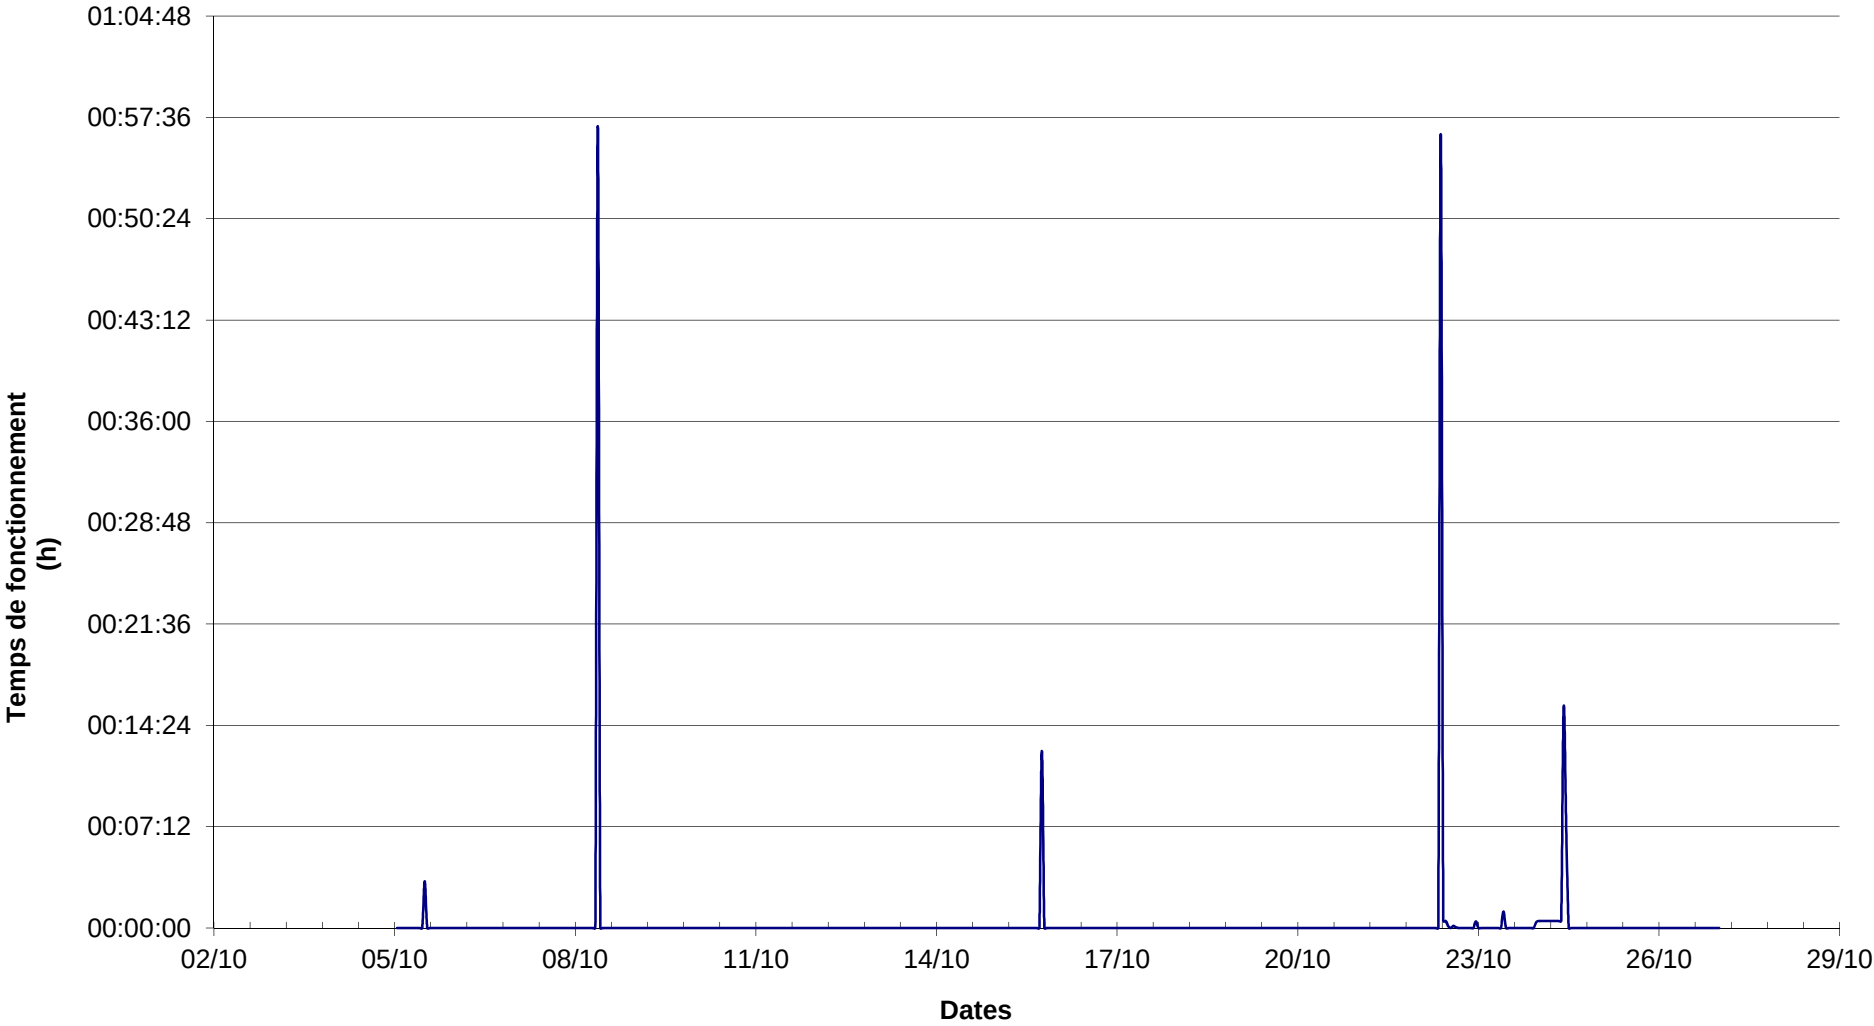

Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Eclassan - DO STEP MARSAN

[illegible]

Variation du volume relevé au niveau du Poste du quartier les Blancs

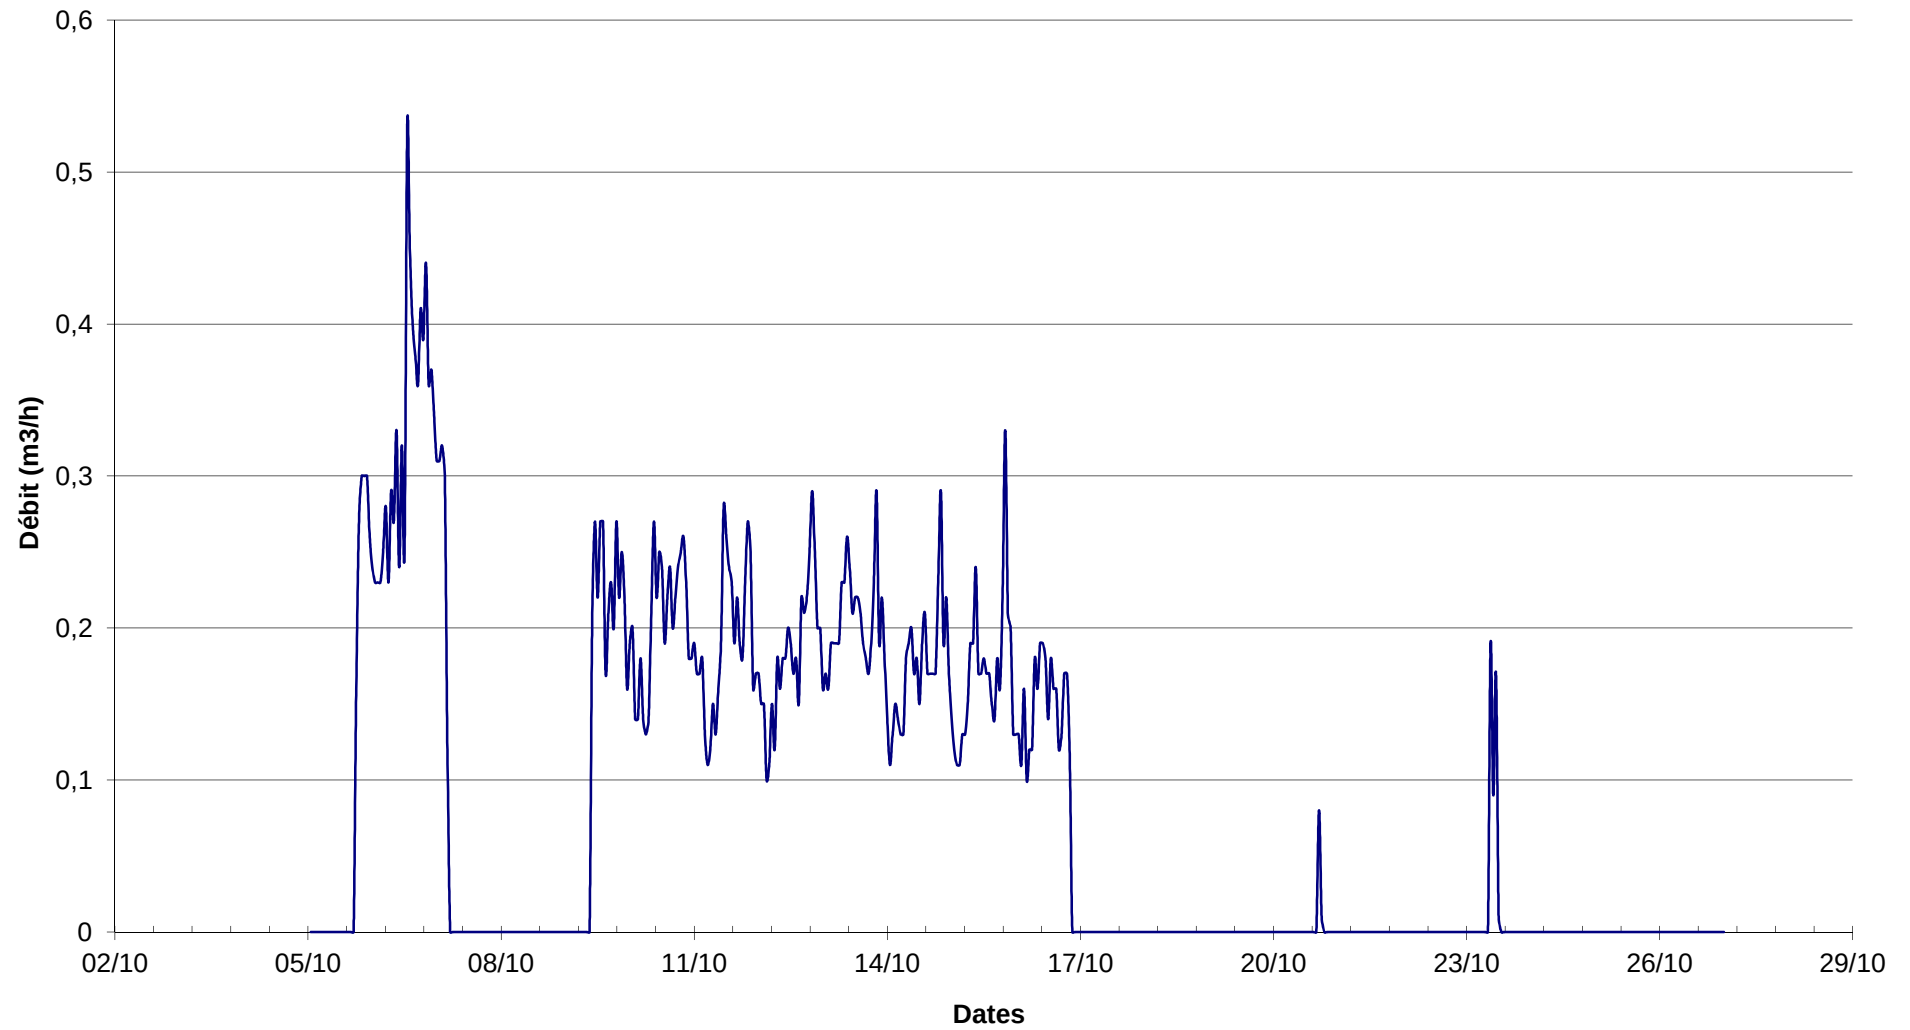


Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Eclassan - Poste de Refoulement du quartier les Blancs

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi
Heure	5-oct.	6-oct.	7-oct.	8-oct.	9-oct.	10-oct.	11-oct.	12-oct.	13-oct.	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.
01:00:00	-	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:00:00	-	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03:00:00	-	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04:00:00	-	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05:00:00	-	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06:00:00	-	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07:00:00	-	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08:00:00	-	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09:00:00	-	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
10:00:00	-	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-
11:00:00	-	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	-
12:00:00	-	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
13:00:00	-	0,5	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
14:00:00	-	0,5	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
15:00:00	-	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
16:00:00	-	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
17:00:00	-	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
18:00:00	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
19:00:00	0,3	0,4	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
20:00:00	0,3	0,4	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
21:00:00	0,3	0,4	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
22:00:00	0,3	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
23:00:00	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
24:00:00	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Minimum	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maximum	0,3	0,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Moyenne	-	0,3	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	1,8	7,9	1,1	0,0	3,4	4,9	4,6	4,4	4,9	4,2	4,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0

Plan des réseaux du hameau des Bardons
Commune d'Eclassan

ANNEXE N° 9

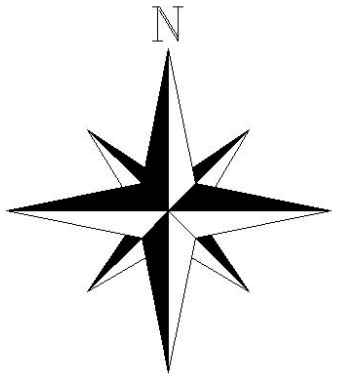

Légende

- PARCELLES
- RIVIERE
- BRT
- DO
- EXUTOIRE
- REGARD
- STATION
- TRONCON
 - EP
 - EU
 - FOSSE
 - U
 - REFOULEMENT
 - DO
 - POSTE_REFOUL
 - ECP_TR
 - Q_ECP





Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

Plan des réseaux du bourg
Commune d'Eclassan

ANNEXE N°9

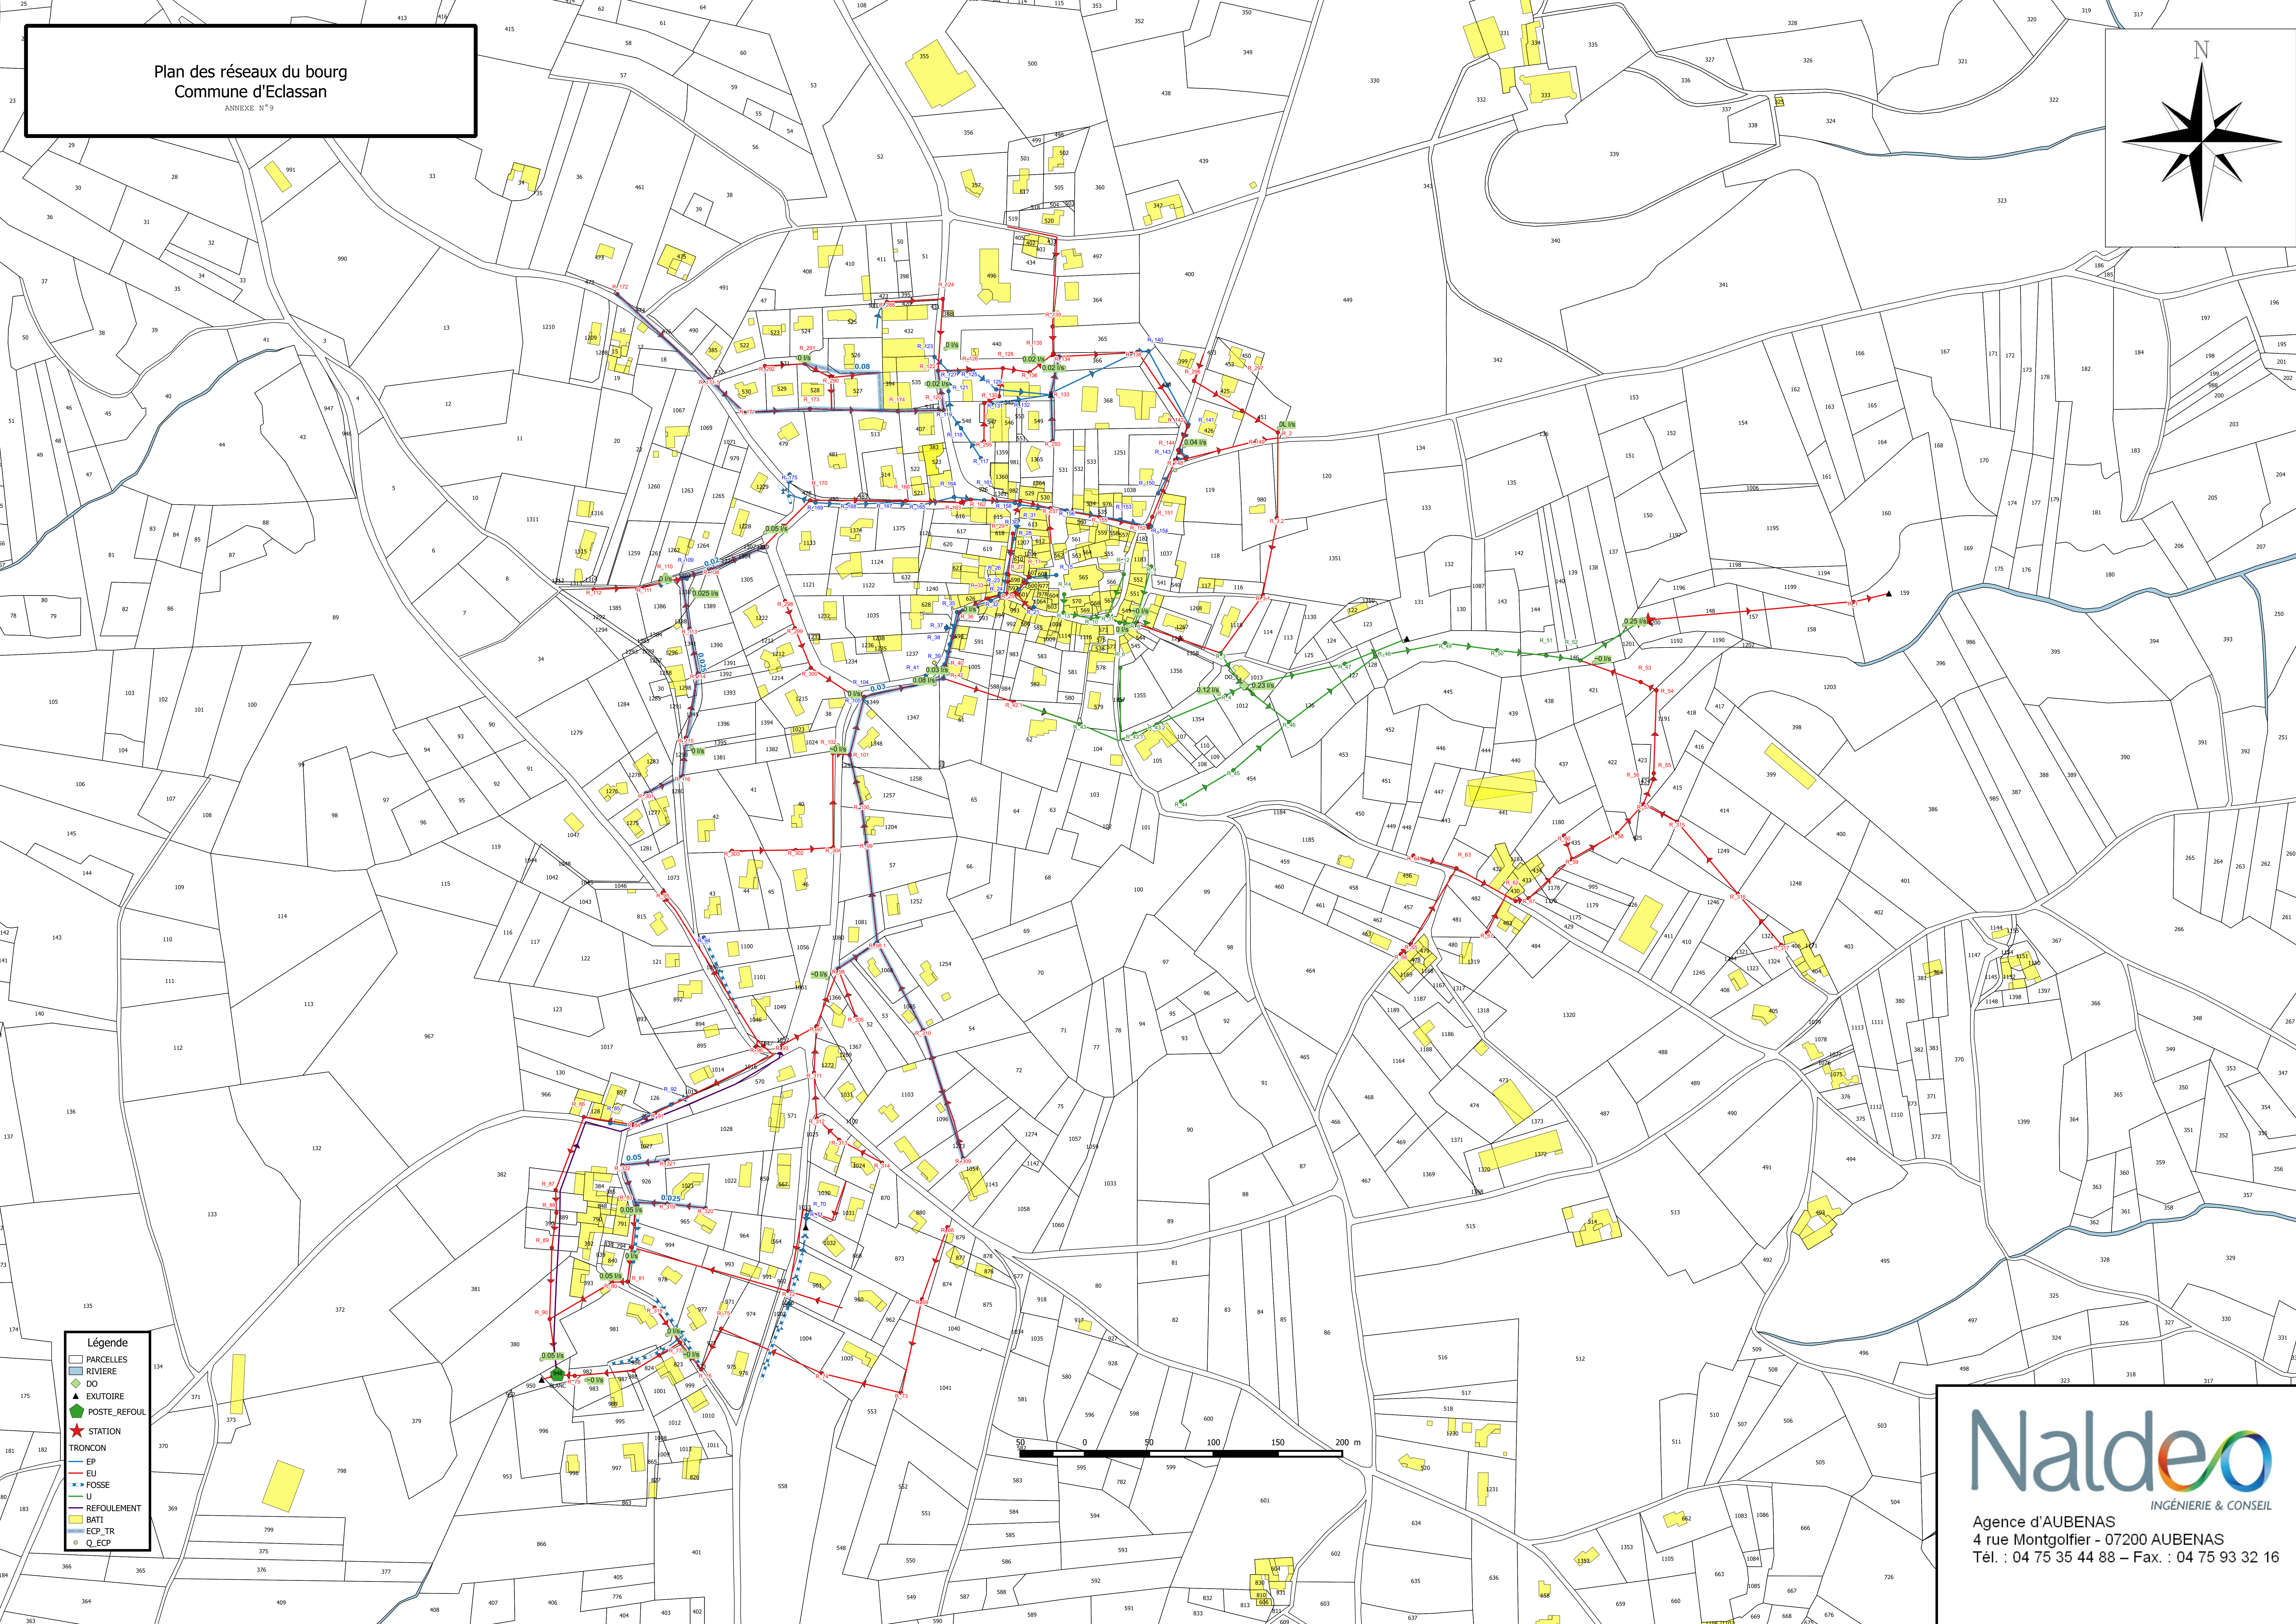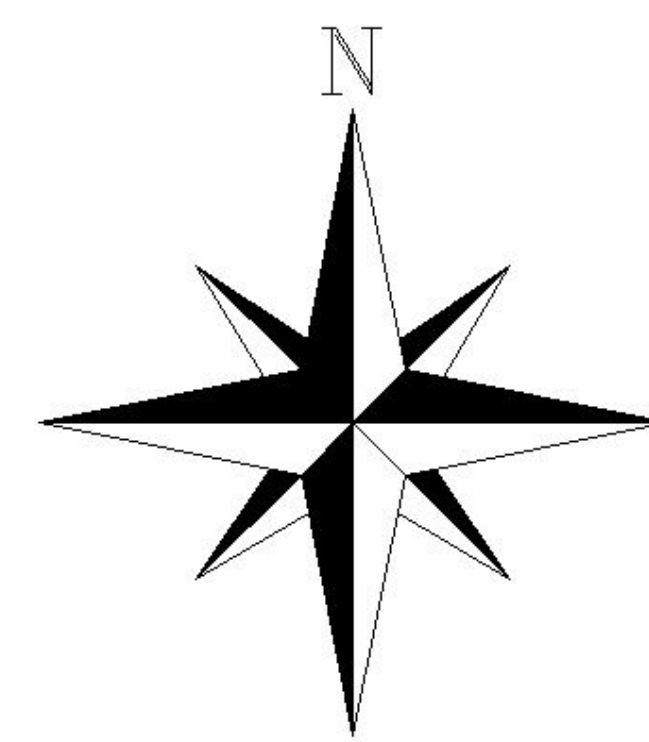


- Légende**
- PARCELLES
 - RIVIERE
 - DO
 - EXUTOIRE
 - POSTE_REFOUL
 - STATION
 - TRONCON
 - EP
 - EU
 - FOSSE
 - U
 - REFOULEMENT
 - BATI
 - ECP_TR
 - Q_ECP

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16



Plan des réseaux du hameau de Marsan
Commune d'Eclassan
ANNEXE N° 9

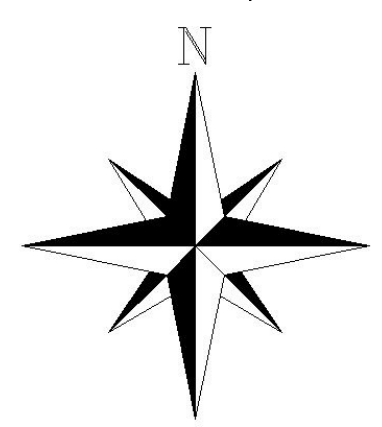

- Légende**
- PARCELLES
 - RIVIERE
 - DO
 - EXUTOIRE
 - POSTE_REFOUL
 - REGARD
 - STATION
 - TRONCON
 - EP
 - EU
 - FOSSE
 - U
 - REFOULEMENT
 - ECP_TR
 - Q_ECP



DATE : du 25/01/2016 au 29/01/2016

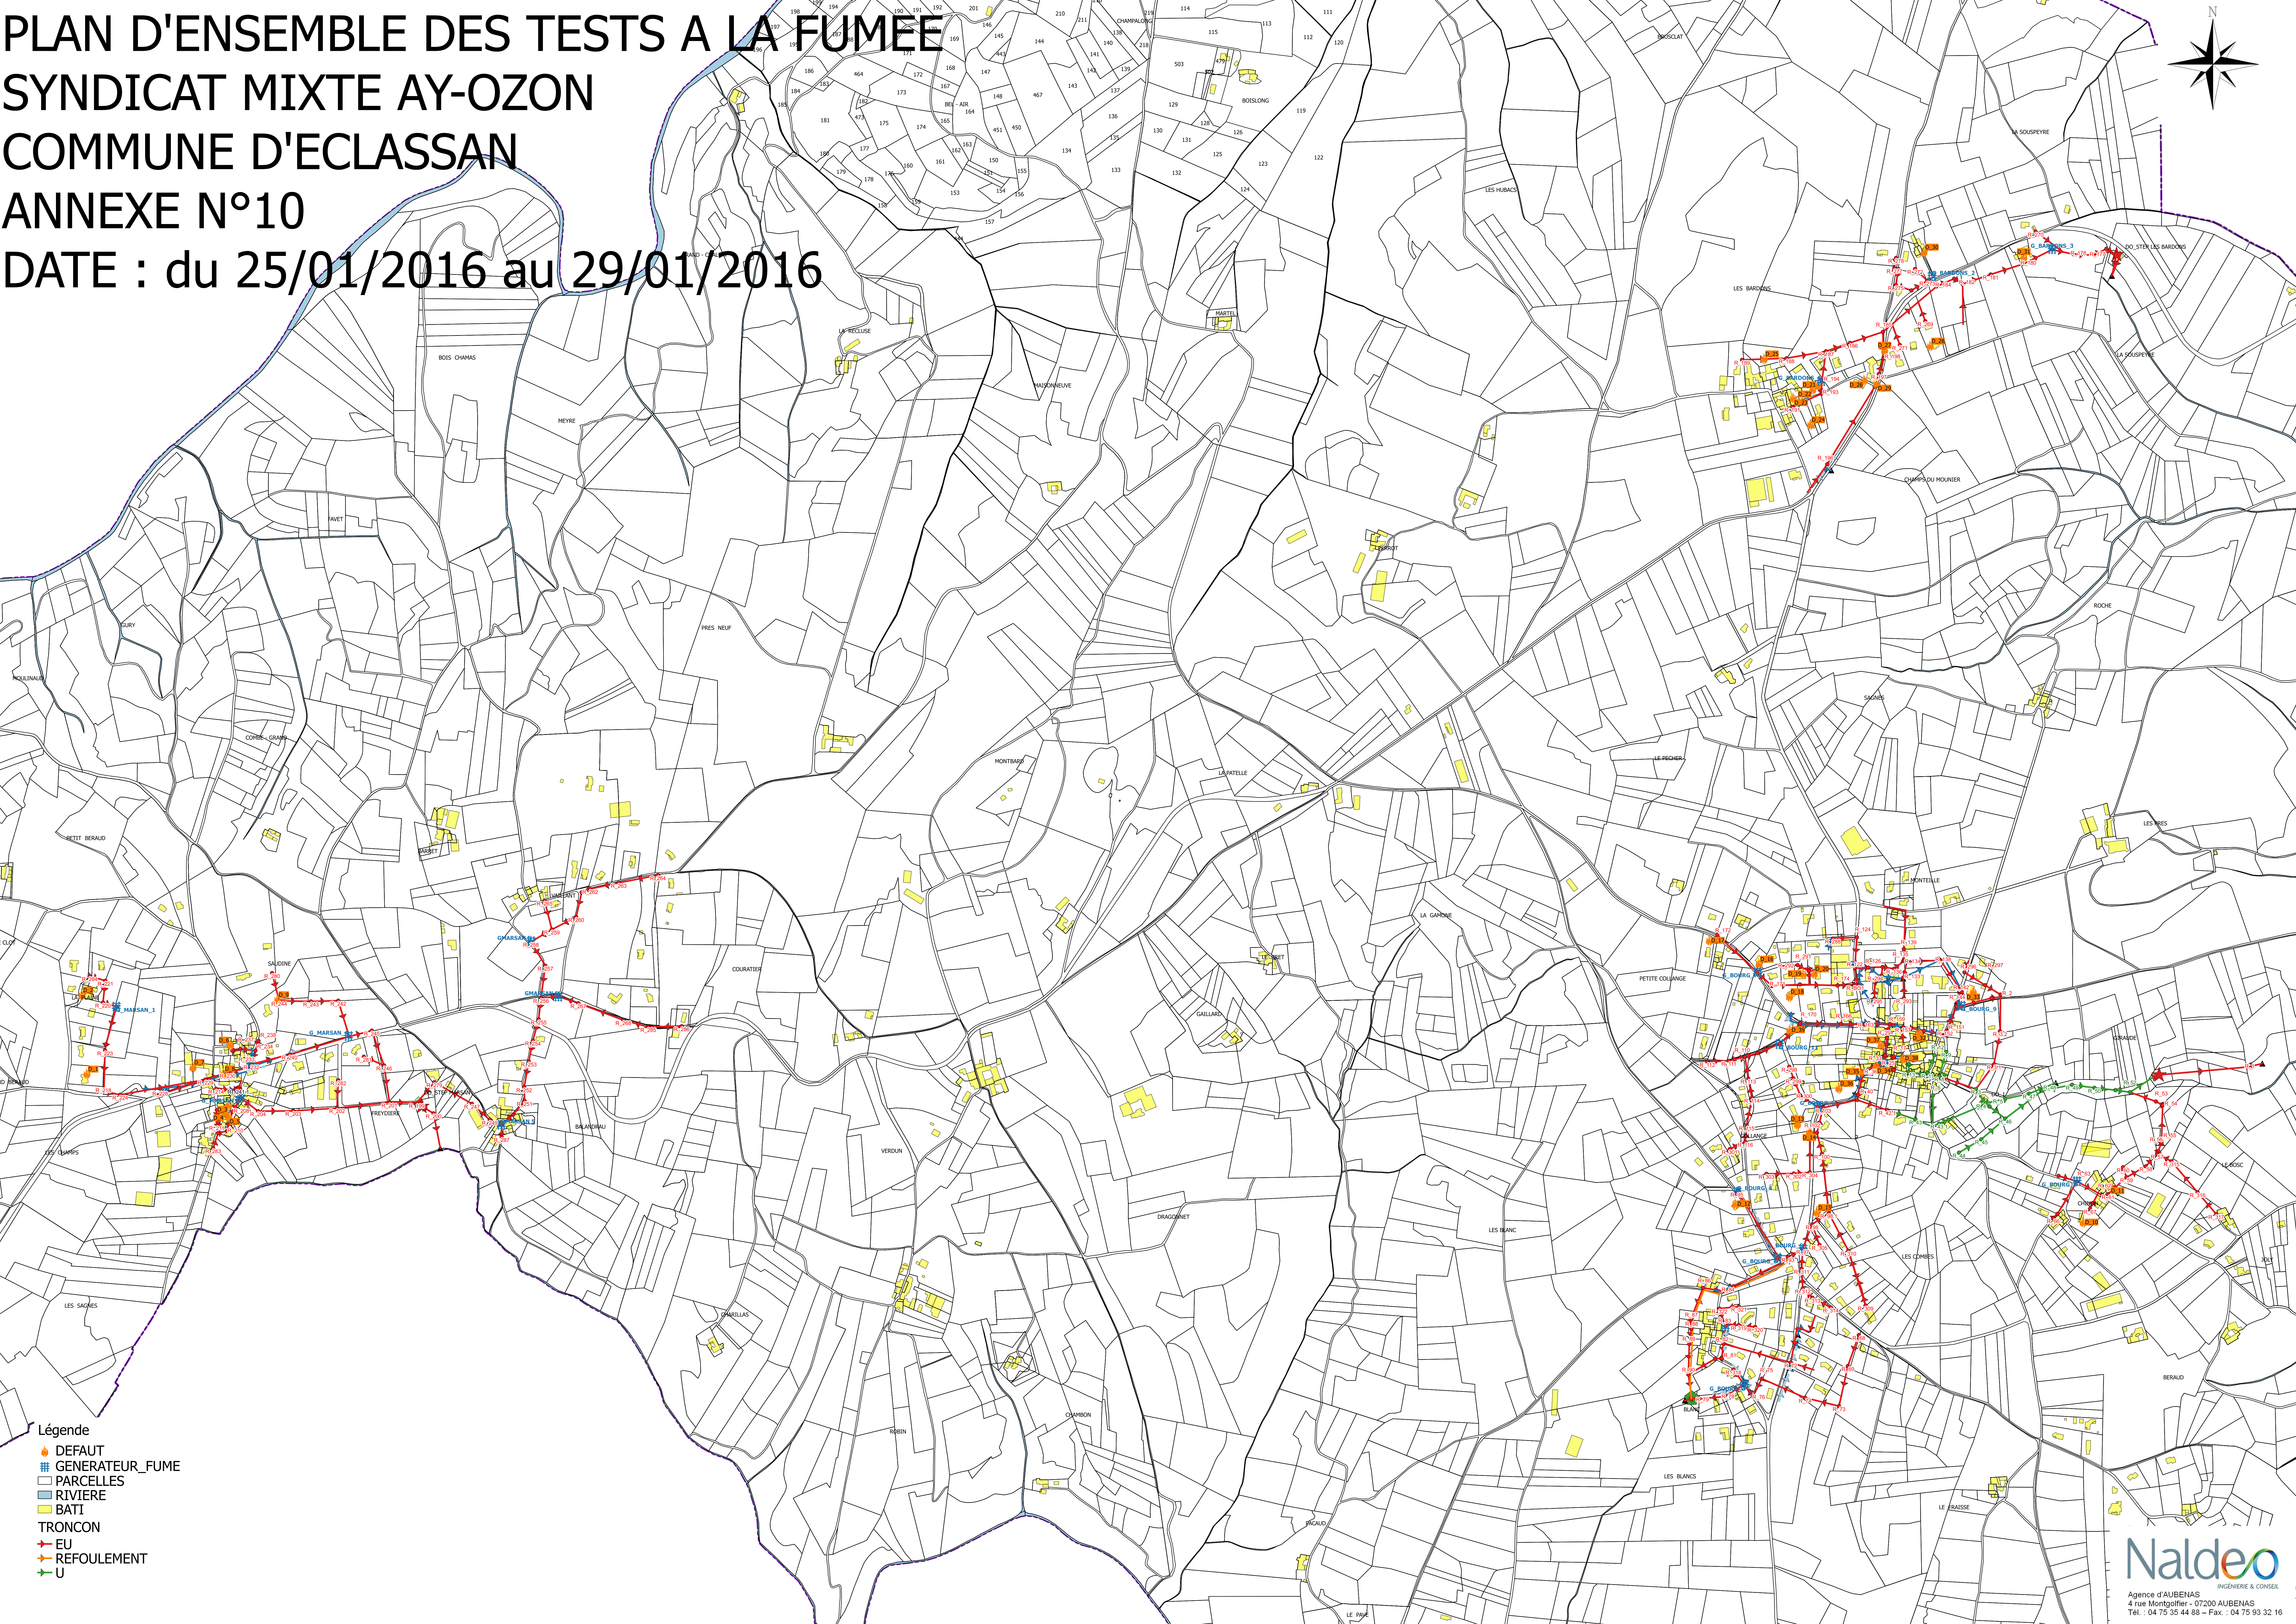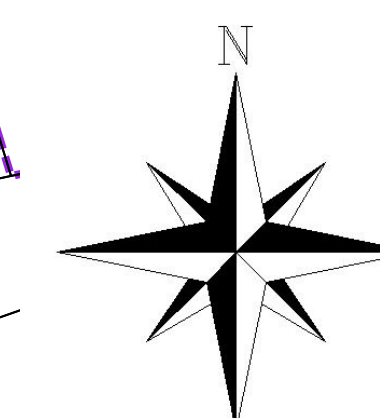

Légende

-  DEFAULT
-  GENERATEUR_FUME
-  PARCELLES
-  RIVIERE
-  BATI
- TRONCON
 -  EU
 -  REFOULEMENT
 -  II

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1835199.02 4219017.43

POSITION DU GENERATEUR: G_MARSAN_1

NUMERO DU DEFAULT: D_1

DOMAINE: PRIVEE



NUMERO PARCELLE: 603

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : IMPOSSIBILITE TEST COLORANT CHENAU DANS PUIT PERDU

LA PLAINE

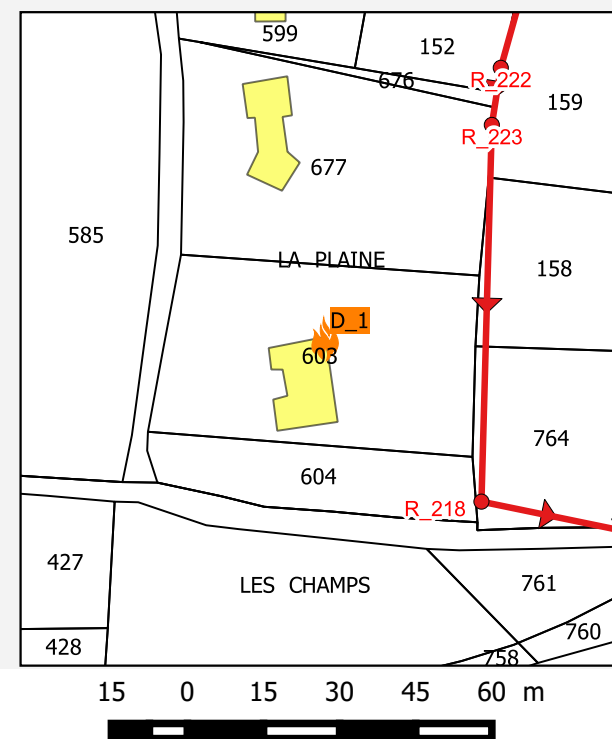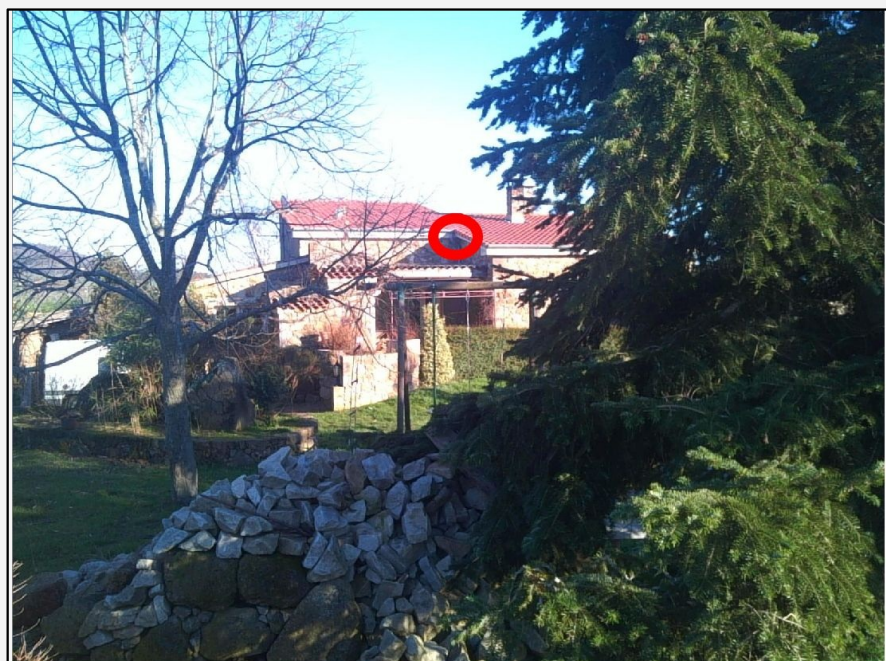

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1835189.92 4219160.22

LA PLAINE



POSITION DU GENERATEUR: G_MARSAN_1

NUMERO DU DEFAULT: D_2


DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE: 618

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : 2 CHENAUX BRANCHEES. PASSAGE LE 29/01 A 9H30.

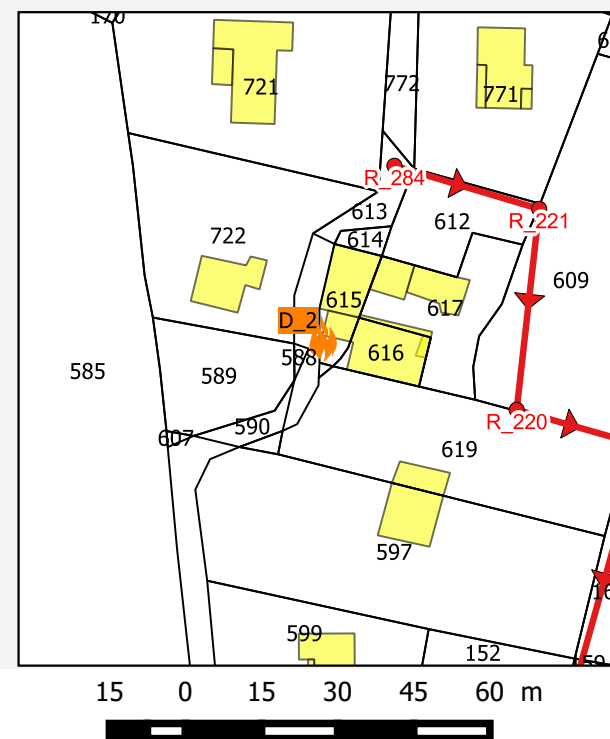

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_MARSAN_2

NUMERO DU DEFAULT: D_3

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE: 359

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE



TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : PASSAGE LE 29/01 PAS DE PROPRIO

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1835456.18 4218961.1

MARSAN

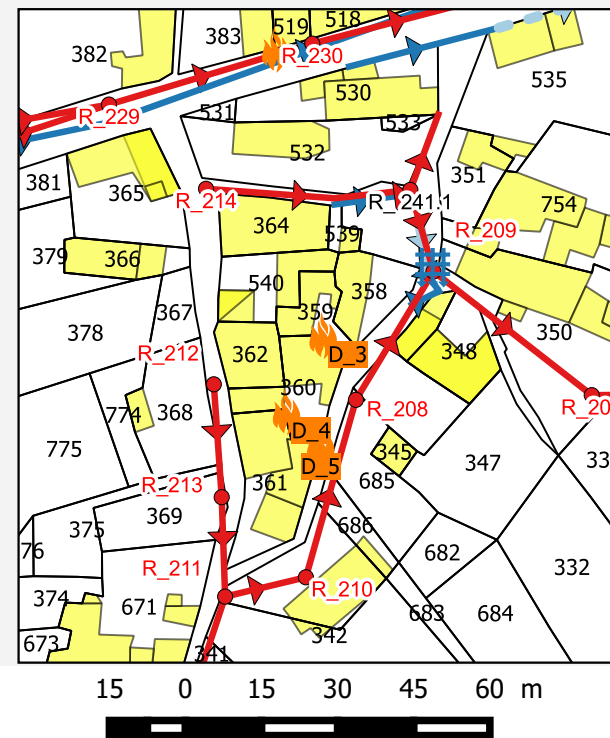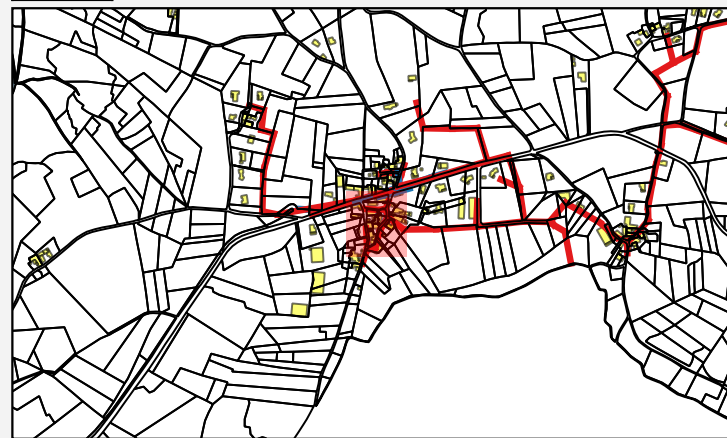

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1835448.97 4218946.06

POSITION DU GENERATEUR: G_MARSAN_2

NUMERO DU DEFAULT: D_4

DOMAINE: PRIVEE



NUMERO PARCELLE: 360

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : PASSAGE LE 29/01 PAS DE PROPRIO

MARSAN

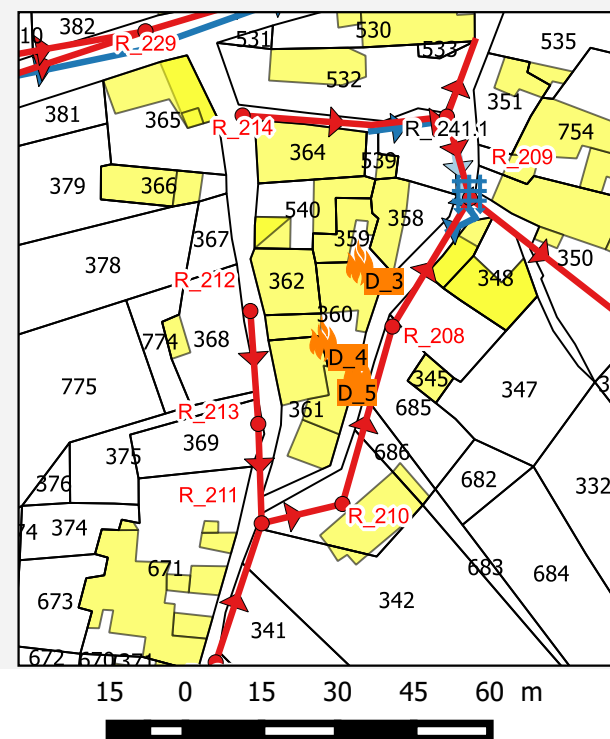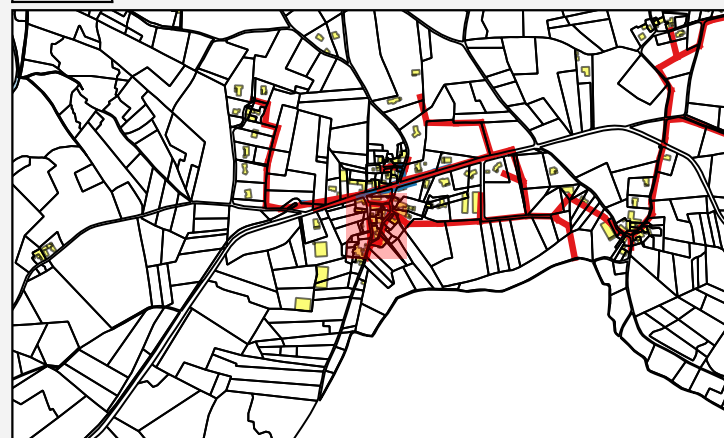

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1835459.16 4219069.55

POSITION DU GENERATEUR: G_MARSAN_3

NUMERO DU DEFAULT: D_6

DOMAINE: PRIVEE



NUMERO PARCELLE: 395

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : 2 CHENAUX - PASSAGE LE 29/01.

MARSAN

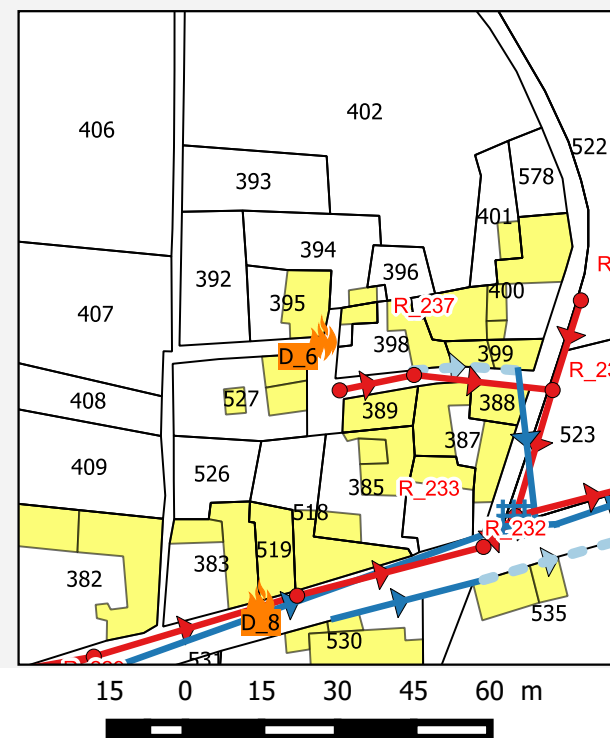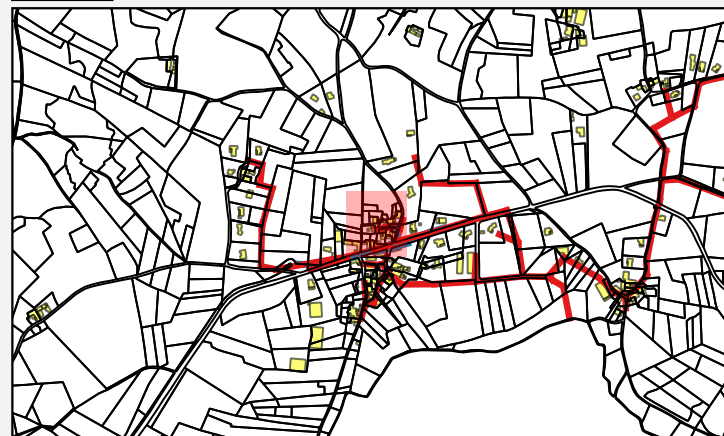

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1835391.25 4219029.28

POSITION DU GENERATEUR: G_MARSAN_3

NUMERO DU DEFAULT: D_7

DOMAINE: PRIVEE


NUMERO PARCELLE: 381

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : PASSAGE 29/01 A 9H

MARSAN

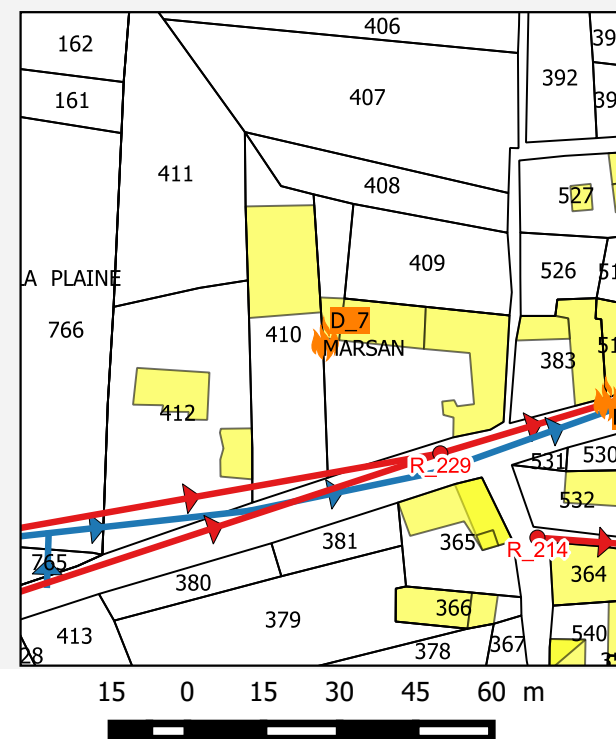

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1835446.86 4219017.53

POSITION DU GENERATEUR: G_MARSAN_3

NUMERO DU DEFAULT: D_8

DOMAINE: PRIVEE


NUMERO PARCELLE: 383

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : IMPOSSIBLE FAIRE TEST COLORANT

MARSAN

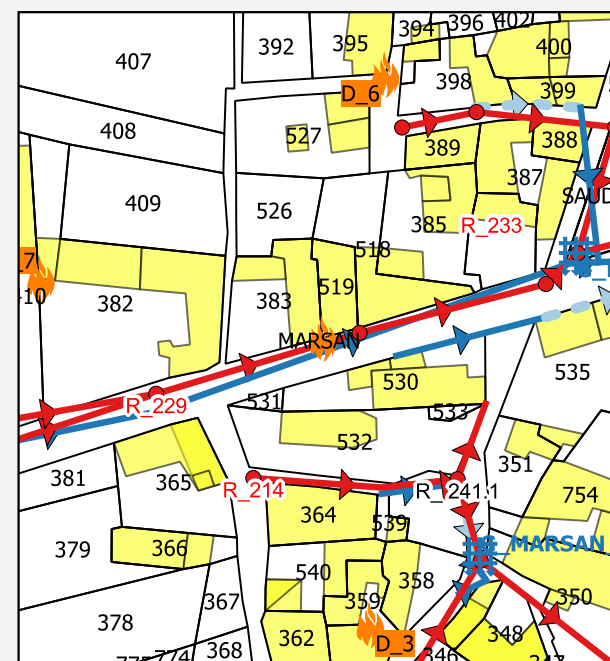

15 0 15 30 45 60 m

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1835544.48 4219151.86

POSITION DU GENERATEUR: G_MARSAN_4

NUMERO DU DEFAULT: D_9

DOMAINE: PRIVEE


NUMERO PARCELLE: 522

OBSERVATION SORTIE FUME: TROU

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE :

SAUDINE

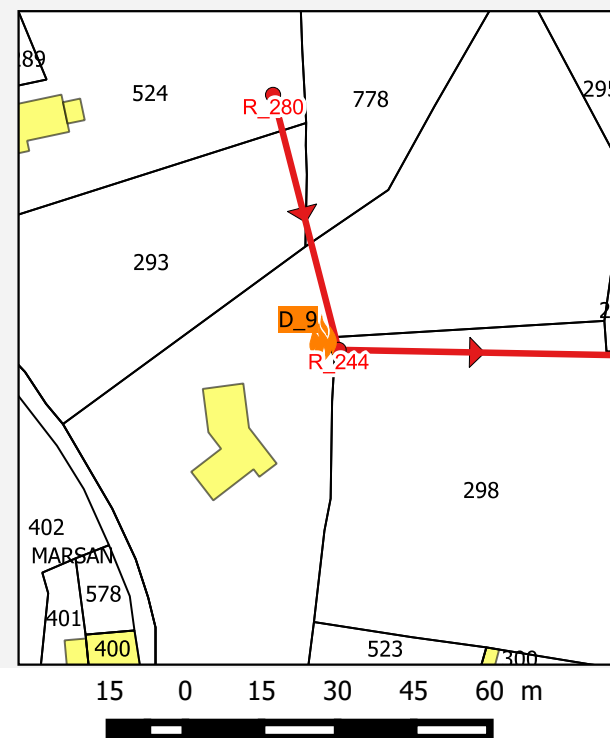

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_1

NUMERO DU DEFAULT: D_10

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE: 1319

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE



TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE :

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838817.03 4218748.24

CHINON

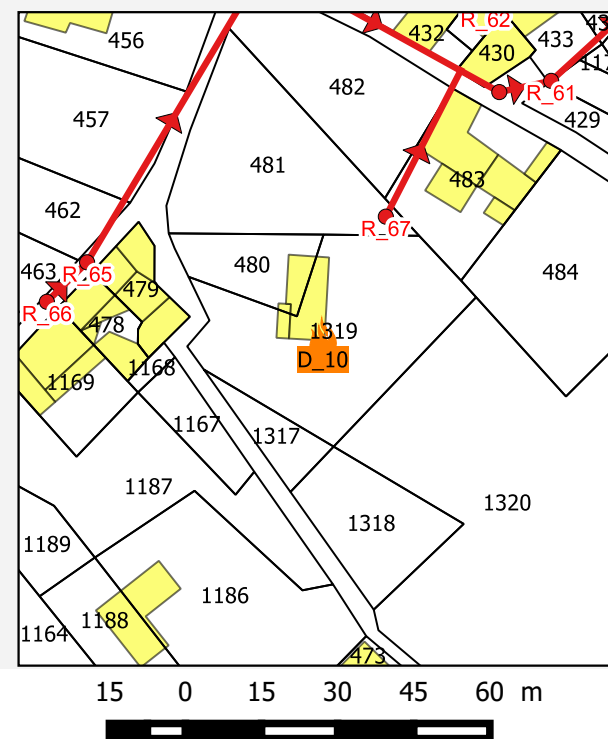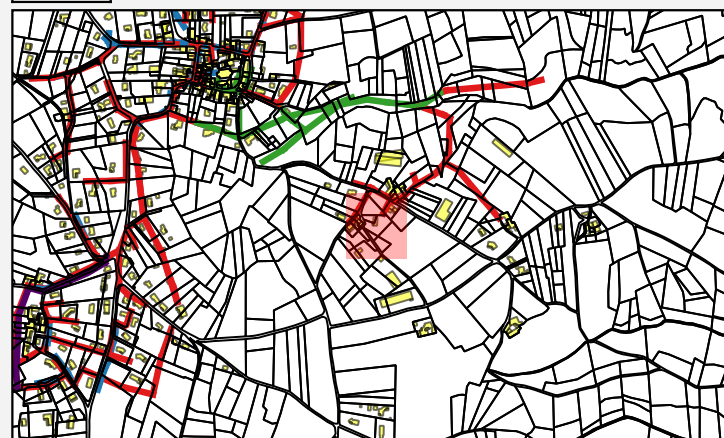

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_1

NUMERO DU DEFAULT: D_11

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE: 433

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE



TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE :

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838865.28 4218814.03

CHINON

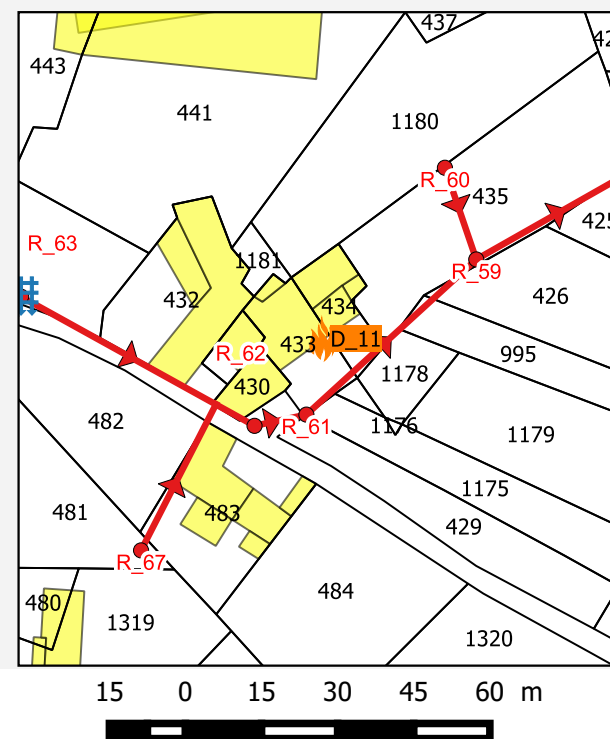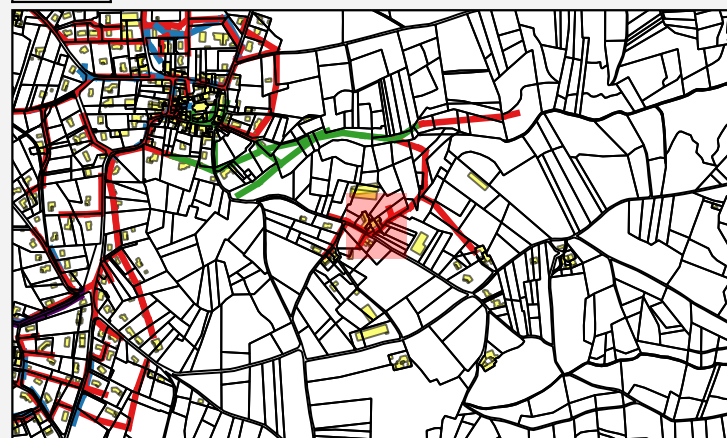

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_4

NUMERO DU DEFAULT: D_12

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE: 815

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE



TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE :

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838186.84 4218781.75

LES BLANC

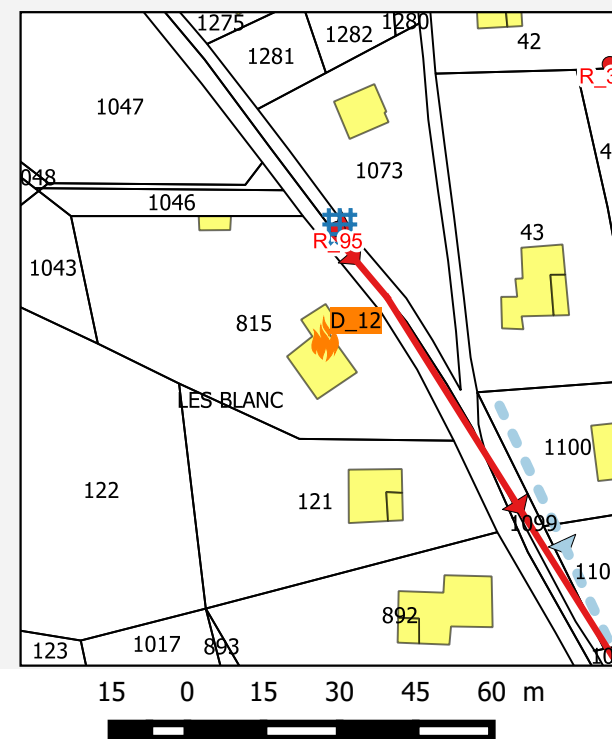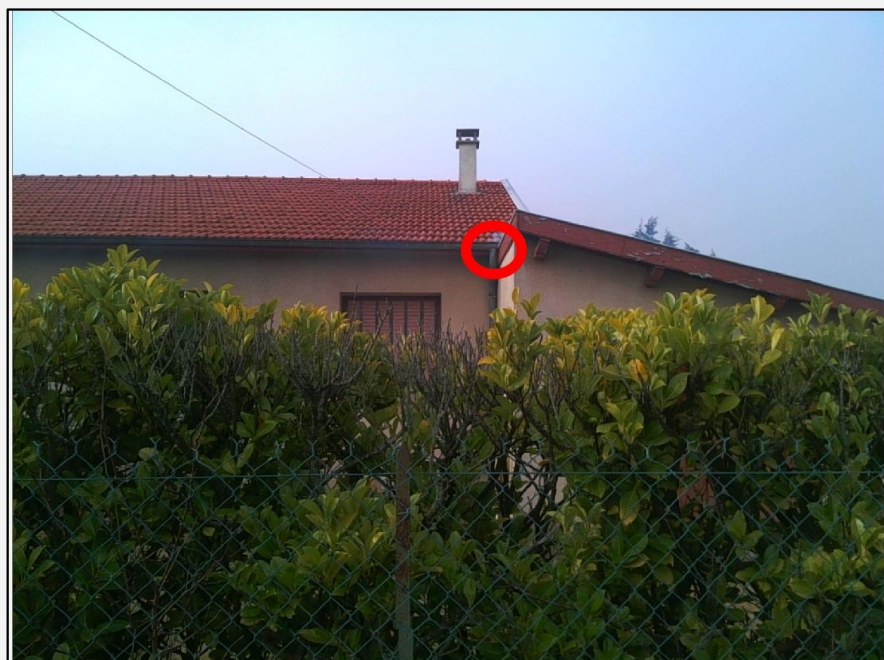

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_6

NUMERO DU DEFAULT: D_13

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE: 1024

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE



TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE :

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838299.29 4218925.93

COLLANGE

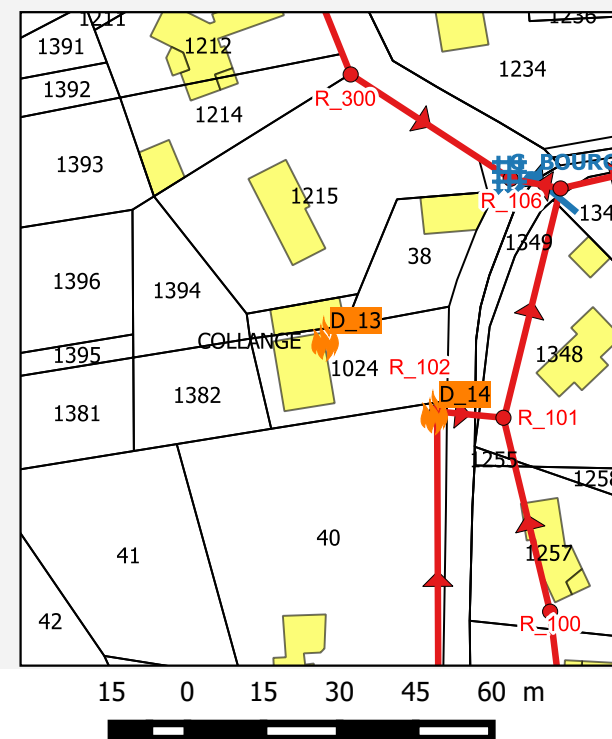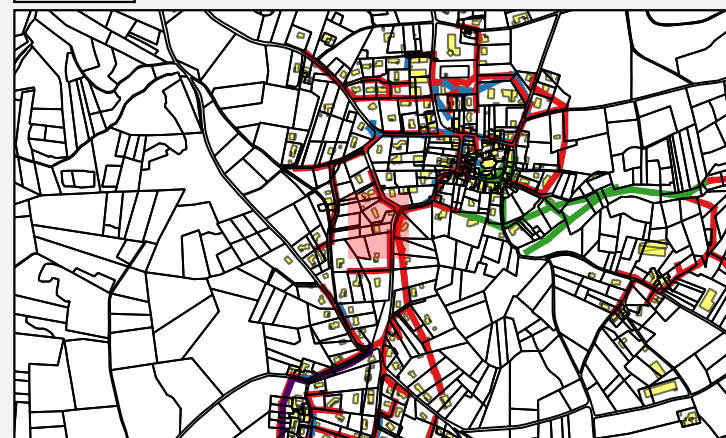

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838320.8 4218911.42

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_6

NUMERO DU DEFAULT: D_14

DOMAINE: PUBLIC


NUMERO PARCELLE:

OBSERVATION SORTIE FUME: TAMPON

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE :

COLLANGE

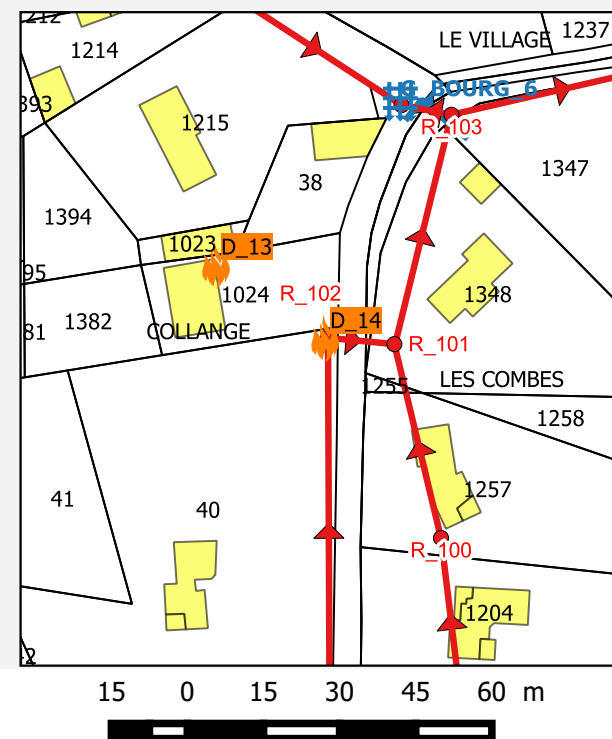

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE


Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838334.58 4218766.35

LES COMBES

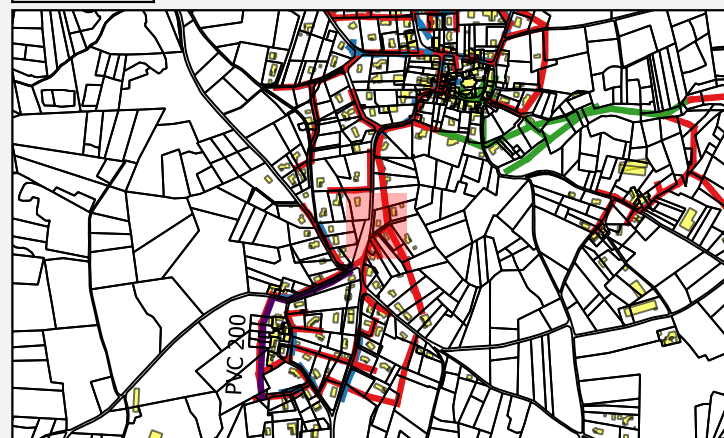

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_6

NUMERO DU DEFAULT: D_15


DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE: 1080

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : 1 passage le 26/01 a 17h49

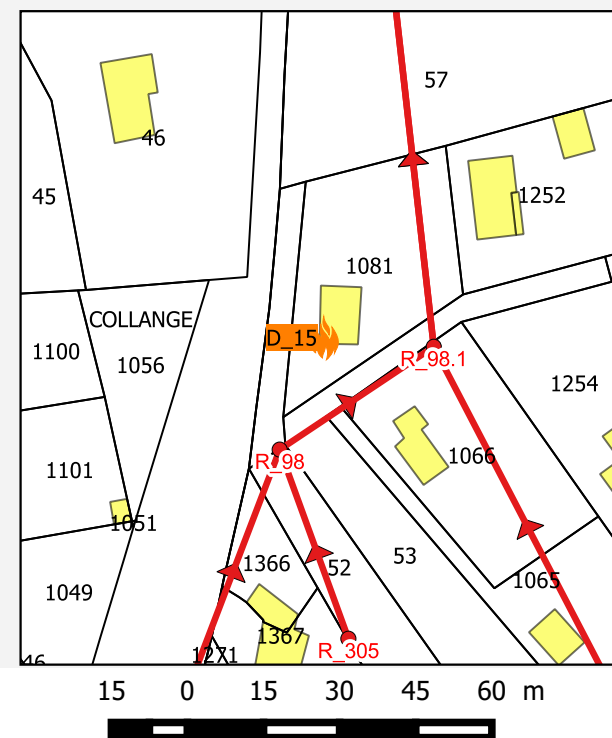

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_7

NUMERO DU DEFAULT: D_16

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE: 385

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE



TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE :

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838229.5 4219216.46

LE PECHER

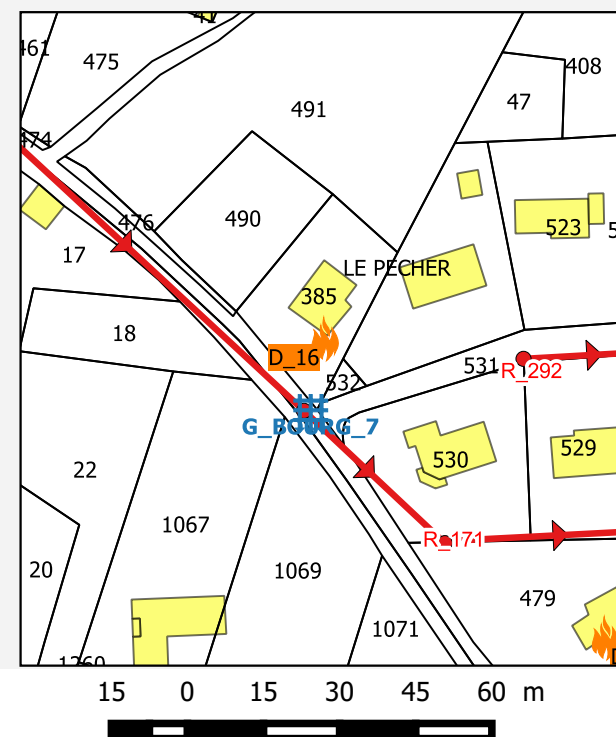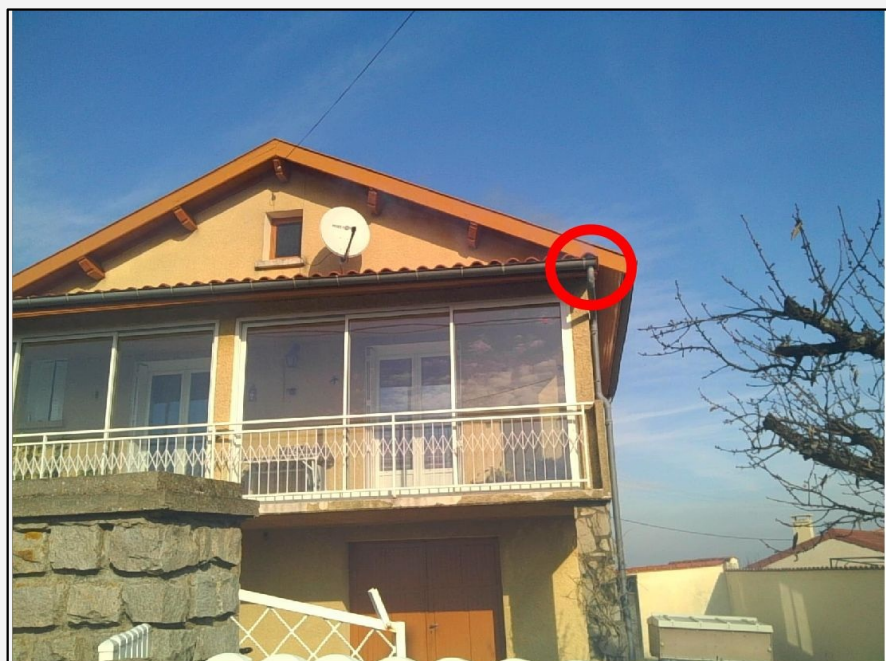

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838139.54 4219259.06

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_7

NUMERO DU DEFAULT: D_17

DOMAINE: PRIVEE


NUMERO PARCELLE:

OBSERVATION SORTIE FUME: GRILLE

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE :

PETITE COLLANGE

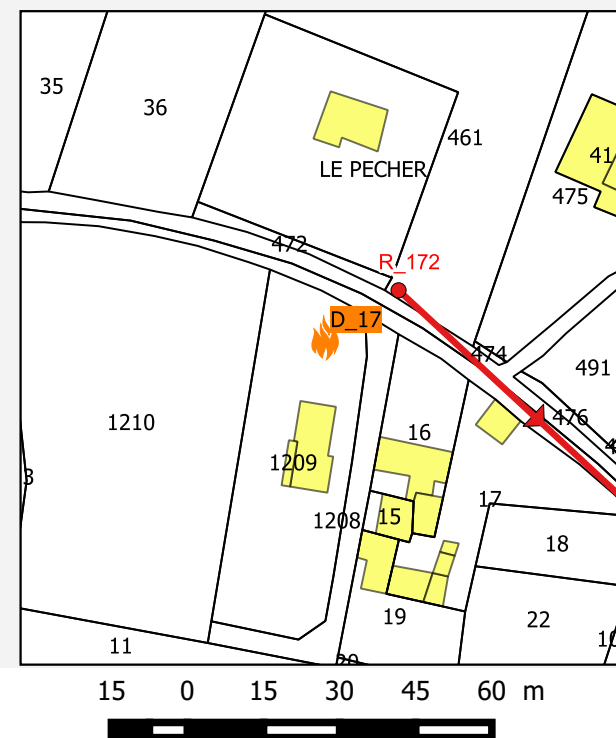

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_7

NUMERO DU DEFAULT: D_18

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE: 479

OBSERVATION SORTIE FUME:	CHENEAU TOITURE
--------------------------	-----------------




TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE :

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838284.78 4219157.48

LE PECHER

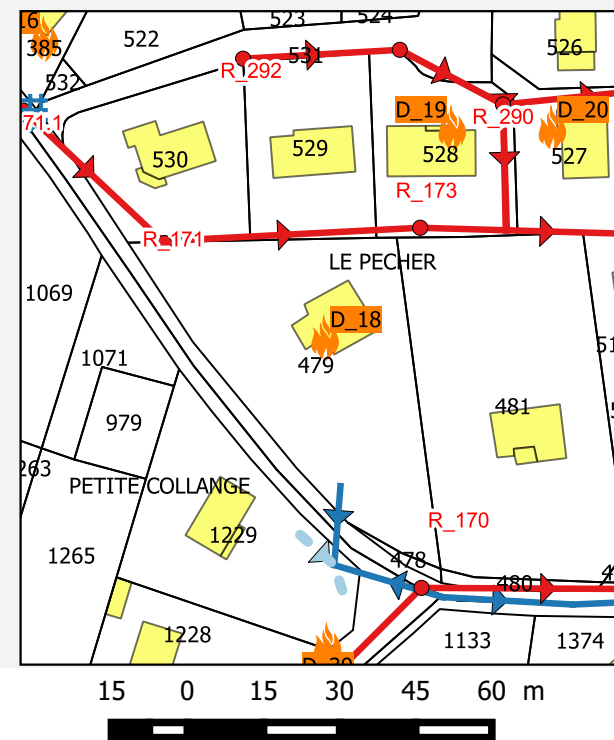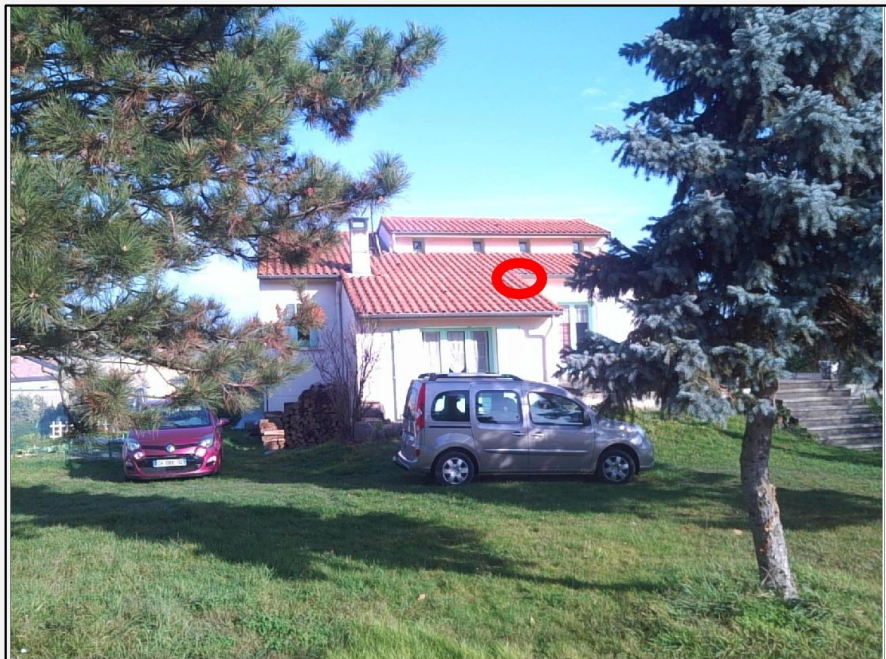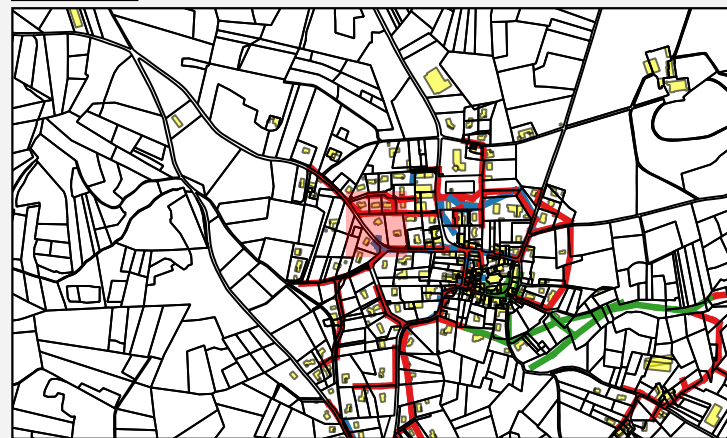

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_7

NUMERO DU DEFAULT: D_19

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE:

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE



TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE : TROP PLEIN DU PUIT PERDU DANS EU

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838309.85 4219198.84

LE PECHER

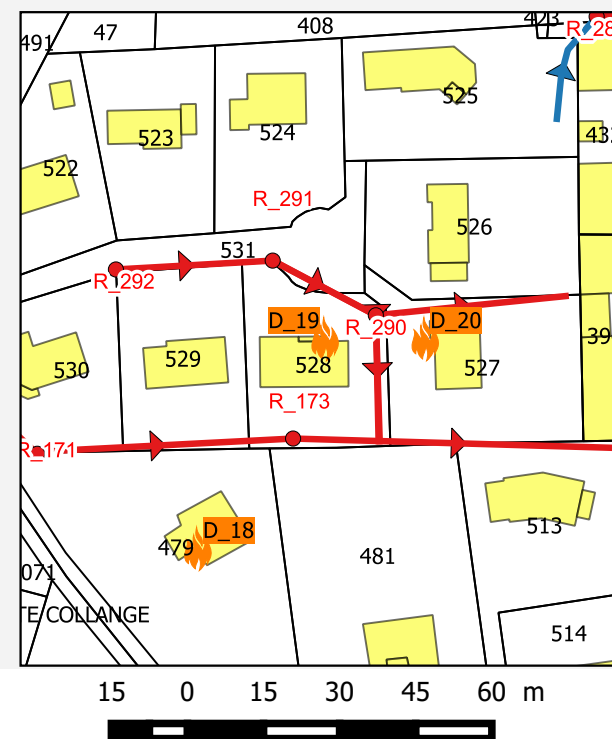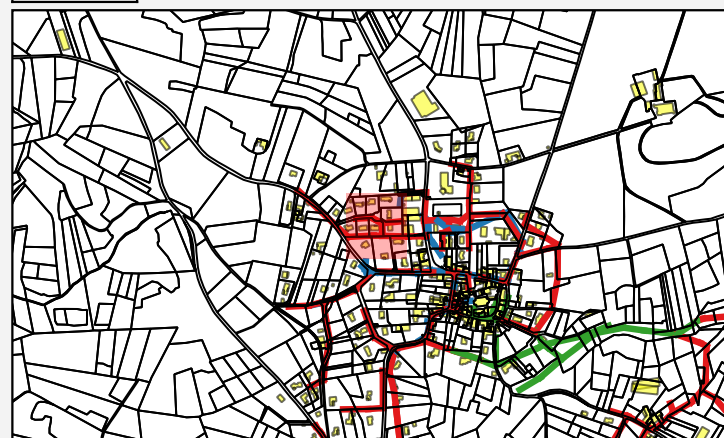

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838329.59 4219198.84

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_7

NUMERO DU DEFAULT: D_20

DOMAINE: PRIVEE



NUMERO PARCELLE: 527

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE : TROP PLEIN PUIT PERDU DANS RESEAU EU

LE PECHER

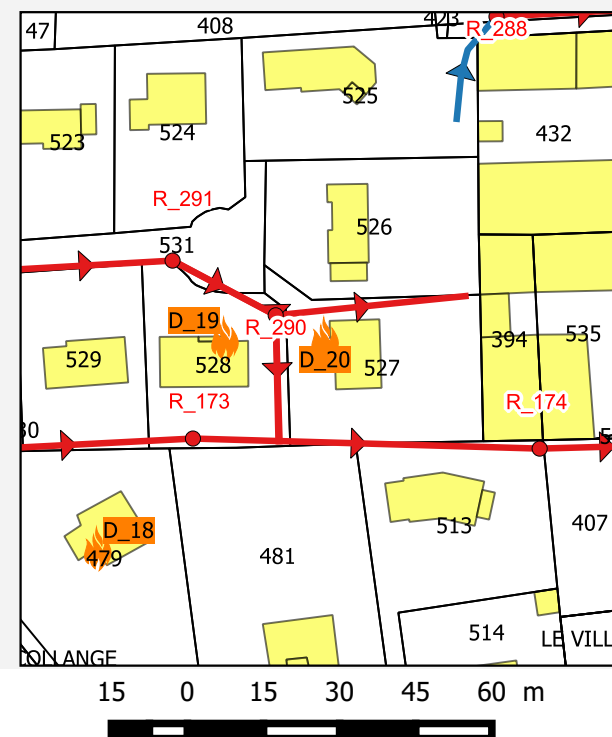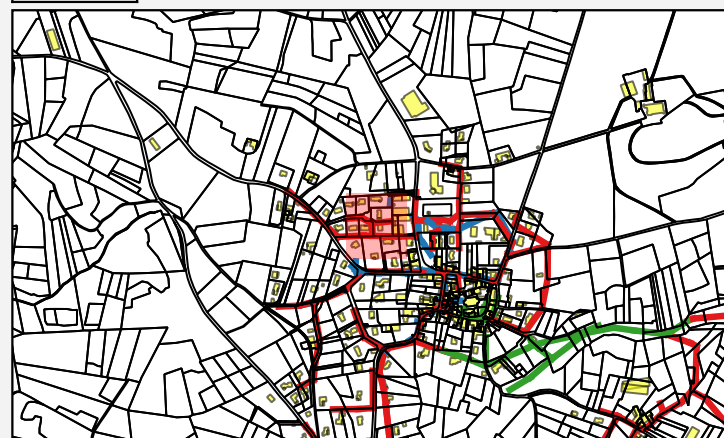

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BARDONS_1

NUMERO DU DEFAULT: D_21

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE: 334

OBSERVATION SORTIE FUME: TROU


TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE : CONCLUANT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838335.91 4220266.31

LES BARDONS

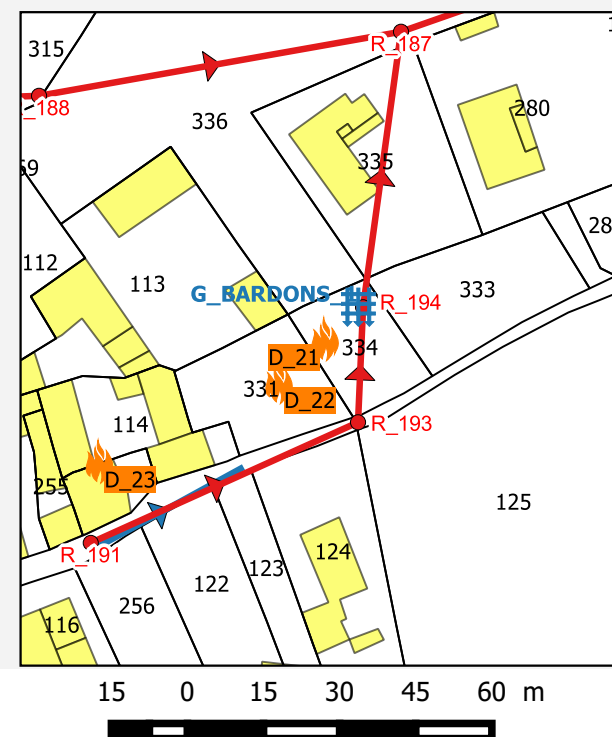

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838326.83 4220257.85

LES BARDONS



POSITION DU GENERATEUR: G_BARDONS_1

NUMERO DU DEFAULT: D_22


DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE: 331

OBSERVATION SORTIE FUME: TROU

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE : CONCLUANT

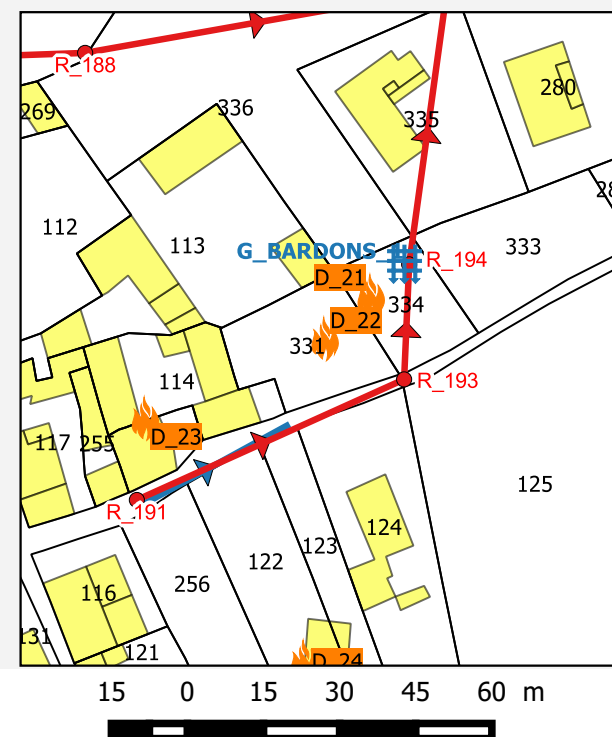

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BARDONS_1

NUMERO DU DEFAULT: D_23

DOMAINE:

NUMERO PARCELLE:

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE


TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE : CONCLUANT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838291.42 4220242.18

LES BARDONS

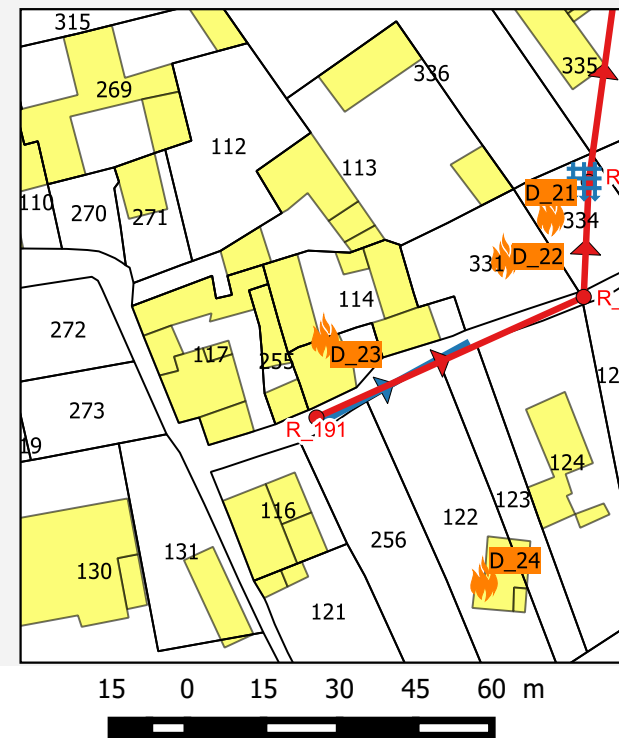

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838322.75 4220194.25

LES BARDONS



POSITION DU GENERATEUR: G_BARDONS_1

NUMERO DU DEFAULT: D_24


DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE:

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE :

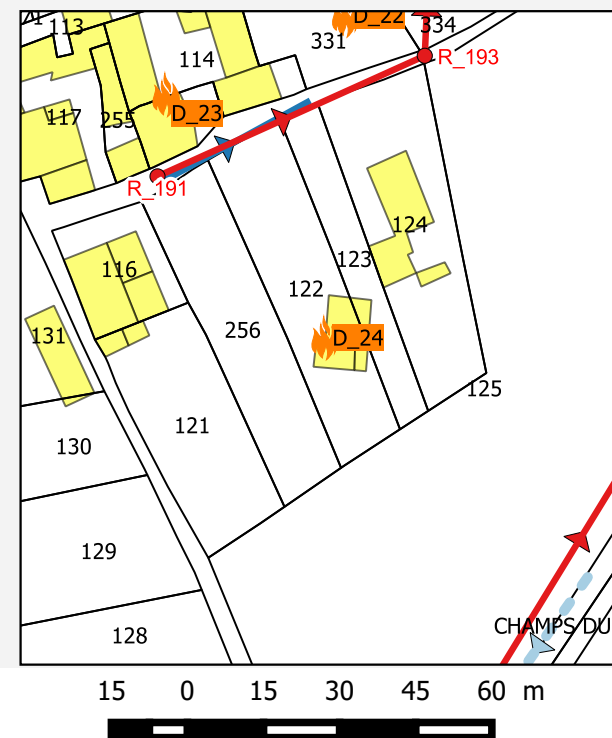

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838238.81 4220313.51

LES BARDONS



POSITION DU GENERATEUR: G_BARDONS_1

NUMERO DU DEFAULT: D_25


DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE: 315

OBSERVATION SORTIE FUME: TAMPON

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE :

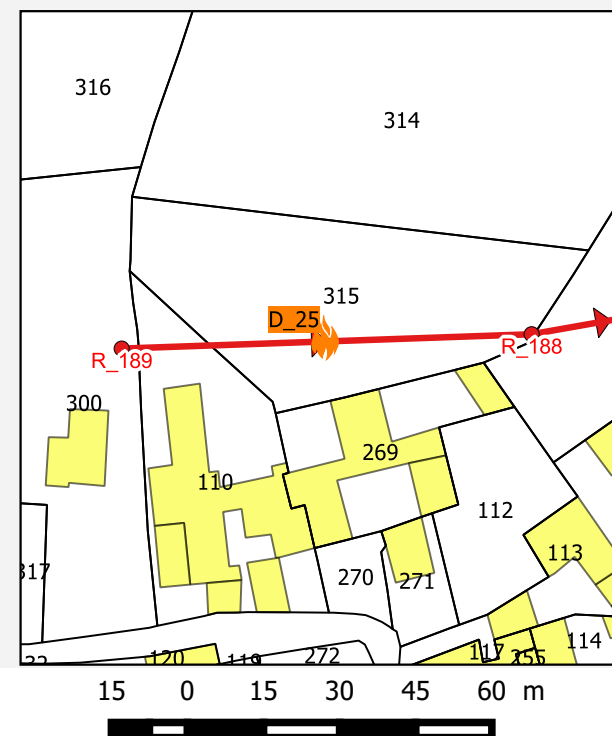

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838420.15 4220274.61

LES BARDONS



POSITION DU GENERATEUR: G_BARDONS_1

NUMERO DU DEFAULT: D_26


DOMAINE: PUBLIC

NUMERO PARCELLE: ROUTE

OBSERVATION SORTIE FUME: TROU

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE :

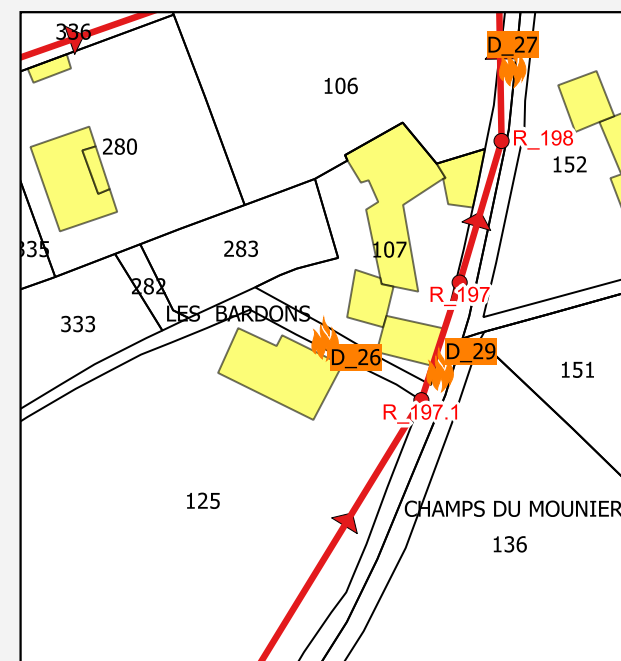

15 0 15 30 45 60 m



ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838457.12 4220328.51

LES BARDONS



POSITION DU GENERATEUR: G_BARDONS_1

NUMERO DU DEFAULT: D_27


DOMAINE: PUBLIC

NUMERO PARCELLE:

OBSERVATION SORTIE FUME: TROU

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE : BOITE BRT CASSE

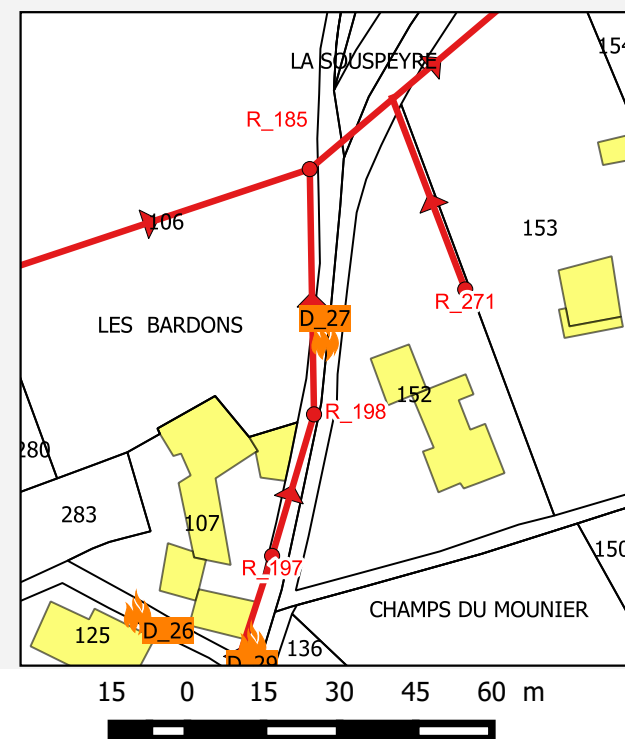

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838539.82 4220336.87

LA SOUSPEYRE



POSITION DU GENERATEUR: G_BARDONS_2

NUMERO DU DEFAULT: D_28


DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE:

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE :

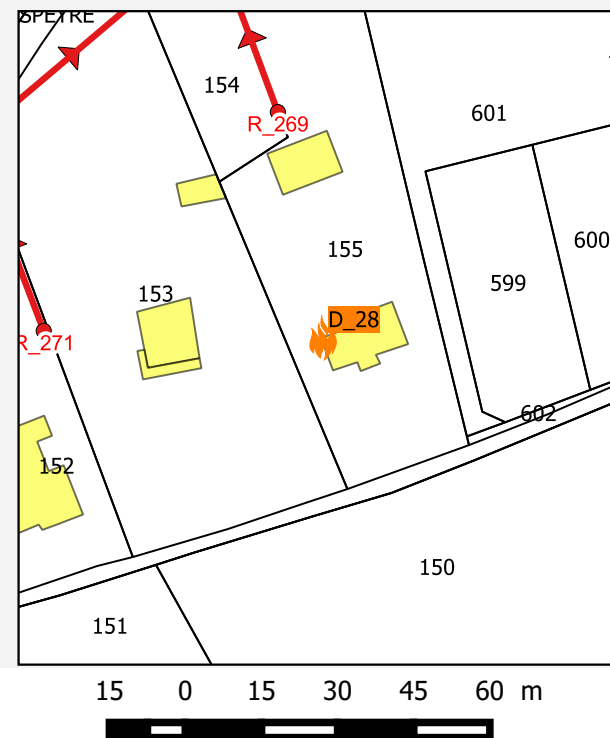

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BARDONS_2

NUMERO DU DEFAULT: D_29

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE:

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE


TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE :

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838442.83 4220268.5

LES BARDONS

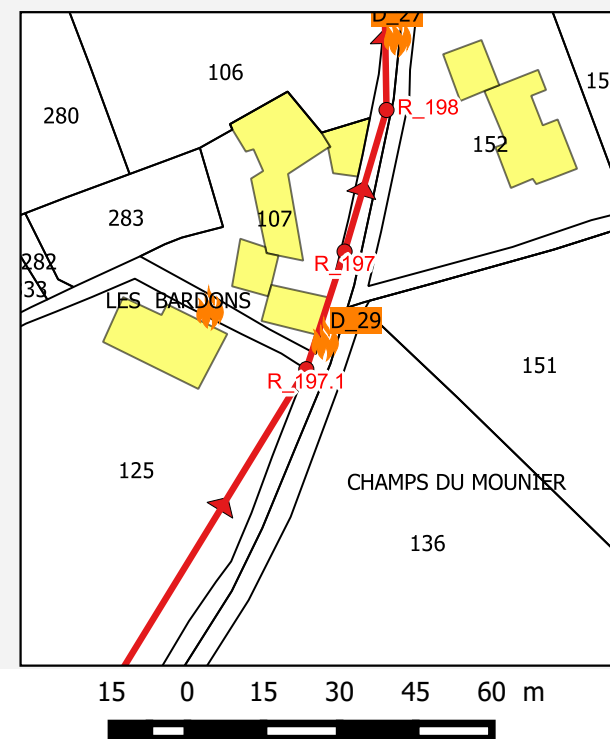

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BARDONS_2

NUMERO DU DEFAULT: D_30

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE:

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE


TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : CHENAUX. DRAIN?

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838528.5 4220506.9

LA SOUSPEYRE

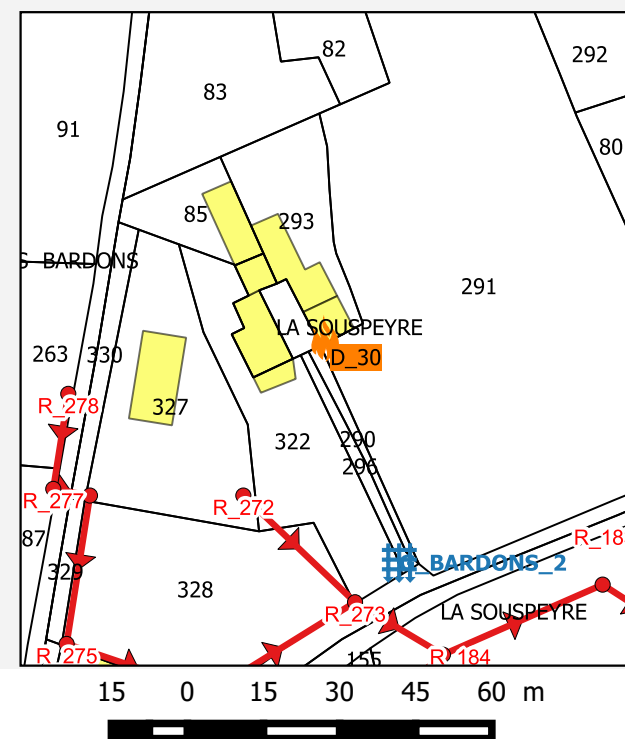

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BARDONS_3

NUMERO DU DEFAULT: D_31

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE: 160

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE



TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE :

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838709.44 4220497.86

LA SOUSPEYRE

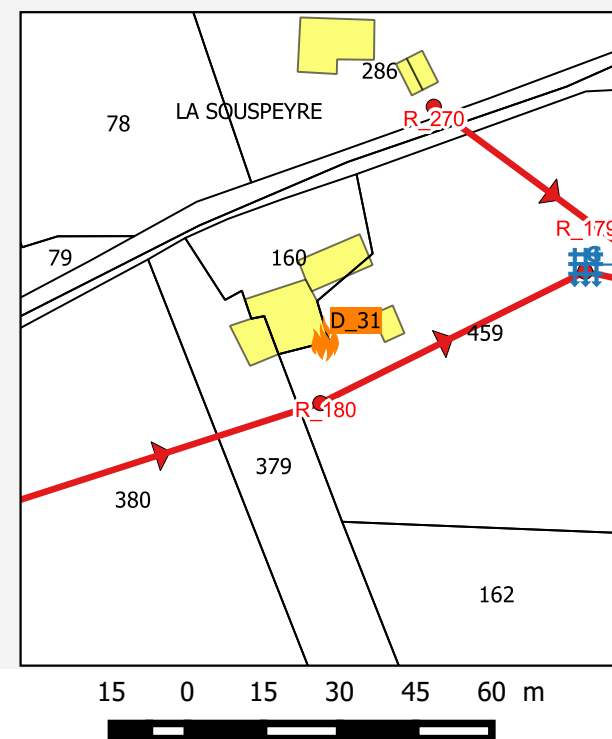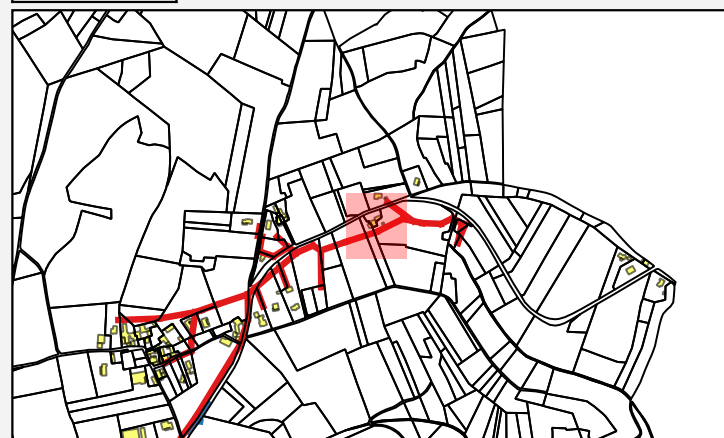

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838520.15 4219091.52

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_9

NUMERO DU DEFAULT: D_32

DOMAINE: PRIVEE


NUMERO PARCELLE:

OBSERVATION SORTIE FUME: TROU

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE :

LE VILLAGE

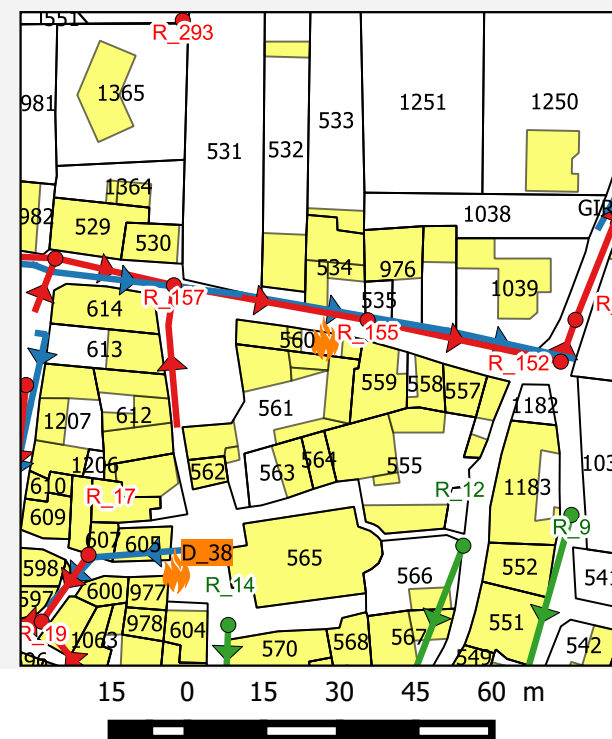

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_9

NUMERO DU DEFAULT: D_33

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE:

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE



TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE :

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838617.84 4219166.13

LES PRES

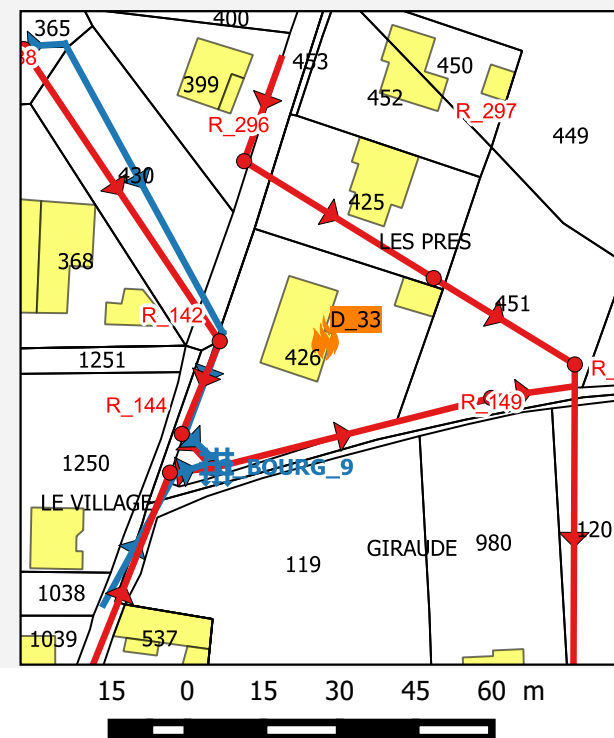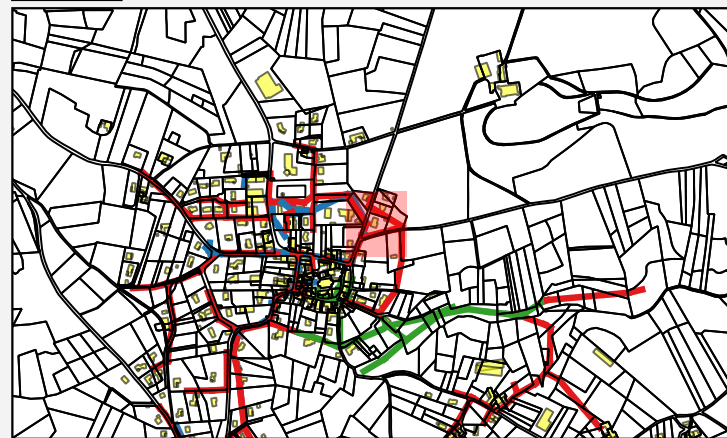

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838441.62 4219031.34

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_10

NUMERO DU DEFAULT: D_34

DOMAINE: PUBLIC



NUMERO PARCELLE: VOIRIE

OBSERVATION SORTIE FUME: GRILLE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : PROXIMITE REGARD EU ET EP

LE VILLAGE

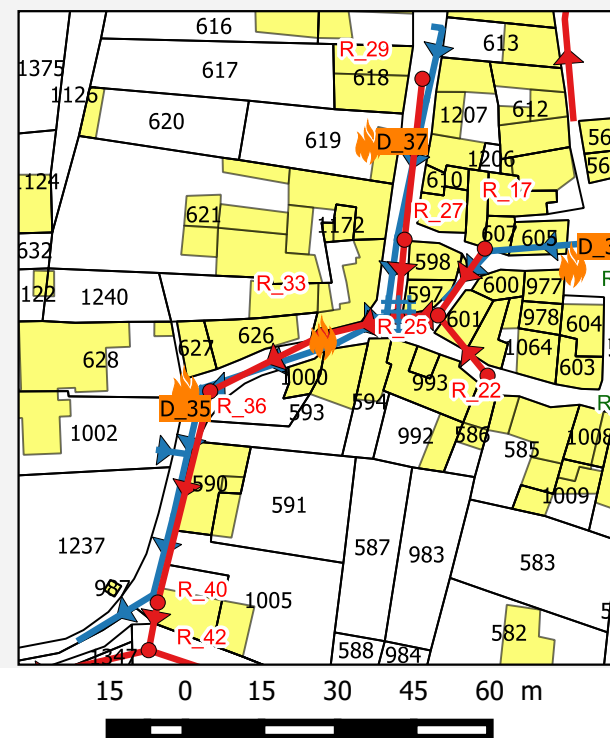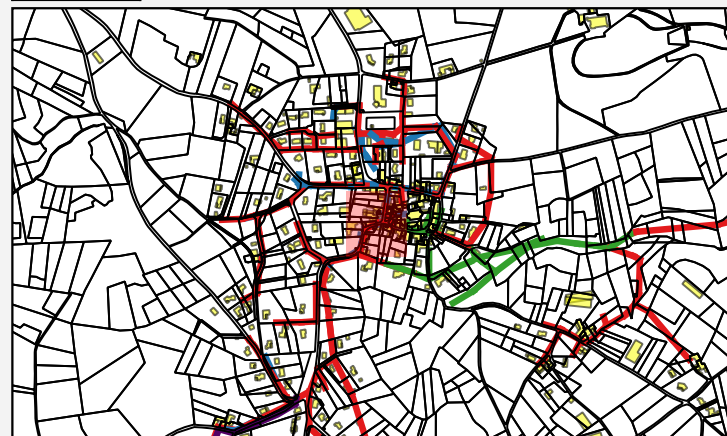

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838414.52 4219021.47

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_10

NUMERO DU DEFAULT: D_35

DOMAINE: PUBLIC



NUMERO PARCELLE:

OBSERVATION SORTIE FUME: AUTRES

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE :

LE VILLAGE

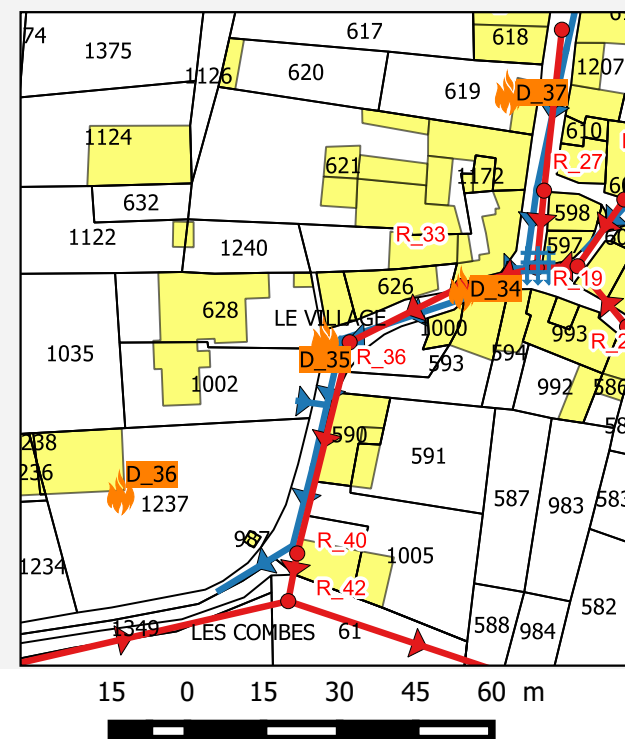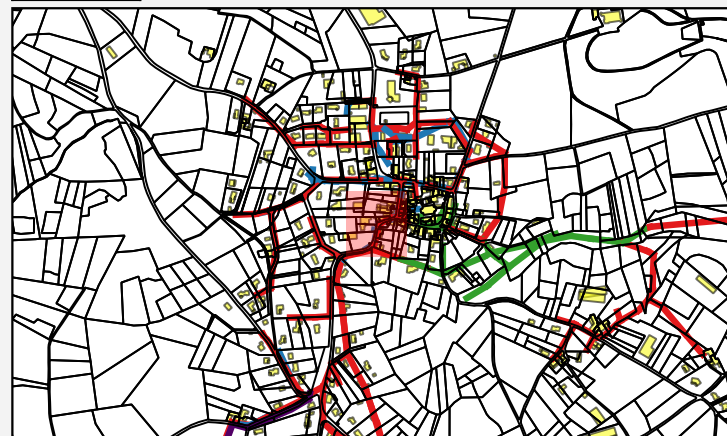

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_10

NUMERO DU DEFAULT: D_36

DOMAINE: PRIVEE

NUMERO PARCELLE:

OBSERVATION SORTIE FUME: CHENEAU TOITURE


TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE :

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838374.24 4218991.18

LE VILLAGE

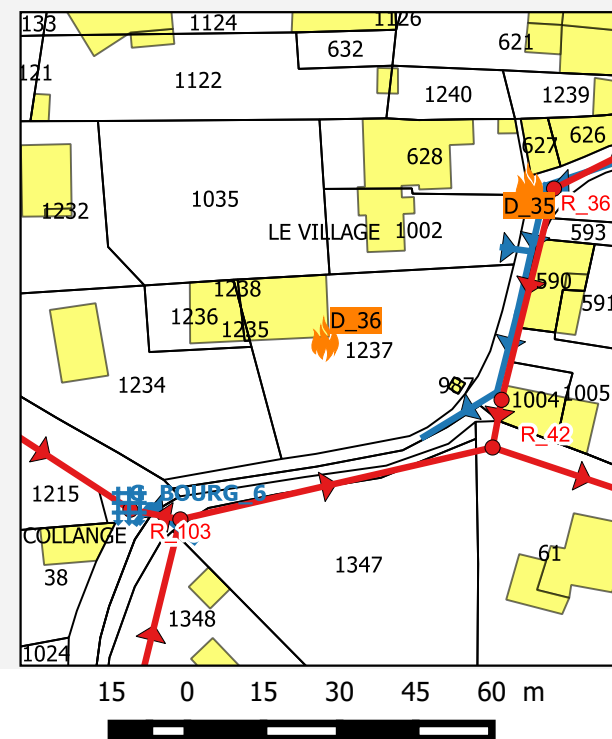

ANNEXE N°10 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Eclassan

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838490.82 4219045.73

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_10

NUMERO DU DEFAULT: D_38

DOMAINE: PUBLIC


NUMERO PARCELLE: RUE DES SYLVIES

OBSERVATION SORTIE FUME: GRILLE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : PROXIMITE RESEAU EU ET EP


LE VILLAGE

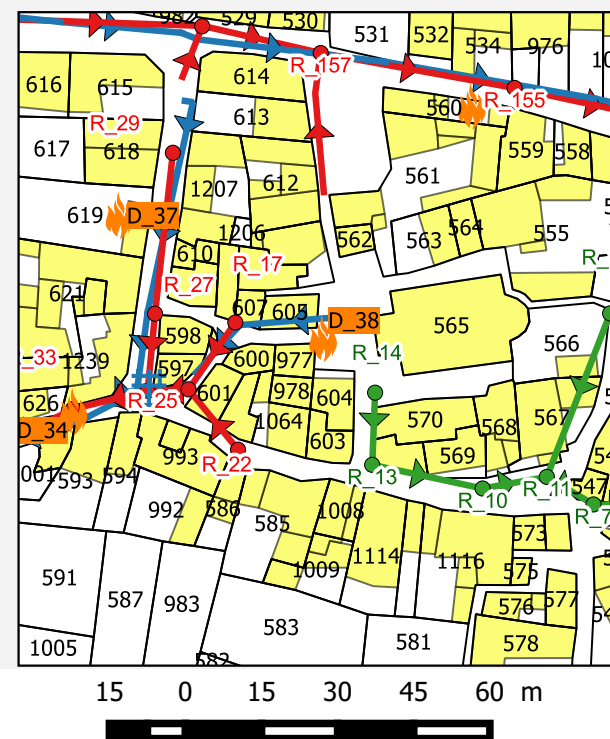

PLAN D'ENSEMBLE DES ITV SYNDICAT MIXTE AY-OZON COMMUNE D'ECLASSAN

ANNEXE N°11

DATE : du 25/01/2016 au 29/01/2016

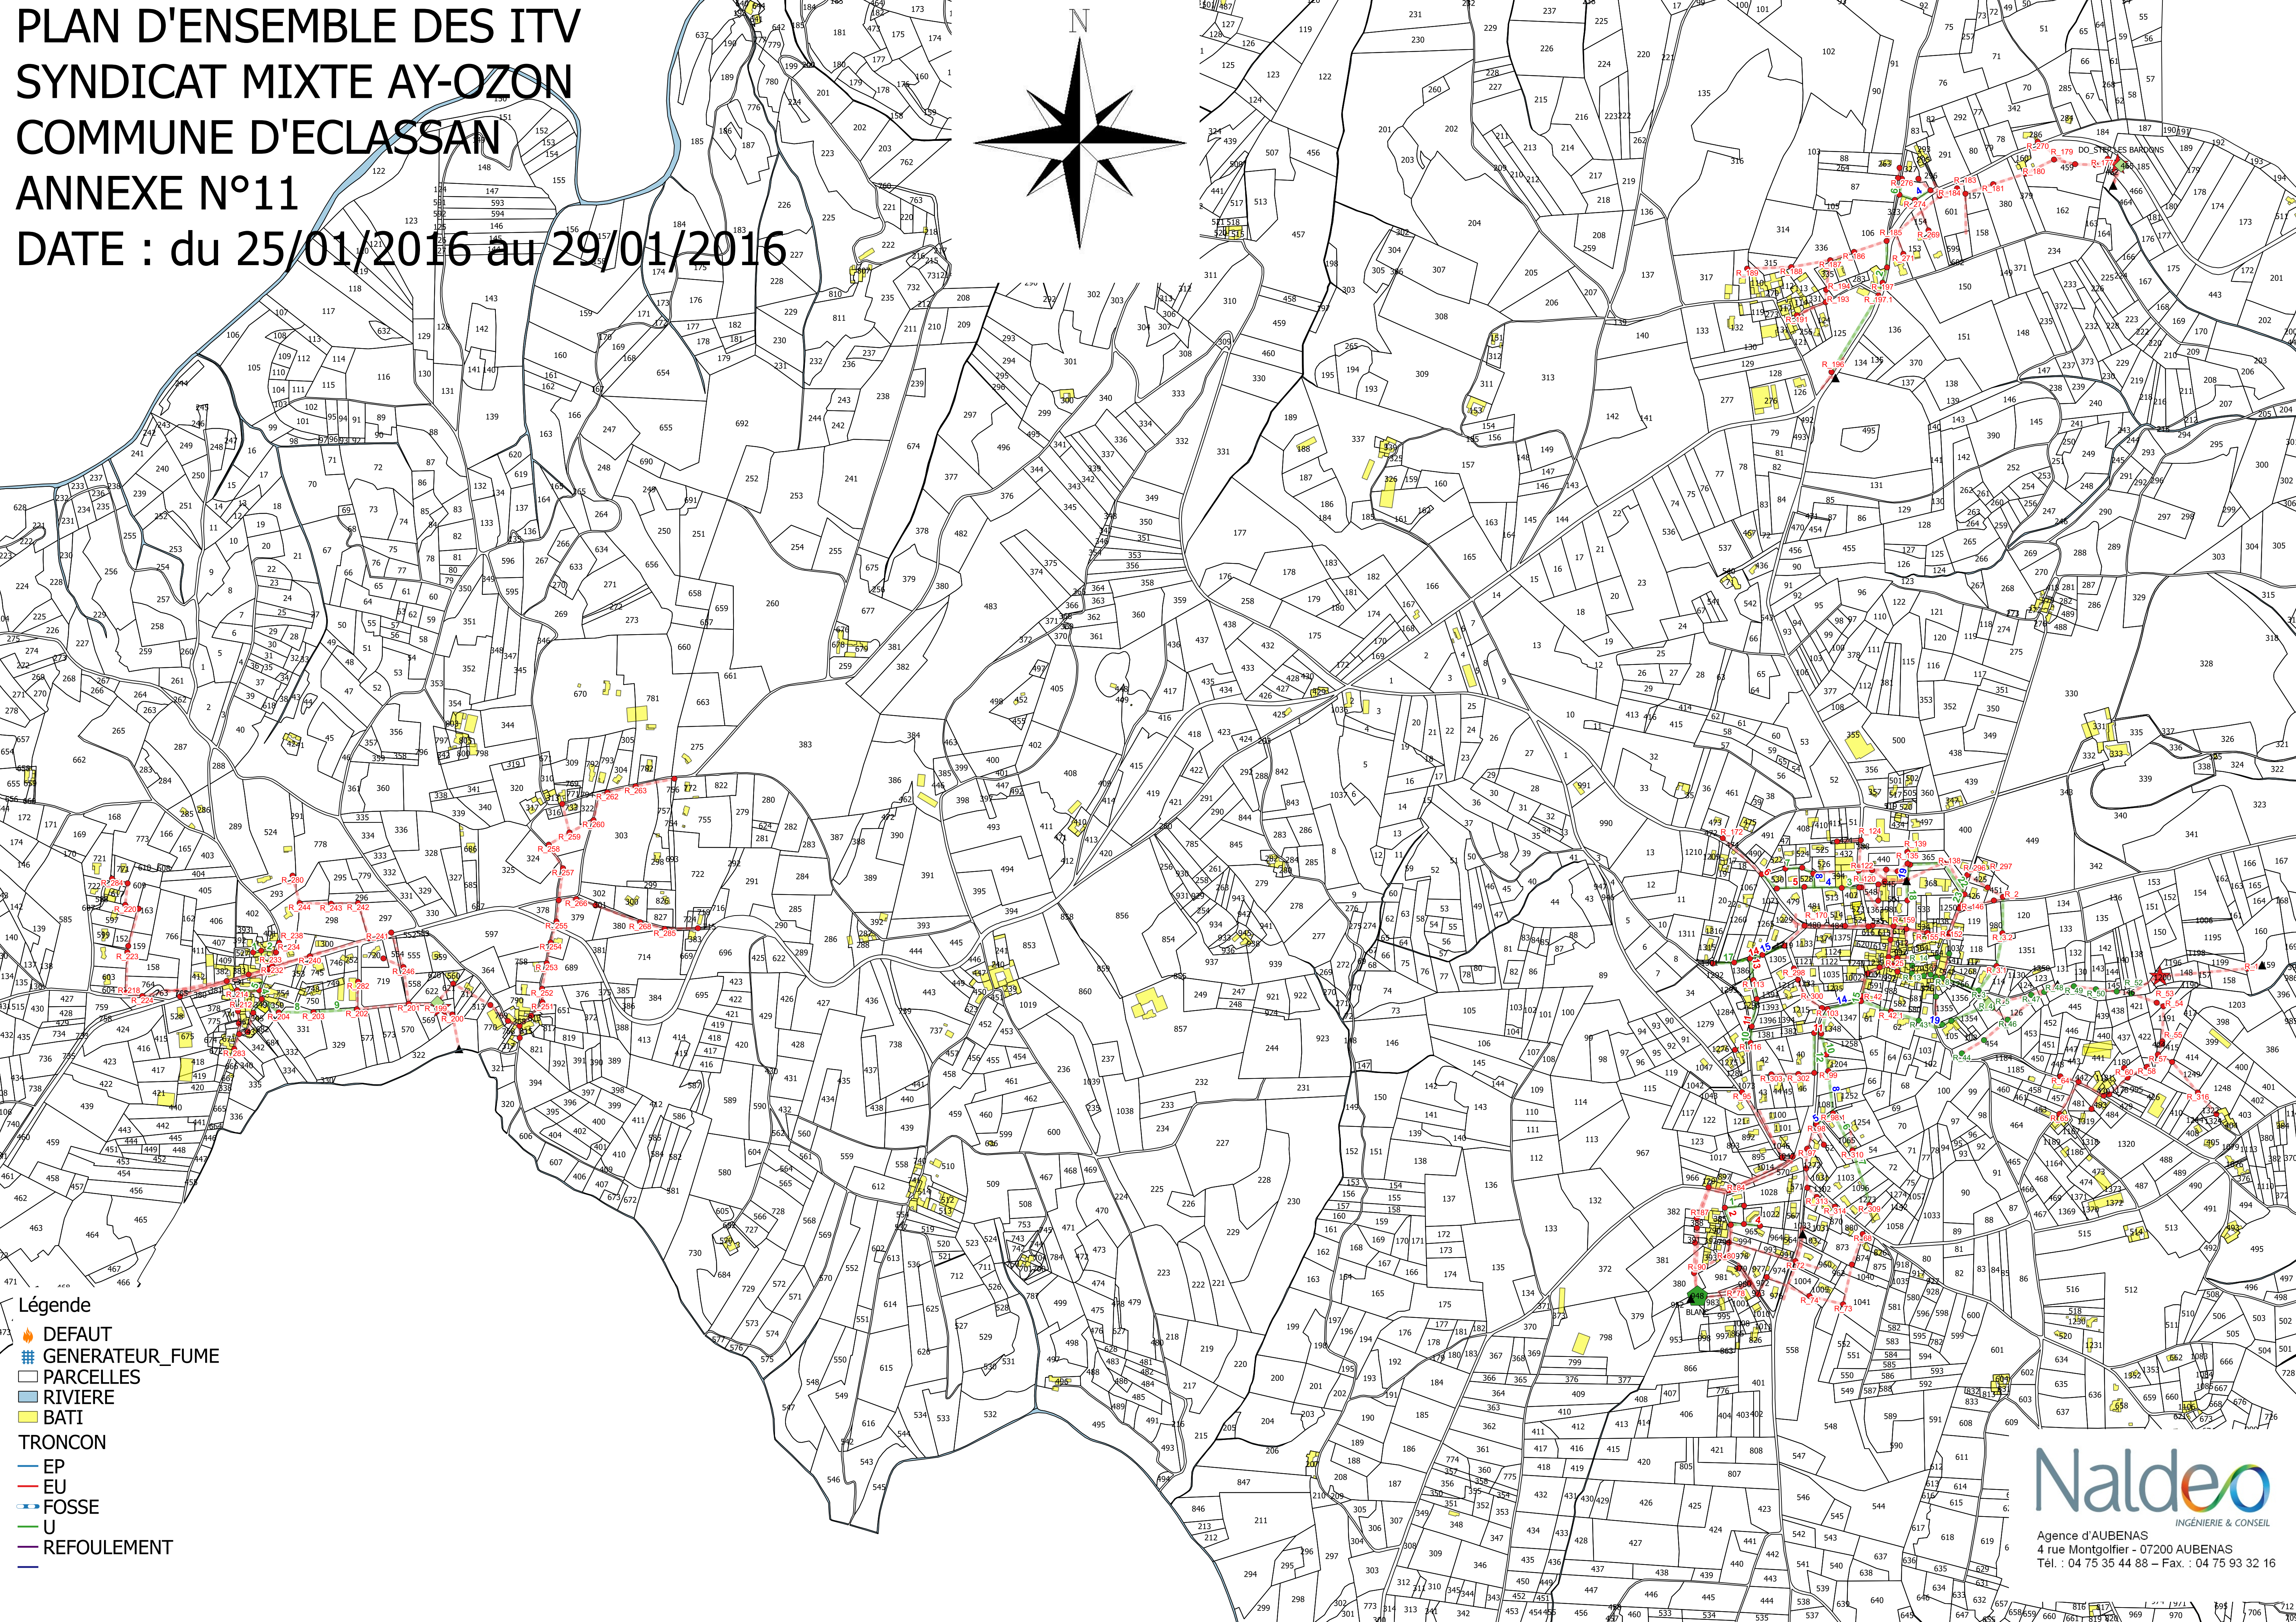

Légende

- DEFOUT
- GENERATEUR_FUME
- PARCELLES
- RIVIERE
- BATI
- TRONCON
- EP
- EU
- FOSSE
- U
- REFOULEMENT



ECLASSAN Le Bourg


Legende:

- Collecteur principal EU
- Regard de visite EU Ø 1000 Béton
- Boîte de branchement EU
- Sens d'écoulement EU
- EU1 Numérotation

Date: 19/01/16

N° de Dossier

JP151226

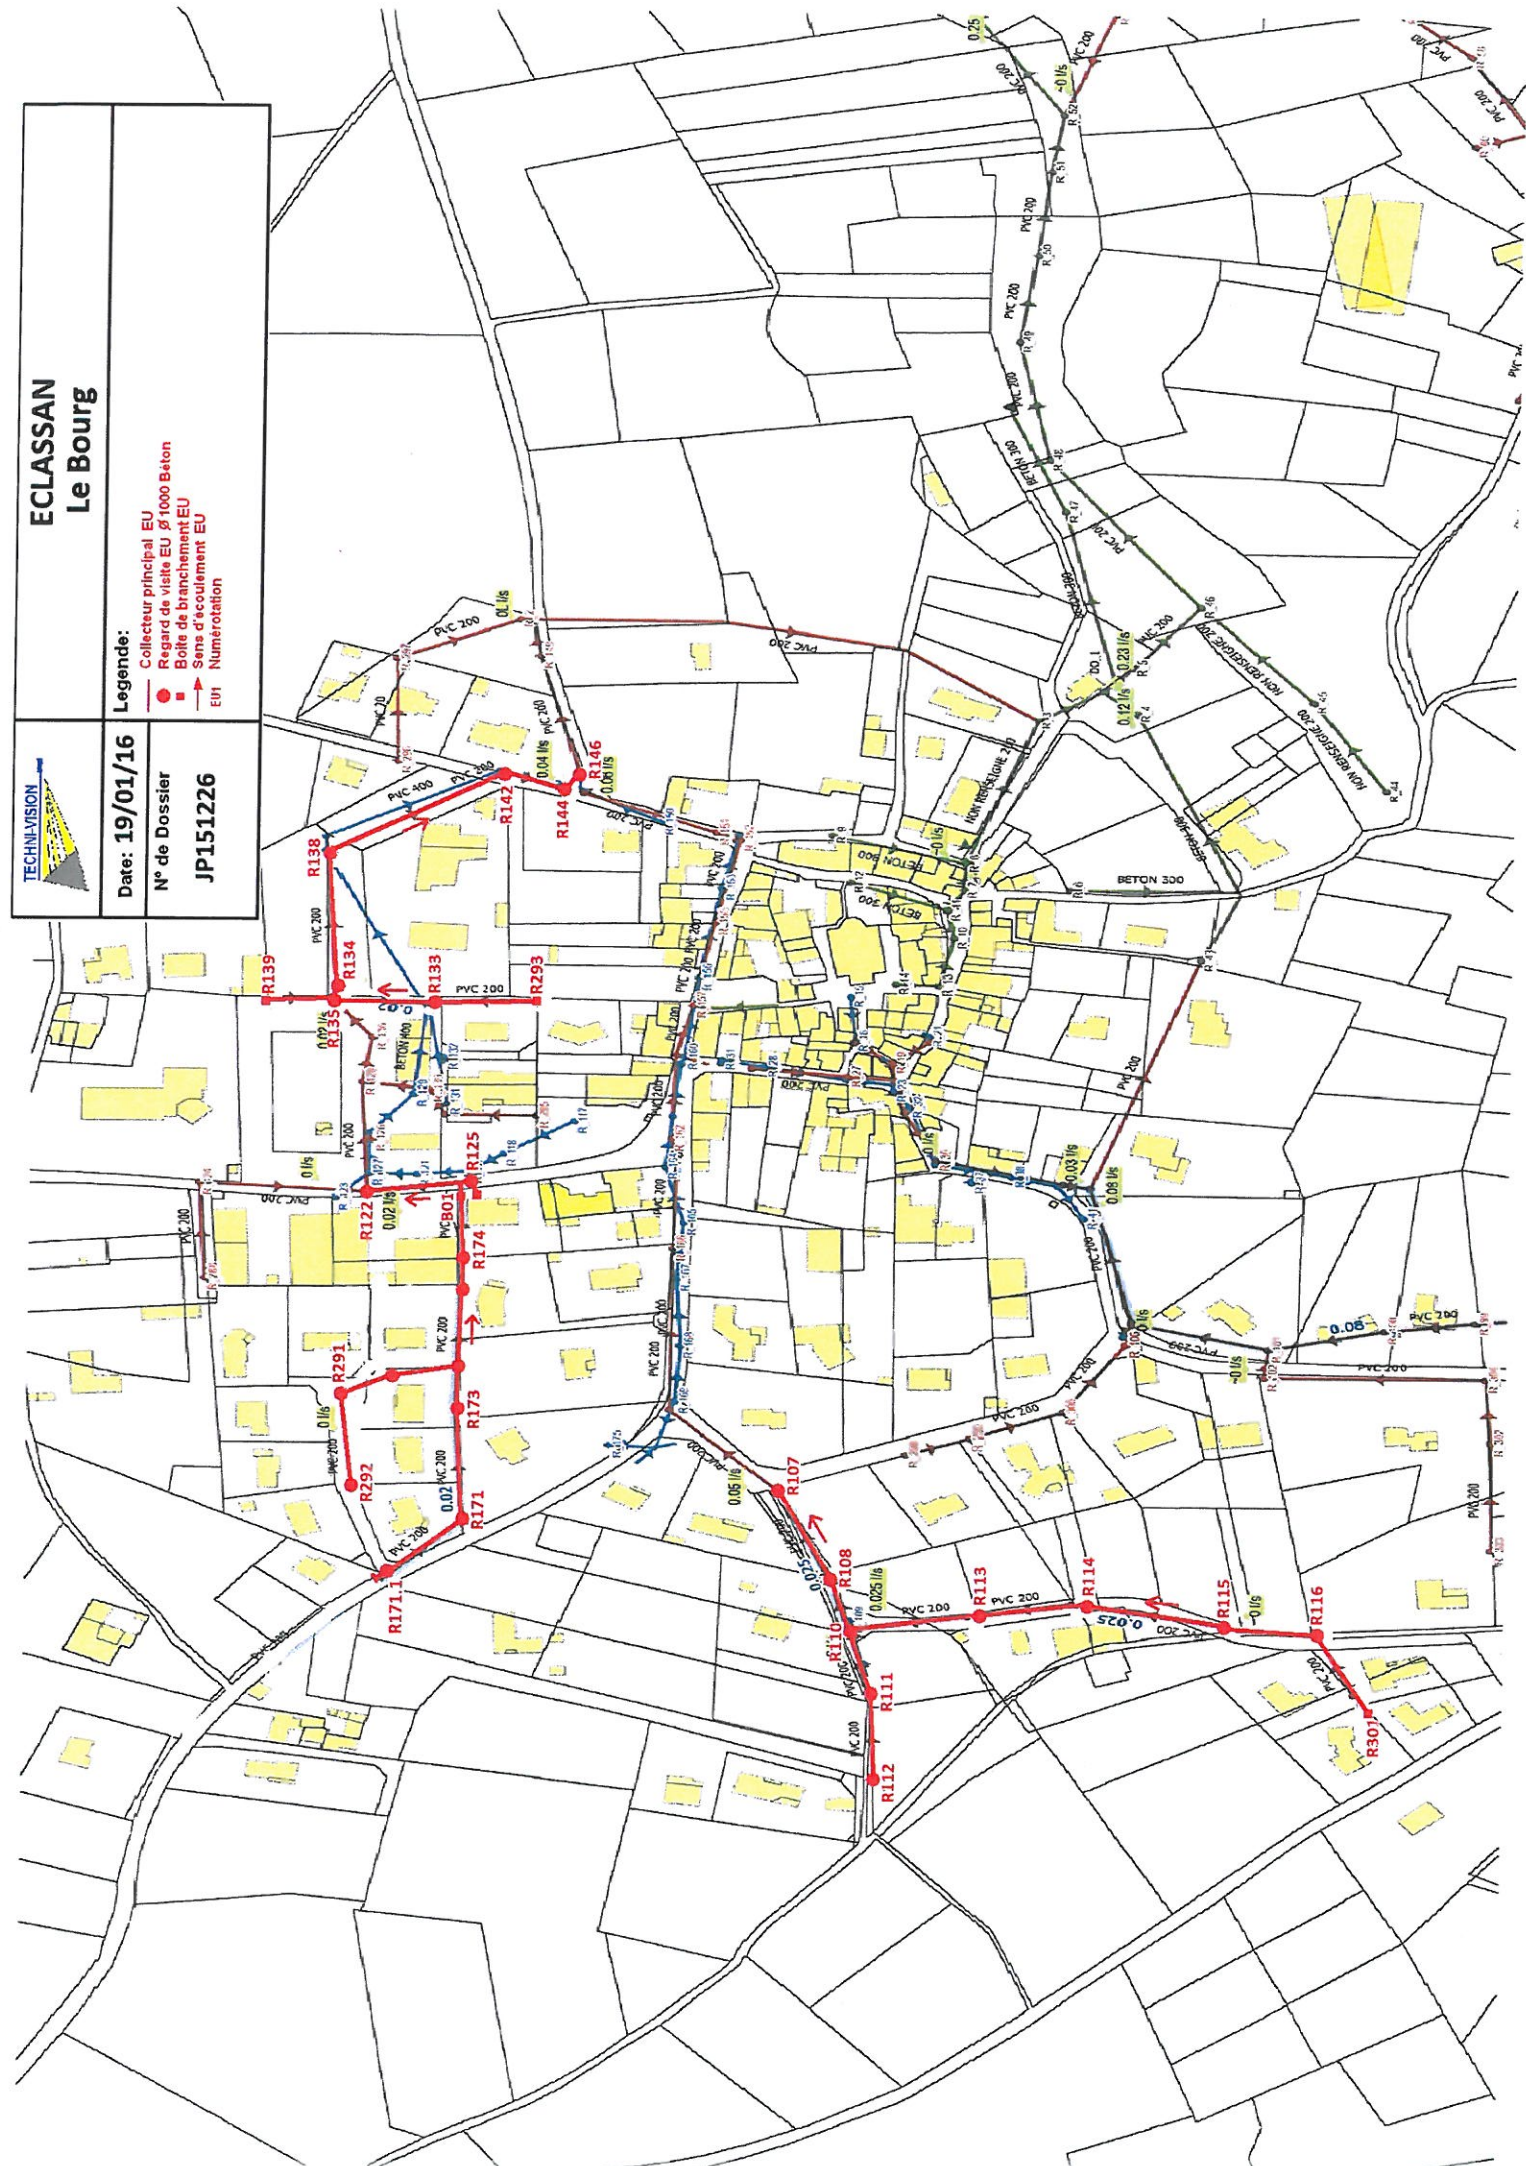

Rapport : ECLASSAN le bourg

Localisation : ECLASSAN

Date : 07/01/2016



Dossier N°JP151226

RAPPORT

DE TELE-INSPECTION

DE CANALISATIONS

Inspection collecteur principal : oui
 Inspection collecteur de branchement : non
 Inspection regards de visite : non
 Inspection boîtes de branchements : non

Etabli par: LABEAUME Mickaël	Vérifié par:	Approuvé par:
Le: 19/01/2016 Visa:	Le: Visa:	Le: Visa:

TECHNI-VISION
 Quartier Le Creux
 38840 ST HILAIRE DU ROSIER

RAPPORT DE TELE-INSPECTION

ENTREPRISE	CLIENT
TECHNI-VISION Quartier Le Creux 38840 ST HILAIRE DU ROSIER	SYNDICAT MIXTE DE L'AY OZON 355 Montée de l'Eglise 07290 SAINT ROMAIN D'AY
Tél. : 04.76.36.14.01 Fax : 04.76.36.14.75 Email : technivision.assainissement@orange.fr	Tél. : 04.75.34.94.98

MAITRE D'OEUVRE	MAITRE D'OUVRAGE
NALDEO SAS Agence d'Aubenas 4 Rue Montgolfier 07200 AUBENAS	
Tél. : 04.75.35.44.88	

INSPECTION	RÉSULTAT
<u>SITE:</u> Le Bourg ECLASSAN <u>OBJECTIF:</u> inspection de routine de l'état <u>MOYENS:</u> Inspecteur: LABEAUME Mickaël Assistant: RIDARD Thierry Matériel: Camera rotative DTR65 <u>STOCKAGE VIDÉO:</u> Support: DVD de données Référence:	Total Linéaire Inspecté (m) : 910.9 Total Linéaire réseau (m) : 910.9 Nb Section(s) : 1 Nb Tronçon(s) : 24 Nb Branchements(s) : 13 Inspecté : 0 Nb Photo(s) : 121
	<u>COMMENTAIRE:</u>

OBSERVATIONS

2 Autres obstacles - 2 Déformations - 1 Fissure - 2 Infiltrations - 3 Infiltrations - 6 Niveaux d'eau - 2 Remarques générales



Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.


Ouvrage	Longueur (m)	Diamètre		Matériau	Nb Anomalie(s)		Commentaires
		Inspection(m)					
TRONÇON 01 R125->R122	30,60	30,60	200	PVC	1		
TRONÇON 02 B01->RESEAU	2,60	2,60	160	PVC	0		
TRONÇON 03 B01->R174	33,40	33,40	200	Béton	0		
TRONÇON 04 R174->R173	58,30	58,30	200	PVC	1		
TRONÇON 05 R171->R173	55,90	55,90	200	PVC	1		
TRONÇON 06 R171.1->R171	37,10	37,10	200	PVC	2		
TRONÇON 07 R291->R292	44,80	44,80	200	PVC	0		
TRONÇON 08 R291->RESEAU	41,70	41,70	200	PVC	1		
TRONÇON 09 R116->R301	34,20	34,20	200	PVC	0		
TRONÇON 10 R116->R115	30,60	30,60	200	PVC	0		
TRONÇON 11 R114->R115	50,90	50,90	200	PVC	3		
TRONÇON 12 R114->R113	34,80	34,80	200	PVC	0		
TRONÇON 13 R110->R113	40,50	40,50	200	PVC	1		
TRONÇON 14 R110->R108	24,00	24,00	200	PVC	1		
TRONÇON 15 R108->R107	43,70	43,70	200	PVC	1		
TRONÇON 16 R111->R110	29,30	29,30	200	PVC	2		
TRONÇON 17 R112->R111	38,00	38,00	200	PVC	0		
TRONÇON 18 R133->R293	61,50	61,50	125	PVC	0		
TRONÇON 19 R133->R134	33,90	33,90	125	PVC	3		
TRONÇON 20 R134->R139	27,60	27,60	200	PVC	1		
TRONÇON 21 R134->R138	62,30	62,30	200	PVC	0		
TRONÇON 22 R142->R138	66,90	66,90	200	PVC	0		
TRONÇON 23 R142->R144	19,20	19,20	200	PVC	0		
TRONÇON 24 R144->R146	9,10	9,10	200	PVC	0		

ECLASSAN le bourg		Date : 07/01/2016
	SECTION 01 Le Bourg ECLASSAN	Réseau: eaux usées

Plan d'intervention

		TRONÇON 01 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 30,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R125 → R122	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 30,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R125 → R122	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

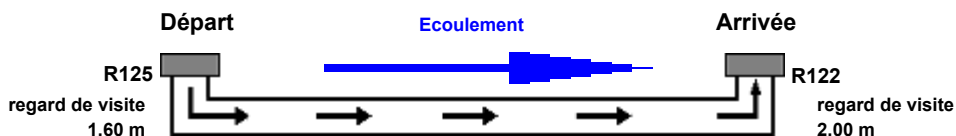

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13918.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **30,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **5**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Remarque générale

		TRONÇON 01 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 30,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R125 → R122		Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 30,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R125 → R122		Matériau: PVC

0,00 m

R125



(BCD) NOEUD DE DÉPART


(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Profondeur:1,60m.

Photo:ML22895.jpg

Vidéo:00:00:02

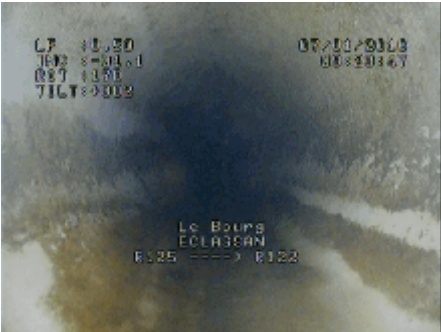

3,85 m

B01



(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement


Diamètre:160

Type:culotte

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML22896.jpg

Vidéo:00:00:21

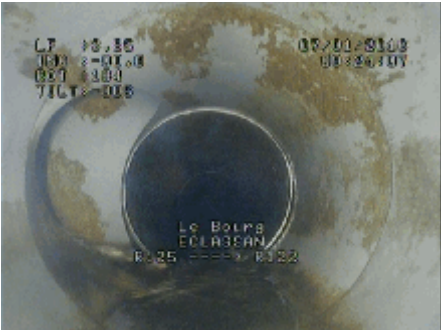




(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

(BDB) Remarque générale

Photo:ML22896.jpg

Vidéo:00:02:22


Le branchement coule en permanence

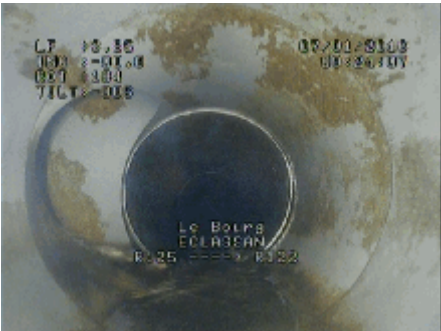

TECHNI-VISION


Edition du 19/01/2016

6/95

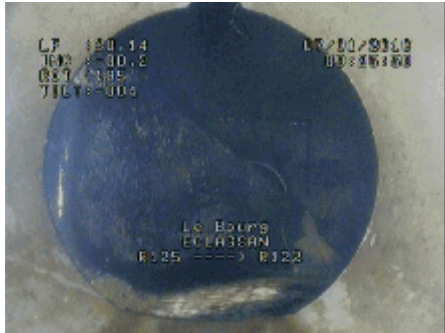ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 01 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 30,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R125 → R122	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 30,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R125 → R122	Matériau: PVC
30,60 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:2,00m. Photo:ML22897.jpg/ML22898.jpg Vidéo:00:02:17   			


	TRONÇON 01 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 30,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R125 → R122	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 30,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R125 → R122	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

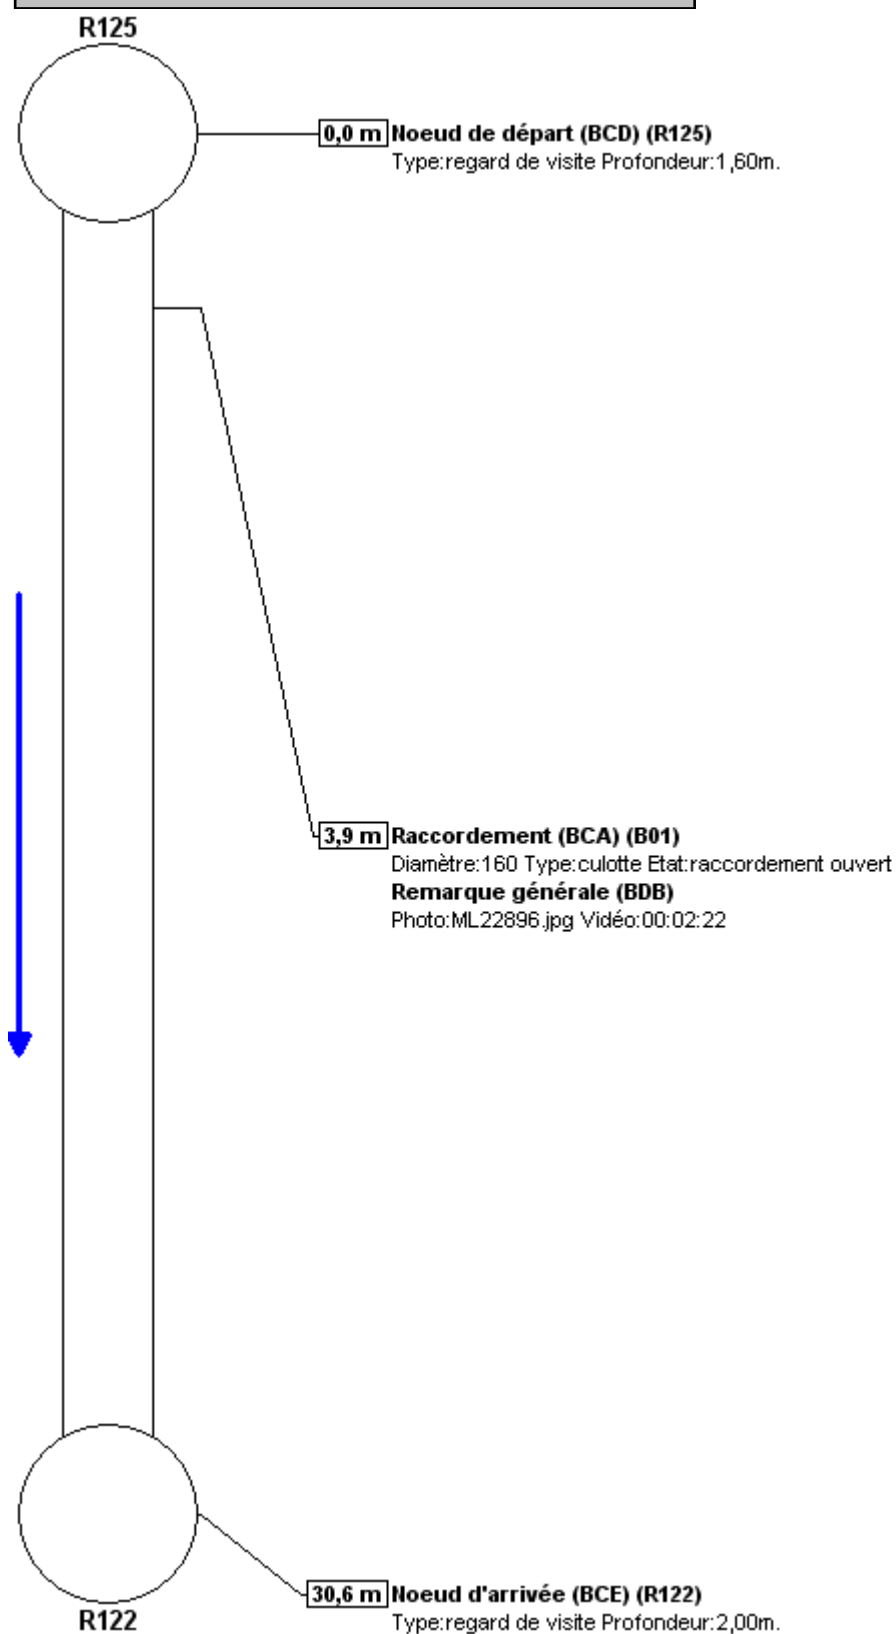

		TRONÇON 02 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 2,60	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: B01 → RESEAU	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 2,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: B01 → RESEAU	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

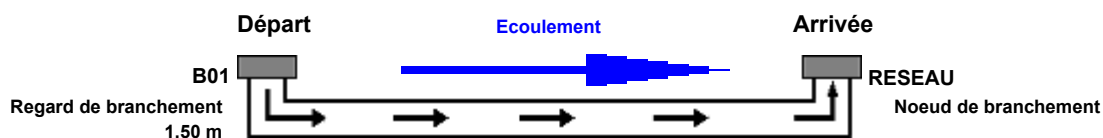

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13919.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 2,60

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 0



Nb Constat(s): 3

Nb Photo(s): 3

Inspecté: 0


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

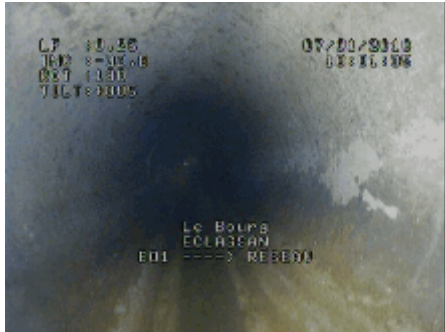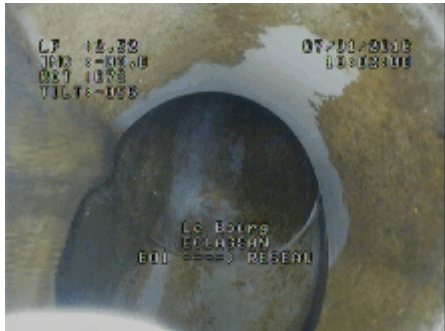ECLASSAN le bourg		Date : 07/01/2016	
		TRONÇON 02 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 2,60	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: B01 → RESEAU	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 2,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: B01 → RESEAU	Matériau: PVC
0,00 m B01  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:Regard de branchement Profondeur:1,50m. Photo:ML22899.jpg Vidéo:00:00:01 			
2,37 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22900.jpg Vidéo:00:00:24 <i>Coude vers la gauche hors regard de visite</i> 			
2,60 m RESEAU  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:Noeud de branchement Photo:ML22901.jpg Vidéo:00:00:34 <i>Raccordement par culotte</i> 			


	TRONÇON 02 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 2,60	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: B01 → RESEAU	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 2,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: B01 → RESEAU	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

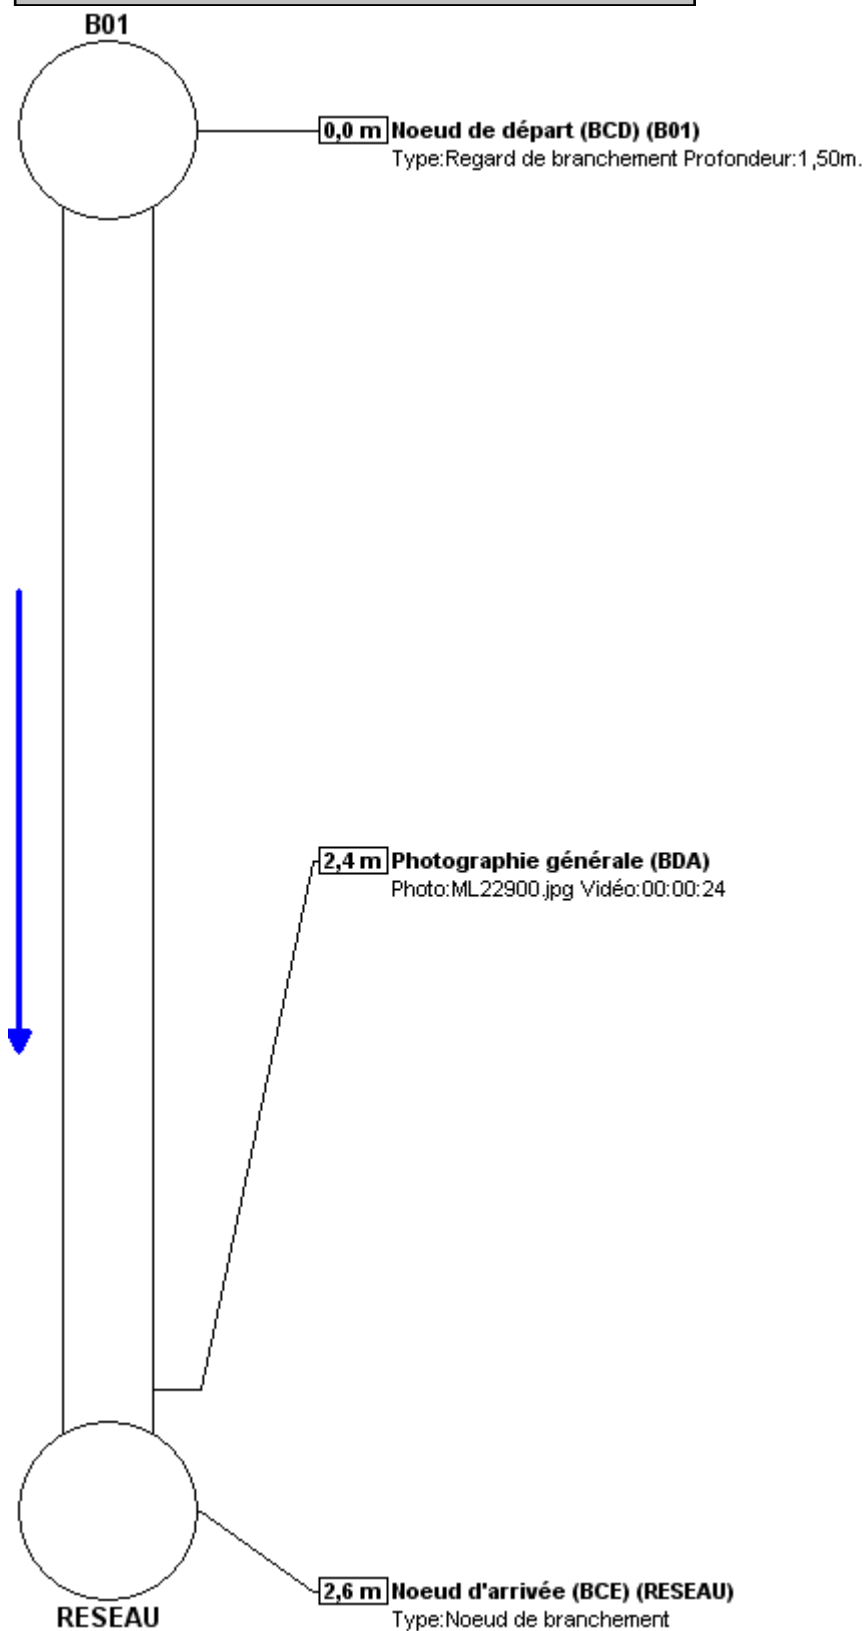

		TRONÇON 03 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 33,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: B01 → R174	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 33,40	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: B01 ← R174	Matériau: Béton	

ILLUSTRATION

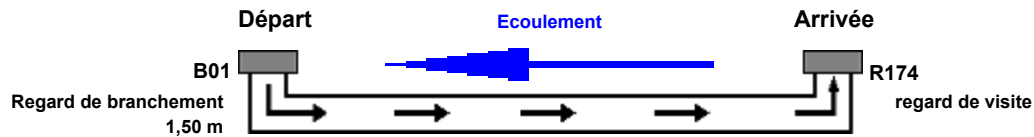

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Béton

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13920.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **33,40**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 03 	
		Le Bourg ECLASSAN	Usage: eaux usées
Longueur: 33,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: B01 → R174	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 33,40	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: B01 ← R174	Matériau: Béton

0,00 m



B01

(BCD) NOEUD DE DÉPART


(BCD) Noeud de départ
 Type:Regard de branchement
 Profondeur:1,50m.
 Photo:ML22902.jpg
 Vidéo:00:00:01



31,68 m

(AED) MATÉRIAU

(AED) Matériau
 Matériau:PVC
 Photo:ML22903.jpg
 Vidéo:00:02:12

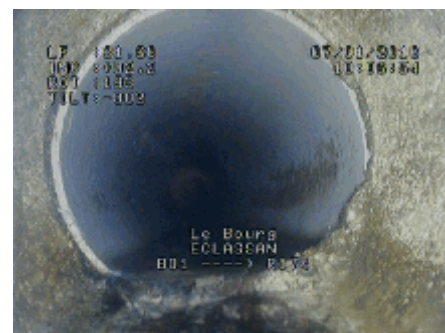


33,40 m



R174


(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22904.jpg/ML22905.jpg
 Vidéo:00:02:31

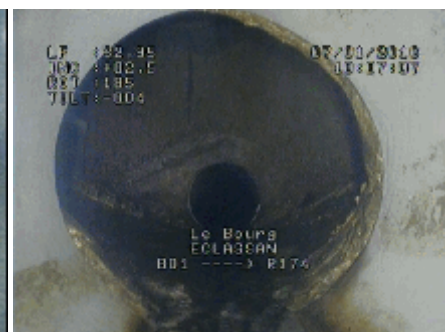


	TRONÇON 03 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 33,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: B01 → R174	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 33,40	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: B01 ← R174	Matériau: Béton

PROFIL D'INSPECTION

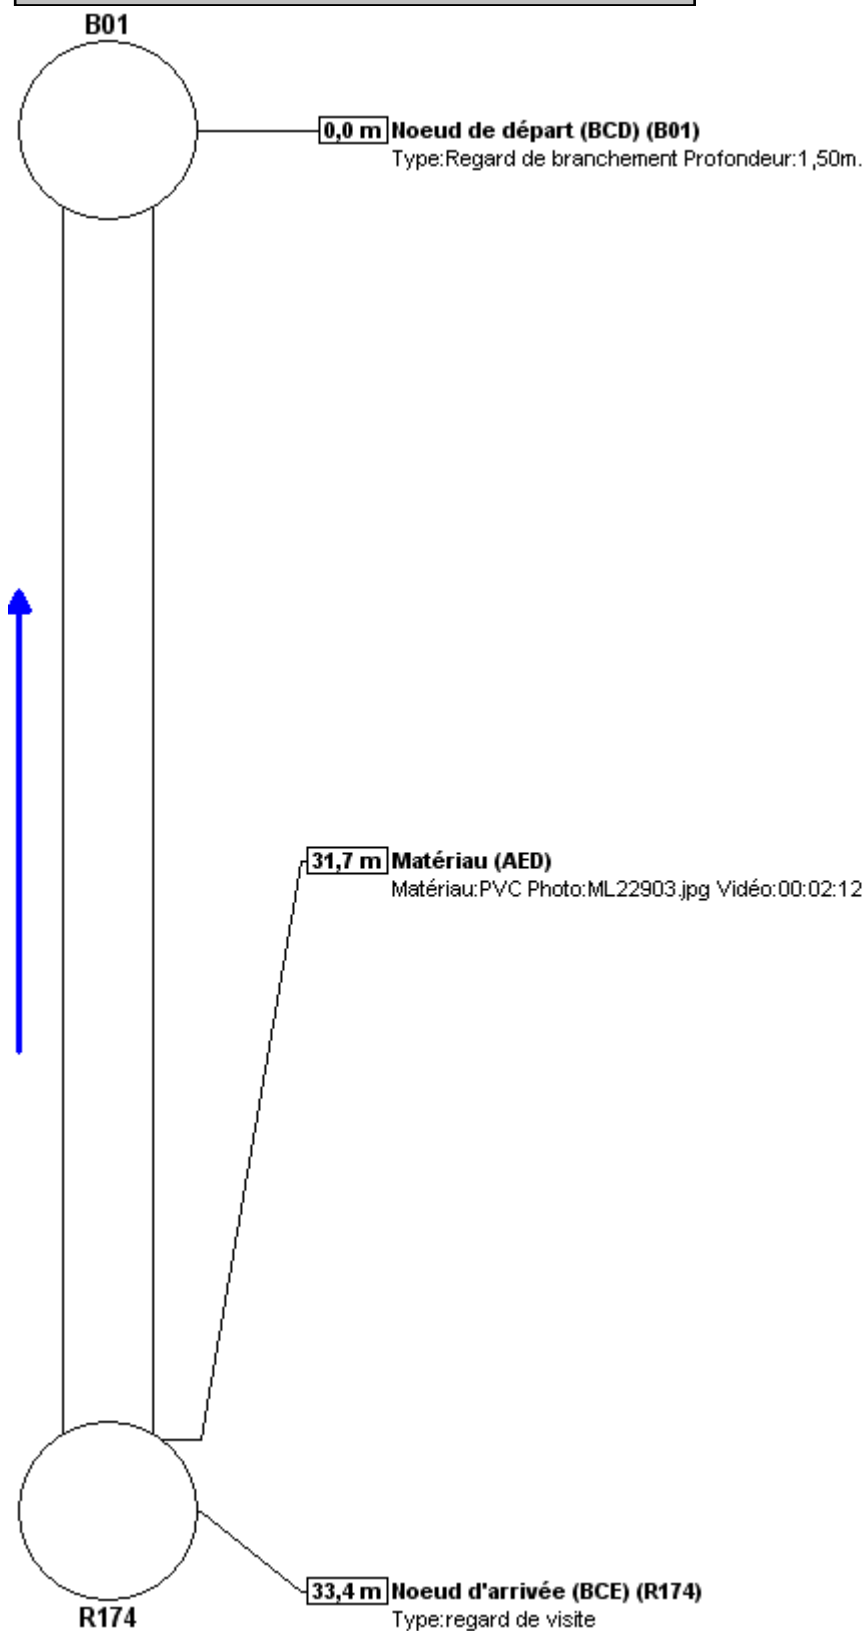

		TRONÇON 04 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 58,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R174 → R173	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 58,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R174 ← R173	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

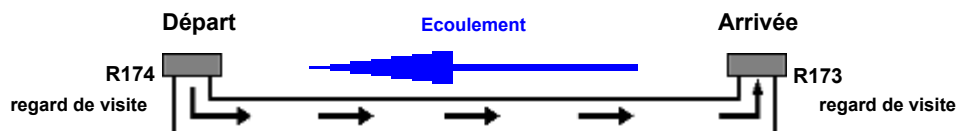

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13921.avi;ml13923.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **58,30**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **8**

Nb Photo(s): **9**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Autre obstacle

ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 04 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 58,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R174 → R173	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 58,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R174 ← R173	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART  (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22906.jpg Vidéo:00:00:01 			
10,20 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE  (BDA) Photographie générale Photo:ML22907.jpg/ML22908.jpg Vidéo:00:00:50 <i>Regard borgne lors de l'inspection</i> 			

	TRONÇON 04 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 58,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R174 ➡ R173	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 58,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R174 ⬅ R173	Matériau: PVC

33,89 m

B02



(BCA) RACCORDAMENTO

(BCA) Raccordement

Diamètre:125

Type:piquage direct - carotté

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML22909.jpg

Vidéo:00:02:58

Branchement pénétrant



(BBE) AUTRE OBSTACLE

(BBE) Autre obstacle

Description: obstacle coincé dans l'assemblage

Photo:ML22909.jpg



33,90 m



(BDC) INSPECTION ABANDONNÉE

(BDC) Inspection abandonnée Raison:obstruction Résultat:inspection terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

Vidéo:00:03:08



0,00 m

R173




DÉBUT DE L'INSPECTION INVERSE

DÉBUT DE L'INSPECTION INVERSE

Type:regard de visite

Photo:ML22916.jpg

Vidéo:00:00:01

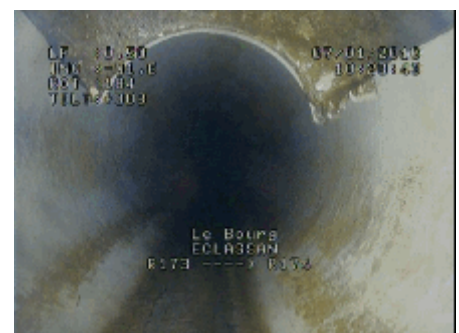

		TRONÇON 04 		Usage: eaux usées	
Longueur: 58,30		Diamètre(mm): 200		Sens de la visite: R174 → R173	
Longueur Inspectée: 58,30		Longueur unitaire(m): 6,00		Sens de l'écoulement: R174 ← R173	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: PVC	

12,50 m

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale

Photo:ML22917.jpg/ML22918.jpg

Vidéo:00:00:53

Regard borgne lors de l'inspection

24,40 m

**(BDC) INSPECTION ABANDONNÉE**

(BDC) Inspection abandonnée


Raison:obstruction

Résultat:l'inspection de la conduite totale est terminée.

Non inspecté:0m


Photo:ML22919.jpg

Vidéo:00:02:03

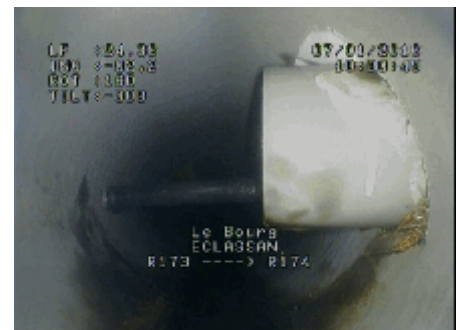Recouplement de l'inspection effectuée.


	TRONÇON 04 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 58,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R174 → R173	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 58,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R174 ← R173	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

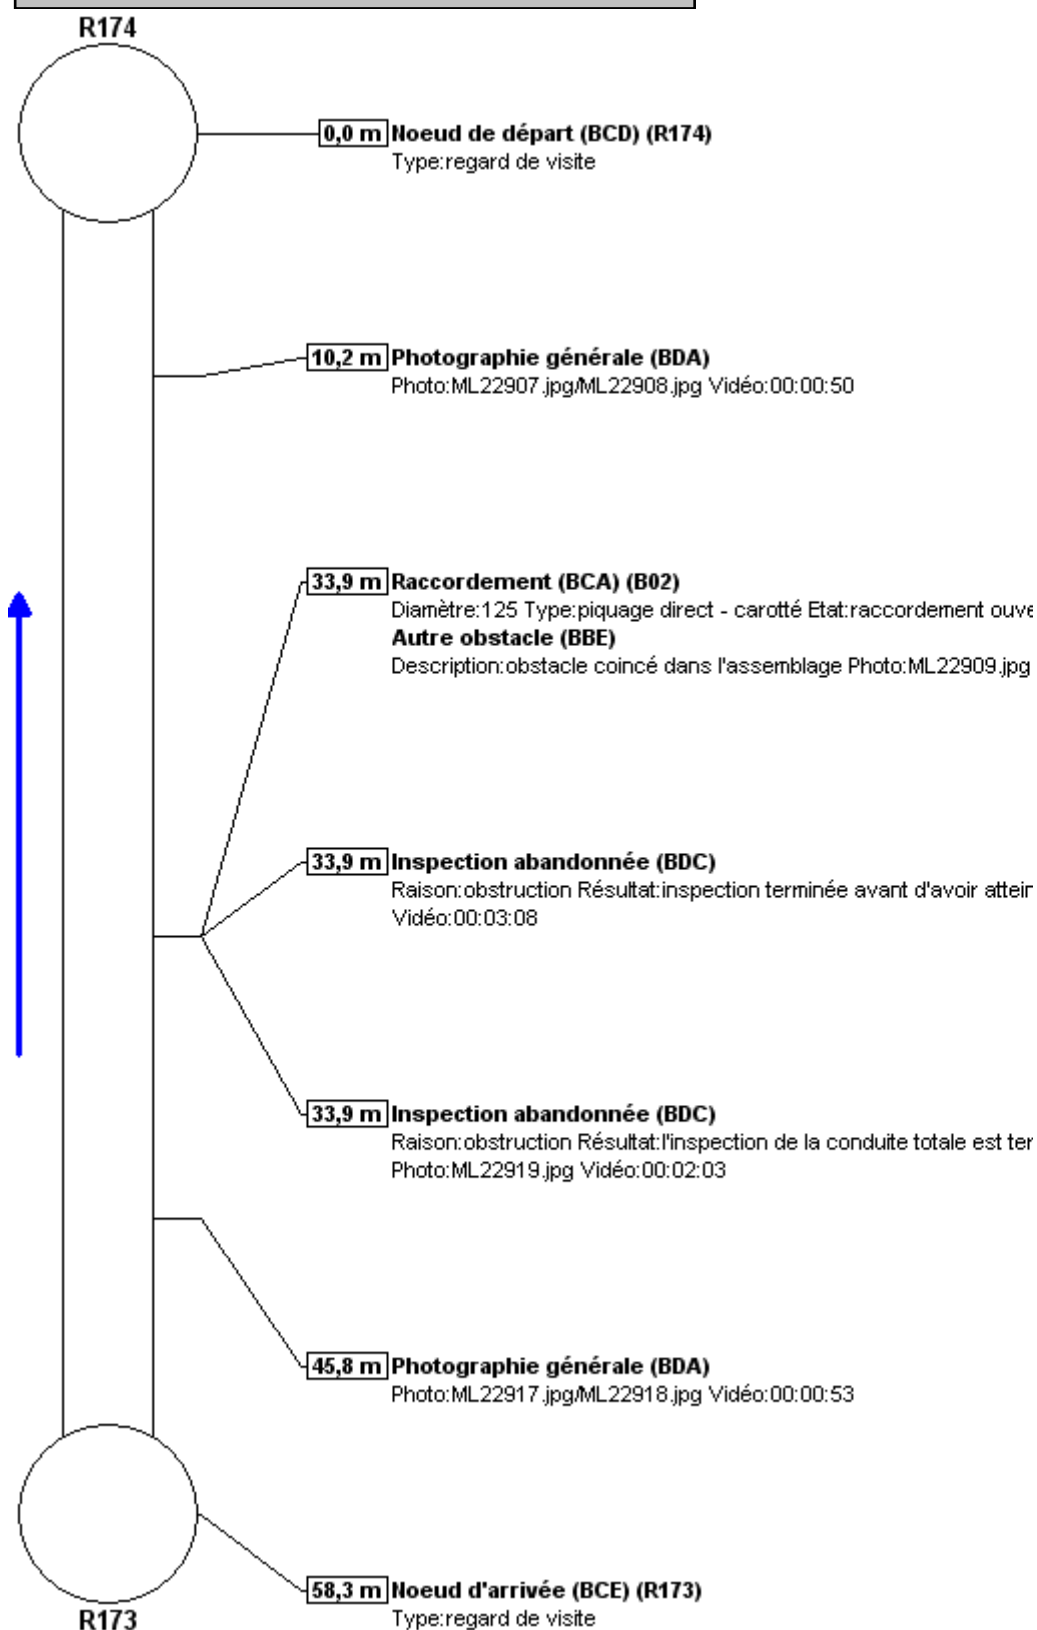

		TRONÇON 05 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 55,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R171 → R173	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 55,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R171 → R173	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

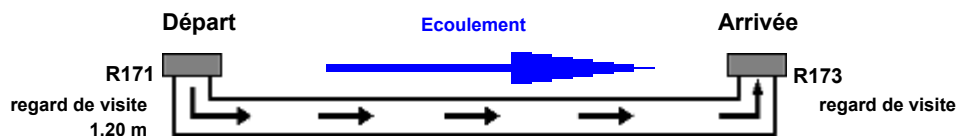

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13922.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **55,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **6**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


1 Fissure

		TRONÇON 05 		Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 55,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R171 → R173		Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 55,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R171 → R173		Matériau: PVC		

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R171**

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,20m.
 Photo:ML22910.jpg
 Vidéo:00:00:02

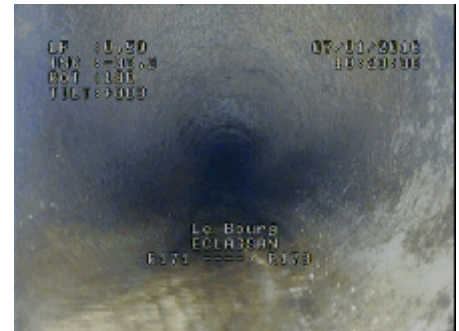

42,35 m

B03**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22911.jpg
 Vidéo:00:02:46






46,28 m

**(BAB) FISSURE**

(BAB) Fissure Nature:fissure ouverte Orientation:longitudinale
 Photo:ML22912.jpg/ML22913.jpg
 Vidéo:00:03:18


12H -> 1H

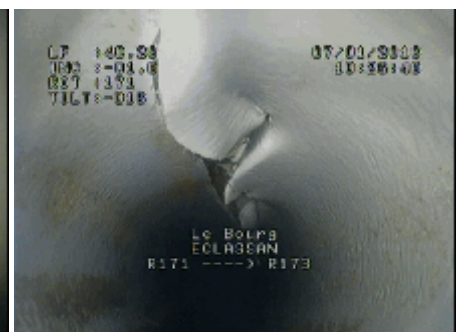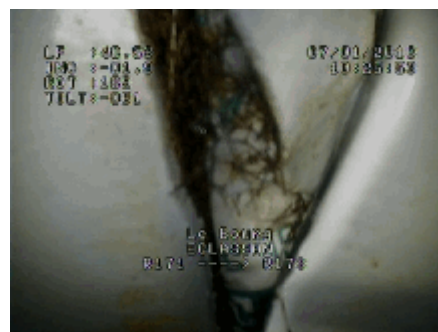

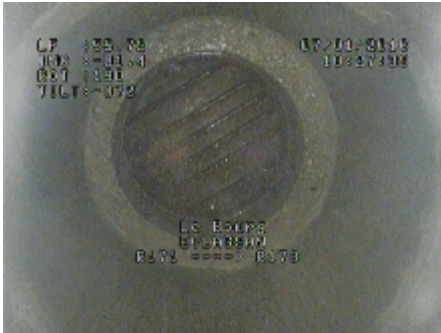ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 05 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 55,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R171 → R173	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 55,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R171 → R173	Matériau: PVC
55,90 m R173  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22914.jpg/ML22915.jpg Vidéo:00:04:06   			


	TRONÇON 05 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 55,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R171 → R173	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 55,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R171 → R173	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

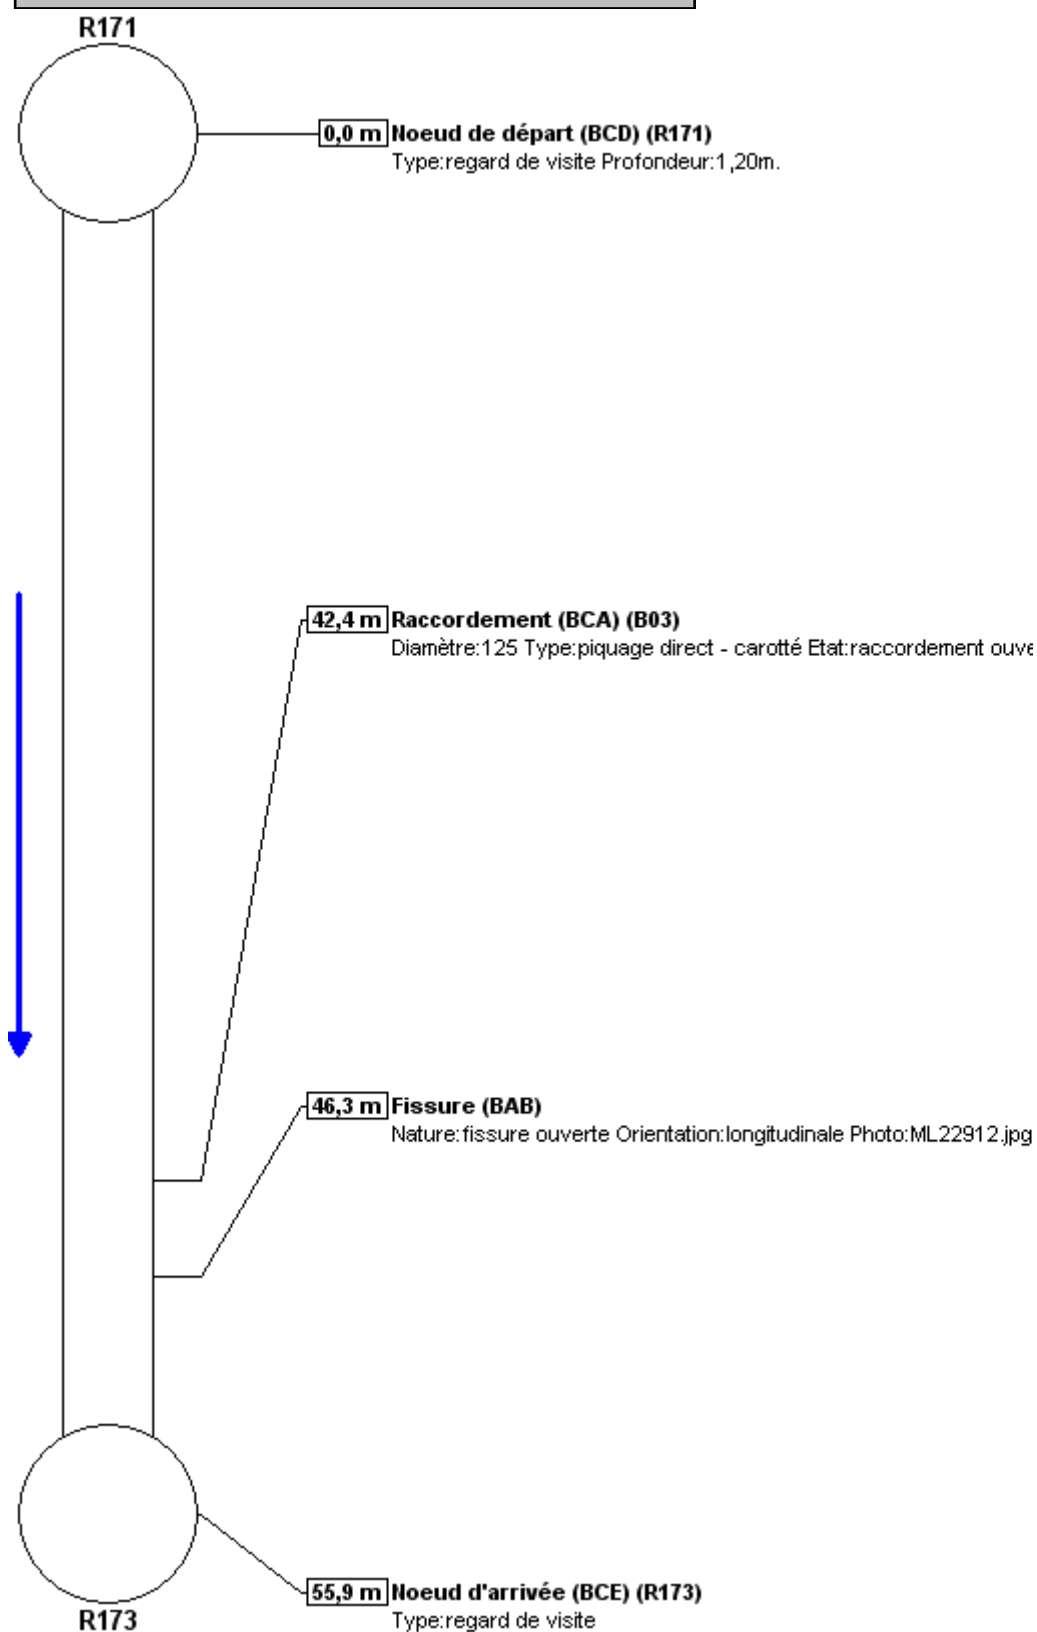

		TRONÇON 06 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 37,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R171.1 → R171	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 37,10	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R171.1 → R171	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

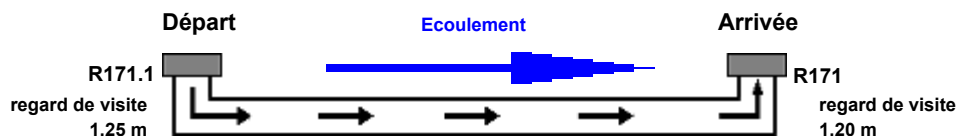

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13925.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 37,10

Pente: Oui

Nb Photo(s): 6

Nb Branchements(s): 0

Inspecté: 0

Nb Constat(s): 6

OBSERVATIONS

1 Infiltration - 1 Remarque générale

		TRONÇON 06 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 37,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R171.1 → R171	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 37,10	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R171.1 → R171	Matériau: PVC

0,00 m



R171.1

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:1,25m.
Photo:ML22921.jpg
Vidéo:00:00:01

**(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE**


(BDB) Remarque générale
2 branchements coulent en permanence

4,53 m

**(BCB) RÉPARATION PONCTUELLE**

(BCB) Réparation ponctuelle
Type:trou réparé
Photo:ML22922.jpg
Vidéo:00:00:28

9H -> 12H

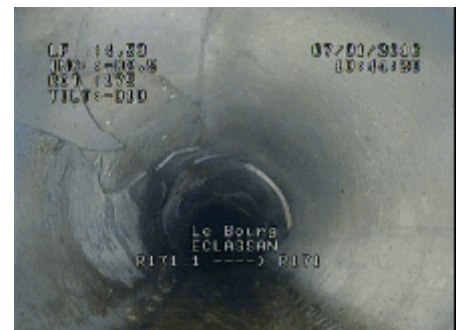

5,03 m

**(BCB) RÉPARATION PONCTUELLE**

(BCB) Réparation ponctuelle
Type:trou réparé
Photo:ML22923.jpg
Vidéo:00:00:36

9H -> 3H



		TRONÇON 06 		Usage: eaux usées	
Longueur: 37,10		Diamètre(mm): 200		Sens de la visite: R171.1 → R171	
Longueur Inspectée: 37,10		Longueur unitaire(m): 6,00		Sens de l'écoulement: R171.1 → R171	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: PVC	

36,57 m  **(BBF) INFILTRATION**

(BBF) Infiltration

Débit:non défini

Photo:ML22925.jpg

Vidéo:00:03:40

Traces d'Infiltration


12H -> 3H


37,10 m  **(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**
R171

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,20m.


Photo:ML22924.jpg/ML22926.jpg

Vidéo:00:03:47

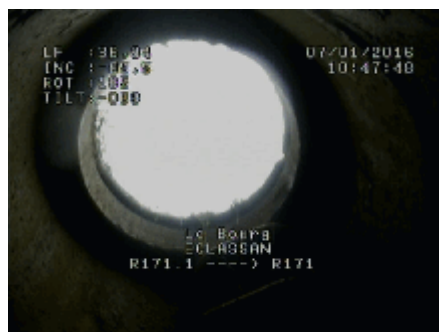


	TRONÇON 06 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 37,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R171.1 → R171	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 37,10	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R171.1 → R171	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

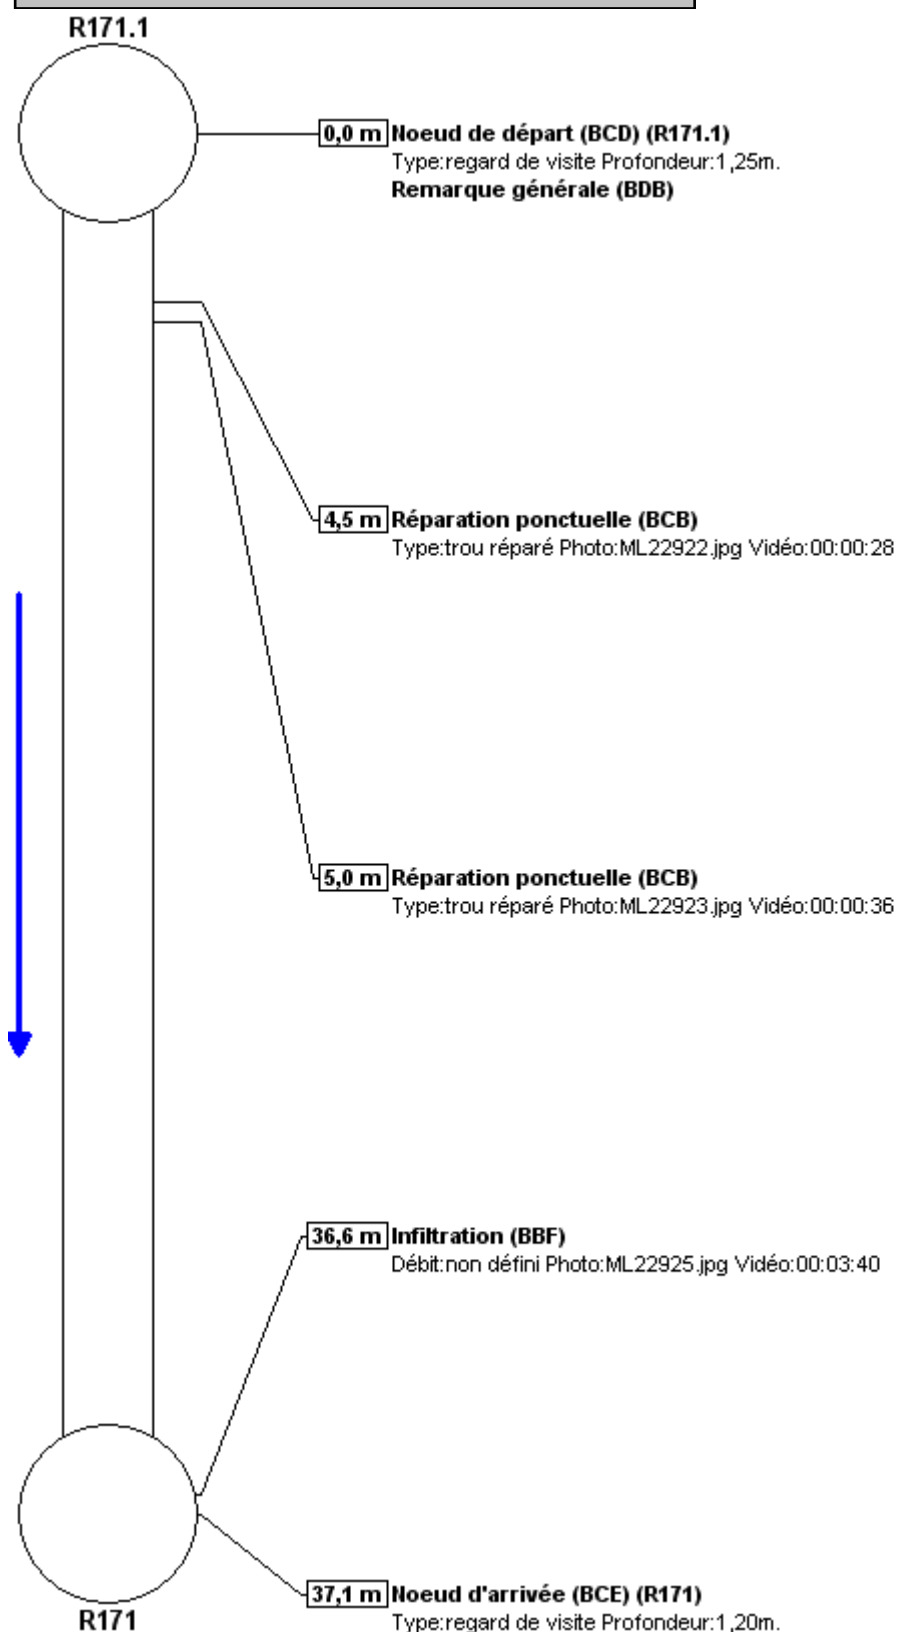

		TRONÇON 07 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 44,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → R292		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 44,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 ← R292		Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

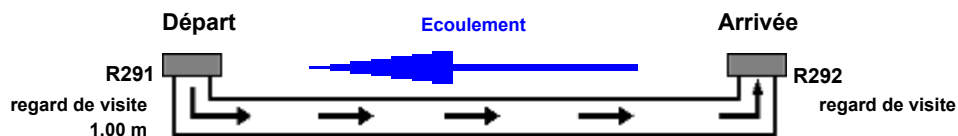

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13926.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **44,80**

Pente: Oui

Nb Photo(s): **5**

Nb Branchements(s): **2**

Inspecté: **0**

Nb Constat(s): **4**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

	TRONÇON 07 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 44,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → R292	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 44,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 ← R292	Matériau: PVC

0,00 m

R291



(BCD) NOEUD DE DÉPART


(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Profondeur:1,00m.

Photo:ML22927.jpg

Vidéo:00:00:01

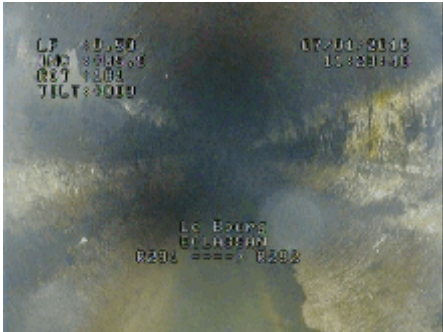

24,99 m

B04



(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement

Diamètre:200

Type:culotte

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML22928.jpg

Vidéo:00:01:41

9H





25,34 m

B05



(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement

Diamètre:200

Type:culotte


Etat:raccordement ouvert



Photo:ML22929.jpg

Vidéo:00:01:51

9H




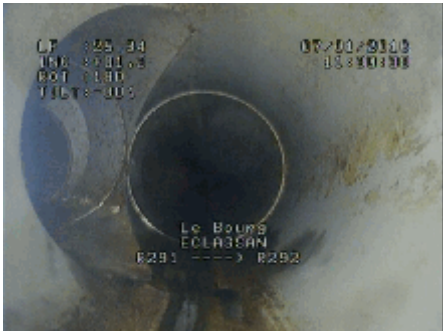

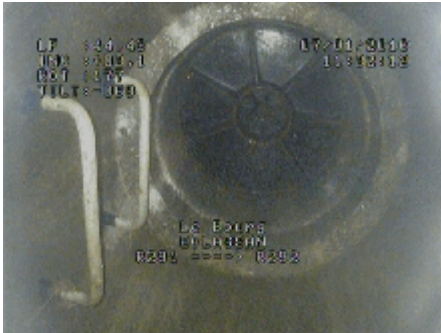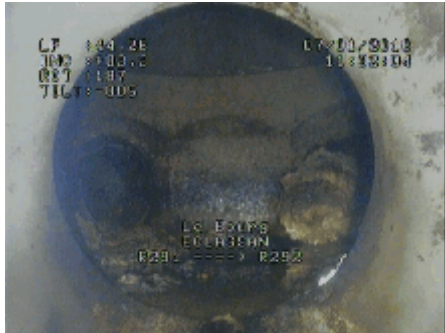ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 07 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 44,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → R292	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 44,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 ← R292	Matériau: PVC
44,80 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22930.jpg/ML22931.jpg Vidéo:00:03:25   			


	TRONÇON 07 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 44,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → R292	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 44,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 ← R292	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

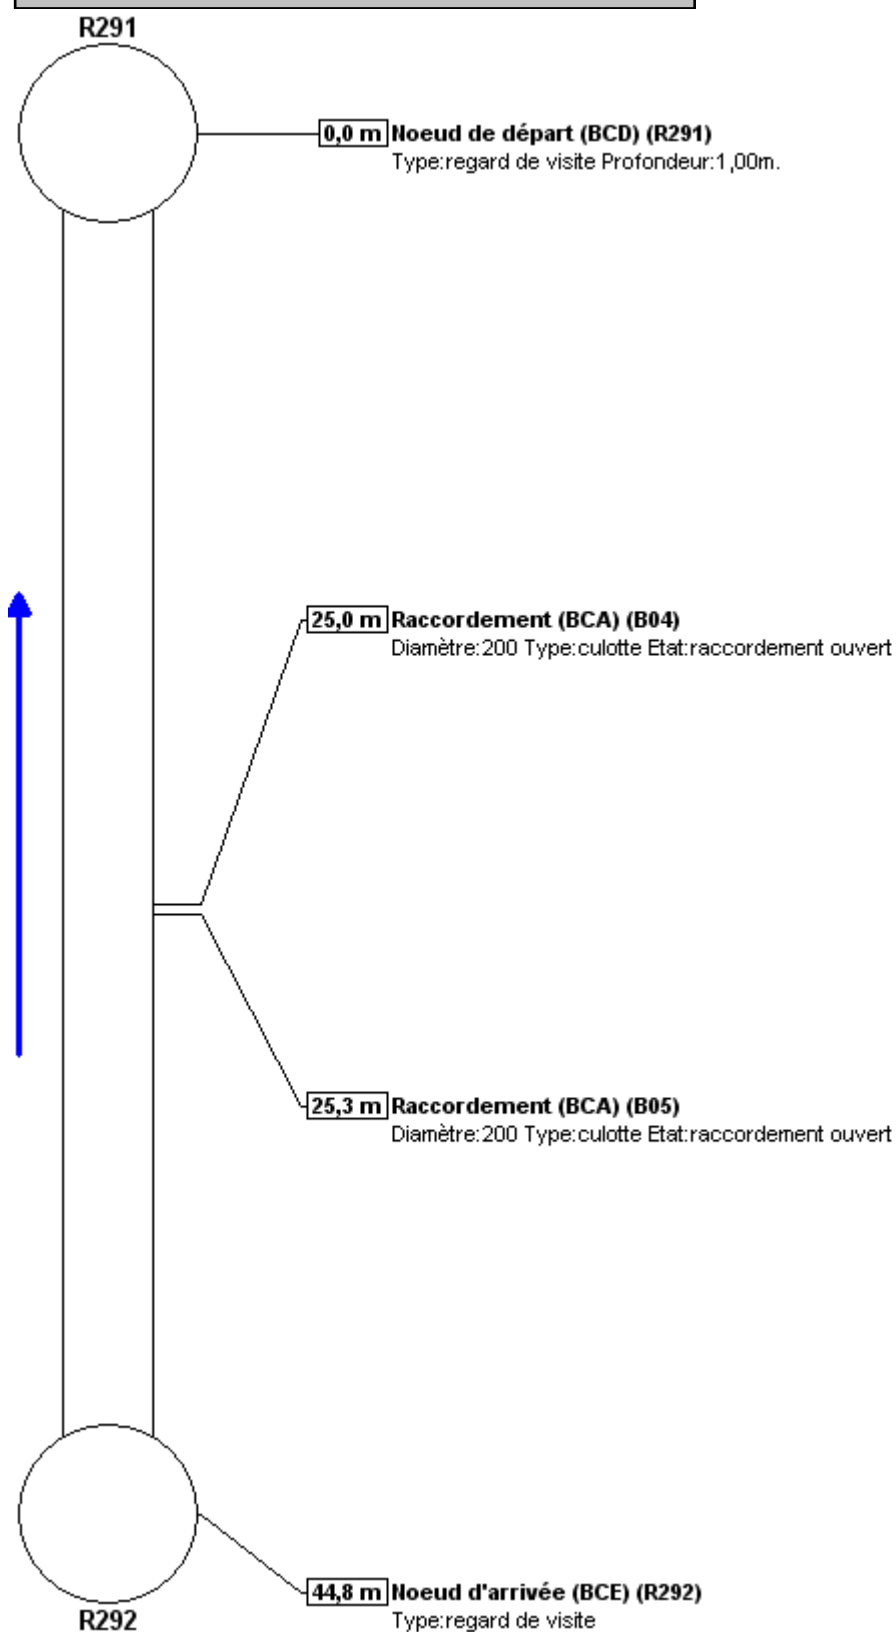

		TRONÇON 08 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 41,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → RESEAU	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 41,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 → RESEAU	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

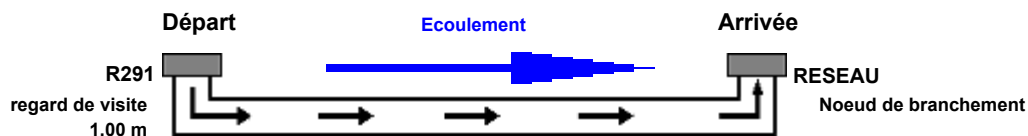

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13927.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **41,70**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **6**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


1 Niveau d'eau

		TRONÇON 08 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 41,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → RESEAU	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 41,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 → RESEAU	Matériau: PVC

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART**

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:1,00m.
Photo:ML22932.jpg
Vidéo:00:00:01

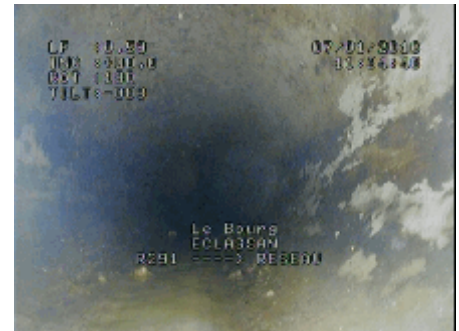


17,47 m

**(BDD) NIVEAU D'EAU**

(BDD) Niveau d'eau
Eaux usées:troubles et colorées
Niveau:15%
Photo:ML22933.jpg
Vidéo:00:01:26

Début du flache à 17 mètre, fin à 19 mètre, hauteur maxi 3 cm

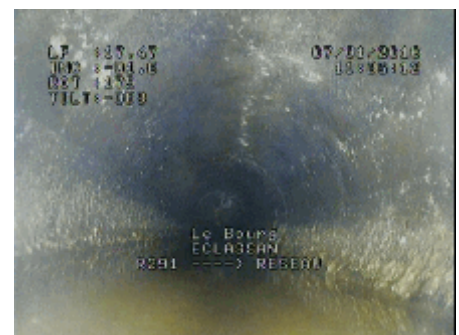

19,20 m

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale
Photo:ML22934.jpg/ML22935.jpg
Vidéo:00:01:48


Regard borgne lors de l'inspection



ECLASSAN le bourg		Date : 07/01/2016	
		TRONÇON 08 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 41,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → RESEAU	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 41,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 → RESEAU	Matériau: PVC
41,70 m  RESEAU (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:Noeud de branchement Photo:ML22936.jpg/ML22937.jpg Vidéo:00:04:40 <i>Regard borgne lors de l'inspection</i>  			


	TRONÇON 08 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 41,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → RESEAU	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 41,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 → RESEAU	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

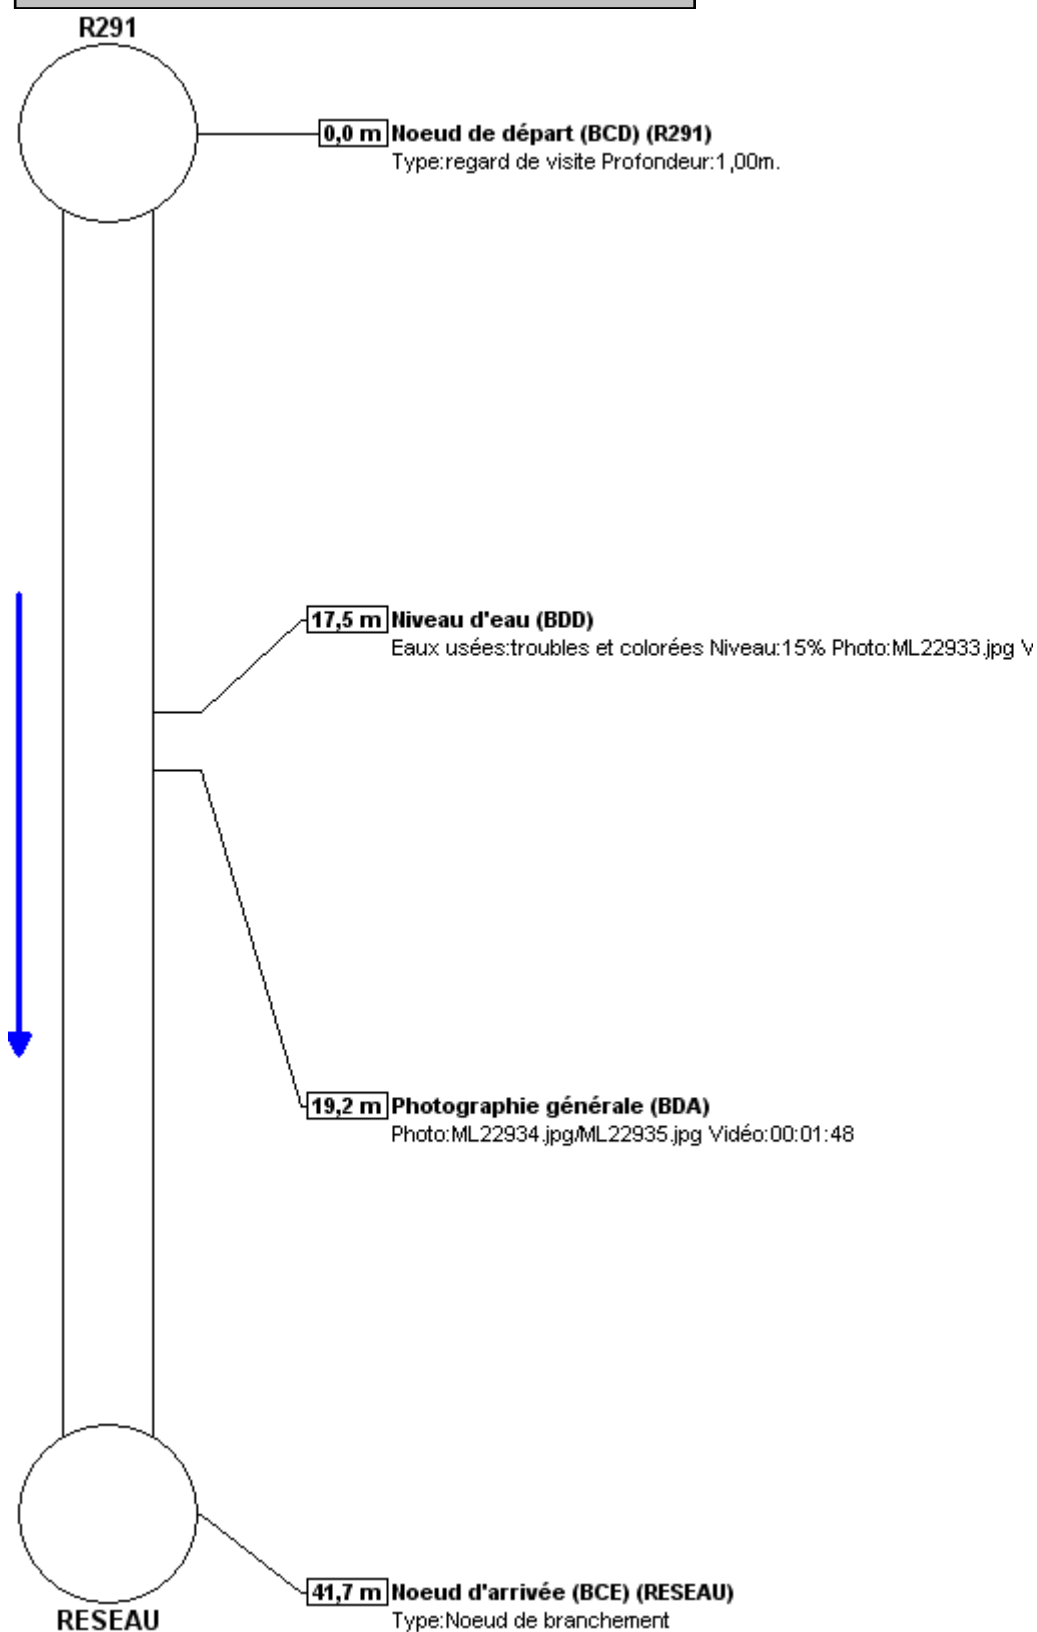

		TRONÇON 09 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 34,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R116 → R301	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 34,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R116 ← R301	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

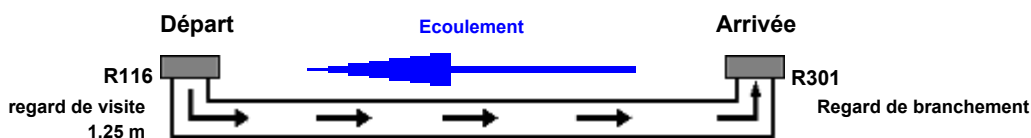

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13932.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 34,20

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 3

Nb Constat(s): 7

Nb Photo(s): 7

Inspecté: 0

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

	TRONÇON 09 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 34,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R116 ➡ R301	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 34,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R116 ➡ R301	Matériau: PVC

0,00 m

R116



(BCD) NOEUD DE DÉPART


(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Profondeur:1,25m.

Photo:ML22958.jpg

Vidéo:00:00:01

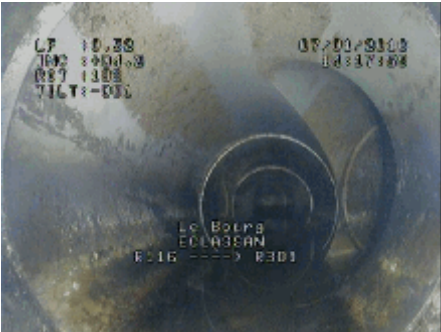

0,55 m

B08



(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement

Diamètre:200

Type:culotte


Etat:raccordement ouvert

Photo:ML22959.jpg

Vidéo:00:00:06

3H



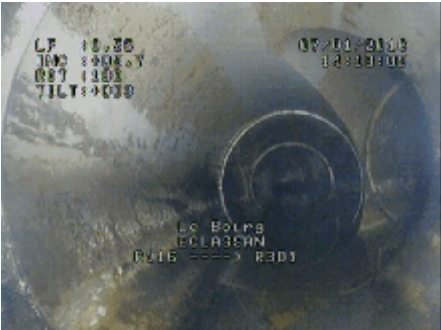

0,62 m

B09



(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement

Diamètre:200

Type:culotte

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML22960.jpg

Vidéo:00:00:20

9H





TECHNI-VISION

Edition du 19/01/2016

37/95

		TRONÇON 09 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 34,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R116 → R301	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 34,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R116 ← R301	Matériau: PVC

1,59 m **(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale

Photo:ML22961.jpg

Vidéo:00:00:31

Coude vers la gauche hors regard de visite
27,30 m **(BCA) RACCORDEMENT**
B10

(BCA) Raccordement

Diamètre:200

Type:culotte

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML22962.jpg

Vidéo:00:02:14


33,13 m **(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale

Photo:ML22963.jpg


Vidéo:00:03:19

Changement de diamètre en 160mm

ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 09 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 34,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R116 → R301	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 34,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R116 ← R301	Matériau: PVC
34,20 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R301 (BCE) Noeud d'arrivée Type:Regard de branchement Photo:ML22964.jpg Vidéo:00:03:49 			


	TRONÇON 09 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 34,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R116 → R301	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 34,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R116 ← R301	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

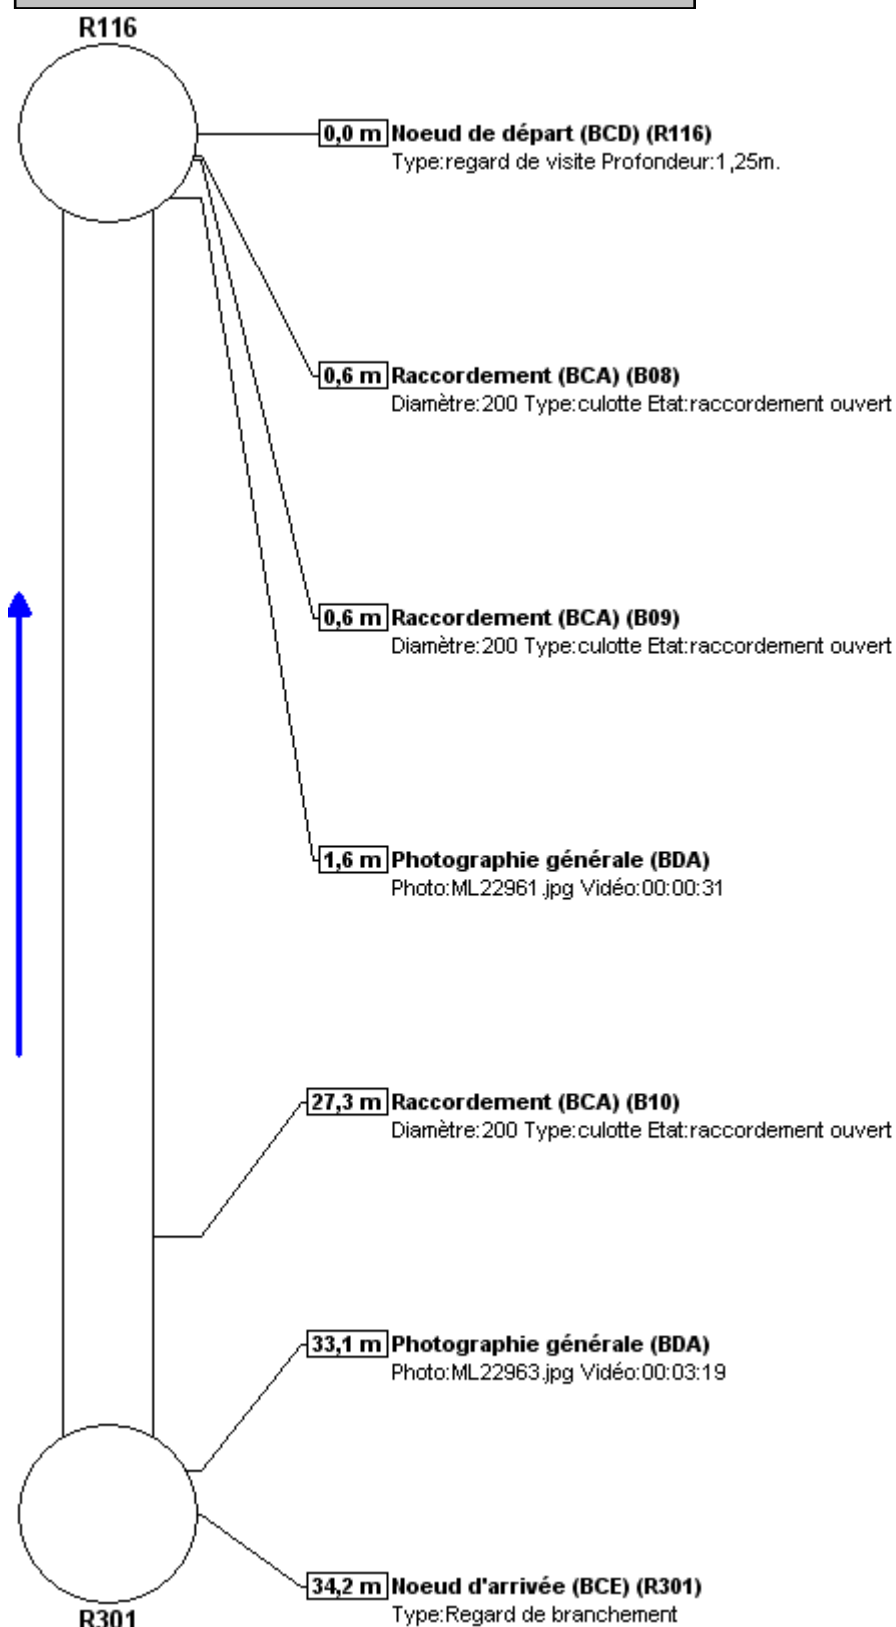

		TRONÇON 10 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 30,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R116 → R115	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 30,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R116 → R115	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

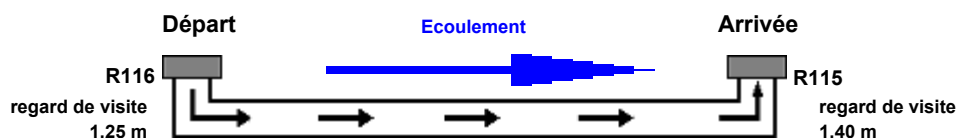

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13931.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **30,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 10 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 30,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R116 → R115	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 30,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R116 → R115	Matériau: PVC

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R116**

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:1,25m.
Photo:ML22954.jpg
Vidéo:00:00:01



24,19 m

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**


(BDA) Photographie générale
Photo:ML22955.jpg
Vidéo:00:01:36

Coude vers la droite hors regard de visite

30,60 m


**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE****R115**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,40m.
Photo:ML22956.jpg/ML22957.jpg
Vidéo:00:02:10

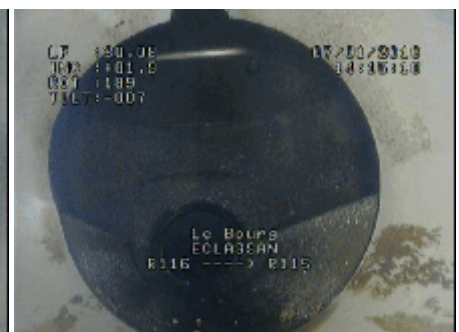


 TRONÇON 10 Le Bourg ECLASSAN Usage: eaux usées			
Longueur: 30,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R116 → R115	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 30,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R116 → R115	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

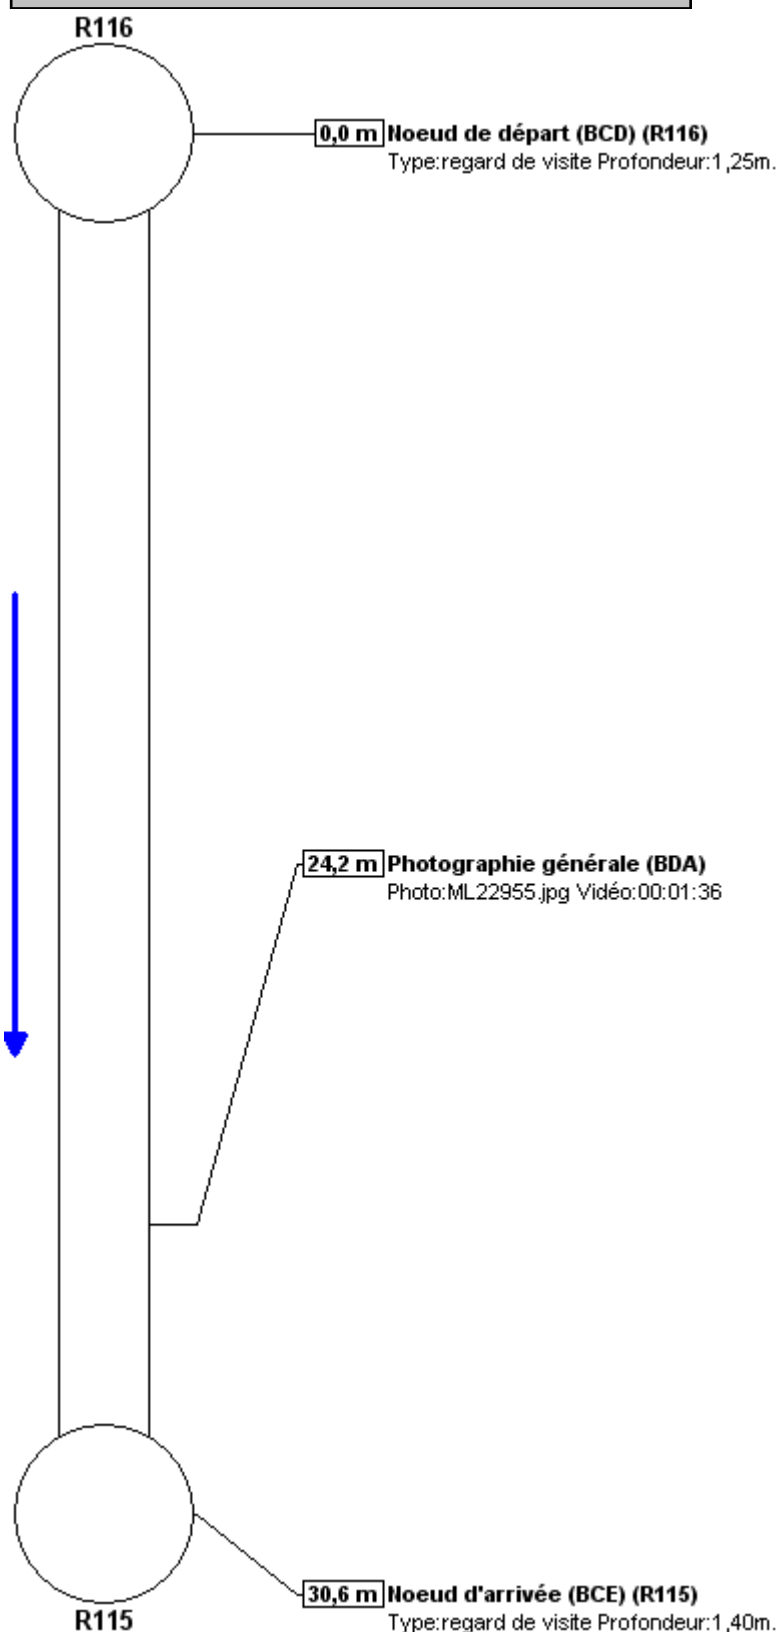

		TRONÇON 11 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 50,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R114 → R115	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 50,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R114 ← R115	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

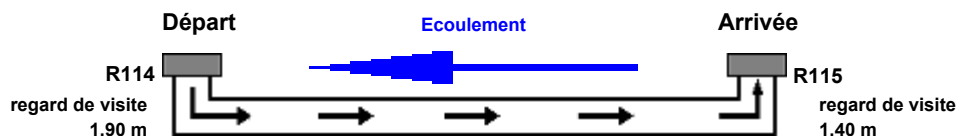

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13930.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **50,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **7**

Nb Photo(s): **8**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

2 Déformations - 1 Infiltration

		TRONÇON 11 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 50,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R114 → R115		Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 50,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R114 ← R115		Matériau: PVC

0,00 m



(BCD) NOEUD DE DÉPART

R114

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Profondeur:1,90m.

Photo:ML22946.jpg

Vidéo:00:00:02



2,52 m



(BCA) RACCORDEMENT

B07

(BCA) Raccordement

Diamètre:160

Type:culotte

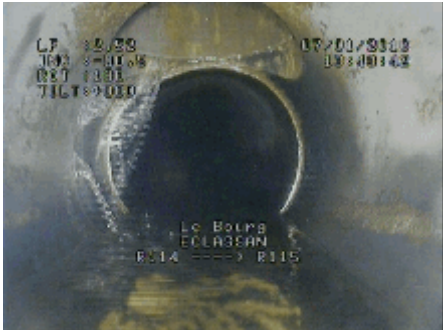
Etat:raccordement ouvert

Photo:ML22948.jpg

Vidéo:00:00:25

12H



2,60 m



(BBF) INFILTRATION

9H -> 11H







(BBF) Infiltration


Débit:écoulement

Photo:ML22947.jpg

Vidéo:00:00:17

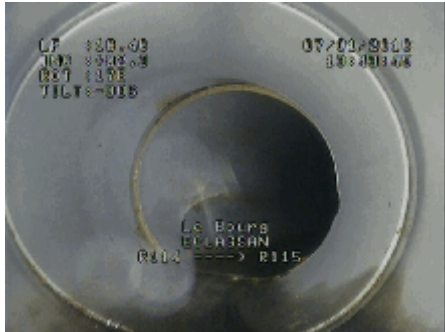


ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 11 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 50,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R114 → R115	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 50,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R114 ← R115	Matériau: PVC
18,46 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE			
(BDA) Photographie générale Photo:ML22949.jpg Vidéo:00:01:38 <i>Coude vers la droite hors regard de visite</i>		 	
20,18 m  (BAA) DÉFORMATION			
(BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:10% Photo:ML22950.jpg Vidéo:00:01:55 <i>Poinçonnement ponctuel</i>		  	
34,81 m  (BAA) DÉFORMATION			
(BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:10% Photo:ML22951.jpg Vidéo:00:04:16 <i>Poinçonnement ponctuel</i>		  	

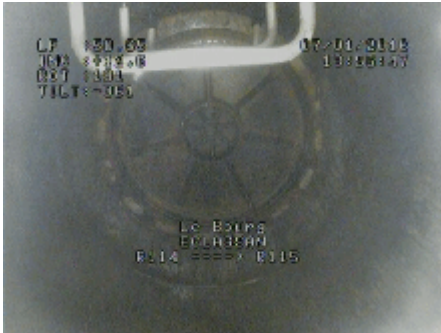ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 11 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 50,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R114 → R115	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 50,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R114 ← R115	Matériau: PVC
50,90 m R115  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,40m. Photo:ML22952.jpg/ML22953.jpg Vidéo:00:08:10   			


	TRONÇON 11 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 50,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R114 → R115	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 50,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R114 ← R115	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

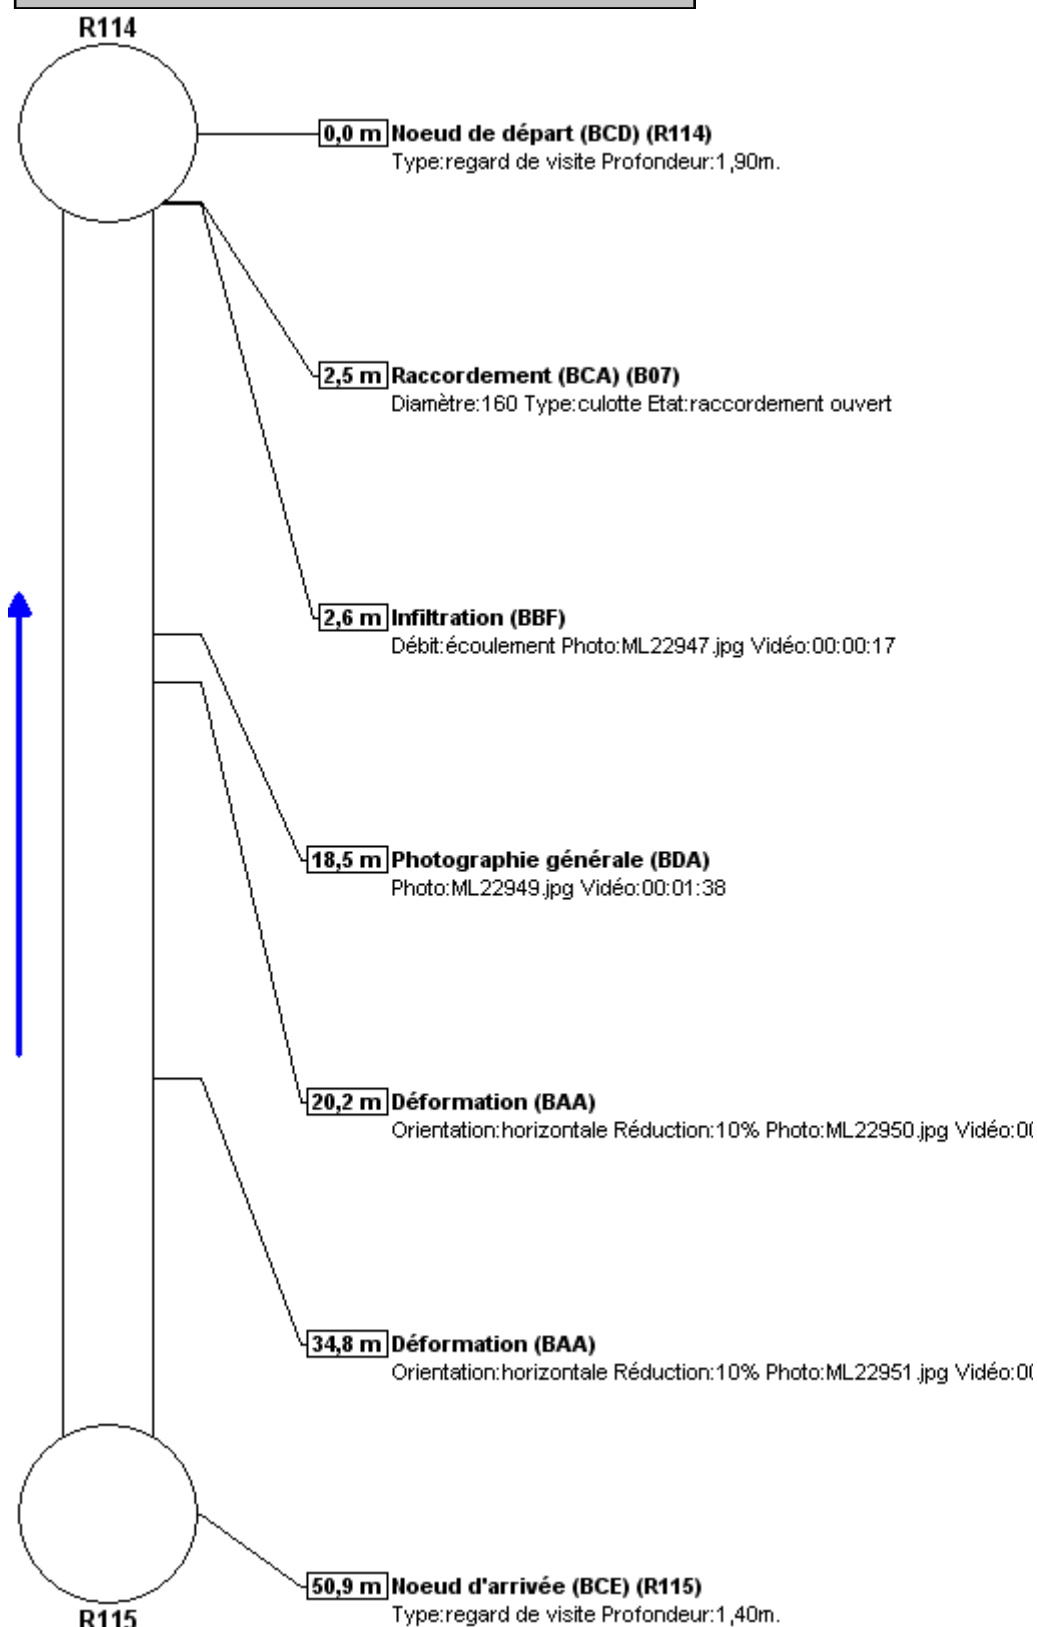

		TRONÇON 12 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 34,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R114 → R113	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 34,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R114 → R113	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

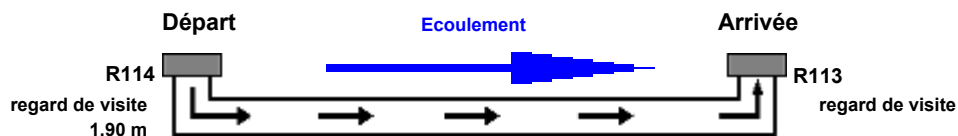

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13929.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **34,80**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 12 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 34,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R114 → R113	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 34,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R114 → R113	Matériau: PVC	

0,00 m



R114

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ


Type:regard de visite

Profondeur:1,90m.

Photo:ML22943.jpg

Vidéo:00:00:01



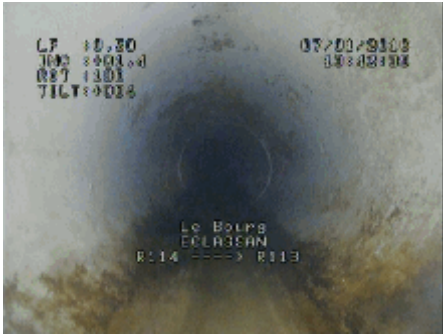

34,80 m



R113


(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite

Photo:ML22944.jpg/ML22945.jpg

Vidéo:00:02:21

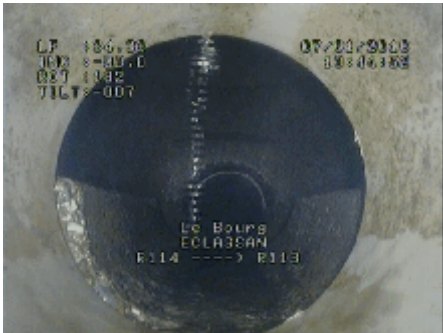


	TRONÇON 12 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 34,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R114 → R113	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 34,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R114 → R113	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION



		TRONÇON 13 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 40,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R110 → R113	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 40,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R110 ← R113	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

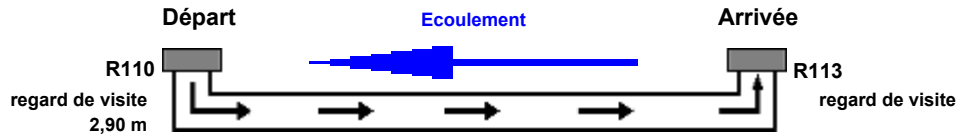

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13928.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **40,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **5**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Infiltration

	TRONÇON 13				Usage: eaux usées
Le Bourg ECLASSAN					
Longueur: 40,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R110 → R113		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 40,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R110 ← R113		Matériau: PVC	

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R110**

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:2,90m.
 Photo:ML22938.jpg
 Vidéo:00:00:04



8,29 m

**(BCA) RACCORDEMENT****B06**

(BCA) Raccordement
 Diamètre:160
 Type:culotte
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22939.jpg
 Vidéo:00:00:40



12H



		TRONÇON 13 		Usage: eaux usées	
Longueur: 40,50		Diamètre(mm): 200		Sens de la visite: R110 → R113	
Longueur Inspectée: 40,50		Longueur unitaire(m): 3,00		Sens de l'écoulement: R110 ← R113	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: PVC	

40,50 m



R113

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite

Photo:ML22940.jpg/ML22941.jpg

Vidéo:00:03:00

**(DBF) INFILTRATION**

(DBF) Infiltration

Type:goutte à goutte

Processus:par la paroi

Photo:ML22942.jpg


Vidéo:00:03:15

11H -> 1H




	TRONÇON 13 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 40,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R110 → R113	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 40,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R110 ← R113	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

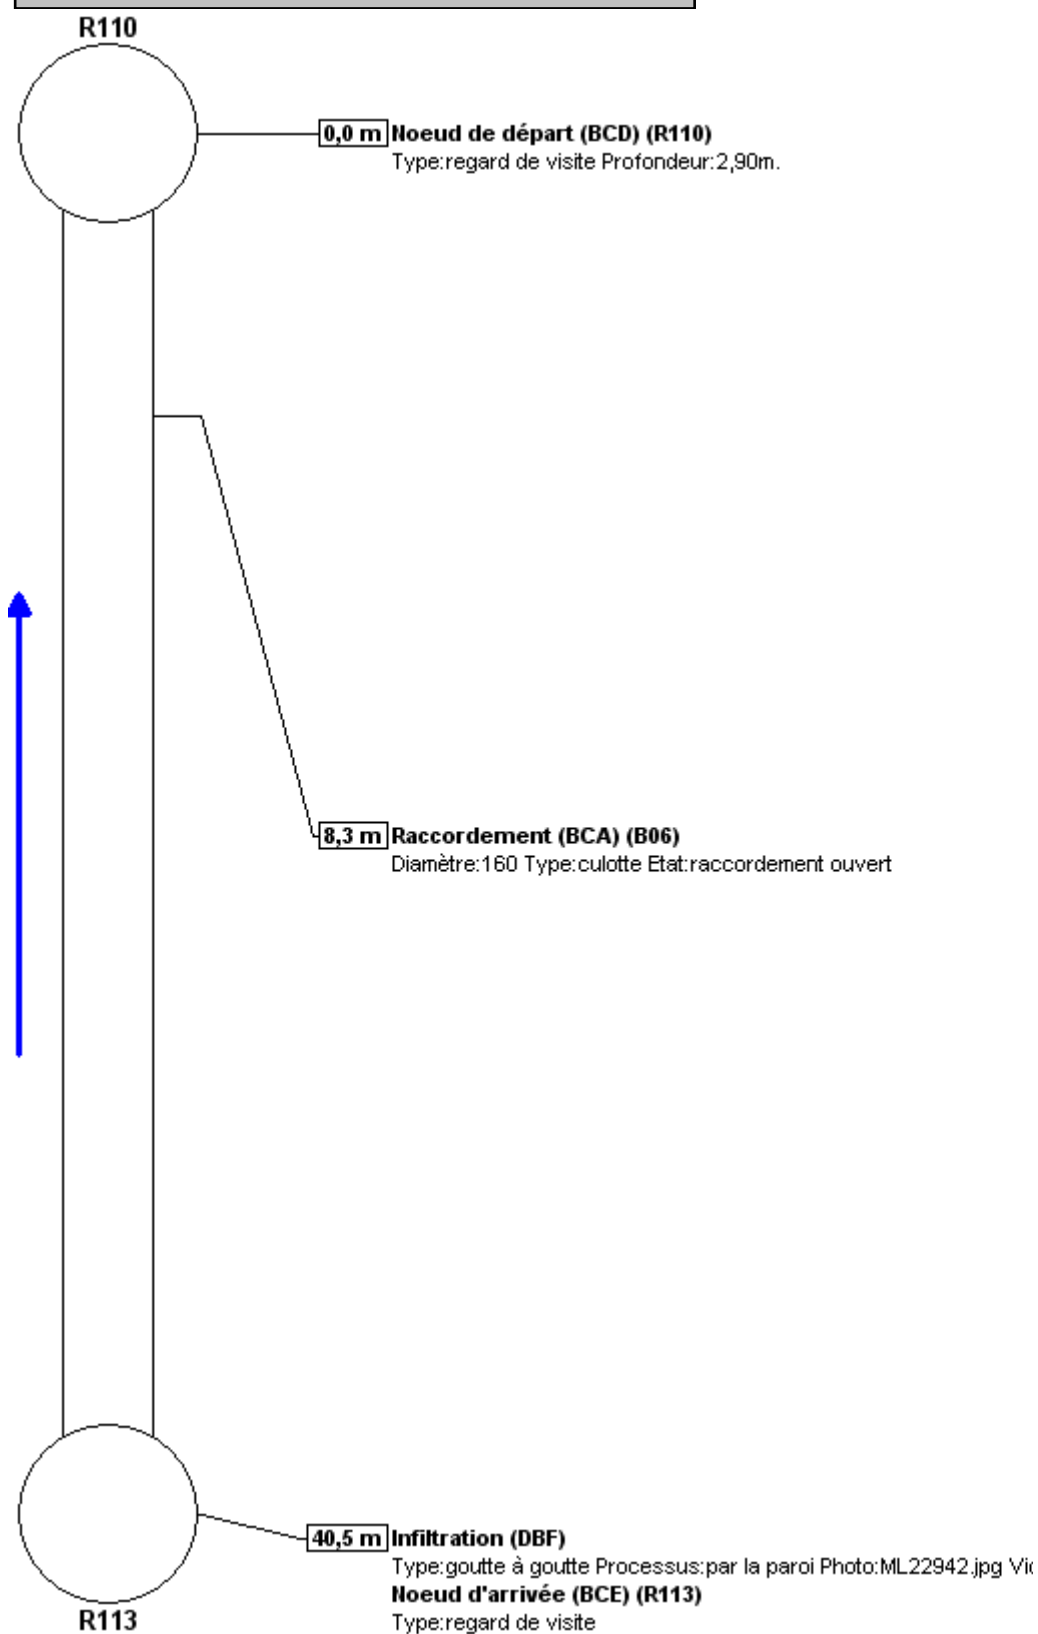

		TRONÇON 14 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 24,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R110 → R108	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 24,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R110 → R108	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

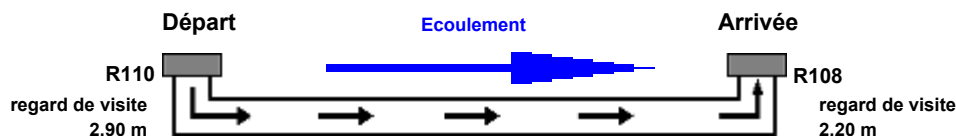

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13933.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **24,00**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


1 Infiltration

		TRONÇON 14 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 24,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R110 → R108	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 24,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R110 → R108	Matériau: PVC

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R110**

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:2,90m.
Photo:ML22965.jpg
Vidéo:00:00:01

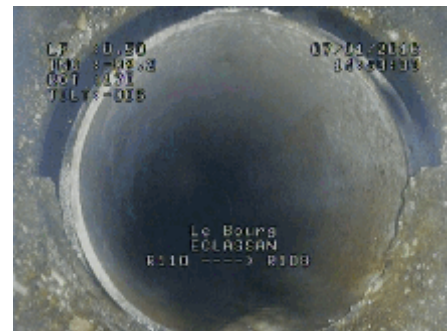

24,00 m

**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE****R108**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:2,20m.
Photo:ML22966.jpg/ML22967.jpg
Vidéo:00:01:41


**(DBF) INFILTRATION**

(DBF) Infiltration
Type:écoulement
Processus:par la paroi
Photo:ML22968.jpg
Vidéo:00:01:43




	TRONÇON 14 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 24,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R110 → R108	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 24,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R110 → R108	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

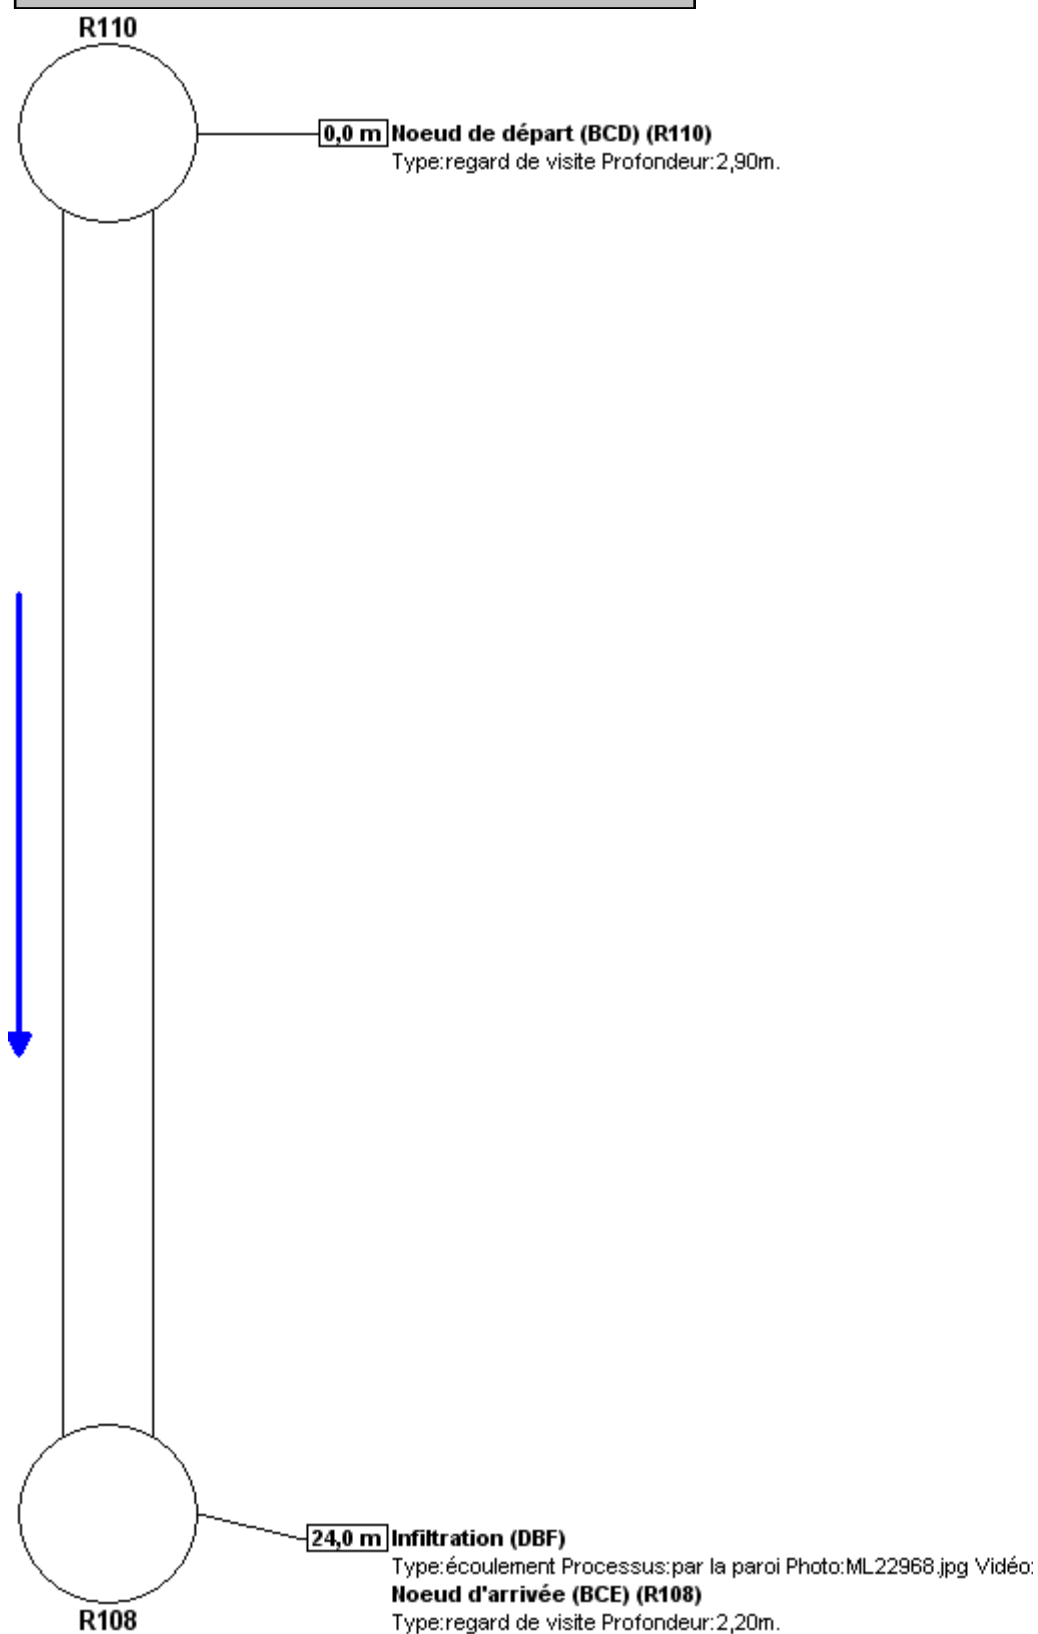

		TRONÇON 15 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 43,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R108 → R107	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 43,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R108 → R107	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

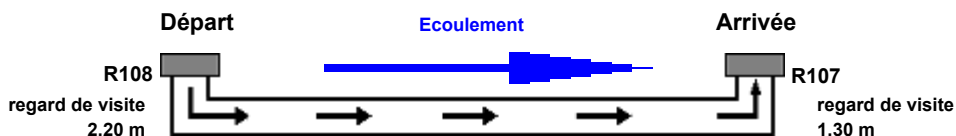

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13934.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **43,70**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **6**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Niveau d'eau

		TRONÇON 15 		Usage: eaux usées	
Longueur: 43,70		Diamètre(mm): 200		Sens de la visite: R108 → R107	
Longueur Inspectée: 43,70		Longueur unitaire(m): 3,00		Sens de l'écoulement: R108 → R107	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: PVC	

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART**

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:2,20m.
 Photo:ML22969.jpg
 Vidéo:00:00:01



40,14 m

**(BDD) NIVEAU D'EAU**

(BDD) Niveau d'eau
 Eaux usées:troubles
 Niveau:75%
 Photo:ML22970.jpg
 Vidéo:00:02:32

Début du flache à 40 mètre, fin à 43.50 mètre, hauteur maxi 15 cm




42,67 m

**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement Diamètre:160 Type:culotte Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22971.jpg/ML22972.jpg
 Vidéo:00:03:03


12H

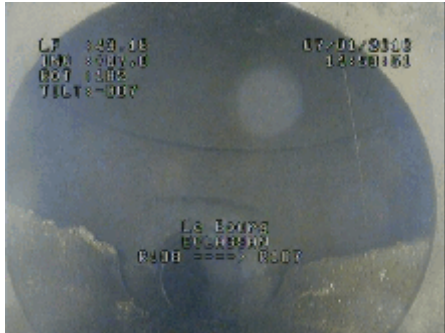

ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 15 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 43,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R108 → R107	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 43,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R108 → R107	Matériau: PVC
43,70 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22973.jpg/ML22974.jpg Vidéo:00:03:18   			


	TRONÇON 15 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 43,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R108 → R107	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 43,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R108 → R107	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

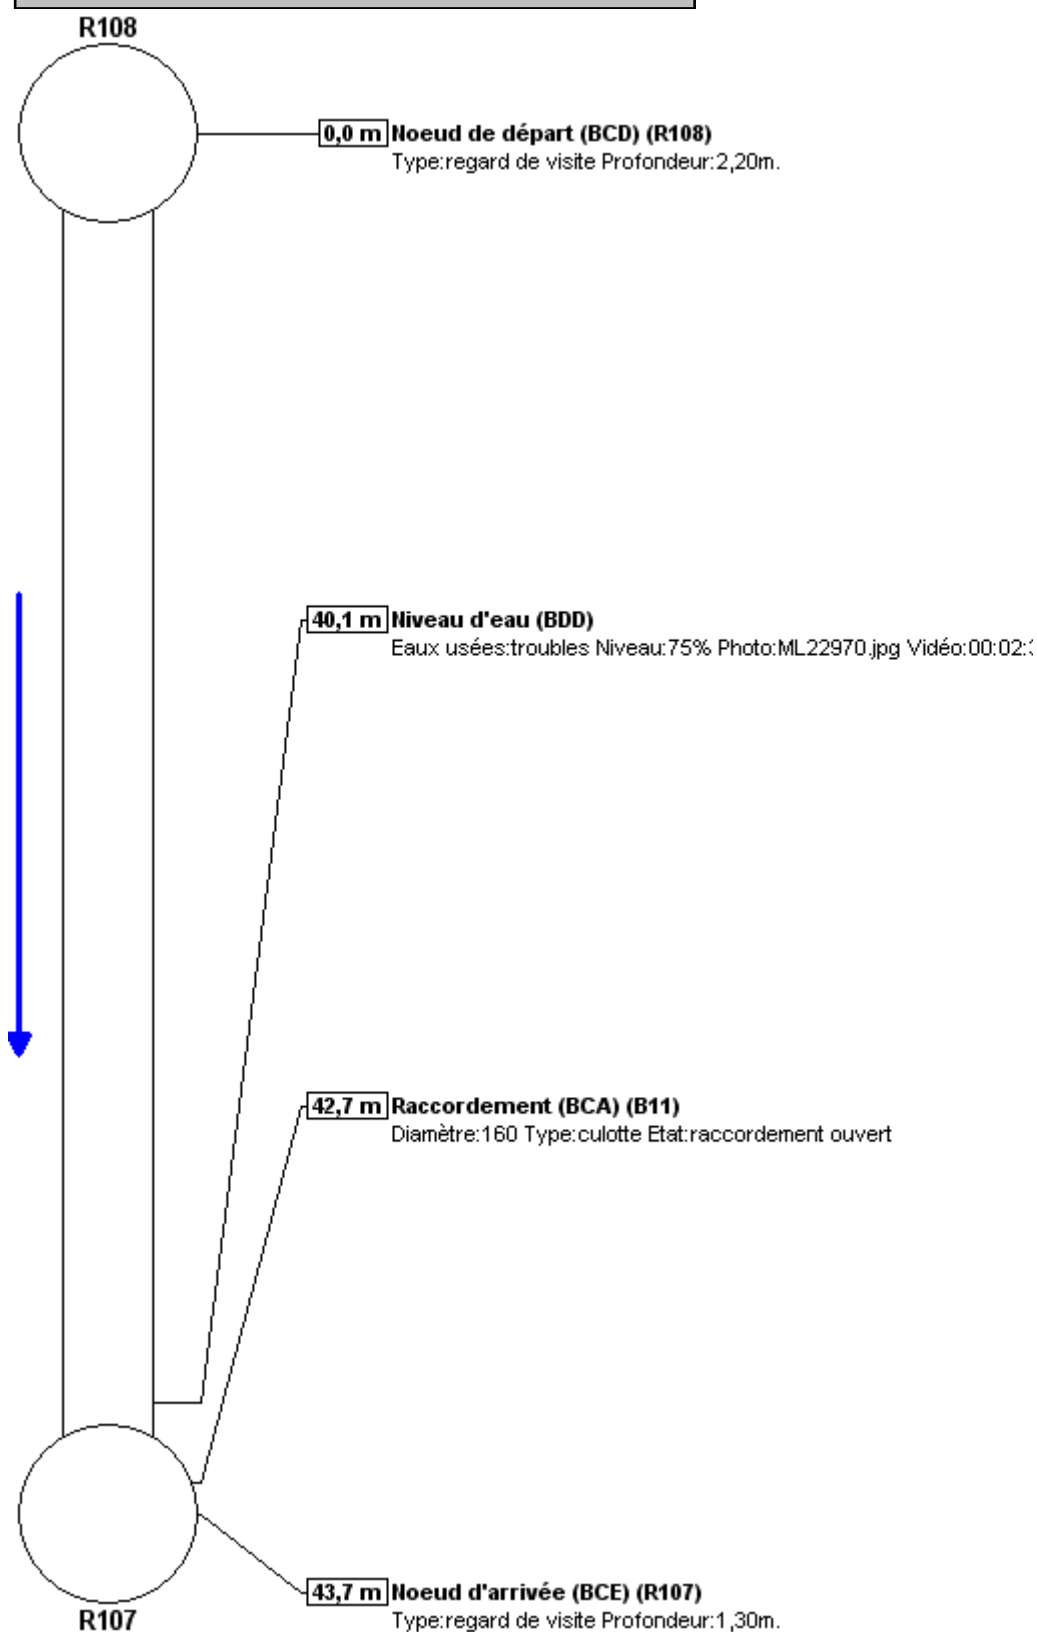

		TRONÇON 16 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 29,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R111 → R110	Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 29,30	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R111 → R110	Matériau: PVC		

ILLUSTRATION

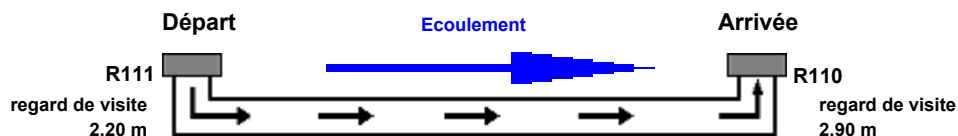

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13939.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **29,30**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **6**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Autre obstacle - 1 Infiltration

		TRONÇON 16 		Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 29,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R111 ➔ R110		Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 29,30	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R111 ➡ R110		Matériau: PVC		

0,00 m


(BCD) NOEUD DE DÉPART

R111



(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:2,20m.
 Photo:ML22983.jpg
 Vidéo:00:00:01



6,07 m




(BBE) AUTRE OBSTACLE

7H -> 2H





(BBE) Autre obstacle
 Description:obstacle coincé dans l'assemblage
 Photo:ML22984.jpg
 Vidéo:00:00:20

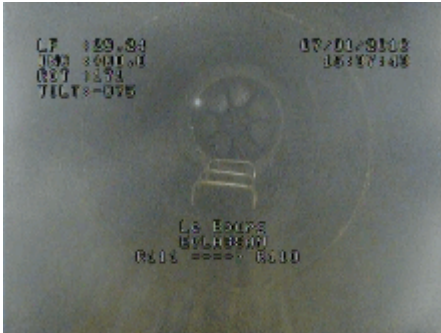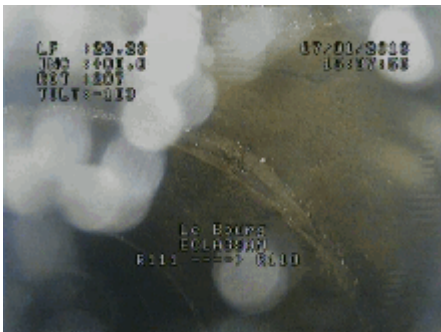

ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 16 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 29,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R111 → R110	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 29,30	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R111 → R110	Matériau: PVC
29,30 m R110  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:2,90m. Photo:ML22985.jpg/ML22986.jpg Vidéo:00:01:30     (DBF) INFILTRATION (DBF) Infiltration Type:goutte à goutte Processus:par la paroi Photo:ML22987.jpg/ML22988.jpg Vidéo:00:01:44   			


	TRONÇON 16 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 29,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R111 → R110	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 29,30	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R111 → R110	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

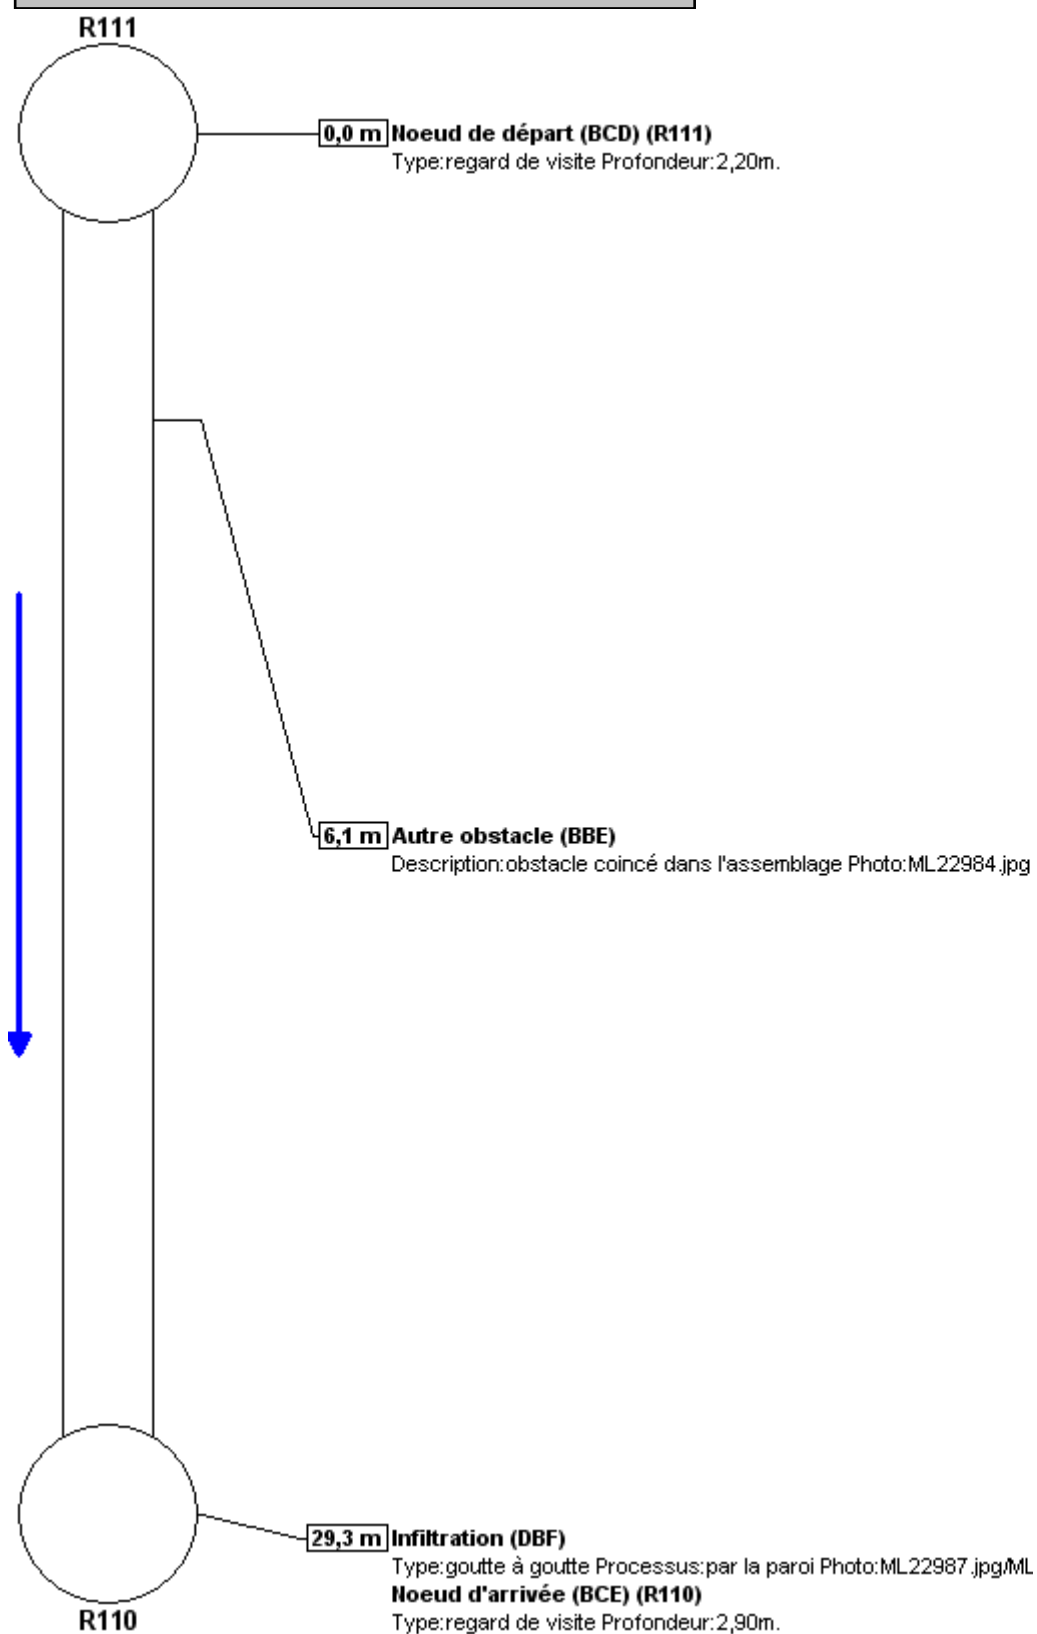

		TRONÇON 17 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 38,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R112 → R111	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 38,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R112 → R111	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

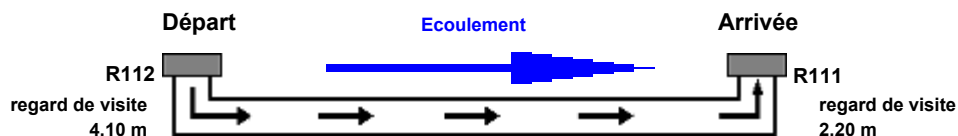

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13936.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **38,00**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 17 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 38,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R112 → R111	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 38,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R112 → R111	Matériau: PVC	

0,00 m



R112

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Profondeur:4,10m.

Photo:ML22976.jpg

Vidéo:00:00:01



38,00 m



R111


(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite

Profondeur:2,20m.


Photo:ML22977.jpg/ML22978.jpg

Vidéo:00:02:30

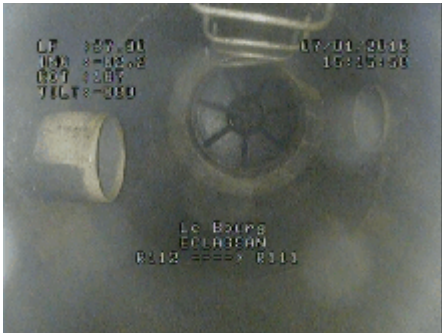



 TRONÇON 17 Le Bourg ECLASSAN Usage: eaux usées			
Longueur: 38,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R112 ➡ R111	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 38,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R112 ➡ R111	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

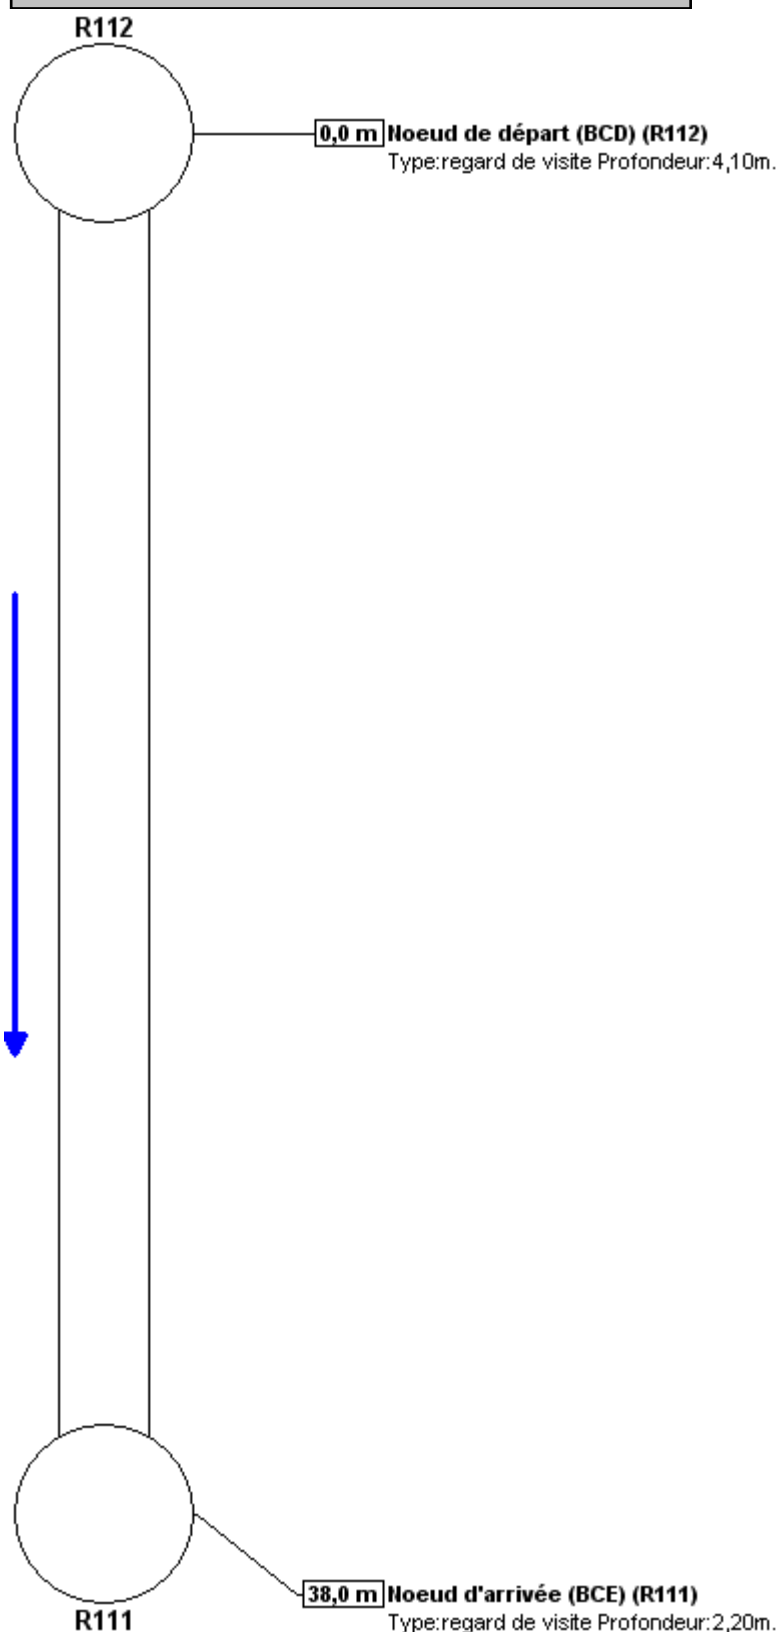

		TRONÇON 18 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 61,50	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R133 → R293		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 61,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R133 ← R293		Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

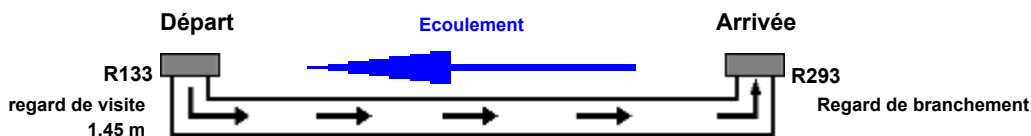

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13940.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **61,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **2**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **5**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 18 		Usage: eaux usées	
Longueur: 61,50		Diamètre(mm): 125		Sens de la visite: R133 → R293	
Longueur Inspectée: 61,50		Longueur unitaire(m): 3,00		Sens de l'écoulement: R133 ← R293	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: PVC	

0,00 m



R133

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,45m.
 Photo:ML22989.jpg
 Vidéo:00:00:01



10,51 m

B12

(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:culotte
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22990.jpg
 Vidéo:00:01:06




35,61 m

B13

(BCA) RACCORDEMENT


(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:culotte
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22993.jpg
 Vidéo:00:13:32

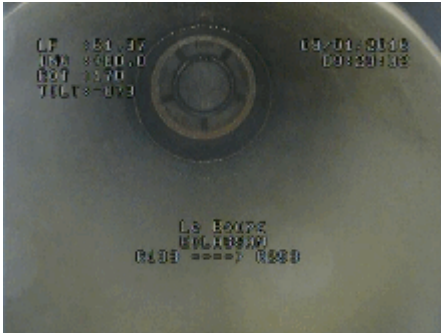

ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 18 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 61,50	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R133 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 61,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R133 ← R293	Matériau: PVC
61,50 m R293  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:Regard de branchement Photo:ML22991.jpg/ML22992.jpg Vidéo:00:12:05   			


	TRONÇON 18 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 61,50	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R133 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 61,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R133 ← R293	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

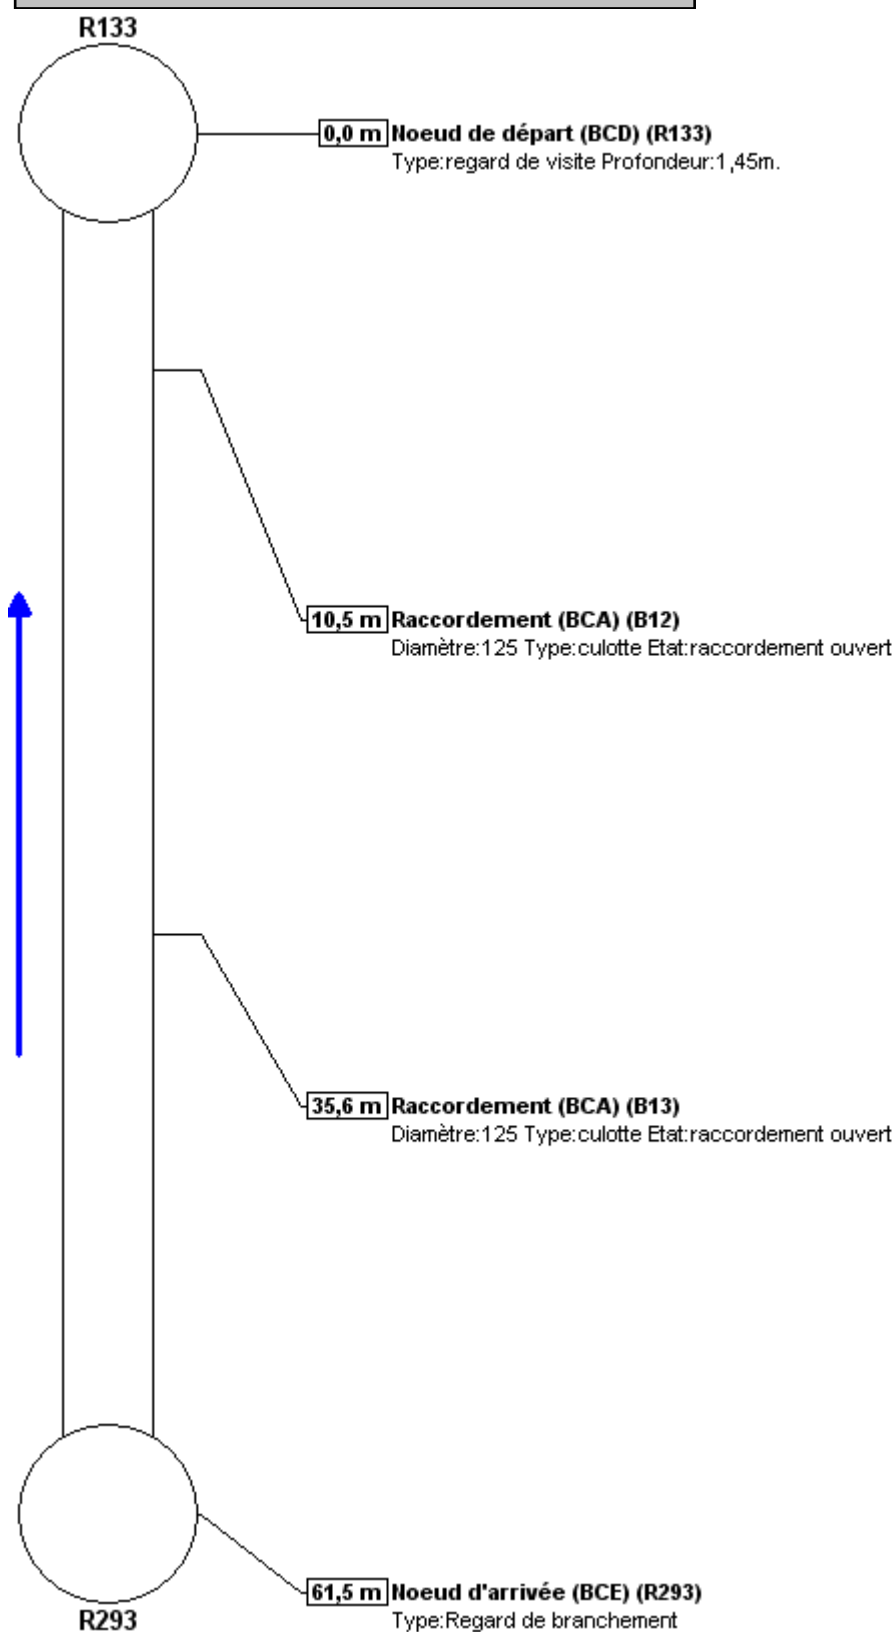

		TRONÇON 19 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 33,90	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R133 → R134	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 33,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R133 → R134	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

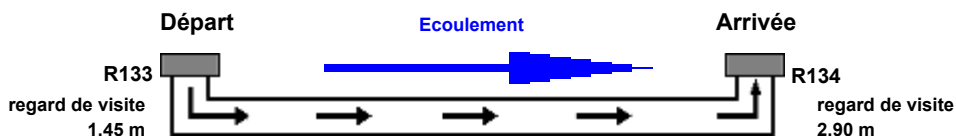

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13941.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **33,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**




Nb Constat(s): **6**

Nb Photo(s): **6**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

3 Niveaux d'eau

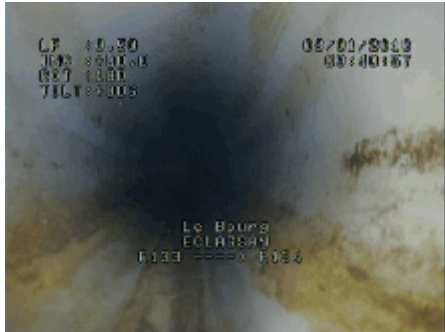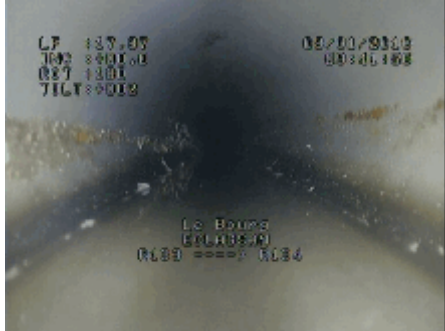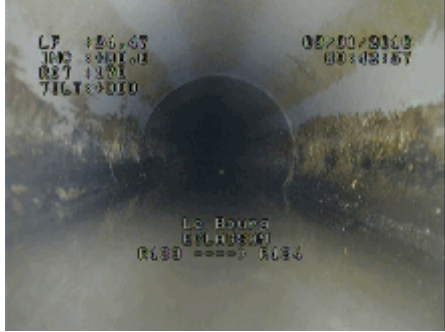ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 19 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 33,90	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R133 → R134	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 33,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R133 → R134	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R133 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,45m. Photo:ML22994.jpg Vidéo:00:00:01 			
17,87 m  (BDD) NIVEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:20% Photo:ML22995.jpg Vidéo:00:01:00 Début du flache à 17.50 mètre, fin à 22.50 mètre, hauteur maxi 4 cm 			
24,46 m  (BDD) NIVEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:30% Photo:ML22996.jpg Vidéo:00:01:30 Début du flache à 24 mètre, fin à 28 mètre, hauteur maxi 5 cm 			

		TRONÇON 19			Usage: eaux usées
Le Bourg ECLASSAN					
Longueur: 33,90	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R133 → R134		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 33,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R133 → R134		Matériau: PVC	

31,66 m

(BDD) NIVEAU D'EAU

(BDD) Niveau d'eau
 Eaux usées:troubles et colorées
 Niveau:25%
 Photo:ML22997.jpg
 Vidéo:00:02:20
Début du flache à 31 mètre, fin à 33 mètre, hauteur maxi 4 cm



33,23 m

(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE

(BDA) Photographie générale
 Photo:ML22998.jpg
 Vidéo:00:02:33
Changement de diamètre en 160mm



33,90 m


(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

R134
 (BCE) Noeud d'arrivée
 Type:regard de visite
 Profondeur:2,90m.
 Photo:ML22999.jpg
 Vidéo:00:02:41
Chute accompagnée dans le regard




	TRONÇON 19 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 33,90	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R133 → R134	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 33,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R133 → R134	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

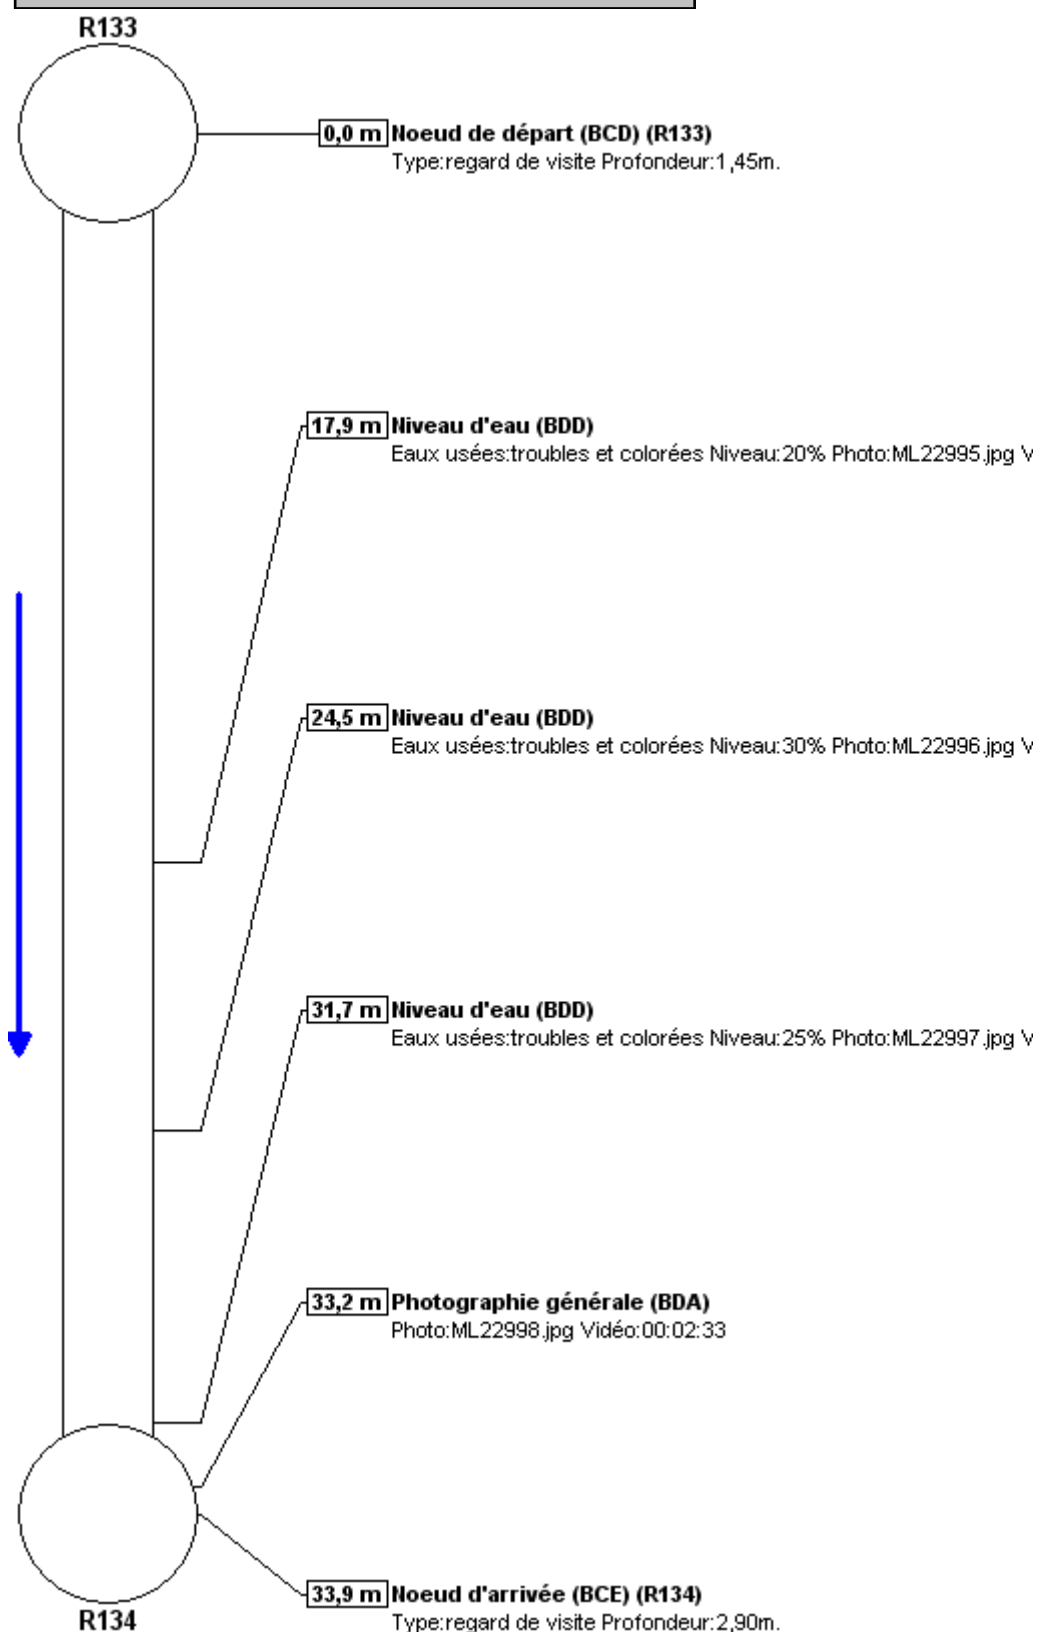

		TRONÇON 20 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 27,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R134 → R139	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 27,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R134 ← R139	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

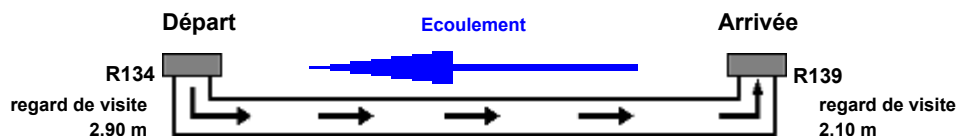

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Caméra Axial Couleur	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13971.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **27,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**


Nb Constat(s): **7**

Nb Photo(s): **7**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Niveau d'eau

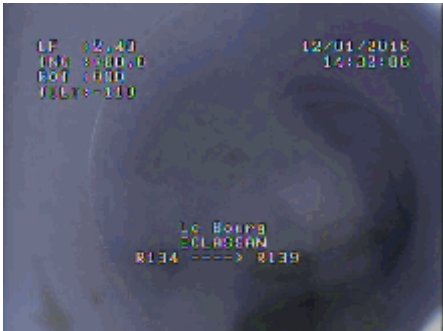
ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 20 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 27,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R134 → R139	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 27,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R134 ← R139	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R134 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:2,90m. Photo:ML23181.jpg Vidéo:00:00:07 			
1,70 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML23182.jpg Vidéo:00:00:26 Changement de diamètre en 160mm. 			
2,40 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML23183.jpg Vidéo:00:00:54 Coude vers la droite hors regard de visite 			

ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 20 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 27,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R134 → R139	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 27,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R134 ← R139	Matériau: PVC
3,00 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE			
(BDA) Photographie générale Photo:ML23184.jpg Vidéo:00:01:08 Changement de diamètre en 125mm.		 	
4,20 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE			
(BDA) Photographie générale Photo:ML23185.jpg Vidéo:00:01:26 Regard borgne lors de l'inspection		 	
7,00 m  (BDD) NIVEAU D'EAU			
(BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:25% Photo:ML23186.jpg Vidéo:00:02:01 Début du flache à 6.50 mètre, fin à 9.50 mètre, hauteur maxi 3 cm		 	

ECLASSAN le bourg			Date : 07/01/2016
		TRONÇON 20 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 27,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R134 → R139	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 27,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R134 ← R139	Matériau: PVC
27,60 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R139 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:2,10m. Photo:ML23187.jpg Vidéo:00:04:07 			


	TRONÇON 20 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 27,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R134 → R139	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 27,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R134 ← R139	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

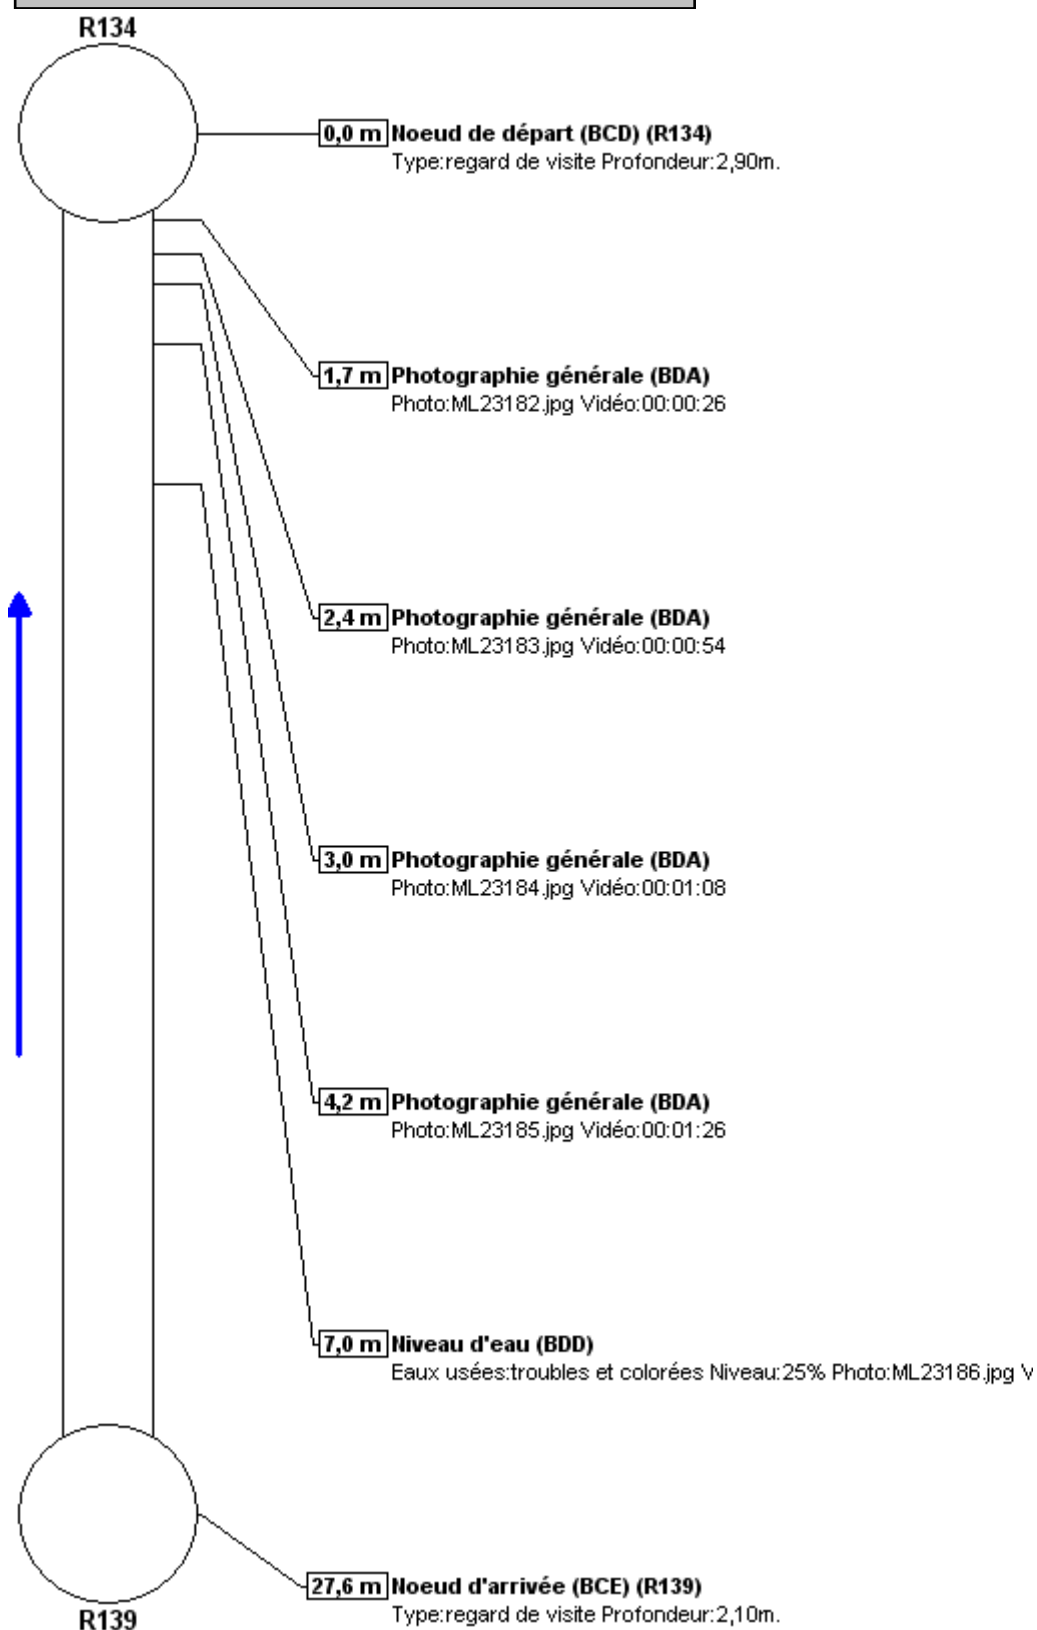

		TRONÇON 21 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 62,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R134 → R138		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 62,30	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R134 → R138		Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

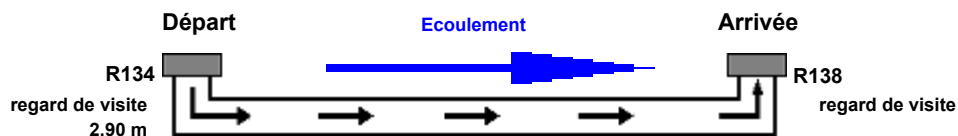

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13970.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **62,30**

Pente: **Oui**

Nb Photo(s): **3**

Nb Branchements(s): **0**

Inspecté: **0**

Nb Constat(s): **2**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 21 		Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 62,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R134 → R138		Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 62,30	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R134 → R138		Matériau: PVC		

0,00 m



R134

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:2,90m.
 Photo:ML23178.jpg
 Vidéo:00:00:02




62,30 m



R138

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML23179.jpg/ML23180.jpg
 Vidéo:00:04:13

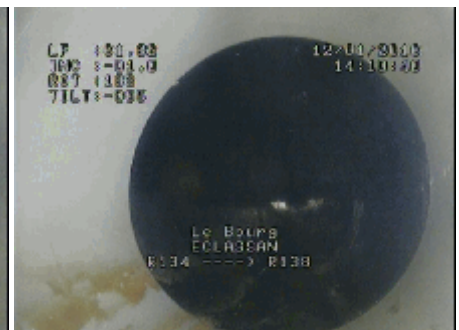


	TRONÇON 21 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 62,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R134 → R138	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,30	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R134 → R138	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION



		TRONÇON 22 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 66,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R142 → R138		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 66,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R142 ← R138		Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

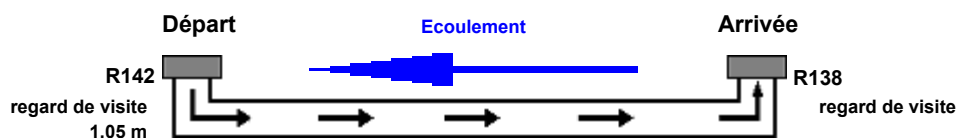

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13969.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **66,90**

Pente: **Oui**

Nb Photo(s): **3**

Nb Branchements(s): **0**

Inspecté: **0**

Nb Constat(s): **2**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 22 		Usage: eaux usées	
Longueur: 66,90		Diamètre(mm): 200		Sens de la visite: R142 → R138	
Longueur Inspectée: 66,90		Longueur unitaire(m): 3,00		Sens de l'écoulement: R142 ← R138	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: PVC	

0,00 m



R142

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,05m.
 Photo:ML23175.jpg
 Vidéo:00:00:01



66,90 m



R138


(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML23176.jpg/ML23177.jpg
 Vidéo:00:04:56




	TRONÇON 22 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 66,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R142 → R138	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R142 ← R138	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

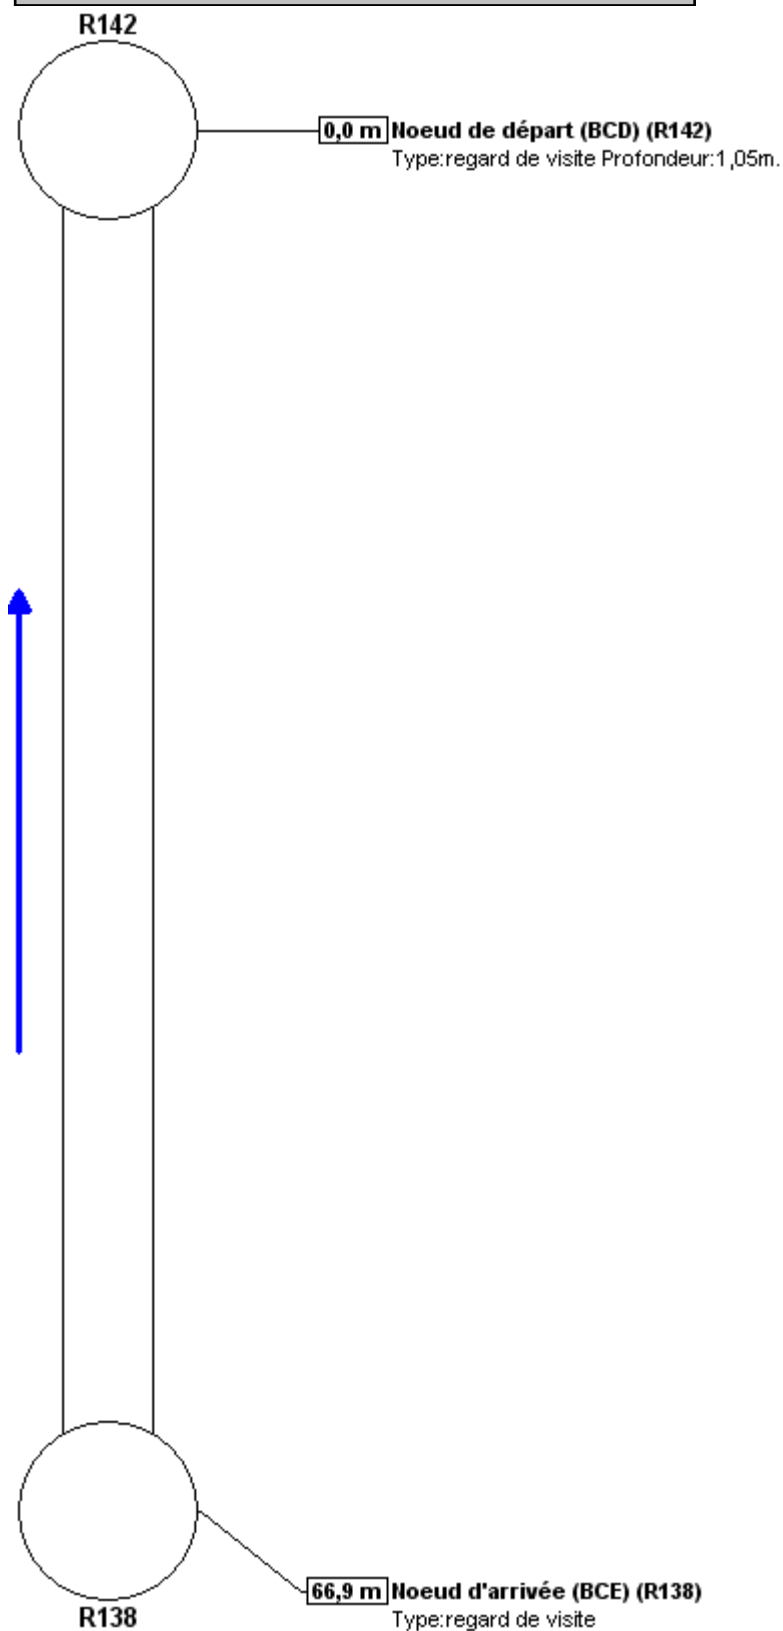

		TRONÇON 23 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 19,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R142 → R144	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 19,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R142 → R144	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

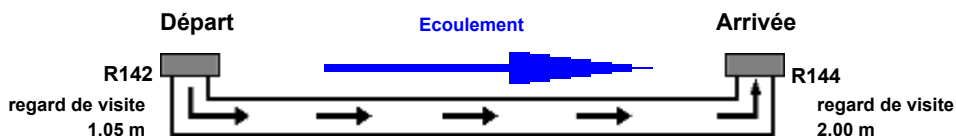

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13967.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **19,20**

Pente: Oui

Nb Photo(s): **3**

Nb Branchements(s): **0**

Inspecté: **0**

Nb Constat(s): **2**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 23 		Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 19,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R142 → R144		Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 19,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R142 → R144		Matériau: PVC		

0,00 m



R142

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,05m.
 Photo:ML23168.jpg
 Vidéo:00:00:02



19,20 m



R144

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:2,00m.
 Photo:ML23169.jpg/ML23170.jpg
 Vidéo:00:01:22




	TRONÇON 23 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 19,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R142 → R144	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 19,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R142 → R144	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION



		TRONÇON 24 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 9,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R144 → R146	Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 9,10	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R144 → R146	Matériau: PVC		

ILLUSTRATION

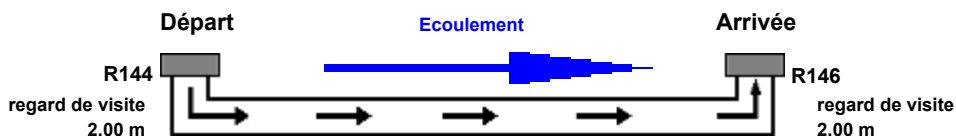

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13968.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **9,10**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 24 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 9,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R144 → R146	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 9,10	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R144 → R146	Matériau: PVC

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R144**

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:2,00m.
Photo:ML23171.jpg
Vidéo:00:00:02




8,37 m

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale
Photo:ML23172.jpg
Vidéo:00:00:37

Coude vers la droite hors regard de visite

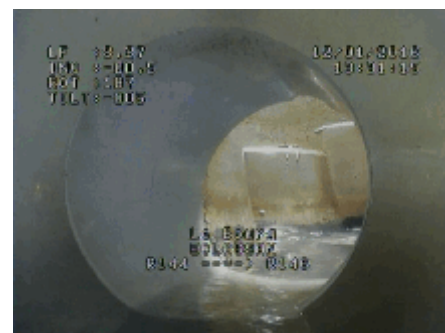

9,10 m


**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE****R146**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:2,00m.
Photo:ML23173.jpg/ML23174.jpg
Vidéo:00:00:48



	TRONÇON 24 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 9,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R144 → R146	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 9,10	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R144 → R146	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

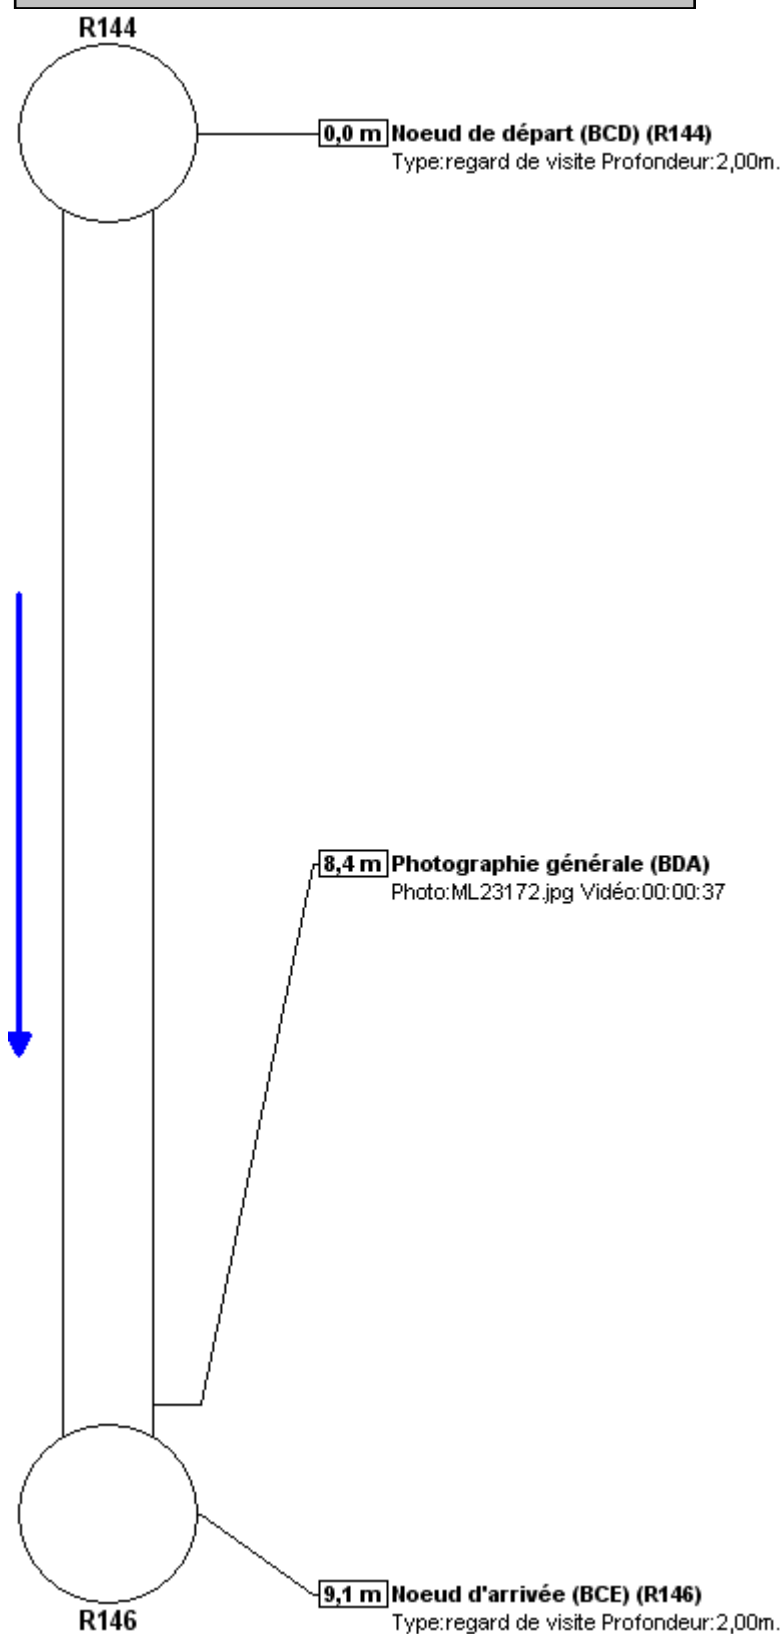




Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.

Nb	Icône	Description
2		Autre obstacle Des objets dans la canalisation viennent obstruer la section transversale. Ce code ne doit être utilisé que si aucun des autres codes (de BBA à BBD) n'est applicable.
2		Déformation La section transversale de la canalisation a été déformée par rapport à sa forme initiale. L'autorité responsable peut spécifier si ce code doit être utilisé uniquement pour les tuyaux flexibles ou pour tous les tuyaux que que soit leur matériau constitutif.
1		Fissure Présence d'une ou plusieurs fissures
2		Infiltration Pénétration d'eau de la nappe phréatique par la paroi de la conduite ou par les assemblages ou défauts.
3		Infiltration Pénétration d'eau par la paroi du regard de visite ou de la chambre d'inspection ou par les assemblages ou les défauts dans la paroi, la banquettes ou la cunette du regard de visite ou de la chambre d'inspection.
6		Niveau d'eau Niveau des eaux usées au-dessus du radier du branchement ou du collecteur.
2		Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière.
18		

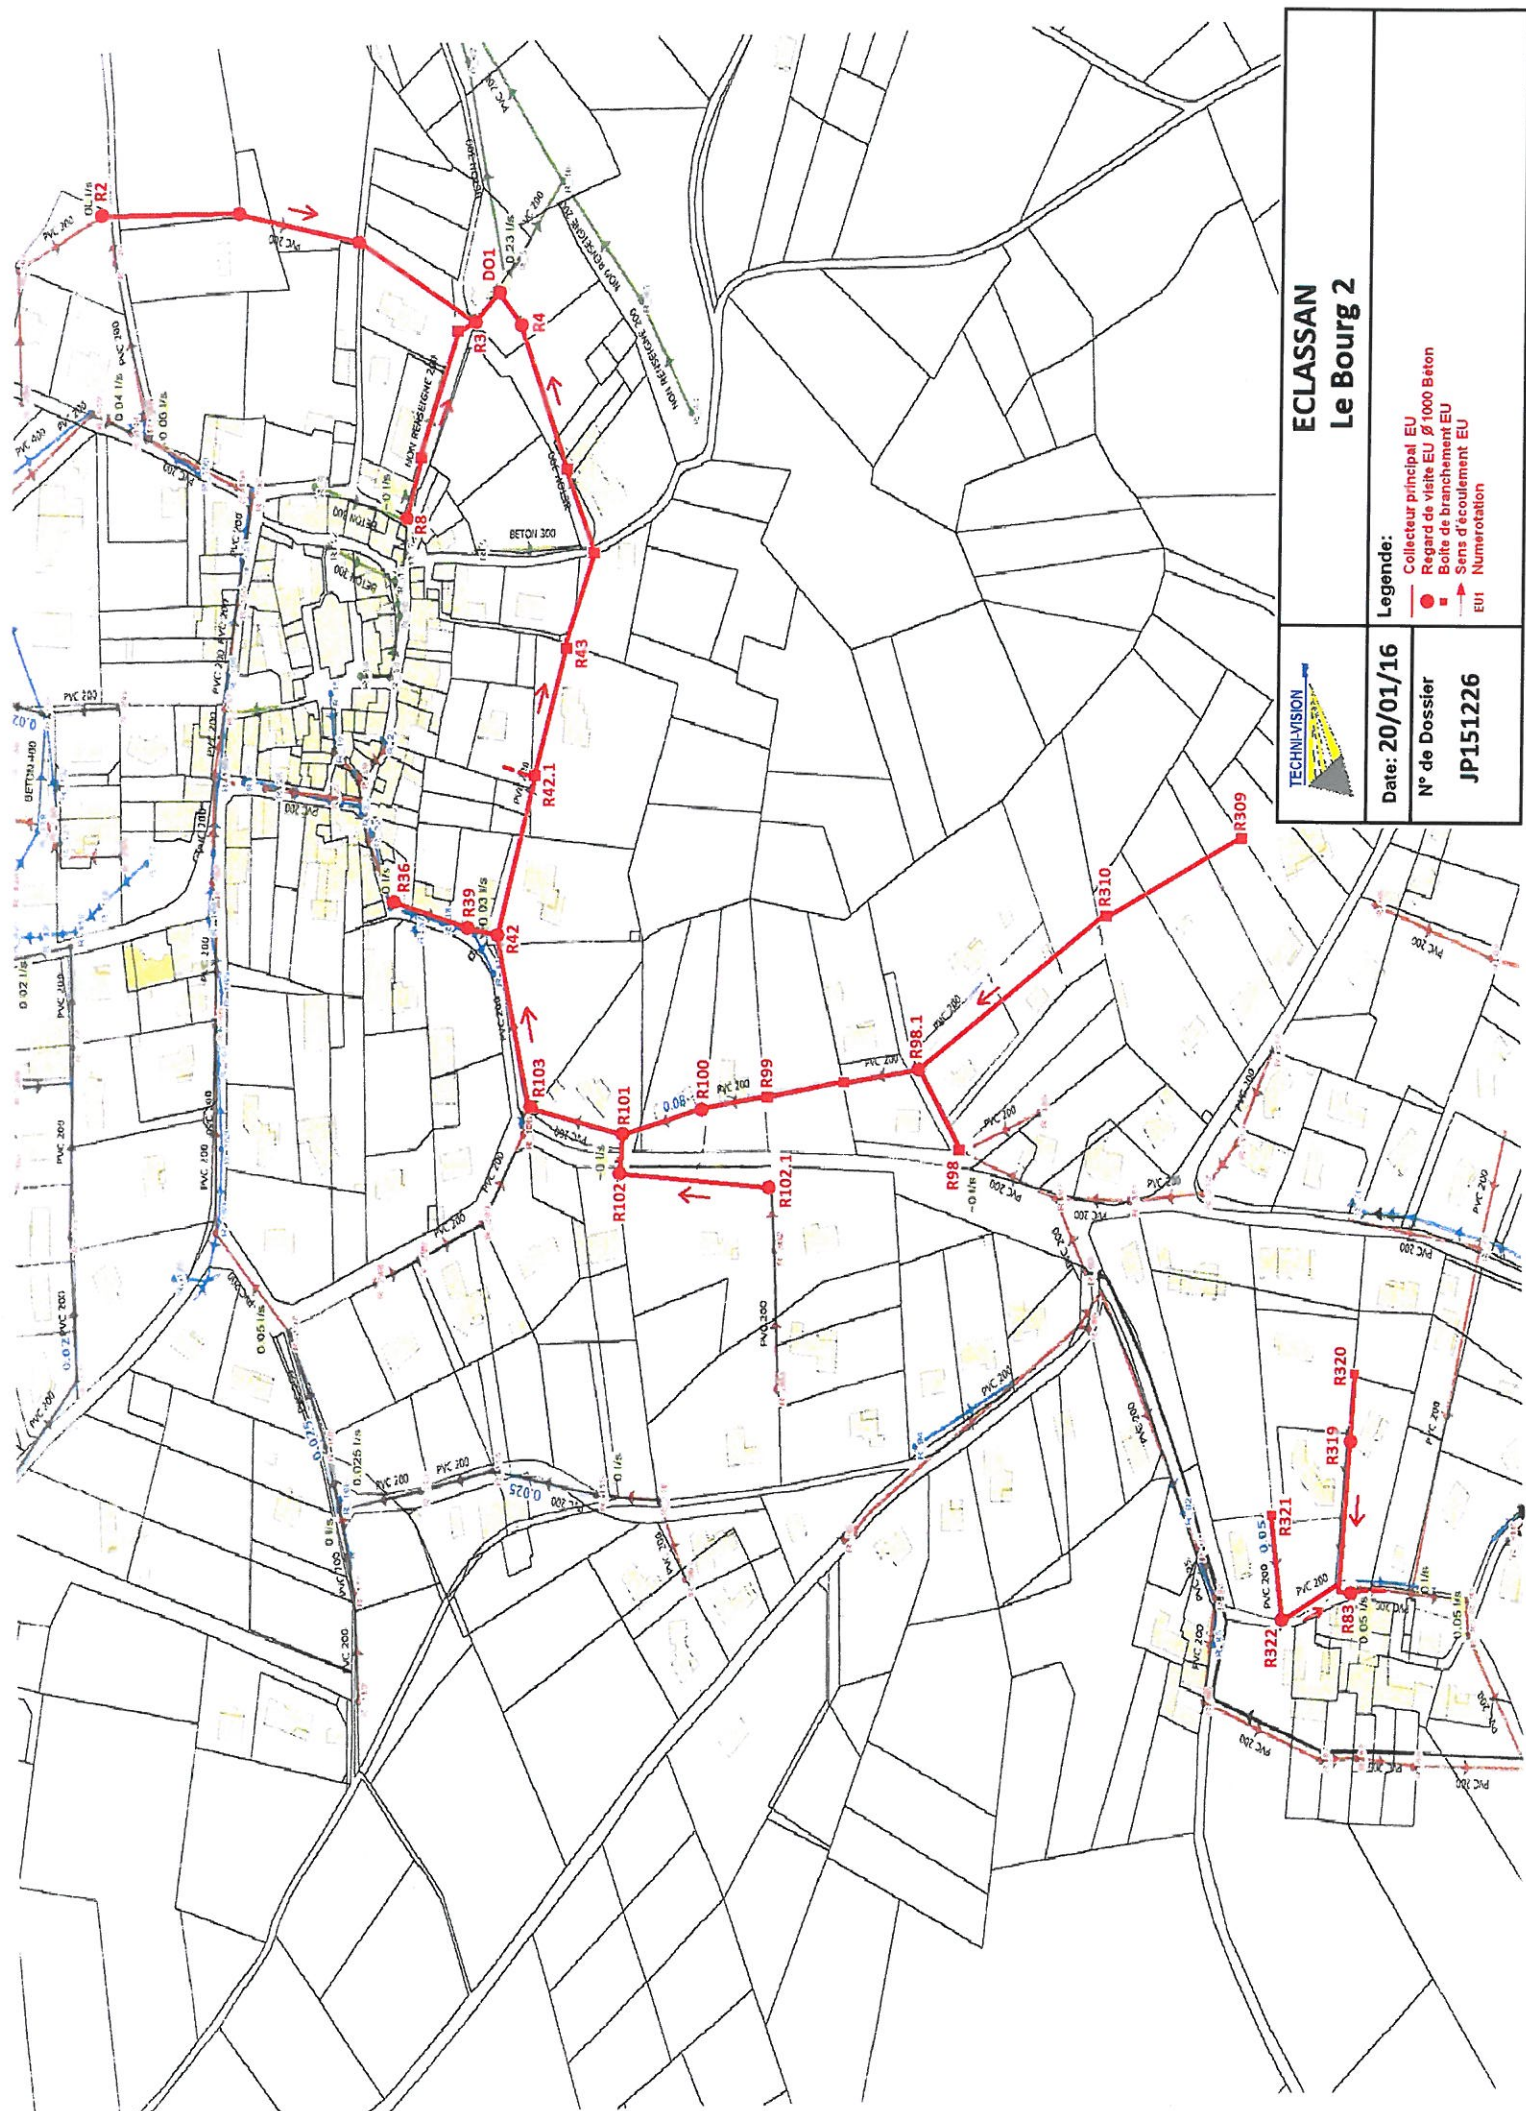

ECLASSAN Le Bourg 2



Legende:
● Collecteur principal EU
■ Regard de visite EU Ø 1000 Béton
→ Boite de branchement EU
→ Sens d'écoulement EU
EUI Numerotation

Date: 20/01/16
N° de Dossier
JP151226

Rapport : ECLASSAN le bourg 2

Localisation : ECLASSAN

Date : 08/01/2016



Dossier N°JP151226

RAPPORT

DE TELE-INSPECTION

DE CANALISATIONS

Inspection collecteur principal : oui
Inspection collecteur de branchement : non
Inspection regards de visite : non
Inspection boîtes de branchements : non

Etabli par: LABEAUME Mickaël	Vérifié par:	Approuvé par:
Le: 20/01/2016 Visa:	Le: Visa:	Le: Visa:

TECHNI-VISION
Quartier Le Creux
38840 ST HILAIRE DU ROSIER

RAPPORT DE TELE-INSPECTION

ENTREPRISE	CLIENT
TECHNI-VISION Quartier Le Creux 38840 ST HILAIRE DU ROSIER	SYNDICAT MIXTE DE L'AY OZON 355 Montée de l'Eglise 07290 SAINT ROMAIN D'AY
Tél. : 04.76.36.14.01 Fax : 04.76.36.14.75 Email : technivision.assainissement@orange.fr	Tél. : 04.75.34.94.98

MAITRE D'OEUVRE	MAITRE D'OUVRAGE
NALDEO SAS Agence d'Aubenas 4 Rue Montgolfier 07200 AUBENAS	
Tél. : 04.75.35.44.88	

INSPECTION	RÉSULTAT
<u>SITE:</u> Le Bourg ECLASSAN <u>OBJECTIF:</u> inspection de routine de l'état <u>MOYENS:</u> Inspecteur: LABEAUME Mickaël Assistant: RIDARD Thierry Matériel: Camera rotative DTR65 <u>STOCKAGE VIDÉO:</u> Support: DVD de données Référence:	Total Linéaire Inspecté (m) : 1 236.1 Total Linéaire réseau (m) : 1 295.5 Nb Section(s) : 1 Nb Tronçon(s) : 23 Nb Branchements(s) : 26 Inspecté : 0 Nb Photo(s) : 164 <u>COMMENTAIRE:</u>

OBSERVATIONS

4 Dégradation de surface - 1 Déplacement d'assemblage - 1 Dépôt - 1 Dépôt - 1
 Dépôt adhérent - 11 Fissure - 2 Niveaux d'eau - 1 Racine - 10 Racines - 1
 Remarque générale - 2 Réparations défectueuses



Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.


Ouvrage	Longueur (m)	Diamètre		Matériau	Nb Anomalie(s)		Commentaires
Inspection(m)							
TRONÇON 01 R322->R321	42,20	42,20	125	PVC	0		
TRONÇON 02 R322->RESEAU	32,20	32,20	160	PVC	1		
TRONÇON 03 R319->R83	58,90	58,90	200	PVC	0		
TRONÇON 04 R319->R320	23,10	23,10	125	PVC	1		
TRONÇON 05 R98->R98.1	43,50	43,50	200	Béton	2		
TRONÇON 06 R98.1->R310	103,60	103,60	200	PVC	0		
TRONÇON 07 R309->R310	74,00	74,00	200	PVC	0		
TRONÇON 08 R98.1->R99	71,20	71,20	200	Béton	3		
TRONÇON 09 R100->R99	32,20	32,20	200	PVC	0		
TRONÇON 10 R100->R101	42,90	42,90	200	PVC	0		
TRONÇON 11 R102->R101	10,60	10,60	200	Béton	1		
TRONÇON 12 R102->R102.1	74,60	74,60	200	PVC	0		
TRONÇON 13 R101->R103	42,20	42,20	200	PVC	0		
TRONÇON 14 R103->R42	61,80	61,80	200	Béton	6		
TRONÇON 15 R42->R39	7,70	7,70	200	PVC	0		
TRONÇON 16 R39->R36	42,50	42,50	200	PVC	0		
TRONÇON 17 R42->R42.1	58,50	58,50	200	PVC	3		
TRONÇON 18 R43->R42.1	51,20	51,20	400	Béton	0		
TRONÇON 19 R43->R4	119,80	119,80	400	Béton	5		
TRONÇON 20 R4->DO1	15,60	15,60	400	Béton	2		
TRONÇON 21 R3->DO1	15,30	15,30	400	Béton	2		
TRONÇON 22 R3->R8	82,00	22,60	400	Béton	4		
TRONÇON 23 R3->R2	189,90	189,90	400	Béton	5		

ECLASSAN le bourg 2		Date : 08/01/2016
	SECTION 01 Le Bourg ECLASSAN	Réseau: eaux usées

Plan d'intervention

		TRONÇON 01			Usage: eaux usées
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R322 → R321	Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R322 ← R321	Matériau: PVC		

ILLUSTRATION

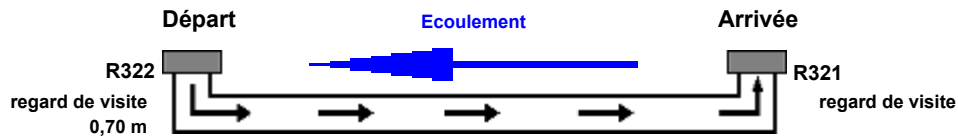

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13942.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **42,20**

Pente: **Oui**

Nb Photo(s): **2**

Nb Branchements(s): **0**

Inspecté: **0**

Nb Constat(s): **2**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 01 		Usage: eaux usées	
Le Bourg ECLASSAN					
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R322 ➔ R321		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R322 ➔ R321		Matériau: PVC	

0,00 m


R322

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:0,70m.
 Photo:ML23000.jpg
 Vidéo:00:00:01



42,20 m


R321


(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée
 Type:regard de visite
 Photo:ML23001.jpg
 Vidéo:00:05:54




	TRONÇON 01 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R322 → R321	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R322 ← R321	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

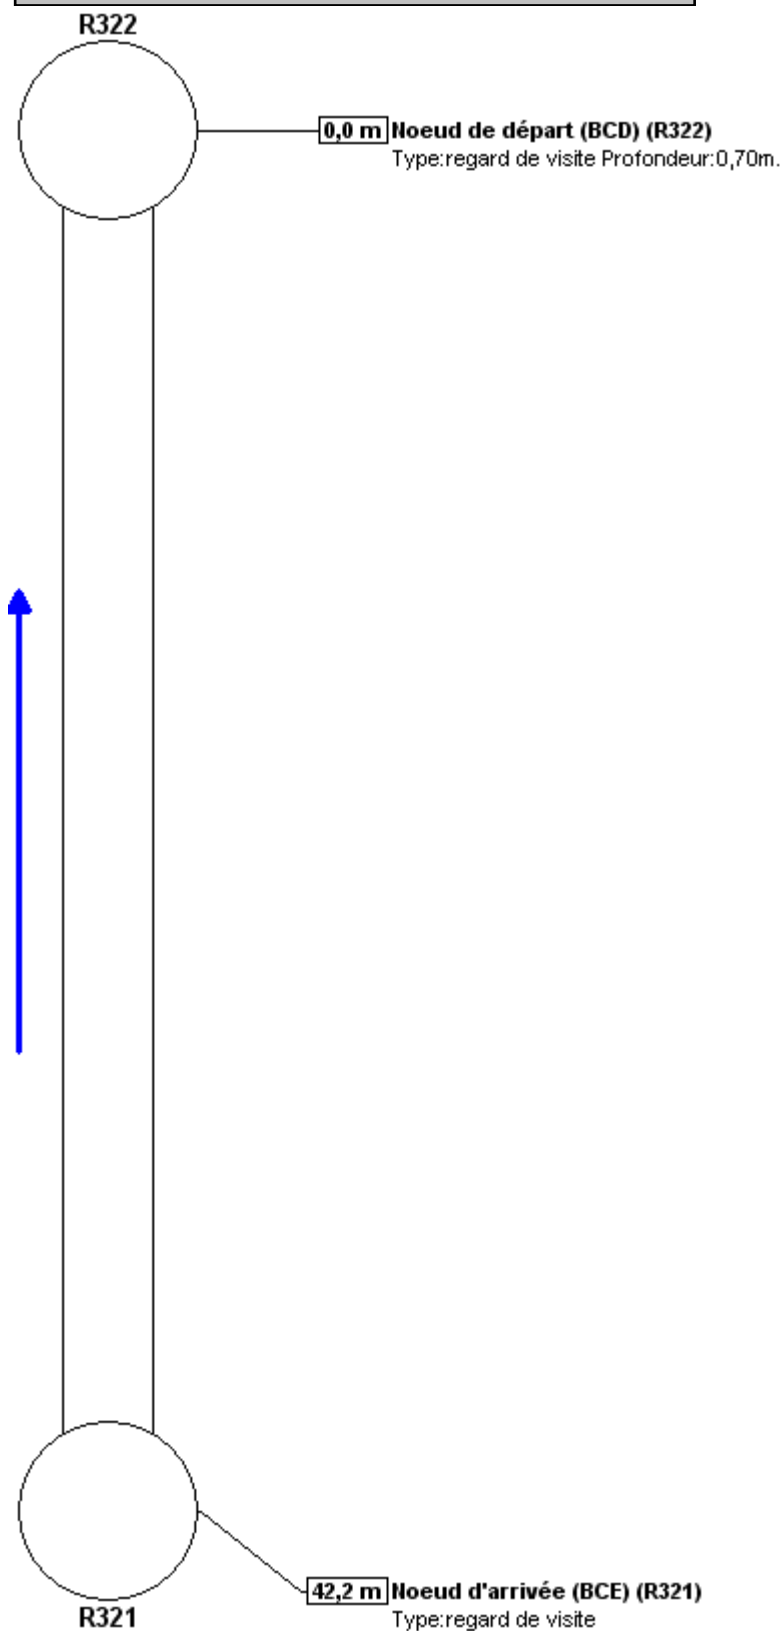

		TRONÇON 02 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 32,20	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R322 → RESEAU	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 32,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R322 → RESEAU	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

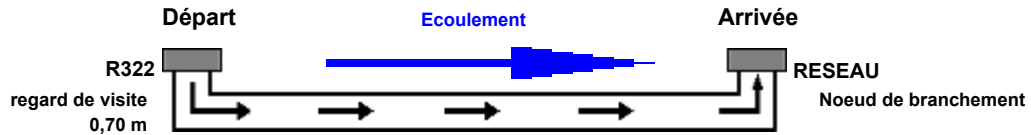

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13943.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **32,20**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **5**

Nb Photo(s): **5**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Réparation défectueuse

		TRONÇON 02 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 32,20	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R322 → RESEAU	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 32,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R322 → RESEAU	Matériau: PVC

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART**

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:0,70m.
Photo:ML23002.jpg
Vidéo:00:00:02



2,18 m

**(BAL) RÉPARATION DÉFECTUEUSE**

(BAL) Réparation défectueuse
Type:reprise défectueuse
Orientation:circonférentielle
Photo:ML23003.jpg
Vidéo:00:00:25




29,65 m

**(BCB) RÉPARATION PONCTUELLE**

(BCB) Réparation ponctuelle
Type:trou réparé
Photo:ML23004.jpg
Vidéo:00:07:06

10H -> 12H

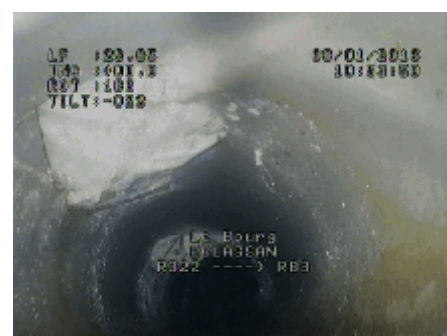


	TRONÇON 02 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 32,20	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R322 → RESEAU	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 32,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R322 → RESEAU	Matériau: PVC

30,00 m

**(BCB) RÉPARATION PONCTUELLE**

(BCB) Réparation ponctuelle
 Type:trou réparé
 Photo:ML23005.jpg
 Vidéo:00:07:21

10H -> 12H

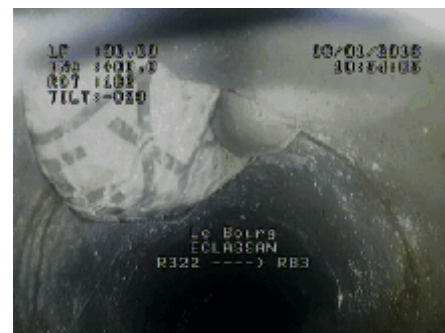

32,20 m


**RESEAU****(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**

(BCE) Noeud d'arrivée
 Type:Noeud de branchement
 Photo:ML23006.jpg
 Vidéo:00:09:20
Raccordement en piquage direct




	TRONÇON 02 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 32,20	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R322 → RESEAU	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 32,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R322 → RESEAU	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

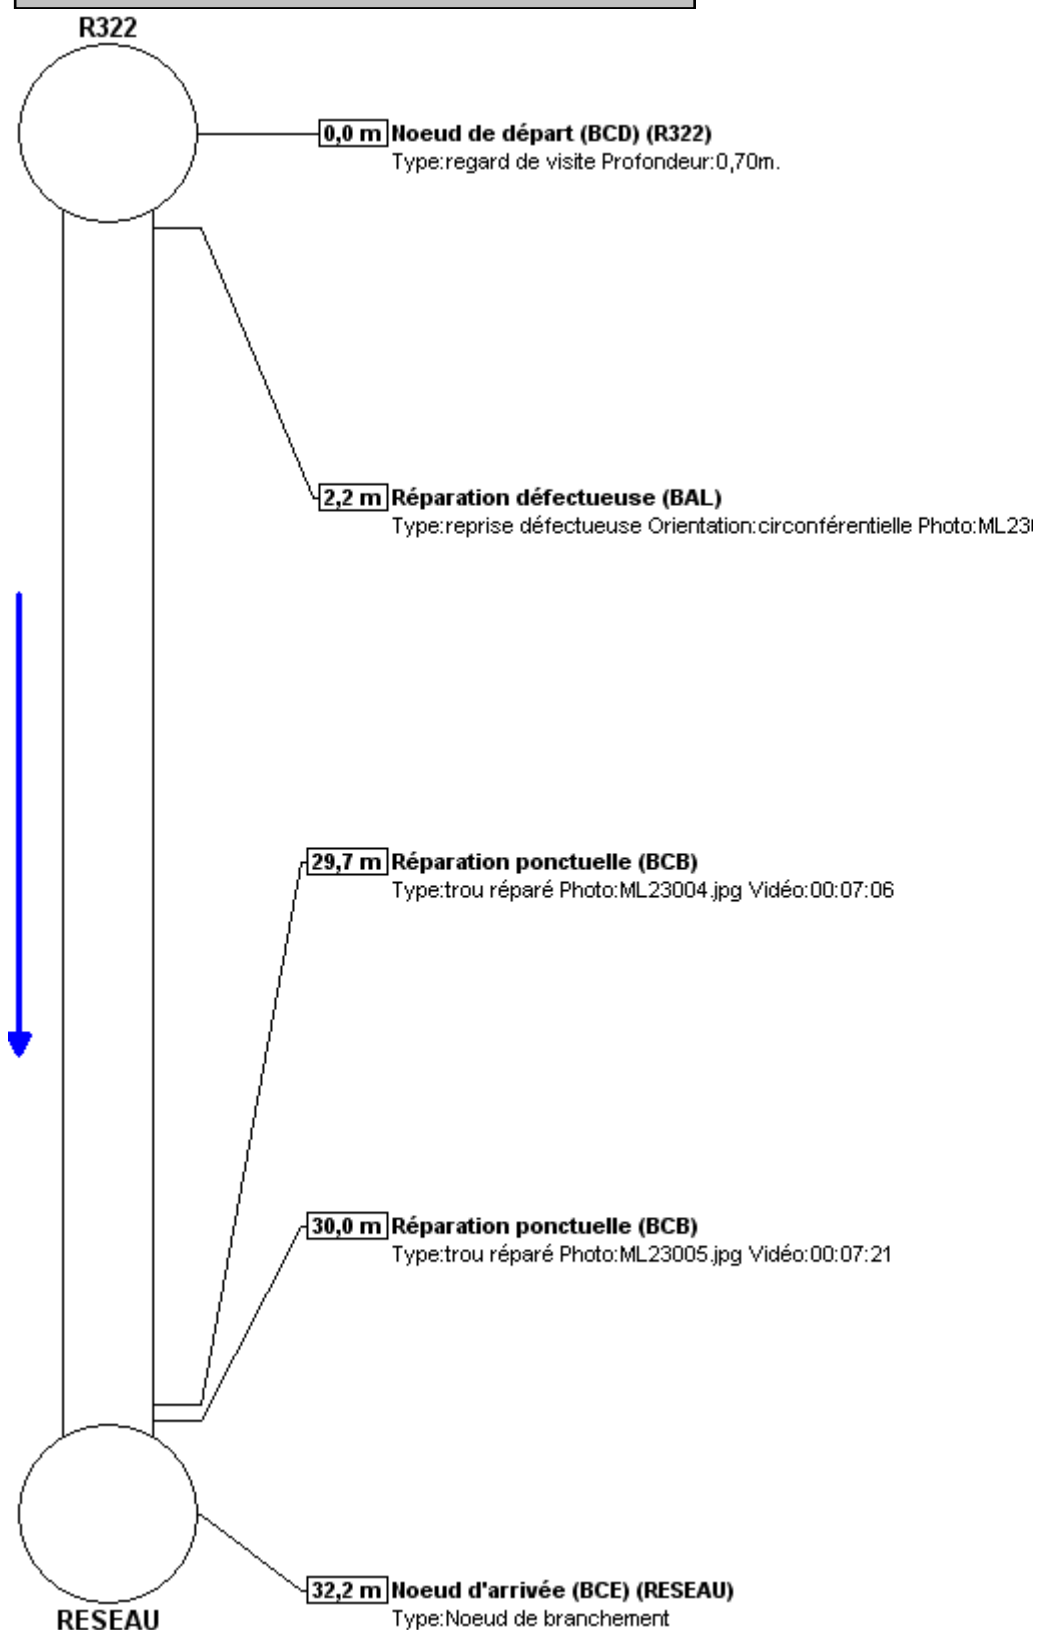

		TRONÇON 03 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 58,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R319 → R83	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 58,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R319 → R83	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

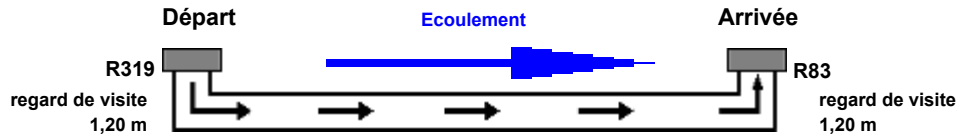

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13945.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **58,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **5**

Nb Photo(s): **7**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 03 		Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 58,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R319 → R83		Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 58,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R319 → R83		Matériau: PVC		

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R319**

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,20m.
 Photo:ML23011.jpg
 Vidéo:00:00:02



49,23 m

**(BCB) RÉPARATION PONCTUELLE**

(BCB) Réparation ponctuelle Type:trou réparé
 Photo:ML23012.jpg/ML23013.jpg
 Vidéo:00:03:21

7H -> 12H



56,24 m

**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement Diamètre:160 Type:piquage direct - carotté Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23014.jpg/ML23015.jpg
 Vidéo:00:04:12

12H



		TRONÇON 03 		Usage: eaux usées	
Le Bourg ECLASSAN					
Longueur: 58,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R319 → R83		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 58,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R319 → R83		Matériau: PVC	

58,22 m **(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale

Photo:ML23016.jpg

Vidéo:00:04:28

Coude vers la gauche hors regard de visite
58,90 m **(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**
R83

(BCE) Noeud d'arrivée

Type:regard de visite

Profondeur:1,20m.


Photo:ML23017.jpg

Vidéo:00:04:36




	TRONÇON 03 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 58,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R319 → R83	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 58,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R319 → R83	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

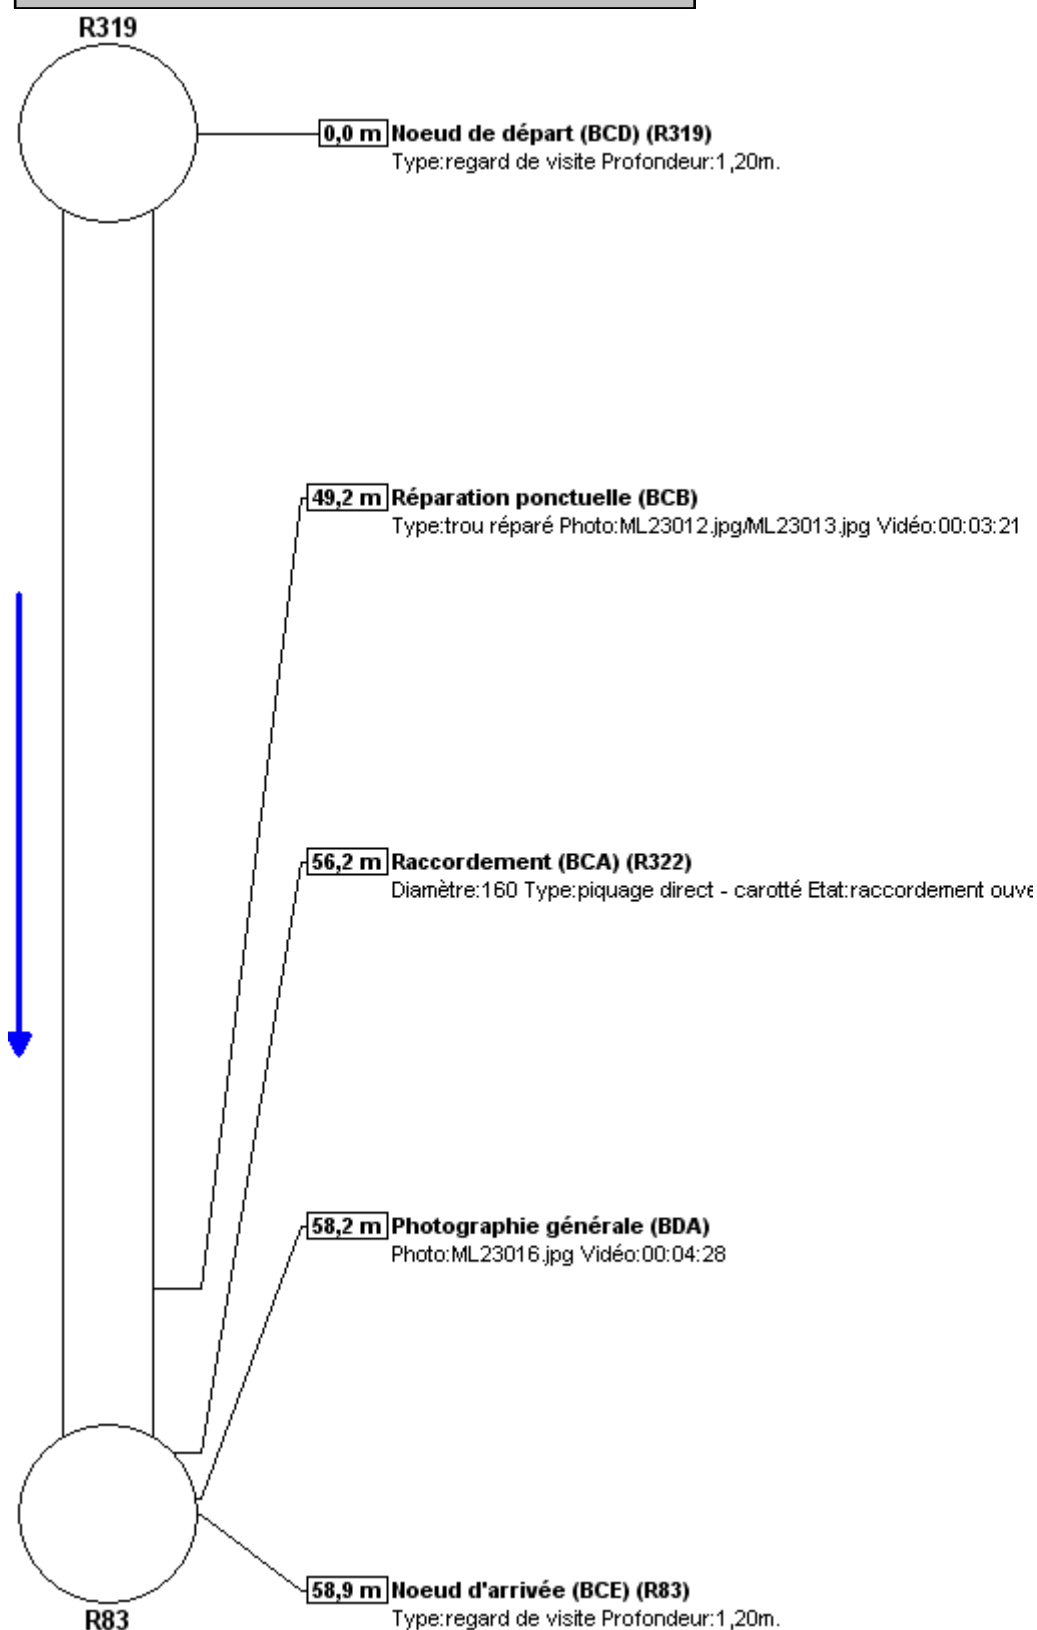

		TRONÇON 04 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 23,10	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R319 → R320		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 23,10	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R319 ← R320		Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

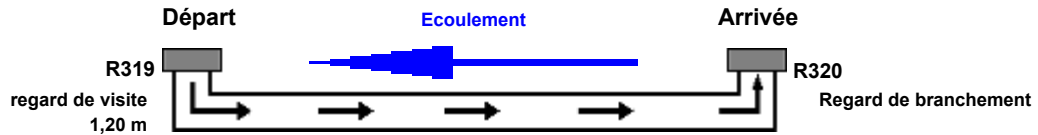

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13946.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **23,10**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **5**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Racine

	TRONÇON 04 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 23,10	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R319 → R320	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 23,10	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R319 ← R320	Matériau: PVC

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART**

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,20m.
 Photo:ML23018.jpg
 Vidéo:00:00:02



22,66 m

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale
 Photo:ML23019.jpg
 Vidéo:00:05:42
Changement de diamètre en 100mm.



	TRONÇON 04 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 23,10	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R319 → R320	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 23,10	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R319 ← R320	Matériau: PVC


23,10 m

**R320****(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:Regard de branchement

Photo:ML23020.jpg/ML23022.jpg

Vidéo:00:05:55

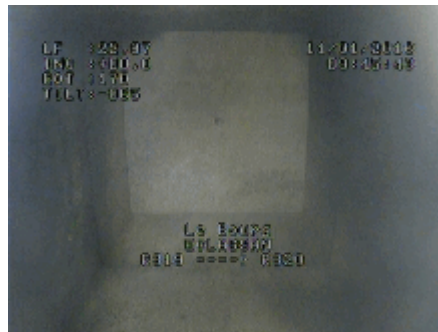**(DBA) RACINE**

(DBA) Racine

Type:radicelles

Photo:ML23021.jpg


Vidéo:00:06:11

2H -> 5H




	TRONÇON 04 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 23,10	Diamètre(mm): 125	Sens de la visite: R319 → R320	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 23,10	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R319 ← R320	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

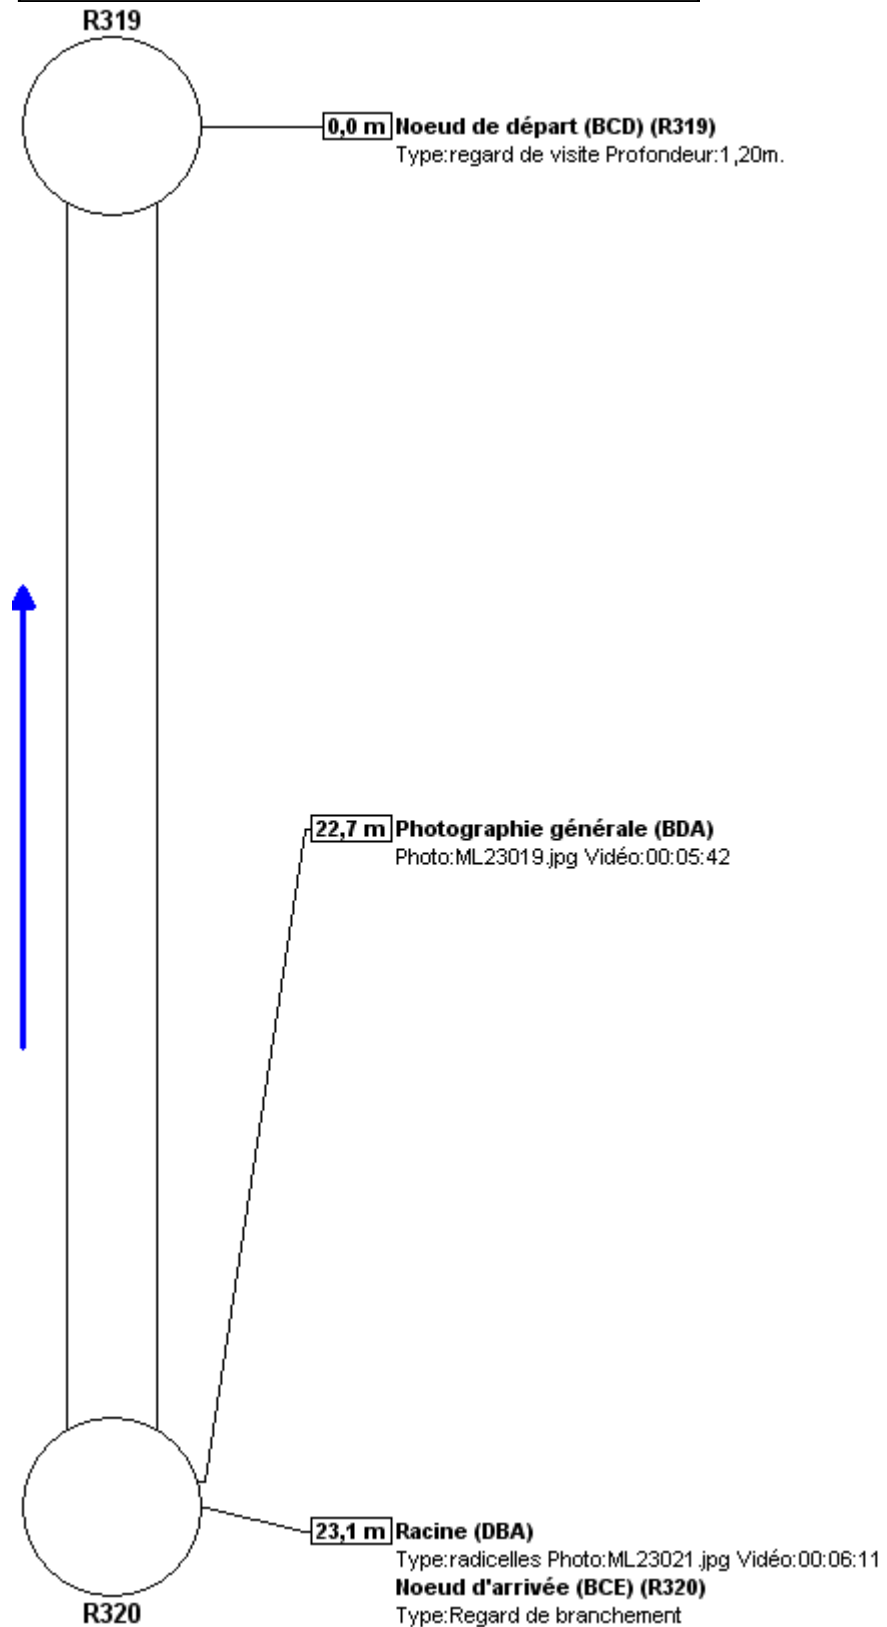

		TRONÇON 05 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 43,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R98 → R98.1	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 43,50	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R98 → R98.1	Matériau: Béton	

ILLUSTRATION

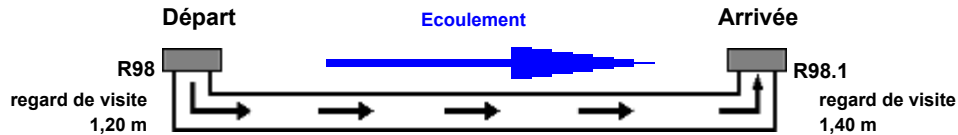

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Béton

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13947.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **43,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **5**

Nb Photo(s): **6**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Dépôt adhérent - 1 Racines

	TRONÇON 05 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 43,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R98 → R98.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 43,50	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R98 → R98.1	Matériau: Béton

0,00 m



(BCD) NOEUD DE DÉPART

R98

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:1,20m.
Photo:ML23023.jpg
Vidéo:00:00:02



27,20 m



(BBA) RACINES

(BBA) Racines
Type:radicelles
Photo:ML23024.jpg
Vidéo:00:01:53

7H -> 5H



37,98 m



(BCA) RACCORDAMENTO

B01

(BCA) Raccordement
Diamètre:160
Type:piquage direct - carotté
Etat:raccordement ouvert
Photo:ML23025.jpg
Vidéo:00:02:40

21





		TRONÇON 05 		Usage: eaux usées	
Longueur: 43,50		Diamètre(mm): 200		Sens de la visite: R98 → R98.1	
Longueur Inspectée: 43,50		Longueur unitaire(m): 1,00		Sens de l'écoulement: R98 → R98.1	
				Matériau: Béton	

39,59 m

**(BBB) DÉPÔT ADHÉRENT**

(BBB) Dépôt adhérent
 Type:concrétions
 Réduction:15%
 Photo:ML23026.jpg
 Vidéo:00:02:56

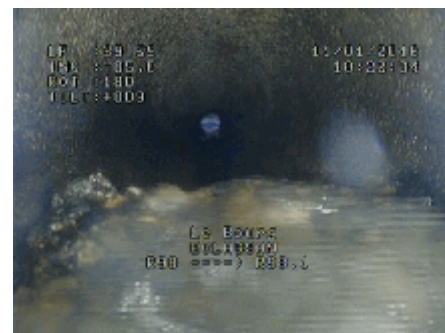

43,50 m


**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE****R98.1**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,40m.
 Photo:ML23027.jpg/ML23028.jpg
 Vidéo:00:03:42




	TRONÇON 05 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 43,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R98 → R98.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 43,50	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R98 → R98.1	Matériau: Béton

PROFIL D'INSPECTION

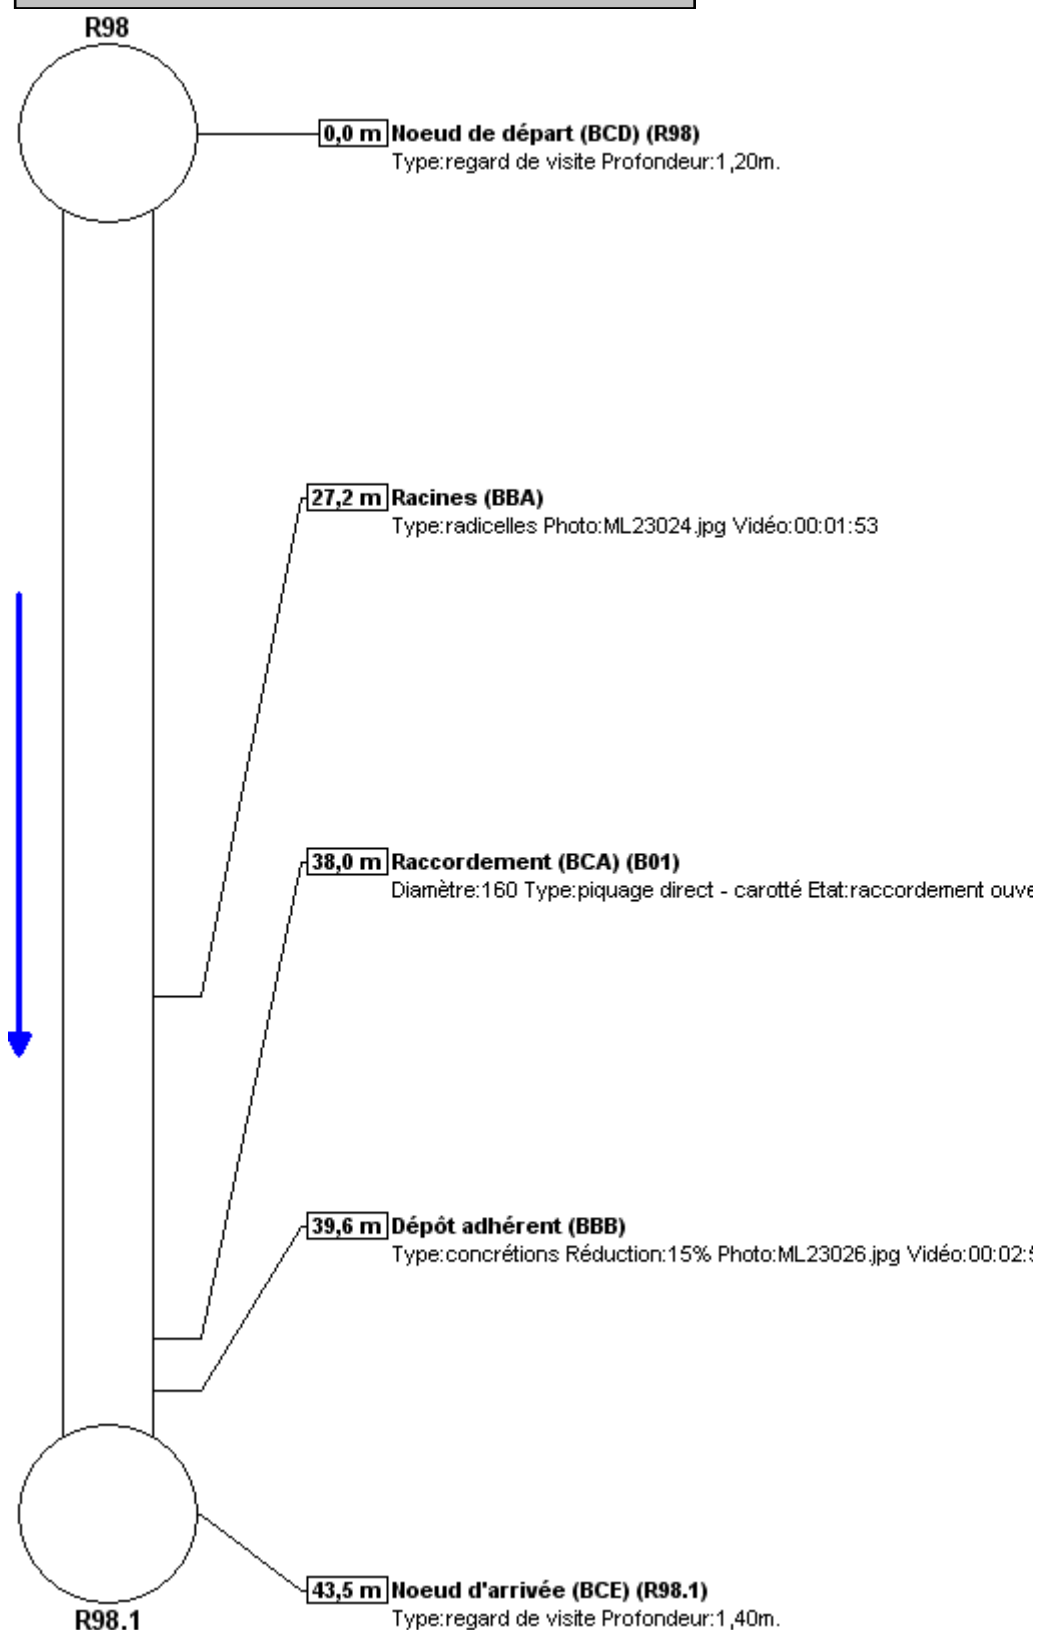

		TRONÇON 06			Usage: eaux usées
Longueur: 103,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R98.1 → R310	Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 103,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R98.1 ← R310	Matériau: PVC		

ILLUSTRATION

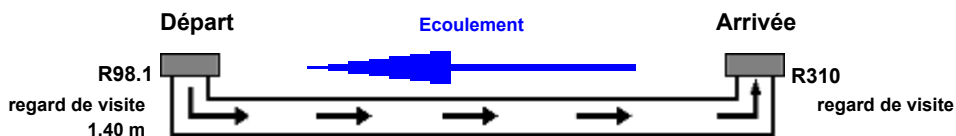

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13949.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **103,60**

Pente: Oui

Nb Photo(s): 4

Nb Branchements(s): 1

Inspecté: 0

Nb Constat(s): 3

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 06 		Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 103,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R98.1 → R310		Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 103,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R98.1 ← R310		Matériau: PVC		

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R98.1**

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,40m.
 Photo:ML23039.jpg
 Vidéo:00:00:01



56,27 m

B04**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
 Diamètre:160
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23040.jpg
 Vidéo:00:03:45



103,60 m


R310**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML23041.jpg/ML23042.jpg
 Vidéo:00:11:21




	TRONÇON 06 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 103,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R98.1 → R310	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 103,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R98.1 ← R310	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

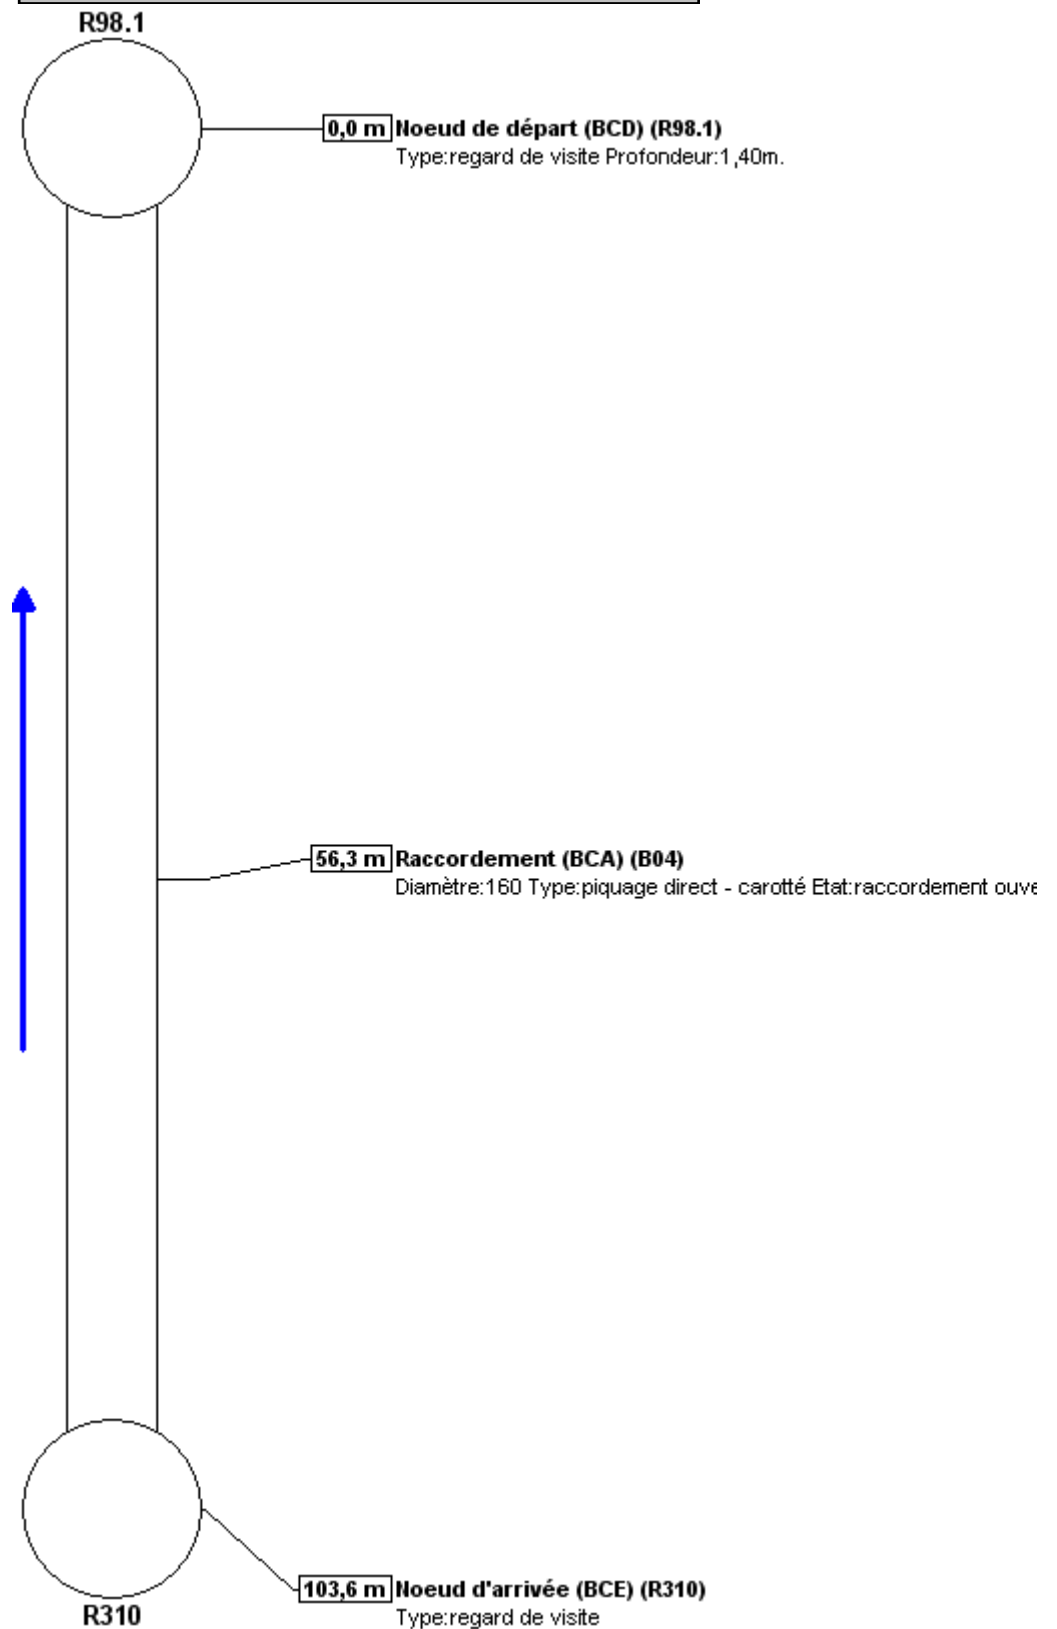

		TRONÇON 07 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 74,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R309 → R310	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 74,00	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R309 → R310	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

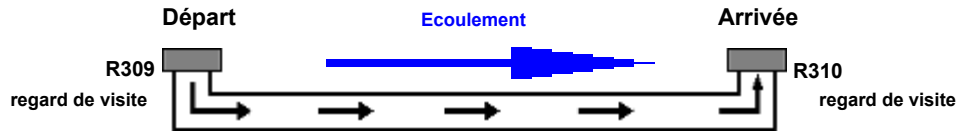

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13956.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **74,00**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **2**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **5**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 07 		Usage: eaux usées	
Longueur: 74,00		Diamètre(mm): 200		Sens de la visite: R309 → R310	
Longueur Inspectée: 74,00		Longueur unitaire(m): 6,00		Sens de l'écoulement: R309 → R310	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: PVC	

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R309**

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Photo:ML23074.jpg
 Vidéo:00:00:02



47,52 m

B11**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23075.jpg
 Vidéo:00:03:00



56,91 m

B12**(BCA) RACCORDEMENT**


(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23076.jpg
 Vidéo:00:03:47



ECLASSAN le bourg 2			Date : 08/01/2016
		TRONÇON 07 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 74,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R309 → R310	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 74,00	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R309 → R310	Matériau: PVC
74,00 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML23077.jpg/ML23078.jpg Vidéo:00:05:10   			


	TRONÇON 07 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 74,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R309 → R310	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 74,00	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R309 → R310	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

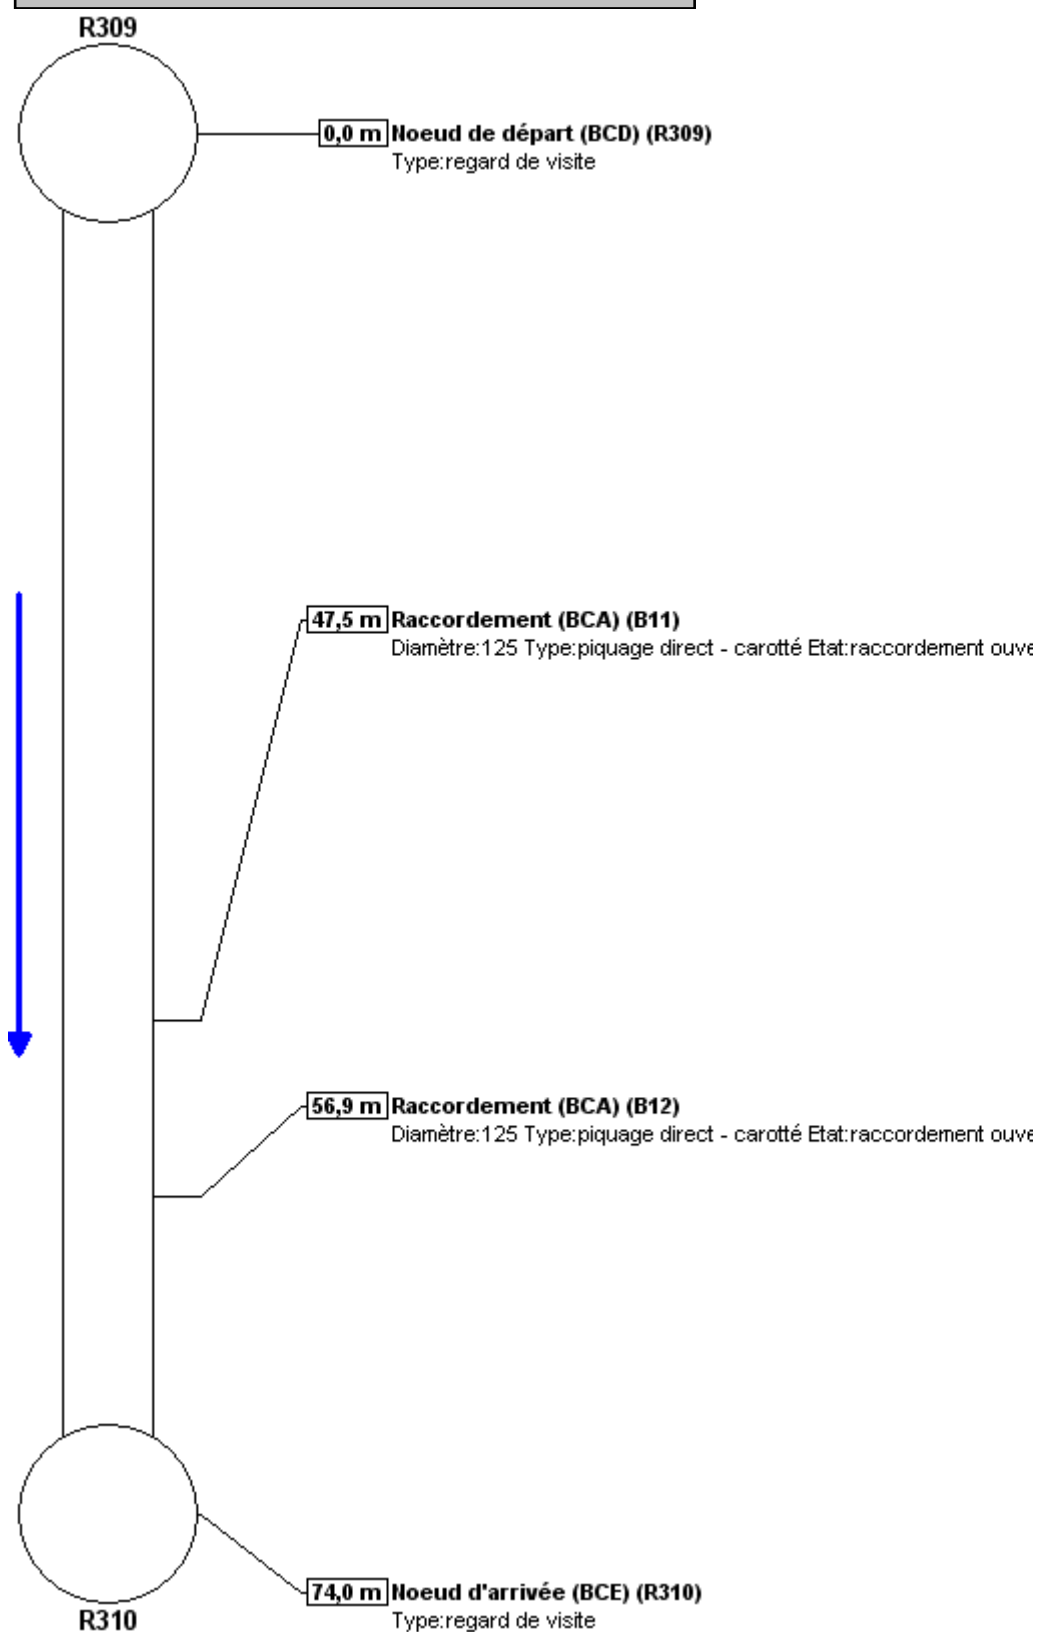

		TRONÇON 08 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 71,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R98.1 → R99	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 71,20	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R98.1 → R99	Matériau: Béton	

ILLUSTRATION

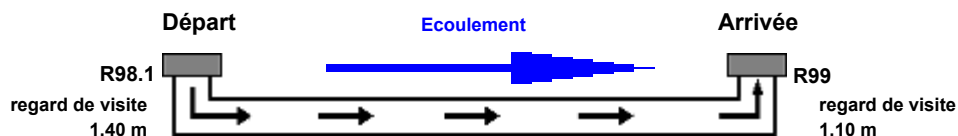

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Béton

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13948.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **71,20**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **2**

Nb Constat(s): **8**

Nb Photo(s): **10**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Dépôt - 2 Racines

		TRONÇON 08 		Usage: eaux usées	
Le Bourg ECLASSAN					
Longueur: 71,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R98.1 → R99		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 71,20	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R98.1 → R99		Matériau: Béton	

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R98.1**

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,40m.
 Photo:ML23029.jpg
 Vidéo:00:00:01



5,01 m

B02**(BCA) RACCORDEMENT**


(BCA) Raccordement
 Diamètre:150
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23030.jpg
 Vidéo:00:00:26



22,61 m

B03**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23031.jpg
 Vidéo:00:01:57

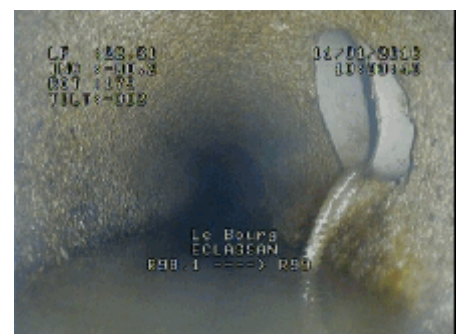



		TRONÇON 08			Usage: eaux usées
Le Bourg ECLASSAN					
Longueur: 71,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R98.1 → R99		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 71,20	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R98.1 → R99		Matériau: Béton	

31,47 m

(BBC) DÉPÔT

(BBC) Dépôt
 Type:grossier
 Epaisseur:15%
 Photo:ML23032.jpg
 Vidéo:00:04:05



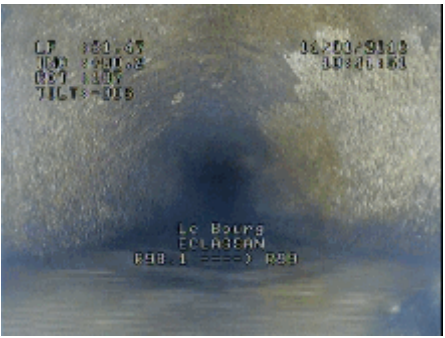



33,30 m

(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE

(BDA) Photographie générale
 Photo:ML23033.jpg/ML23034.jpg
 Vidéo:00:04:23
Regard borgne lors de l'inspection




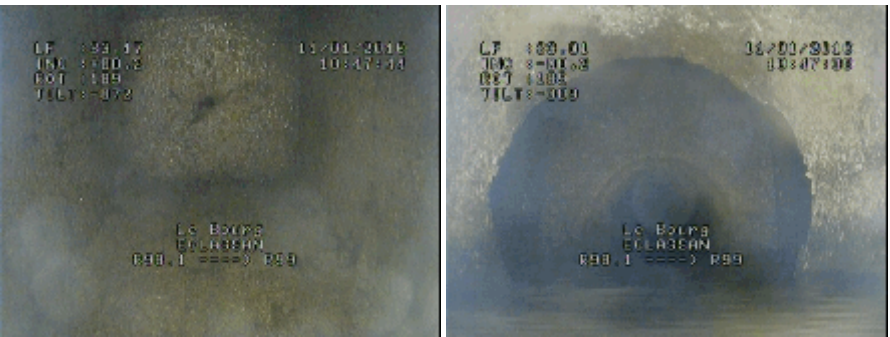

34,96 m

(BBA) RACINES

(BBA) Racines
 Type:ensemble complexe de racines
 Réduction:20%
 Photo:ML23035.jpg
 Vidéo:00:05:10






	TRONÇON 08 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 71,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R98.1 → R99	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 71,20	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R98.1 → R99	Matériau: Béton

63,03 m

**(BBA) RACINES**

(BBA) Racines
Type:radicelles
Photo:ML23036.jpg
Vidéo:00:07:04


10H -> 11H



71,20 m


**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,10m.
Photo:ML23037.jpg/ML23038.jpg
Vidéo:00:07:56

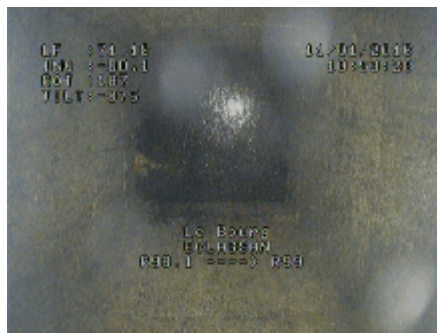


	TRONÇON 08 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 71,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R98.1 → R99	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 71,20	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R98.1 → R99	Matériau: Béton

PROFIL D'INSPECTION

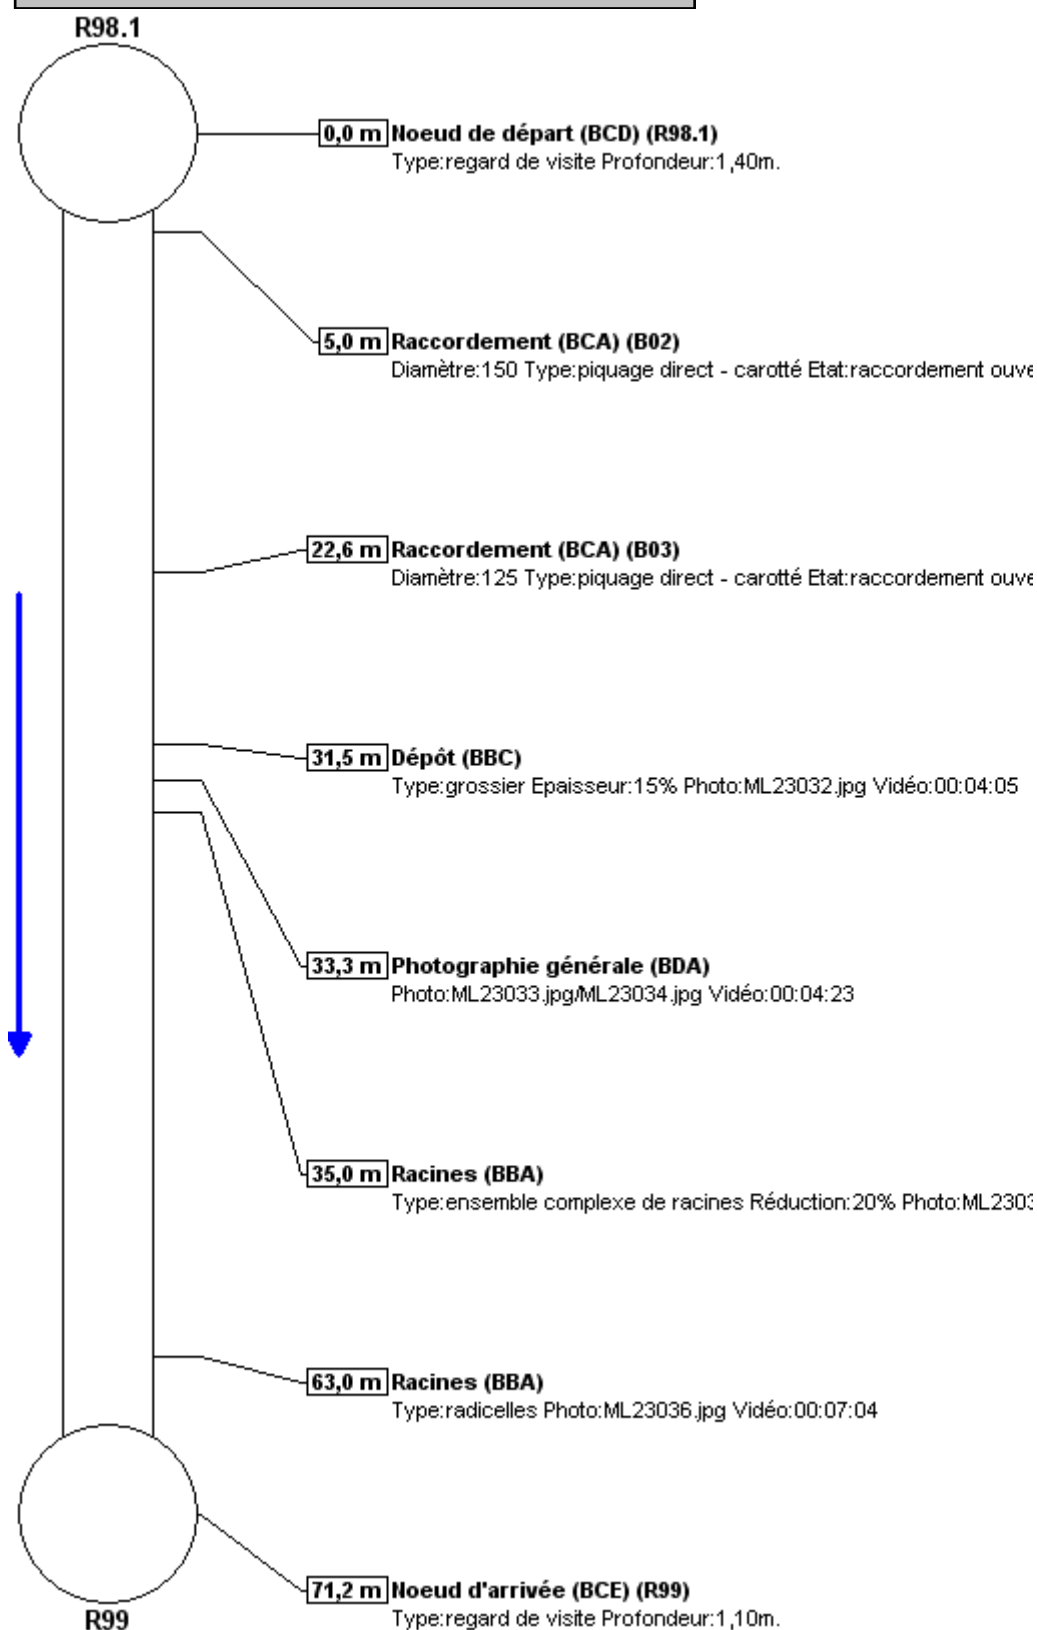

		TRONÇON 09 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 32,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R100 → R99	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 32,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R100 ← R99	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

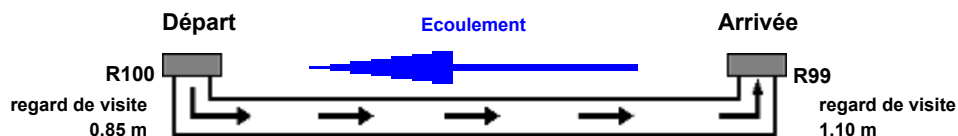

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13950.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **32,20**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **4**

Nb Constat(s): **9**

Nb Photo(s): **8**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 09 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 32,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R100 → R99	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 32,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R100 ← R99	Matériau: PVC


0,00 m



R100

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:0,85m.
Photo:ML23043.jpg
Vidéo:00:00:01

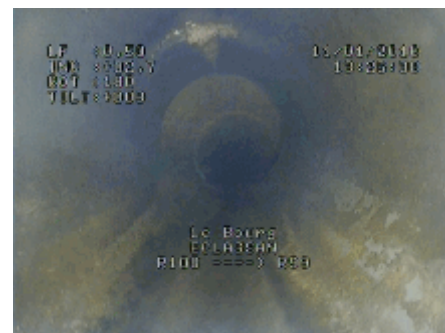

1,19 m

(AED) MATÉRIAU

(AED) Matériau
Matériau:Béton
Photo:ML23044.jpg
Vidéo:00:00:08




8,99 m

B05

**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
Diamètre:160
Type:piquage direct - carotté
Etat:raccordement ouvert
Photo:ML23045.jpg
Vidéo:00:00:44
Branchement pénétrant

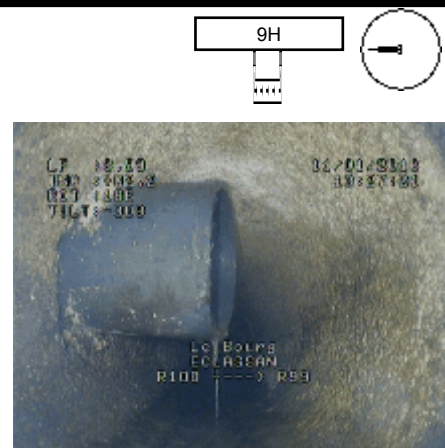

	TRONÇON 09 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 32,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R100 → R99	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 32,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R100 ← R99	Matériau: PVC

9,00 m

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale

Photo:ML23046.jpg

Vidéo:00:00:57

Vue après le branchement**(BDC) INSPECTION ABANDONNÉE**

(BDC) Inspection abandonnée Raison:obstruction Résultat:inspection terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

Vidéo:00:03:00



0,00 m

**DÉBUT DE L'INSPECTION INVERSE****R99**

DÉBUT DE L'INSPECTION INVERSE

Type:regard de visite

Profondeur:1,10m.

Photo:ML23047.jpg

Vidéo:00:01:00



12,83 m

**(BCA) RACCORDEMENT****B07**

(BCA) Raccordement


Diamètre:125

Type:culotte

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML23048.jpg

Vidéo:00:01:50




		TRONÇON 09				Usage: eaux usées	
Longueur: 32,20		Diamètre(mm): 200		Sens de la visite: R100 → R99		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 32,20		Longueur unitaire(m): 6,00		Sens de l'écoulement: R100 ← R99		Matériau: PVC	

22,28 m

B08

**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:culotte
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23049.jpg
 Vidéo:00:02:35

Branchement pénétrant

23,20 m


**(BDC) INSPECTION ABANDONNÉE**

(BDC) Inspection abandonnée
 Raison:obstruction
 Résultat:l'inspection de la conduite totale est terminée.
 Non inspecté:0m
 Photo:ML23050.jpg
 Vidéo:00:02:58

Recouplement de l'inspection effectuée.


	TRONÇON 09 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 32,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R100 → R99	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 32,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R100 ← R99	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

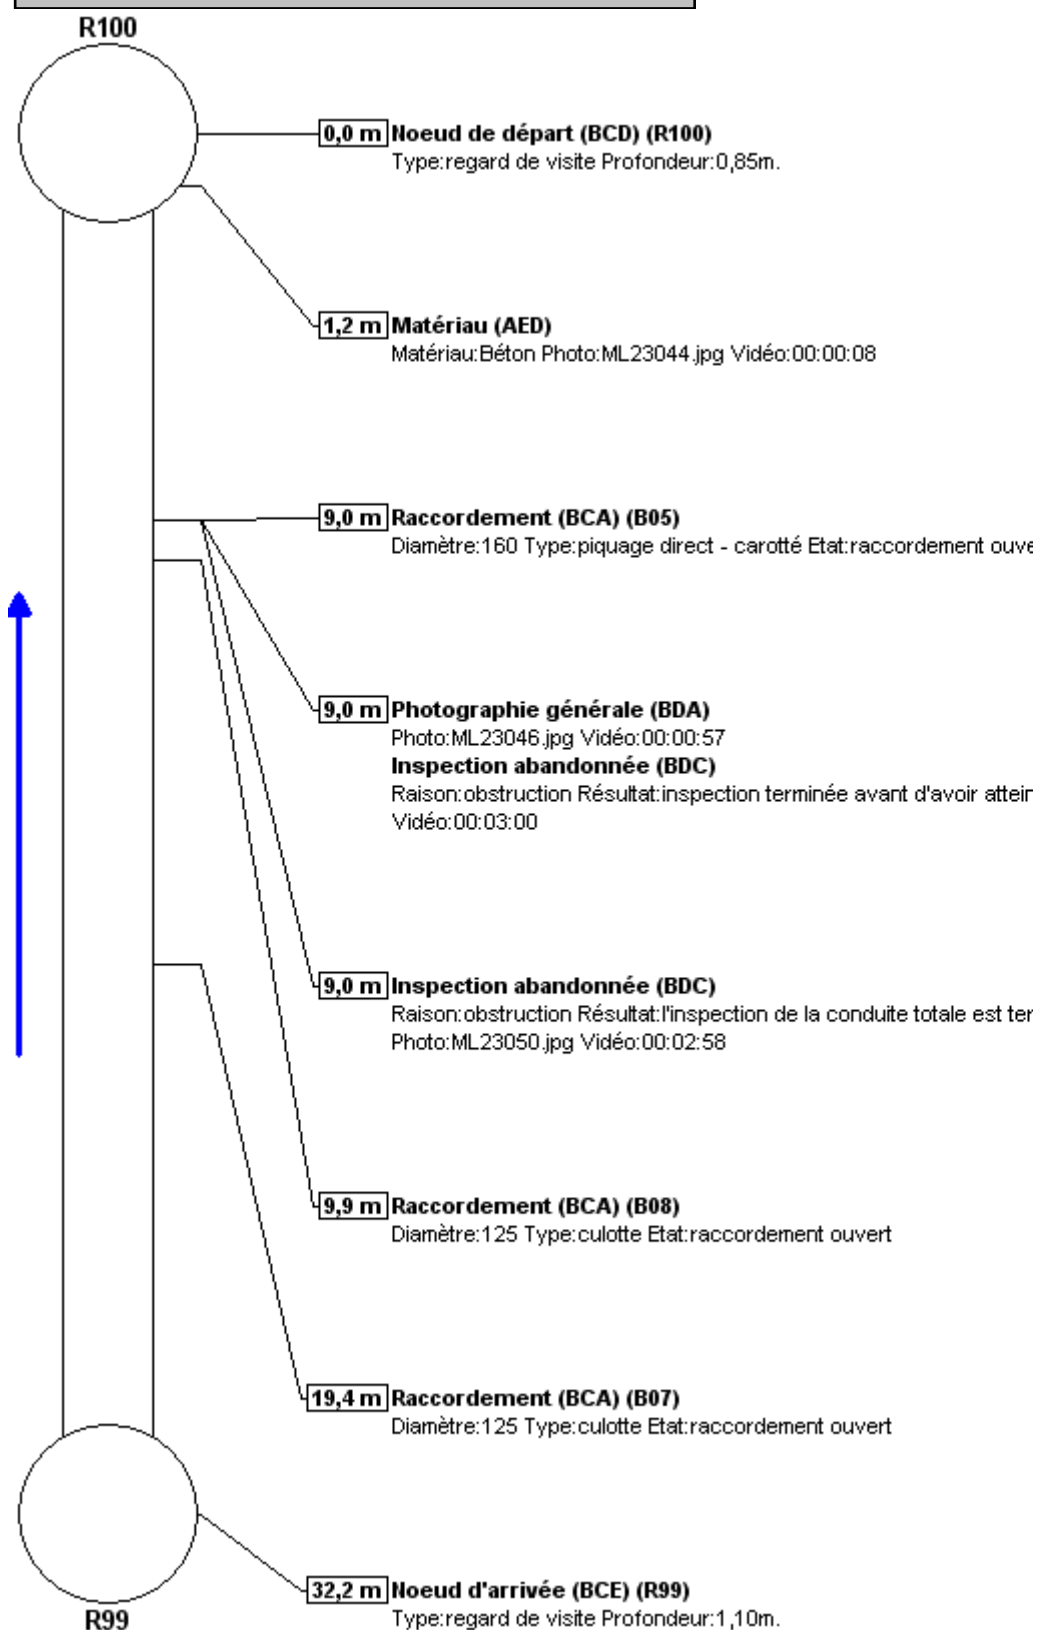

		TRONÇON 10			Usage: eaux usées
Longueur: 42,90		Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R100 → R101		Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,90		Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R100 → R101		Matériau: PVC

ILLUSTRATION

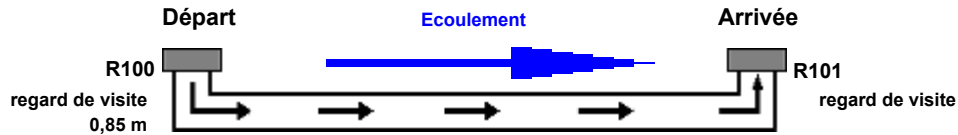

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13951.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **42,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **6**

Nb Photo(s): **7**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 10 		Usage: eaux usées	
Longueur: 42,90		Diamètre(mm): 200		Sens de la visite: R100 → R101	
Longueur Inspectée: 42,90		Longueur unitaire(m): 3,00		Sens de l'écoulement: R100 → R101	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: PVC	

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART**


(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:0,85m.
 Photo:ML23051.jpg
 Vidéo:00:00:01

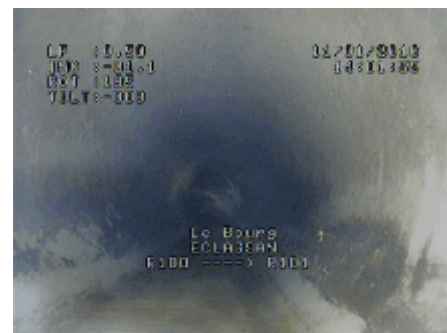

1,41 m

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale
 Photo:ML23052.jpg
 Vidéo:00:00:09
Coude vers la gauche hors regard de visite

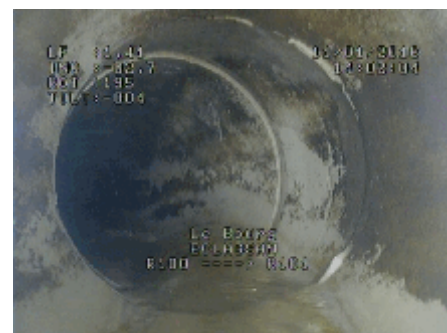

3,23 m

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale
 Photo:ML23053.jpg
 Vidéo:00:00:19
Coude vers la droite hors regard de visite




		TRONÇON 10 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 42,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R100 → R101	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R100 → R101	Matériau: PVC

27,69 m **(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale

Photo:ML23054.jpg

Vidéo:00:01:55

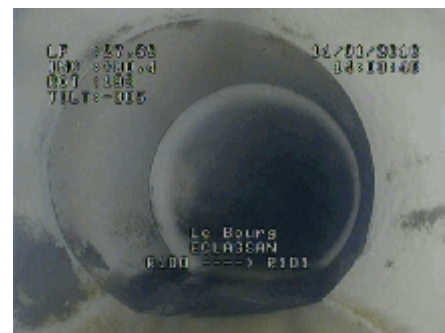Coude vers la droite hors regard de visite
33,91 m **(BCA) RACCORDEMENT**
B09

(BCA) Raccordement

Diamètre:125

Type:culotte

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML23055.jpg


Vidéo:00:02:22


42,90 m **(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**
R101

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite


Photo:ML23056.jpg/ML23057.jpg

Vidéo:00:03:10

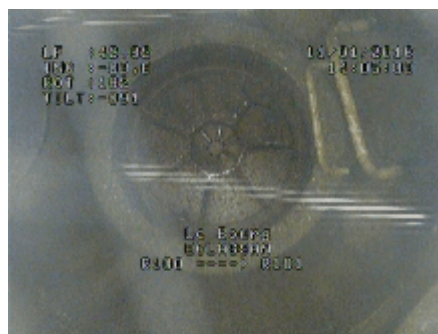


	TRONÇON 10 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 42,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R100 → R101	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R100 → R101	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

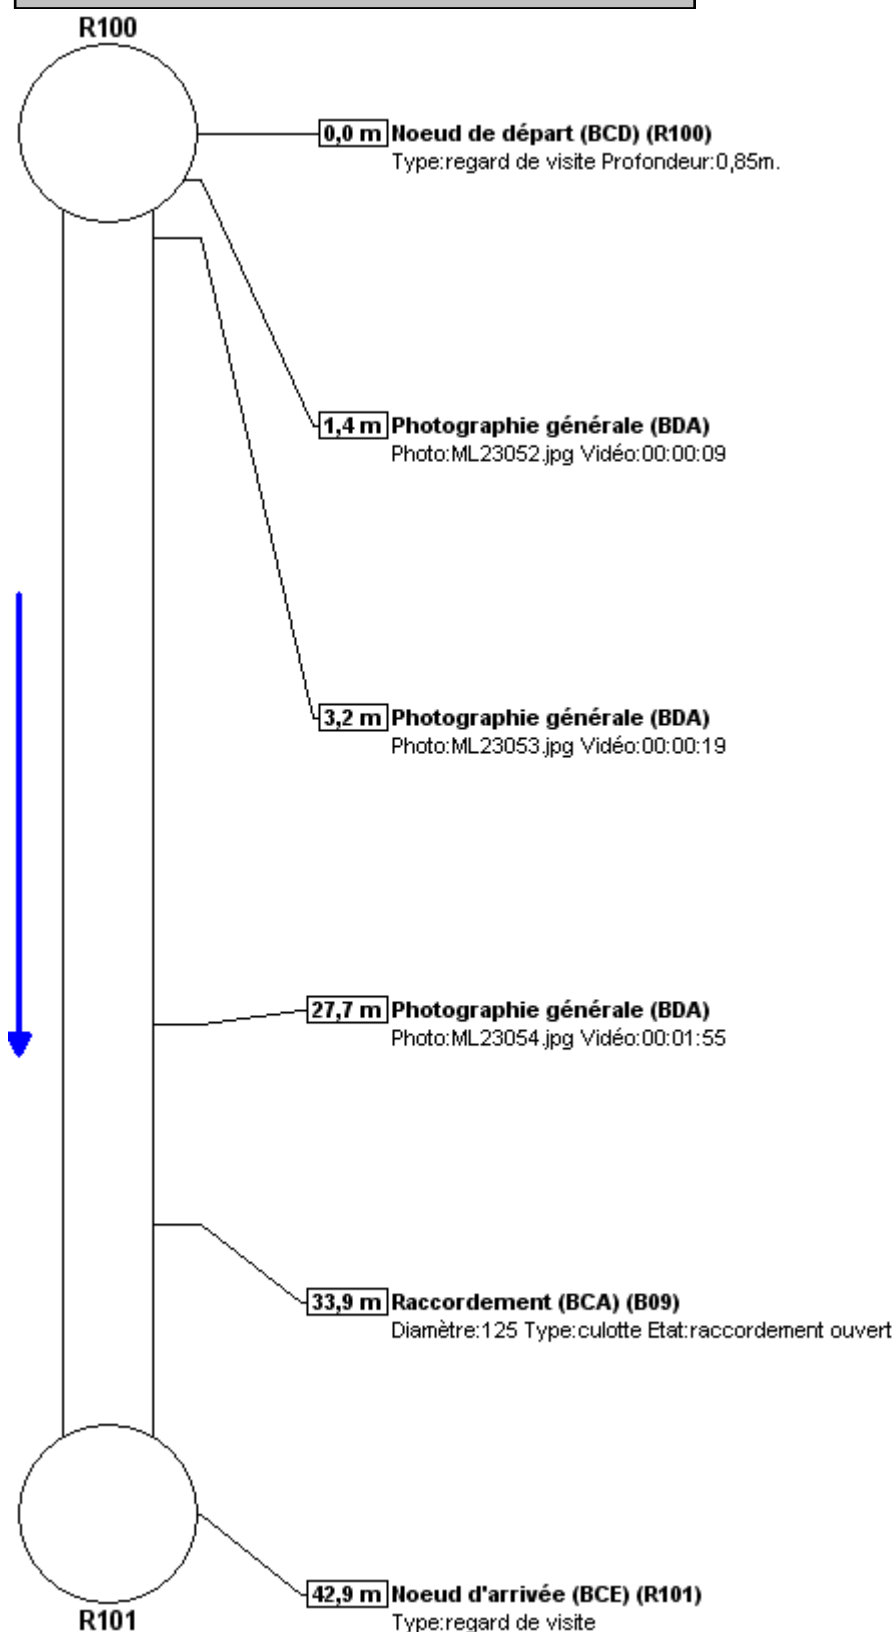

		TRONÇON 11 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 10,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R102 → R101	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 10,60	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R102 → R101	Matériau: Béton	

ILLUSTRATION

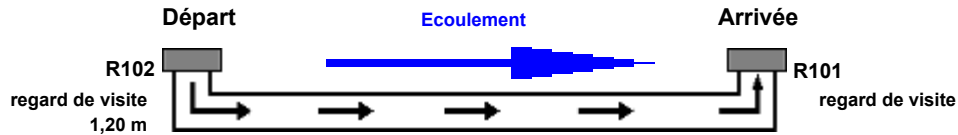

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Béton

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13953.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **10,60**

Pente: Oui

Nb Photo(s): **6**

Nb Branchements(s): **0**

Inspecté: **0**

Nb Constat(s): **4**

OBSERVATIONS

1 Dégradation de surface

		TRONÇON 11 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 10,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R102 → R101	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 10,60	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R102 → R101	Matériau: Béton

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART**



(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:1,20m.
Photo:ML23061.jpg
Vidéo:00:00:01



5,98 m

**(BAF) DÉGRADATION DE SURFACE**

(BAF) Dégradation de surface Type:granulats manquants Cause:abrasion
Photo:ML23062.jpg/ML23063.jpg
Vidéo:00:00:33

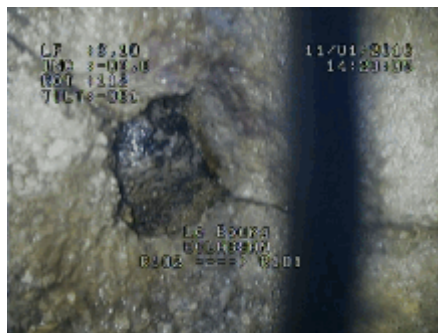Perforation ponctuelle

9,23 m

(AED) MATÉRIAU


(AED) Matériau
Matériau:PVC
Photo:ML23064.jpg
Vidéo:00:00:50



ECLASSAN le bourg 2			Date : 08/01/2016
		TRONÇON 11 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 10,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R102 → R101	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 10,60	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R102 → R101	Matériau: Béton
10,60 m R101  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML23065.jpg/ML23066.jpg Vidéo:00:01:04 Chute libre dans le regard 			
			


	TRONÇON 11 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 10,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R102 → R101	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 10,60	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R102 → R101	Matériau: Béton

PROFIL D'INSPECTION

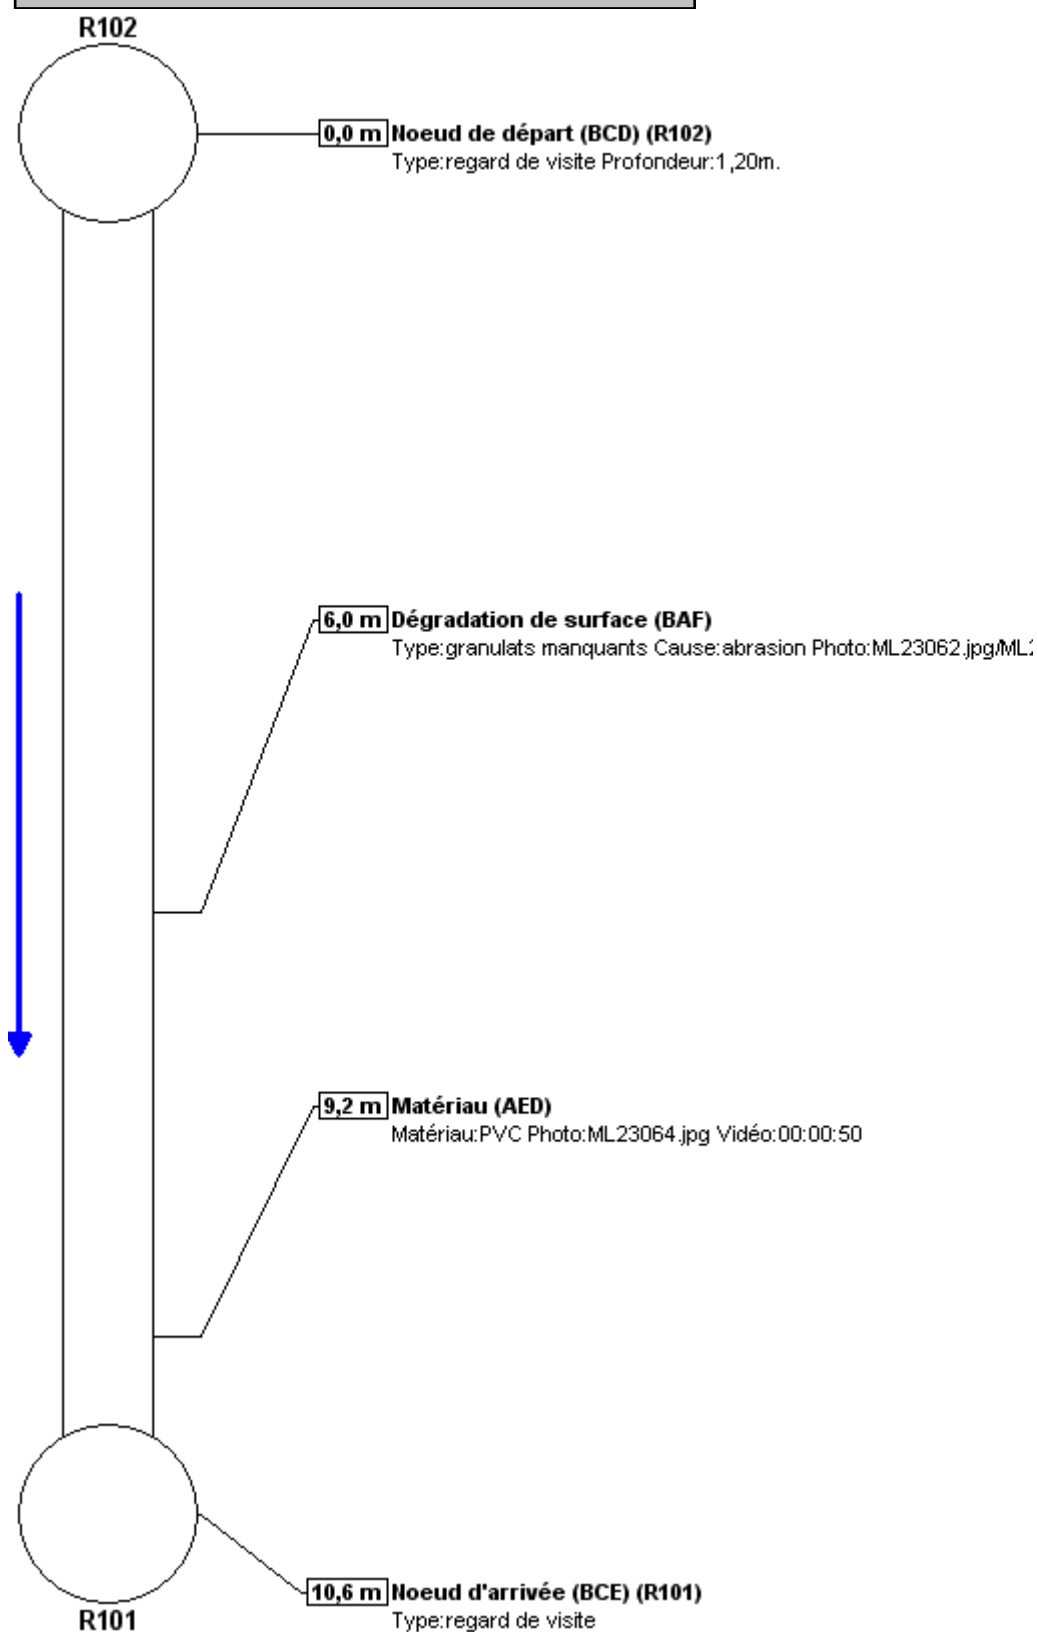

		TRONÇON 12 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 74,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R102 → R102.1	Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 74,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R102 ← R102.1	Matériau: PVC		

ILLUSTRATION

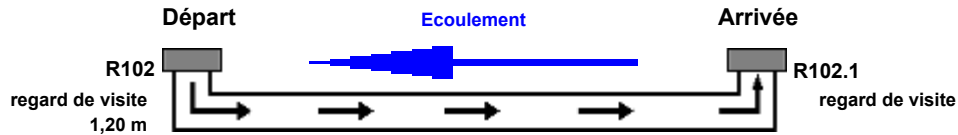

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13954.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **74,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 12 		Usage: eaux usées	
Longueur: 74,60		Diamètre(mm): 200		Sens de la visite: R102 → R102.1	
Longueur Inspectée: 74,60		Longueur unitaire(m): 6,00		Sens de l'écoulement: R102 ← R102.1	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: PVC	

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R102**


(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,20m.
 Photo:ML23067.jpg
 Vidéo:00:00:01



32,39 m

B10**(BCA) RACCORDEMENT**



(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23068.jpg
 Vidéo:00:03:02

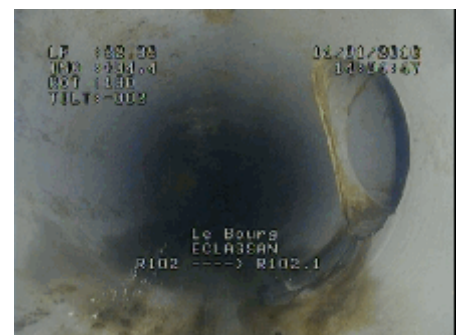

74,60 m


R102.1**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML23069.jpg/ML23070.jpg
 Vidéo:00:13:57

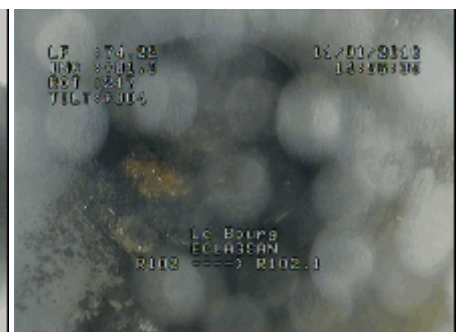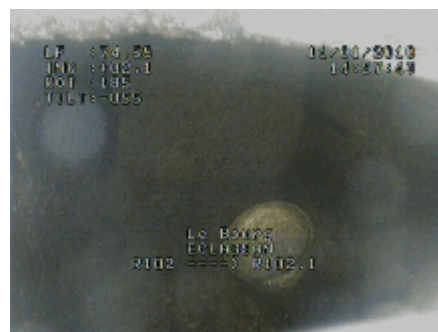


	TRONÇON 12 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 74,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R102 → R102.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 74,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R102 ← R102.1	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

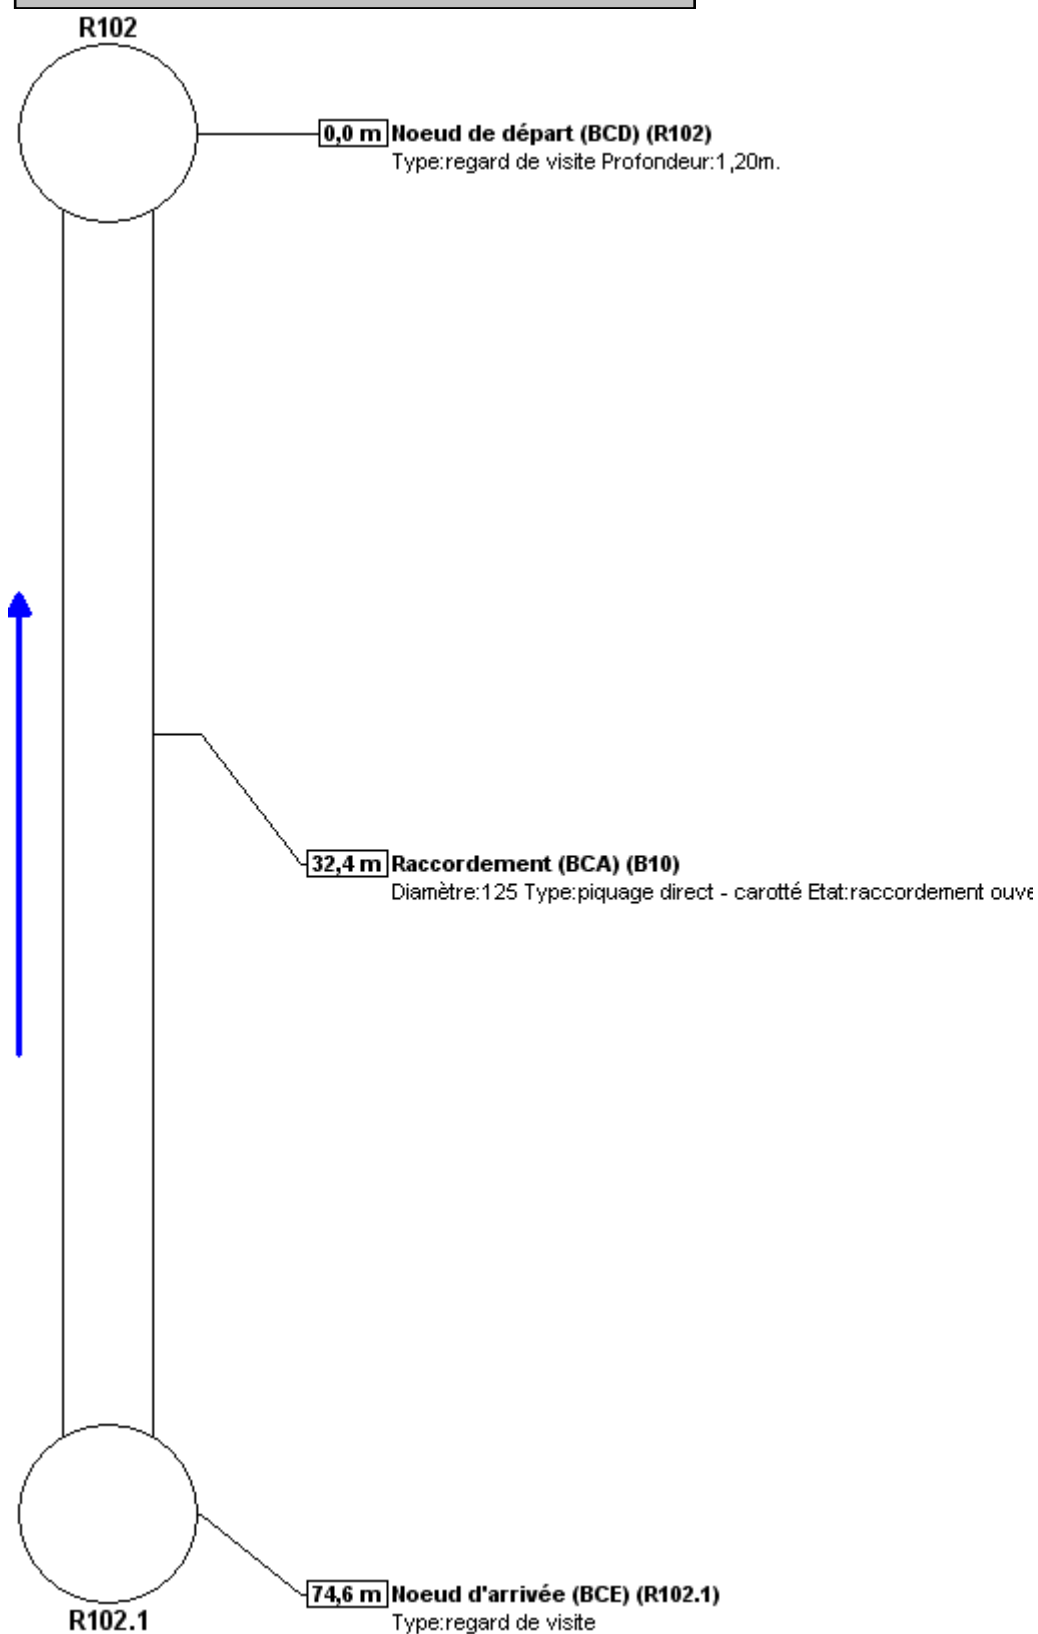

		TRONÇON 13 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R101 → R103	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R101 → R103	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

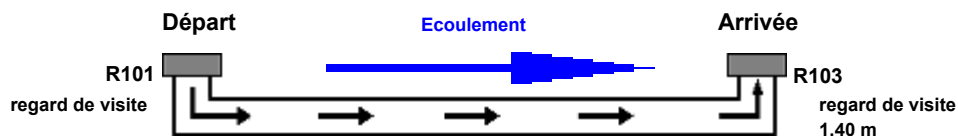

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13952.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **42,20**

Pente: Oui

Nb Photo(s): **3**

Nb Branchements(s): **0**

Inspecté: **0**

Nb Constat(s): **2**

OBSERVATIONS


Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 13 		Usage: eaux usées	
Le Bourg ECLASSAN					
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R101 → R103		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R101 → R103		Matériau: PVC	

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R101**


(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Photo:ML23058.jpg
 Vidéo:00:00:01

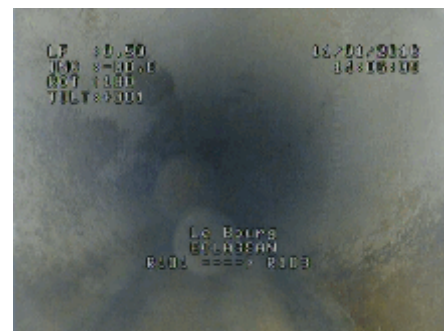

42,20 m

**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE****R103**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,40m.
 Photo:ML23059.jpg/ML23060.jpg
 Vidéo:00:02:46

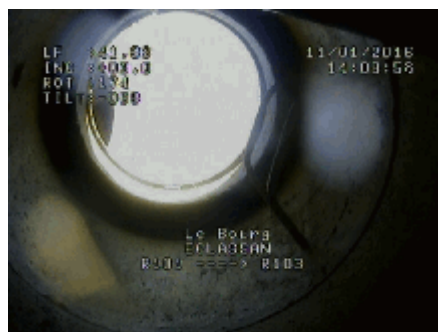


	TRONÇON 13 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R101 → R103	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R101 → R103	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION



		TRONÇON 14 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 61,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R103 → R42	Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 61,80	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R103 → R42	Matériau: Béton		

ILLUSTRATION

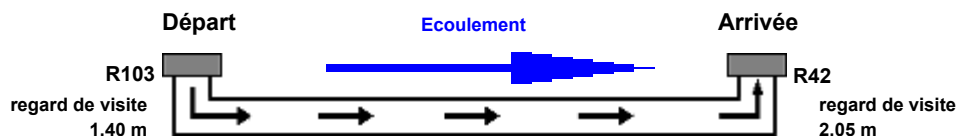

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous l'accotement d'une route
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Béton

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13959.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 61,80

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 0

Nb Constat(s): 11

Nb Photo(s): 11

Inspecté: 0

OBSERVATIONS

2 Niveaux d'eau - 4 Racines

		TRONÇON 14			Usage: eaux usées
Longueur: 61,80		Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R103 → R42		Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 61,80		Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R103 → R42		Matériau: Béton

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R103**

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,40m.
 Photo:ML23086.jpg
 Vidéo:00:00:02



2,89 m

**(BBA) RACINES**

(BBA) Racines
 Type:radicelles
 Photo:ML23087.jpg
 Vidéo:00:00:18



11,96 m

**(BBA) RACINES**

(BBA) Racines
 Type:radicelles
 Photo:ML23088.jpg
 Vidéo:00:00:56



		TRONÇON 14 		Usage: eaux usées	
Longueur: 61,80		Diamètre(mm): 200		Sens de la visite: R103 → R42	
Longueur Inspectée: 61,80		Longueur unitaire(m): 1,00		Sens de l'écoulement: R103 → R42	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: Béton	

17,13 m  **(BDD) NIVEAU D'EAU**


(BDD) Niveau d'eau
 Eaux usées:troubles et colorées
 Niveau:20%
 Photo:ML23089.jpg
 Vidéo:00:01:18

Début du flache à 17 mètre, fin à 23 mètre, hauteur maxi 5 cm




28,79 m  **(BBA) RACINES**

(BBA) Racines
 Type:radicelles
 Photo:ML23090.jpg
 Vidéo:00:02:11



33,07 m  **(BBA) RACINES**

(BBA) Racines
 Type:radicelles
 Photo:ML23091.jpg
 Vidéo:00:02:31




	TRONÇON 14 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 61,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R103 → R42	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 61,80	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R103 → R42	Matériau: Béton


49,58 m (BDD) NIVEAU D'EAU


(BDD) Niveau d'eau
Eaux usées:troubles et colorées
Niveau:25%
Photo:ML23092.jpg
Vidéo:00:03:36


Début du flache à 49 mètre, fin à 58 mètre, hauteur maxi 6 cm

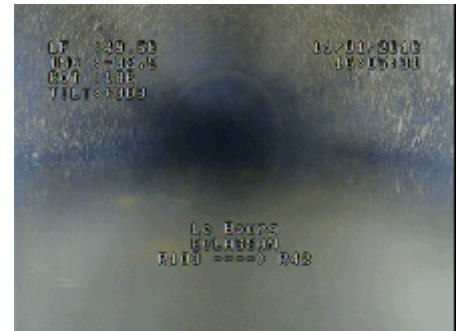
58,52 m (AED) MATÉRIAU

(AED) Matériau
Matériau:PVC
Photo:ML23093.jpg
Vidéo:00:04:17

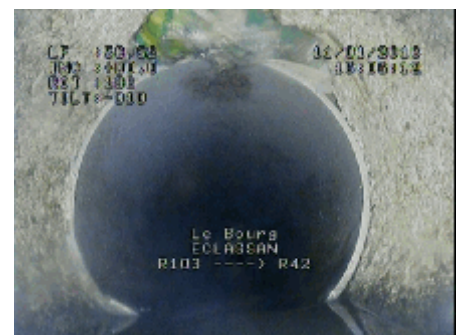
61,00 m (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE


(BDA) Photographie générale
Photo:ML23094.jpg
Vidéo:00:04:31
Coude vers le bas hors regard de visite

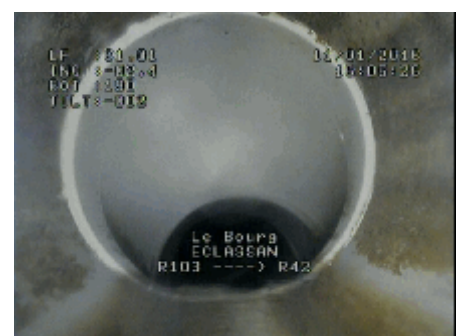

		TRONÇON 14 		Usage: eaux usées	
Le Bourg ECLASSAN					
Longueur: 61,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R103 → R42		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 61,80	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R103 → R42		Matériau: Béton	

61,25 m **(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale

Photo:ML23095.jpg

Vidéo:00:04:36

Coude pied de chute hors regard de visite
61,80 m **(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**
R42


(BCE) Noeud d'arrivée

Type:regard de visite

Profondeur:2,05m.


Photo:ML23096.jpg

Vidéo:00:04:43

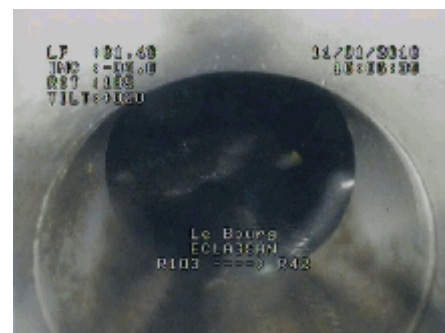


	TRONÇON 14 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 61,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R103 → R42	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 61,80	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R103 → R42	Matériau: Béton

PROFIL D'INSPECTION

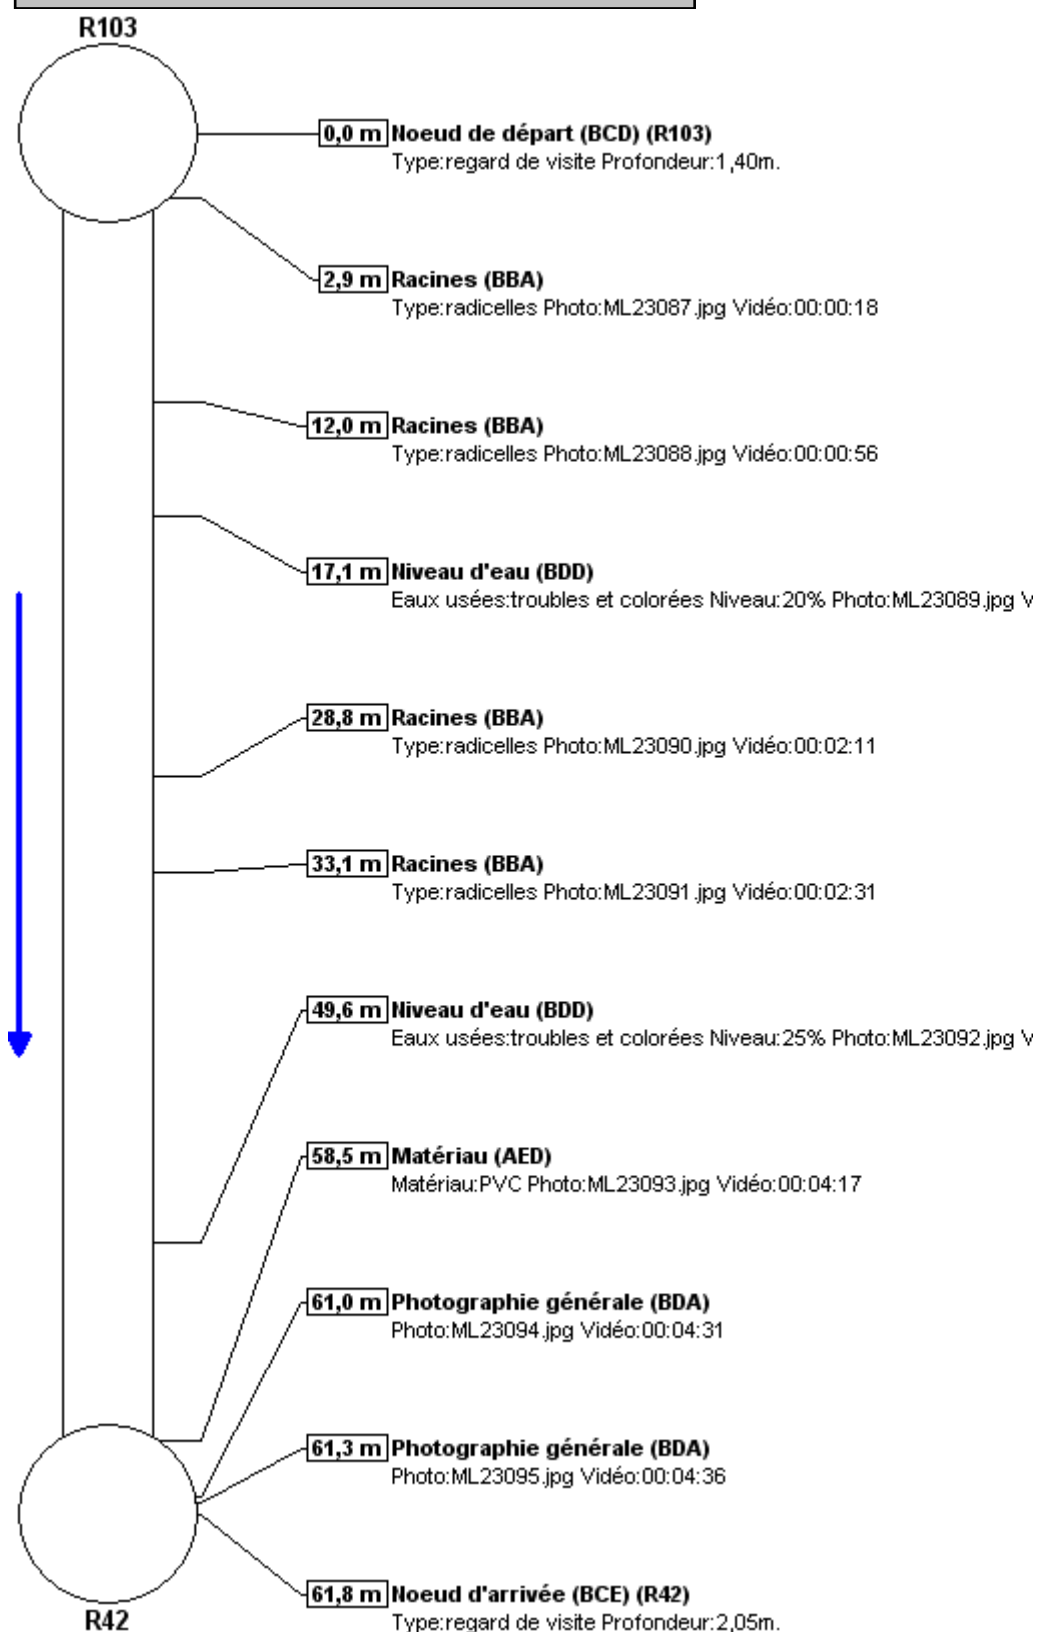

		TRONÇON 15 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 7,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R42 → R39	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 7,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R42 ← R39	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

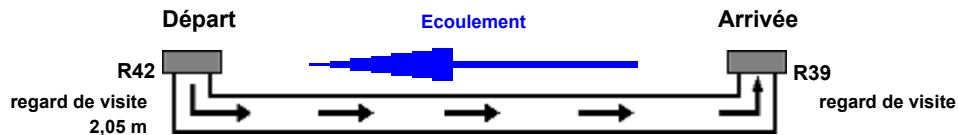

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13957.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **7,70**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 15 		Usage: eaux usées	
Le Bourg ECLASSAN					
Longueur: 7,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R42 → R39		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 7,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R42 ← R39		Matériau: PVC	

0,00 m

**R42****(BCD) NOEUD DE DÉPART**


(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:2,05m.
 Photo:ML23079.jpg
 Vidéo:00:00:01

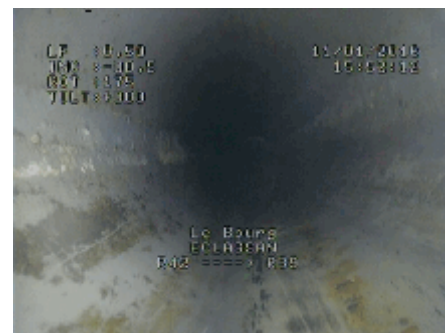

7,70 m


**R39****(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML23080.jpg/ML23081.jpg
 Vidéo:00:00:38

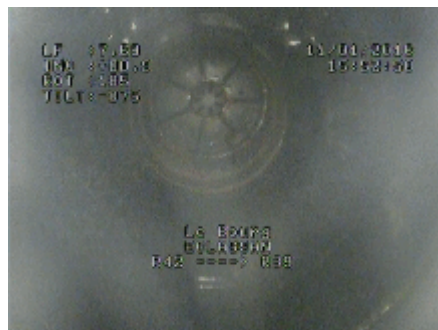


	TRONÇON 15 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 7,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R42 → R39	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 7,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R42 ← R39	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

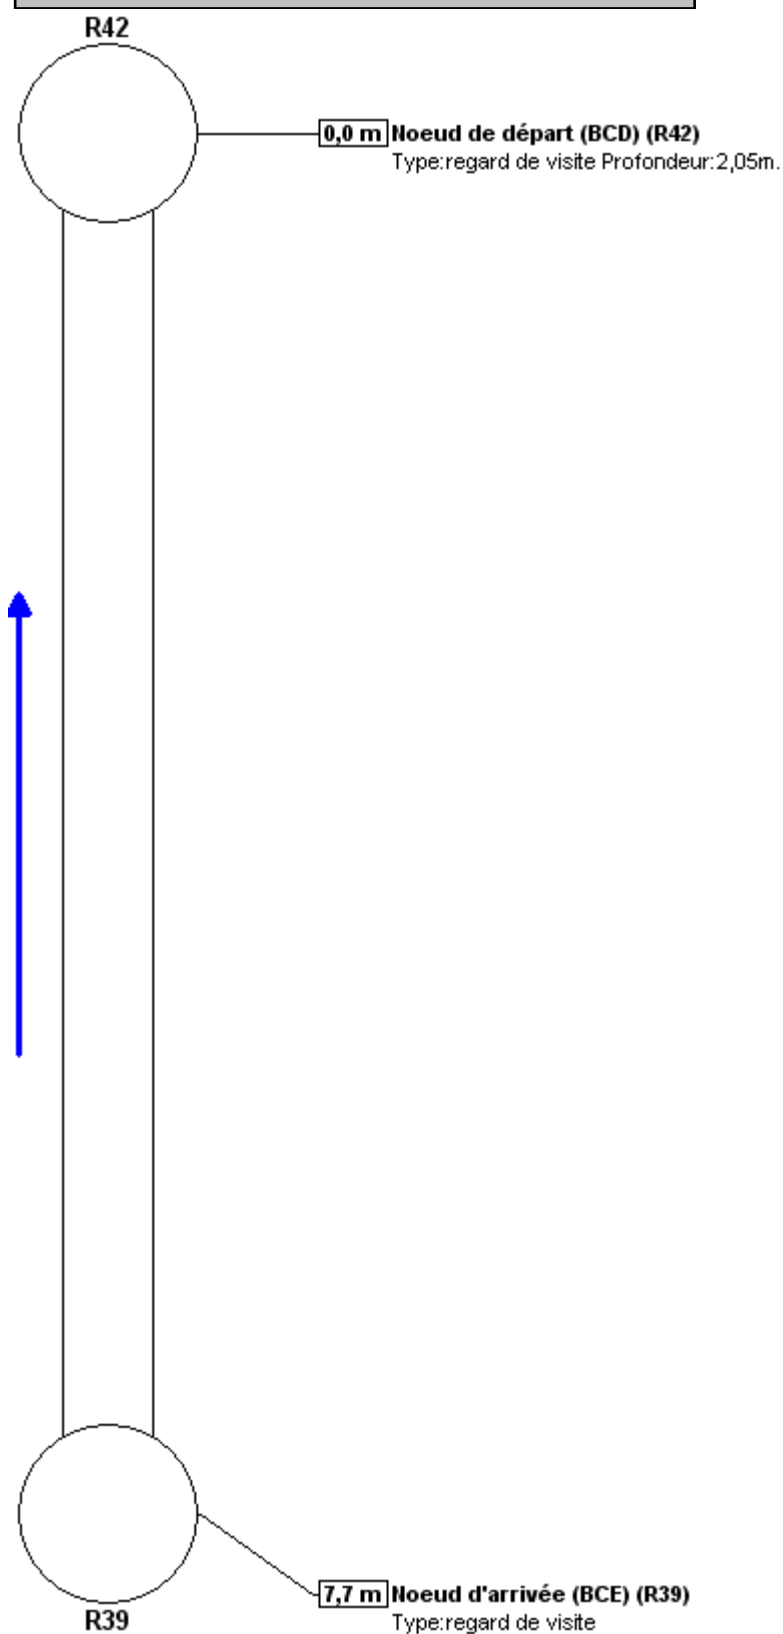

		TRONÇON 16 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 42,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R39 → R36		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 42,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R39 ← R36		Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

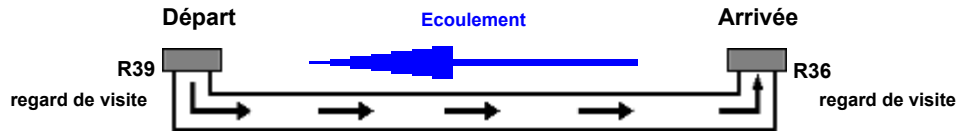

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13958.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **42,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 16 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 42,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R39 → R36	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R39 ← R36	Matériau: PVC

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R39**

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Photo:ML23082.jpg
Vidéo:00:00:01



27,45 m

B13**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
Diamètre:200
Type:culotte
Etat:raccordement ouvert
Photo:ML23083.jpg
Vidéo:00:01:51



42,50 m


R36**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
Photo:ML23084.jpg/ML23085.jpg
Vidéo:00:03:02




	TRONÇON 16 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 42,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R39 → R36	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R39 ← R36	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

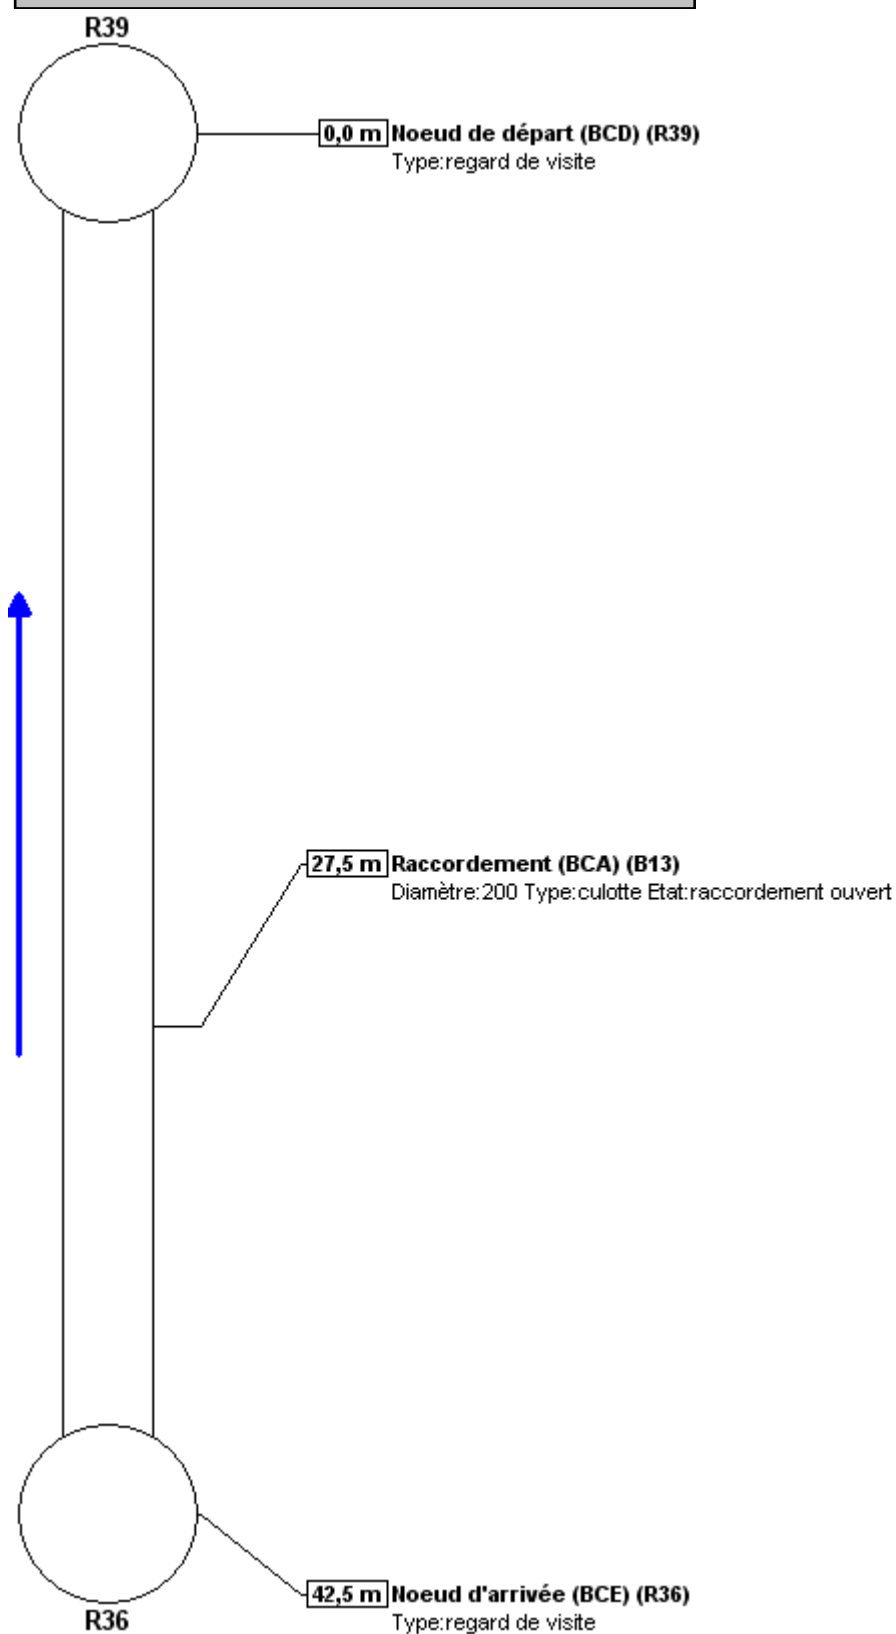

		TRONÇON 17 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 58,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R42 → R42.1	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 58,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R42 → R42.1	Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

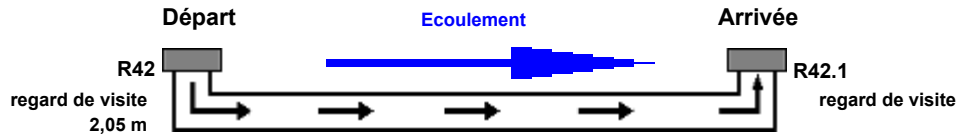

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13960.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **58,50**

Pente: Oui

Nb Branchements(s): **3**

Nb Constat(s): **10**

Nb Photo(s): **10**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Dégradation de surface - 1 Déplacement d'assemblage - 1 Racines

		TRONÇON 17 		Usage: eaux usées	
Le Bourg ECLASSAN					
Longueur: 58,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R42 → R42.1		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 58,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R42 → R42.1		Matériau: PVC	

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART**

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:2,05m.
 Photo:ML23097.jpg
 Vidéo:00:00:01



1,05 m

(AED) MATÉRIAU

(AED) Matériau
 Matériau:Béton
 Photo:ML23098.jpg
 Vidéo:00:00:11

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**



(BDA) Photographie générale
 Photo:ML23098.jpg
 Vidéo:00:00:30
Changement de diamètre en 300mm




		TRONÇON 17 		Usage: eaux usées	
Longueur: 58,50		Diamètre(mm): 200		Sens de la visite: R42 → R42.1	
Longueur Inspectée: 58,50		Longueur unitaire(m): 3,00		Sens de l'écoulement: R42 → R42.1	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: PVC	

3,23 m  **(BBA) RACINES**


(BBA) Racines
 Type:radicelles
 Photo:ML23099.jpg
 Vidéo:00:00:28

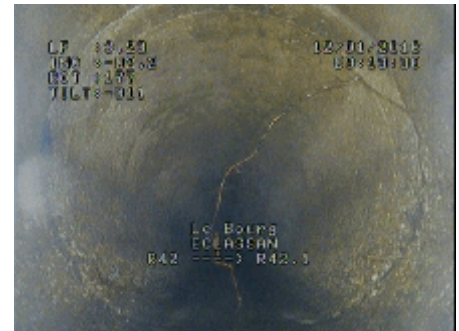
24,38 m  **(BCA) RACCORDEMENT**
B14

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23100.jpg
 Vidéo:00:01:55


26,90 m  **(BCA) RACCORDEMENT**
B15

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23101.jpg
 Vidéo:00:02:11




		TRONÇON 17 		Usage: eaux usées	
Longueur: 58,50		Diamètre(mm): 200		Sens de la visite: R42 → R42.1	
Longueur Inspectée: 58,50		Longueur unitaire(m): 3,00		Sens de l'écoulement: R42 → R42.1	
				Matériau: PVC	

27,26 m

B16

**(BCA) RACCORDEMENT**



(BCA) Raccordement
 Diamètre:100
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23102.jpg
 Vidéo:00:02:17



55,78 m

**(BAF) DÉGRADATION DE SURFACE**


(BAF) Dégradation de surface
 Type:granulats manquants
 Cause:abrasion
 Photo:ML23103.jpg
 Vidéo:00:04:08

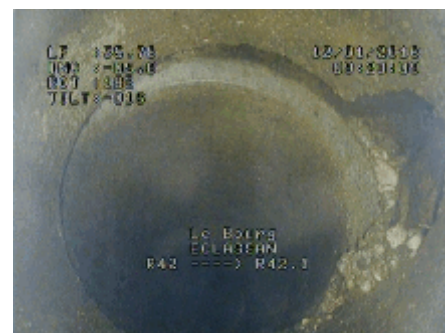


56,90 m

**(BAJ) DÉPLACEMENT D'ASSEMBLAGE**


(BAJ) Déplacement d'assemblage
 Type:décentrage (radial)
 Photo:ML23104.jpg
 Vidéo:00:04:23
Décalage vertical

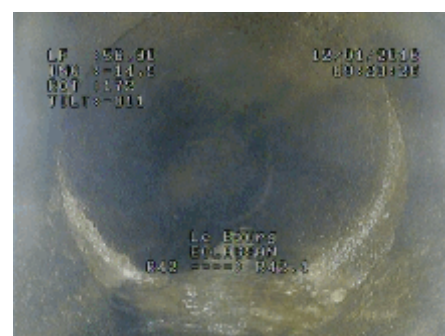

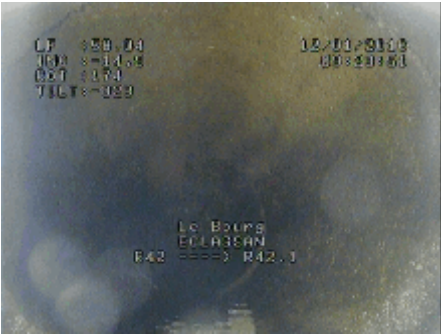ECLASSAN le bourg 2			Date : 08/01/2016
		TRONÇON 17 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 58,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R42 ➡ R42.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 58,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R42 ➡ R42.1	Matériau: PVC
58,50 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R42.1 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML23105.jpg Vidéo:00:04:48 Chute libre dans le regard 			


	TRONÇON 17 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 58,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R42 → R42.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 58,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R42 → R42.1	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

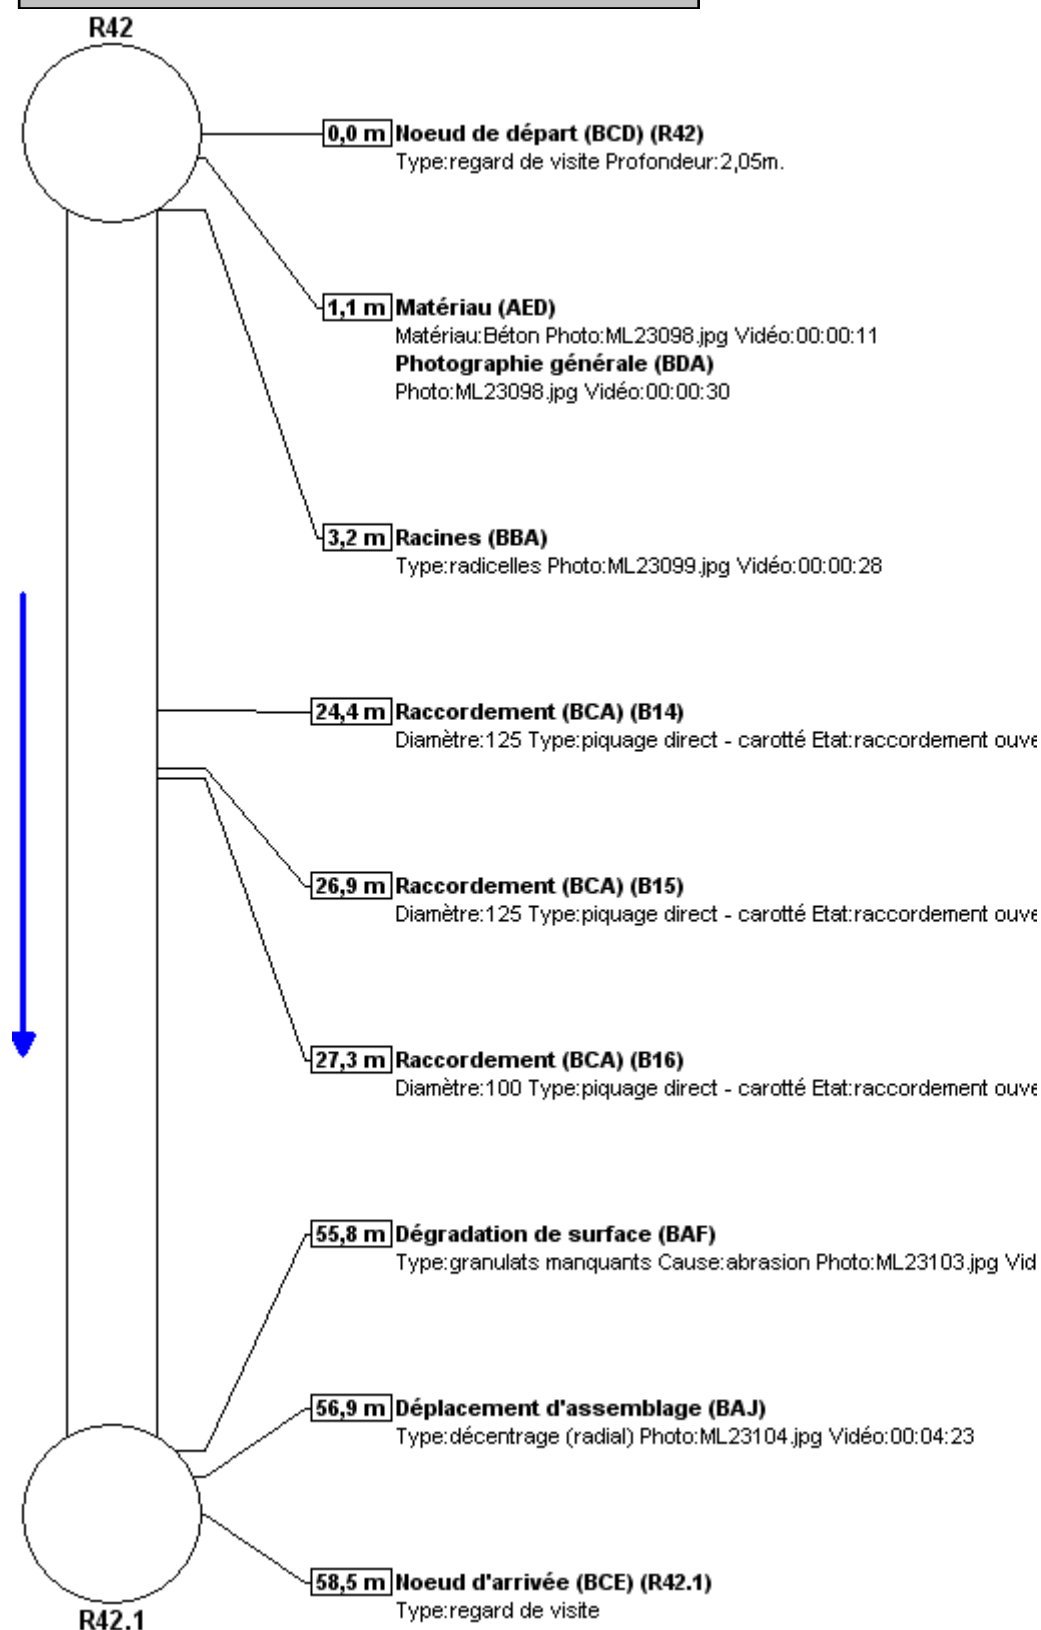

		TRONÇON 18 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 51,20	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R43 → R42.1	Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 51,20	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R43 ← R42.1	Matériau: Béton		

ILLUSTRATION

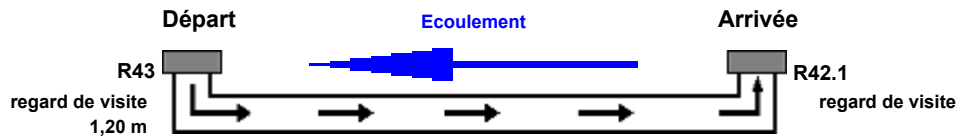

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Béton

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13961.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **51,20**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 18 		Usage: eaux usées	
Longueur: 51,20		Diamètre(mm): 400		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 51,20		Longueur unitaire(m): 1,00		Matériau: Béton	
		Sens de la visite: R43 → R42.1			
		Sens de l'écoulement: R43 ← R42.1			

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R43**


(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,20m.
 Photo:ML23106.jpg
 Vidéo:00:00:02



12,46 m

B17**(BCA) RACCORDEMENT**



(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23107.jpg
 Vidéo:00:00:36

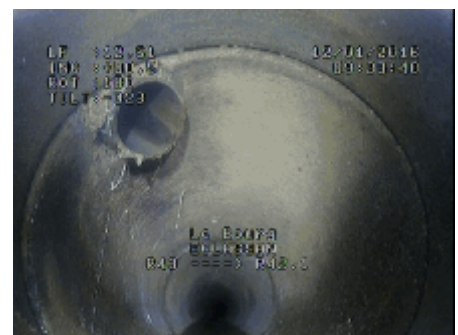

51,20 m


R42.1**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML23108.jpg/ML23109.jpg
 Vidéo:00:02:40

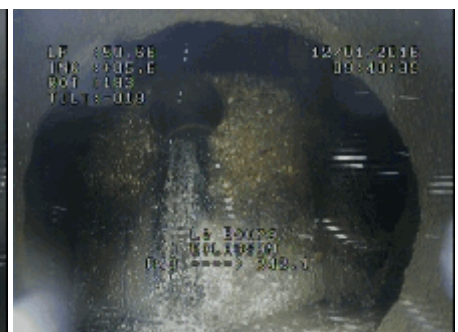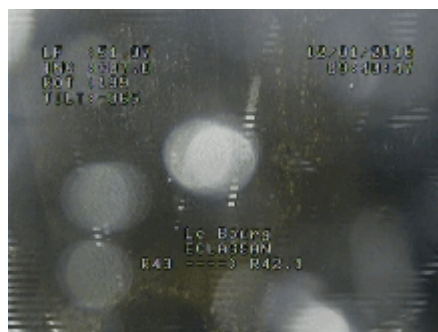


	TRONÇON 18 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 51,20	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R43 → R42.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 51,20	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R43 ← R42.1	Matériau: Béton

PROFIL D'INSPECTION

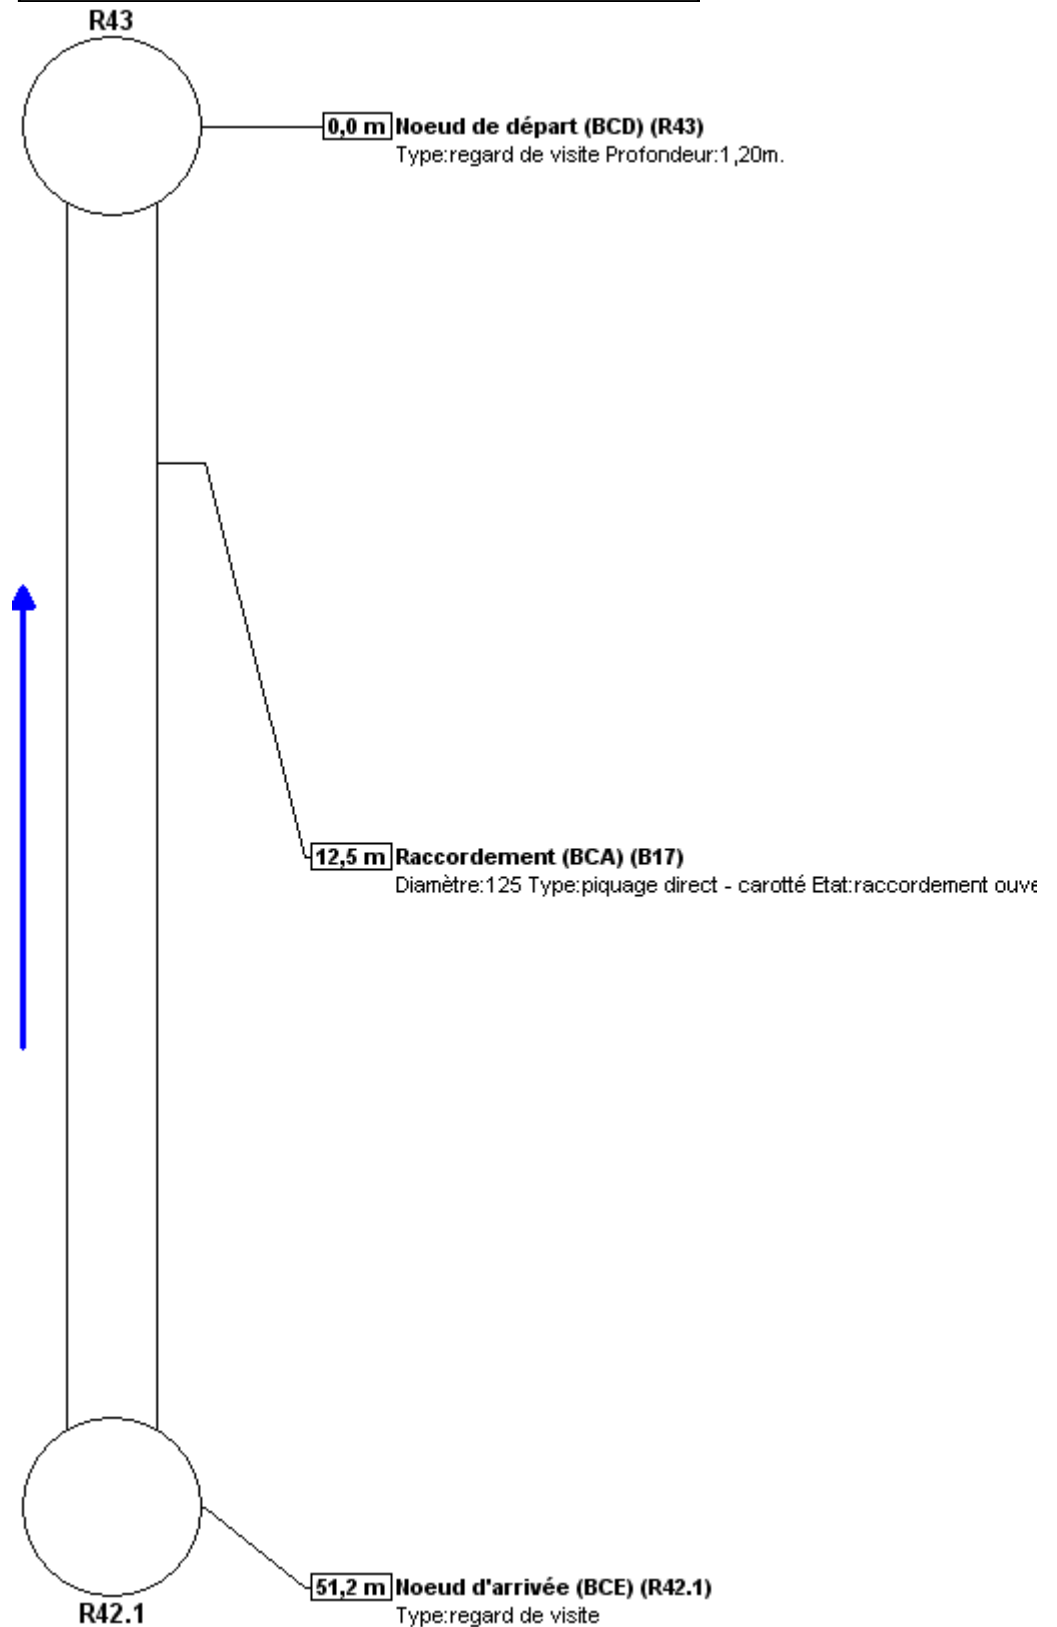

		TRONÇON 19 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 119,80	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R43 → R4	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 119,80	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R43 → R4	Matériau: Béton	

ILLUSTRATION

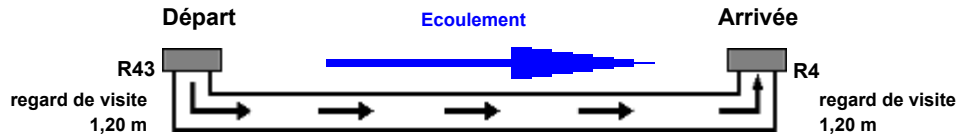

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Béton

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13962.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **119,80**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **2**

Nb Constat(s): **17**

Nb Photo(s): **19**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Dégradation de surface - 1 Dépôt - 3 Fissure

		TRONÇON 19 		Usage: eaux usées
Le Bourg ECLASSAN				
Longueur: 119,80	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R43 → R4	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 119,80	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R43 → R4	Matériau: Béton	

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART**

R43

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,20m.
 Photo:ML23110.jpg
 Vidéo:00:00:01




32,36 m

B18

**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - buriné
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23111.jpg
 Vidéo:00:01:21

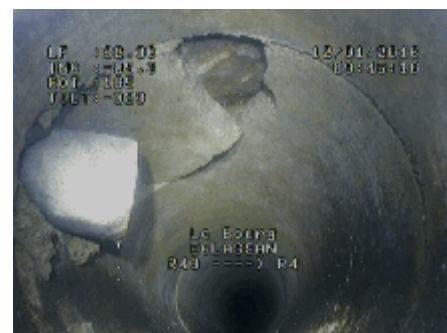

32,42 m

**(BAF) DÉGRADATION DE SURFACE**

(BAF) Dégradation de surface
 Type:granulats déchaussés
 Cause:autres causes
 Photo:ML23112.jpg
 Vidéo:00:01:26





		TRONÇON 19 		Usage: eaux usées	
Longueur: 119,80		Diamètre(mm): 400		Sens de la visite: R43 → R4	
Longueur Inspectée: 119,80		Longueur unitaire(m): 1,00		Sens de l'écoulement: R43 → R4	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: Béton	

37,72 m

B19

(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement
 Diamètre:200
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23113.jpg
 Vidéo:00:01:49

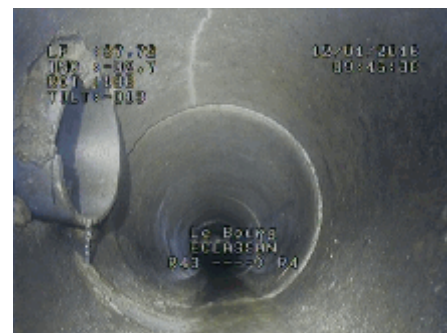

41,70 m


(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE


(BDA) Photographie générale
 Photo:ML23114.jpg
 Vidéo:00:02:07
Regard borgne lors de l'inspection



41,87 m

(AED) MATÉRIAU

(AED) Matériau
 Matériau:PVC
 Photo:ML23115.jpg
 Vidéo:00:02:20

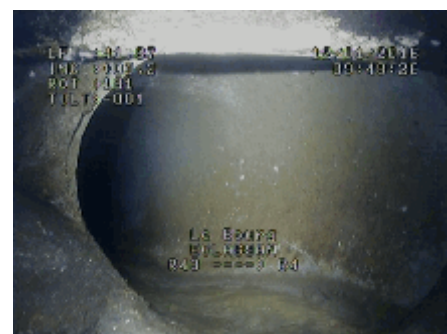

		TRONÇON 19 		Usage: eaux usées	
Longueur: 119,80		Diamètre(mm): 400		Sens de la visite: R43 → R4	
Longueur Inspectée: 119,80		Longueur unitaire(m): 1,00		Sens de l'écoulement: R43 → R4	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: Béton	

62,94 m **(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale

Photo:ML23116.jpg


Vidéo:00:03:34

Coude vers la droite hors regard de visite
66,30 m **(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale

Photo:ML23117.jpg/ML23118.jpg

Vidéo:00:05:54

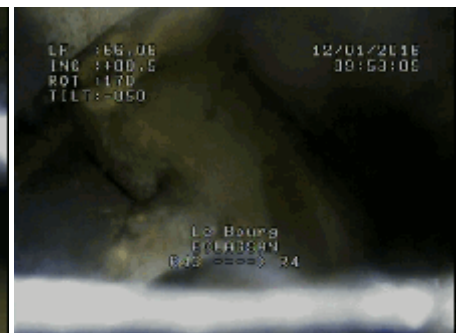Regard borgne lors de l'inspection**(BDC) INSPECTION ABANDONNÉE**

(BDC) Inspection abandonnée Raison:autre Résultat:inspection terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

Vidéo:00:06:14

**0,00 m****R4****DÉBUT DE L'INSPECTION INVERSE**

DÉBUT DE L'INSPECTION INVERSE

Type:regard de visite

Profondeur:1,20m.

Photo:ML23119.jpg

Vidéo:00:06:15



		TRONÇON 19 		Usage: eaux usées	
Longueur: 119,80		Diamètre(mm): 400		Sens de la visite: R43 → R4	
Longueur Inspectée: 119,80		Longueur unitaire(m): 1,00		Sens de l'écoulement: R43 → R4	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: Béton	

0,50 m**(AED) MATÉRIAU**

(AED) Matériau
 Matériau:Béton
 Photo:ML23119.jpg
 Vidéo:00:09:47

**17,44 m****(BAB) FISSURE**

(BAB) Fissure
 Nature:fissure ouverte
 Orientation:longitudinale
 Photo:ML23120.jpg
 Vidéo:00:07:06

**31,58 m****(BAB) FISSURE**



(BAB) Fissure
 Nature:fissure ouverte
 Orientation:longitudinale
 Photo:ML23121.jpg
 Vidéo:00:07:52




		TRONÇON 19 		Usage: eaux usées	
Longueur: 119,80		Diamètre(mm): 400		Sens de la visite: R43 → R4	
Longueur Inspectée: 119,80		Longueur unitaire(m): 1,00		Sens de l'écoulement: R43 → R4	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: Béton	

32,07 m **(BAB) FISSURE**

(BAB) Fissure
 Nature:fissure ouverte
 Orientation:complexe
 Photo:ML23122.jpg
 Vidéo:00:07:59

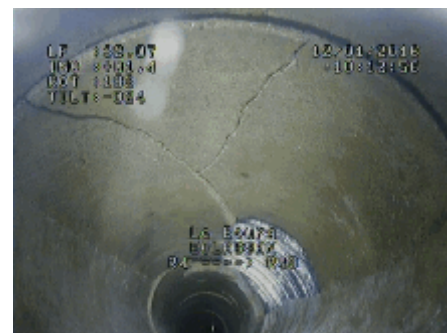
32,69 m **(BCB) RÉPARATION PONCTUELLE**

(BCB) Réparation ponctuelle Type:trou réparé
 Photo:ML23123.jpg/ML23124.jpg
 Vidéo:00:08:17



53,30 m **(DBC) DÉPÔT**

(DBC) Dépôt
 Type:grossier
 Photo:ML23125.jpg
 Vidéo:00:09:22




ECLASSAN le bourg 2			Date : 08/01/2016
		TRONÇON 19 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 119,80	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R43 → R4	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 119,80	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R43 → R4	Matériau: Béton
53,50 m  (BDC) INSPECTION ABANDONNÉE (BDC) Inspection abandonnée Raison:autre Résultat:l'inspection de la conduite totale est terminée. Non inspecté:0m Photo:ML23126.jpg/ML23127.jpg Vidéo:00:09:35 Recoupement de l'inspection effectuée.  			

	TRONÇON 19 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 119,80	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R43 → R4	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 119,80	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R43 → R4	Matériau: Béton

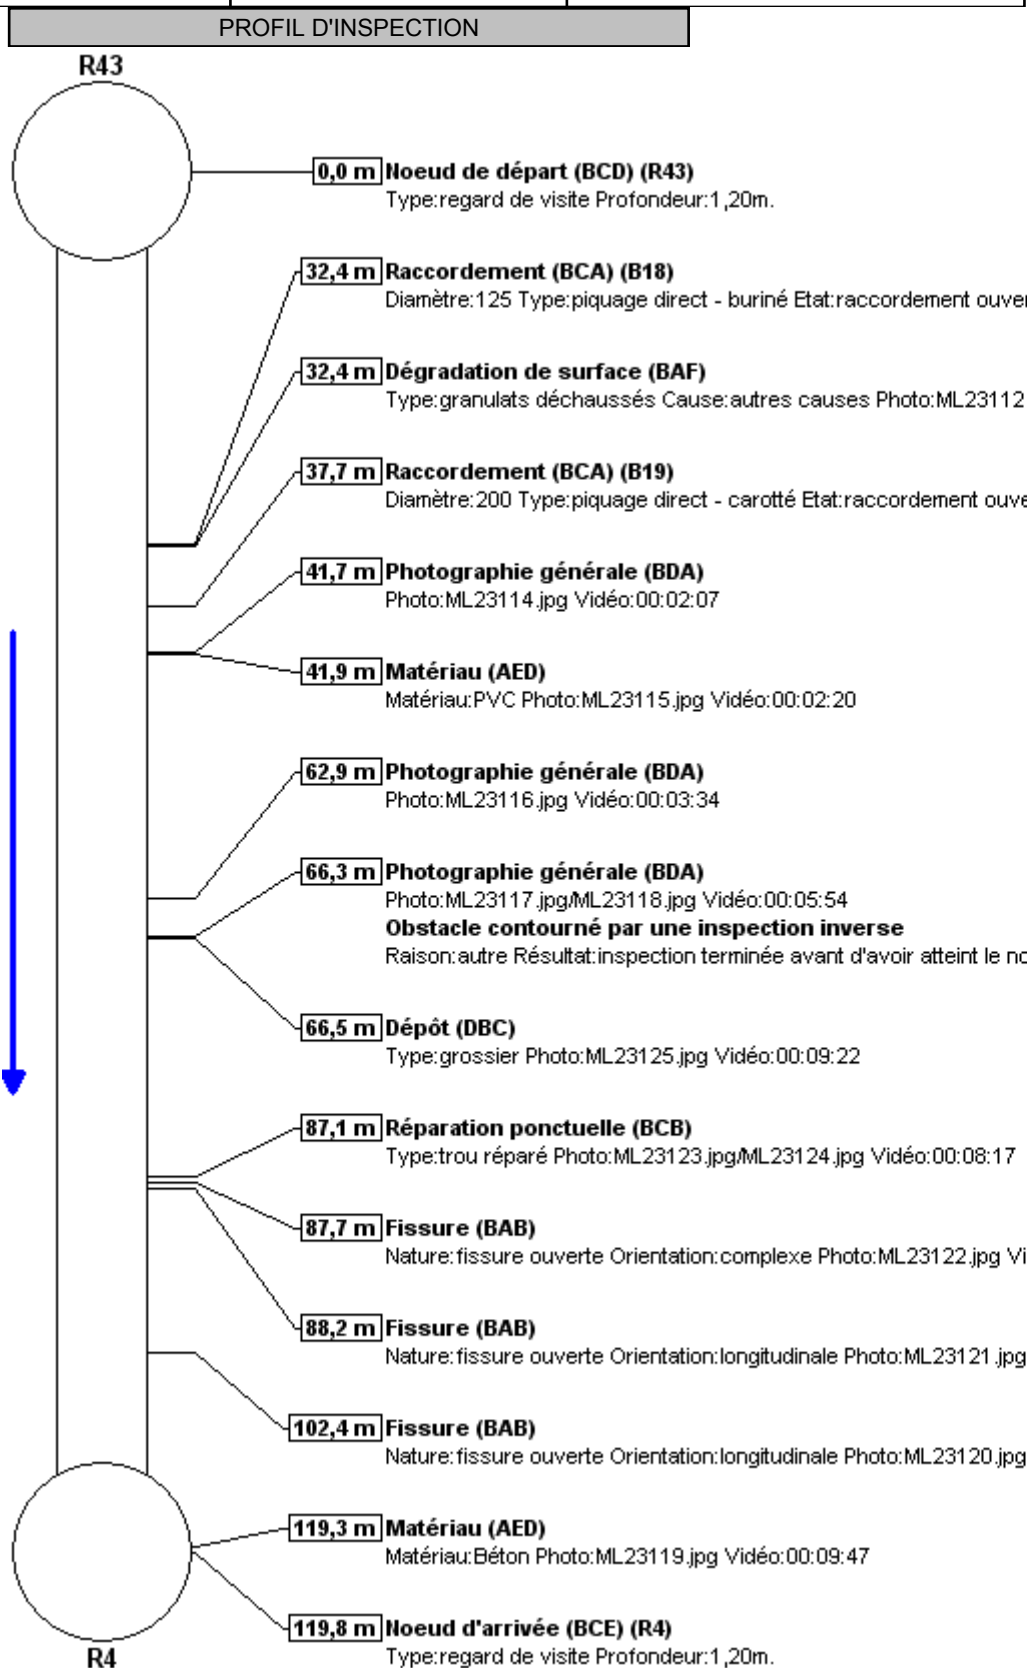

		TRONÇON 20 Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 15,60	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R4 → DO1	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 15,60	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R4 → DO1	Matériau: Béton	

ILLUSTRATION

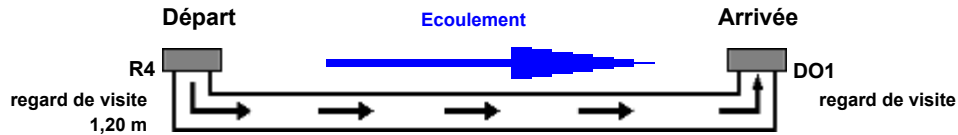

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Béton

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13963.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **15,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **7**

Nb Photo(s): **8**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

2 Fissure

		TRONÇON 20 		Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 15,60	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R4 → DO1		Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 15,60	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R4 → DO1		Matériau: Béton		

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART**

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,20m.
 Photo:ML23128.jpg
 Vidéo:00:00:01



2,66 m

**(BCB) RÉPARATION PONCTUELLE**

(BCB) Réparation ponctuelle
 Type:remplacement de la conduite
 Photo:ML23129.jpg
 Vidéo:00:00:13

12H -> 12H

**(AED) MATÉRIAU**

(AED) Matériau
 Matériau:PVC
 Photo:ML23130.jpg
 Vidéo:00:00:19




		TRONÇON 20 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 15,60	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R4 → DO1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 15,60	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R4 → DO1	Matériau: Béton

5,66 m

(AED) MATÉRIAU


(AED) Matériau
Matériau: Béton
Photo: ML23131.jpg
Vidéo: 00:00:35

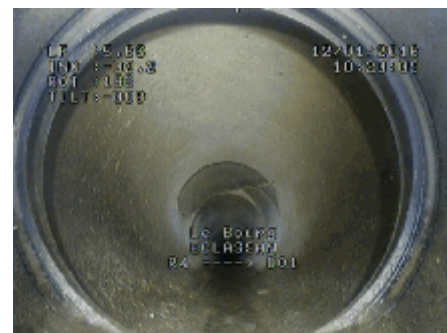

6,67 m

**(BAB) FISSURE**

(BAB) Fissure
Nature: fissure ouverte
Orientation: complexe
Photo: ML23132.jpg
Vidéo: 00:00:44

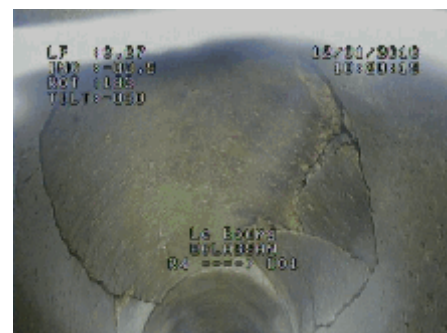

9H -> 3H



12,73 m

**(BAB) FISSURE**

(BAB) Fissure
Nature: fissure ouverte
Orientation: complexe
Photo: ML23133.jpg
Vidéo: 00:01:05




12H -> 12H



ECLASSAN le bourg 2			Date : 08/01/2016
		TRONÇON 20 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 15,60	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R4 ➔ DO1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 15,60	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R4 ➡ DO1	Matériau: Béton
15,60 m DO1  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML23134.jpg/ML23135.jpg Vidéo:00:01:27   			


	TRONÇON 20 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 15,60	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R4 → DO1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 15,60	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R4 → DO1	Matériau: Béton

PROFIL D'INSPECTION

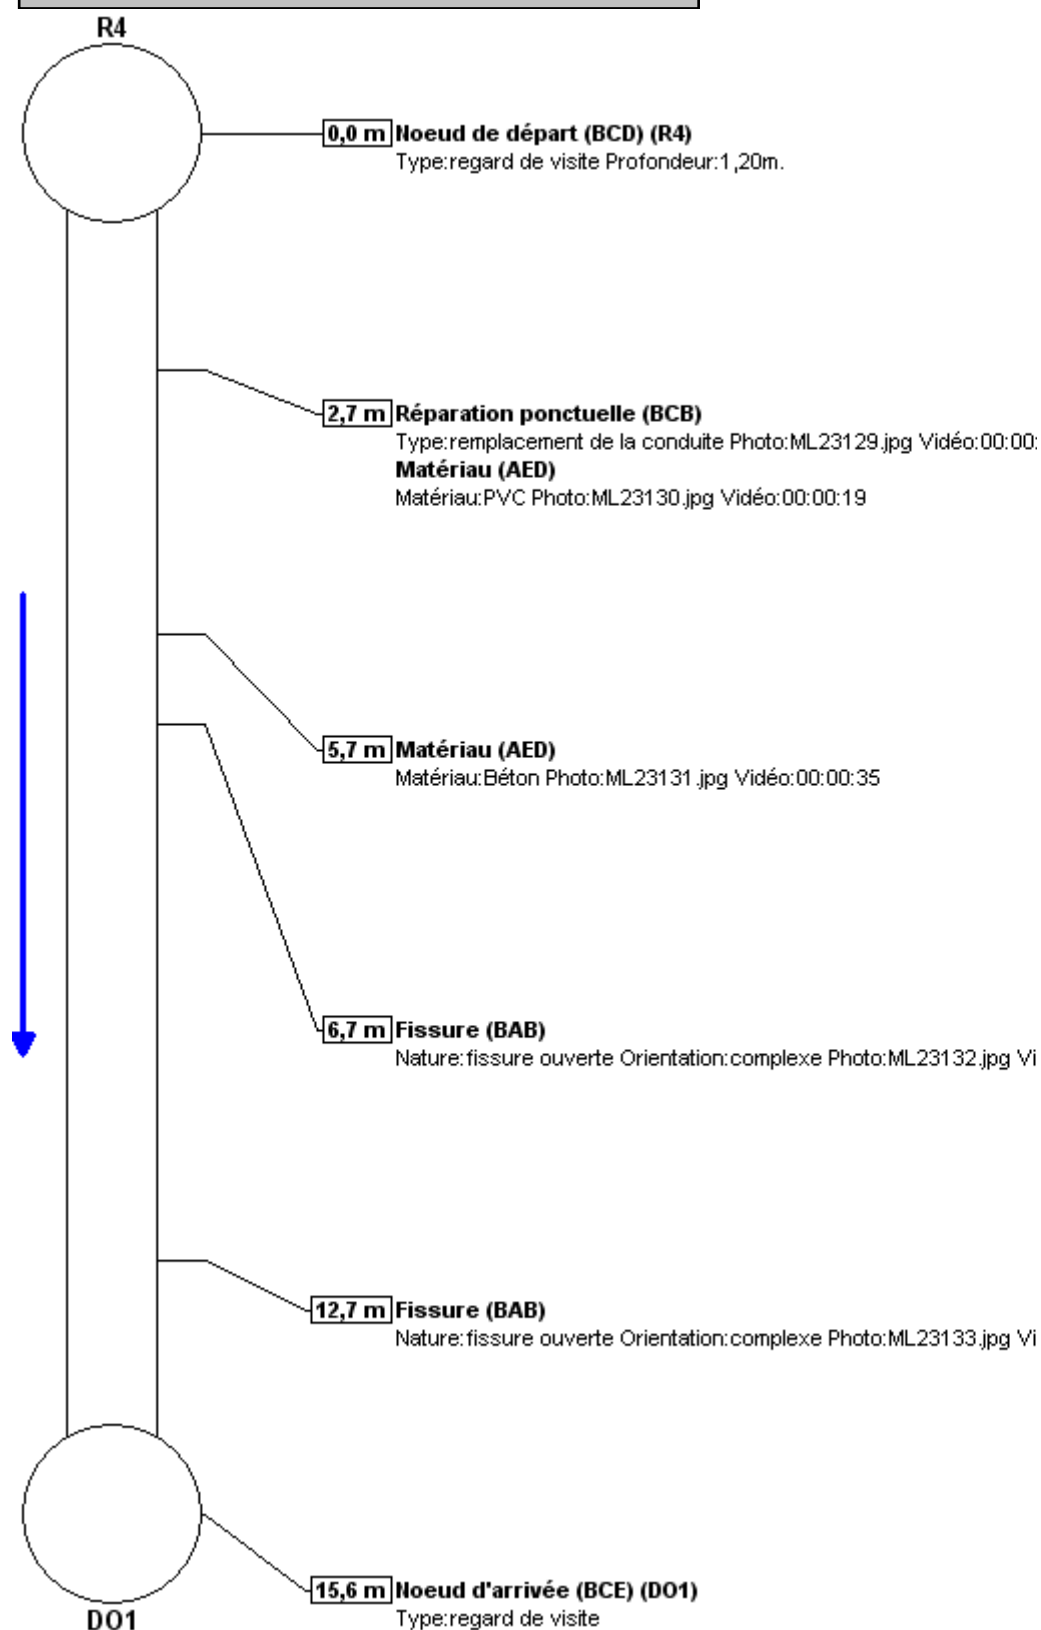

		TRONÇON 21 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 15,30	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R3 → DO1		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 15,30	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R3 → DO1		Matériau: Béton	

ILLUSTRATION

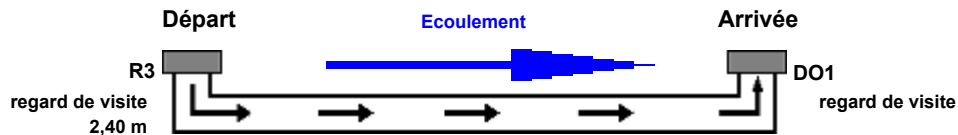

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Béton

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13964.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **15,30**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **5**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

2 Fissure

		TRONÇON 21 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 15,30	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R3 → DO1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 15,30	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R3 → DO1	Matériau: Béton

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R3**

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:2,40m.
Photo:ML23136.jpg
Vidéo:00:00:01



1,33 m

**(BAB) FISSURE**

(BAB) Fissure
Nature:fissure ouverte
Orientation:complexe
Photo:ML23137.jpg
Vidéo:00:00:09

11H -> 3H




2,08 m

**(BAB) FISSURE**

(BAB) Fissure
Nature:fissure ouverte
Orientation:complexe
Photo:ML23138.jpg
Vidéo:00:00:17


8H -> 5H

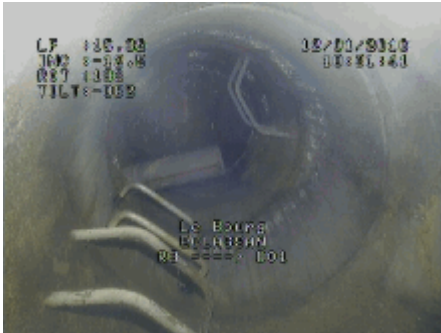

ECLASSAN le bourg 2			Date : 08/01/2016
		TRONÇON 21 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 15,30	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R3 → DO1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 15,30	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R3 → DO1	Matériau: Béton
15,30 m DO1  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML23139.jpg/ML23140.jpg Vidéo:00:00:56 			
			


	TRONÇON 21 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 15,30	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R3 → DO1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 15,30	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R3 → DO1	Matériau: Béton

PROFIL D'INSPECTION

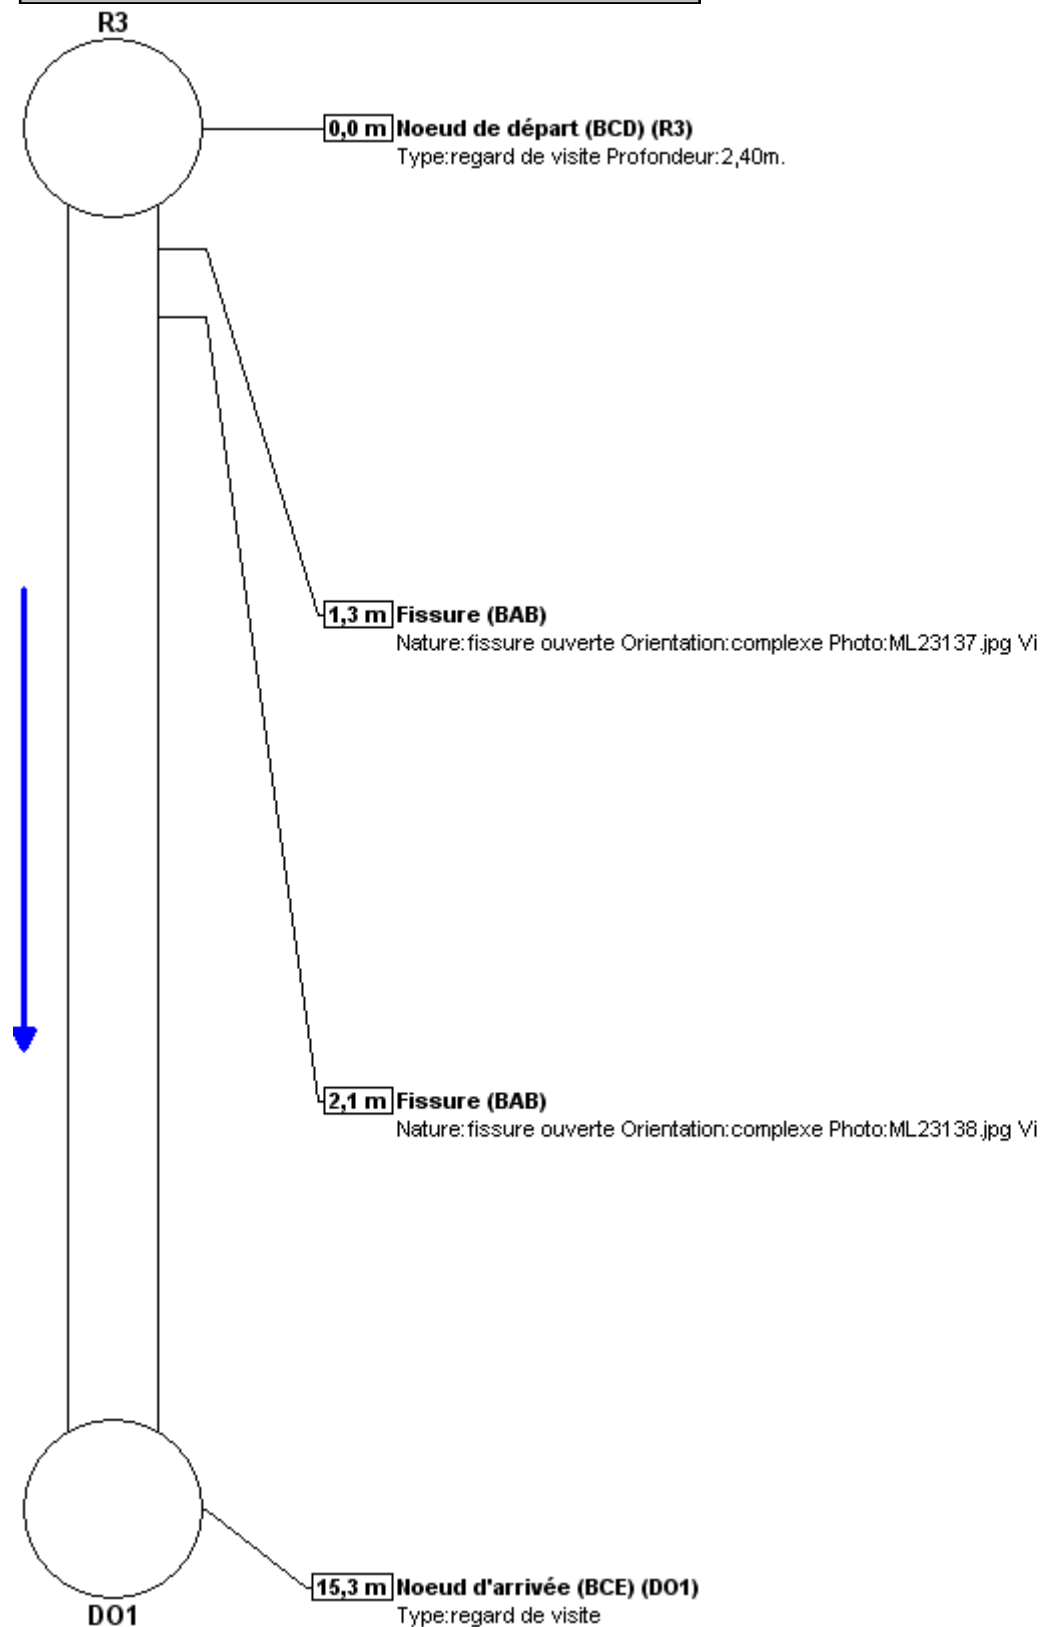

		TRONÇON 22 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 82,00	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R3 → R8		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 22,60	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R3 ← R8		Matériau: Béton	

ILLUSTRATION

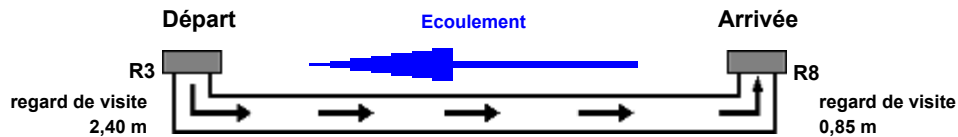

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Béton

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13965.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection incomplète

Linéaire inspecté (m): **22,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **3**


Nb Constat(s): **14**

Nb Photo(s): **12**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Dégradation de surface - 1 Fissure - 1 Racines - 1 Réparation défectueuse

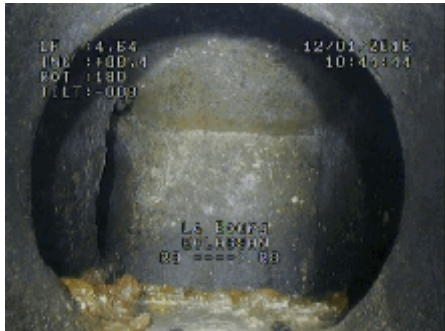ECLASSAN le bourg 2		Date : 08/01/2016	
		TRONÇON 22 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 82,00	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R3 → R8	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 22,60	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R3 ← R8	Matériau: Béton
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R3 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:2,40m. Photo:ML23141.jpg Vidéo:00:00:01 			
3,26 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML23142.jpg Vidéo:00:00:15 Changement de diamètre en 300mm 			
4,65 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML23143.jpg Vidéo:00:00:27 Regard borgne lors de l'inspection 			
4,70 m  (BDC) INSPECTION ABANDONNÉE (BDC) Inspection abandonnée Raison:autre Résultat:inspection terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée Vidéo:00:00:56 			

		TRONÇON 22			Usage: eaux usées
Longueur: 82,00		Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R3 → R8		Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 22,60		Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R3 ← R8		Matériau: Béton

0,00 m

R8

**DÉBUT DE L'INSPECTION INVERSE****DÉBUT DE L'INSPECTION INVERSE**

Type:regard de visite

Profondeur:0,85m.

Photo:ML23144.jpg

Vidéo:00:00:58



1,26 m

**(BAB) FISSURE**

(BAB) Fissure


Nature:fissure ouverte

Orientation:complexe

Photo:ML23145.jpg

Vidéo:00:01:11

10H -> 1H

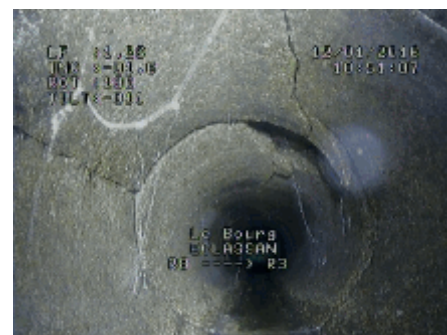

1,50 m

**(BAF) DÉGRADATION DE SURFACE**

(BAF) Dégradation de surface


Type:granulats déchaussés

Cause:abrasion

Photo:ML23146.jpg

Vidéo:00:01:17

12H -> 2H

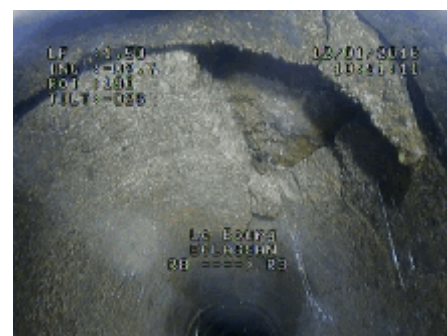


		TRONÇON 22 		Usage: eaux usées	
Longueur: 82,00		Diamètre(mm): 400		Sens de la visite: R3 → R8	
Longueur Inspectée: 22,60		Longueur unitaire(m): 1,00		Sens de l'écoulement: R3 ← R8	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: Béton	

4,33 m

**(BAL) RÉPARATION DÉFECTUEUSE**

(BAL) Réparation défectueuse
 Type:excès de matériau de réparation constituant un obstacle
 Orientation:circonférentielle
 Photo:ML23147.jpg
 Vidéo:00:01:30

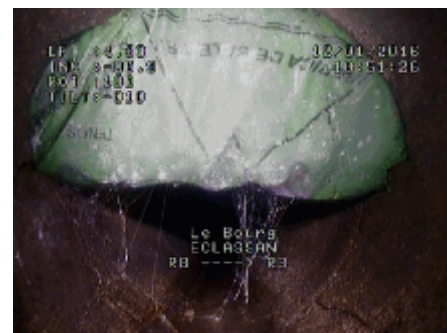

5,11 m

B20

(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23148.jpg
 Vidéo:00:01:47



8,48 m

B21

(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement
 Diamètre:200
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23149.jpg
 Vidéo:00:02:06





		TRONÇON 22				Usage: eaux usées	
Longueur: 82,00		Diamètre(mm): 400		Sens de la visite: R3 → R8		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 22,60		Longueur unitaire(m): 1,00		Sens de l'écoulement: R3 ← R8		Matériau: Béton	

11,87 m

B22

**(BCA) RACCORDEMENT**



(BCA) Raccordement
 Diamètre:150
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23150.jpg
 Vidéo:00:02:31

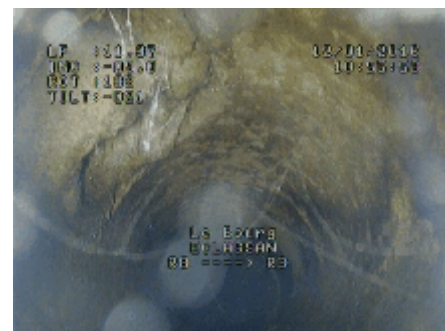

12,56 m

**(BBA) RACINES**


(BBA) Racines
 Type:radicelles
 Photo:ML23151.jpg
 Vidéo:00:02:59

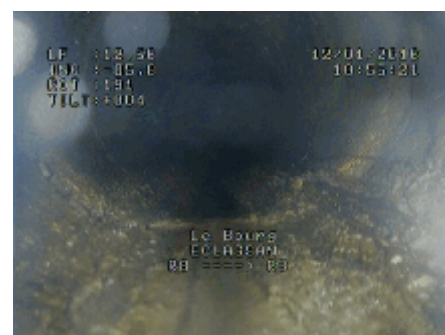

17,85 m

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale
 Photo:ML23152.jpg
 Vidéo:00:03:23
Regard borgne lors de l'inspection

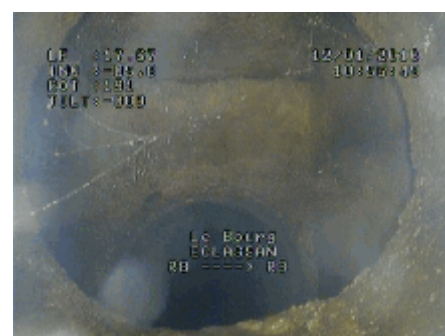

17,90 m


**(BDC) INSPECTION ABANDONNÉE**

(BDC) Inspection abandonnée Raison:autre Résultat:l'inspection de la conduite totale n'est pas terminée. Non inspecté:59,4m
 Vidéo:00:03:33




	TRONÇON 22 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 82,00	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R3 → R8	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 22,60	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R3 ← R8	Matériau: Béton

PROFIL D'INSPECTION

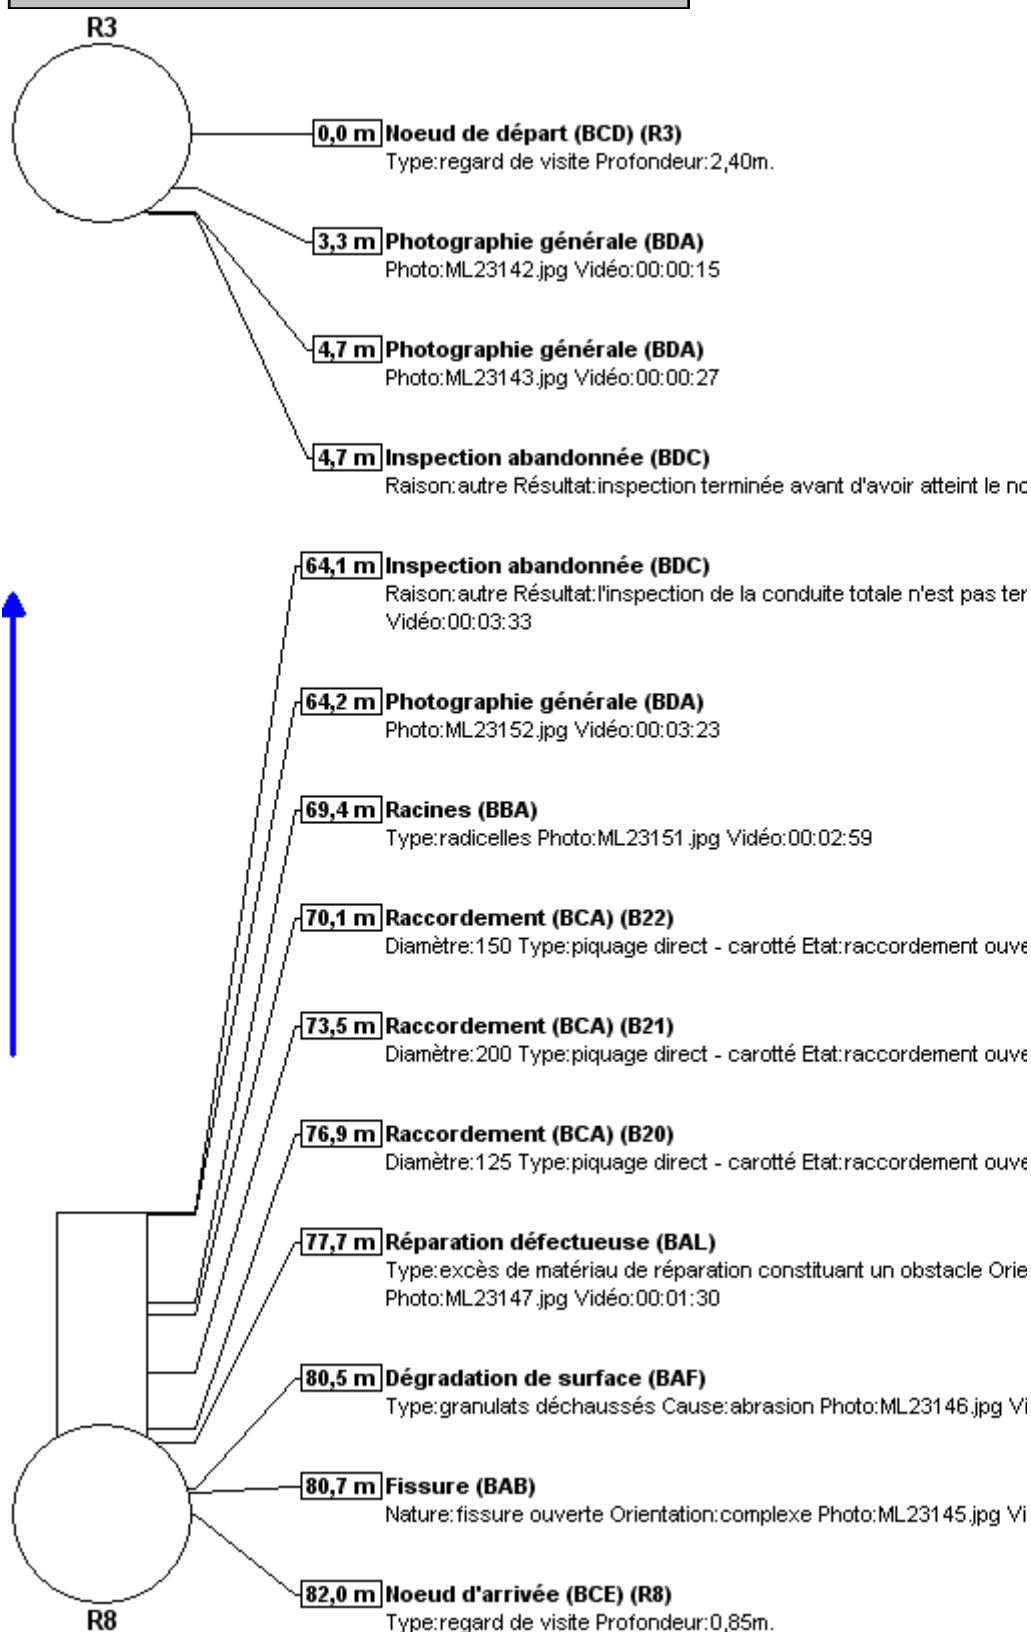

		TRONÇON 23 Le Bourg ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 189,90	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R3 → R2		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 189,90	Longueur unitaire(m): 2,40	Sens de l'écoulement: R3 ← R2		Matériau: Béton	

ILLUSTRATION

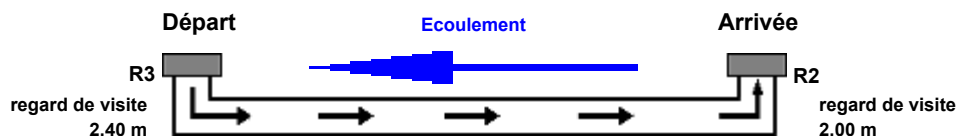

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Béton

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13966.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **189,90**

Pente: Oui

Nb Photo(s): **16**

Nb Branchements(s): **3**

Inspecté: **0**

Nb Constat(s): **15**

OBSERVATIONS

3 Fissure - 1 Racines - 1 Remarque générale

		TRONÇON 23			Usage: eaux usées
Longueur: 189,90		Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R3 → R2		Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 189,90		Longueur unitaire(m): 2,40	Sens de l'écoulement: R3 ← R2		Matériau: Béton

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART**

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:2,40m.
 Photo:ML23153.jpg
 Vidéo:00:00:01




15,66 m

**(BAB) FISSURE**

(BAB) Fissure
 Nature:fissure ouverte
 Orientation:circonférentielle
 Photo:ML23154.jpg
 Vidéo:00:00:47

12H -> 12H

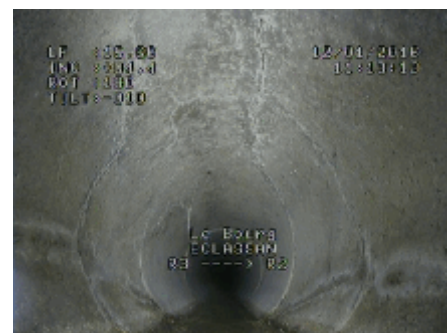

23,68 m

**(BAB) FISSURE**

(BAB) Fissure
 Nature:fissure ouverte
 Orientation:circonférentielle
 Photo:ML23155.jpg
 Vidéo:00:01:22

2H -> 10H




		TRONÇON 23			Usage: eaux usées
Longueur: 189,90		Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R3 → R2		Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 189,90		Longueur unitaire(m): 2,40	Sens de l'écoulement: R3 ← R2		Matériau: Béton


37,39 m

(BCA) RACCORDEMENT


B23

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23156.jpg
 Vidéo:00:02:02
Branchement pénétrant



11H

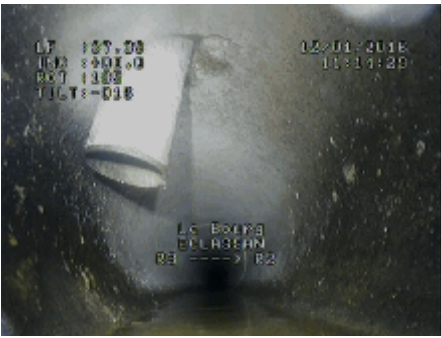46,55 m

(BAB) FISSURE

(BAB) Fissure
 Nature:fissure ouverte
 Orientation:circonférentielle
 Photo:ML23157.jpg
 Vidéo:00:02:38



1H -> 11H





50,59 m

(BBA) RACINES

(BBA) Racines
 Type:radicelles
 Photo:ML23158.jpg
 Vidéo:00:02:57


7H -> 9H

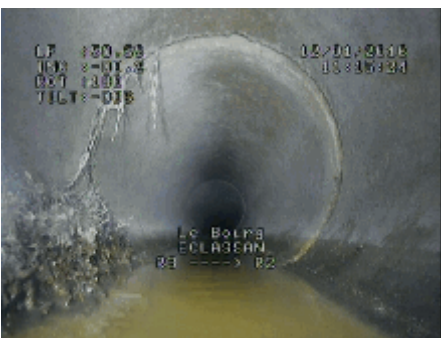		TRONÇON 23 		Usage: eaux usées	
Longueur: 189,90		Diamètre(mm): 400		Sens de la visite: R3 → R2	
Longueur Inspectée: 189,90		Longueur unitaire(m): 2,40		Sens de l'écoulement: R3 ← R2	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: Béton	


63,80 m

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale

Photo:ML23159.jpg/ML23160.jpg

Vidéo:00:03:47

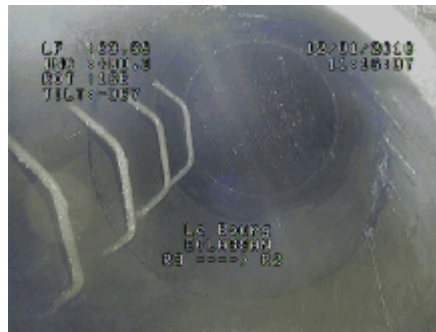Regard borgne lors de l'inspection



122,80 m

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale

Photo:ML23161.jpg/ML23162.jpg

Vidéo:00:06:52

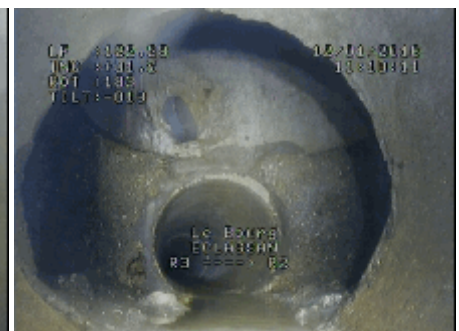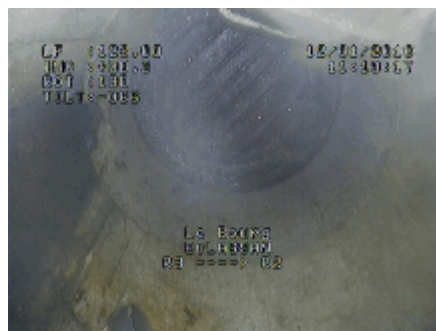Regard borgne lors de l'inspection


163,85 m

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale

Photo:ML23163.jpg

Vidéo:00:09:11

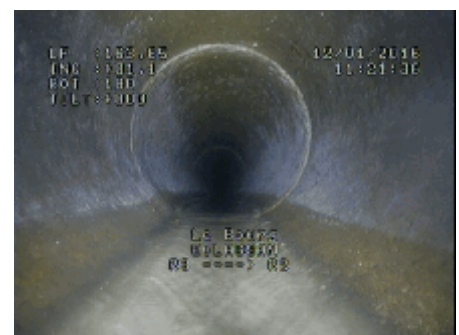Le câble de la caméra est déroulé au maximum.

		TRONÇON 23 	
Le Bourg ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 189,90	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R3 → R2	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 189,90	Longueur unitaire(m): 2,40	Sens de l'écoulement: R3 ← R2	Matériau: Béton

163,90 m

**(BDC) INSPECTION ABANDONNÉE**

(BDC) Inspection abandonnée Raison:autre Résultat:inspection terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée
Vidéo:00:09:12



0,00 m

**DÉBUT DE L'INSPECTION INVERSE**

DÉBUT DE L'INSPECTION INVERSE

Type:regard de visite

Profondeur:2,00m.

Photo:ML23164.jpg

Vidéo:00:09:16



1,33 m

**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement


Diamètre:160

Type:piquage direct - carotté

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML23165.jpg

Vidéo:00:09:23

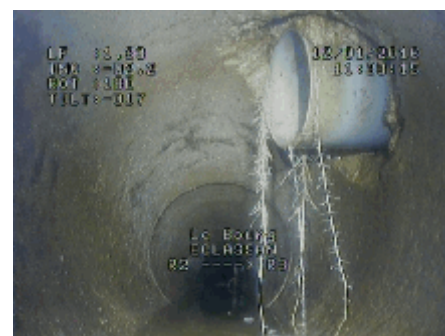


		TRONÇON 23 		Usage: eaux usées	
Longueur: 189,90		Diamètre(mm): 400		Sens de la visite: R3 → R2	
Longueur Inspectée: 189,90		Longueur unitaire(m): 2,40		Sens de l'écoulement: R3 ← R2	
				Section: SECTION 01	
				Matériau: Béton	

4,82 m

B25

**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
 Diamètre:160
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23166.jpg
 Vidéo:00:09:40

**(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE**

(BDB) Remarque générale
 Photo:ML23166.jpg
 Vidéo:00:10:14
Le banchement coule en permanence



26,00 m


**(BDC) INSPECTION ABANDONNÉE**

(BDC) Inspection abandonnée
 Raison:autre
 Résultat:l'inspection de la conduite totale est terminée.
 Non inspecté:0m
 Photo:ML23167.jpg
 Vidéo:00:10:57
Recouplement de l'inspection effectuée.



	TRONÇON 23 Le Bourg ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 189,90	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R3 → R2	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 189,90	Longueur unitaire(m): 2,40	Sens de l'écoulement: R3 ← R2	Matériau: Béton

PROFIL D'INSPECTION

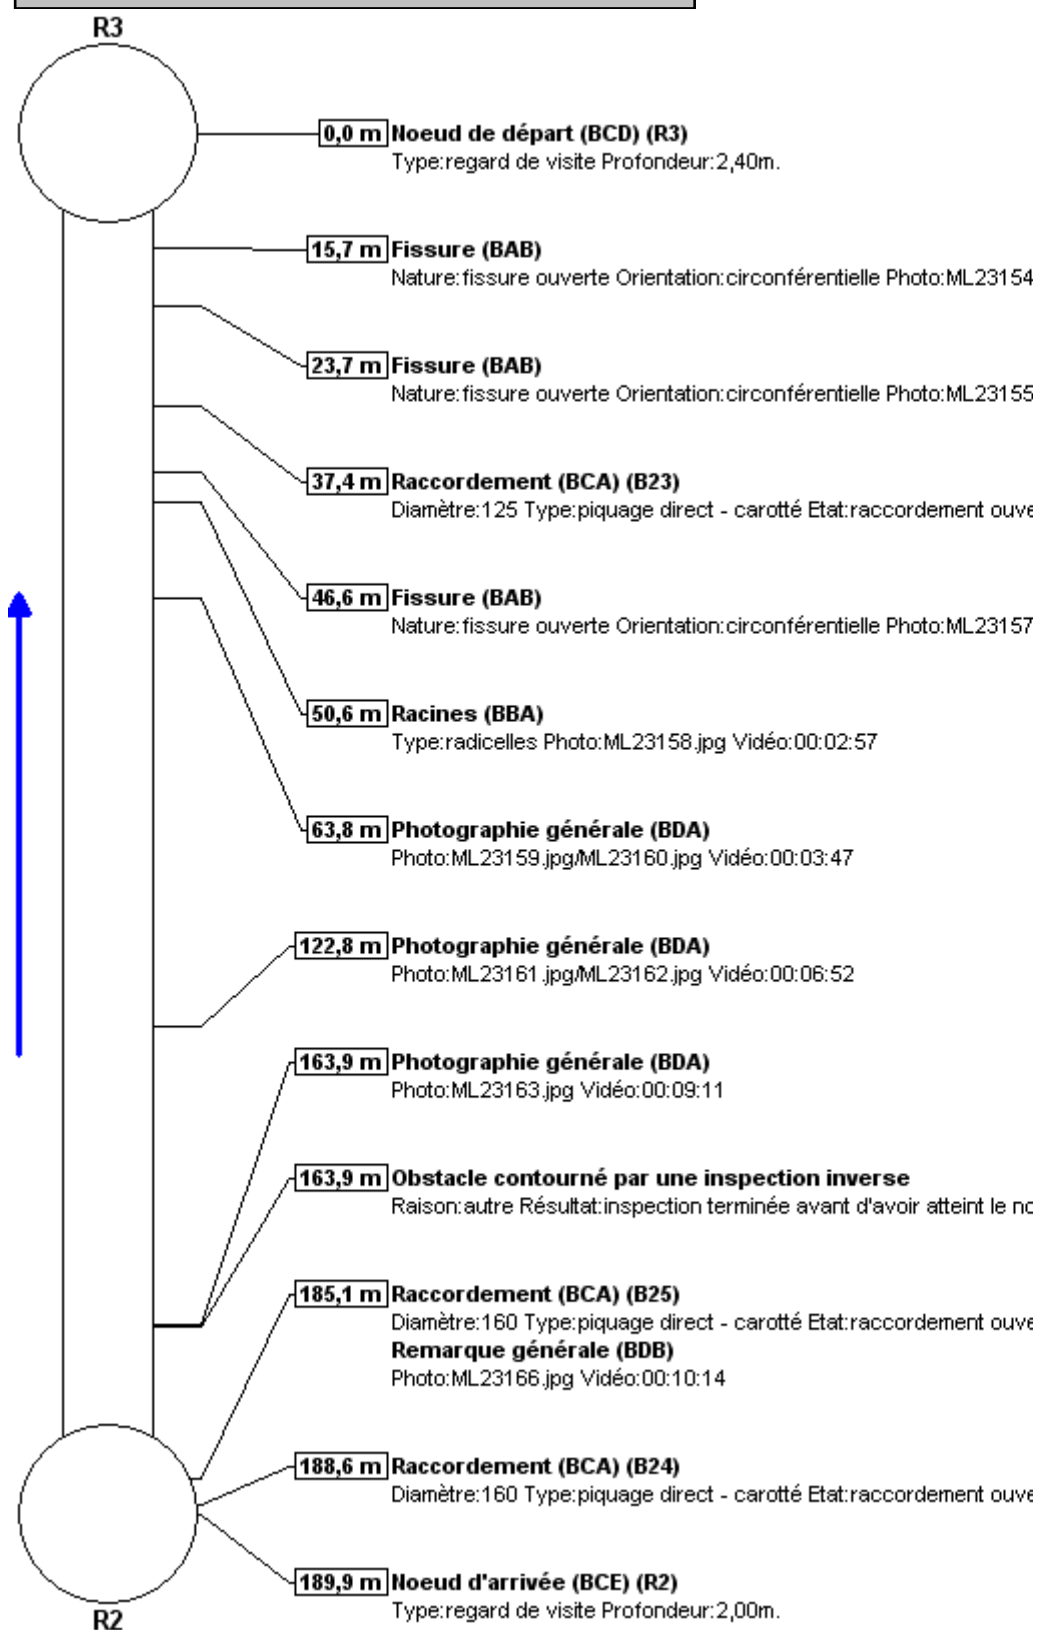



Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.

Nb	Icône	Description
4		Dégradation de surface La surface de la canalisation a été endommagée par attaque chimique (y compris la corrosion des conduites métalliques) ou par action mécanique
1		Déplacement d'assemblage Déplacement relatif des conduites adjacentes par rapport à la position prévue. Les déplacements longitudinaux inférieurs à 10 mm ne doivent pas être enregistrés.
1		Dépôt Dépôts de matériau sur le radier de la canalisation
1		Dépôt Dépôts de matériau sur le radier ou la banquette
1		Dépôt adhérent Matériau attaché à la paroi de la canalisation
11		Fissure Présence d'une ou plusieurs fissures
2		Niveau d'eau Niveau des eaux usées au-dessus du radier du branchement ou du collecteur.
1		Racine Racines d'arbres ou d'autres plantes poussant dans le regard de visite ou de la chambre d'inspection en passant par les assemblages, les défauts ou les raccordements
10		Racines Racines d'arbres ou d'autres plantes poussant dans la canalisation en passant par les assemblages, les défauts ou les raccordements.
1		Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière.
2		Réparation défectueuse Après une réparation réalisée sur le branchement ou le collecteur, ce dernier présente un défaut. Lorsque ce code est employé, le code de réparation locale BCB doit également être utilisé. Lorsque la réparation est un revêtement localisé (BCB B), il convient d'utiliser le code BAK.
35		

Plan des réseaux du hameau des Bardons
Commune d'Eclassan



ECLASSAN
Hameau des Bardons

Date: 19/01/16

N° de Dossier


JP151226

Légende:

- Collecteur principal EU
- Regard de visite EU Ø 1000 Béton
- Boîte de branchement EU
- Sens d'écoulement EU
- E01 Numérotation

Légende

- PARCELLES
- RIVIERE
- BRT
- DO
- ▲ EXUTOIRE
- REGARD
- ★ STATION
- TRONCON
- EP
- EU
- FOSSE
- U
- REFOULEMENT
- DO
- POSTE_REFOUIL
- Débit d'eaux claires mesuré
- Apport d'eaux claires par tronçon

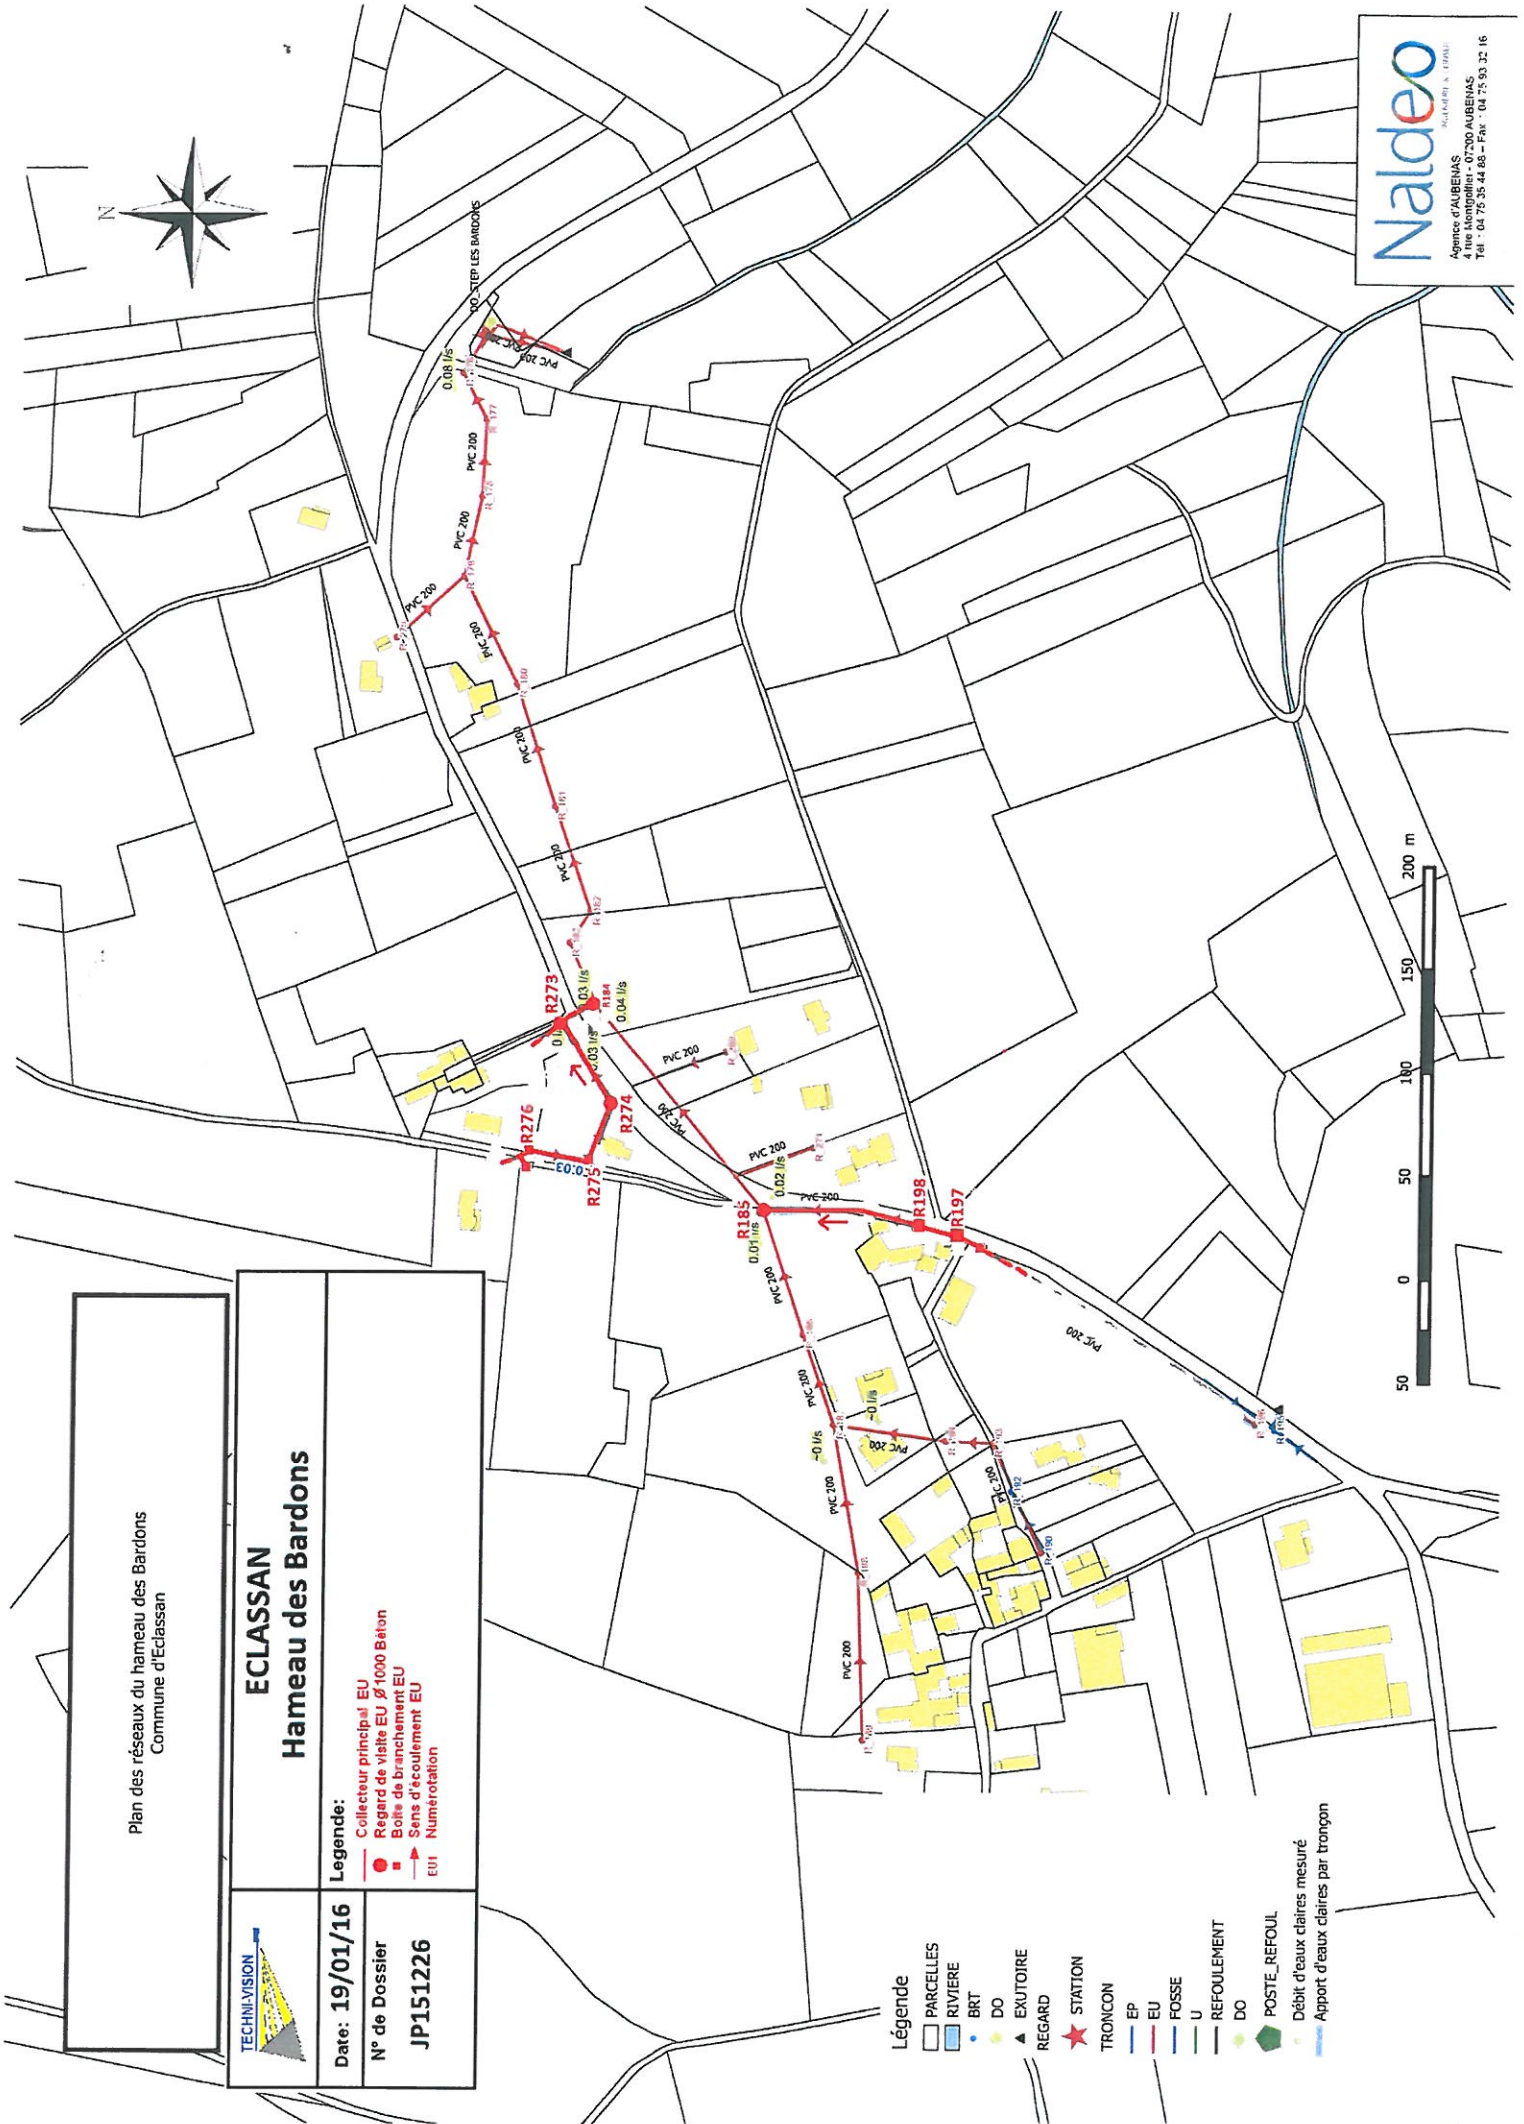

Rapport : ECLASSAN hameau des
bardons

Localisation : ECLASSAN

Date : 06/01/2016



Dossier N°JP151226

RAPPORT

DE TELE-INSPECTION

DE CANALISATIONS

Inspection collecteur principal : oui
Inspection collecteur de branchement : non
Inspection regards de visite : non
Inspection boîtes de branchements : non

Etabli par: LABEAUME Mickaël	Vérifié par:	Approuvé par:
Le: 19/01/2016	Le:	Le:
Visa:	Visa:	Visa:

TECHNI-VISION
Quartier Le Creux
38840 ST HILAIRE DU ROSIER

RAPPORT DE TELE-INSPECTION

ENTREPRISE	CLIENT
TECHNI-VISION Quartier Le Creux 38840 ST HILAIRE DU ROSIER	SYNDICAT MIXTE DE L'AY OZON 355 Montée de l'Eglise 07290 SAINT ROMAIN D'AY
Tél. : 04.76.36.14.01 Fax : 04.76.36.14.75 Email : technivision.assainissement@orange.fr	Tél. : 04.75.34.94.98

MAITRE D'OEUVRE	MAITRE D'OUVRAGE
NALDEO SAS Agence d'Aubenas 4 Rue Montgolfier 07200 AUBENAS	
Tél. : 04.75.35.44.88	

INSPECTION	RÉSULTAT
<u>SITE:</u> Hameau des Bardons ECLASSAN <u>OBJECTIF:</u> inspection de routine de l'état <u>MOYENS:</u> Inspecteur: LABEAUME Mickaël Assistant: RIDARD Thierry Matériel: Camera rotative DTR65 <u>STOCKAGE VIDÉO:</u> Support: DVD de données Référence:	Total Linéaire Inspecté (m) : 212.3 Total Linéaire réseau (m) : 372.3 Nb Section(s) : 1 Nb Tronçon(s) : 6 Nb Branchements(s) : 4 Inspecté : 0 Nb Photo(s) : 35
	<u>COMMENTAIRE:</u>

OBSERVATIONS

1 Autre obstacle - 1 Déformation - 4 Déplacements d'assemblage - 1 Infiltration -
4 Racines



Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.


Ouvrage	Longueur (m)	Diamètre		Matériau	Commentaires	
Inspection(m)				Nb Anomalie(s)		
TRONÇON 01 R197->R196	165,90	5,90	400	Béton	1	
TRONÇON 02 R198->R197	8,20	8,20	400	Béton	0	
TRONÇON 03 R185->R198	84,00	84,00	200	PVC	7	
TRONÇON 04 R273->R274	48,30	48,30	160	PVC	2	
TRONÇON 05 R275->R274	30,50	30,50	160	PVC	1	
TRONÇON 06 R275->R276	35,40	35,40	160	PVC	0	

ECLASSAN hameau des bardons		Date : 06/01/2016
	SECTION 01 Hameau des Bardons ECLASSAN	Réseau: eaux usées

Plan d'intervention

		TRONÇON 01 Hameau des Bardons ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 165,90	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R197 → R196		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 5,90	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R197 ← R196		Matériau: Béton	

ILLUSTRATION

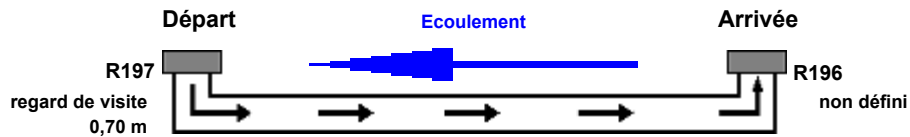

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Béton

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13914.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection incomplète

Linéaire inspecté (m): **5,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Déplacement d'assemblage

		TRONÇON 01 	
Hameau des Bardons ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 165,90	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R197 → R196	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 5,90	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R197 ← R196	Matériau: Béton

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART**

R197

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:0,70m.
 Photo:ML22880.jpg
 Vidéo:00:00:02



4,03 m

**(BAJ) DÉPLACEMENT D'ASSEMBLAGE**

(BAJ) Déplacement d'assemblage
 Type:décentrage (radial)
 Photo:ML22881.jpg
 Vidéo:00:00:20
Décalage vertical



5,90 m

**(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale
 Photo:ML22882.jpg
 Vidéo:00:00:33
Regard borgne lors de l'inspection


**(BDC) INSPECTION ABANDONNÉE**

(BDC) Inspection abandonnée Raison:autre Résultat:inspection terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée Non inspecté:160m
 Vidéo:00:00:50




	TRONÇON 01 Hameau des Bardons ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 165,90	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R197 → R196	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 5,90	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R197 ← R196	Matériau: Béton

PROFIL D'INSPECTION

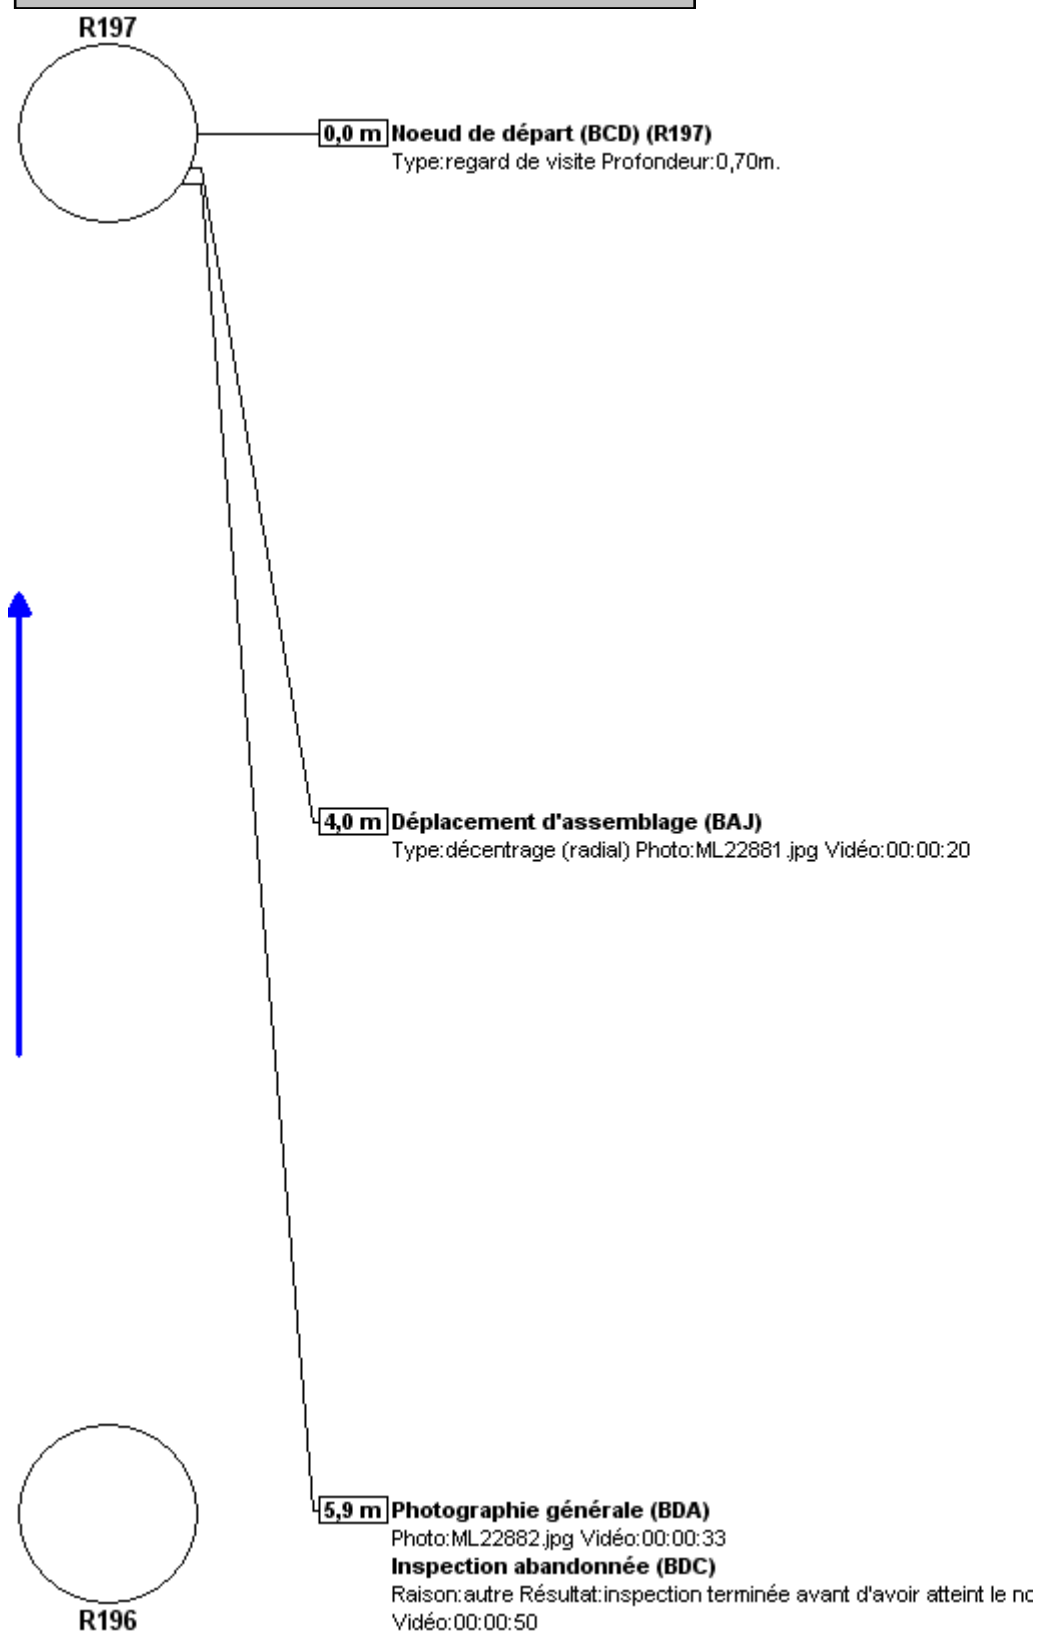

ECLASSAN hameau des bardons			Date : 06/01/2016
	TRONÇON 02 Hameau des Bardons ECLASSAN		Usage: eaux usées
	Longueur: 8,20	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R198 → R197
Longueur Inspectée: 8,20	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R198 ← R197	Section: SECTION 01
			Matériau: Béton

ILLUSTRATION

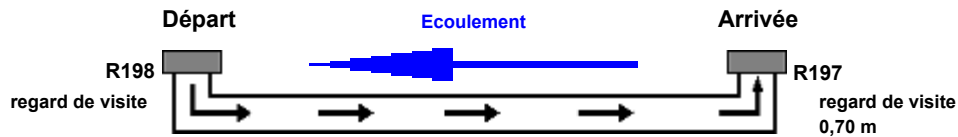

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Béton

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13913.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **8,20**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 02 Hameau des Bardons ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 8,20	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R198 ➡ R197		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 8,20	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R198 ⬅ R197		Matériau: Béton	

0,00 m


R198

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Photo:ML22876.jpg

Vidéo:00:00:01





8,20 m


R197

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:0,70m.

Photo:ML22877.jpg/ML22878.jpg

Vidéo:00:00:40







TECHNI-VISION

Edition du 19/01/2016

9/28


 TRONÇON 02 Hameau des Bardons ECLASSAN 		Usage: eaux usées	
Longueur: 8,20	Diamètre(mm): 400	Sens de la visite: R198 → R197	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 8,20	Longueur unitaire(m): 1,00	Sens de l'écoulement: R198 ← R197	Matériau: Béton

PROFIL D'INSPECTION

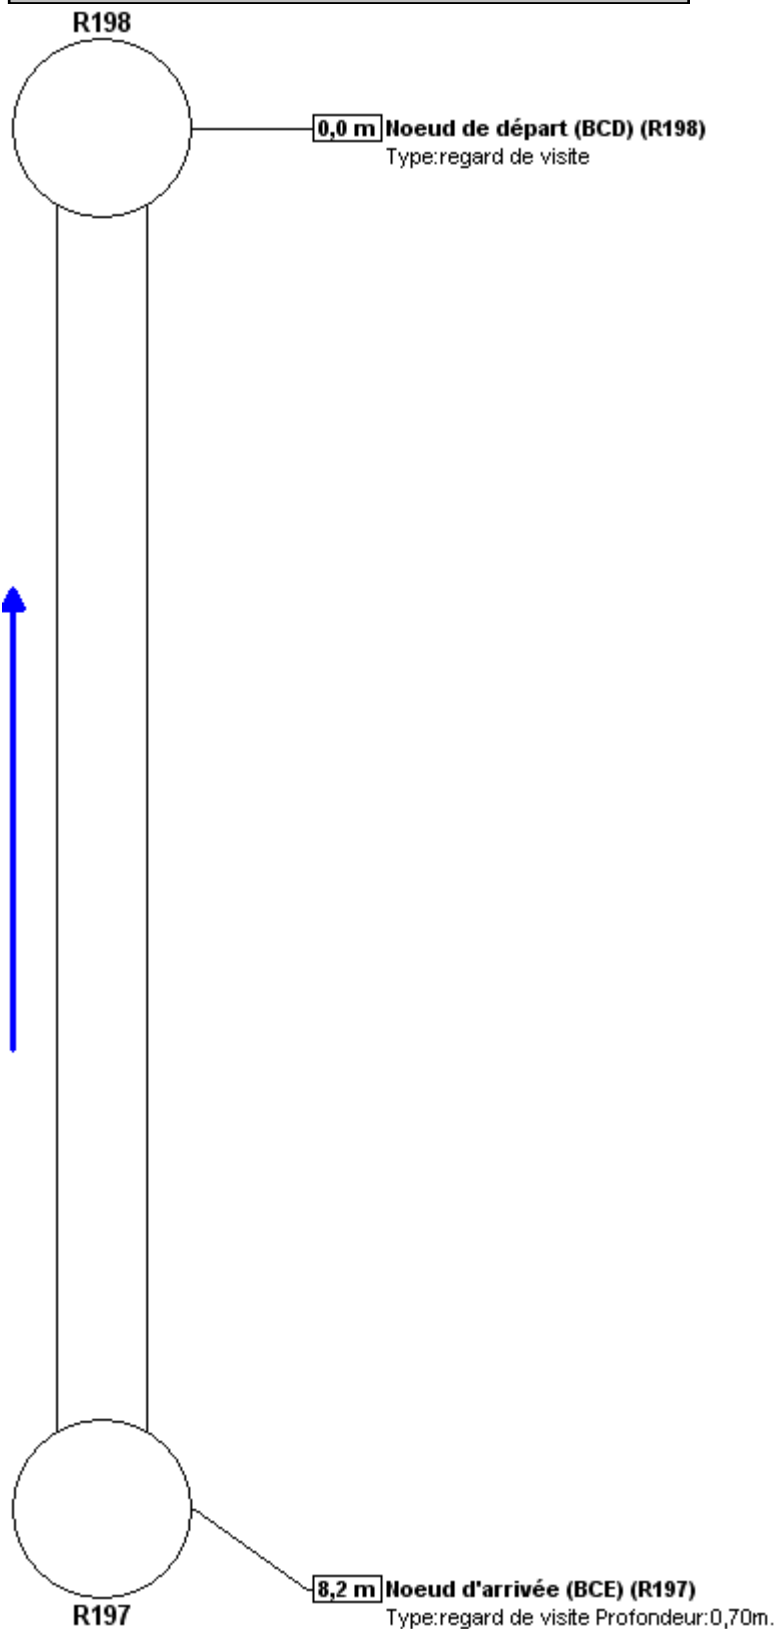

		TRONÇON 03 Hameau des Bardons ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 84,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R185 → R198		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 84,00	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R185 ← R198		Matériau: PVC	

ILLUSTRATION

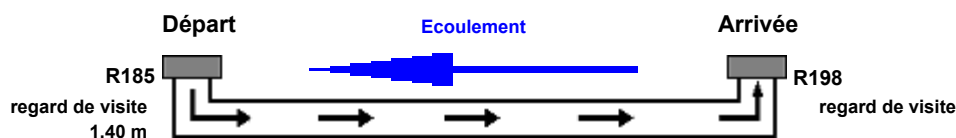

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13912.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **84,00**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **3**

Nb Constat(s): **15**

Nb Photo(s): **17**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

3 Déplacements d'assemblage - 4 Racines

		TRONÇON 03 Hameau des Bardons ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 84,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R185 ➡ R198		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 84,00	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R185 ⬅ R198		Matériau: PVC	

0,00 m


(BCD) NOEUD DE DÉPART

R185


(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:1,40m.
Photo:ML22860.jpg
Vidéo:00:00:01



26,85 m



(BAJ) DÉPLACEMENT D'ASSEMBLAGE

(BAJ) Déplacement d'assemblage
Type:décentrage (radial)
Photo:ML22861.jpg
Vidéo:00:01:55
Décalage vertical

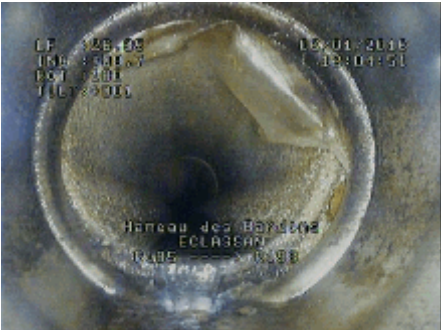

(AED) MATÉRIAU

(AED) Matériau
Matériau:Béton
Photo:ML22862.jpg
Vidéo:00:01:59

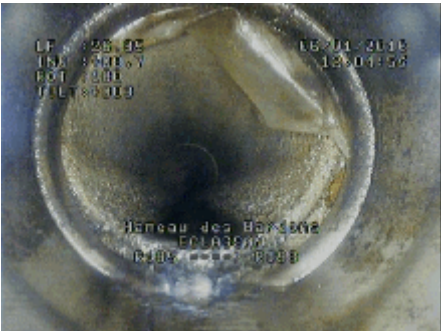

TECHNI-VISION

Edition du 19/01/2016

12/28


	TRONÇON 03 Hameau des Bardons ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 84,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R185 → R198	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 84,00	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R185 ← R198	Matériau: PVC

29,32 m

B01

(BCA) RACCORDEMENT



(BCA) Raccordement
Diamètre:160
Type:piquage direct - carotté
Etat:raccordement ouvert
Photo:ML22863.jpg
Vidéo:00:02:24



42,47 m

**(BBA) RACINES**


(BBA) Racines
Type:radicelles
Photo:ML22864.jpg
Vidéo:00:03:24

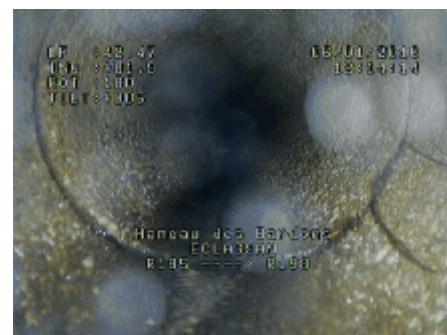

43,44 m

**(BBA) RACINES**

(BBA) Racines
Type:radicelles
Photo:ML22865.jpg
Vidéo:00:03:32



	TRONÇON 03 Hameau des Bardons ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 84,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R185 → R198	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 84,00	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R185 ← R198	Matériau: PVC

50,75 m **(BAJ) DÉPLACEMENT D'ASSEMBLAGE**

(BAJ) Déplacement d'assemblage
Type:décentrage (radial)
Photo:ML22866.jpg
Vidéo:00:04:04
Décalage vertical


59,75 m **(BCA) RACCORDEMENT**
B02

(BCA) Raccordement
Diamètre:125
Type:piquage direct - carotté
Etat:raccordement ouvert
Photo:ML22867.jpg
Vidéo:00:04:51


72,66 m **(BBA) RACINES**

(BBA) Racines
Type:radicelles
Photo:ML22868.jpg
Vidéo:00:05:51



		TRONÇON 03 Hameau des Bardons ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 84,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R185 → R198		Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 84,00	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R185 ← R198		Matériau: PVC

74,51 m




(BBA) RACINES

(BBA) Racines

Type:radicelles

Photo:ML22869.jpg

Vidéo:00:06:03



74,62 m



(BAJ) DÉPLACEMENT D'ASSEMBLAGE

(BAJ) Déplacement d'assemblage

Type:décentrage (radial)

Photo:ML22870.jpg

Vidéo:00:06:09

Décalage horizontal



75,37 m



(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE

(BDA) Photographie générale

Photo:ML22871.jpg/ML22872.jpg

Vidéo:00:06:27

Regard existant



	TRONÇON 03 Hameau des Bardons ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 84,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R185 → R198	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 84,00	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R185 ← R198	Matériau: PVC

76,00 m **(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE**

(BDA) Photographie générale

Photo:ML22879.jpg

Changement de diamètre en 400mm
79,84 m **(BCA) RACCORDEMENT**
B03

(BCA) Raccordement



Diamètre:150

Type:piquage direct - carotté

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML22873.jpg

Vidéo:00:07:10

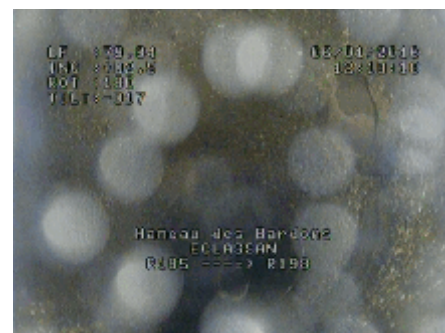
84,00 m **(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**
R198

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite


Photo:ML22874.jpg/ML22875.jpg

Vidéo:00:07:38




	TRONÇON 03 Hameau des Bardons ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 84,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R185 → R198	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 84,00	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R185 ← R198	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

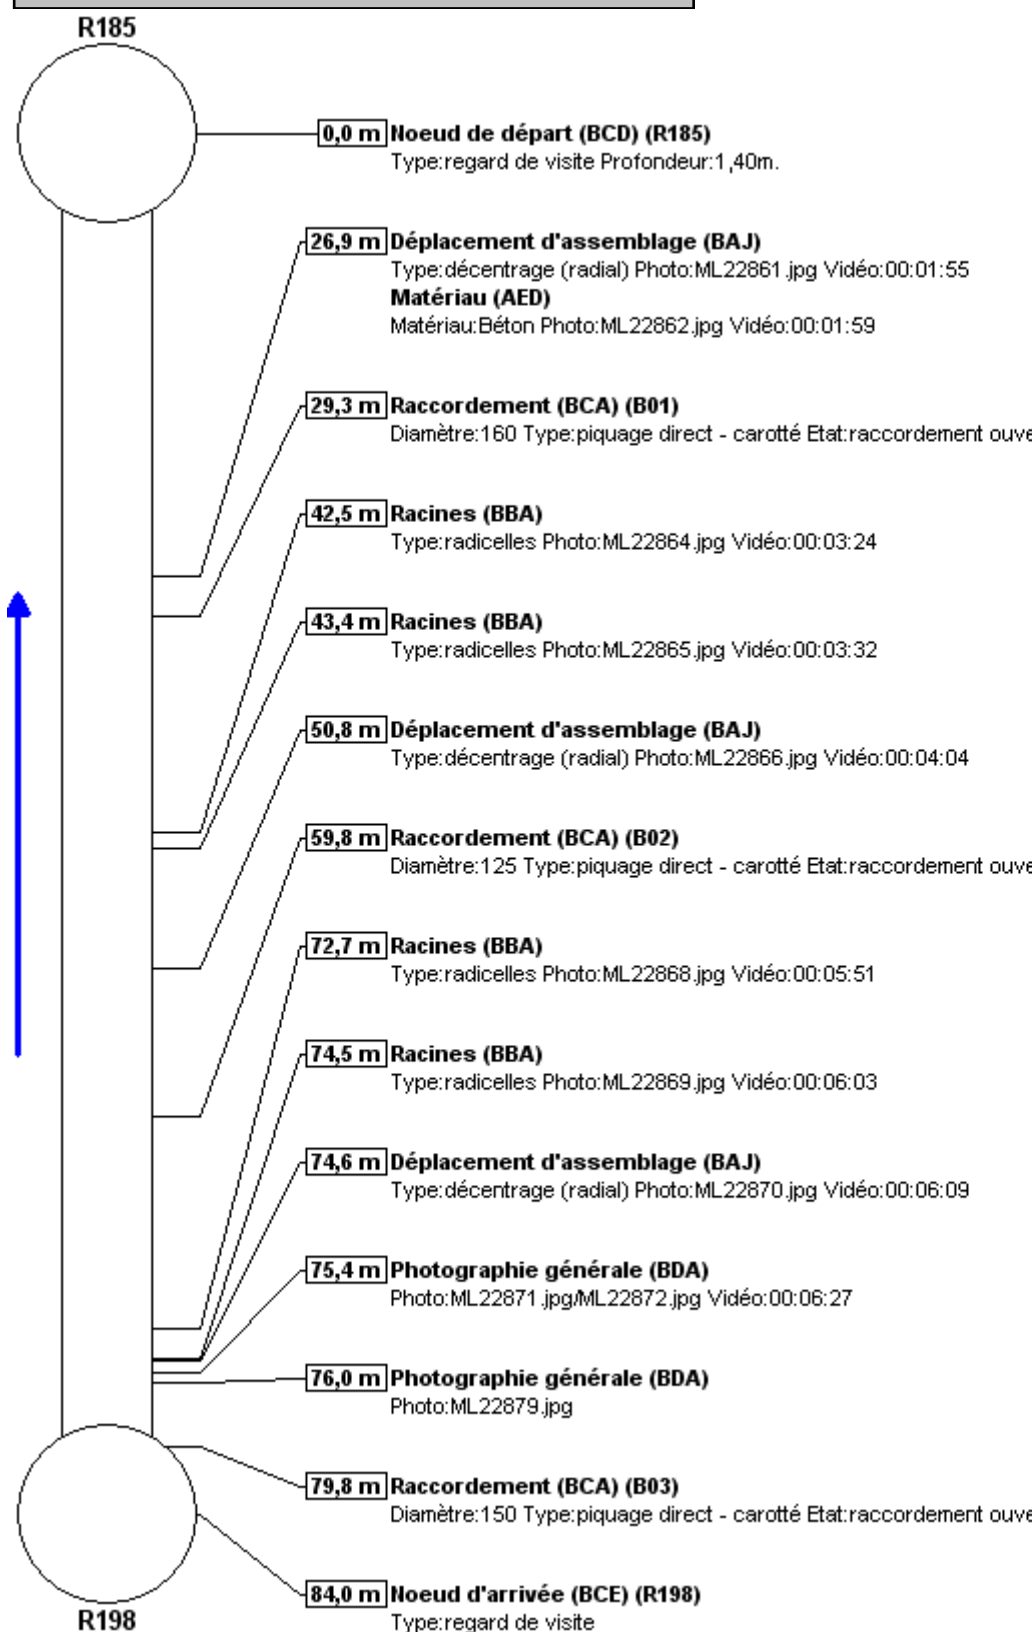

		TRONÇON 04 Hameau des Bardons ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 48,30	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R273 → R274	Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 48,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R273 ← R274	Matériau: PVC		

ILLUSTRATION

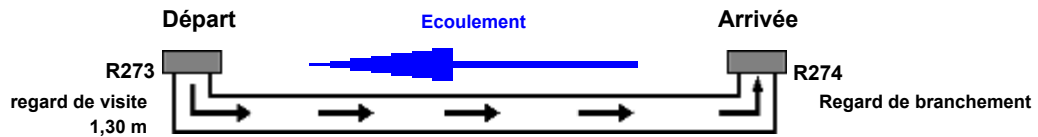

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13917.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **48,30**

Pente: Oui

Nb Photo(s): **6**

Nb Branchements(s): **1**

Inspecté: **0**

Nb Constat(s): **5**

OBSERVATIONS


1 Autre obstacle - 1 Infiltration

	TRONÇON 04 Hameau des Bardons ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 48,30	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R273 → R274	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 48,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R273 ← R274	Matériau: PVC

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R273**

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:1,30m.
Photo:ML22889.jpg
Vidéo:00:00:02

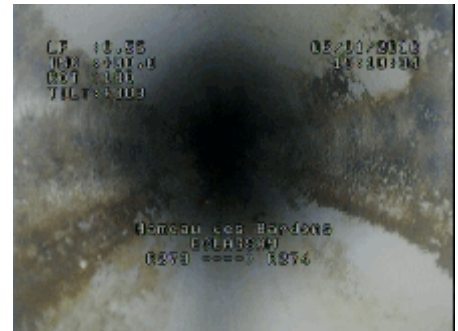


15,26 m

B04**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
Diamètre:125
Type:piquage direct - carotté
Etat:raccordement ouvert
Photo:ML22890.jpg
Vidéo:00:00:49

3H

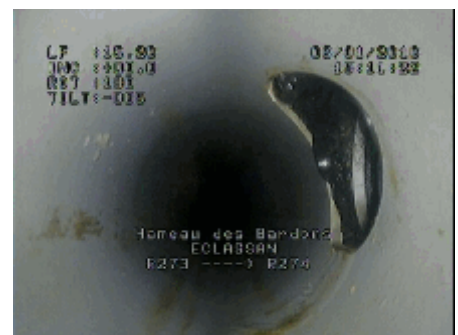

15,34 m

**(BBF) INFILTRATION**

(BBF) Infiltration
Débit:goutte à goutte
Photo:ML22891.jpg
Vidéo:00:00:55


1H



	TRONÇON 04 Hameau des Bardons ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 48,30	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R273 → R274	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 48,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R273 ← R274	Matériau: PVC

35,09 m  **(BBE) AUTRE OBSTACLE**

(BBE) Autre obstacle
Description: obstacle intégré à la structure
Photo: ML22892.jpg
Vidéo: 00:03:18



48,30 m  **(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**
R274

(BCE) Noeud d'arrivée Type: Regard de branchement
Photo: ML22893.jpg/ML22894.jpg
Vidéo: 00:09:11




	TRONÇON 04 Hameau des Bardons ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 48,30	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R273 → R274	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 48,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R273 ← R274	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

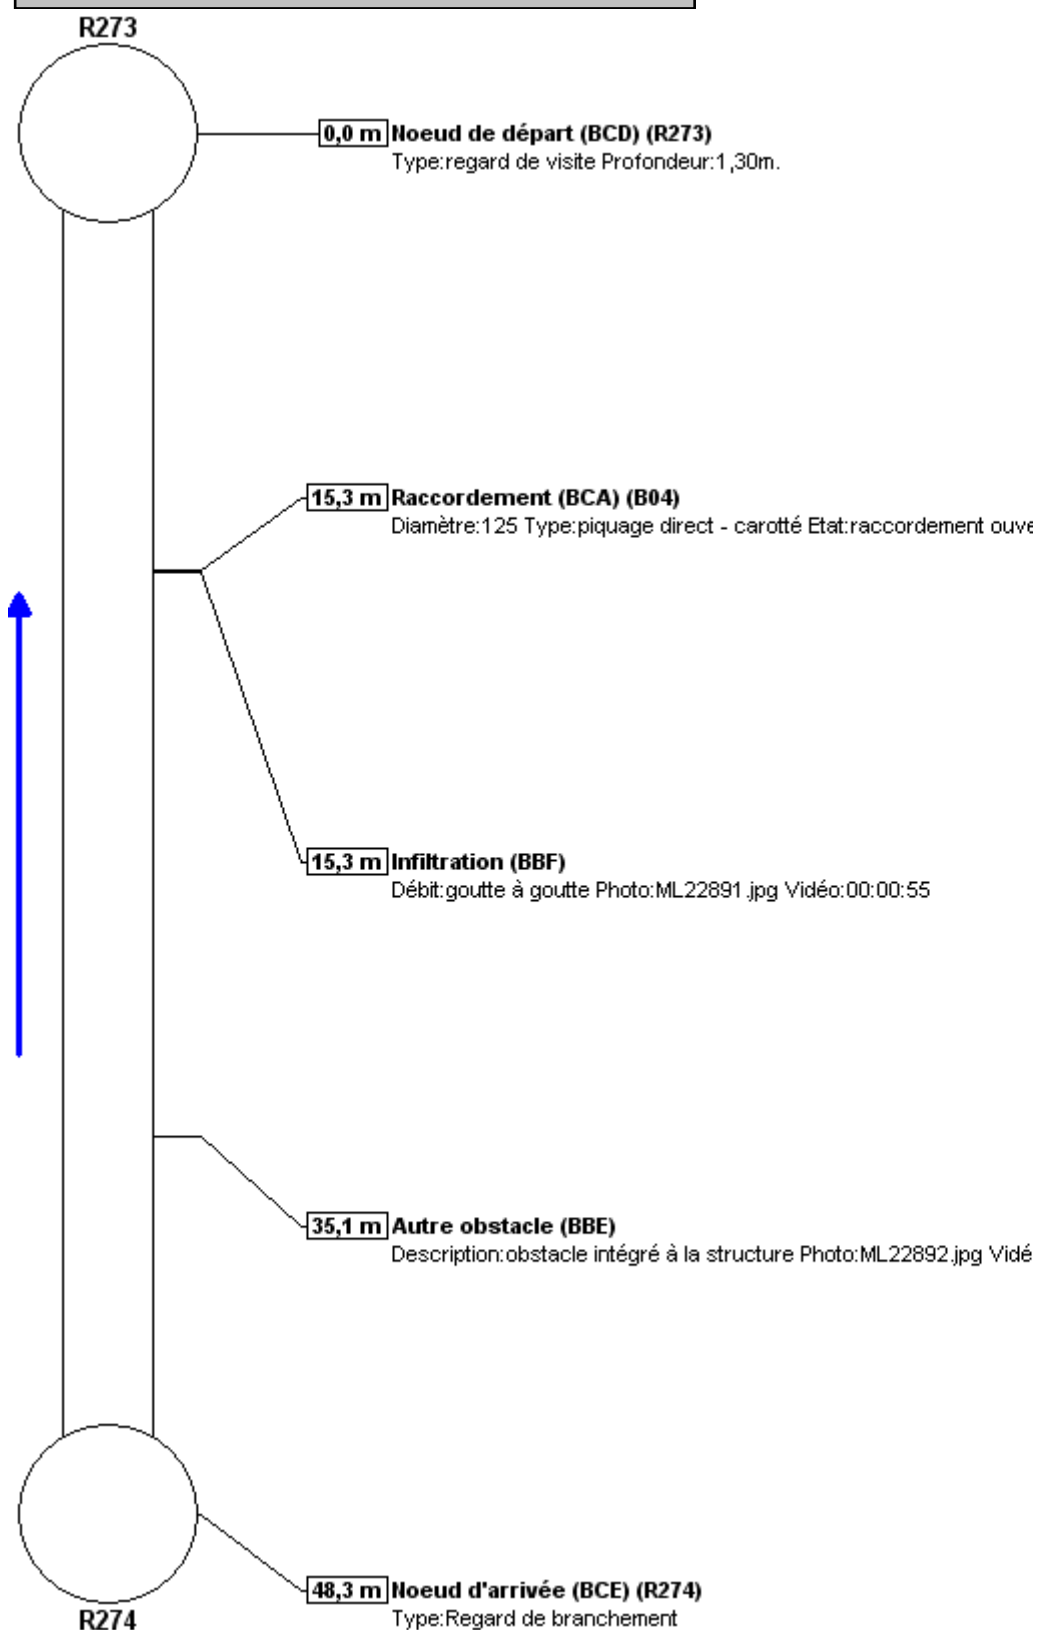

ECLASSAN hameau des bardons			Date : 06/01/2016
	TRONÇON 05 Hameau des Bardons ECLASSAN		Usage: eaux usées
	Longueur: 30,50	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R275 → R274
	Longueur Inspectée: 30,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R275 → R274
			Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

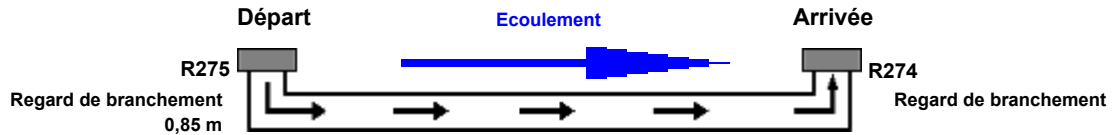

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13915.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **30,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

1 Déformation

	TRONÇON 05 Hameau des Bardons ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 30,50	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R275 → R274	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 30,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R275 → R274	Matériau: PVC

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R275**

(BCD) Noeud de départ
Type:Regard de branchement
Profondeur:0,85m.
Photo:ML22883.jpg
Vidéo:00:00:08



6,34 m

**(BAA) DÉFORMATION**

(BAA) Déformation
Orientation:horizontale
Réduction:20%
Photo:ML22884.jpg
Vidéo:00:00:41

4H -> 8H



30,50 m


**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE****R274**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:Regard de branchement
Photo:ML22885.jpg/ML22886.jpg
Vidéo:00:05:13




	TRONÇON 05 Hameau des Bardons ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 30,50	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R275 → R274	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 30,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R275 → R274	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

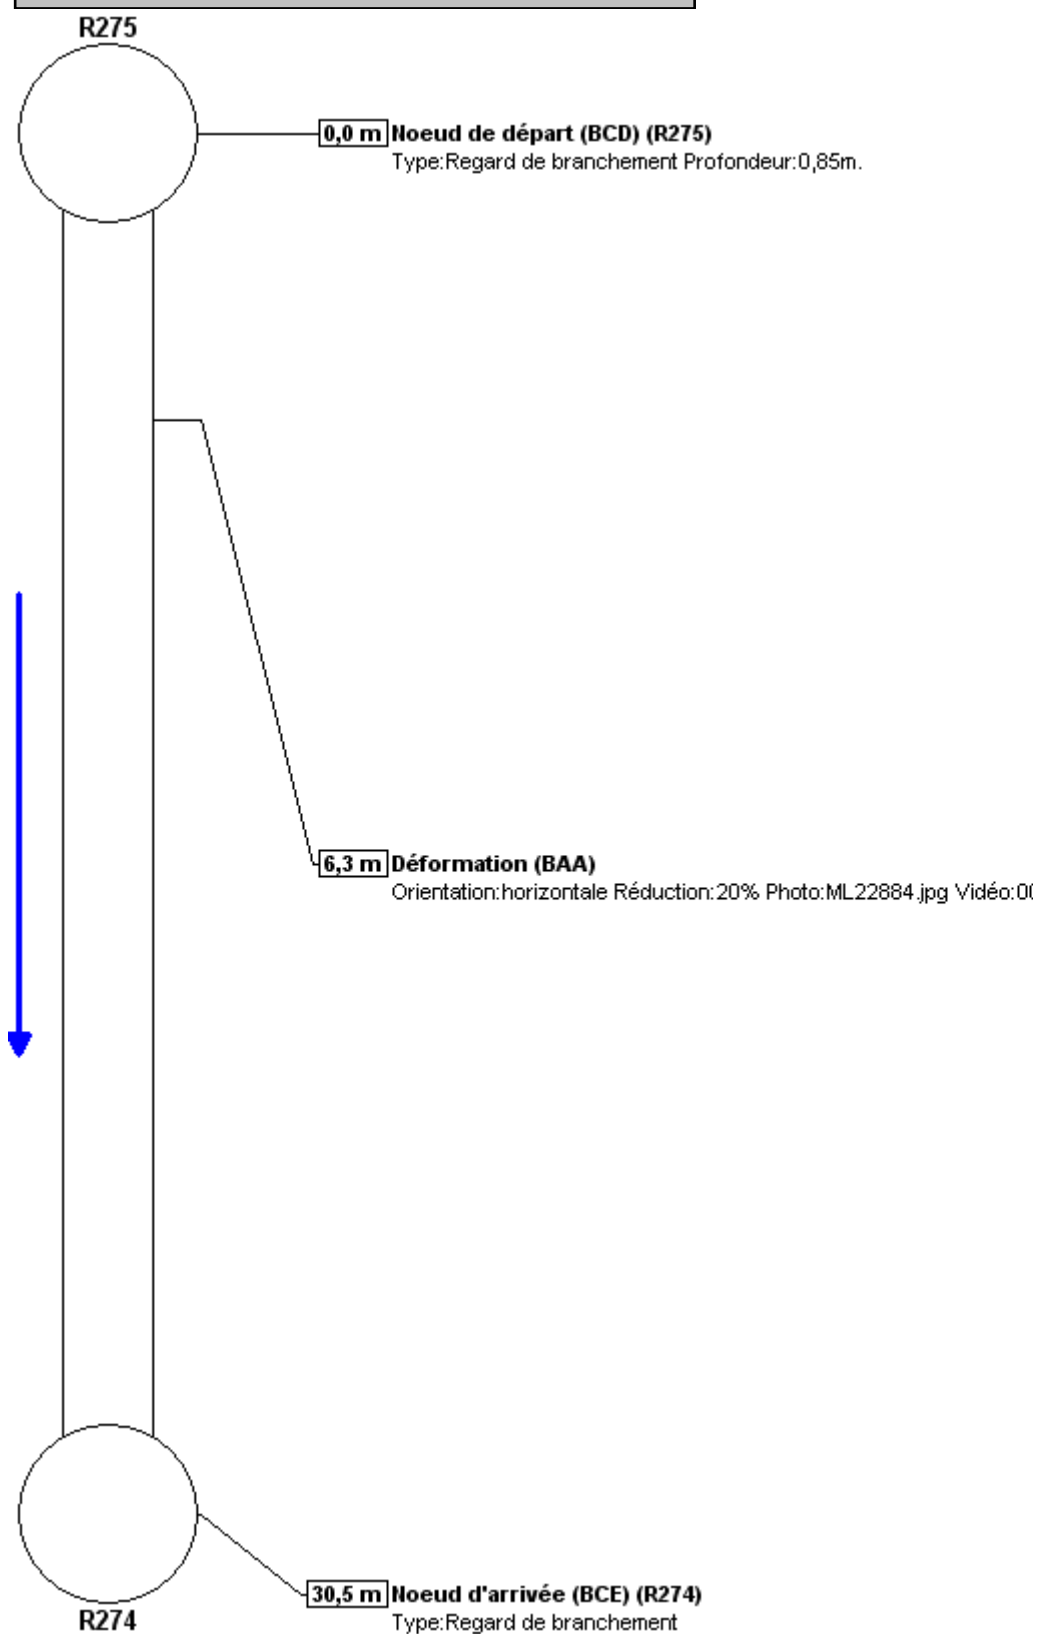

ECLASSAN hameau des bardons			Date : 06/01/2016
	TRONÇON 06 Hameau des Bardons ECLASSAN		Usage: eaux usées
	Longueur: 35,40	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R275 → R276
	Longueur Inspectée: 35,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R275 ← R276
			Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

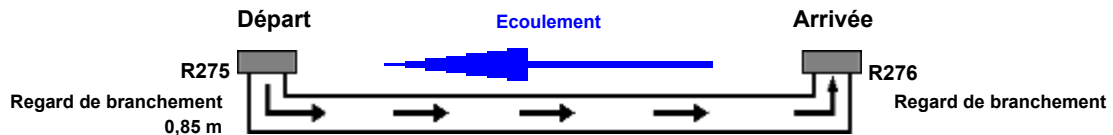

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13916.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 35,40

Pente: Oui

Nb Photo(s): 2

Nb Branchements(s): 0

Inspecté: 0

Nb Constat(s): 2

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 06 Hameau des Bardons ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 35,40	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R275 ➡ R276		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 35,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R275 ⬅ R276		Matériau: PVC	

0,00 m


(BCD) NOEUD DE DÉPART



R275

(BCD) Noeud de départ
Type:Regard de branchement
Profondeur:0,85m.
Photo:ML22887.jpg
Vidéo:00:00:01




35,40 m


(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE




R276

(BCE) Noeud d'arrivée
Type:Regard de branchement
Photo:ML22888.jpg
Vidéo:00:05:51

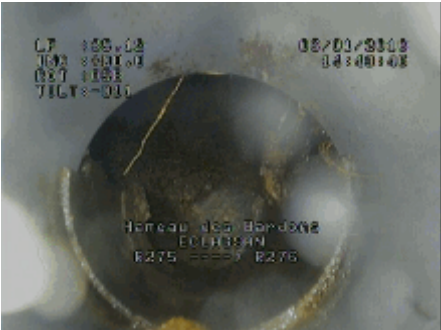

	TRONÇON 06 Hameau des Bardons ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 35,40	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R275 → R276	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 35,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R275 ← R276	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

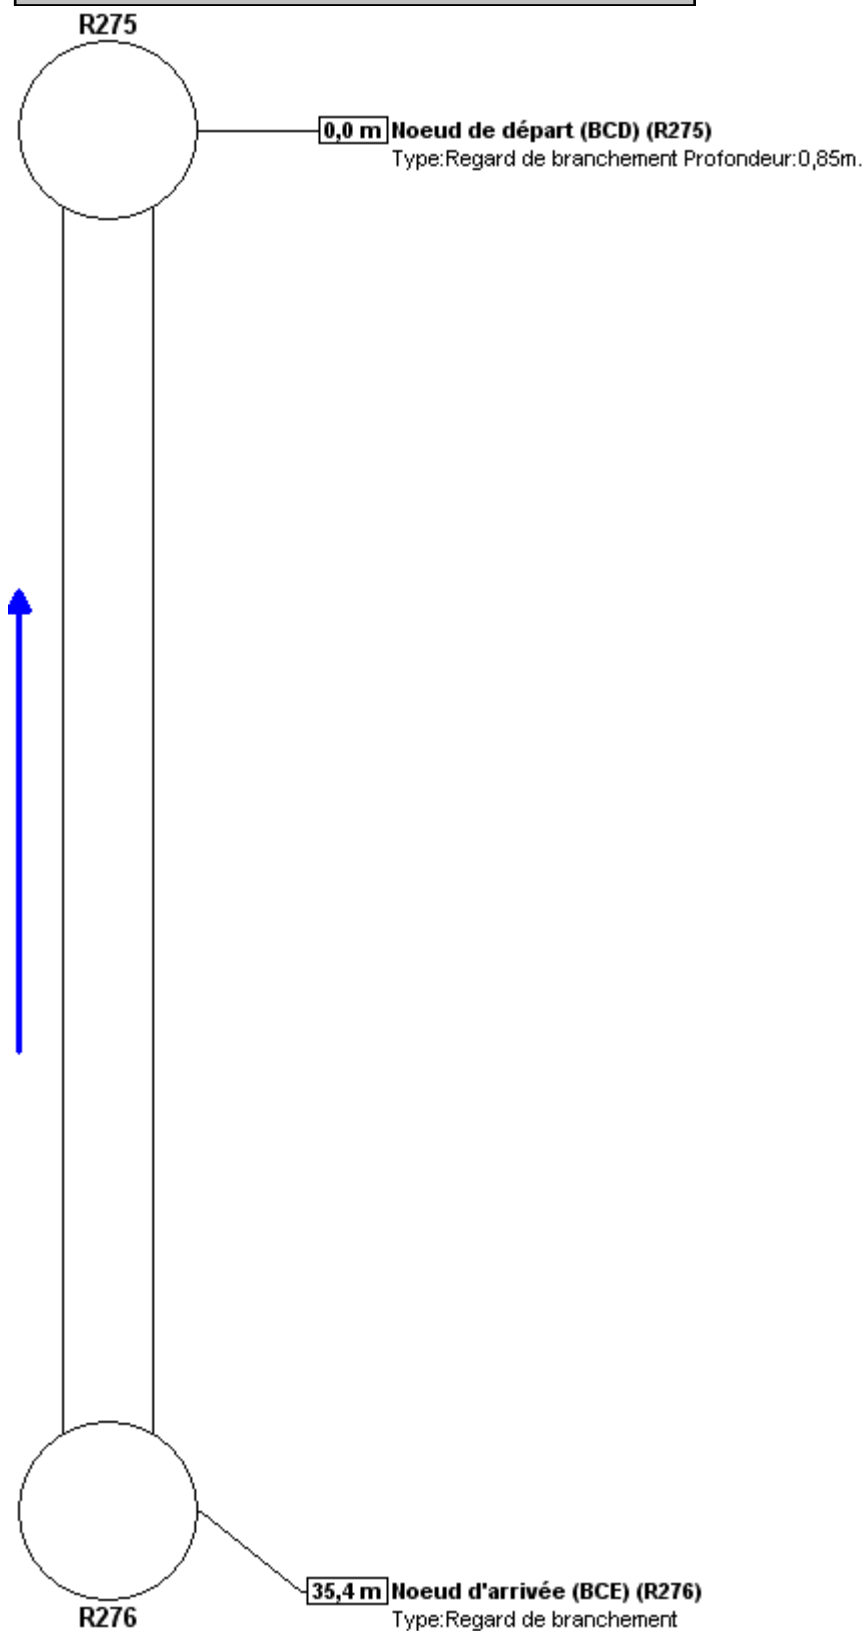




Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.

Nb	Icône	Description
1		Autre obstacle Des objets dans la canalisation viennent obstruer la section transversale. Ce code ne doit être utilisé que si aucun des autres codes (de BBA à BBD) n'est applicable.
1		Déformation La section transversale de la canalisation a été déformée par rapport à sa forme initiale. L'autorité responsable peut spécifier si ce code doit être utilisé uniquement pour les tuyaux flexibles ou pour tous les tuyaux que soit leur matériau constitutif.
4		Déplacement d'assemblage Déplacement relatif des conduites adjacentes par rapport à la position prévue. Les déplacements longitudinaux inférieurs à 10 mm ne doivent pas être enregistrés.
1		Infiltration Pénétration d'eau de la nappe phréatique par la paroi de la conduite ou par les assemblages ou défauts.
4		Racines Racines d'arbres ou d'autres plantes poussant dans la canalisation en passant par les assemblages, les défauts ou les raccords.
11		

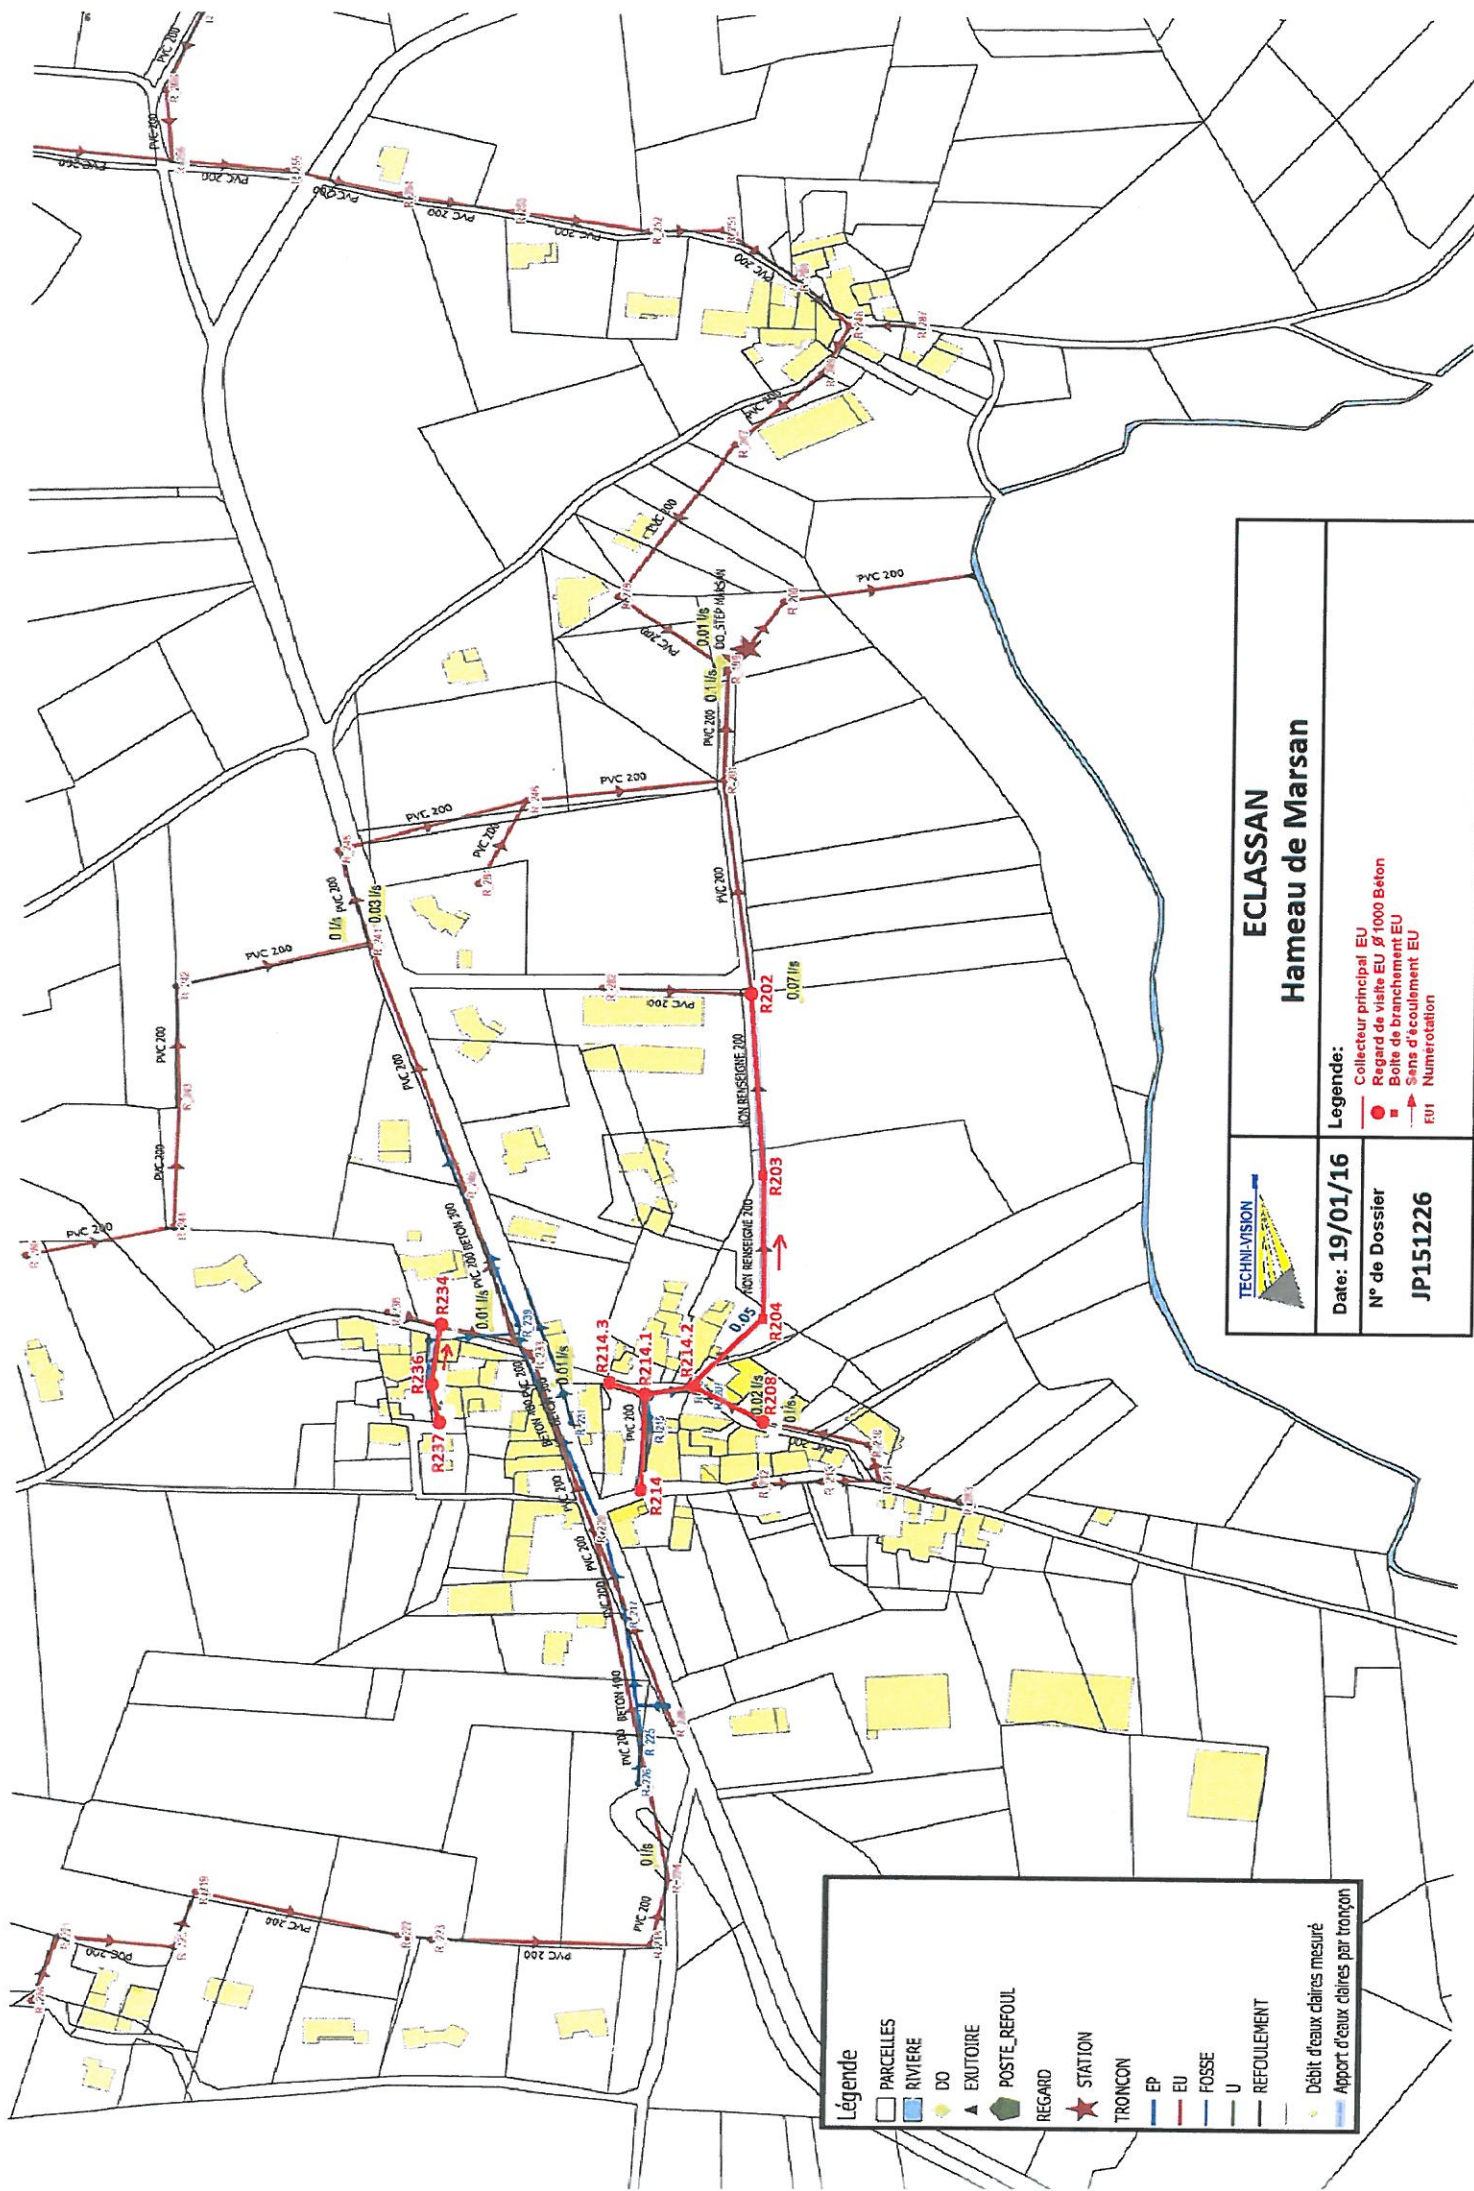

	ECLASSAN Hameau de Marsan
Date: 19/01/16 N° de Dossier JP151226	Legende: — Collecteur principal EU ● Regard de visite EU Ø 1000 Béton — Boîte de branchement EU → Sens d'écoulement EU R11 Numérotation Date: 19/01/16 N° de Dossier JP151226

Légende	 PARCELLES RIVIERE DO ▲ EXUTOIRE POSTE REFOUL — REGARD ★ STATION — TRONCON — EP — EU — FOSSE — U — REFOULEMENT — Débit d'eaux claires mesuré — Apport d'eaux claires par tronçon — Débit d'eaux claires mesuré — Apport d'eaux claires par tronçon
----------------	---

Rapport : ECLASSAN hameau de
marsan

Localisation : ECLASSAN

Date : 12/01/2016



Dossier N°JP151226

RAPPORT

DE TELE-INSPECTION

DE CANALISATIONS

Inspection collecteur principal : oui
Inspection collecteur de branchement : non
Inspection regards de visite : non
Inspection boîtes de branchements : non

Etabli par: LABEAUME Mickaël	Vérifié par:	Approuvé par:
Le: 19/01/2016	Le:	Le:
Visa:	Visa:	Visa:

TECHNI-VISION
Quartier Le Creux
38840 ST HILAIRE DU ROSIER

RAPPORT DE TELE-INSPECTION

ENTREPRISE	CLIENT
TECHNI-VISION Quartier Le Creux 38840 ST HILAIRE DU ROSIER	SYNDICAT MIXTE DE L'AY OZON 355 Montée de l'Eglise 07290 SAINT ROMAIN D'AY
Tél. : 04.76.36.14.01 Fax : 04.76.36.14.75 Email : technivision.assainissement@orange.fr	Tél. : 04.75.34.94.98

MAITRE D'OEUVRE	MAITRE D'OUVRAGE
NALDEO SAS Agence d'Aubenas 4 Rue Montgolfier 07200 AUBENAS	
Tél. : 04.75.35.44.88	

INSPECTION	RÉSULTAT
<u>SITE:</u> Hameau de Marsan ECLASSAN <u>OBJECTIF:</u> inspection de routine de l'état <u>MOYENS:</u> Inspecteur: LABEAUME Mickaël Assistant: RIDARD Thierry Matériel: Camera rotative DTR65 <u>STOCKAGE VIDÉO:</u> Support: DVD de données Référence:	Total Linéaire Inspecté (m) : 321.5 Total Linéaire réseau (m) : 321.5 Nb Section(s) : 1 Nb Tronçon(s) : 9 Nb Branchements(s) : 7 Inspecté : 0 Nb Photo(s) : 36
	<u>COMMENTAIRE:</u>

OBSERVATIONS

1 Infiltration



Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.


Ouvrage	Longueur (m)	Diamètre		Matériau	Nb Anomalie(s)		Commentaires
Inspection(m)							
TRONÇON 01 R236->R237	16,80	16,80	200	Amiante-ciment	0		
TRONÇON 02 R234->R236	25,60	25,60	200	Amiante-ciment	0		
TRONÇON 03 R214->R214.1	42,80	42,80	200	Amiante-ciment	0		
TRONÇON 04 R214.2->R214.1	17,50	17,50	200	Amiante-ciment	0		
TRONÇON 05 R214.1->R214.3	11,10	11,10	200	Amiante-ciment	0		
TRONÇON 06 R208->R214.2	27,60	27,60	200	Amiante-ciment	0		
TRONÇON 07 R214.2->R204	37,40	37,40	200	Amiante-ciment	1		
TRONÇON 08 R204->R203	62,60	62,60	200	PVC	0		
TRONÇON 09 R202->R203	80,10	80,10	200	PVC	0		

ECLASSAN hameau de marsan		Date : 12/01/2016
	SECTION 01 Hameau de Marsan ECLASSAN	Réseau: eaux usées

Plan d'intervention

	TRONÇON 01 Hameau de Marsan ECLASSAN		
Longueur: 16,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R236 → R237	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 16,80	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R236 ← R237	Section: SECTION 01
			Matériau: Amiante-ciment

ILLUSTRATION

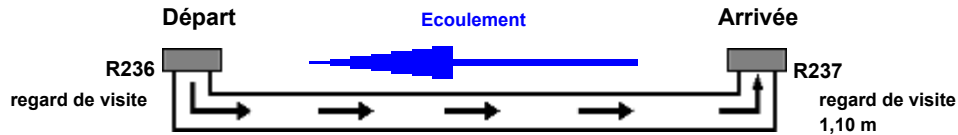

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Amiante-ciment

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13973.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **16,80**

Pente: **Oui**

Nb Photo(s): **4**

Nb Branchements(s): **1**

Inspecté: **0**

Nb Constat(s): **3**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 01 Hameau de Marsan ECLASSAN		Usage: eaux usées
Longueur: 16,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R236 → R237	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 16,80	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R236 ← R237	Matériau: Amiante-ciment	

0,00 m



(BCD) NOEUD DE DÉPART


R236

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Photo:ML23192.jpg

Vidéo:00:00:02

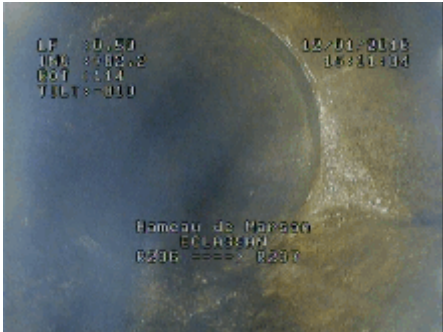

6,05 m



(BCA) RACCORDEMENT

B02

(BCA) Raccordement

Diamètre:150

Type:piquage direct - carotté

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML23193.jpg

Vidéo:00:00:29



16,80 m



(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

R237

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,10m.


Photo:ML23194.jpg/ML23195.jpg

Vidéo:00:01:24





	TRONÇON 01 Hameau de Marsan ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 16,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R236 → R237	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 16,80	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R236 ← R237	Matériau: Amiante-ciment

PROFIL D'INSPECTION

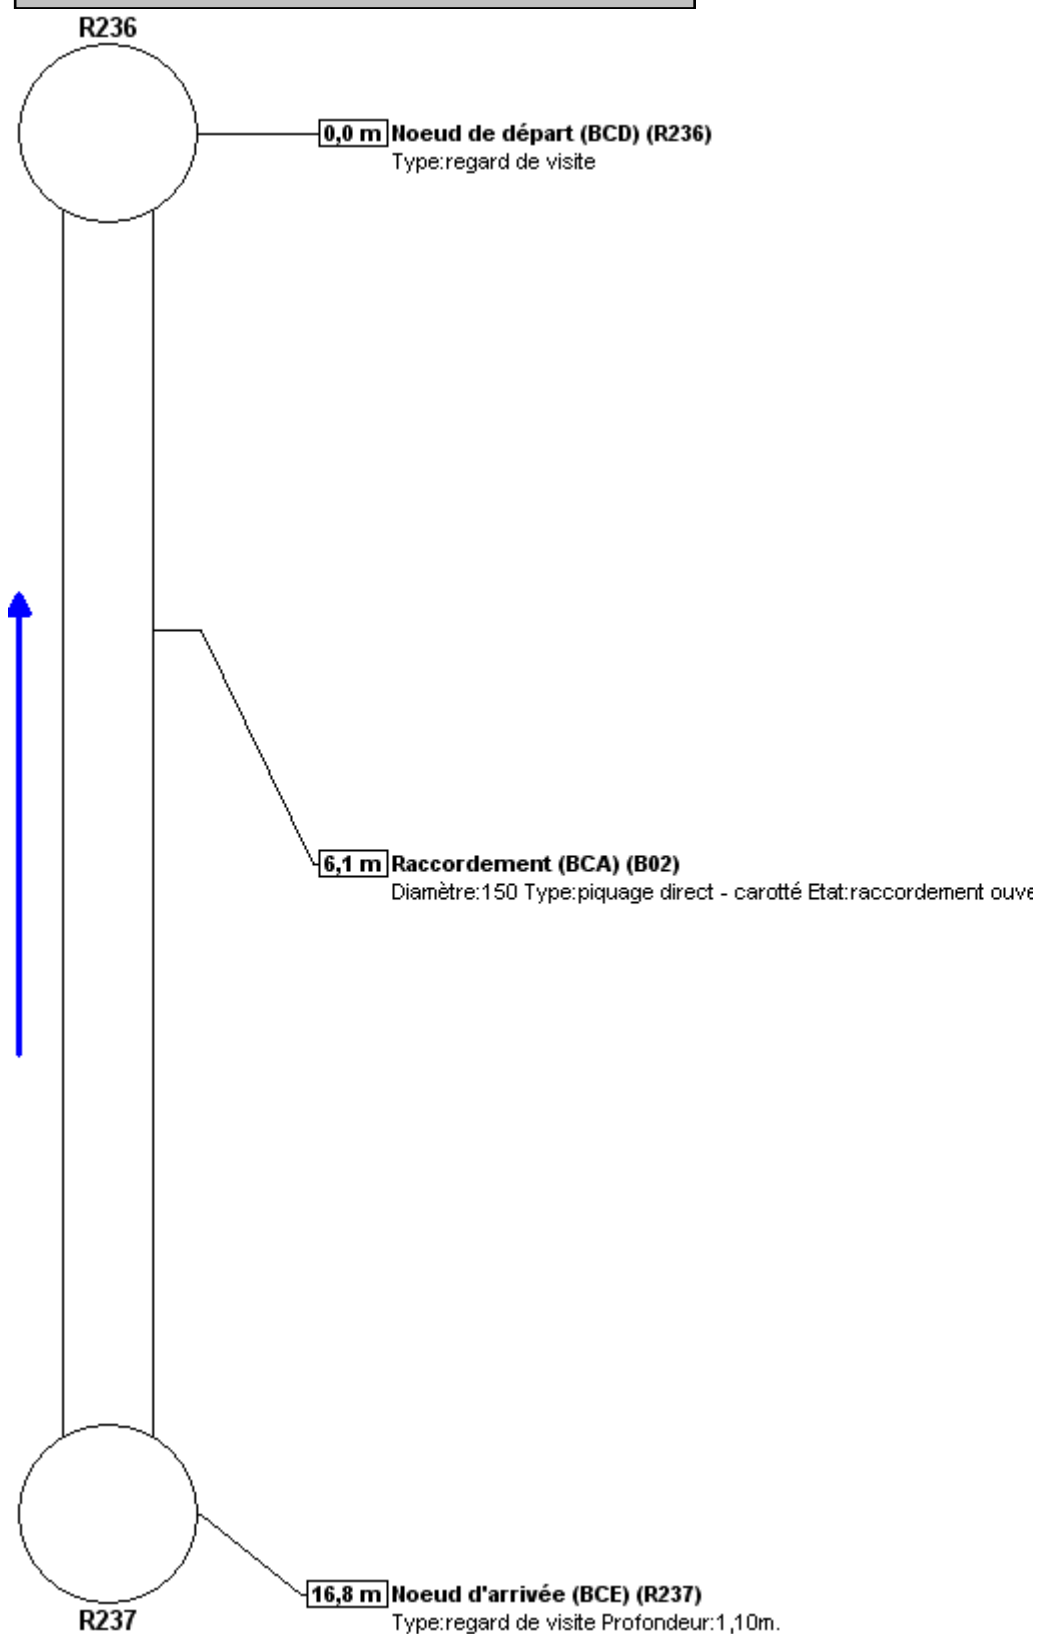

ECLASSAN hameau de marsan			Date : 12/01/2016
		TRONÇON 02 Hameau de Marsan ECLASSAN	 Usage: eaux usées
Longueur: 25,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R234 → R236	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25,60	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R234 ← R236	Matériau: Amiante-ciment

ILLUSTRATION

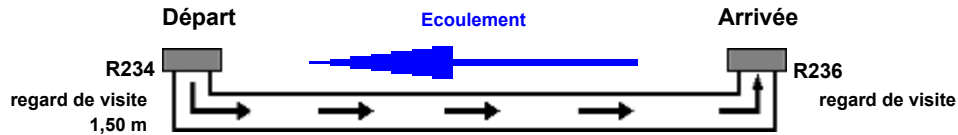

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Amiante-ciment

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13972.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **25,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

	TRONÇON 02 Hameau de Marsan ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 25,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R234 → R236	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25,60	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R234 ← R236	Matériau: Amiante-ciment

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R234**

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:1,50m.
Photo:ML23188.jpg
Vidéo:00:00:02

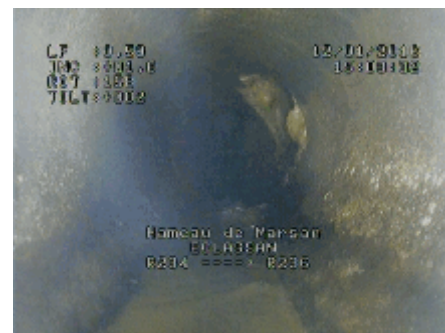

0,86 m

**(BCA) RACCORDEMENT****B01**

(BCA) Raccordement
Diamètre:150
Type:piquage direct - carotté
Etat:raccordement ouvert
Photo:ML23189.jpg
Vidéo:00:00:07

2H



25,60 m


**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE****R236**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
Photo:ML23190.jpg/ML23191.jpg
Vidéo:00:01:56




	TRONÇON 02 Hameau de Marsan ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 25,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R234 → R236	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25,60	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R234 ← R236	Matériau: Amiante-ciment

PROFIL D'INSPECTION

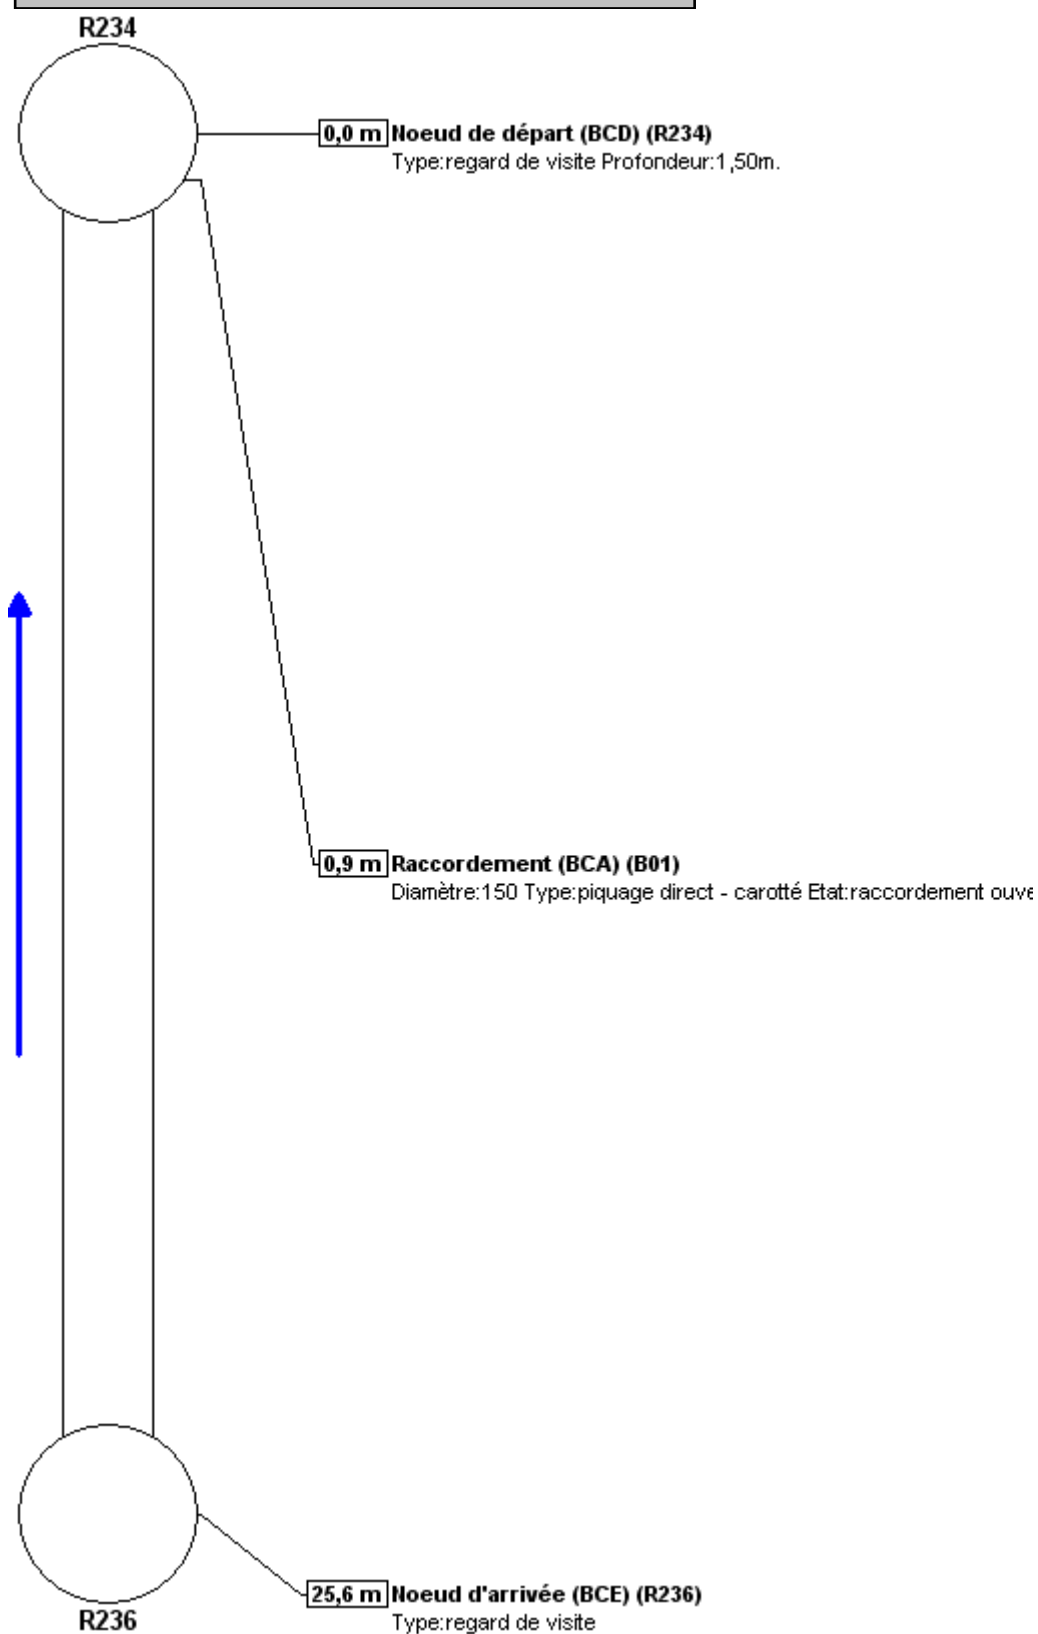

		TRONÇON 03 Hameau de Marsan ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 42,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R214 → R214.1	Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 42,80	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R214 → R214.1	Matériau: Amiante-ciment		

ILLUSTRATION

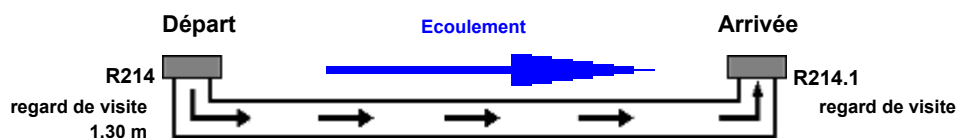

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Amiante-ciment

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13974.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **42,80**

Pente: **Oui**

Nb Photo(s): **4**

Nb Branchements(s): **1**

Inspecté: **0**

Nb Constat(s): **3**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 03 	
Hameau de Marsan ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 42,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R214 → R214.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,80	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R214 → R214.1	Matériau: Amiante-ciment

0,00 m

**R214****(BCD) NOEUD DE DÉPART**

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,30m.
 Photo:ML23196.jpg
 Vidéo:00:00:01



27,99 m

B03**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
 Diamètre:150
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML23197.jpg
 Vidéo:00:01:50

1H



42,80 m


R214.1**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML23198.jpg/ML23199.jpg
 Vidéo:00:03:04

Regard borgne lors de l'inspection


		TRONÇON 03 Hameau de Marsan ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 42,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R214 → R214.1	Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 42,80	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R214 → R214.1	Matériau: Amiante-ciment		

PROFIL D'INSPECTION

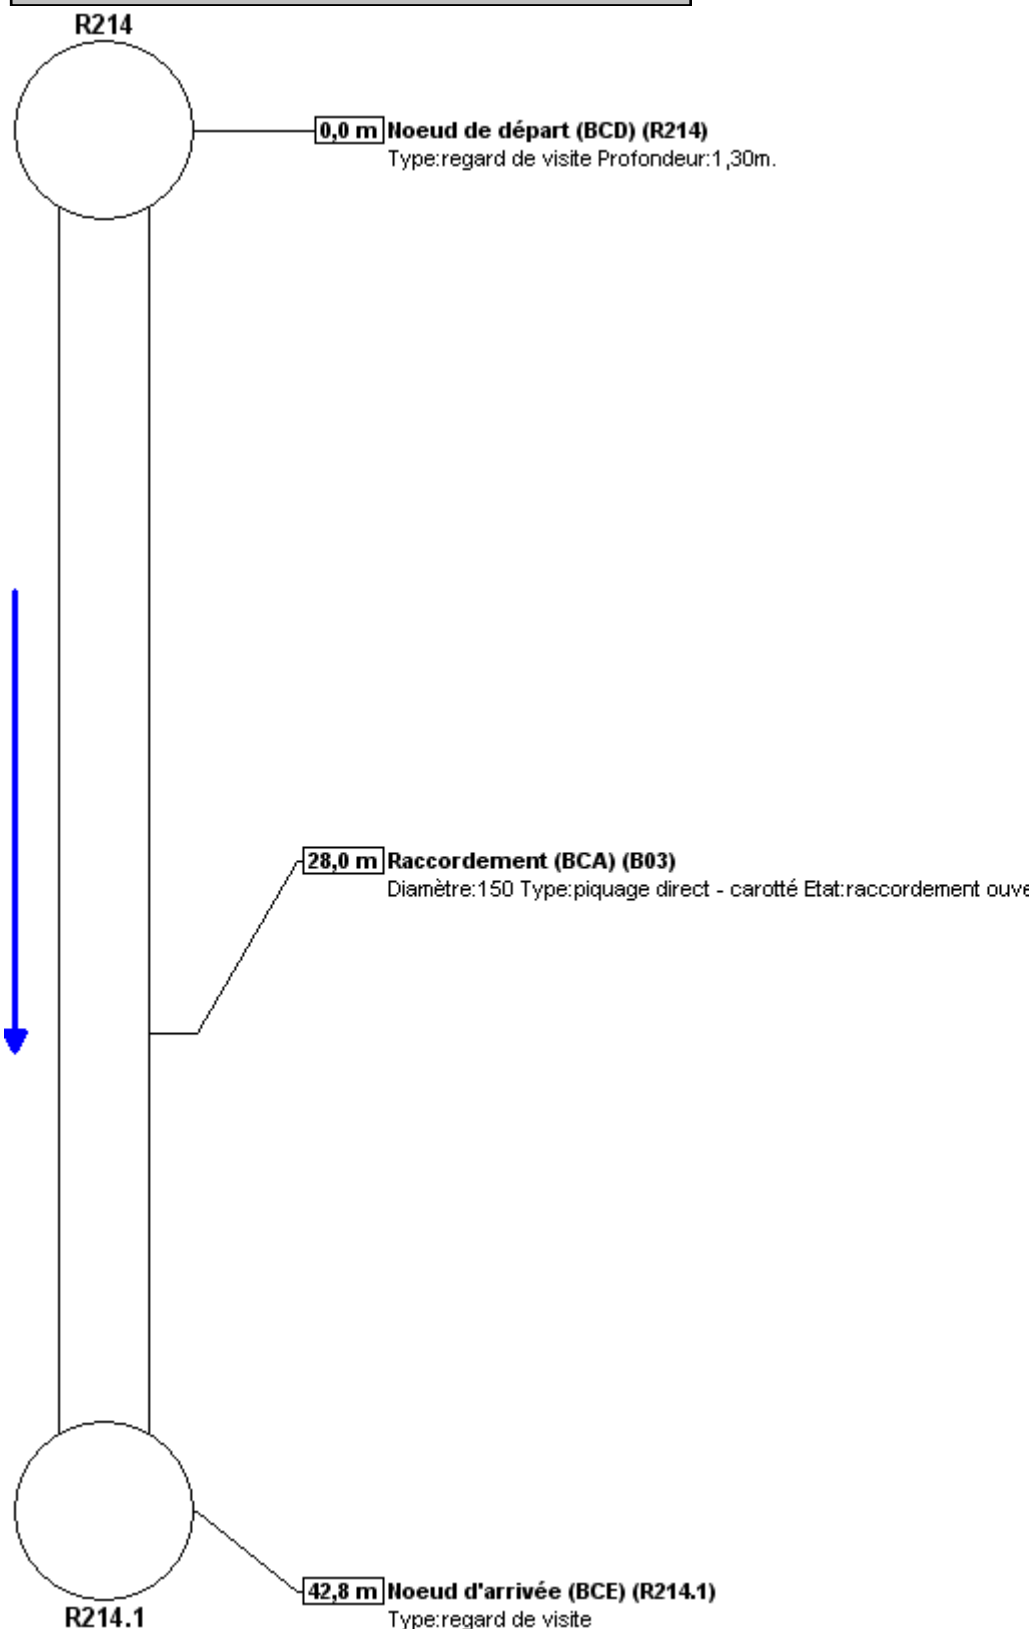

ECLASSAN hameau de marsan			Date : 12/01/2016
		TRONÇON 04  Hameau de Marsan ECLASSAN	Usage: eaux usées
Longueur: 17,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R214.2 → R214.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 17,50	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R214.2 ← R214.1	Matériau: Amiante-ciment

ILLUSTRATION

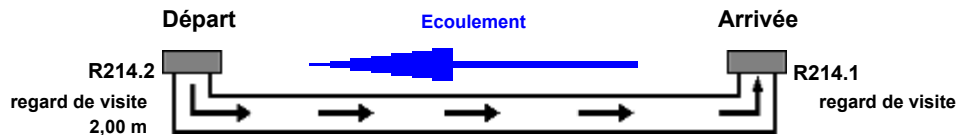

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Amiante-ciment

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13979.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 17,50

Pente: Oui

Nb Photo(s): 3

Nb Branchements(s): 0

Inspecté: 0

Nb Constat(s): 2

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 04 Hameau de Marsan ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 17,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R214.2 → R214.1		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 17,50	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R214.2 ← R214.1		Matériau: Amiante-ciment	

0,00 m


R214.2

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Profondeur:2,00m.

Photo:ML23216.jpg

Vidéo:00:00:01





17,50 m


R214.1

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite

Photo:ML23217.jpg/ML23218.jpg

Vidéo:00:01:17







TECHNI-VISION

Edition du 19/01/2016

15/33


		TRONÇON 04 Hameau de Marsan ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 17,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R214.2 → R214.1		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 17,50	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R214.2 ← R214.1		Matériau: Amiante-ciment	

PROFIL D'INSPECTION

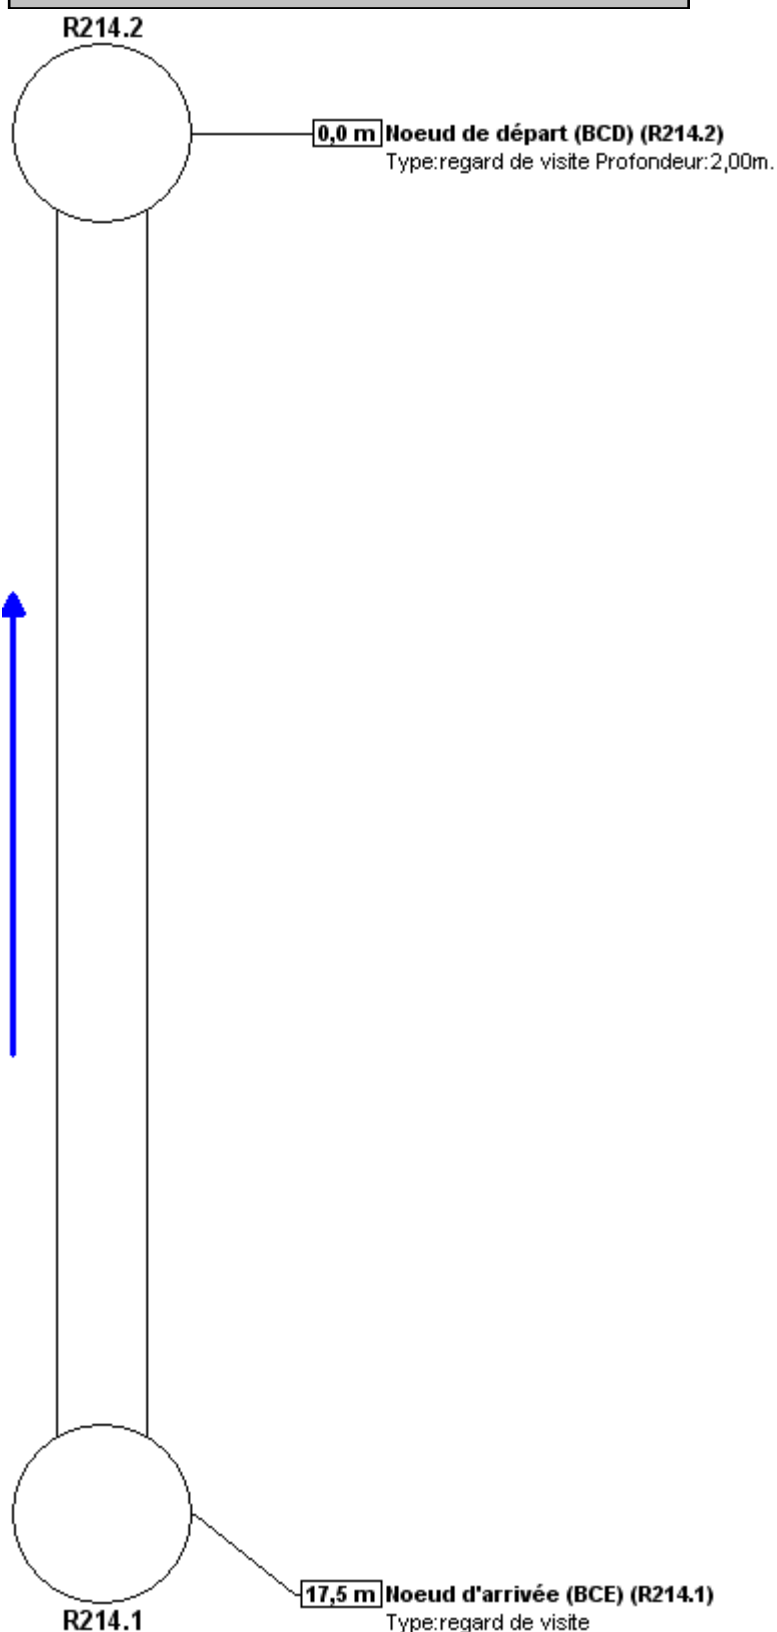

ECLASSAN hameau de marsan			Date : 12/01/2016
	TRONÇON 05 Hameau de Marsan ECLASSAN		 Usage: eaux usées
	Longueur: 11,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R214.1 → R214.3
	Longueur Inspectée: 11,10	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R214.1 ← R214.3
			Section: SECTION 01 Matériau: Amiante-ciment

ILLUSTRATION

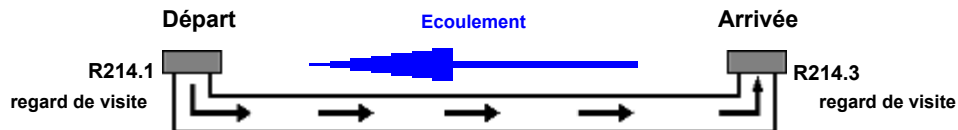

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Amiante-ciment

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13980.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 11,10

Pente: Oui

Nb Photo(s): 3

Nb Branchements(s): 0

Inspecté: 0

Nb Constat(s): 2

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 05 Hameau de Marsan ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 11,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R214.1 → R214.3		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 11,10	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R214.1 ← R214.3		Matériau: Amiante-ciment	

0,00 m


R214.1


(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Photo:ML23219.jpg

Vidéo:00:00:02

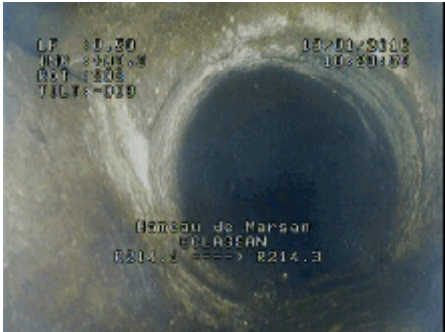

11,10 m


R214.3

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite

Photo:ML23220.jpg/ML23221.jpg


Vidéo:00:00:58

Regard borgne lors de l'inspection




		TRONÇON 05 Hameau de Marsan ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 11,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R214.1 → R214.3		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 11,10	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R214.1 ← R214.3		Matériau: Amiante-ciment	

PROFIL D'INSPECTION

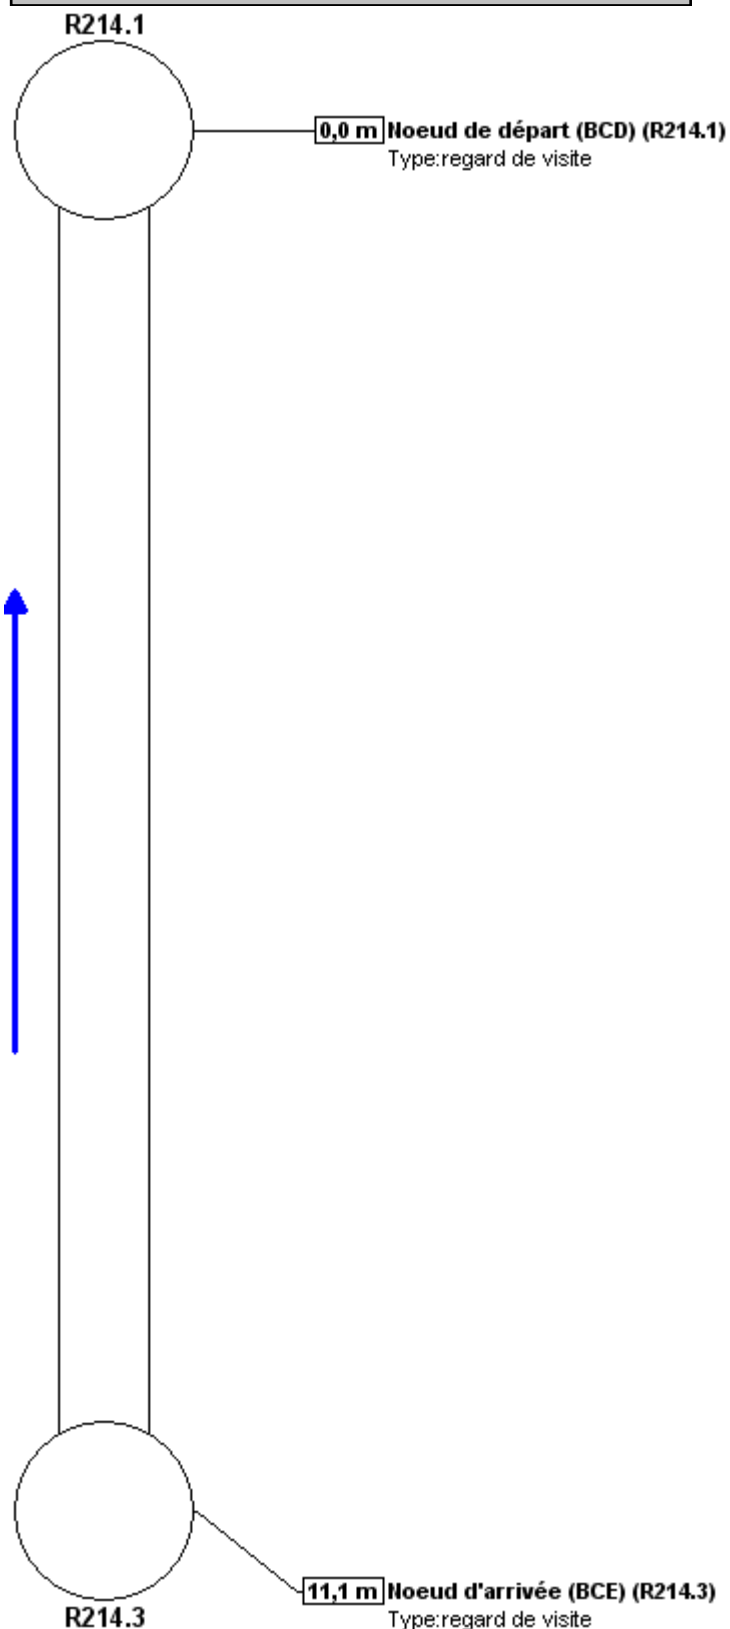

ECLASSAN hameau de marsan			Date : 12/01/2016
		TRONÇON 06 	
Hameau de Marsan ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 27,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R208 → R214.2	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 27,60	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R208 → R214.2	Matériau: Amiante-ciment

ILLUSTRATION

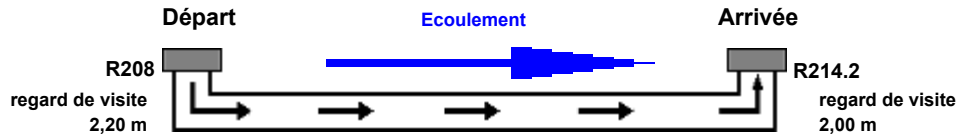

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Amiante-ciment

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13975.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 27,60

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 1

Nb Constat(s): 3

Nb Photo(s): 4

Inspecté: 0

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

	TRONÇON 06 Hameau de Marsan ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 27,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R208 → R214.2	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 27,60	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R208 → R214.2	Matériau: Amiante-ciment

0,00 m

**(BCD) NOEUD DE DÉPART****R208**

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:2,20m.
Photo:ML23200.jpg
Vidéo:00:00:02



5,24 m

**(BCA) RACCORDEMENT****B04**

(BCA) Raccordement
Diamètre:150
Type:piquage direct - carotté
Etat:raccordement ouvert
Photo:ML23201.jpg
Vidéo:00:00:25

12H



27,60 m


**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE****R214.2**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:2,00m.
Photo:ML23202.jpg/ML23203.jpg
Vidéo:00:02:03

Regard borgne lors de l'inspection


	TRONÇON 06 Hameau de Marsan ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 27,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R208 → R214.2	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 27,60	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R208 → R214.2	Matériau: Amiante-ciment

PROFIL D'INSPECTION

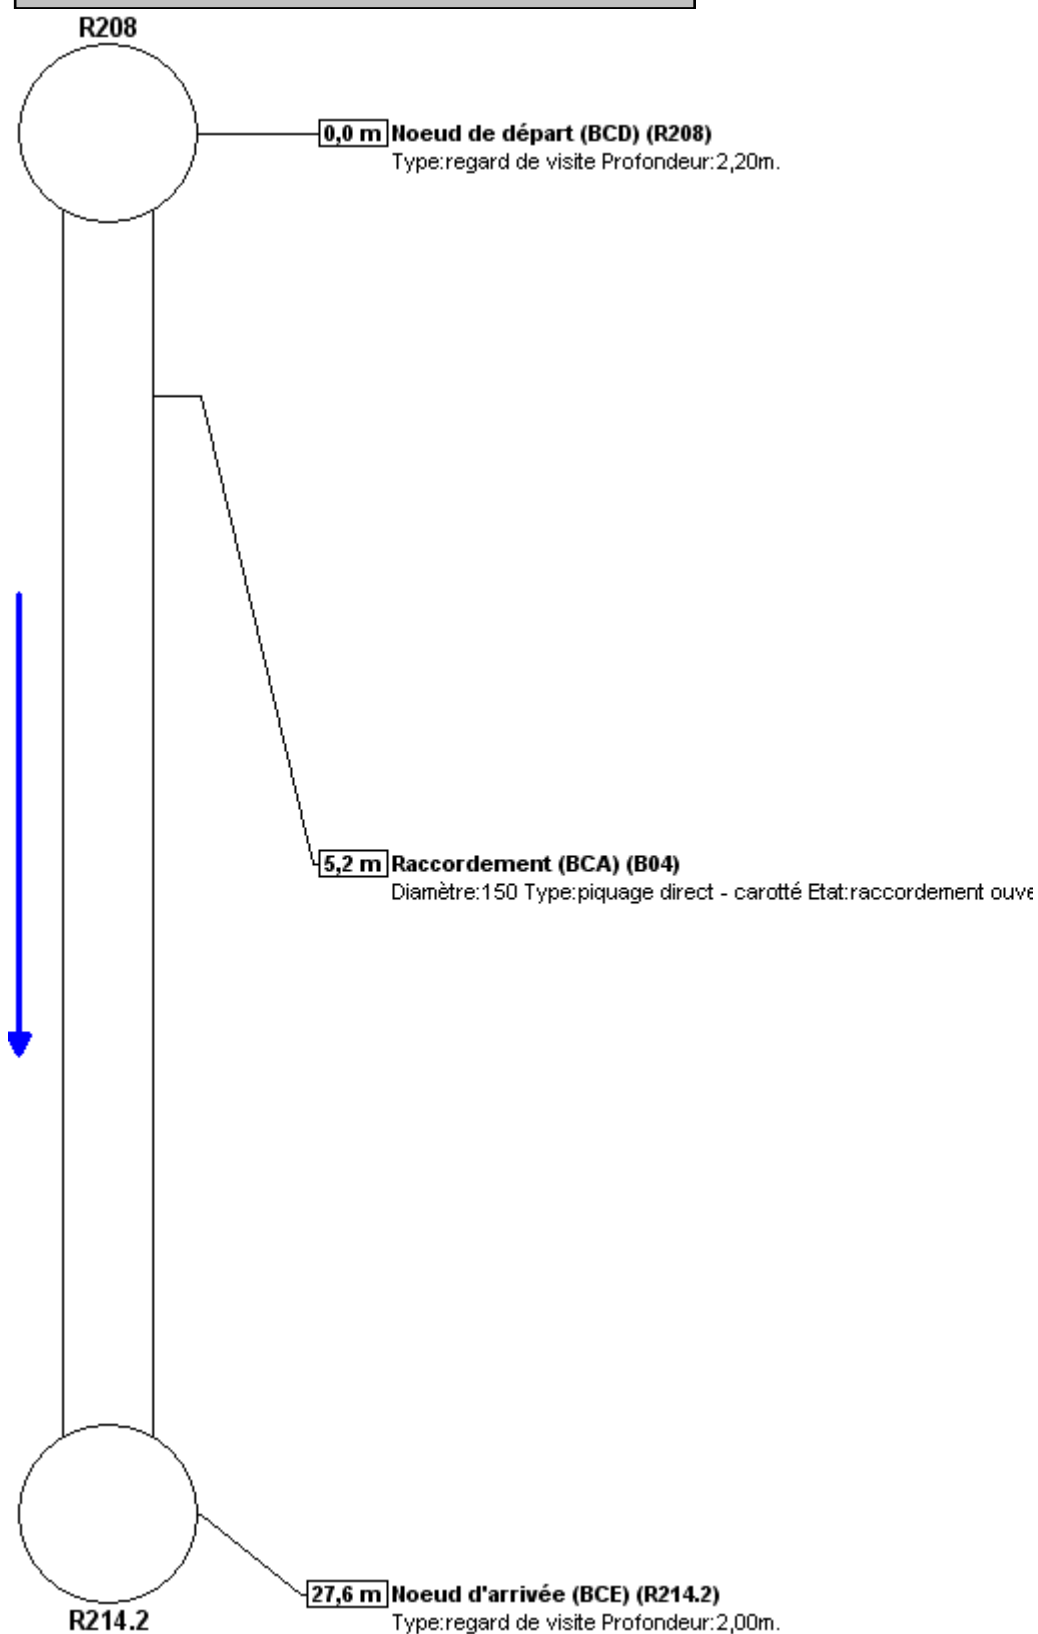

		TRONÇON 07 Hameau de Marsan ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 37,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R214.2 → R204	Section: SECTION 01		
Longueur Inspectée: 37,40	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R214.2 → R204	Matériau: Amiante-ciment		

ILLUSTRATION

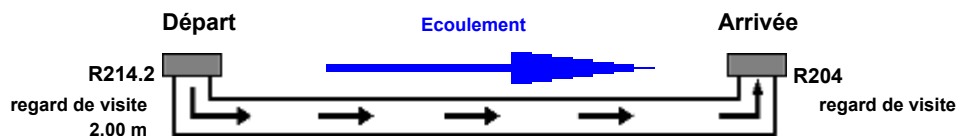

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	Amiante-ciment

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13976.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 37,40

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 2

Nb Constat(s): 5

Nb Photo(s): 7

Inspecté: 0

OBSERVATIONS

1 Infiltration

	TRONÇON 07 Hameau de Marsan ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 37,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R214.2 → R204	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 37,40	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R214.2 → R204	Matériau: Amiante-ciment

0,00 m

**R214.2****(BCD) NOEUD DE DÉPART**

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:2,00m.
Photo:ML23204.jpg
Vidéo:00:00:01



4,39 m

**(BBF) INFILTRATION**

(BBF) Infiltration Débit:suintement
Photo:ML23205.jpg/ML23206.jpg
Vidéo:00:00:32

1H -> 4H



20,41 m

**B05****(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
Diamètre:150
Type:piquage direct - carotté
Etat:raccordement ouvert
Photo:ML23207.jpg
Vidéo:00:01:48

1H




	TRONÇON 07 Hameau de Marsan ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 37,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R214.2 → R204	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 37,40	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R214.2 → R204	Matériau: Amiante-ciment

29,06 m

B06**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
Diamètre:150
Type:piquage direct - carotté
Etat:raccordement ouvert
Photo:ML23208.jpg
Vidéo:00:02:32



37,40 m


R204**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
Photo:ML23209.jpg/ML23210.jpg
Vidéo:00:03:18




	TRONÇON 07 Hameau de Marsan ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 37,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R214.2 → R204	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 37,40	Longueur unitaire(m): 5,00	Sens de l'écoulement: R214.2 → R204	Matériau: Amiante-ciment

PROFIL D'INSPECTION

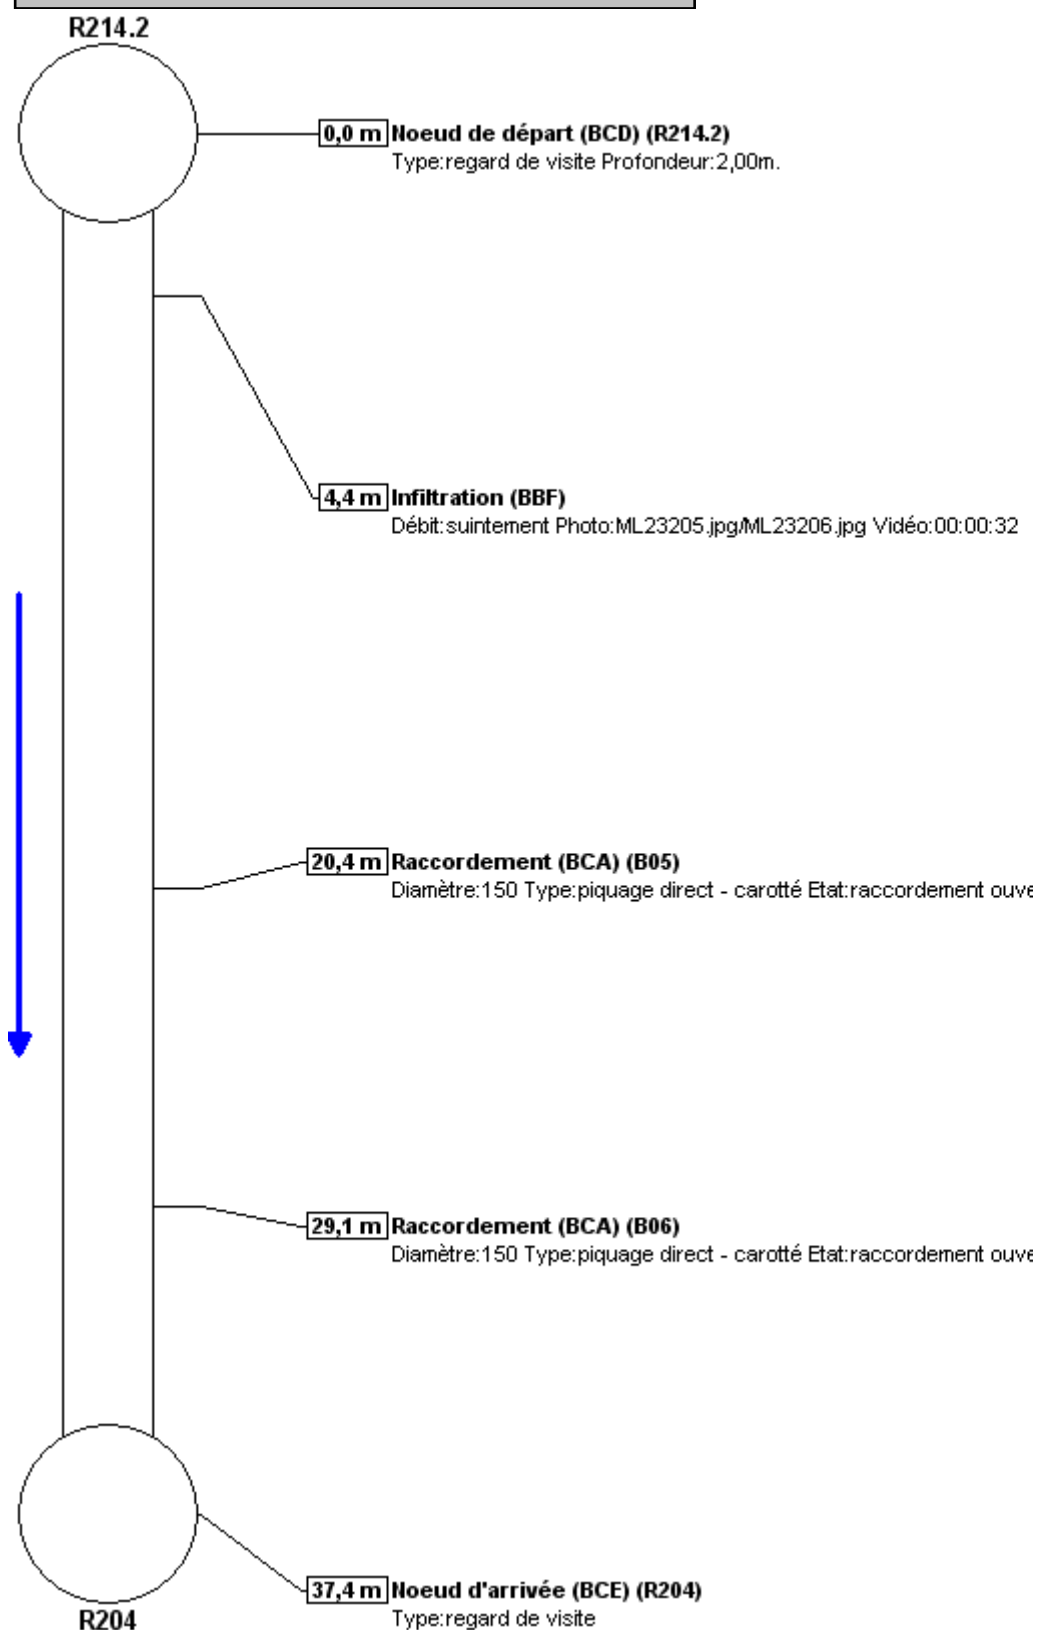

ECLASSAN hameau de marsan			Date : 12/01/2016
		TRONÇON 08 Hameau de Marsan ECLASSAN	 Usage: eaux usées
Longueur: 62,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R204 → R203	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R204 → R203	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

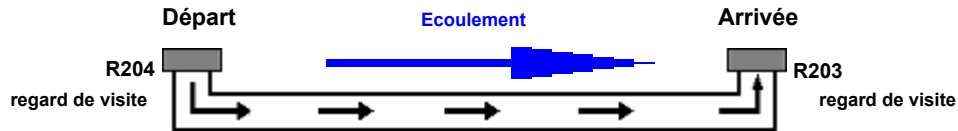

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13981.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **62,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 08 Hameau de Marsan ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 62,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R204 ➔ R203		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 62,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R204 ➡ R203		Matériau: PVC	

0,00 m


R204

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Photo:ML23222.jpg
 Vidéo:00:00:01



62,60 m


R203


(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML23223.jpg/ML23224.jpg
 Vidéo:00:04:05





		TRONÇON 08 Hameau de Marsan ECLASSAN			Usage: eaux usées
Longueur: 62,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R204 ➡ R203		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 62,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R204 ➡ R203		Matériau: PVC	

PROFIL D'INSPECTION

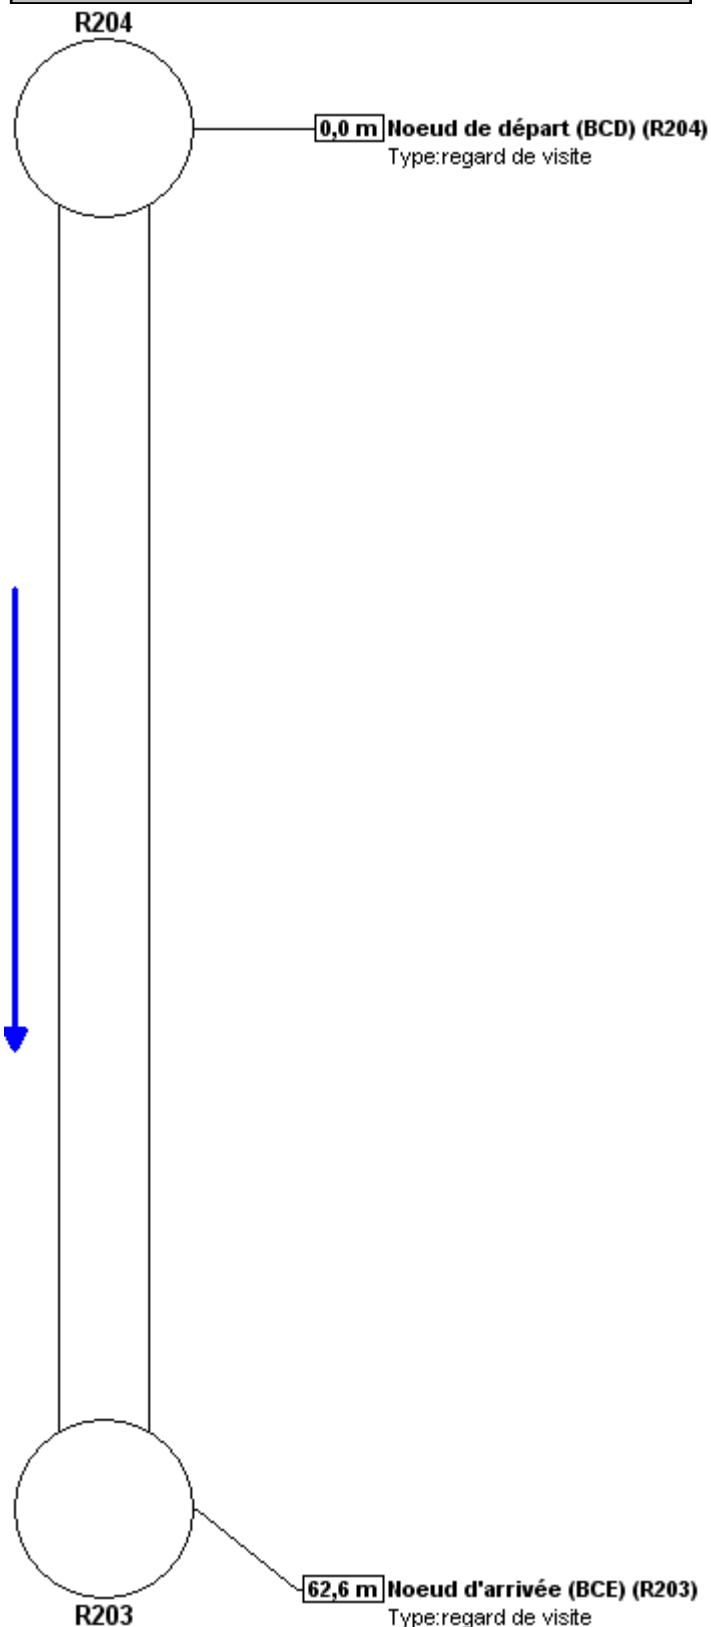

ECLASSAN hameau de marsan			Date : 12/01/2016
		TRONÇON 09 	
Hameau de Marsan ECLASSAN		Usage: eaux usées	
Longueur: 80,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R203	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 80,10	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R202 ← R203	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

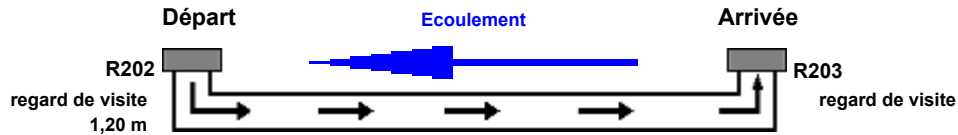

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13977.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **80,10**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

	TRONÇON 09 Hameau de Marsan ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 80,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R203	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 80,10	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R202 ← R203	Matériau: PVC

0,00 m

**R202****(BCD) NOEUD DE DÉPART**

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:1,20m.
Photo:ML23211.jpg
Vidéo:00:00:03

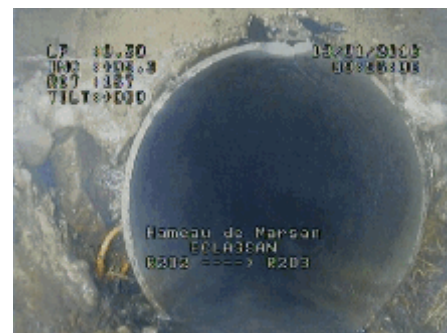

60,70 m

B07**(BCA) RACCORDEMENT**

(BCA) Raccordement
Diamètre:160
Type:piquage direct - carotté
Etat:raccordement ouvert
Photo:ML23212.jpg
Vidéo:00:05:44



80,10 m


R203**(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE**

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
Photo:ML23213.jpg/ML23214.jpg
Vidéo:00:12:49



	TRONÇON 09 Hameau de Marsan ECLASSAN		 Usage: eaux usées
Longueur: 80,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R203	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 80,10	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R202 ← R203	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

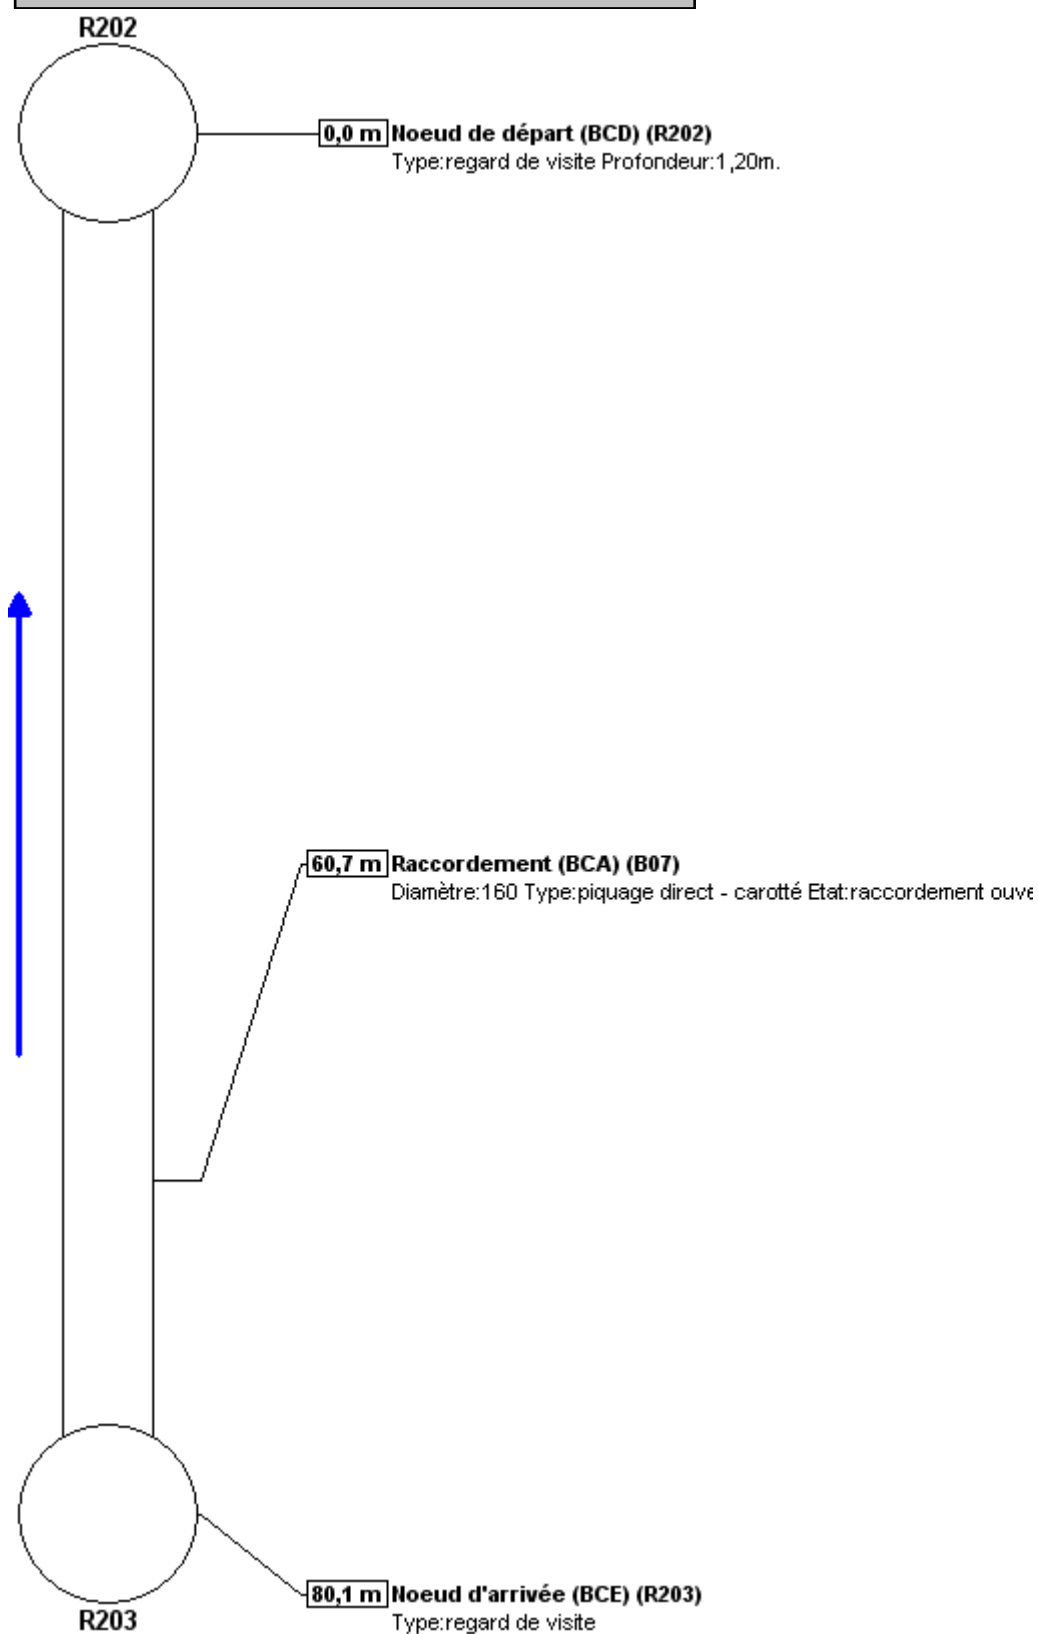



Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.


Nb	Icône	Description
1		Infiltration Pénétration d'eau de la nappe phréatique par la paroi de la conduite ou par les assemblages ou défauts.
1		

ANNEXE 12

-


Schéma de principe des tests à la fumée

TESTS A LA FUMEE

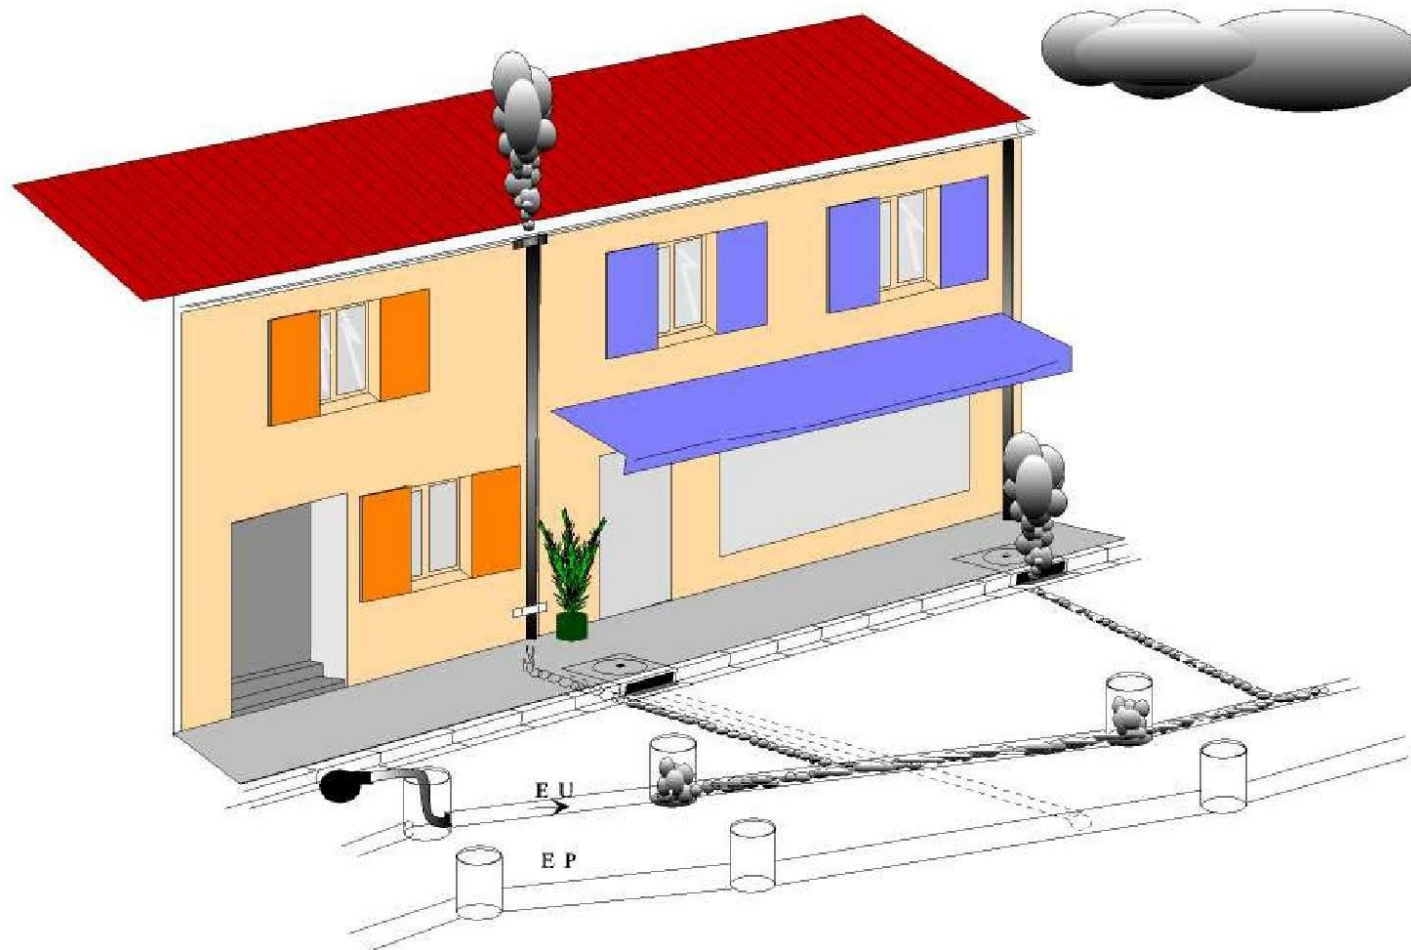


SYNDICAT MIXTE AY-OZON
COMMUNE D'ECLASSAN - HAMEAU DES BARDONS
LOCALISATION DES TRAVAUX

ANNEXE N°13

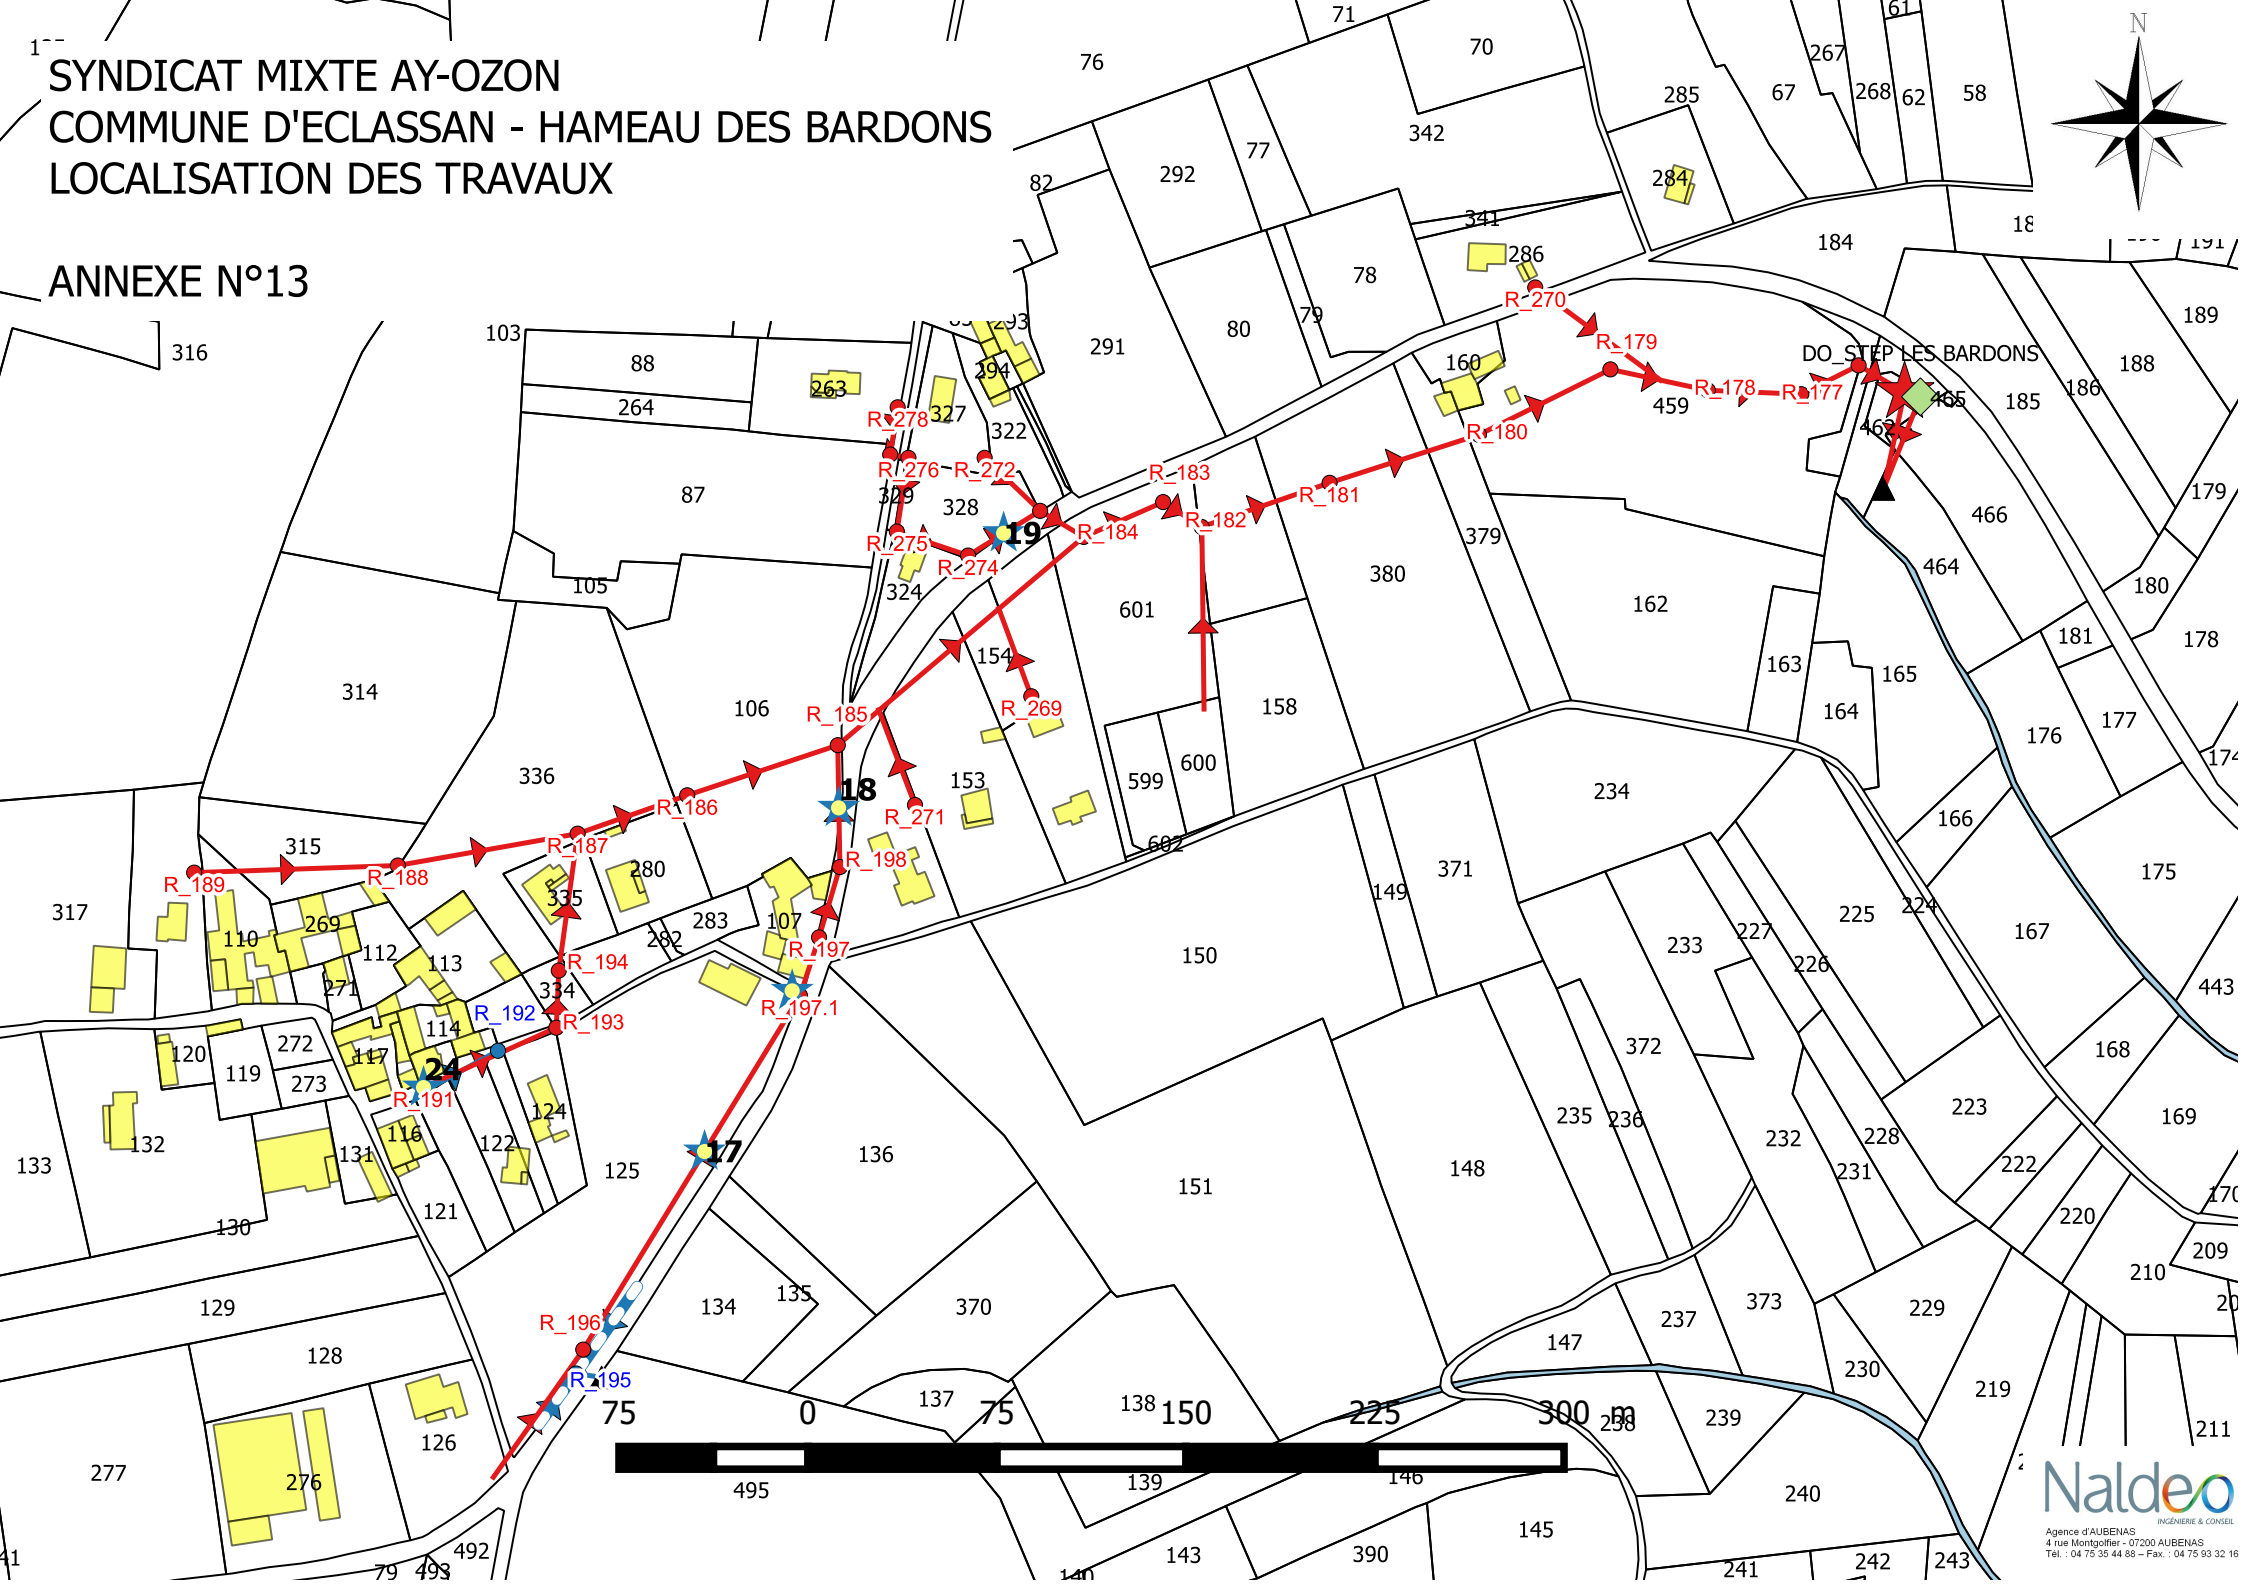

SYNDICAT MIXTE AY-OZON COMMUNE D'ECLASSAN - LE BOURG LOCALISATION DES TRAVAUX

ANNEXE N°13

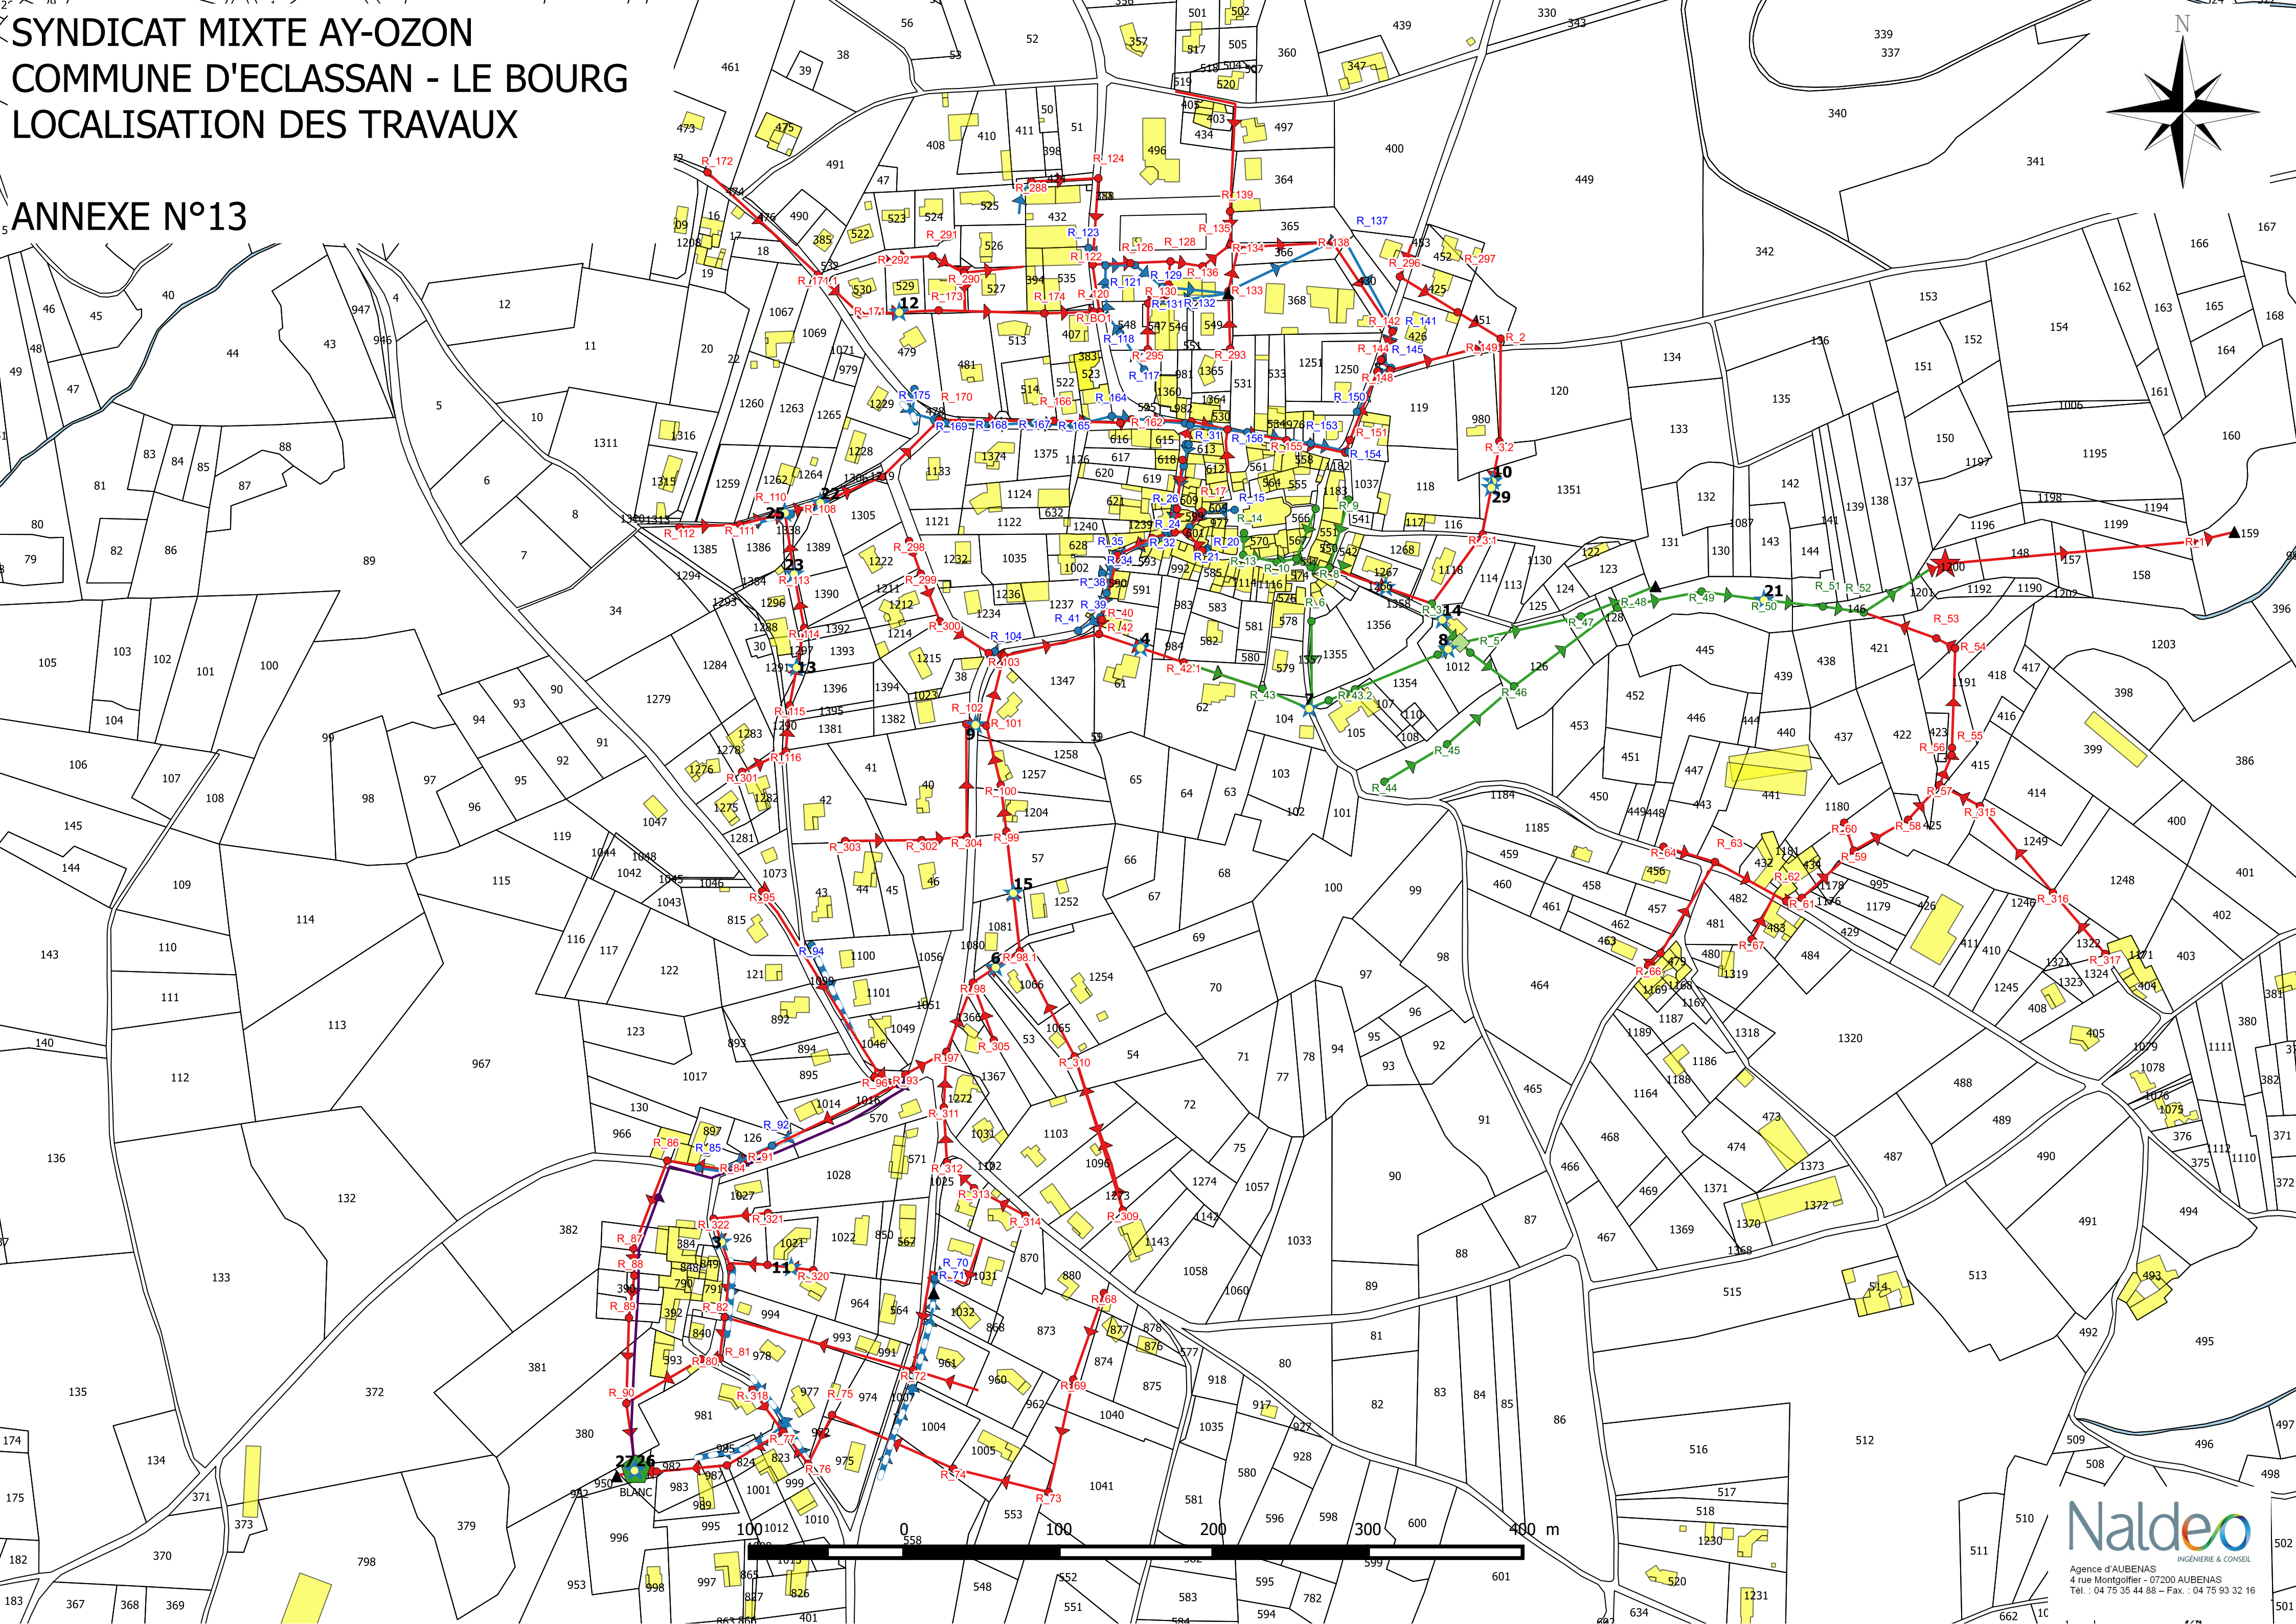

SYNDICAT MIXTE AY-OZON
COMMUNE D'ECLASSAN - HAMEAU DE MARSAN
LOCALISATION DES TRAVAUX

ANNEXE N°13

