

Annexe n° 6
Photos des stations d'épuration d'ARDOIX

Station du village : Filtre planté de roseaux

Photo 1 : Dégrilleur



Photo 2 : Canal de comptage



Premier étage

Photo 3 : Filtre 1



Photo 4 : Filtre 2 et 3

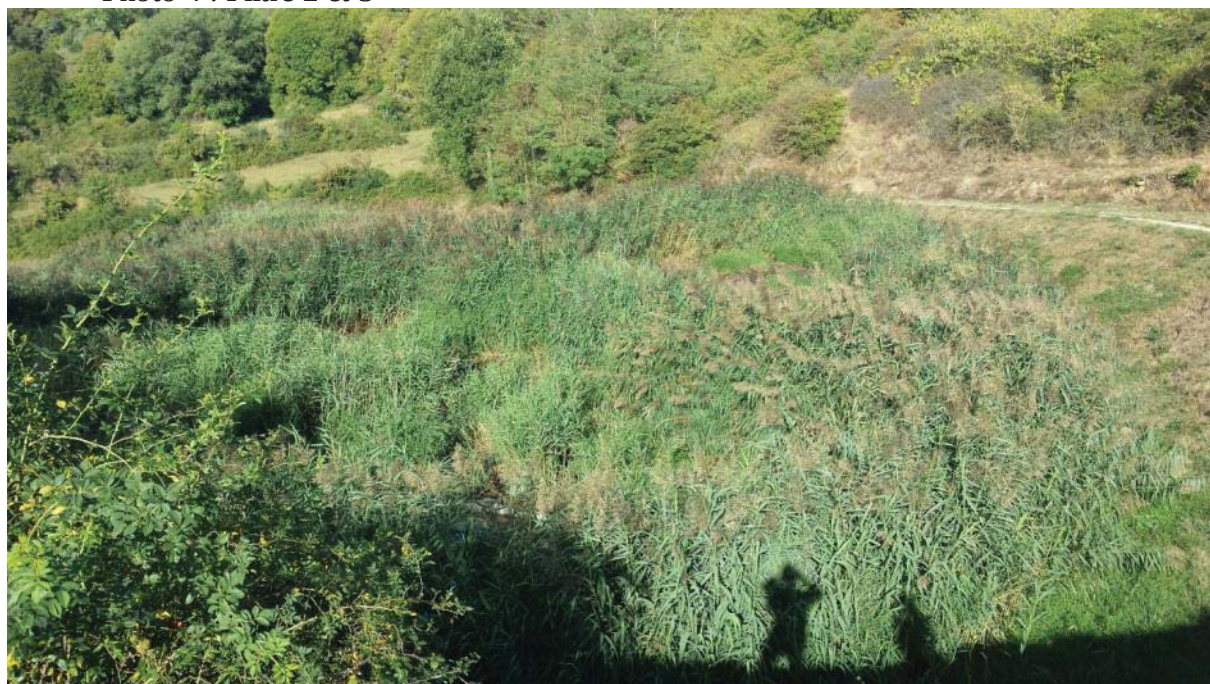


Photo 5 : Répartition des effluents



Deuxième étage

Photo 6 : Filtre 1




Photo 7 : Filtre 2



Photo 8 : Filtre 3 - Non utilisé



Photo 9 : Rejet en rivière

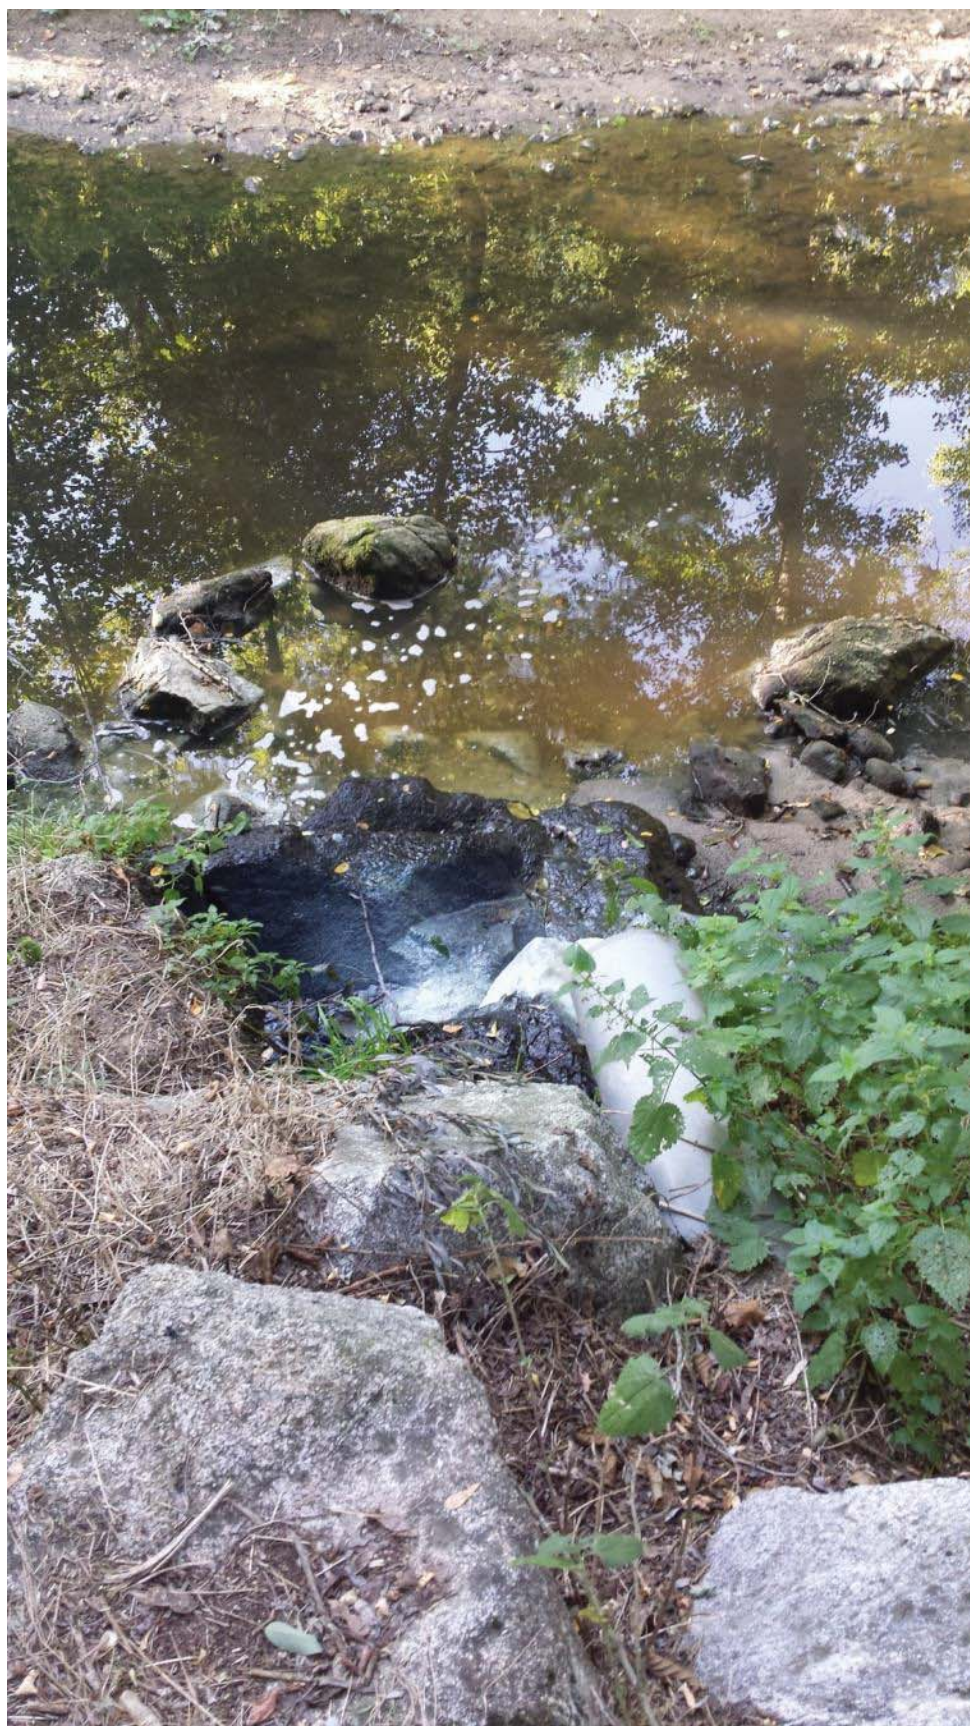

Station de Cormes : Filtre planté de roseaux

Photo 10 : Dégrilleur



Photo 11 et 12 : Premier étage

Filtre 1



Filtre 2



Photo 13 : Deuxième étage



Photo 14 : Canal de comptage de sortie



■ Enrochement

— Surface substrat

— Haut de talus

— Zone de Rejet Intermédiaire

— Voie communale

■ Enherbement piéton

— Cloture

— Fossé évacuation EP

Fossé de dissipation
Longueur : 180 ml
Planté de saules (1 u / ml)

Aire de retournement des
véhicules d'entretien

Canal de comptage

Etage 2
Bassin 2

Etage 2
Bassin 1

Etage 1
Bassin 3

Etage 1
Bassin 2

Etage 1
Bassin 1

Chasse Et 2

Fossé
Renvoi d'eau

Commune d'Ardoix
Mairie - Le Village
07290 Ardoix

Construction d'une Station d'Épuration

Clôture h = 2 m

Chasse Etage 1

Local
technique 6 m²

Dégrilleur
manuel

Regard d'entrée
R0

Haie rustique

Voie
communale


Portail 4 m, 2 vantaux

AVP ○ PRO ○ DCE ○ EXE ○ DOE


Plan Massé

DATE	DESSINE PAR	ECHELLE	AFFAIRE N°	PLAN version
18 Juillet 2012	S.LAU/VERJAT	1/500	Ardoix 07	1
SERPE SAS ZA Saint Louis 54 250 Le Thor Tel : 04 90 33 98 85 Fax : 04 90 33 99 14				

ANNEXE N°8 - Synoptique planimétrique des réseaux d'assainissement de la commune

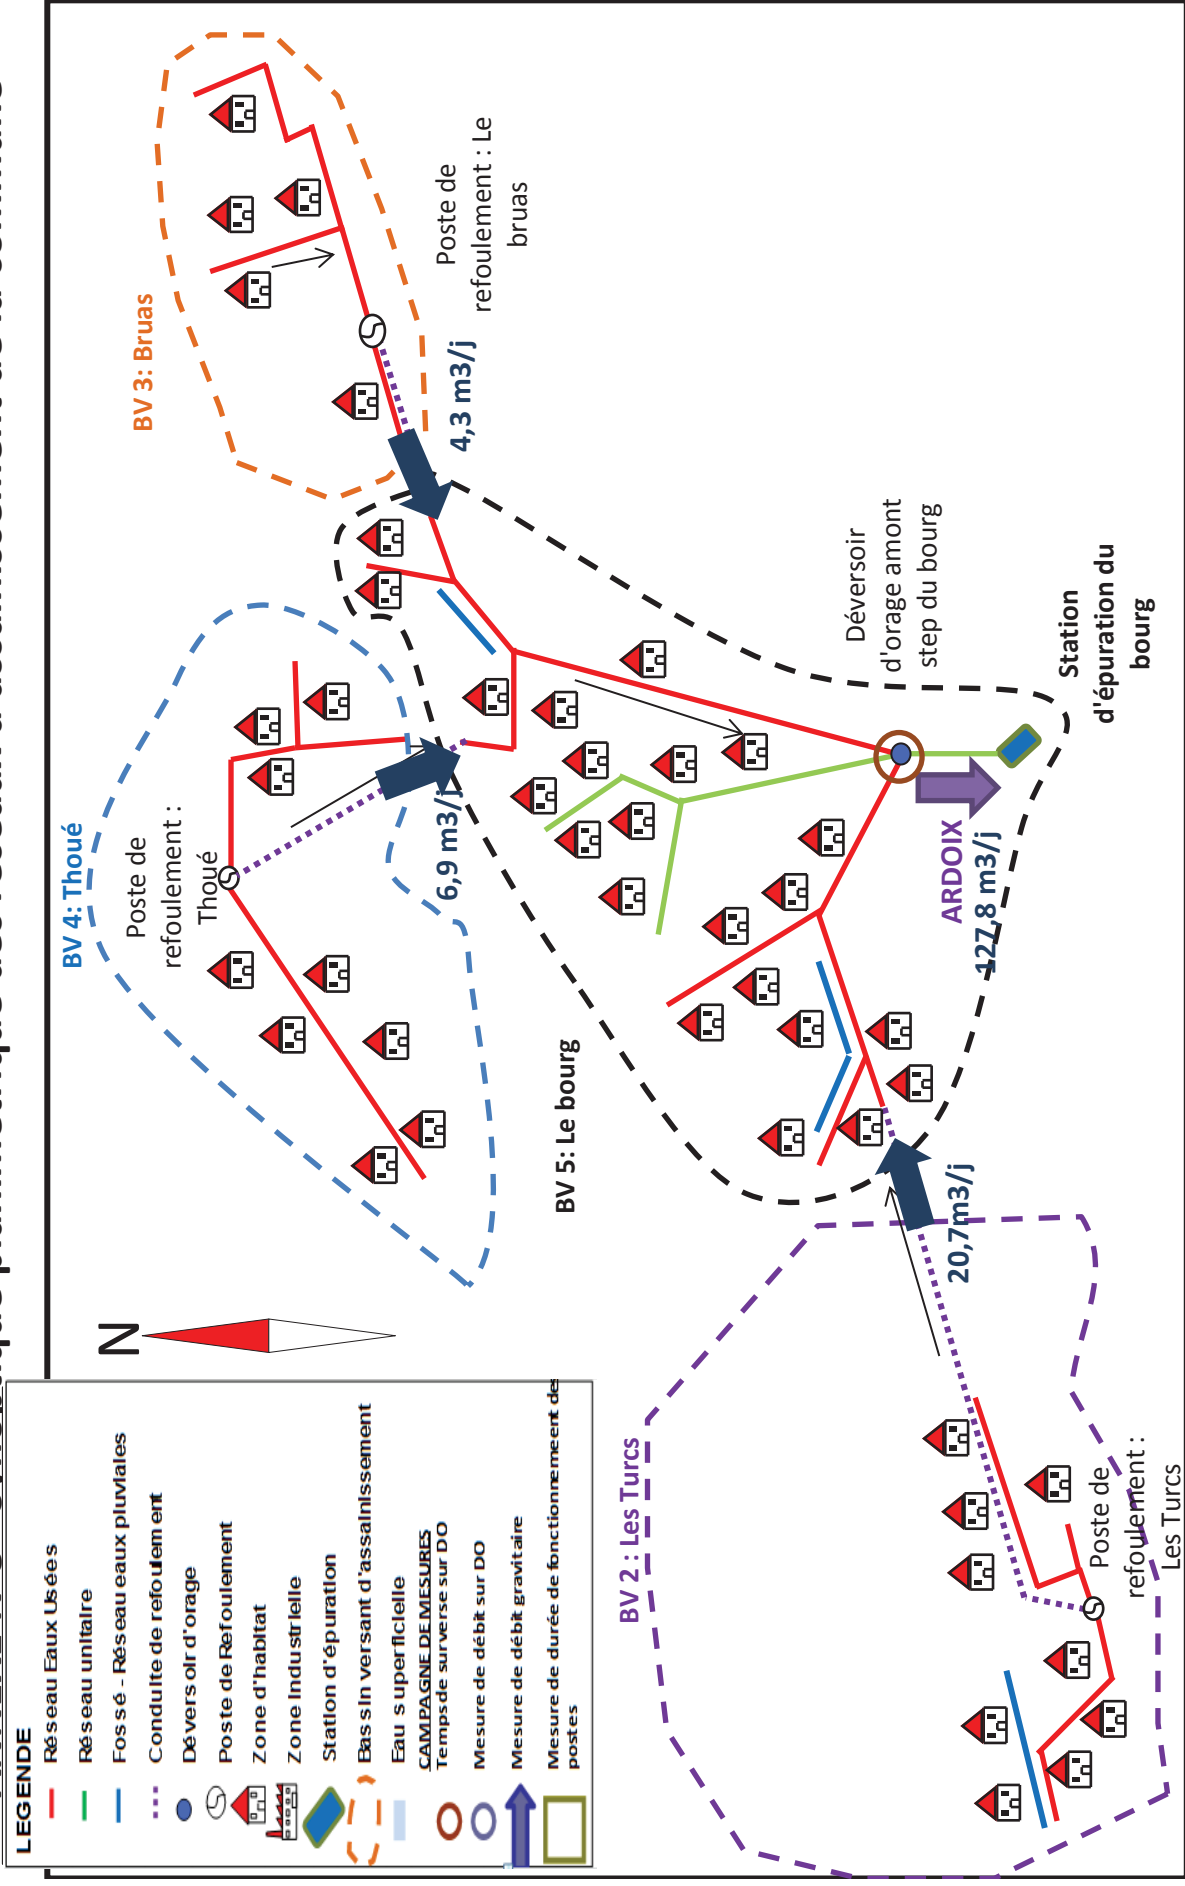


Hameau de Cormes - Commune d'Ardoix

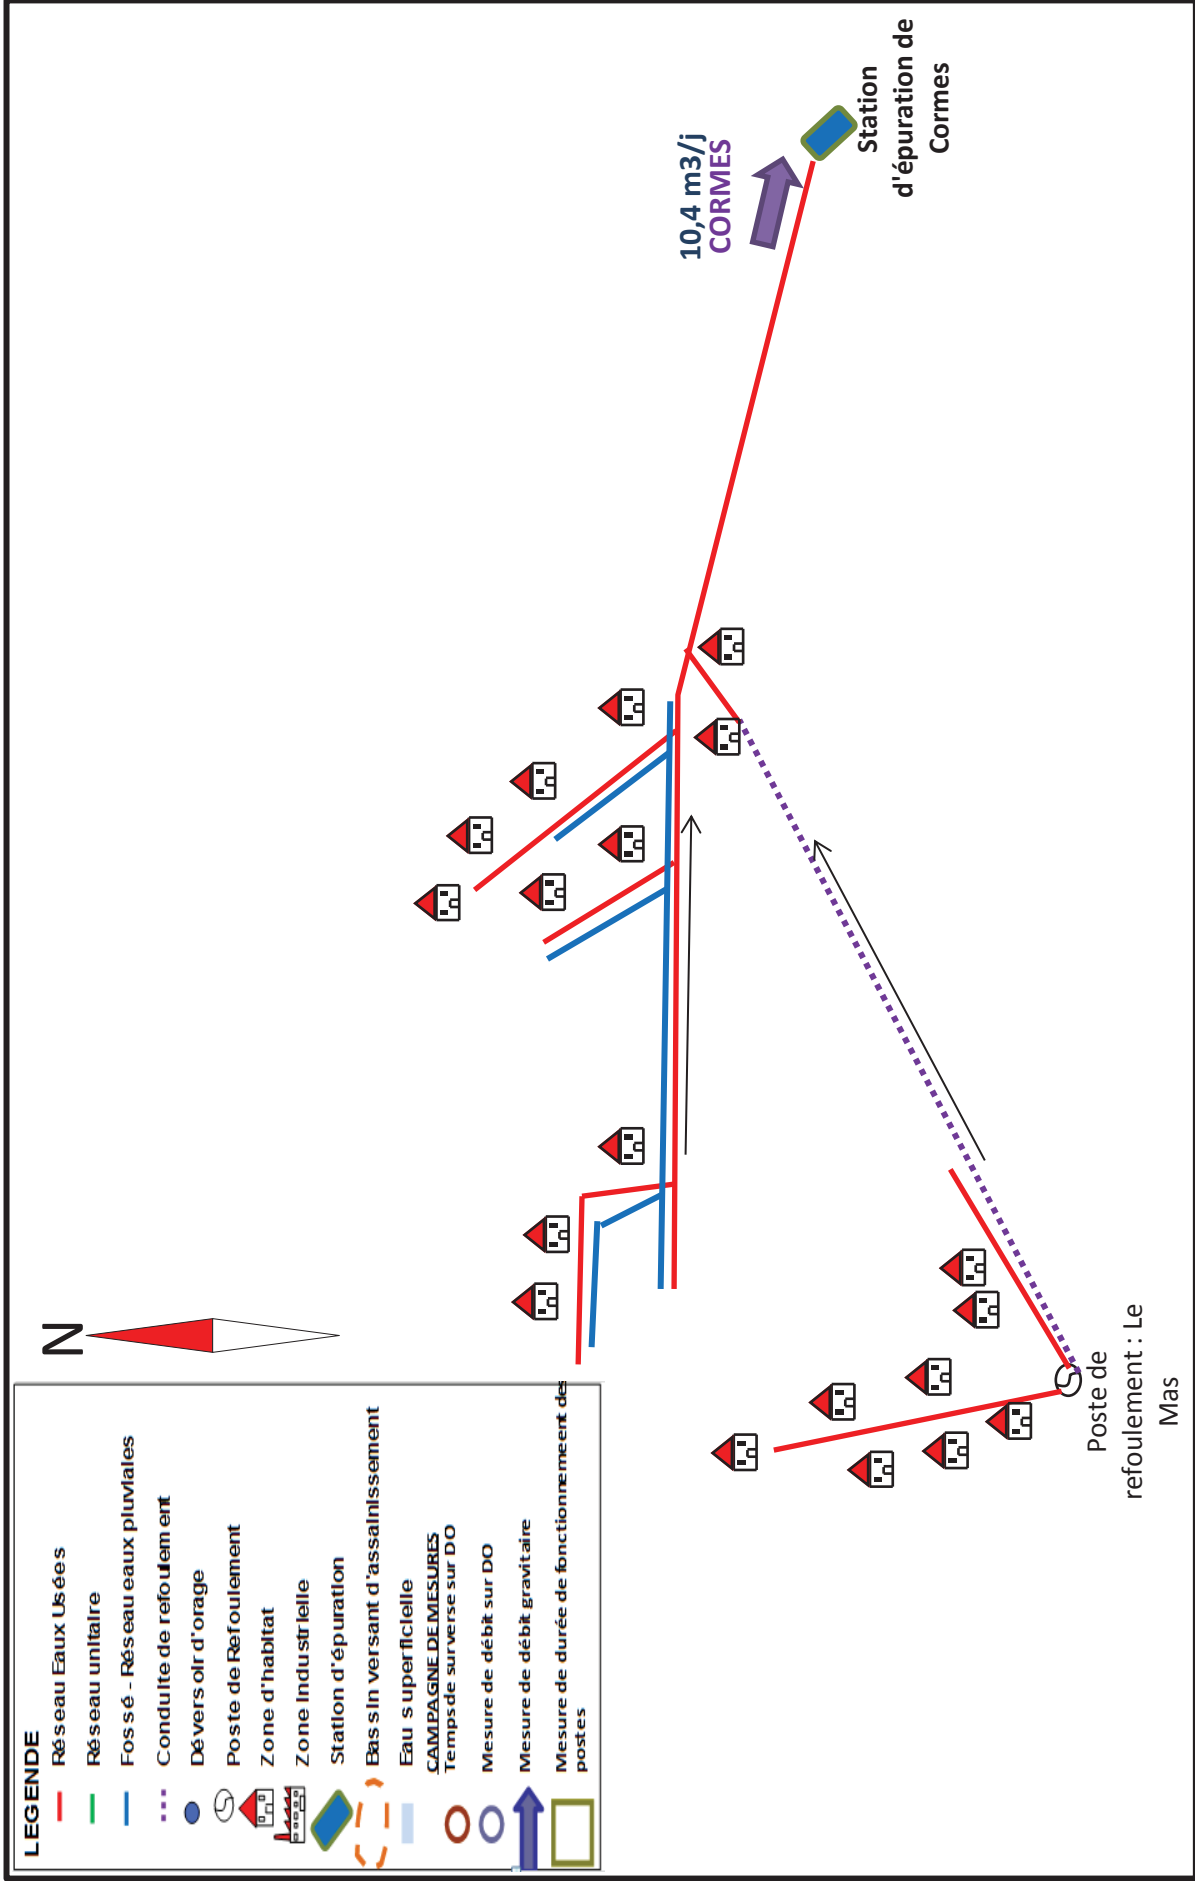

Annexe n° 9
Résultats des enregistrements de la pluviométrie à
Ardoix

Pluviométrie enregistrée sur la commune de Satillieu

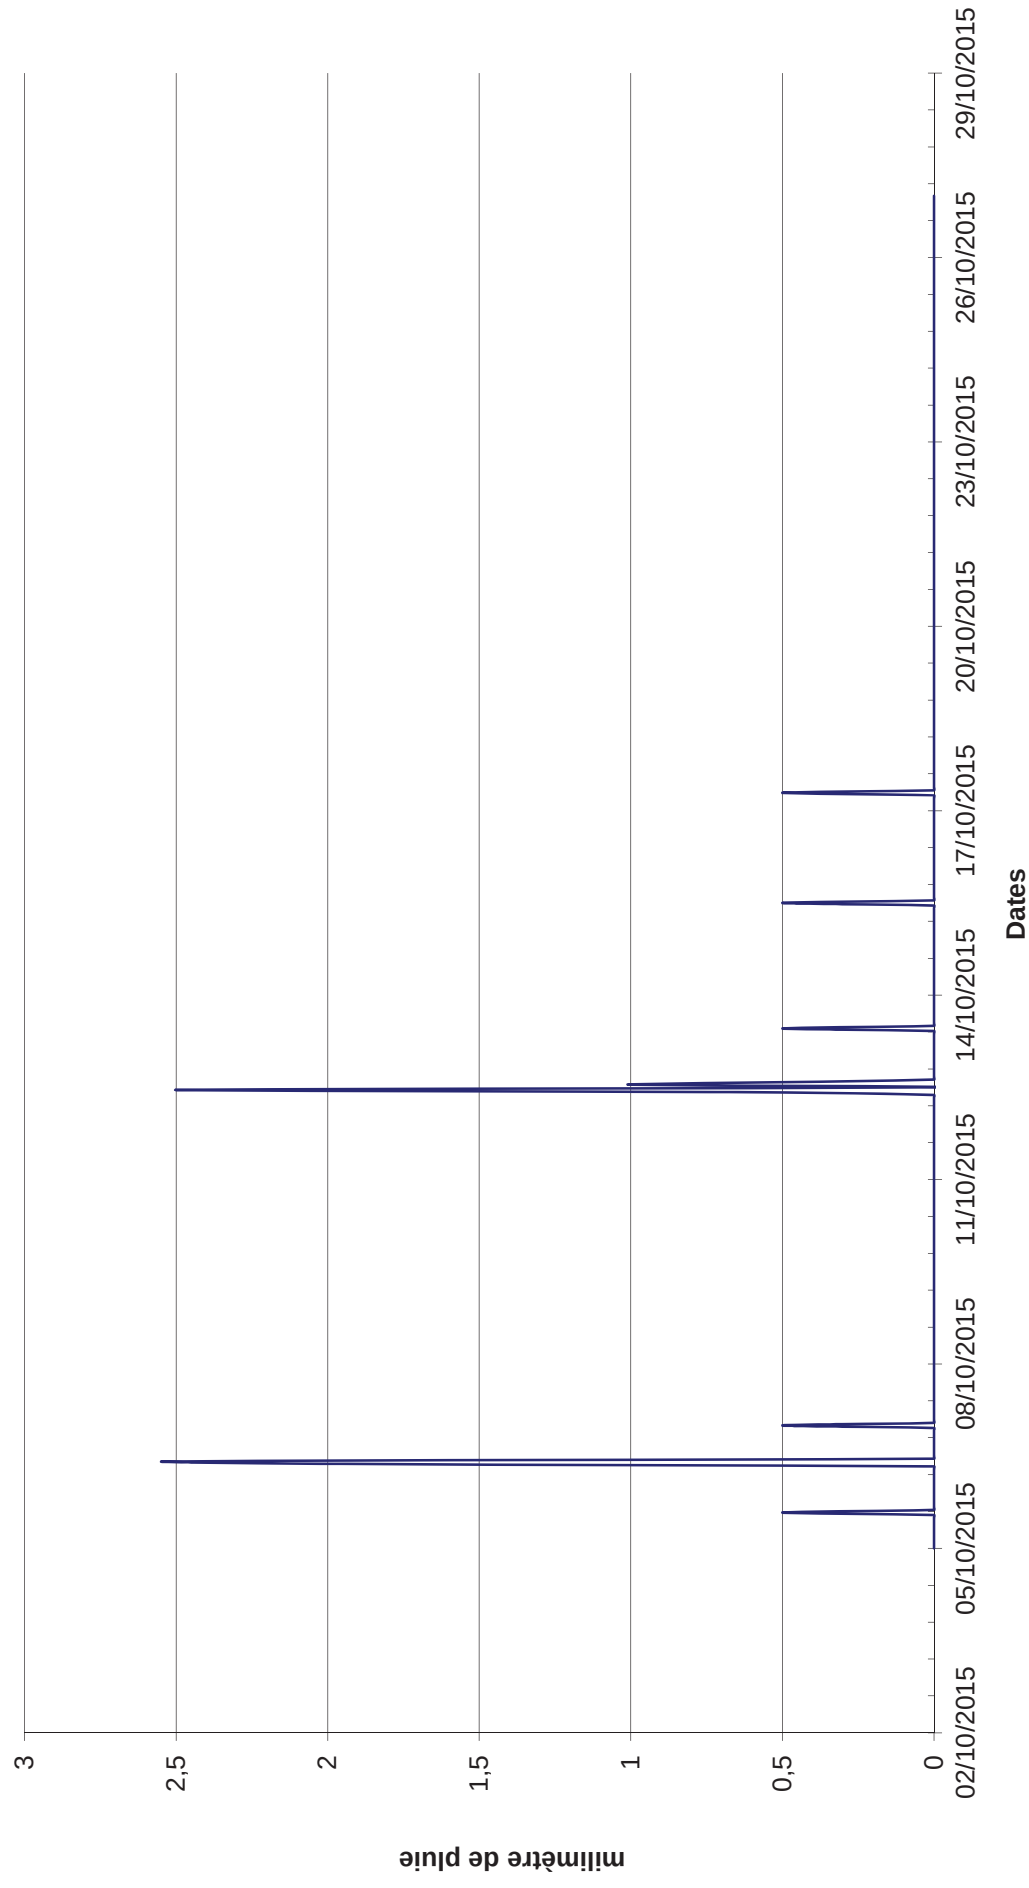


Pluviométrie enregistrée sur la commune de Satillieu

Heure	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi
01:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09:00:00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10:00:00	0	2,5	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
11:00:00	0	0	0	0	0	0	2,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0
12:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
13:00:00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14:00:00	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
15:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24:00:00	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maximum	0,5	2,5	0	0	0	0	2,5	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0	0
Moyenne	0,02	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
Total	0,5	5	0	0	0	0	0	4,5	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0

Annexe n° 10

**Résultats des mesures réalisées sur le réseau de la
commune de Ardoix**


Variation du débit mesuré au niveau du point de mesure STEP du Bourg- Commune de Ardoix

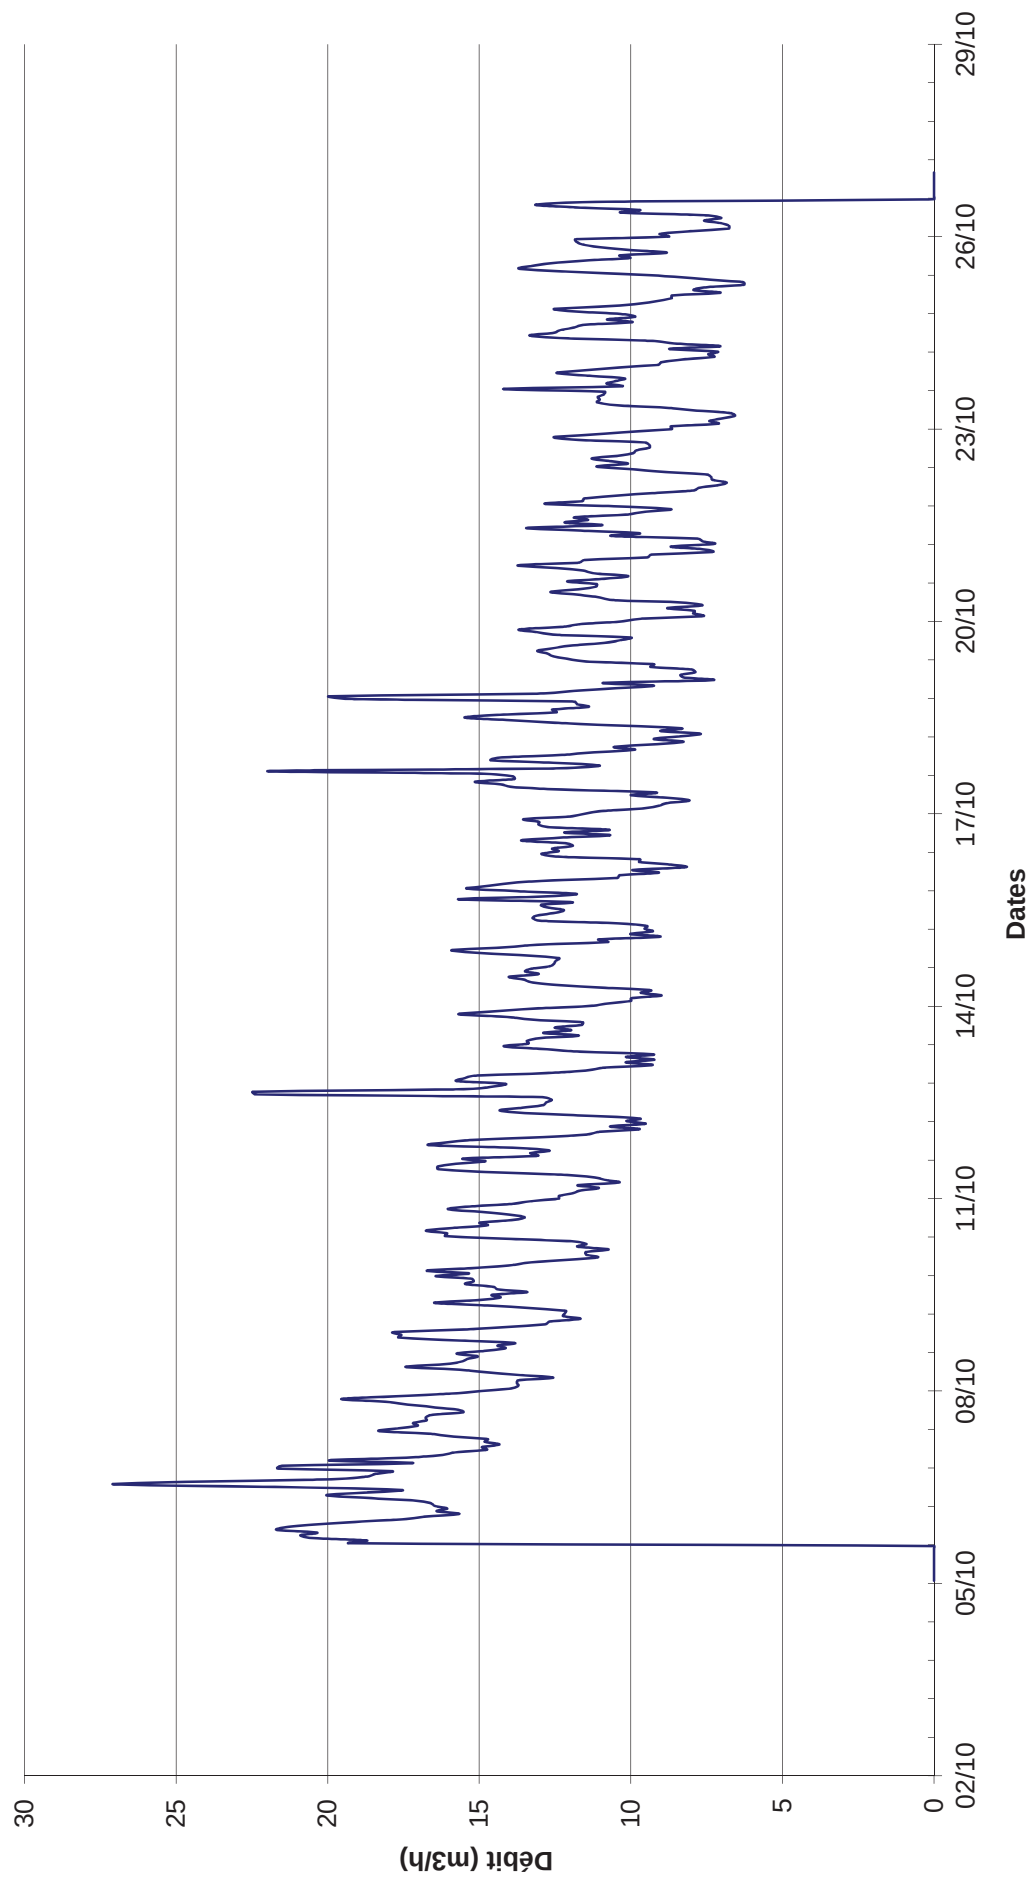

Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Ardoix - Mesure de débit - Point de mesure STEP du Bourg

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi
Heure	5-oct.	6-oct.	7-oct.	8-oct.	9-oct.	10-oct.	11-oct.	12-oct.	13-oct.	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.
01:00:00	-	16,8	15,8	13,9	12,8	12,2	12,4	11,0	10,9	10,7	11,1	10,4	11,0	10,6	10,9	9,7	9,3	7,9	8,7	9,0	8,6	9,1
02:00:00	-	15,7	14,8	13,7	12,7	11,1	11,9	9,7	9,3	10,0	9,0	9,1	9,6	9,2	7,3	7,6	7,3	7,8	7,1	8,3	8,6	8,1
03:00:00	-	16,4	14,9	13,8	11,7	11,5	11,7	10,7	10,2	10,0	10,0	9,9	9,1	8,3	8,2	7,9	7,6	7,1	7,4	7,3	7,0	6,8
04:00:00	-	16,1	14,3	13,7	12,2	11,5	11,1	9,5	9,2	9,0	9,3	8,2	8,8	9,2	8,4	7,9	8,7	6,8	7,0	7,4	7,9	6,8
05:00:00	-	16,5	14,8	12,6	12,2	10,7	11,8	10,1	10,2	9,7	9,5	8,7	8,1	8,4	7,9	8,8	7,3	7,3	6,6	7,1	7,6	7,0
06:00:00	-	16,6	14,7	13,7	12,1	11,8	10,4	9,7	9,3	9,4	9,5	9,7	8,8	7,7	8,0	7,6	7,6	7,3	6,7	8,7	6,3	7,6
07:00:00	-	17,1	15,9	14,8	13,3	11,5	10,9	11,4	11,7	11,1	10,4	9,7	10,0	9,0	9,4	8,2	7,8	7,5	7,9	7,0	6,3	7,0
08:00:00	-	18,7	16,7	15,7	14,7	11,9	11,3	13,5	12,9	12,5	13,0	12,5	9,2	8,3	9,2	10,6	10,6	9,0	8,9	8,5	7,5	7,5
09:00:00	-	20,0	18,3	17,4	16,5	14,2	12,4	14,3	14,2	13,3	13,2	13,0	12,0	10,3	11,5	11,0	9,7	10,0	10,6	9,3	8,5	10,3
10:00:00	-	18,7	17,7	16,2	15,0	16,1	14,9	13,6	13,4	13,5	13,1	12,4	13,9	12,4	12,1	11,7	11,6	11,1	11,1	12,2	10,2	9,7
11:00:00	-	17,6	17,0	15,6	14,3	16,1	16,4	12,9	13,4	14,0	12,4	12,6	14,3	13,9	12,6	12,7	13,4	10,1	11,0	13,3	12,3	11,9
12:00:00	-	21,3	17,2	15,4	14,6	16,8	16,4	12,8	13,1	13,0	12,2	11,9	15,1	15,5	12,8	11,8	11,0	10,7	11,1	12,5	13,7	13,1
13:00:00	-	27,0	16,7	15,1	13,4	15,9	15,8	12,6	11,7	13,5	12,8	12,1	13,8	14,4	13,1	11,2	12,2	11,3	10,9	12,3	13,3	11,2
14:00:00	-	24,5	16,8	15,7	14,4	14,7	14,8	12,9	12,9	13,3	12,9	13,6	13,9	12,5	12,6	11,1	11,4	10,4	10,9	11,9	12,7	-
15:00:00	19,3	19,8	16,6	14,8	14,5	15,0	15,5	22,4	12,0	12,7	12,0	12,4	14,8	12,6	11,9	12,1	11,8	9,9	14,2	11,6	11,6	-
16:00:00	18,7	18,7	15,5	14,1	15,5	13,9	13,1	22,5	12,5	12,5	15,7	10,7	22,0	11,4	10,8	10,8	10,1	9,8	10,3	10,0	10,0	-
17:00:00	20,6	18,4	15,7	14,4	15,2	13,5	13,3	15,4	11,6	12,5	13,1	12,2	12,5	11,8	10,3	10,1	9,6	9,4	10,8	10,8	10,4	-
18:00:00	20,9	17,9	16,6	13,9	15,2	14,0	12,7	14,5	11,6	12,4	11,8	10,7	11,0	11,9	10,0	11,2	8,7	9,4	10,5	9,9	8,8	-
19:00:00	20,4	21,7	17,4	15,9	16,4	14,9	13,8	14,2	13,3	13,5	13,6	12,7	12,3	19,3	12,5	11,6	10,3	9,5	10,2	10,3	10,0	-
20:00:00	21,7	21,5	18,1	17,7	15,3	16,0	16,6	15,7	14,1	15,1	15,4	13,0	14,6	19,9	13,1	12,5	12,8	11,8	11,4	11,8	10,9	-
21:00:00	21,4	17,2	19,5	17,6	16,7	15,4	16,1	15,5	15,7	15,9	14,7	13,0	14,4	13,1	13,7	13,7	11,6	12,5	12,4	12,5	11,6	-
22:00:00	20,5	20,0	17,8	17,8	15,2	13,9	15,1	15,2	14,6	14,2	14,0	13,5	12,4	11,9	12,2	11,7	11,5	11,1	11,5	10,6	11,8	-
23:00:00	19,1	17,5	16,0	15,5	14,0	13,3	12,9	12,7	13,4	13,1	12,8	12,0	11,2	10,5	11,6	11,5	10,6	10,0	10,5	9,7	11,8	-
24:00:00	17,5	16,3	14,9	14,0	13,4	12,4	11,4	11,4	11,5	10,8	10,4	11,5	9,9	9,2	10,3	9,5	9,3	8,6	9,1	9,1	8,8	-
Minimum	17,5	15,7	14,3	12,6	11,7	10,7	10,4	9,5	9,2	9,0	9,0	8,2	8,1	7,7	7,3	7,6	7,3	6,8	6,6	7,0	6,3	6,8
Maximum	21,7	27,0	19,5	17,8	16,7	16,8	16,6	22,5	15,7	15,9	15,7	13,6	22,0	19,9	13,7	13,7	13,4	12,5	14,2	13,3	13,7	13,1
Moyenne	20,0	18,8	16,4	15,1	14,2	13,7	13,4	13,5	12,2	12,3	12,2	11,5	12,2	11,7	10,8	10,5	10,1	9,4	9,9	10,1	9,8	8,9
Total	199,9	451,8	393,8	362,9	341,4	328,2	322,6	324,2	292,4	295,4	292,0	275,6	292,6	281,1	260,4	252,5	241,9	226,6	236,7	241,2	236,3	116,1


Variation du débit mesuré au niveau du point de mesure STEP Cormes - Commune de Ardoix

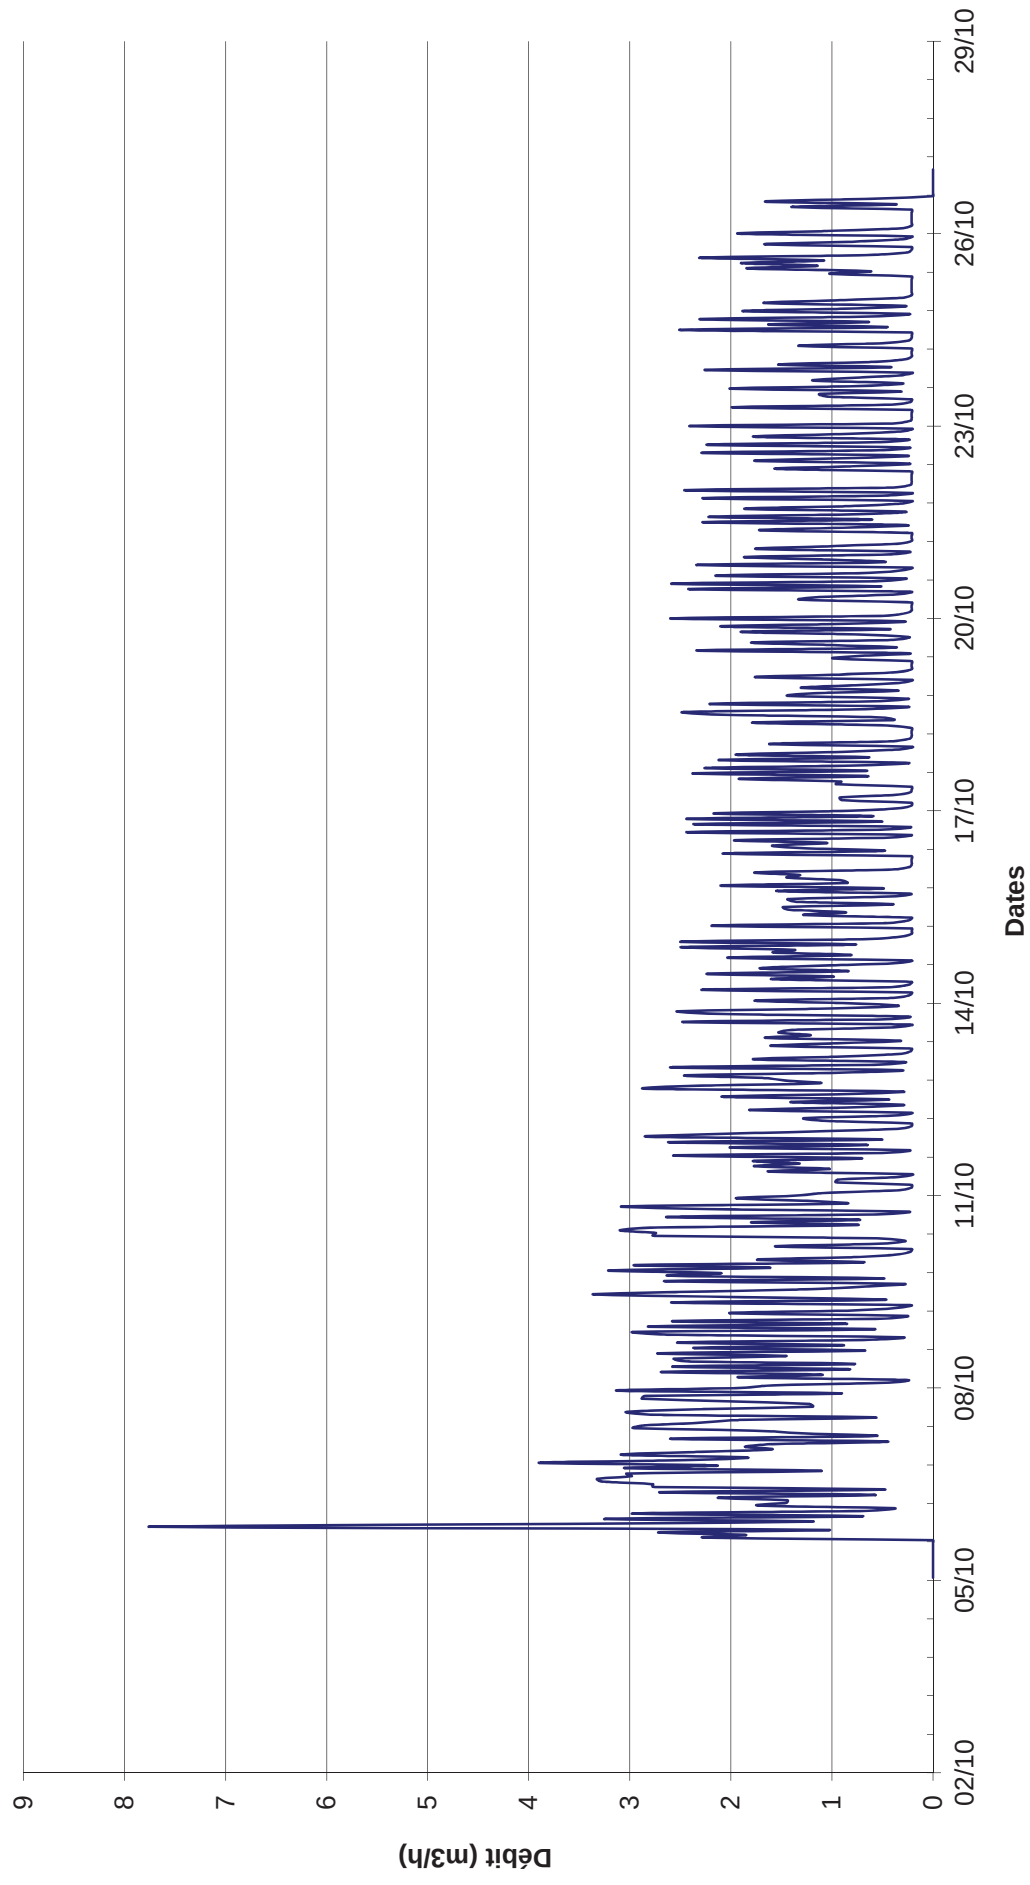

Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Ardoix - Mesure de débit - Point de mesure STEP Cormes

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi
Heure	5-oct.	6-oct.	7-oct.	8-oct.	9-oct.	10-oct.	11-oct.	12-oct.	13-oct.	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.
01:00:00	-	3,0	1,6	1,6	2,6	0,8	1,1	0,3	0,5	1,8	0,3	1,7	0,3	1,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	1,1
02:00:00	-	0,7	1,9	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	1,8	0,3	1,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
03:00:00	-	0,4	1,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9	0,2	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
04:00:00	-	1,7	0,5	1,9	2,0	0,2	0,2	1,1	1,0	0,2	0,2	0,2	0,9	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
05:00:00	-	1,5	2,6	1,1	0,8	1,6	1,0	1,3	0,3	2,3	2,2	0,2	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
06:00:00	-	1,4	0,6	2,7	0,3	0,5	0,9	0,4	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,3	0,2	0,2
07:00:00	-	2,1	1,3	0,8	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,3	0,2	0,2	2,0	0,5	0,2	0,2
08:00:00	-	0,6	1,8	2,6	2,6	0,5	0,2	1,8	1,6	0,2	0,2	2,1	0,2	0,5	0,2	1,1	0,2	1,6	0,4	0,2	0,2	0,2
09:00:00	-	2,7	3,0	0,8	0,5	2,8	1,6	0,8	1,0	1,6	1,3	0,5	0,2	1,8	1,0	0,4	1,7	0,8	0,2	0,2	1,0	0,2
10:00:00	-	0,5	2,9	2,5	1,9	2,7	1,0	0,3	0,3	1,0	0,9	1,3	1,0	0,4	0,7	0,2	0,8	0,3	0,2	0,2	0,6	1,4
11:00:00	-	2,8	2,3	2,6	3,4	3,1	1,8	1,4	1,6	2,2	1,4	1,6	0,9	0,5	0,3	2,4	0,3	1,8	1,0	0,2	1,8	0,4
12:00:00	-	2,8	1,9	1,5	2,4	2,8	1,3	0,4	1,2	0,8	1,5	1,1	1,9	2,1	2,3	0,5	2,3	0,8	1,1	2,5	1,1	1,7
13:00:00	-	3,3	0,6	2,7	1,2	0,8	1,8	2,1	1,5	1,7	0,4	2,0	0,6	2,5	0,4	2,6	0,6	0,3	0,3	0,5	1,9	0,7
14:00:00	-	3,3	2,8	0,7	0,7	1,8	0,7	0,9	1,4	1,2	1,4	0,4	2,4	0,7	1,0	0,5	2,2	2,3	2,0	1,6	1,1	-
15:00:00	-	3,0	3,0	2,4	0,3	0,7	2,6	0,4	0,4	0,4	1,4	0,2	0,7	0,3	1,8	0,3	0,8	0,5	0,7	0,6	2,3	-
16:00:00	2,25	3,0	2,4	0,9	2,7	2,6	0,5	2,8	0,2	0,2	0,4	2,4	2,3	2,2	0,4	2,2	0,3	0,3	0,3	2,3	0,7	-
17:00:00	1,85	1,1	1,2	2,5	0,5	0,5	0,2	2,5	2,5	2,0	0,2	0,5	0,7	0,6	0,2	0,7	1,9	2,2	1,2	0,6	0,3	-
18:00:00	2,7	3,0	1,2	0,7	2,6	0,3	2,0	1,1	0,4	0,8	1,6	0,2	0,3	0,3	0,7	0,3	0,9	0,5	0,8	0,3	0,2	-
19:00:00	1,2	2,1	2,0	0,3	2,1	2,3	0,7	1,5	0,2	1,6	0,5	2,4	2,1	1,4	1,9	0,2	0,3	0,3	0,3	1,9	0,2	-
20:00:00	7,7	3,9	2,9	2,6	3,2	3,1	2,6	1,7	2,1	1,4	2,1	0,5	0,6	1,2	0,4	2,3	0,2	1,8	0,2	0,8	1,7	-
21:00:00	4,3	2,5	2,9	3,0	1,6	0,9	0,5	2,5	2,5	2,5	0,9	2,4	2,0	0,3	2,1	0,5	2,3	0,9	2,3	0,3	0,8	-
22:00:00	1,2	1,8	0,9	0,6	3,0	1,2	2,8	0,9	1,1	0,8	0,9	0,6	1,0	1,3	0,9	1,0	0,5	0,3	0,4	1,7	0,3	-
23:00:00	3,3	3,1	3,1	2,8	0,7	2,0	2,2	0,4	0,3	2,5	1,4	2,2	0,3	0,8	0,3	1,9	0,2	0,2	1,5	1,0	0,2	-
24:00:00	0,7	2,4	1,9	0,9	1,7	1,4	1,2	2,6	0,9	0,7	1,3	0,8	0,2	0,3	2,6	0,4	2,5	2,4	0,6	0,3	1,9	-
Minimum	0,69	0,38	0,46	0,26	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Maximum	7,70	3,90	3,12	2,95	3,36	3,10	2,78	2,83	2,52	2,50	2,19	2,44	2,38	2,46	2,60	2,59	2,46	2,41	2,26	2,51	2,31	1,66
Moyenne		2,19	1,94	1,61	1,57	1,39	1,15	1,15	0,98	1,13	0,90	1,01	0,85	0,84	0,88	0,85	0,91	0,78	0,71	0,76	0,74	0,53
Total	25,12	52,59	46,59	38,60	37,58	33,27	27,69	27,66	23,62	27,05	21,51	24,35	20,46	20,26	21,09	20,41	21,86	18,77	17,12	18,16	17,79	6,93

Variation du temps de fonctionnement du déversoir en amont de la station du bourg

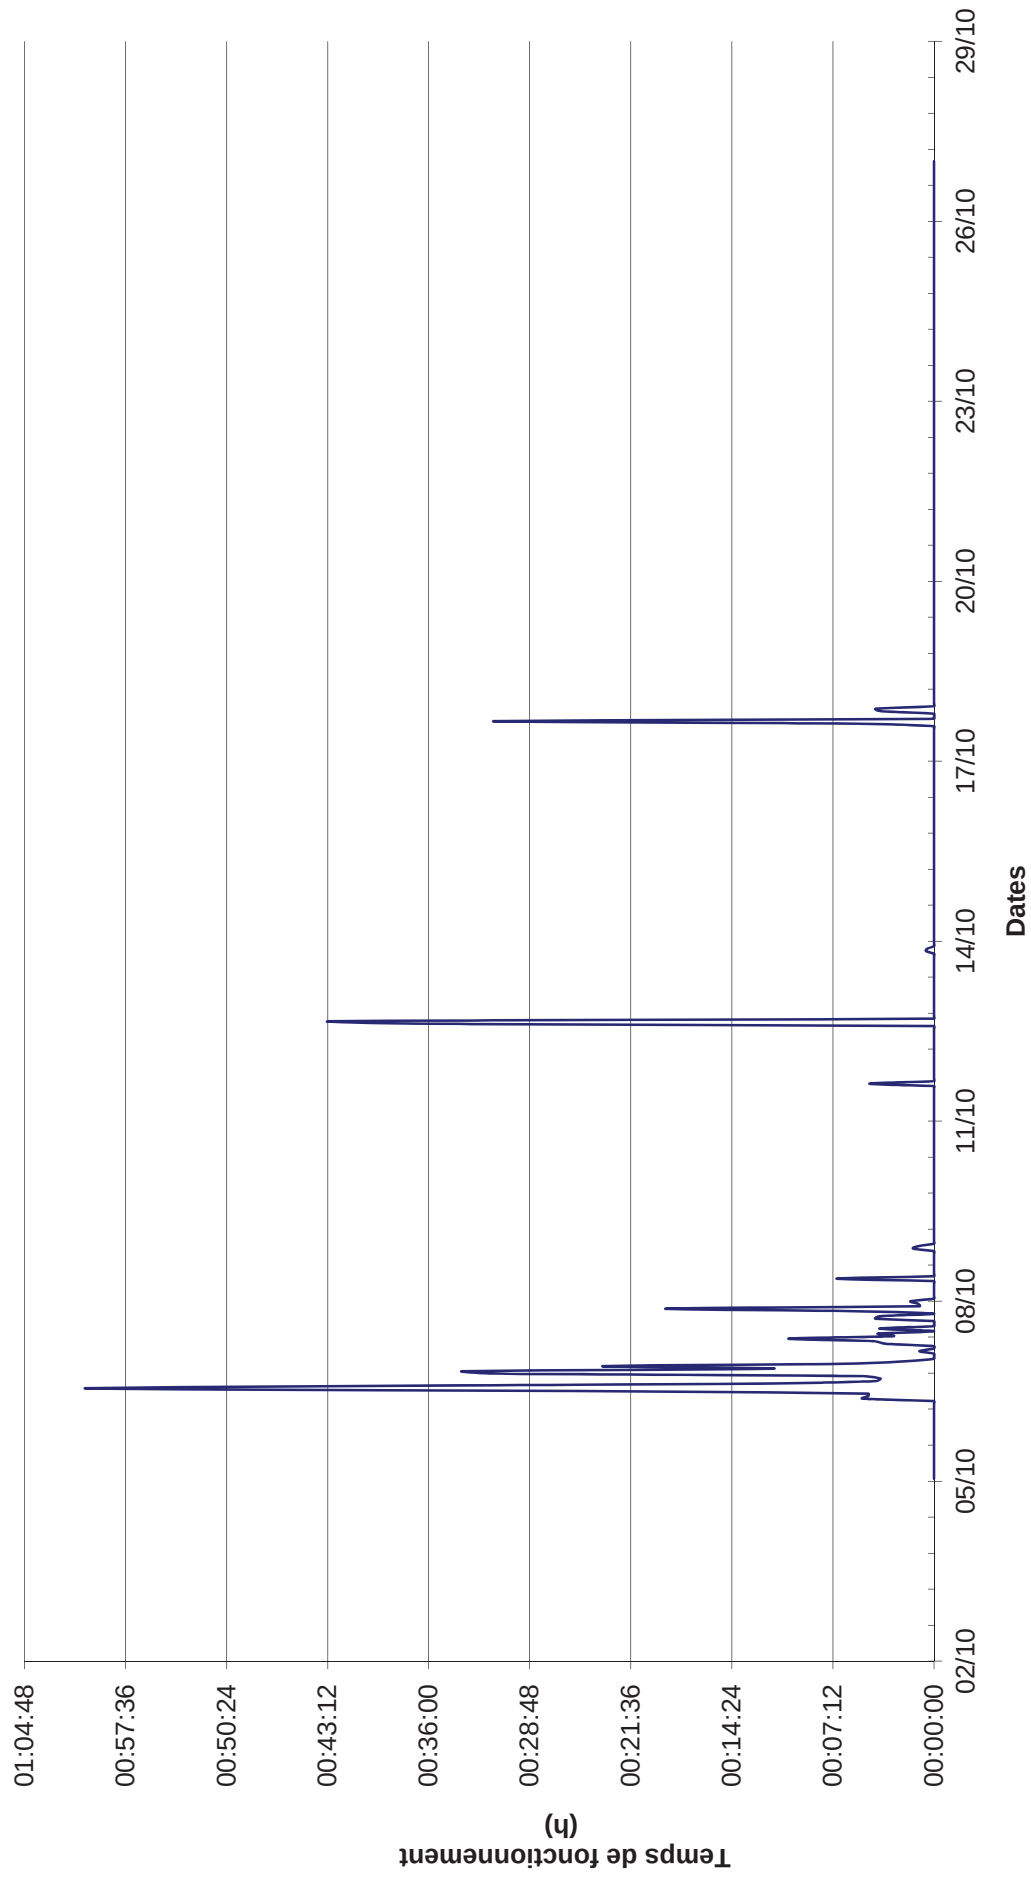

Syndicat Mixte Ay-Ozon - Commune de Ardoix - Mesure de temps de surverse - Point de mesure DO Amont Step Ardoix


	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi
Heure	5-oct.	6-oct.	7-oct.	8-oct.	9-oct.	10-oct.	11-oct.	12-oct.	13-oct.	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.
01:00:00	-	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
02:00:00	-	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
03:00:00	-	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
04:00:00	-	-	00:01:02	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
05:00:00	-	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
06:00:00	-	-	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
07:00:00	-	-	00:03:32	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
08:00:00	-	-	00:04:18	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
09:00:00	-	00:05:06	00:10:22	00:06:56	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
10:00:00	-	00:04:41	00:02:56	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
11:00:00	-	00:04:40	00:04:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
12:00:00	-	00:23:59	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
13:00:00	-	01:00:00	00:03:53	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
14:00:00	-	00:42:57	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
15:00:00	-	00:12:37	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:04:36	00:36:16	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:05:19	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
16:00:00	-	00:04:11	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:42:34	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:31:23	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
17:00:00	-	00:03:48	00:04:09	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
18:00:00	-	00:05:02	00:03:49	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
19:00:00	-	00:30:57	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
20:00:00	-	00:33:29	00:05:42	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:33	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:03:48	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
21:00:00	-	00:11:29	00:19:06	00:01:28	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:04:08	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
22:00:00	-	00:23:35	00:01:01	00:01:07	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
23:00:00	-	00:06:01	00:01:08	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
24:00:00	-	00:01:57	00:01:39	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	-
Minimum	00:00:00	00:01:57	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Maximum	00:00:00	01:00:00	00:19:06	00:06:56	00:00:00	00:00:00	00:04:36	00:42:34	00:00:33	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:31:23	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Moyenne	-	00:17:09	00:02:47	00:00:24	00:00:00	00:00:00	00:00:11	00:03:17	00:00:03	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:01:52	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Total	00:00:00	04:34:29	01:06:37	00:09:31	00:00:00	00:00:00	00:04:36	01:18:50	0:01:02	0:00:00	0:00:00	00:00:00	00:44:38	00:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00



COMMUNE D'ARDOIX
PLAN DES RESEAUX D'AMENAGEMENT
SECTEUR NORD DU BORG
ANNEE N°11 - EAUX CLAIRES PARASITES

Légende

- BATI
- PARCELLES
- REGARD
- STATION
- TRONÇON
- EP
- FOSSÉ
- REPOULEMENT
- U
- Diamètre d'eau claire mesuré
- Apport d'eau claire par tronçon

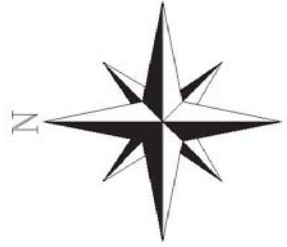


COMMUNE D'ARDOIX
PLAN DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
SECTEUR SUD DU BOURG
ANNEXE N°12 - EAUX CLAIRES PARASITES



Légende

- BATI
- PARCELLES
- RIVIERE
- DO
- POSTE_REFOUL
- REGARD
- STATION
- Q_ECP
- EQP_TR
- TRONCON
- EU
- REFOULEMENT
- U

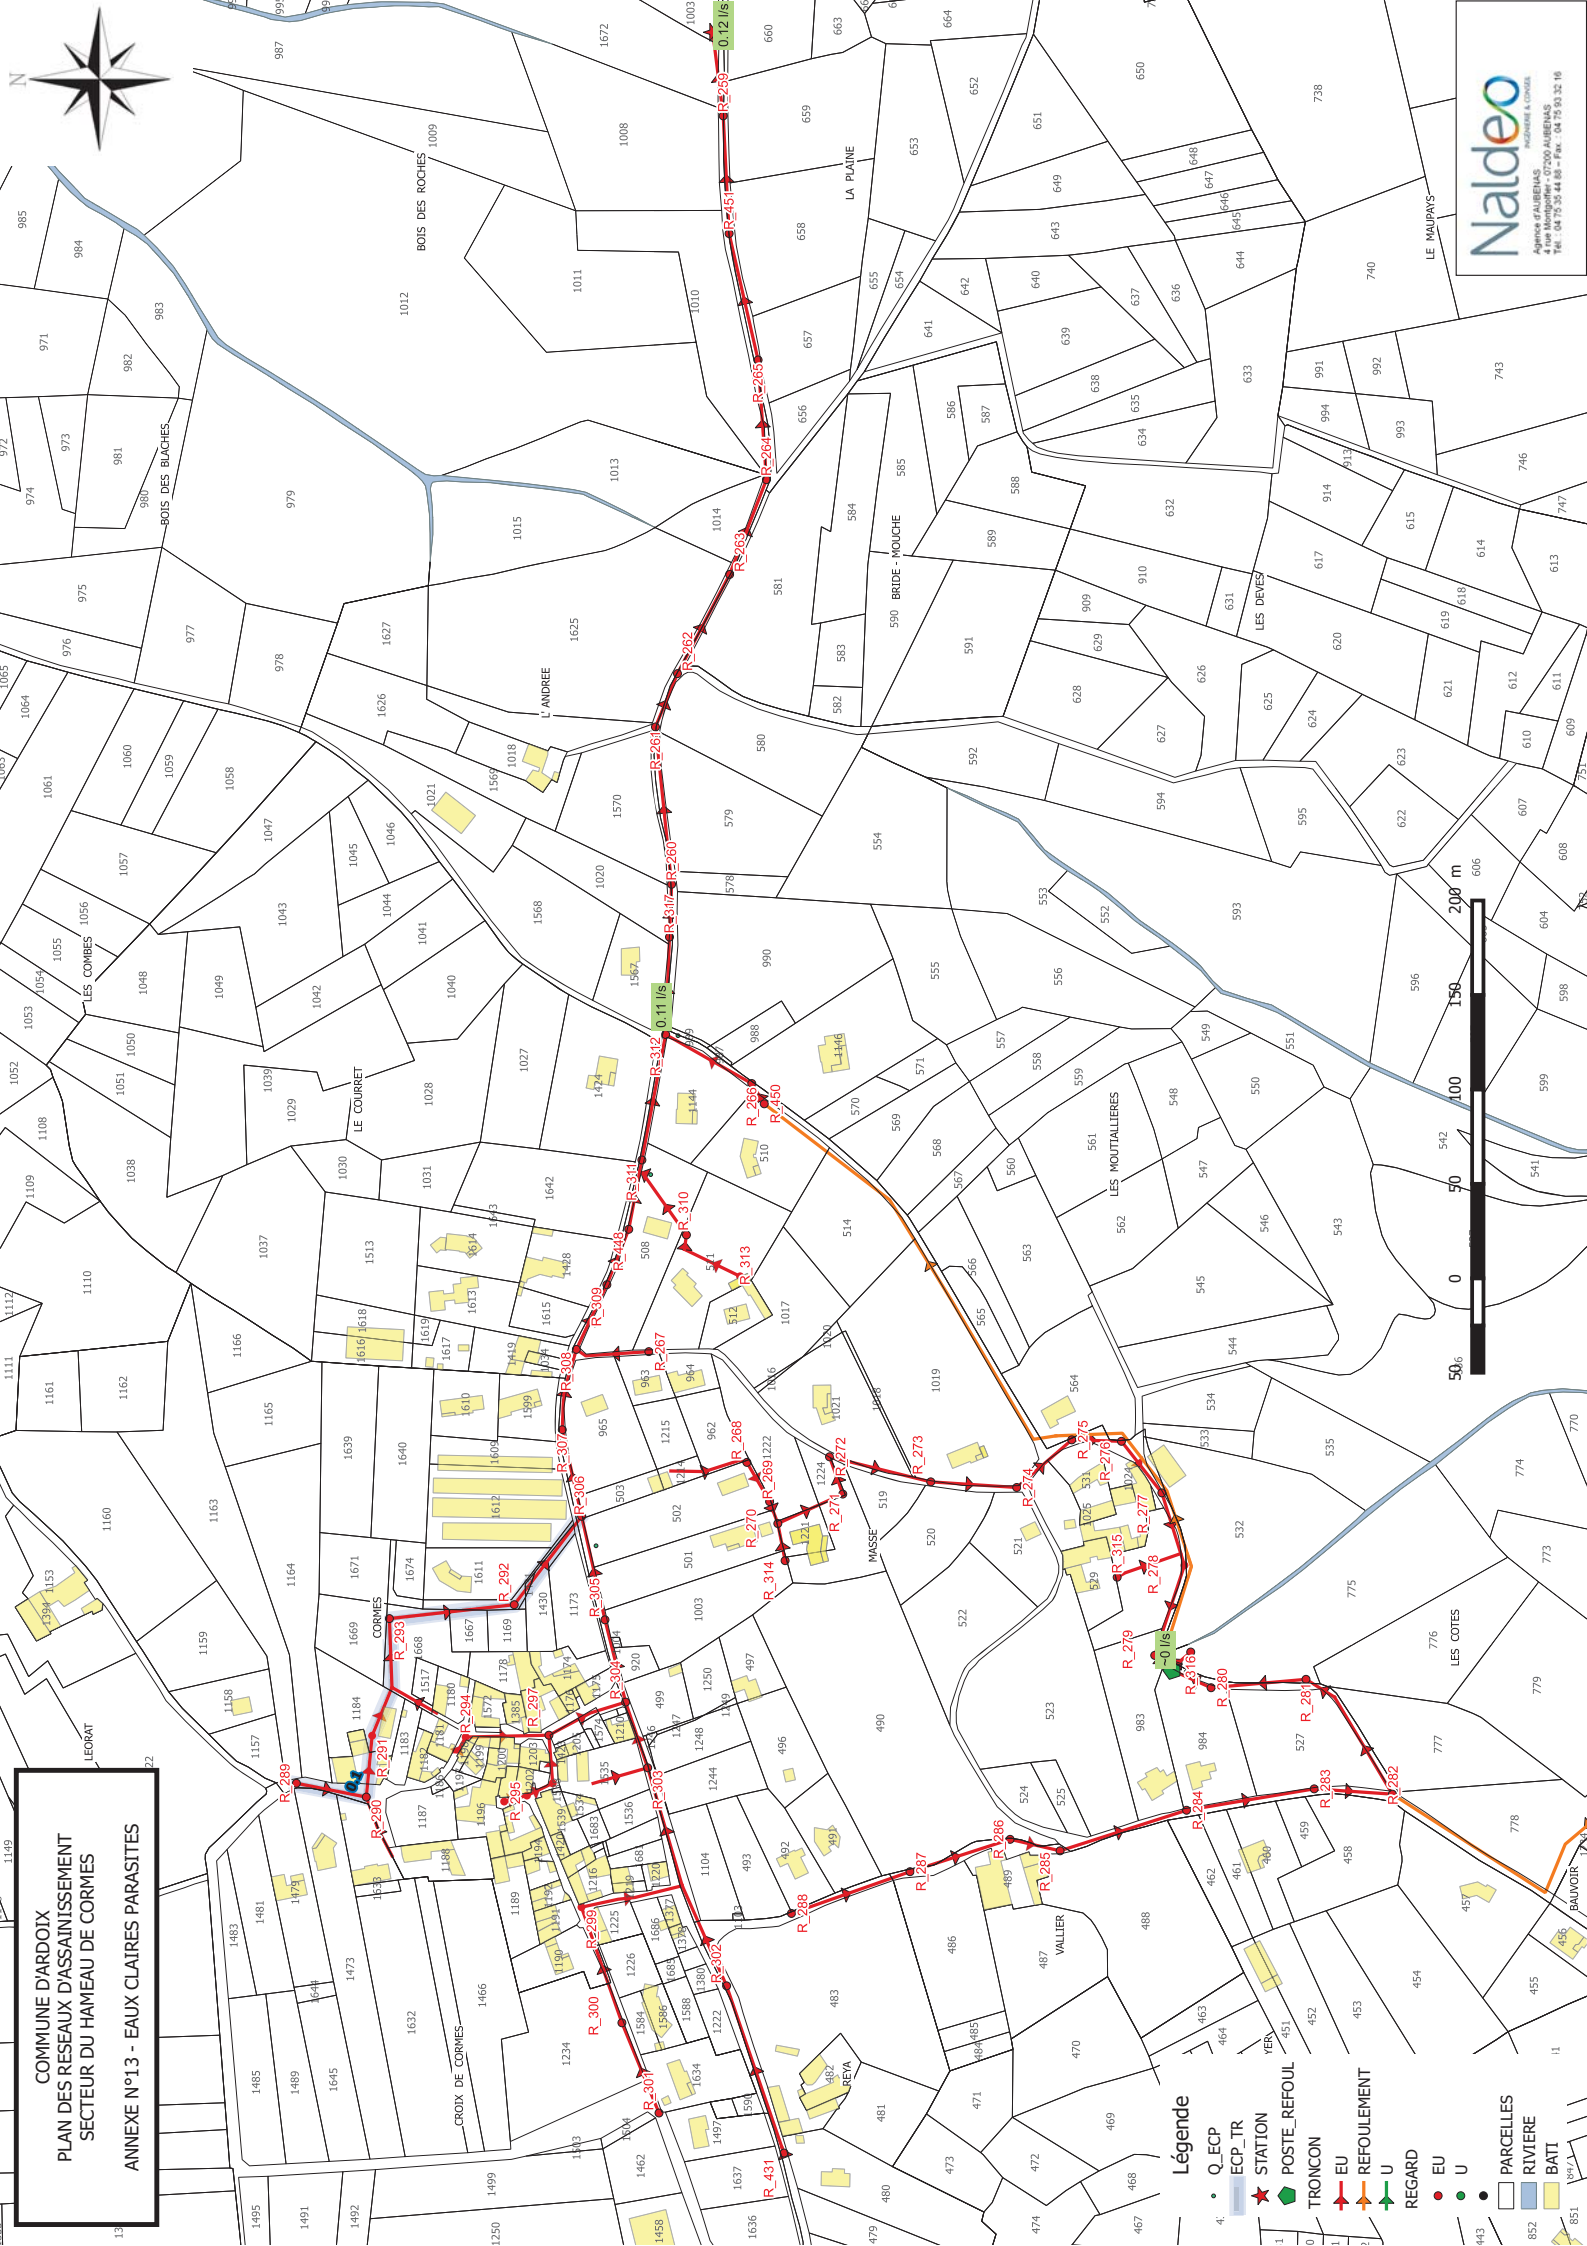

COMMUNE ARDOIX PLAN DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT SYNDICAT MIXTE AY OZON

ANNEXE N°14 : TESTS A LA FUMEE

DATE : du 25/01/2016 au 29/01/2016

- Légende**
- DEFAUT
 - GENERATEUR_FUME
 - BATI
 - RIVIERE
 - TRONCON
 - EU
 - REFOULEMENT
 - U
 - REGARD
 - EU
 - U



COMMUNE ARDOIX - HAMEAU DE CORMES
PLAN DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
SYNDICAT MIXTE AY OZON

ANNEXE N°14 : TESTS A LA FUMEE

DATE : du 25/01/2016 au 29/01/2016

- Légende**
- DEFAULT
 - GENERATEUR_FUME
 - BATI
 - RIVIERE
 - TRONCON
 - EU
 - REFOULEMENT
 - U
 - REGARD
 - EU
 - U




ANNEXE 14.1

-

Schéma de principe des tests à la fumée


TESTS A LA FUMEE

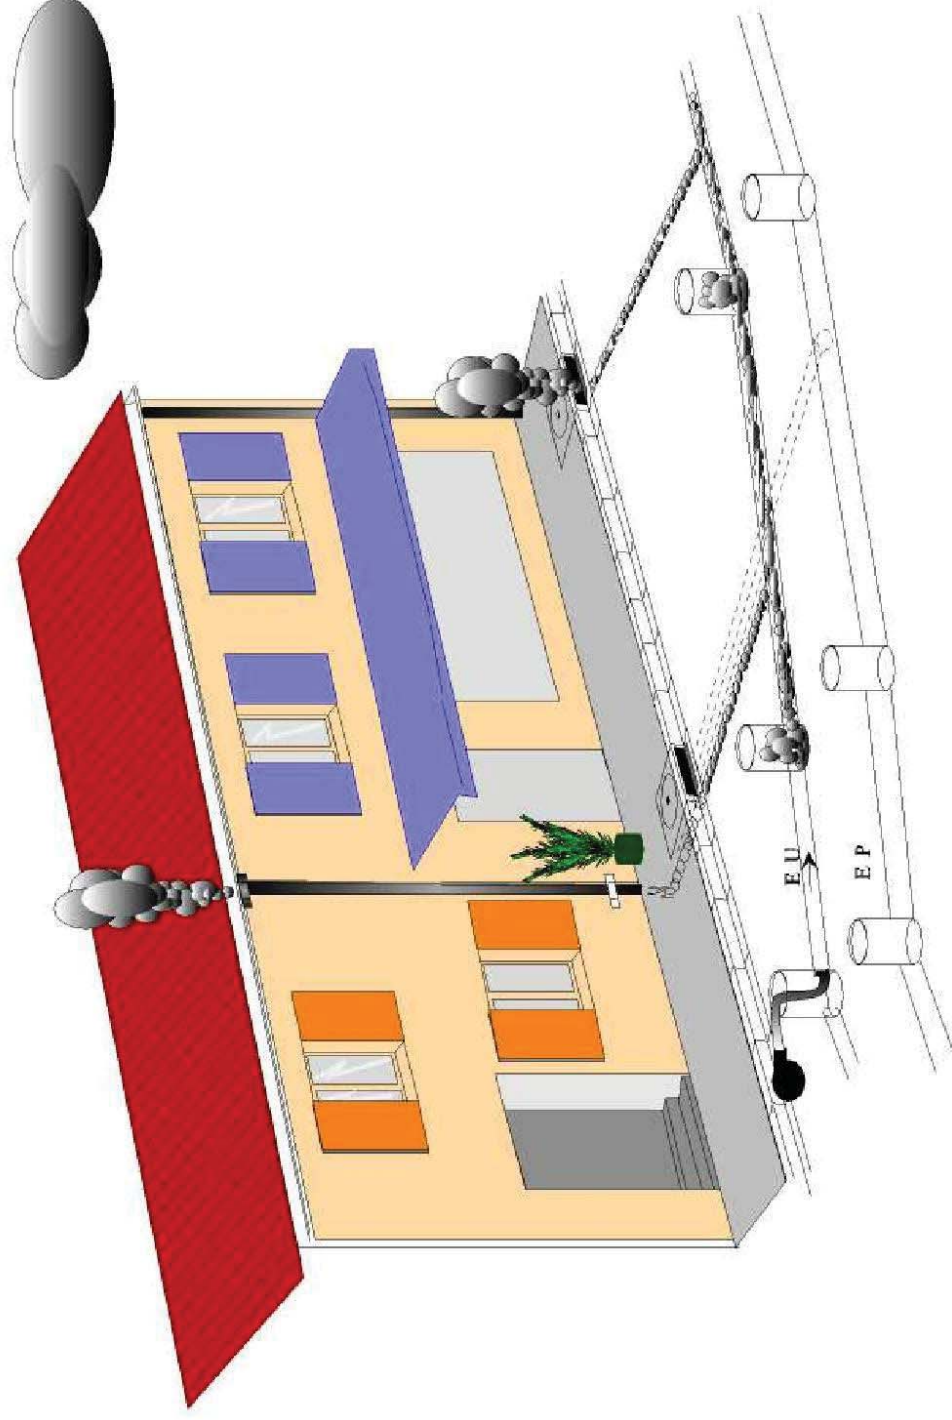

PLAN D'ENSEMBLE DES TESTS A LA FUMEE SYNDICAT MIXTE AY OZON COMMUNE ARDOIX

ANNEXE N°14-2

DATE : du 25/01/2016 au 29/01/2016

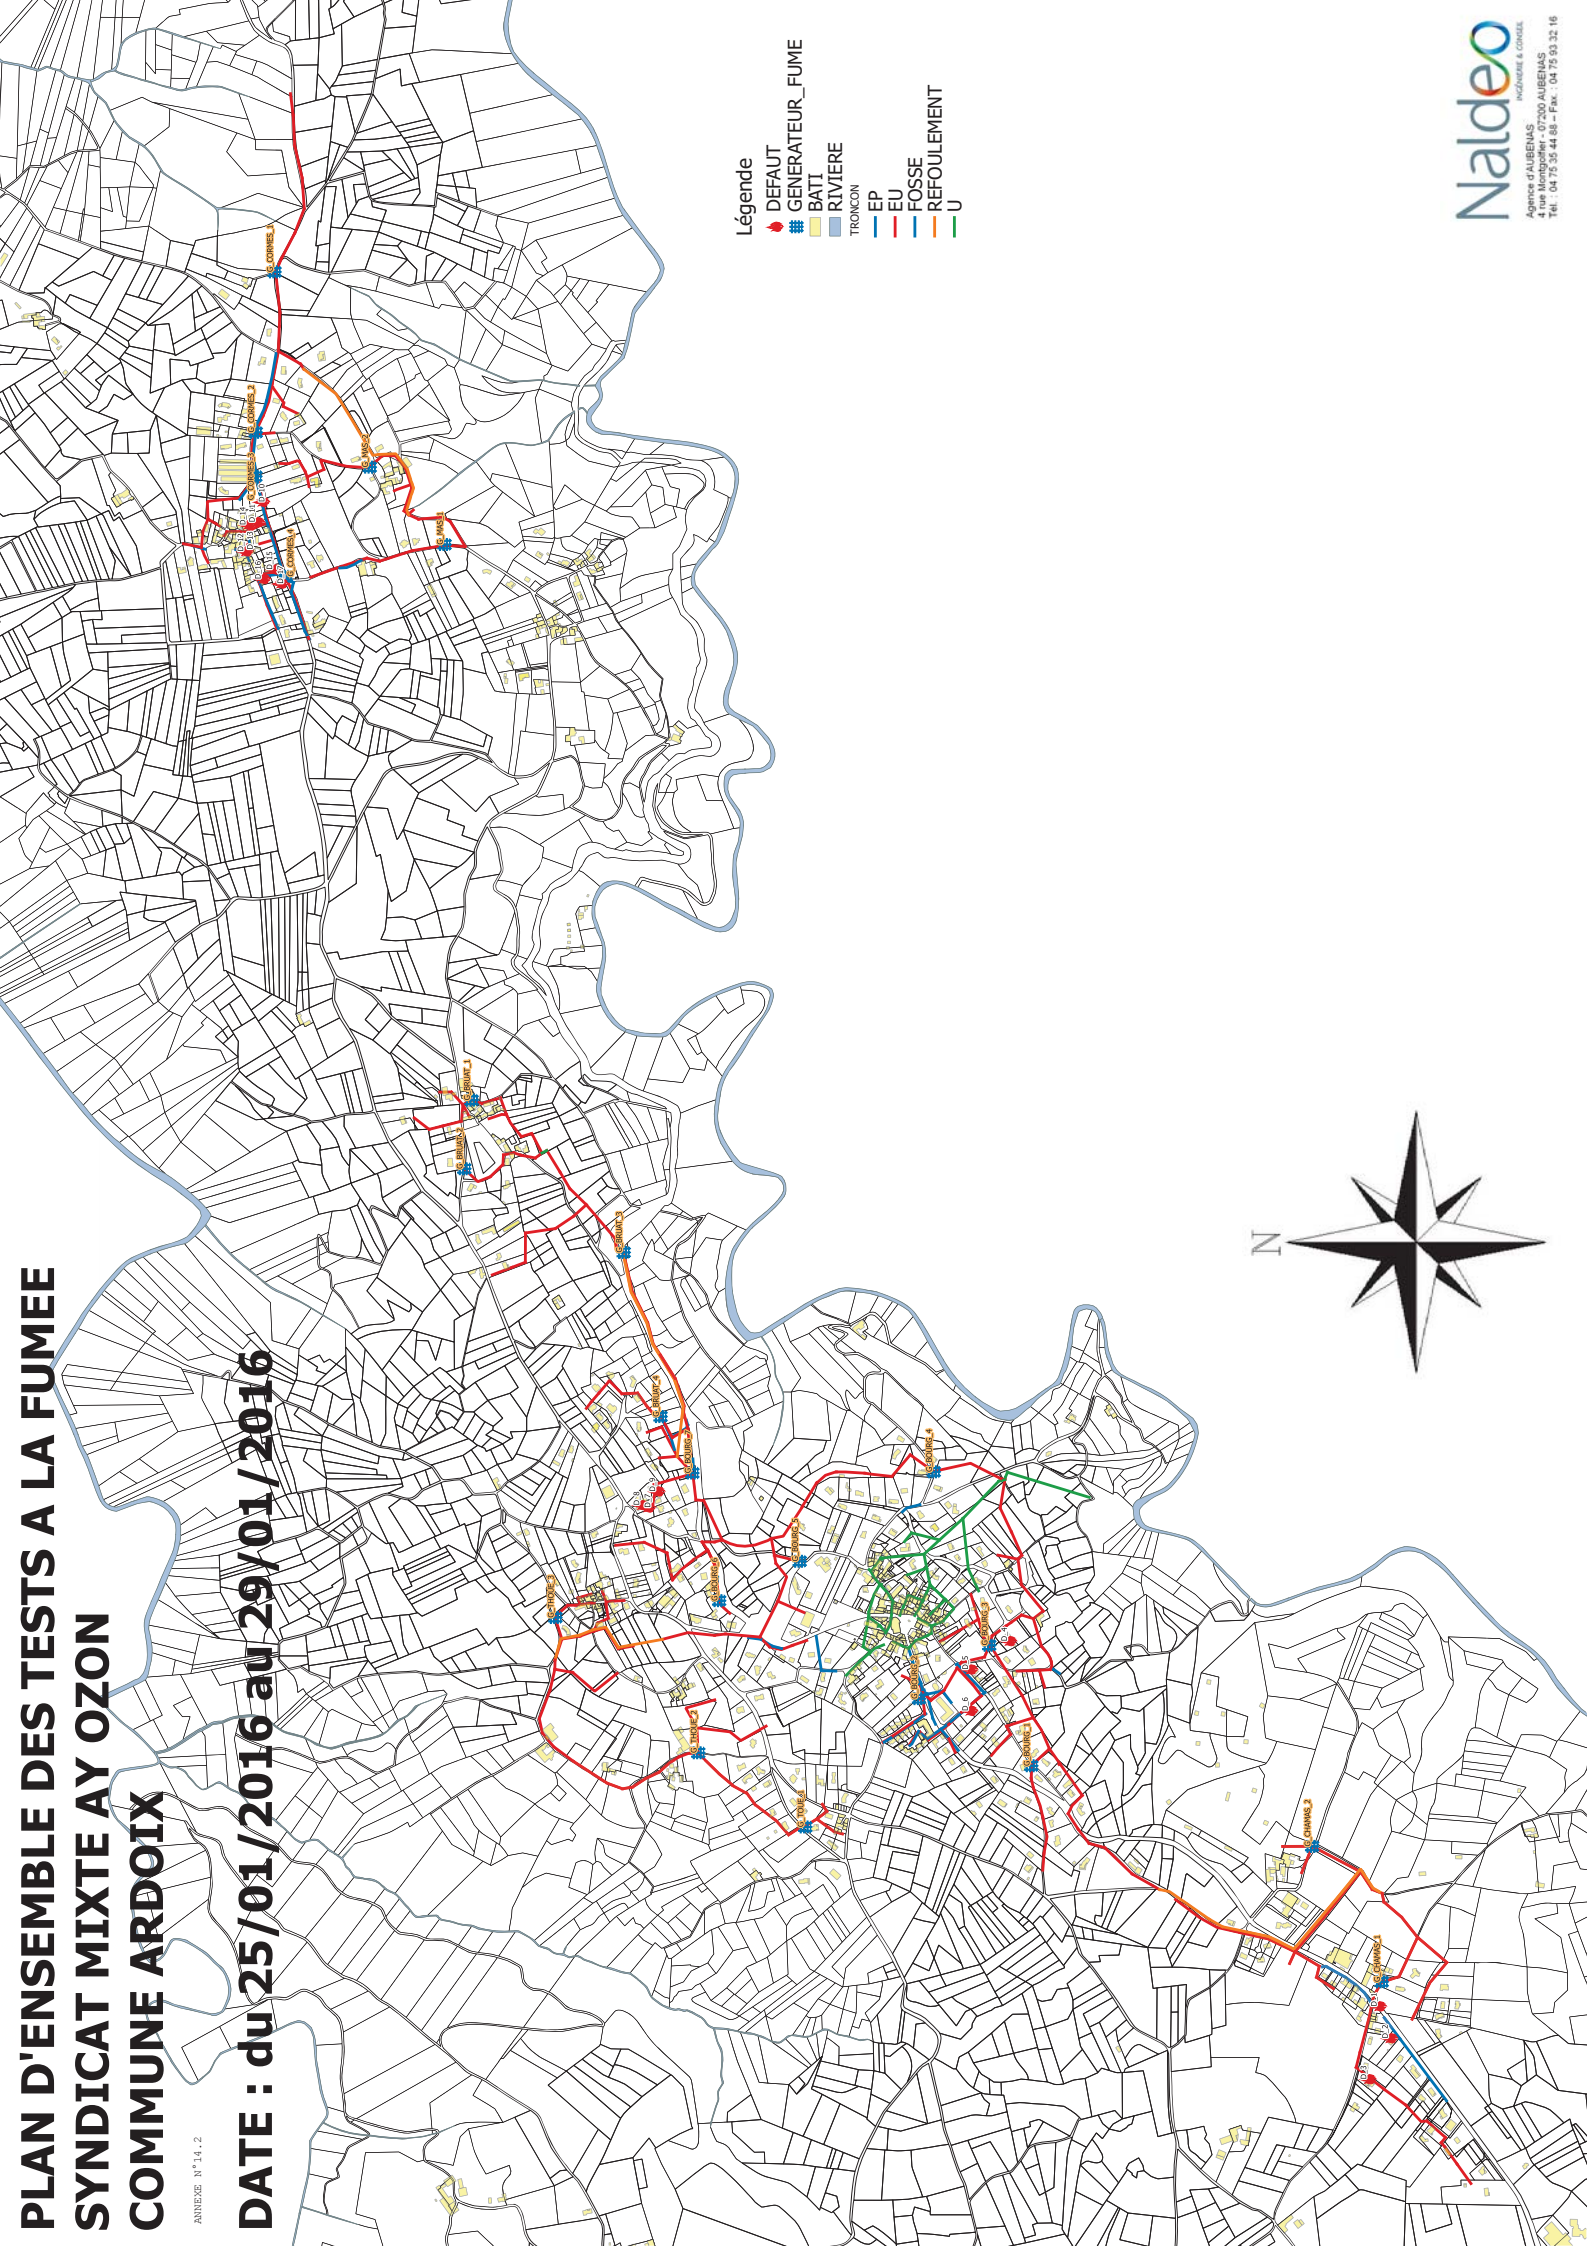

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1835598.61 4221202.6961

POSITION DU GENERATEUR: G CHAMAS 1


NUMERO DU DEFAULT: D_2

DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUME:

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : PAS POSSIBILITE DE TESTS-REFUS CATEGORIQUE DE LA PERSONNE

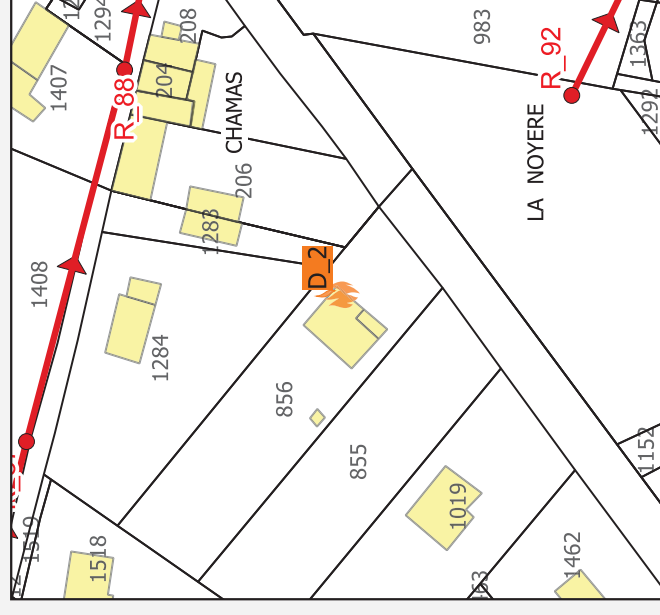

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

POSITION DU GENERATEUR: G_CHAMAS_1

NUMERO DU DEFAULT: D_3

DOMAINE: PRIVEE


OBSERVATION SORTIE FUMEE: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : PASSAGE LE 27/01 A 17H

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1835514.28 4221247.1208

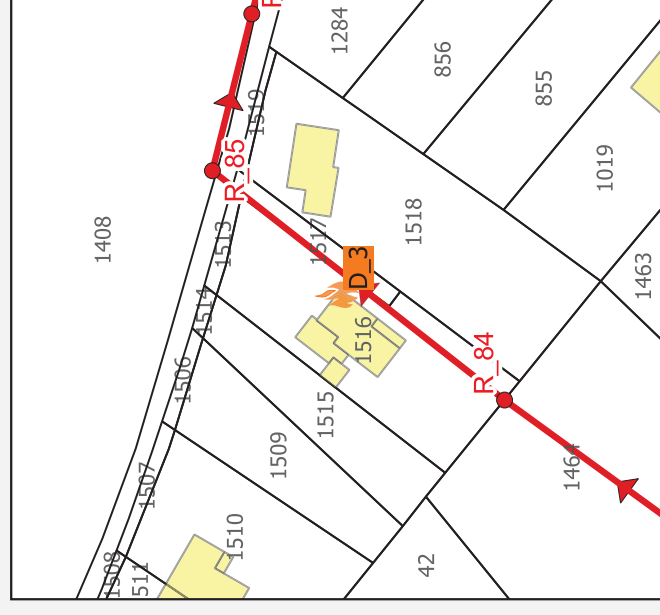

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1836273.048 4222067.947

POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_3

NUMERO DU DEFAULT: D_6



DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUMEE: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE :

LES AUCHES

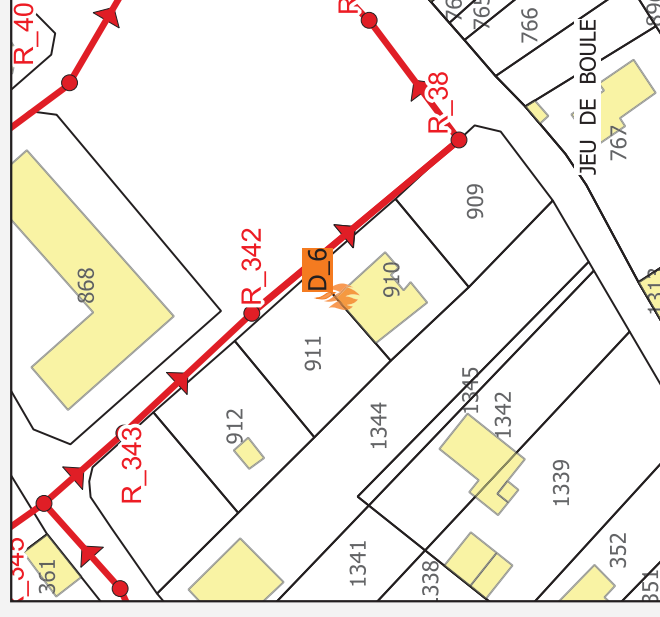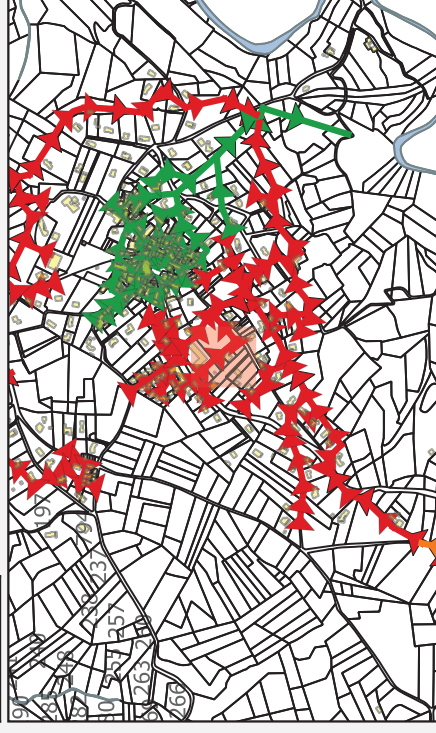

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon
Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1836691.894 4222731.6525

LES MATRONS



POSITION DU GENERATEUR: G_BOURG_7


NUMERO DU DEFAULT: D_7

DOMAINE: PUBLIC

OBSERVATION SORTIE FUMEE: GRILLE

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE :

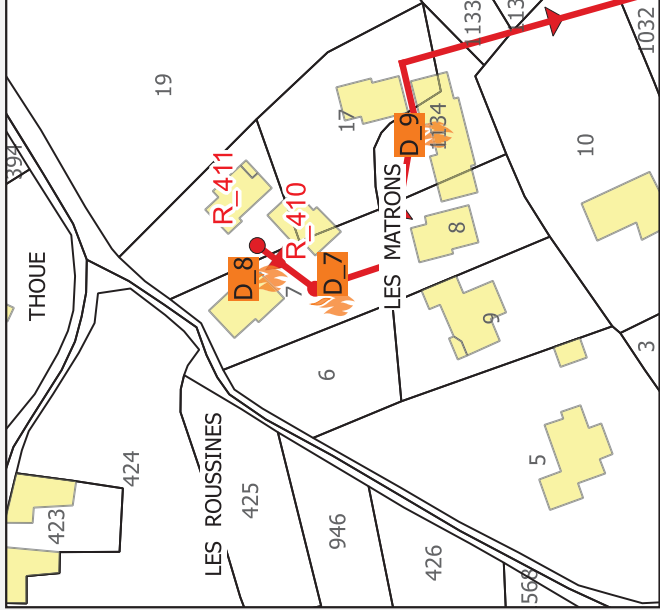

15 0 15 30 45 60 m

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Av-Ozon

Commune : Ardoix

POSITION DU GENERATEUR: G CORMES 3

NUMERO DU DEFAULT: D_11

DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUME:

TESTS CONCLUANT: OUI


COMMENTAIRE : CHENAU SUR EU



Page: 5 / 9

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838721.651 4223536.9064

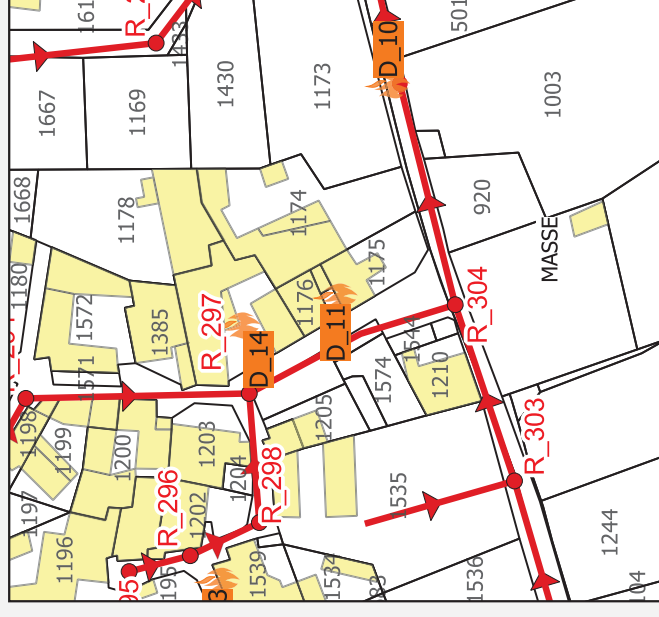

15	0	15	30	45	60 m
----	---	----	----	----	------



ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838715.95 4223556.1028

POSITION DU GENERATEUR: G_CORMES_3


NUMERO DU DEFAULT: D_14

DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUMEE: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE : IMPOSSIBILITE DE FAIRE DES TESTS CAR PAS DE BOITE

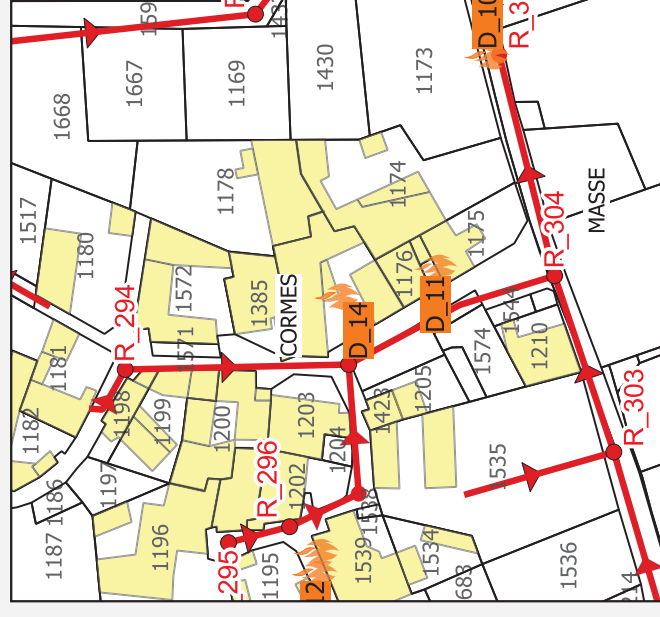

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838624.101 4223500.9591

POSITION DU GENERATEUR: G_CORMES_4

NUMERO DU DEFAULT: D_15


DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUMEE: TROU

TESTS CONCLUANT: OUI

COMMENTAIRE : PAS DE TAMPON SUR TABOURET

CORMES

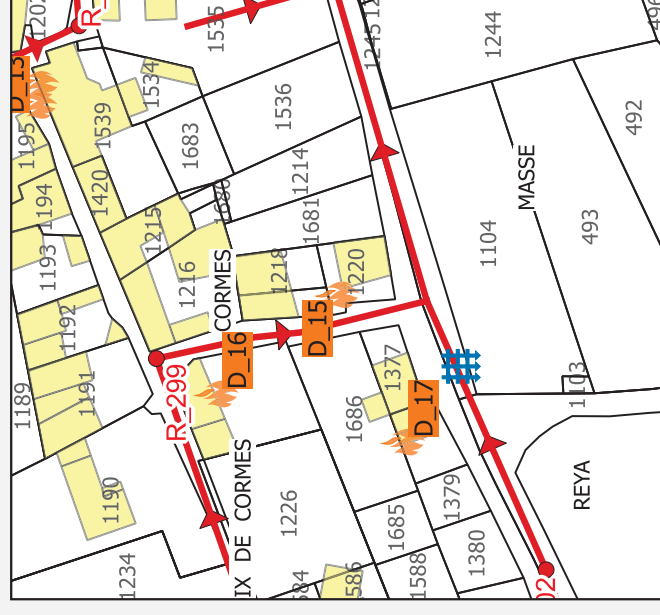

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838604.524 4223524.8385

POSITION DU GENERATEUR: G_CORMES_4

NUMERO DU DEFAULT: D_16


DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUMEE: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE : PREMIER PASSAGE LE 27/01 ABS

CORMES

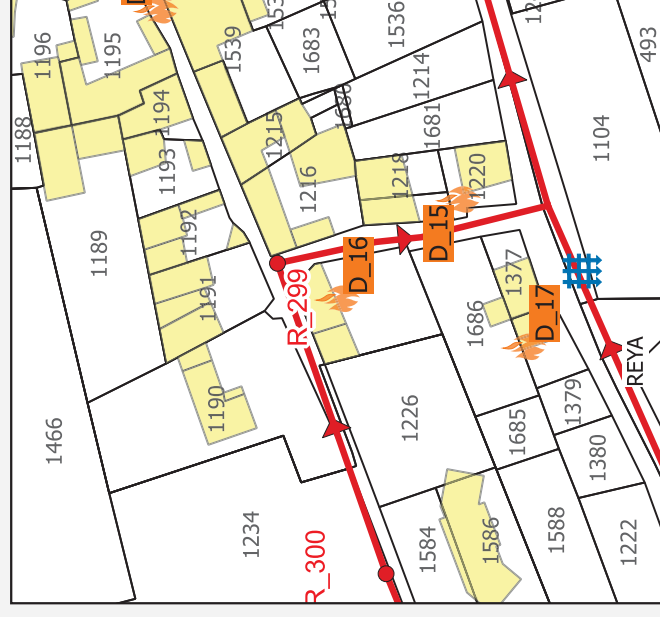

ANNEXE N°15 - RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Syndicat Mixte Ay-Ozon

Commune : Ardoix

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

1838595.059 4223488.0514

POSITION DU GENERATEUR: G_CORMES_4

NUMERO DU DEFAULT: D_17


DOMAINE: PRIVEE

OBSERVATION SORTIE FUMEE: CHENEAU TOITURE

TESTS CONCLUANT: ABS

COMMENTAIRE :

CORMES

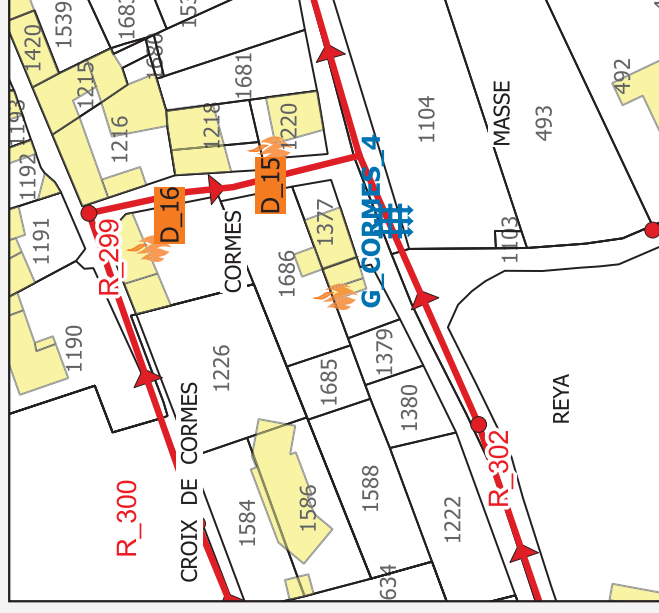



ARDOIX
Cormes

Legende:

— Collecteur principal EU
● Regard de visite EU Ø 1000 Béton
■ Boîte de branchement EU
↑ Sens d'écoulement EU
EU1 Numérotation

Date: 19/01/16

N° de Dossier

P151226

Cornes
Commune d'Ardoix



Naldeo

Espresso d'Alghero
 8 rue Vaugoussier - 67000 STRASBOURG
 Tel. 03-88-361331 - Fax. 03-88-361332

Rapport : ARDOIX cormes

Localisation : ARDOIX

Date : 05/01/2016



Dossier N°JP151226

RAPPORT

DE TELE-INSPECTION

DE CANALISATIONS

Inspection collecteur principal : oui
 Inspection collecteur de branchement : non
 Inspection regards de visite : non
 Inspection boîtes de branchements : non

Etabli par: LABEAUME Mickaël	Vérifié par:	Approuvé par:
Le: 19/01/2016	Le:	Le:
Visa:	Visa:	Visa:

TECHNI-VISION
 Quartier Le Creux
 38840 ST HILAIRE DU ROSIER

Tél.:04.76.36.14.01 Fax:04.76.36.14.75

RAPPORT DE TELE-INSPECTION

ENTREPRISE	CLIENT
TECHNI-VISION Quartier Le Creux 38840 ST HILAIRE DU ROSIER	SYNDICAT MIXTE DE L'AY OZON 355 Montée de l'Eglise 07290 SAINT ROMAIN D'AY
Tél. : 04.76.36.14.01 Fax : 04.76.36.14.75 Email : technivision.assainissement@orange.fr	Tél. : 04.75.34.94.98

MAITRE D'OEUVRE	MAITRE D'OUVRAGE
NALDEO SAS Agence d'Aubenas 4 Rue Montgolfier 07200 AUBENAS	
Tél. : 04.75.35.44.88	

INSPECTION	RÉSULTAT
<u>SITE:</u> Cormes ARDOIX <u>OBJECTIF:</u> inspection de routine de l'état <u>MOYENS:</u> Inspecteur: LABEAUME Mickaël Assistant: RIDARD Thierry Matériel: Camera rotative DTR65 <u>STOCKAGE VIDÉO:</u> Support: DVD de données Référence:	Total Linéaire Inspecté (m) : 295.1 Total Linéaire réseau (m) : 295.1 Nb Section(s) : 1 Nb Tronçon(s) : 6 Nb Branchements(s) : 8 Inspecté : 0 Nb Photo(s) : 34
	<u>COMMENTAIRE:</u>

OBSERVATIONS

1 Niveau d'eau



Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.


Ouvrage	Longueur (m)	Diamètre		Matériau	Nb Anomalie(s)		Commentaires
Inspection(m)							
TRONÇON 01 R290->R289	39,80	39,80	200	PVC	0		
TRONÇON 02 R290->R290.1	34,00	34,00	200	PVC	0		
TRONÇON 03 R290->R291	26,70	26,70	200	PVC	0		
TRONÇON 04 R291->R293	66,00	66,00	200	PVC	0		
TRONÇON 05 R292->R293	66,50	66,50	200	PVC	0		
TRONÇON 06 R292->R306	62,10	62,10	200	PVC	1		

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016
	SECTION 01 Cormes ARDOIX	Réseau: eaux usées

Plan d'intervention

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 01 	Usage: eaux usées
Longueur: 39,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R289	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 39,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R289	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

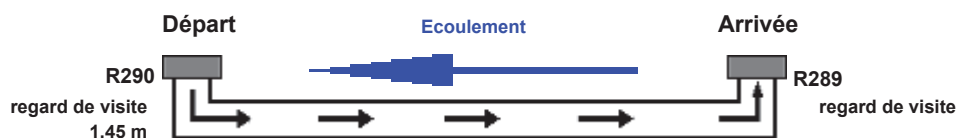

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13884.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 39,80

Pente: Oui

Nb Photo(s): 4


Nb Branchements(s): 1

Inspecté: 0

Nb Constat(s): 3


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

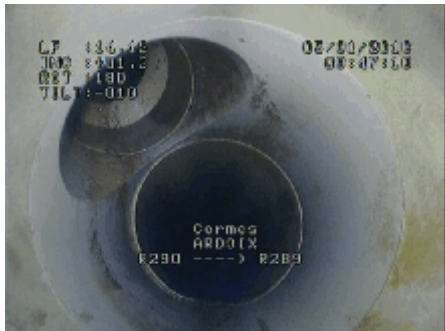ARDOIX cormes			Date : 05/01/2016
 TRONÇON 01 Cormes ARDOIX		 Usage: eaux usées	
Longueur: 39,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R289	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 39,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R289	Matériau: PVC
0,00 m R290  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,45m. Photo:ML22746.jpg Vidéo:00:00:01  			
14,12 m B01  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:160 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22747.jpg Vidéo:00:00:58  			
39,80 m R289  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22748.jpg/ML22749.jpg Vidéo:00:03:01   			


ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
	TRONÇON 01 Cormes ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 39,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R289	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 39,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R289	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

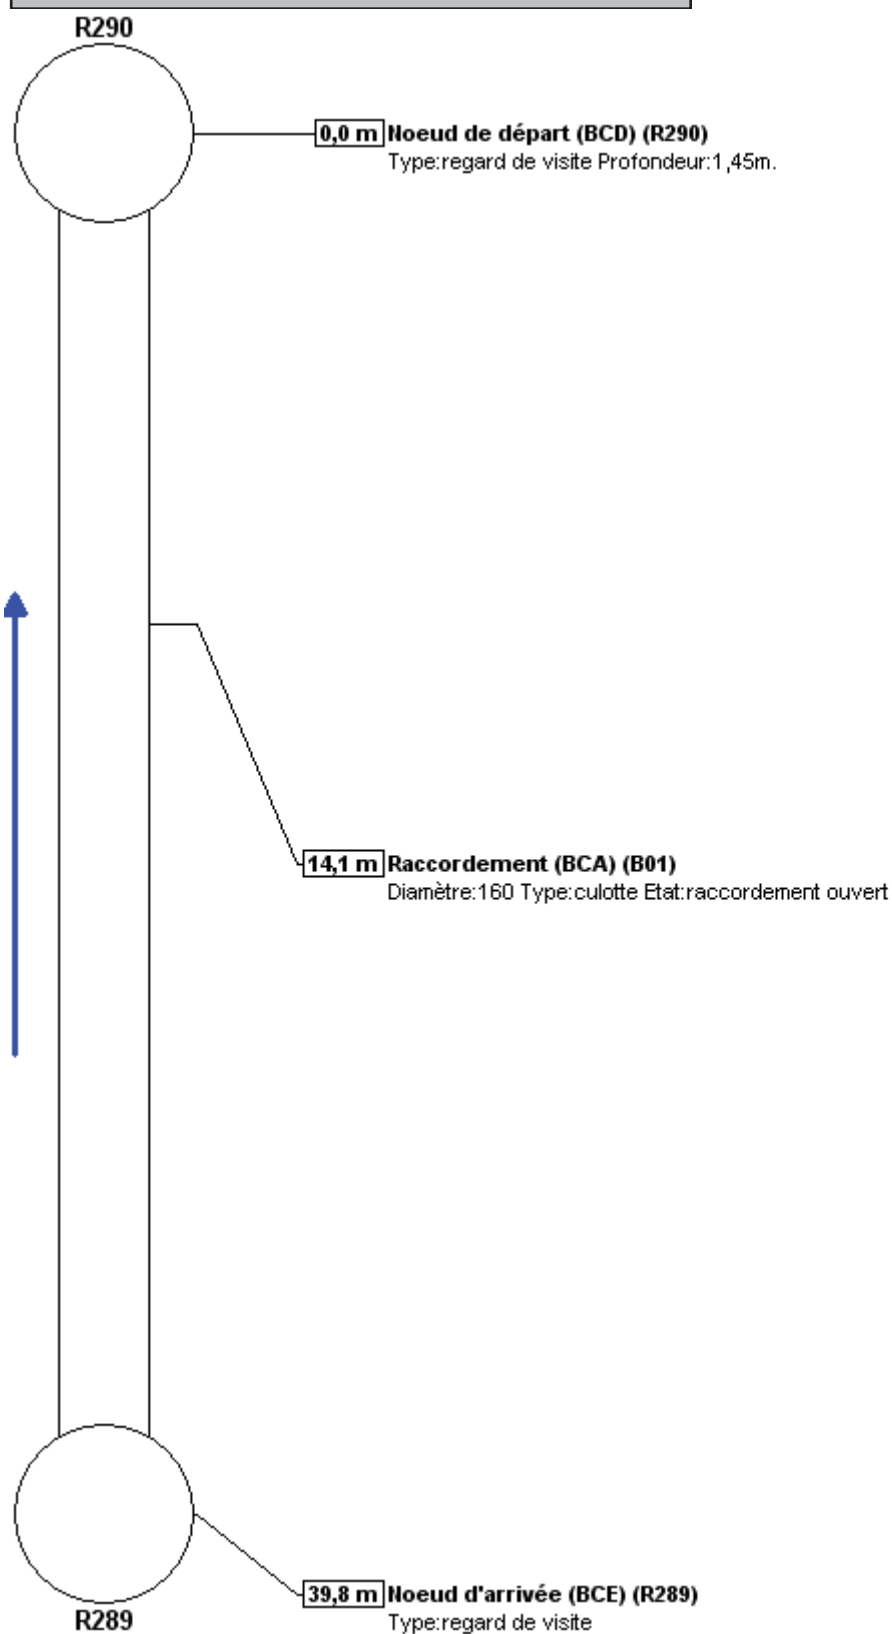

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 02 	Usage: eaux usées
Longueur: 34,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R290.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 34,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R290.1	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

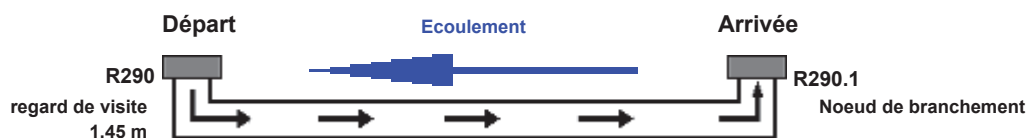

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13885.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **34,00**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **2**

Nb Constat(s): **6**

Nb Photo(s): **6**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX cormes			Date : 05/01/2016	
 TRONÇON 02 Cormes ARDOIX 		Usage: eaux usées		
Longueur: 34,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R290.1	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 34,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R290.1	Matériau: PVC	
0,00 m R290  (BCD) NOEUD DE DÉPART  (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,45m. Photo:ML22750.jpg Vidéo:00:00:01 				
2,74 m B02  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE  (BDA) Photographie générale Photo:ML22751.jpg Vidéo:00:00:18 <i>Coude vers la gauche hors regard de visite</i> 				
7,66 m B02  (BCA) RACCORDEMENT  (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22752.jpg Vidéo:00:00:41 				

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 02 	
Cormes ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 34,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R290.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 34,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R290.1	Matériau: PVC
10,54 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22753.jpg Vidéo:00:01:00 <i>Coude vers la gauche hors regard de visite</i> 			
33,77 m  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22754.jpg Vidéo:00:03:28 			
34,00 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:Noeud de branchement Photo:ML22755.jpg Vidéo:00:03:33 <i>Obturé avec du scotch</i> 			


ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
	TRONÇON 02 Cormes ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 34,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R290.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 34,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 ← R290.1	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

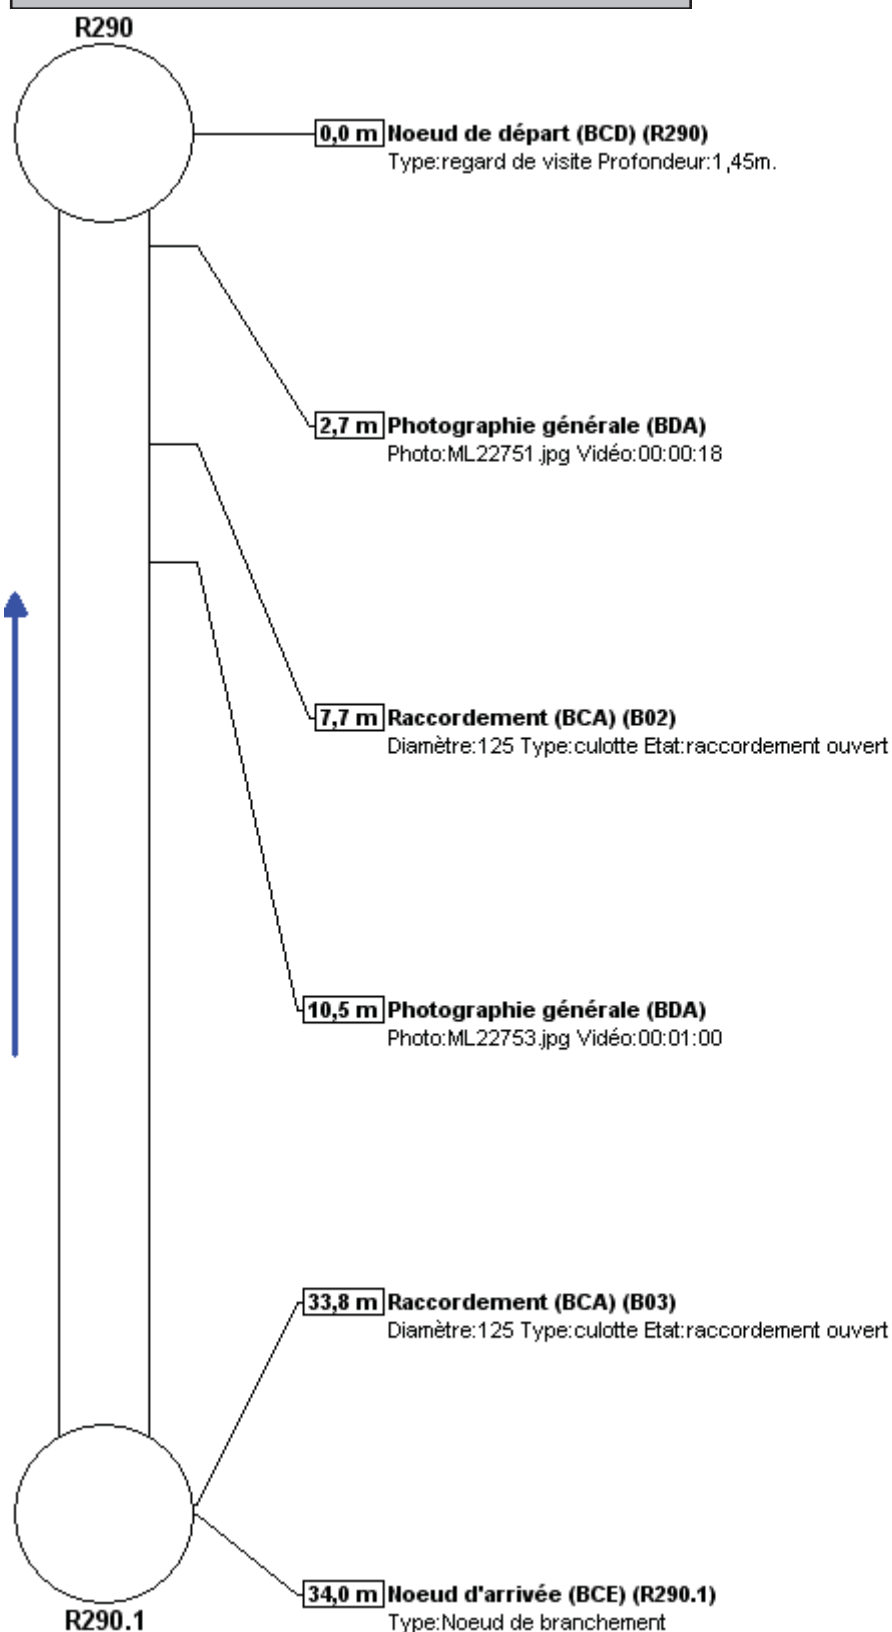

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 03 	Usage: eaux usées
Longueur: 26,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R291	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 26,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 → R291	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

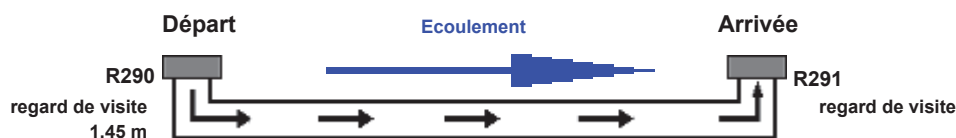

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13886.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **26,70**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**


Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

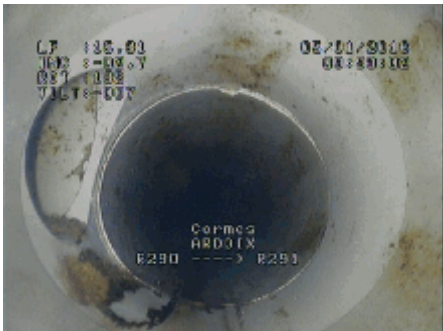ARDOIX cormes			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 03	
Cormes ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 26,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R291	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 26,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 → R291	Matériau: PVC
0,00 m R290  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,45m. Photo:ML22756.jpg Vidéo:00:00:03 			
15,81 m B04  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22757.jpg Vidéo:00:01:05 			
26,70 m R291  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22758.jpg/ML22759.jpg Vidéo:00:01:58  			


ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
	TRONÇON 03 Cormes ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 26,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R290 → R291	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 26,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R290 → R291	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

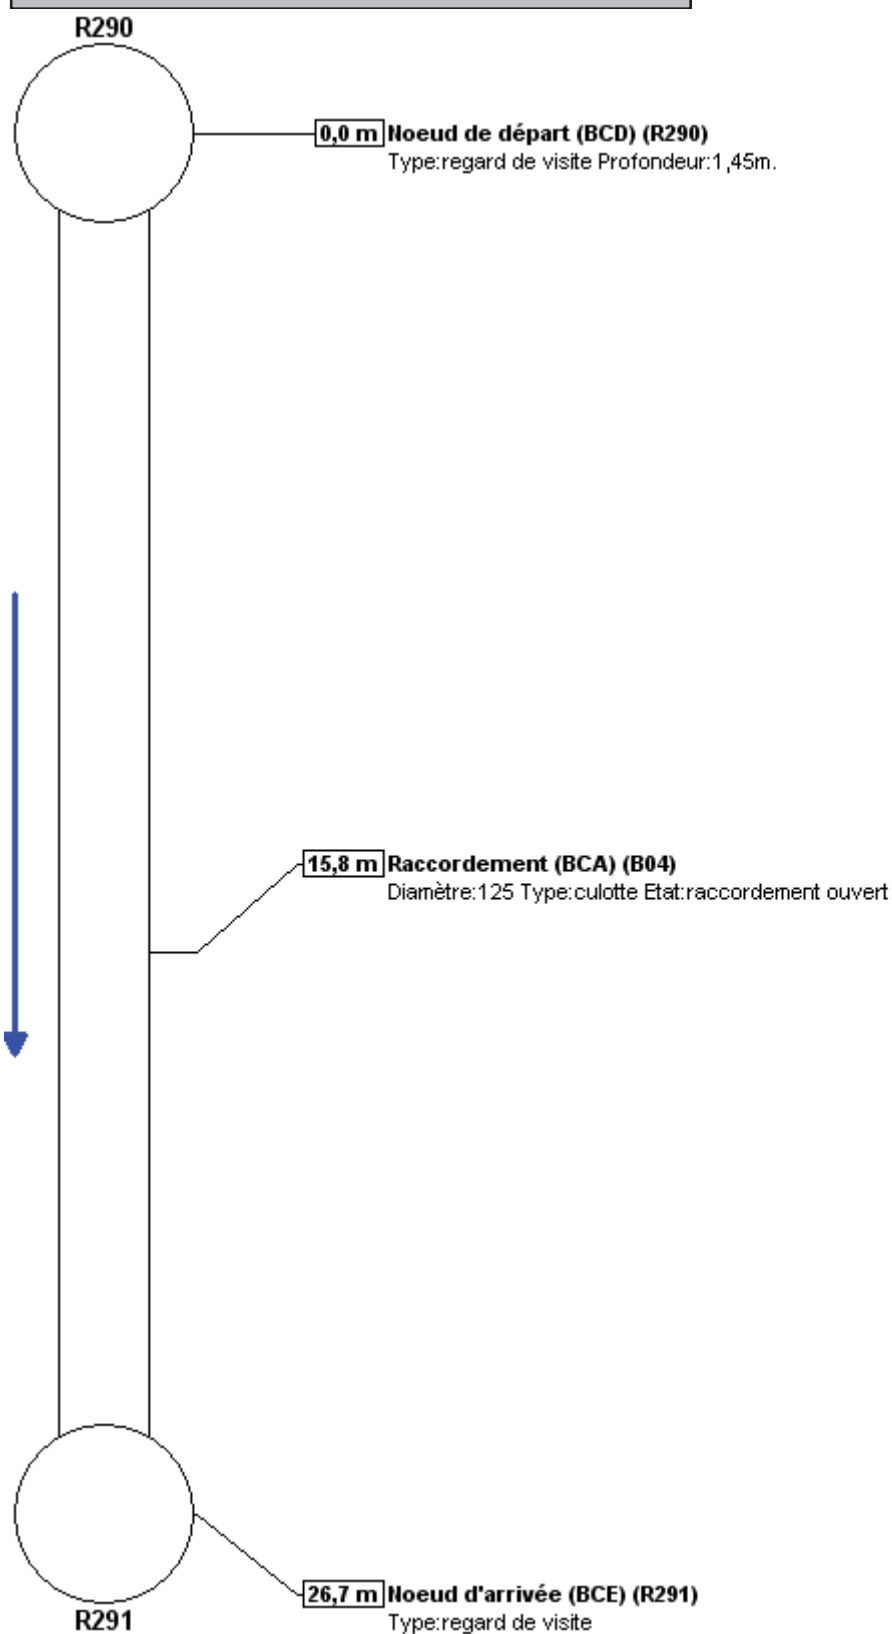

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 04 	Usage: eaux usées
Longueur: 66,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 → R293	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

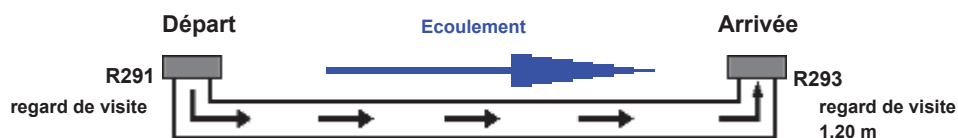

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13887.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **66,00**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**


Nb Constat(s): **5**

Nb Photo(s): **7**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

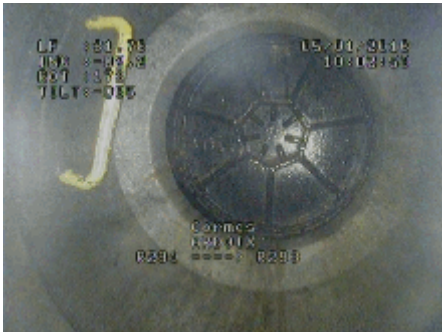ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 04 	
Cormes ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 66,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 → R293	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R291 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22760.jpg Vidéo:00:00:02 			
6,47 m  (BCA) RACCORDEMENT B05 (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22761.jpg Vidéo:00:00:28 			
31,80 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22762.jpg/ML22763.jpg Vidéo:00:02:18 <i>Regard borgne lors de l'inspection</i>  			

		TRONÇON 04 	
		Cormes ARDOIX	Usage: eaux usées
Longueur: 66,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 → R293	Matériau: PVC

32,06 m

(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE

(BDA) Photographie générale
Photo:ML22764.jpg
Vidéo:00:02:31

Coude vers la gauche hors regard de visite




66,00 m

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,20m.
Photo:ML22765.jpg/ML22766.jpg
Vidéo:00:07:50




ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
	TRONÇON 04 Cormes ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 66,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R291 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R291 → R293	Matériau: PVC

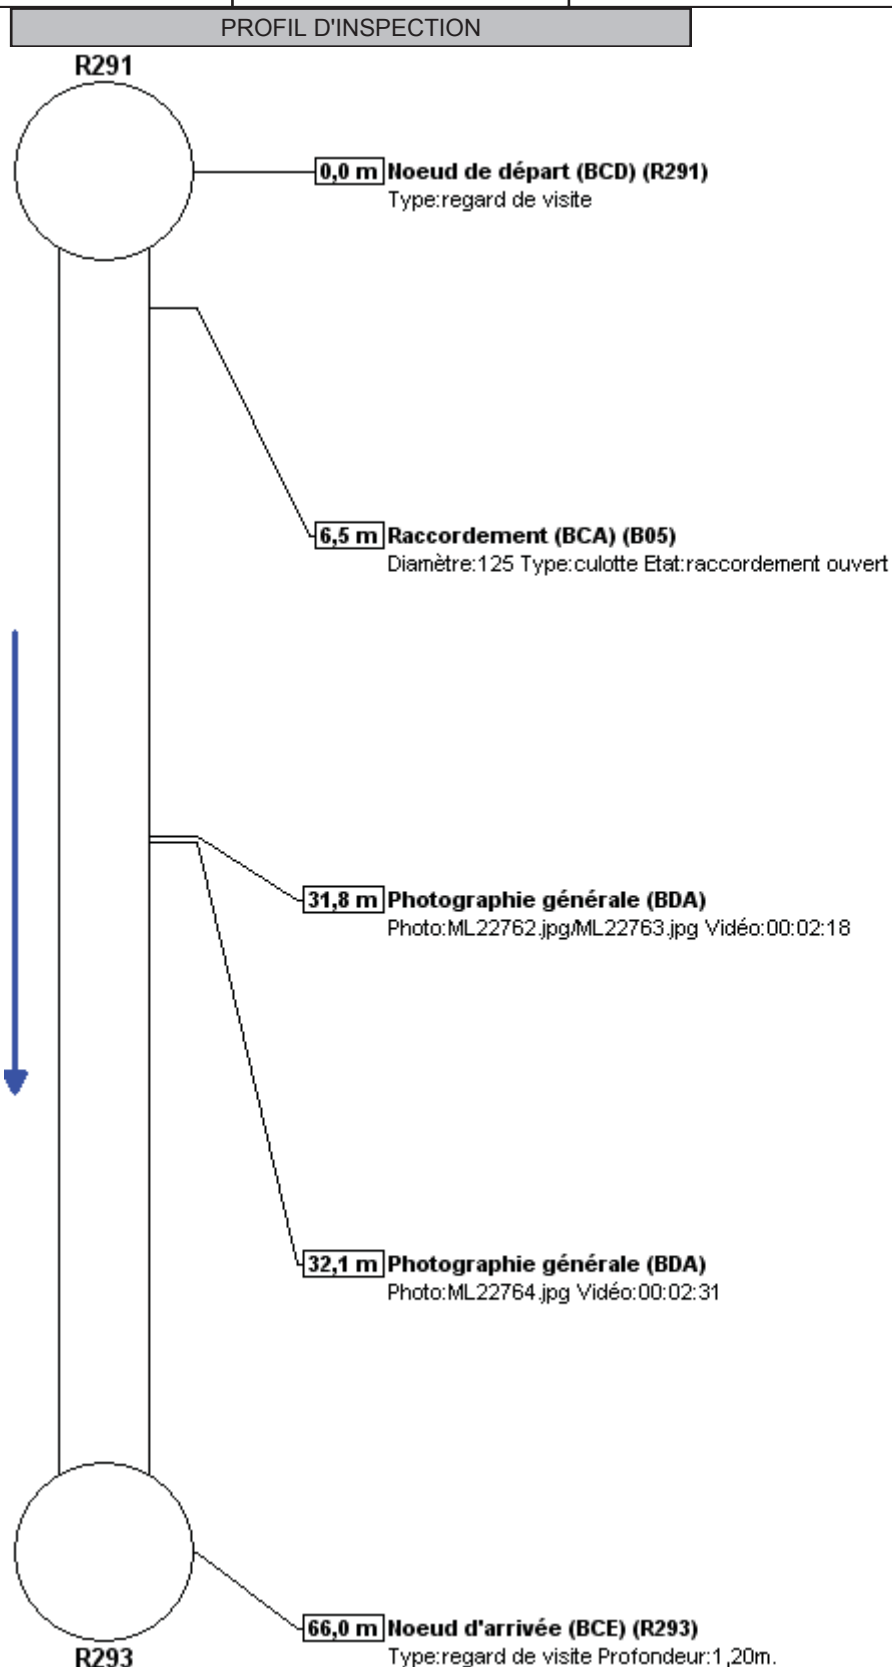

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 05 	Usage: eaux usées
Longueur: 66,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 ← R293	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

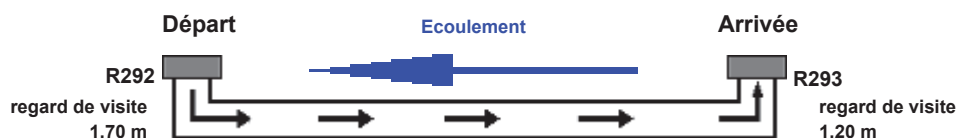

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13888.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **66,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection


		TRONÇON 05 	
		Cormes ARDOIX	Usage: eaux usées
Longueur: 66,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 ← R293	Matériau: PVC

0,00 m


(BCD) NOEUD DE DÉPART

R292

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,70m.
 Photo:ML22767.jpg
 Vidéo:00:00:03

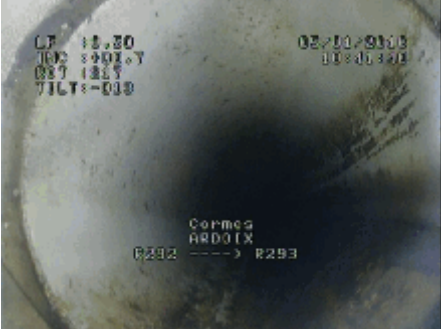


12,68 m


(BCA) RACCORDEMENT

B06

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:culotte
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22768.jpg
 Vidéo:00:00:57

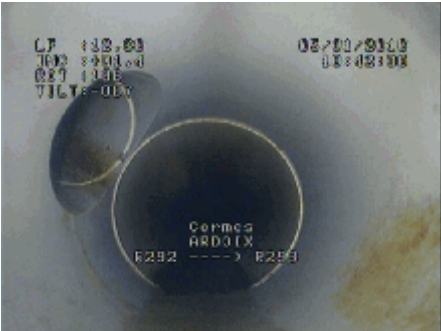


66,50 m


(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE


R293

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,20m.
 Photo:ML22769.jpg/ML22770.jpg
 Vidéo:00:04:40

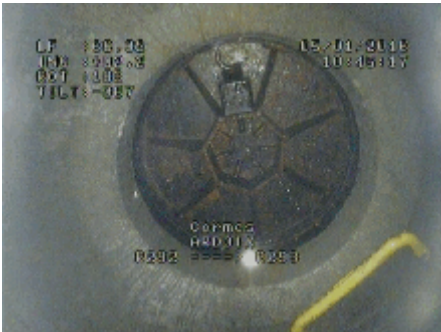



ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
	TRONÇON 05 Cormes ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 66,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R293	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 66,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 ← R293	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

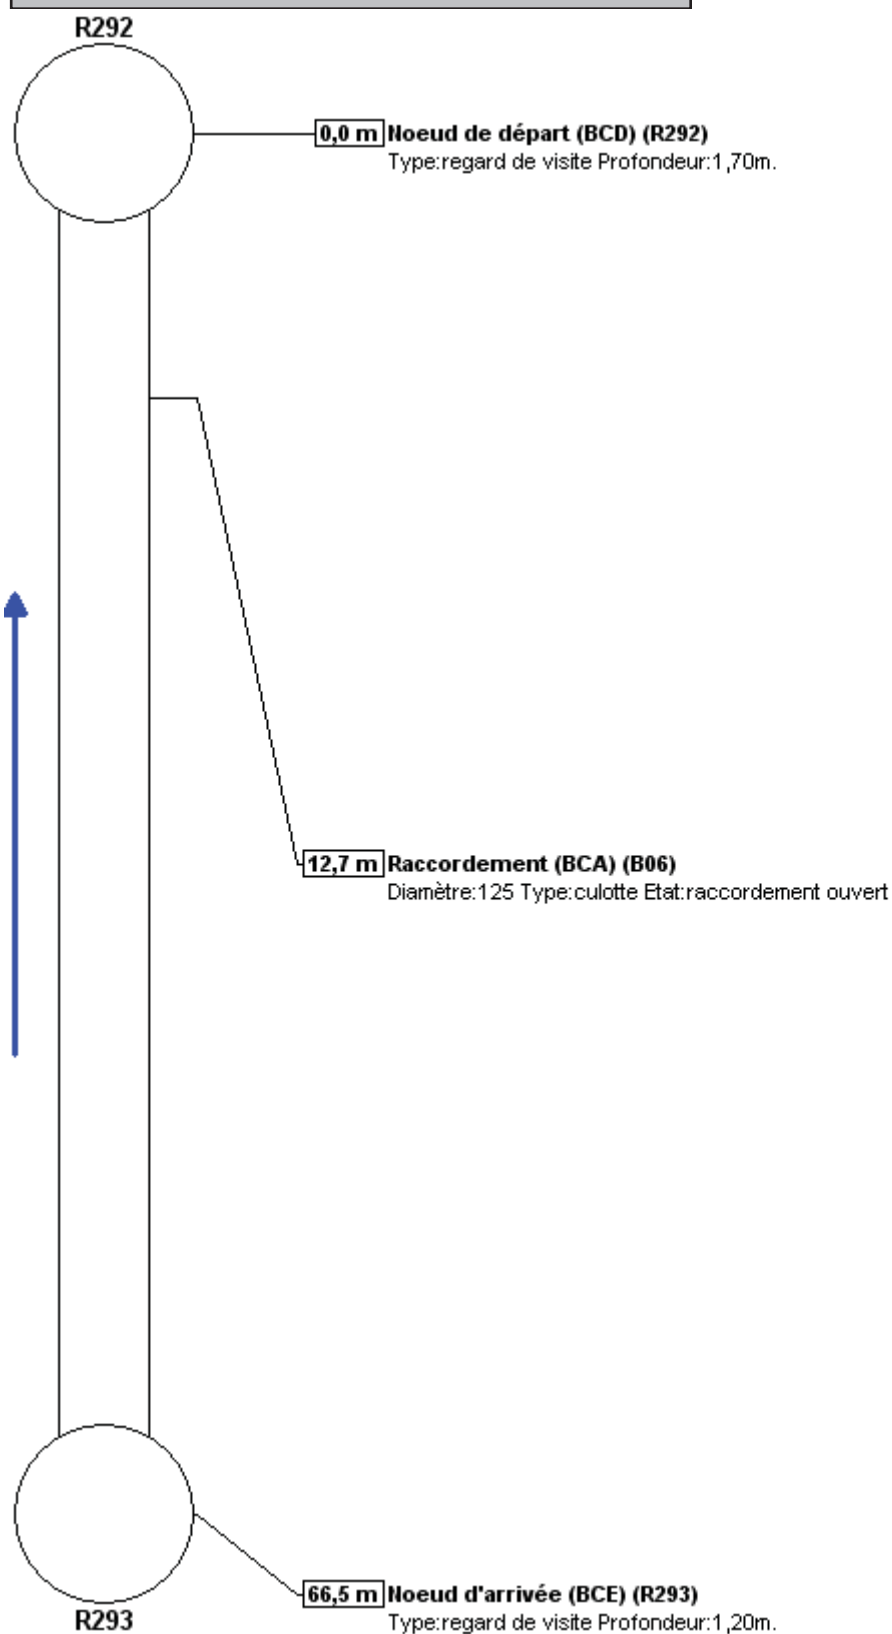

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 06 	Usage: eaux usées
Longueur: 62,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R306	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,10	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 → R306	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

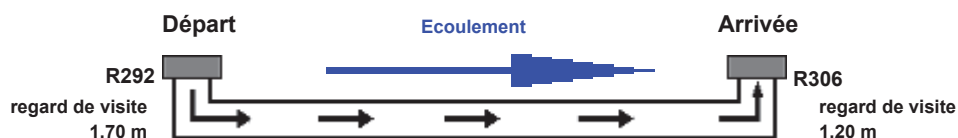

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13889.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 62,10

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 2

Nb Constat(s): 8

Nb Photo(s): 9

Inspecté: 0

OBSERVATIONS

1 Niveau d'eau

		TRONÇON 06 		Usage: eaux usées
Longueur: 62,10		Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R306	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,10	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 → R306		Matériau: PVC

0,00 m


R292

(BCD) NOEUD DE DÉPART


(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,70m.
 Photo:ML22771.jpg
 Vidéo:00:00:02



0,54 m


(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE

(BDA) Photographie générale
 Photo:ML22772.jpg
 Vidéo:00:00:08
Coude vers la gauche hors regard de visite

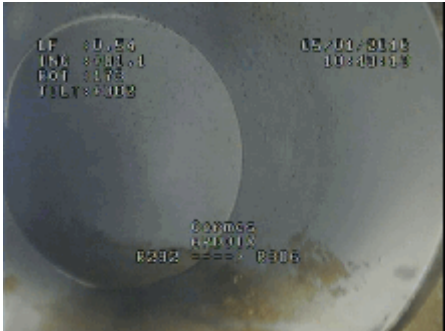


1,31 m




B07

(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:culotte
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22773.jpg
 Vidéo:00:00:19



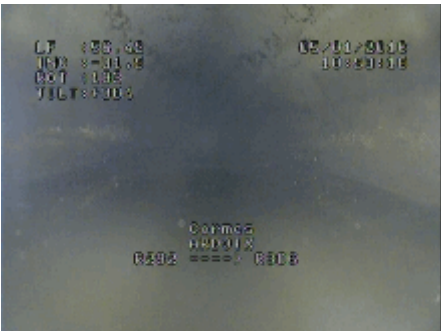


ARDOIX cormes			Date : 05/01/2016	
 TRONÇON 06 		Usage: eaux usées		
Longueur: 62,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R306		Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,10	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 → R306		Matériau: PVC
26,76 m B08  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22774.jpg Vidéo:00:02:02  				
55,74 m   (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22775.jpg Vidéo:00:04:03 <i>Coude vers la droite hors regard de visite</i>  				
56,42 m   (BDD) NIVEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:70% Photo:ML22776.jpg Vidéo:00:04:11 <i>Début du flache à 56 mètre, fin à 62 mètre, hauteur maxi 15 cm</i>  				

		TRONÇON 06 		Usage: eaux usées
Longueur: 62,10		Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R306	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,10	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 → R306		Matériau: PVC

61,47 m

(BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE

(BDA) Photographie générale
 Photo:ML22777.jpg
 Vidéo:00:04:46
Coude vers la droite hors regard de visite




62,10 m

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE


R306

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,20m.
 Photo:ML22778.jpg/ML22779.jpg
 Vidéo:00:04:57

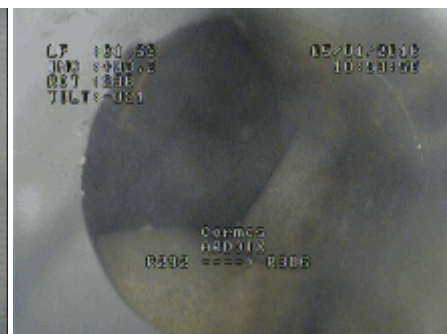

ARDOIX cormes		Date : 05/01/2016	
	TRONÇON 06 Cormes ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 62,10	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R292 → R306	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,10	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R292 → R306	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

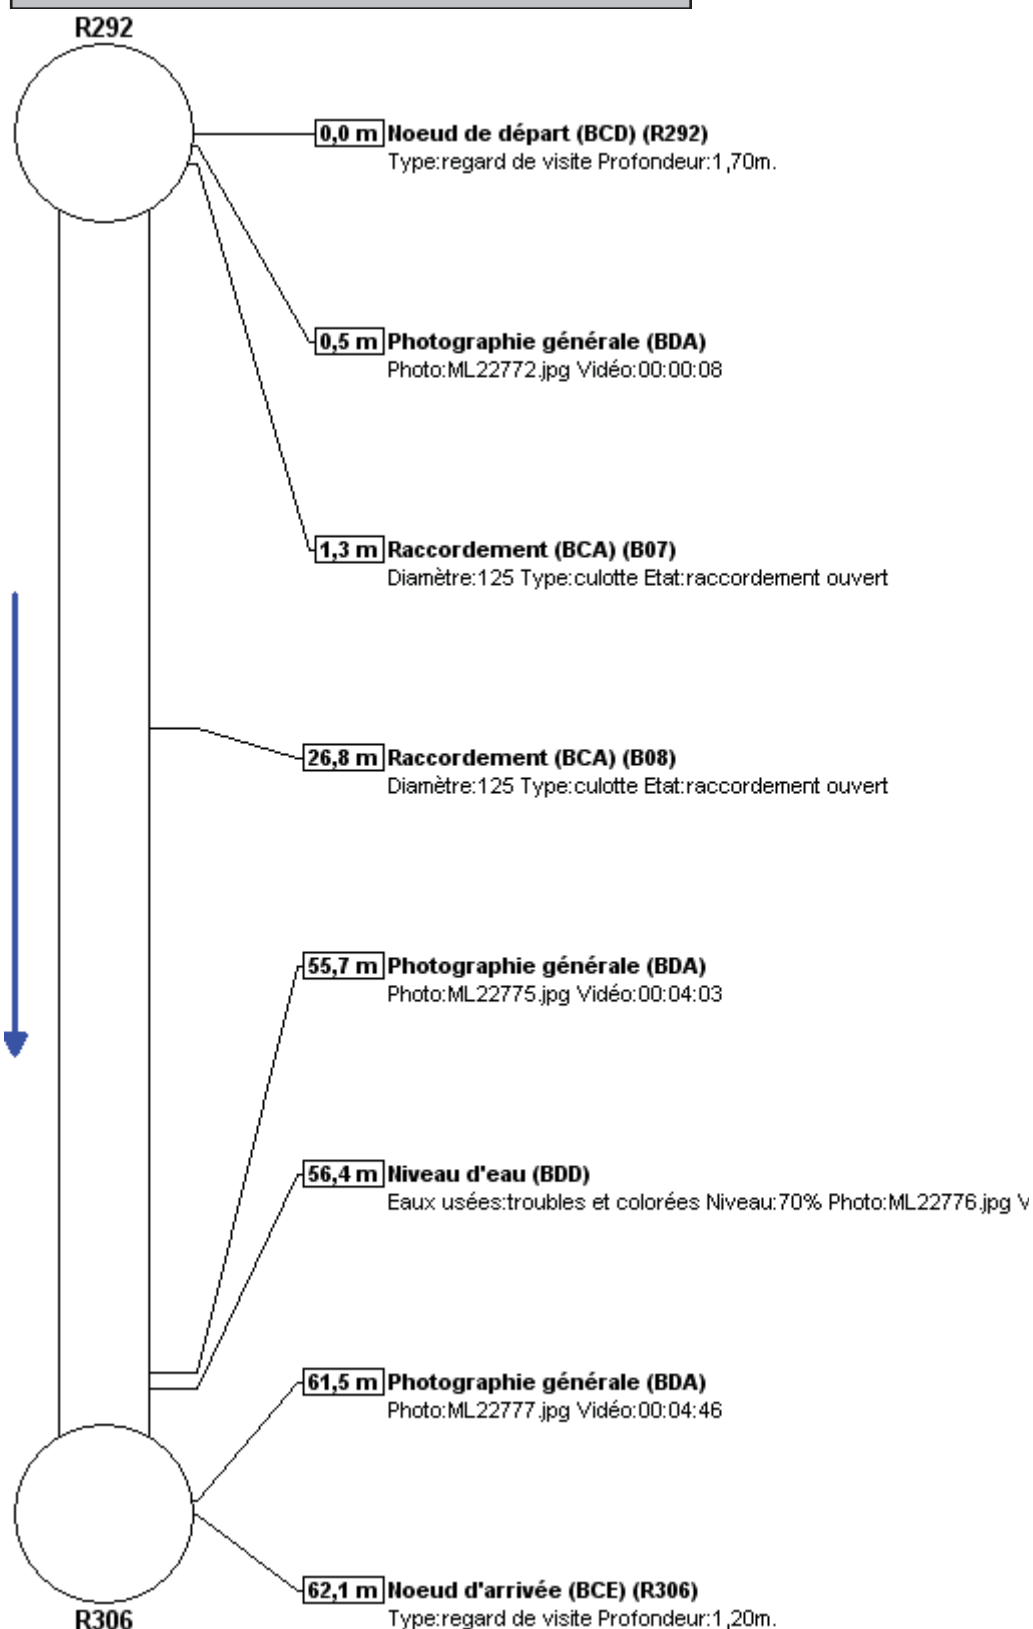

**Récapitulatif des résultats**

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.

Nb	Icône	Description
1		Niveau d'eau Niveau des eaux usées au-dessus du radier du branchement ou du collecteur.
1		




ARDOIX Nord du Bourg

Date: 19/01/16
N° de Dossier
JP151226

Legende:

- Collecteur principal EU
- Regard de visite EU Ø1000 Béton
- Boîte de branchement EU
- Sens d'écoulement EU
- EU1 Numérotation

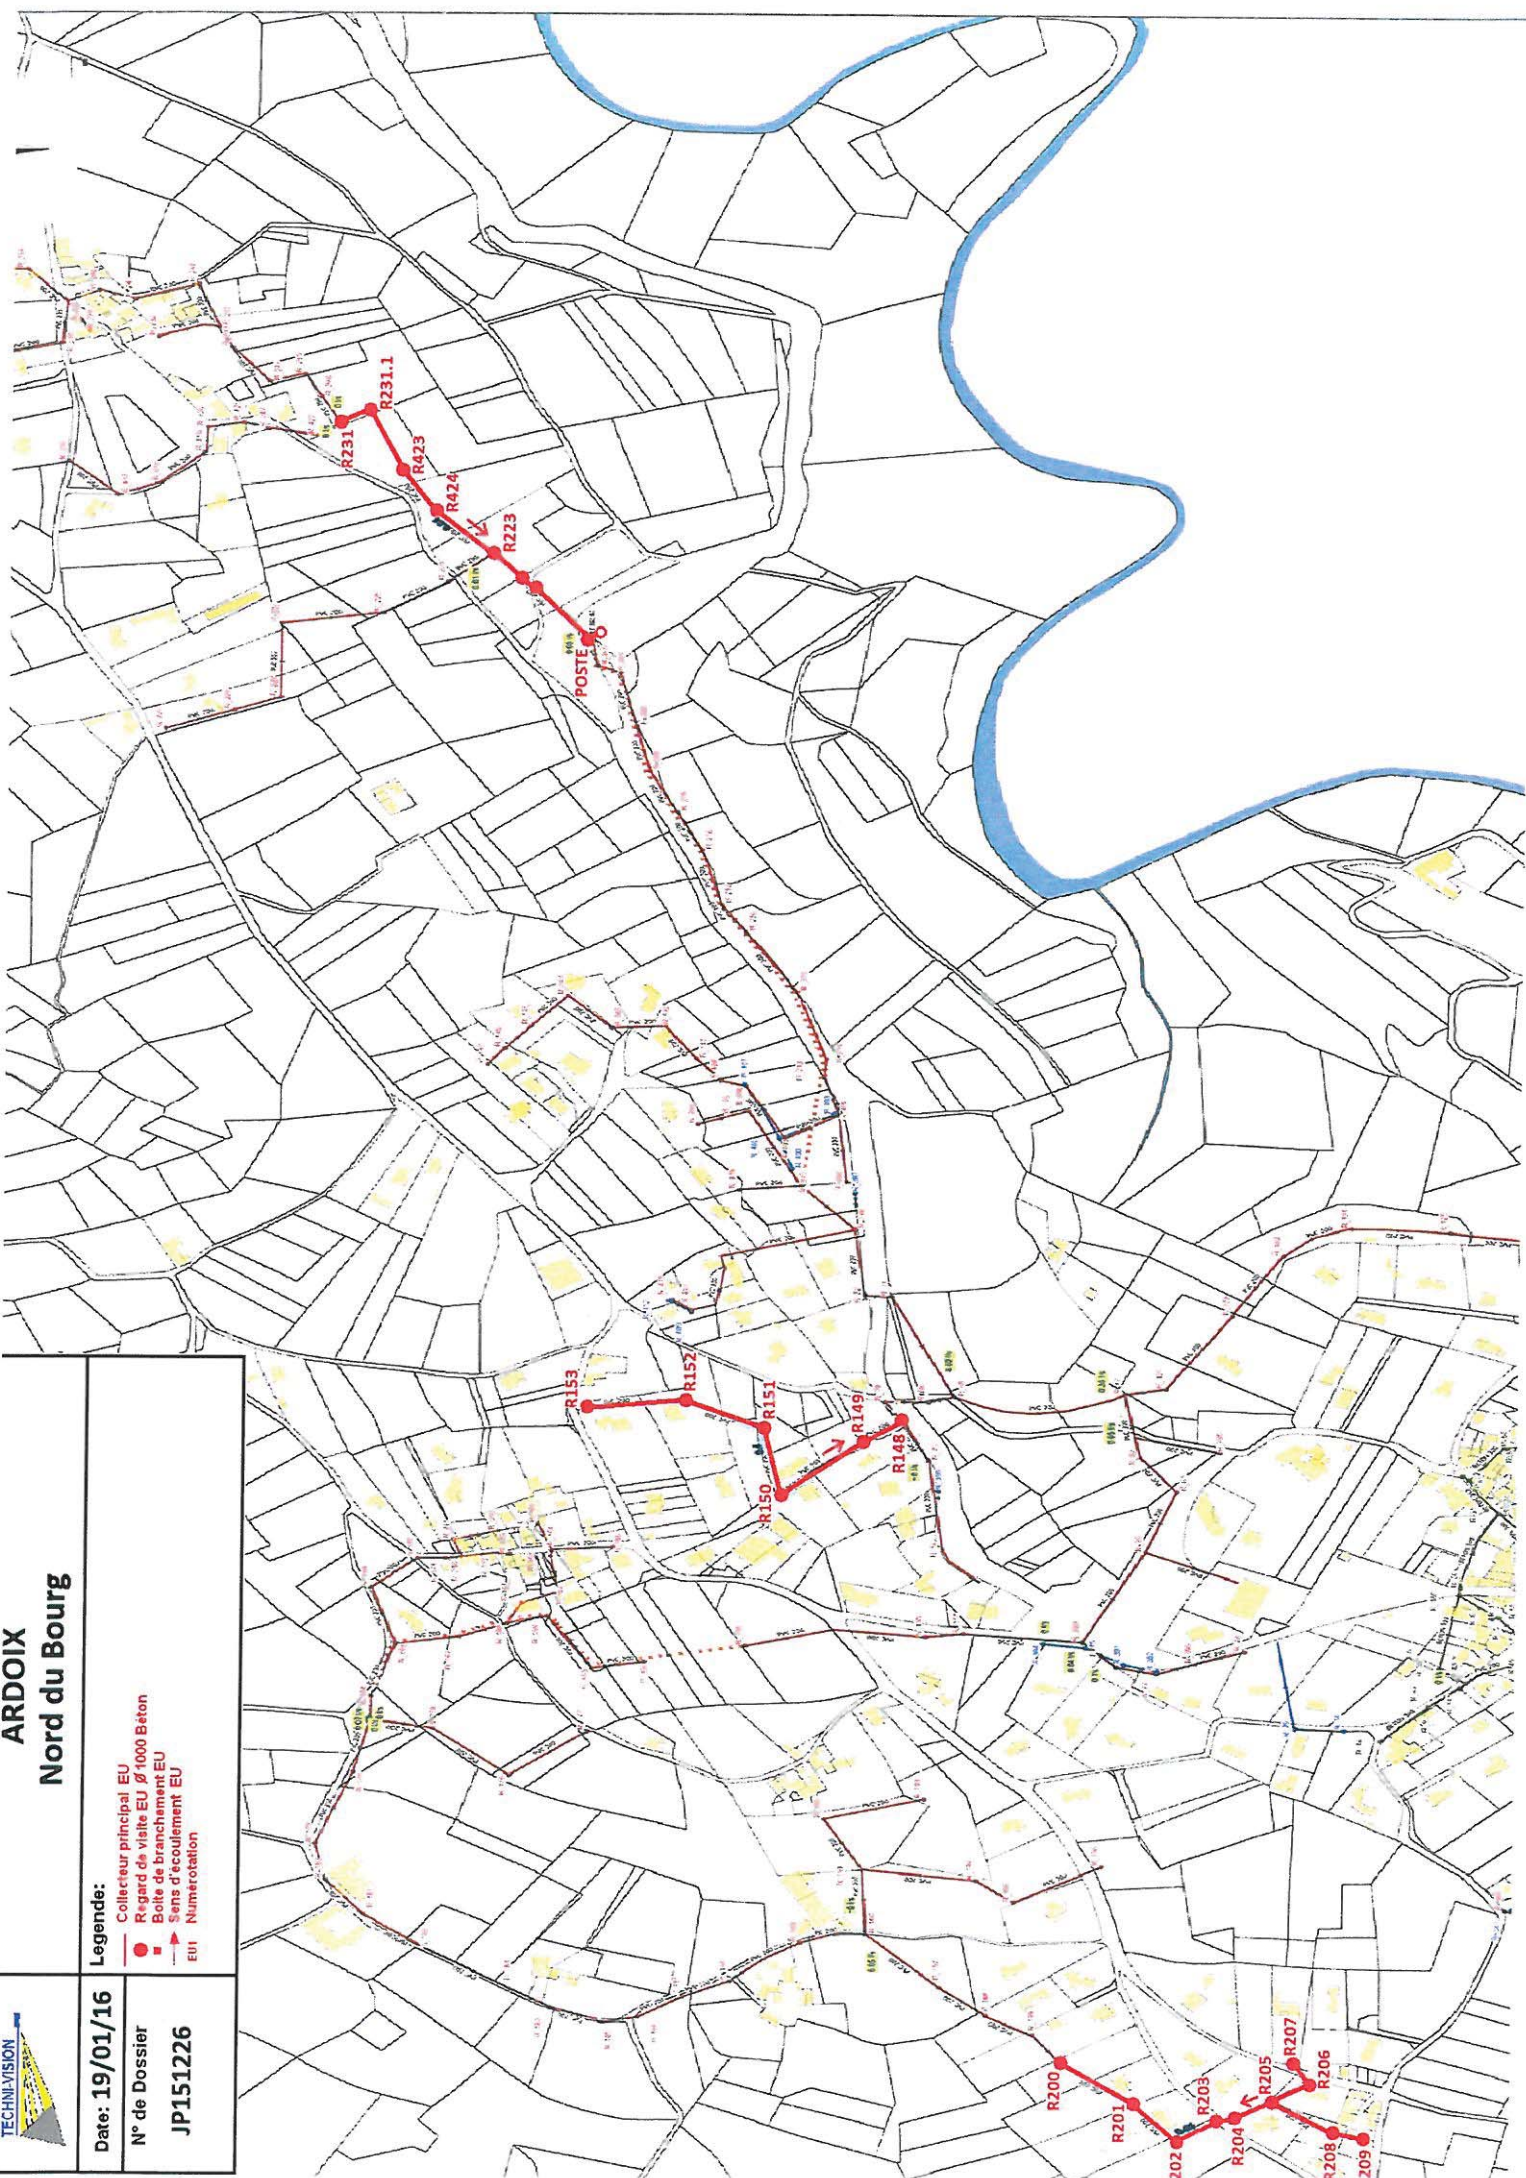

Rapport : ARDOIX nord du bourg

Localisation : ARDOIX

Date : 05/01/2016



Dossier N°JP151226

RAPPORT

DE TELE-INSPECTION

DE CANALISATIONS

Inspection collecteur principal : oui
Inspection collecteur de branchement : non
Inspection regards de visite : non
Inspection boîtes de branchements : non

Etabli par: LABEAUME Mickaël	Vérifié par:	Approuvé par:
Le: 19/01/2016 Visa:	Le: Visa:	Le: Visa:

TECHNI-VISION
Quartier Le Creux
38840 ST HILAIRE DU ROSIER

RAPPORT DE TELE-INSPECTION

ENTREPRISE

CLIENT

TECHNI-VISION
Quartier Le Creux
38840 ST HILAIRE DU ROSIER

SYNDICAT MIXTE DE L'AY OZON
355 Montée de l'Eglise
07290 SAINT ROMAIN D'AY

Tél. : 04.76.36.14.01 Fax : 04.76.36.14.75
Email : technivision.assainissement@orange.fr

Tél. : 04.75.34.94.98

MAITRE D'OEUVRE

MAITRE D'OUVRAGE

NALDEO SAS
Agence d'Aubenas
4 Rue Montgolfier
07200 AUBENAS

Tél. : 04.75.35.44.88

INSPECTION

RÉSULTAT

SITE:

Nord du Bourg
ARDOIX

OBJECTIF:

inspection de routine de l'état

MOYENS:

Inspecteur: **LABEAUME Mickaël**
Assistant: **RIDARD Thierry**
Matériel: **Camera rotative DTR65**

STOCKAGE VIDÉO:

Support: **DVD de données**
Référence:

Total Linéaire Inspecté (m) : **722.0**

Total Linéaire réseau (m) : **747.5**

Nb Section(s) : **1**

Nb Tronçon(s) : **19**

Nb Branchements(s) : **9**

Inspecté : **0**

Nb Photo(s) : **74**

COMMENTAIRE:

OBSERVATIONS

2 Dépôts - 2 Niveaux d'eau



Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.


Ouvrage	Longueur (m)	Diamètre		Matériau	Nb Anomalie(s)		Commentaires
Inspection(m)							
TRONÇON 01 R201->R200	53,90	53,90	200	PVC	0		
TRONÇON 02 R202->R201	39,20	39,20	200	PVC	1		
TRONÇON 03 R202->R203	25,50	25,50	200	PVC	0		
TRONÇON 04 R203->R204	10,70	10,70	200	PVC	0		
TRONÇON 05 R204->R205	25,80	25,80	200	PVC	0		
TRONÇON 06 R206->R205	25,60	25,60	200	PVC	0		
TRONÇON 07 R207->R206	18,00	18,00	200	PVC	0		
TRONÇON 08 R208->R205	42,50	42,50	200	PVC	0		
TRONÇON 09 R209->R208	17,20	17,20	200	PVC	0		
TRONÇON 10 R149->R148	31,30	31,30	200	PVC	0		
TRONÇON 11 R149->R150	60,90	60,90	200	PVC	0		
TRONÇON 12 R151->R150	50,00	24,50	200	PVC	2		
TRONÇON 13 R152->R151	48,80	48,80	200	PVC	0		
TRONÇON 14 R152->R153	62,40	62,40	200	PVC	0		
TRONÇON 15 R231->R231.1	12,20	12,20	200	PVC	0		
TRONÇON 16 R423->R231.1	46,50	46,50	200	PVC	1		
TRONÇON 17 R423->R424	42,20	42,20	200	PVC	0		
TRONÇON 18 R424->R223	41,90	41,90	200	PVC	0		
TRONÇON 19 R223->POSTE LE BRUAT	92,90	92,90	200	PVC	0		

ARDOIX nord du bourg		Date : 05/01/2016
	SECTION 01 Nord du Bourg ARDOIX	Réseau: eaux usées

Plan d'intervention

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 01 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 53,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R201 → R200	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 53,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R201 → R200	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

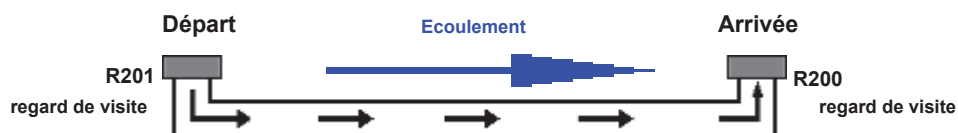

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13898.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **53,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**


Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

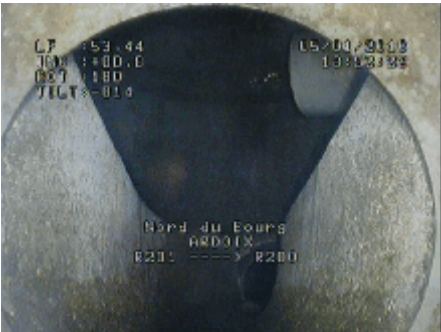ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 01 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 53,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R201 → R200	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 53,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R201 → R200	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R201 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22808.jpg Vidéo:00:00:01 			
17,87 m  (BCA) RACCORDEMENT B04 (BCA) Raccordement Diamètre:160 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22809.jpg Vidéo:00:02:16 			
53,90 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R200 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22810.jpg/ML22811.jpg Vidéo:00:08:16  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 01 	Usage: eaux usées
Nord du Bourg ARDOIX			
Longueur: 53,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R201 → R200	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 53,90	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R201 → R200	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

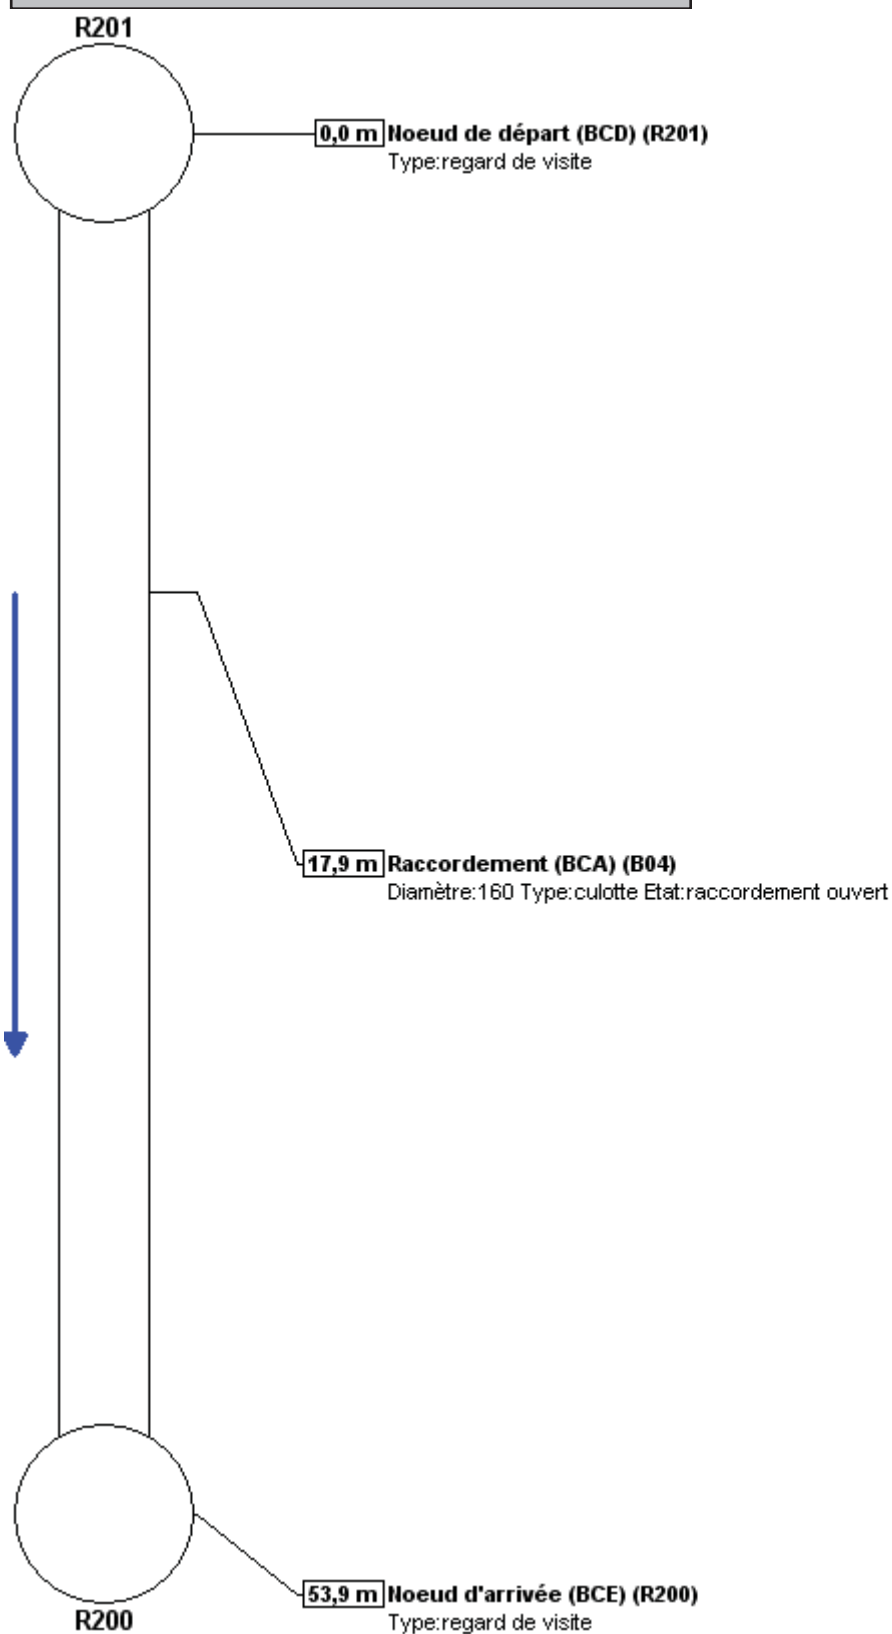

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 02 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 39,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R201	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 39,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R202 → R201	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

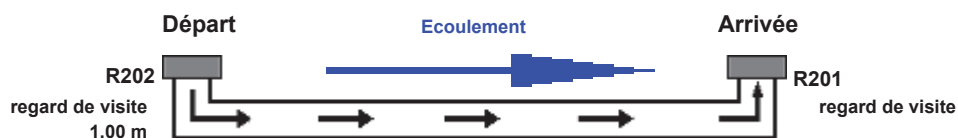

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13897.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **39,20**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**



Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **5**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


1 Niveau d'eau

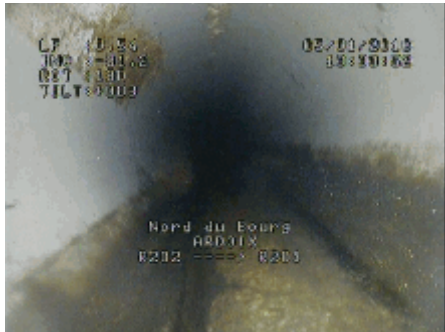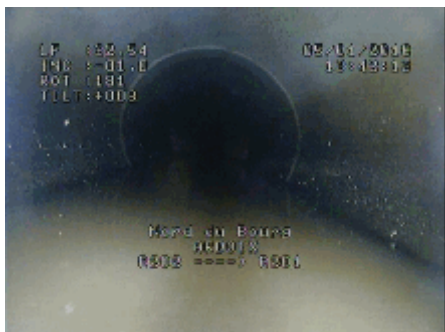ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016		
		TRONÇON 02 Nord du Bourg ARDOIX			 Usage: eaux usées
Longueur: 39,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 ➡ R201		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 39,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R202 ➡ R201		Matériau: PVC	
0,00 m R202  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,00m. Photo:ML22803.jpg Vidéo:00:00:01  					
15,31 m B03  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:160 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22804.jpg Vidéo:00:01:03  					
32,54 m BDD  (BDD) NIVEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:20% Photo:ML22805.jpg Vidéo:00:02:22 <i>Début du flache à 32 mètre, fin à 37 mètre, hauteur maxi 6 cm</i>  					

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 02 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 39,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R201	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 39,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R202 → R201	Matériau: PVC
39,20 m R201  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22806.jpg/ML22807.jpg Vidéo:00:03:01   			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 02 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
	Longueur: 39,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R201
Longueur Inspectée: 39,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R202 → R201	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

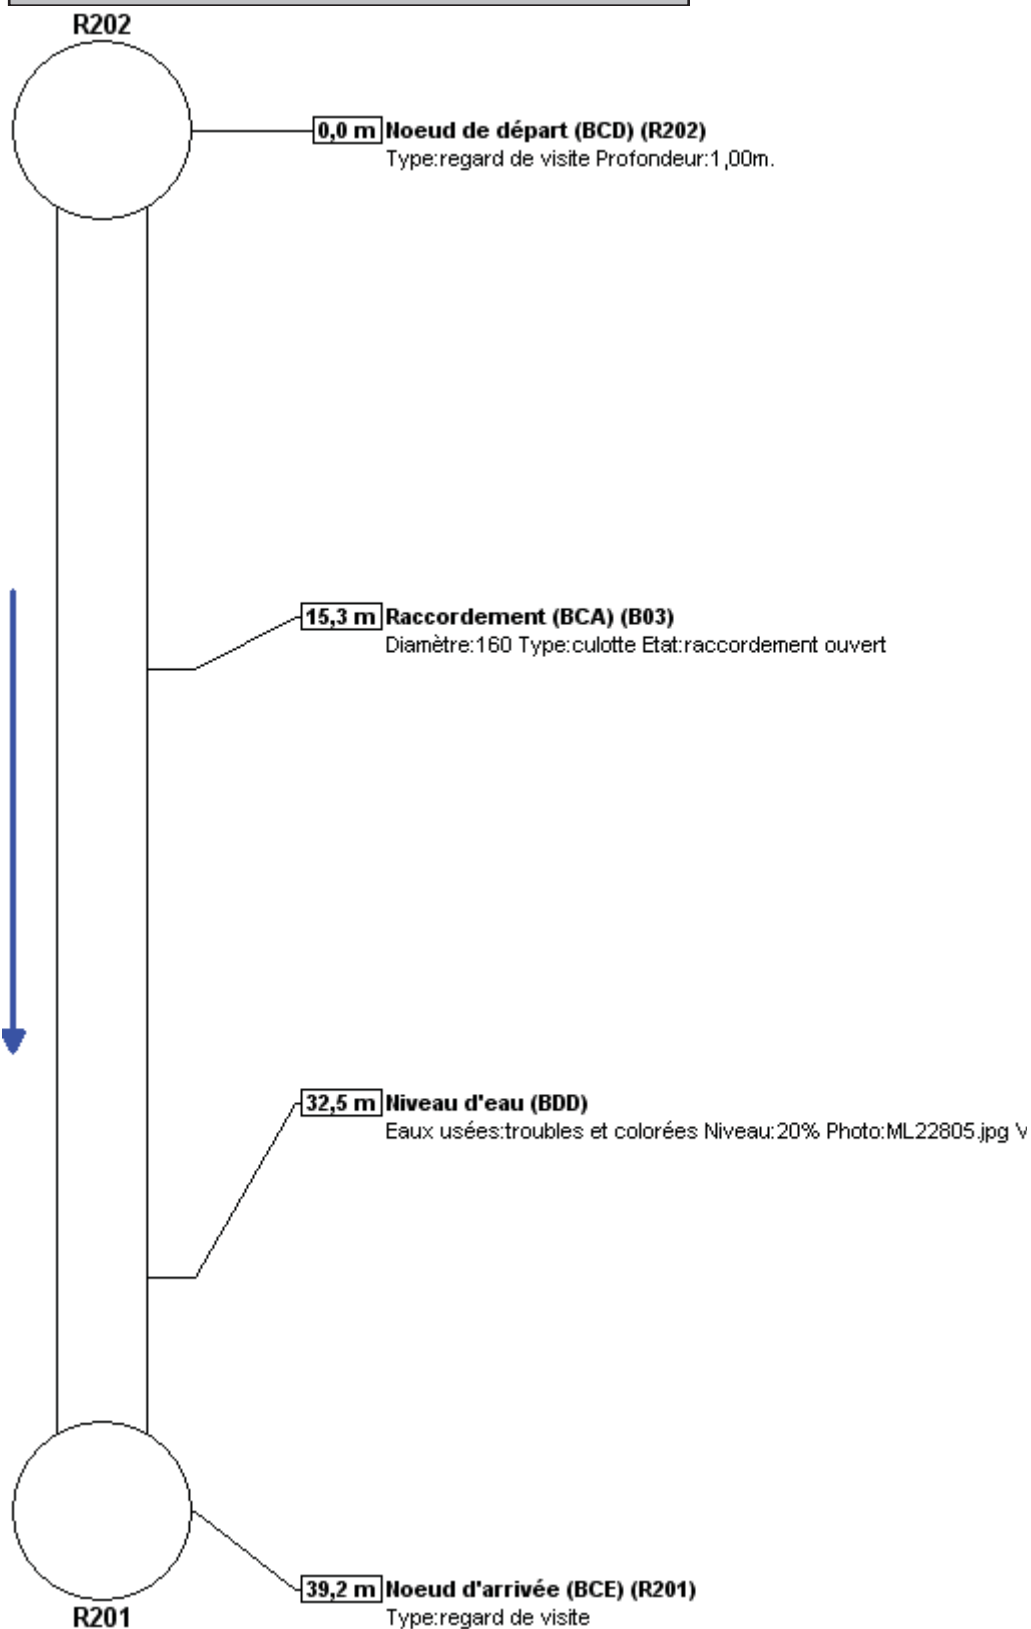

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 03  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 25,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R203	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 25,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R202 ← R203	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

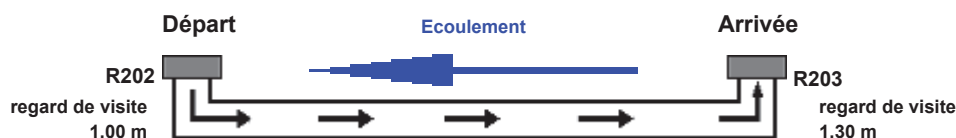

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13896.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **25,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**


Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

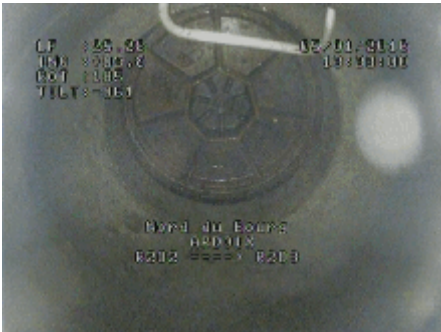ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 03 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 25,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R203	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R202 ← R203	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R202 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,00m. Photo:ML22799.jpg Vidéo:00:00:03 			
0,51 m  (BCA) RACCORDEMENT B02 (BCA) Raccordement Diamètre:160 Type:culotte Etat:raccordement fermé Photo:ML22800.jpg Vidéo:00:00:09 			
25,50 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R203 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22801.jpg/ML22802.jpg Vidéo:00:04:04  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 03 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 25,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R202 → R203	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R202 ← R203	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

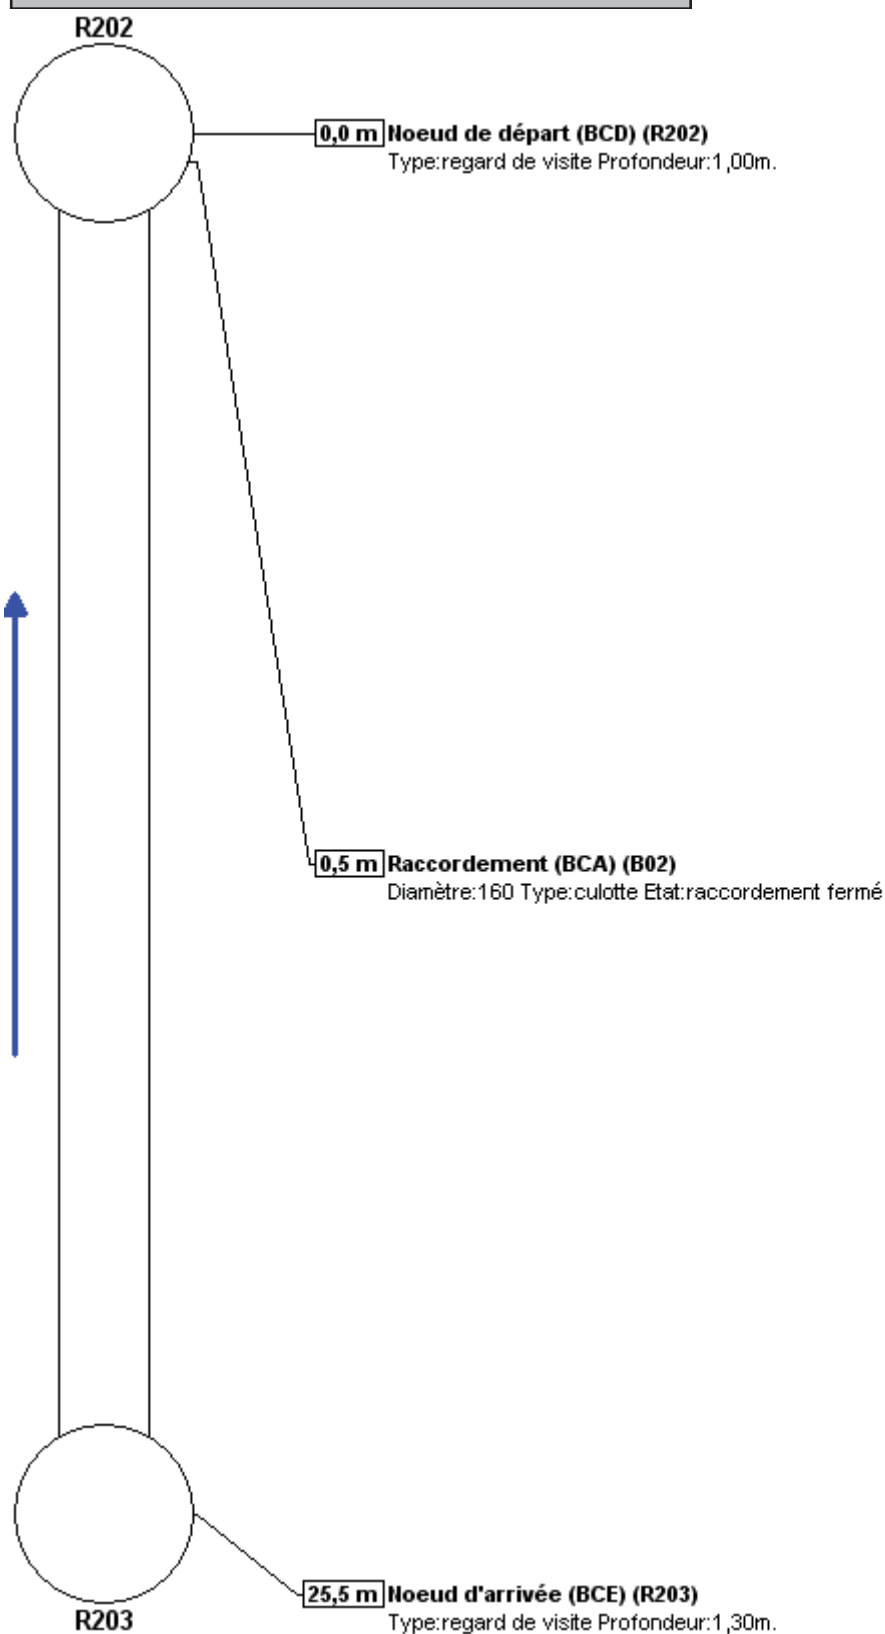

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 04  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 10,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R203 → R204	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 10,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R203 ← R204	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

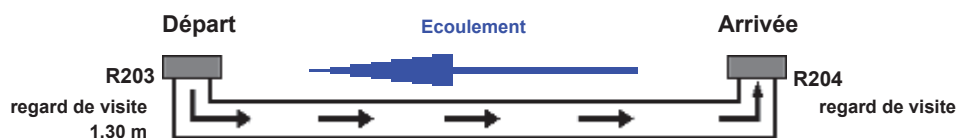

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13891.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **10,70**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 04 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 10,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R203 → R204	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 10,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R203 ← R204	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R203 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22783.jpg Vidéo:00:00:02 			
10,70 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R204 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22784.jpg/ML22785.jpg Vidéo:00:00:51  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 04 	Usage: eaux usées
Nord du Bourg ARDOIX			
Longueur: 10,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R203 → R204	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 10,70	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R203 ← R204	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION



ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 05  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 25,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R204 → R205	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 25,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R204 ← R205	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

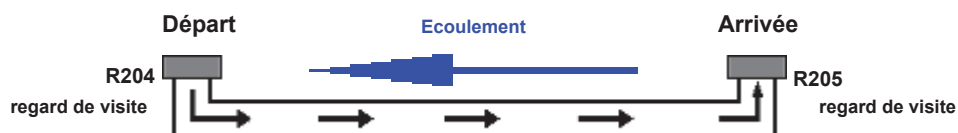

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13892.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **25,80**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**


Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

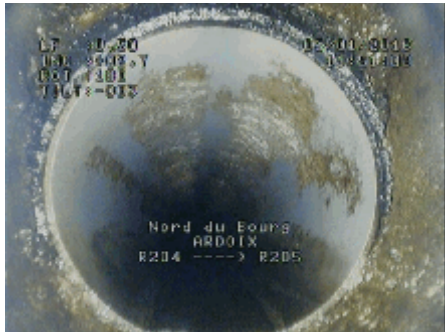ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 05 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 25,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R204 → R205	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25,80	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R204 ← R205	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R204 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22786.jpg Vidéo:00:00:02 			
25,80 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R205 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22787.jpg/ML22788.jpg Vidéo:00:02:25  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 05 Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 25,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R204 → R205	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25.80	Longueur unitaire(m): 3.00	Sens de l'écoulement: R204 ← R205	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

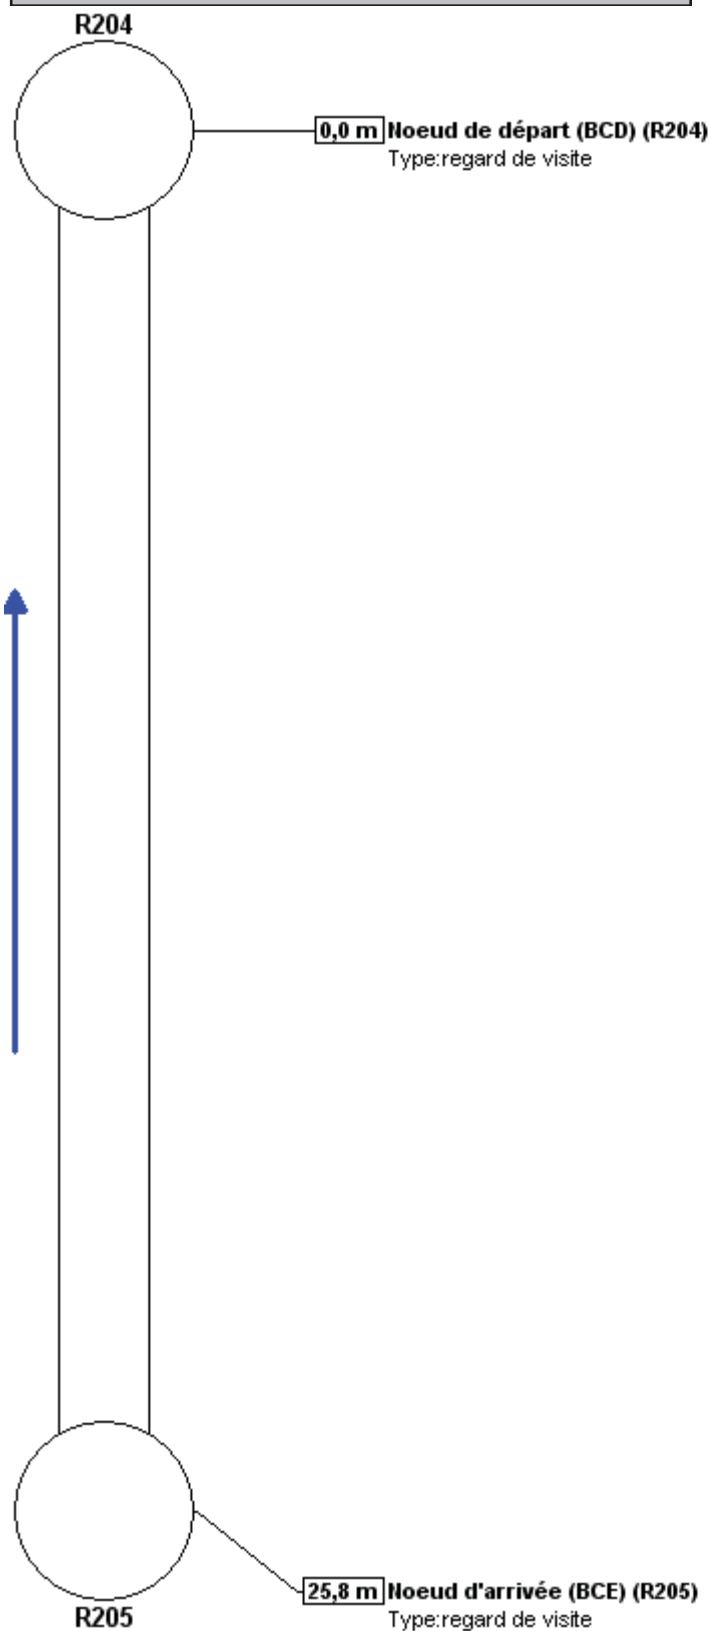

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 06  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 25,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R206 → R205	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 25,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R206 → R205	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

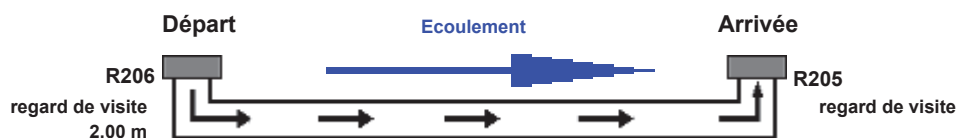

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13895.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **25,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 06 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 25,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R206 → R205	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R206 → R205	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R206 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:2,00m. Photo:ML22795.jpg Vidéo:00:00:02 			
10,11 m  (BCA) RACCORDEMENT B01 (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22796.jpg Vidéo:00:00:41 			
25,60 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R205 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22797.jpg/ML22798.jpg Vidéo:00:01:49 <i>Chute libre dans le regard</i>  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 06 	Usage: eaux usées
Nord du Bourg ARDOIX			
Longueur: 25,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R206 → R205	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 25,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R206 → R205	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

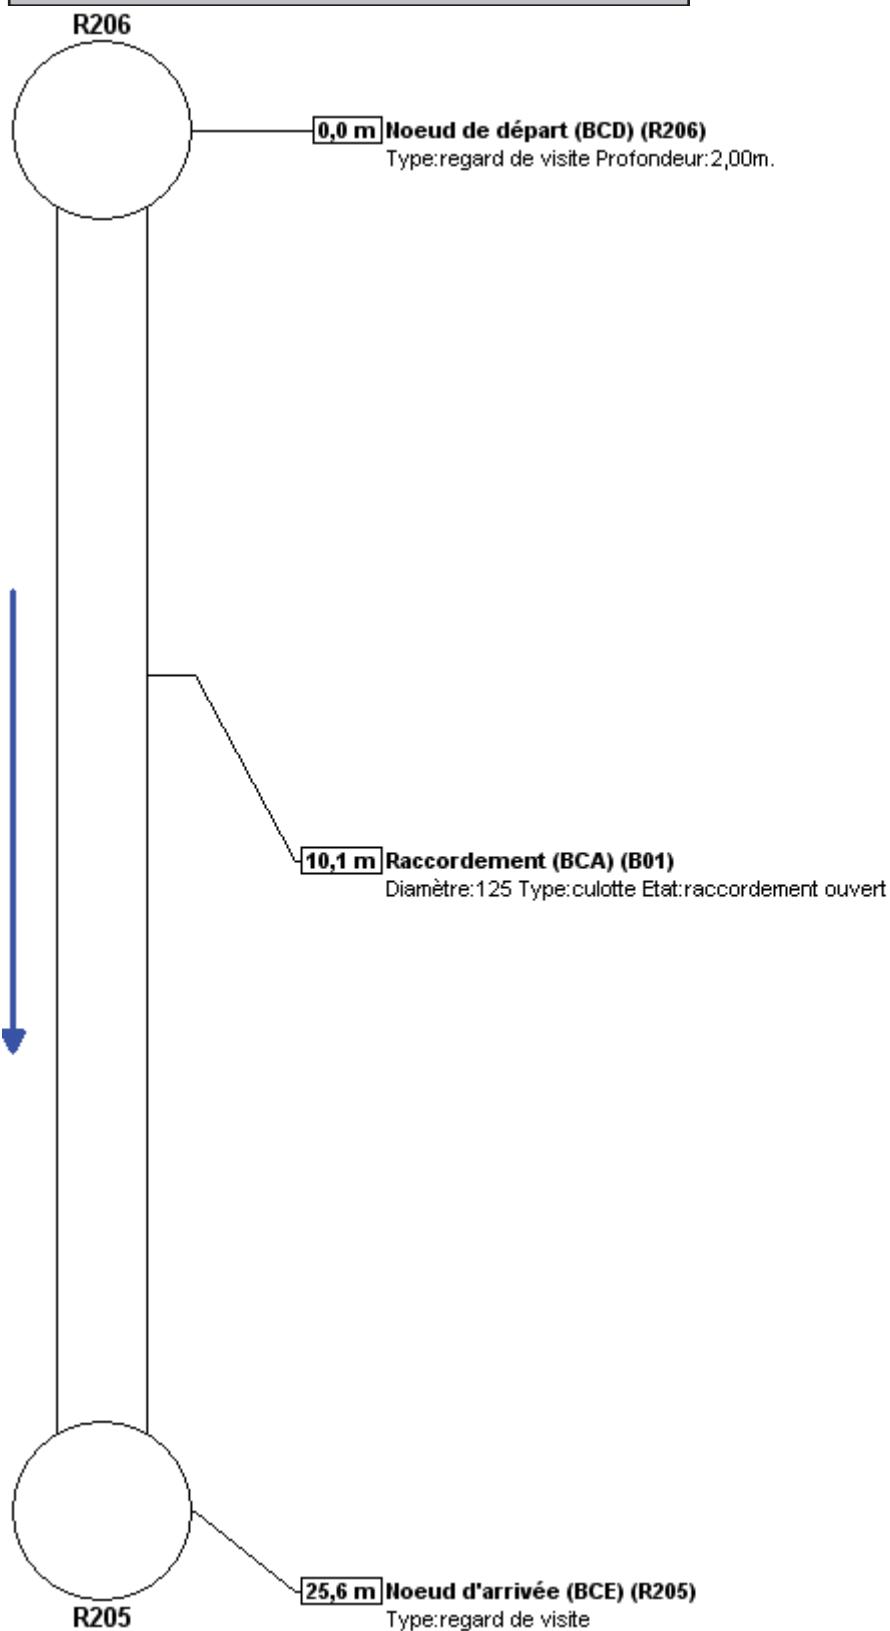

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 07  Nord du Bourg ARDOIX	Usage: eaux usées
Longueur: 18,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R207 → R206	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 18,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R207 → R206	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

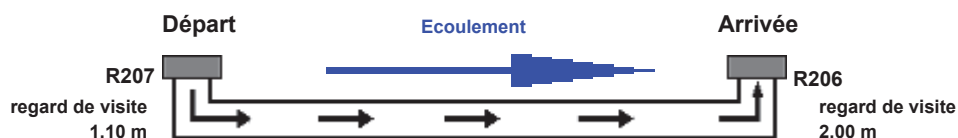

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13890.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **18,00**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**


Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

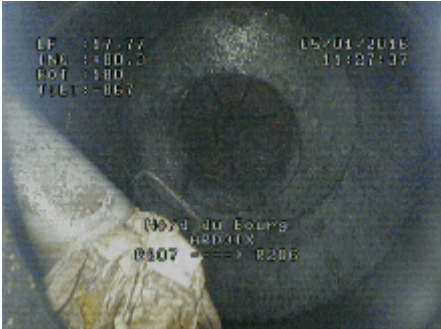ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 07 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 18,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R207 → R206	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 18,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R207 → R206	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R207 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,10m. Photo:ML22780.jpg Vidéo:00:00:01 			
18,00 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R206 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:2,00m. Photo:ML22781.jpg/ML22782.jpg Vidéo:00:01:17  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 07 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
	Longueur: 18,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R207 → R206
Longueur Inspectée: 18,00	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R207 → R206	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

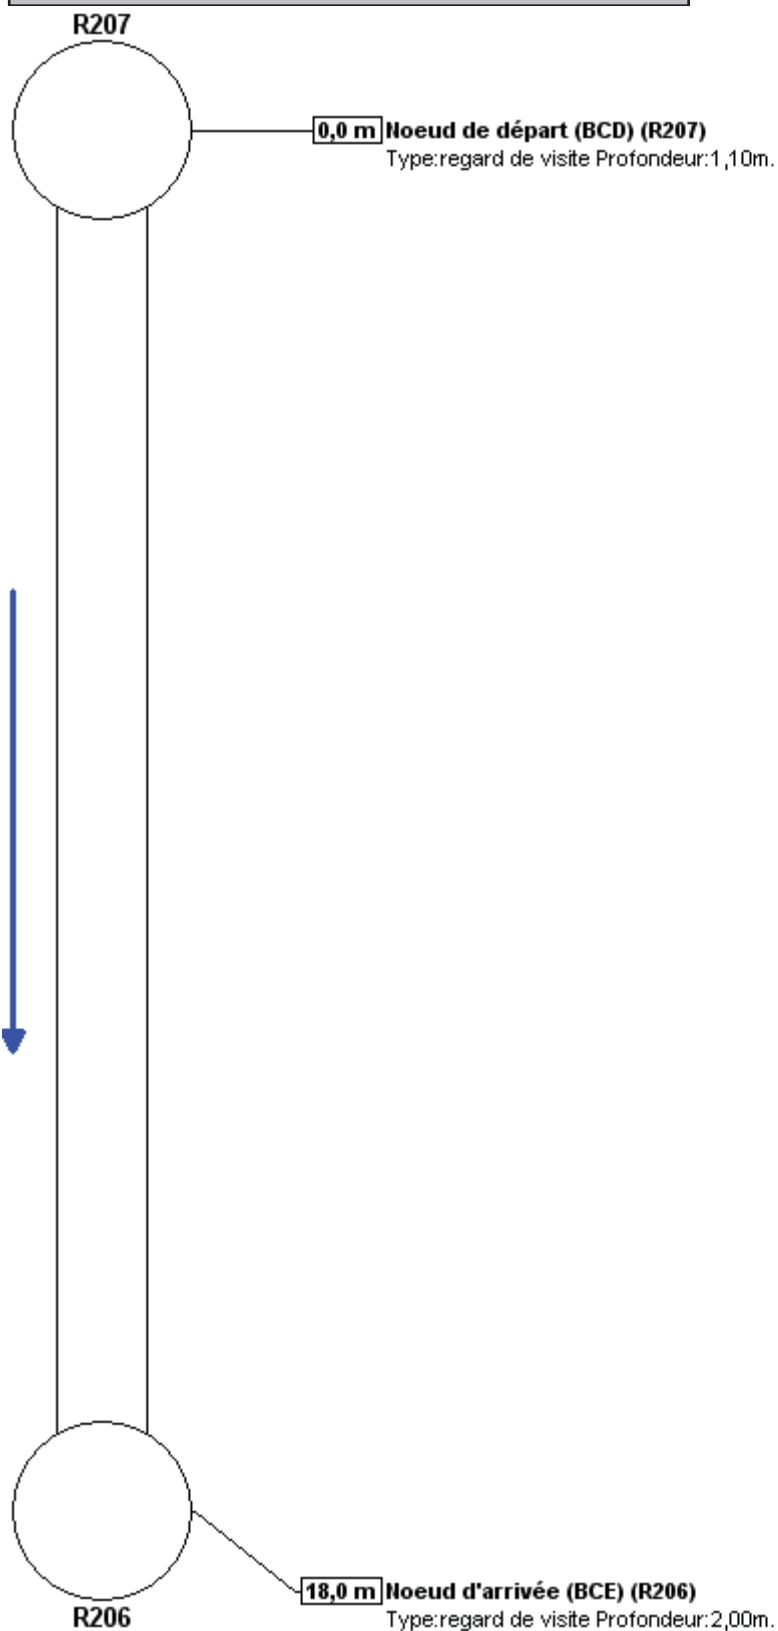

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 08  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 42,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R208 → R205	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 42,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R208 → R205	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

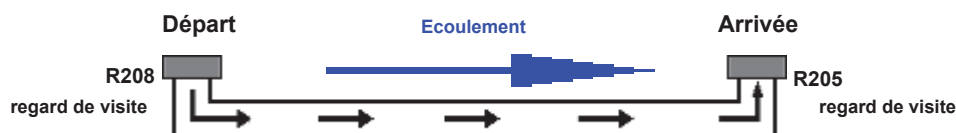

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13894.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **42,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**


Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

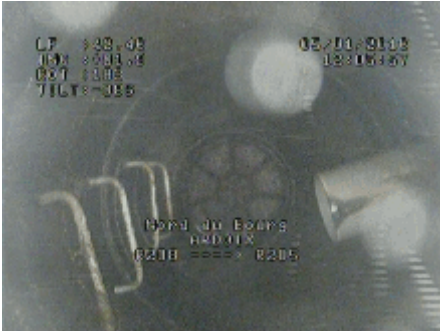ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 08 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 42,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R208 → R205	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,50	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R208 → R205	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R208 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22792.jpg Vidéo:00:00:03 			
42,50 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R205 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22793.jpg/ML22794.jpg Vidéo:00:03:06  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 08 Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 42,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R208 → R205	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,50	Longueur unitaire(m): 3.00	Sens de l'écoulement: R208 → R205	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

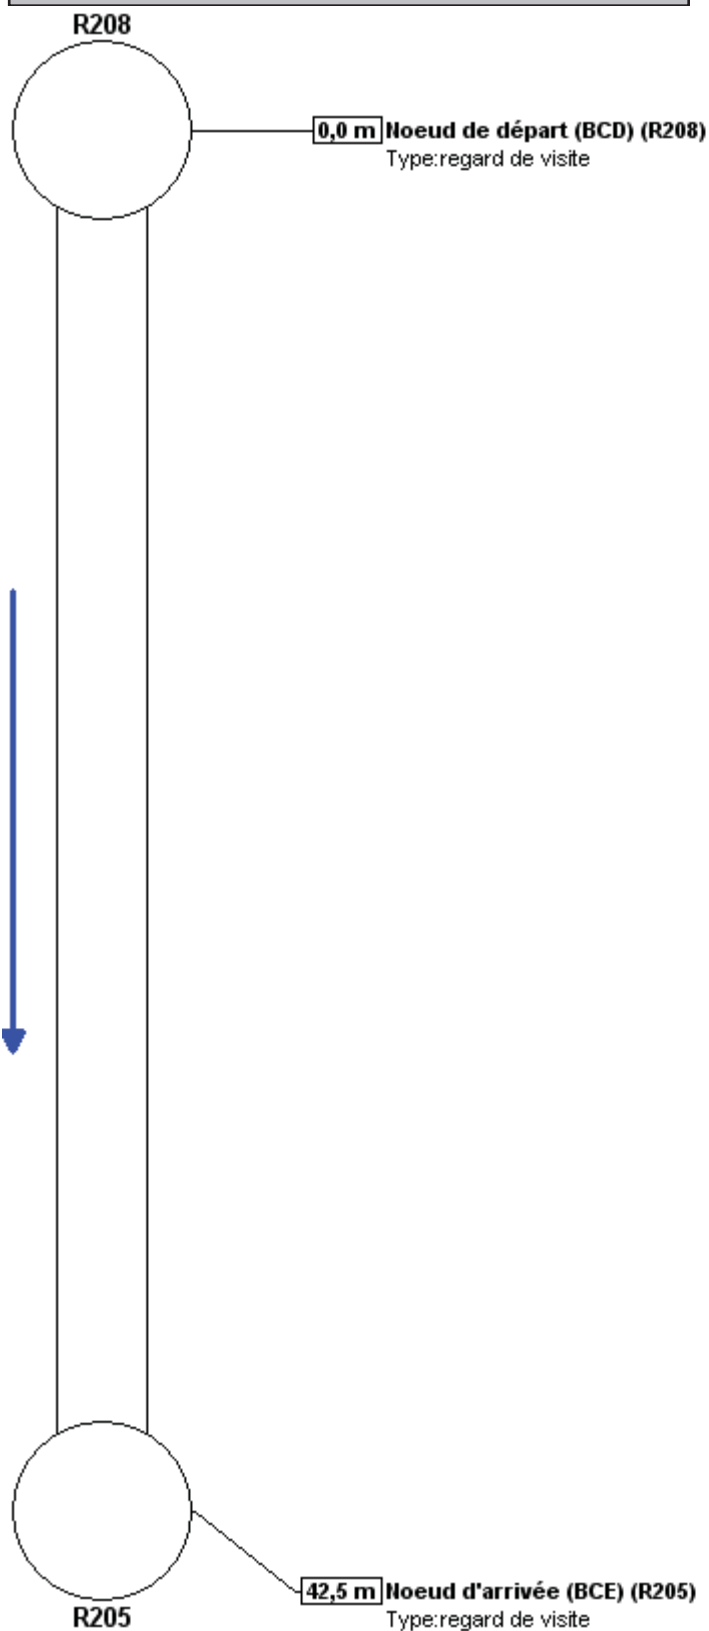

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 09  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 17,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R209 → R208	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 17,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R209 → R208	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

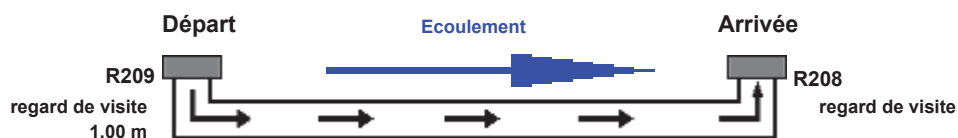

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13893.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 17,20

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 0

Nb Constat(s): 2

Nb Photo(s): 3

Inspecté: 0


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 09 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 17,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R209 → R208	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 17,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R209 → R208	Matériau: PVC
0,00 m R209  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,00m. Photo:ML22789.jpg Vidéo:00:00:03  			
17,20 m R208  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22790.jpg/ML22791.jpg Vidéo:00:01:13   			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 09 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
	Longueur: 17,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R209 → R208
Longueur Inspectée: 17,20	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R209 → R208	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

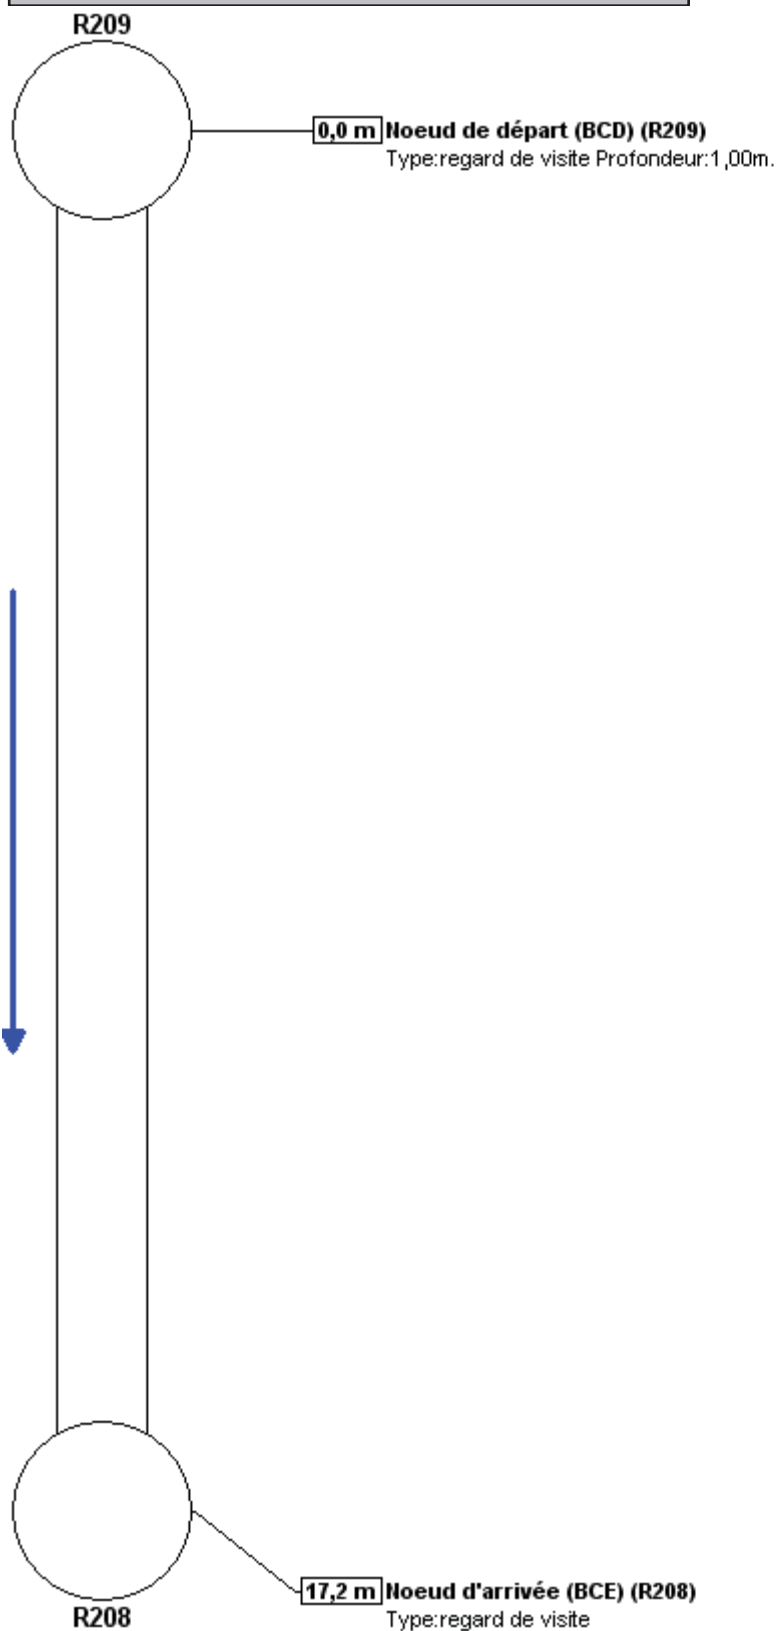

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 10 Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 31,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R148	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 31,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 → R148	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

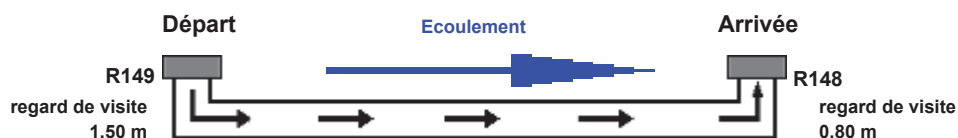

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13903.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 31,30

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 0


Nb Constat(s): 3

Nb Photo(s): 4

Inspecté: 0


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

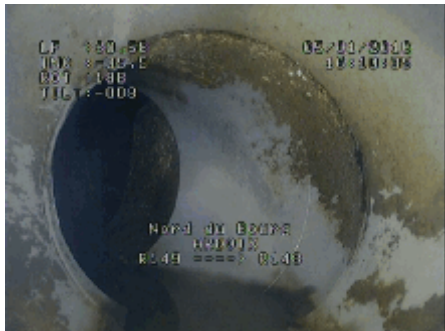ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 10 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 31,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R148	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 31,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 → R148	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R149 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,50m. Photo:ML22827.jpg Vidéo:00:00:01 			
30,58 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22828.jpg Vidéo:00:01:52 <i>Coude vers la gauche hors regard de visite</i> 			
31,30 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R148 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:0,80m. Photo:ML22829.jpg/ML22830.jpg Vidéo:00:02:04  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 10 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
	Longueur: 31,30	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R148
Longueur Inspectée: 31,30	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 → R148	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

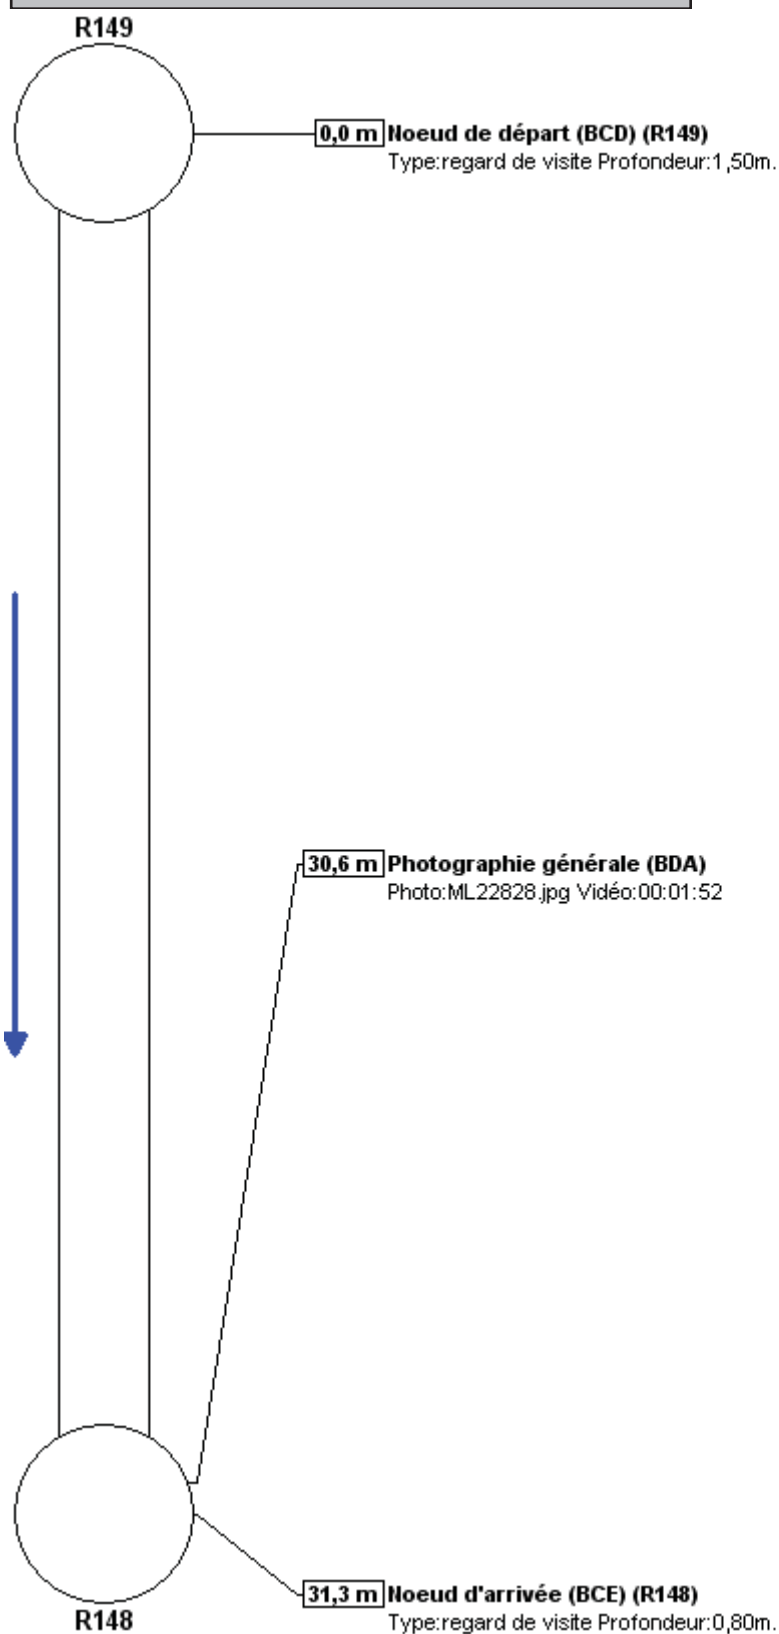

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 11  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 60,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R150	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 60,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 ← R150	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

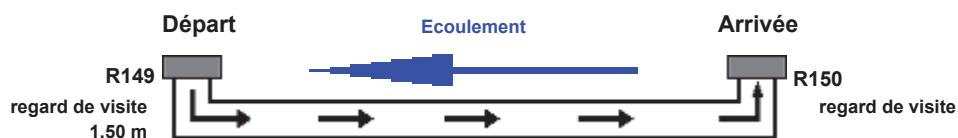

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13904.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **60,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **2**


Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **5**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

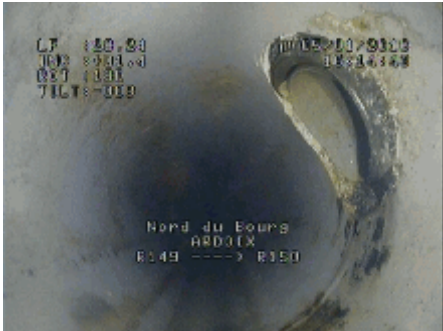ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 11 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 60,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R150	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 60,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 ← R150	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R149 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,50m. Photo:ML22831.jpg Vidéo:00:00:01 			
28,24 m  (BCA) RACCORDEMENT B08 (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:piquage direct - carotté Etat:raccordement ouvert Photo:ML22832.jpg Vidéo:00:01:58 			
35,22 m  (BCA) RACCORDEMENT B09 (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22833.jpg Vidéo:00:02:38 			

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 11 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 60,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R150	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 60,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 ← R150	Matériau: PVC
60,90 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22834.jpg/ML22835.jpg Vidéo:00:04:36 			
			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 11 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
	Longueur: 60,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R149 → R150
Longueur Inspectée: 60,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R149 ← R150	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

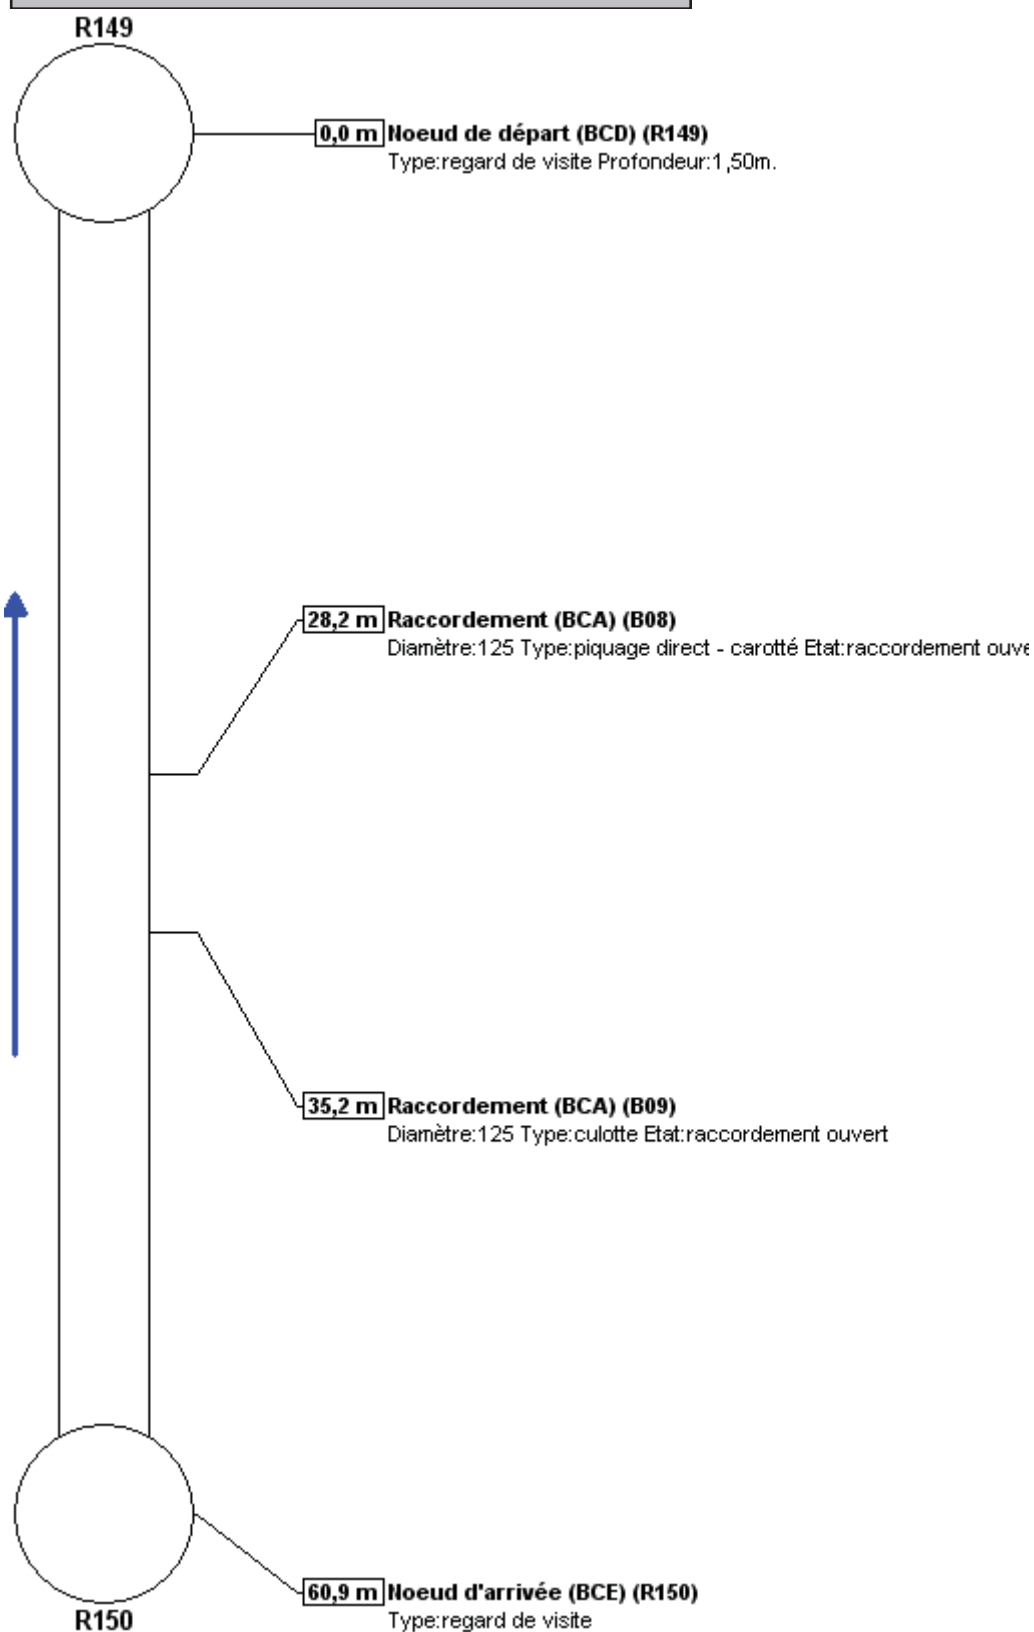

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 12 Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 50,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R151 → R150	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 24,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R151 → R150	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

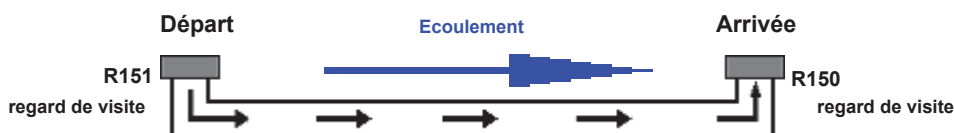

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13902.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection incomplète

Linéaire inspecté (m): **24,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**



Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

2 Dépôts

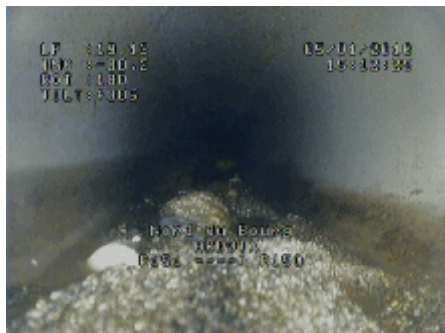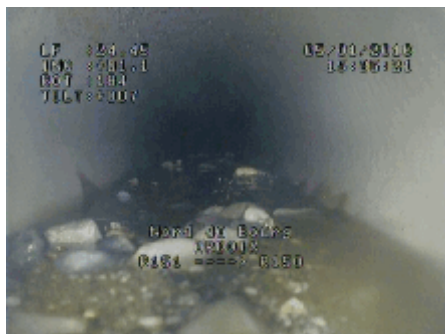		TRONÇON 12 		Usage: eaux usées	
Nord du Bourg ARDOIX					
Longueur: 50,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R151 → R150		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 24,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R151 → R150		Matériau: PVC	
0,00 m (BCD) NOEUD DE DÉPART R151 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22824.jpg Vidéo:00:00:03 					
19,12 m (BBC) DÉPÔT 5H -> 7H  (BBC) Dépôt Type:grossier Epaisseur:15% Photo:ML22825.jpg Vidéo:00:02:18 .0 					
24,45 m (BBC) DÉPÔT 5H -> 7H  (BBC) Dépôt Type:grossier Epaisseur:20% Photo:ML22826.jpg Vidéo:00:07:19 					
24,50 m (BDC) INSPECTION ABANDONNÉE (BDC) Inspection abandonnée Raison:obstruction Résultat:inspection terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée Non inspecté:25,5m Vidéo:00:07:20 					


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 12 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
	Longueur: 50,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R151 → R150
Longueur Inspectée: 24,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R151 → R150	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

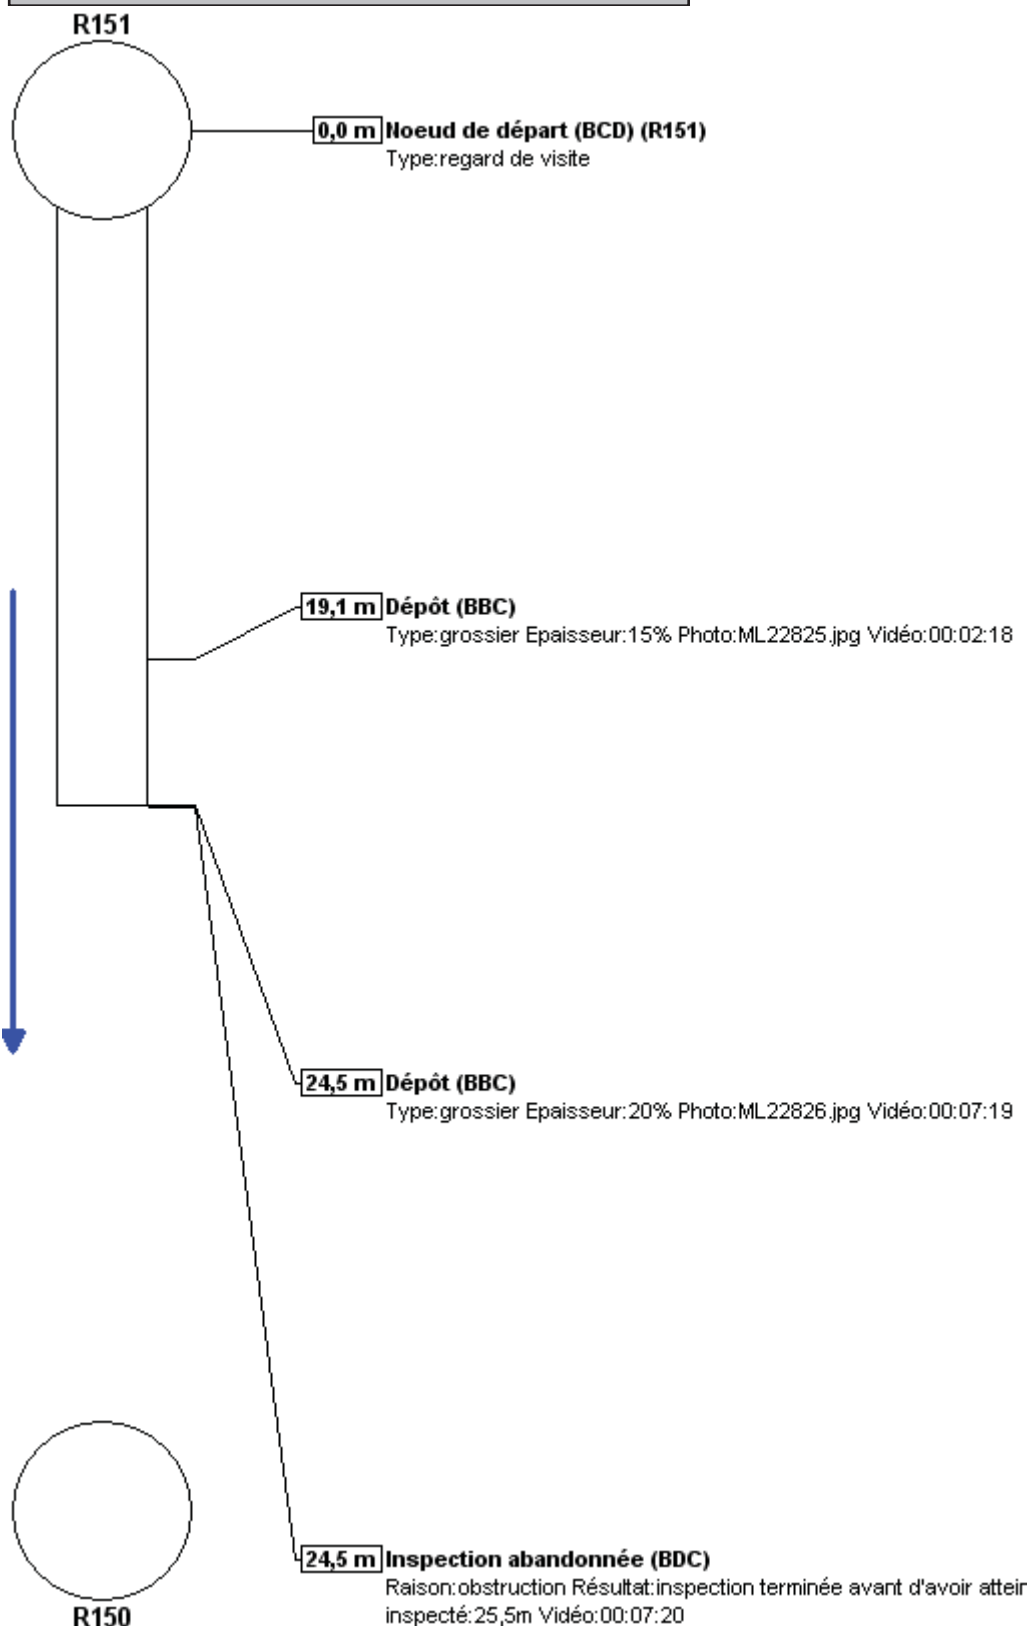

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 13  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 48,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R151	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 48,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R152 → R151	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

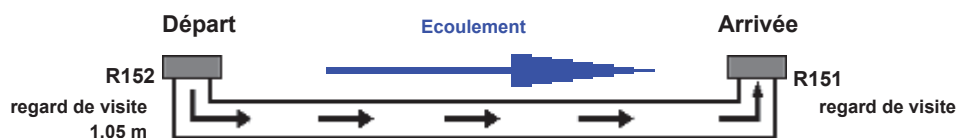

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13901.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **48,80**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 13 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 48,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R151	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 48,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R152 → R151	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R152 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,05m. Photo:ML22821.jpg Vidéo:00:00:02 			
48,80 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R151 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22822.jpg/ML22823.jpg Vidéo:00:03:07  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 13 Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 48,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R151	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 48,80	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R152 → R151	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

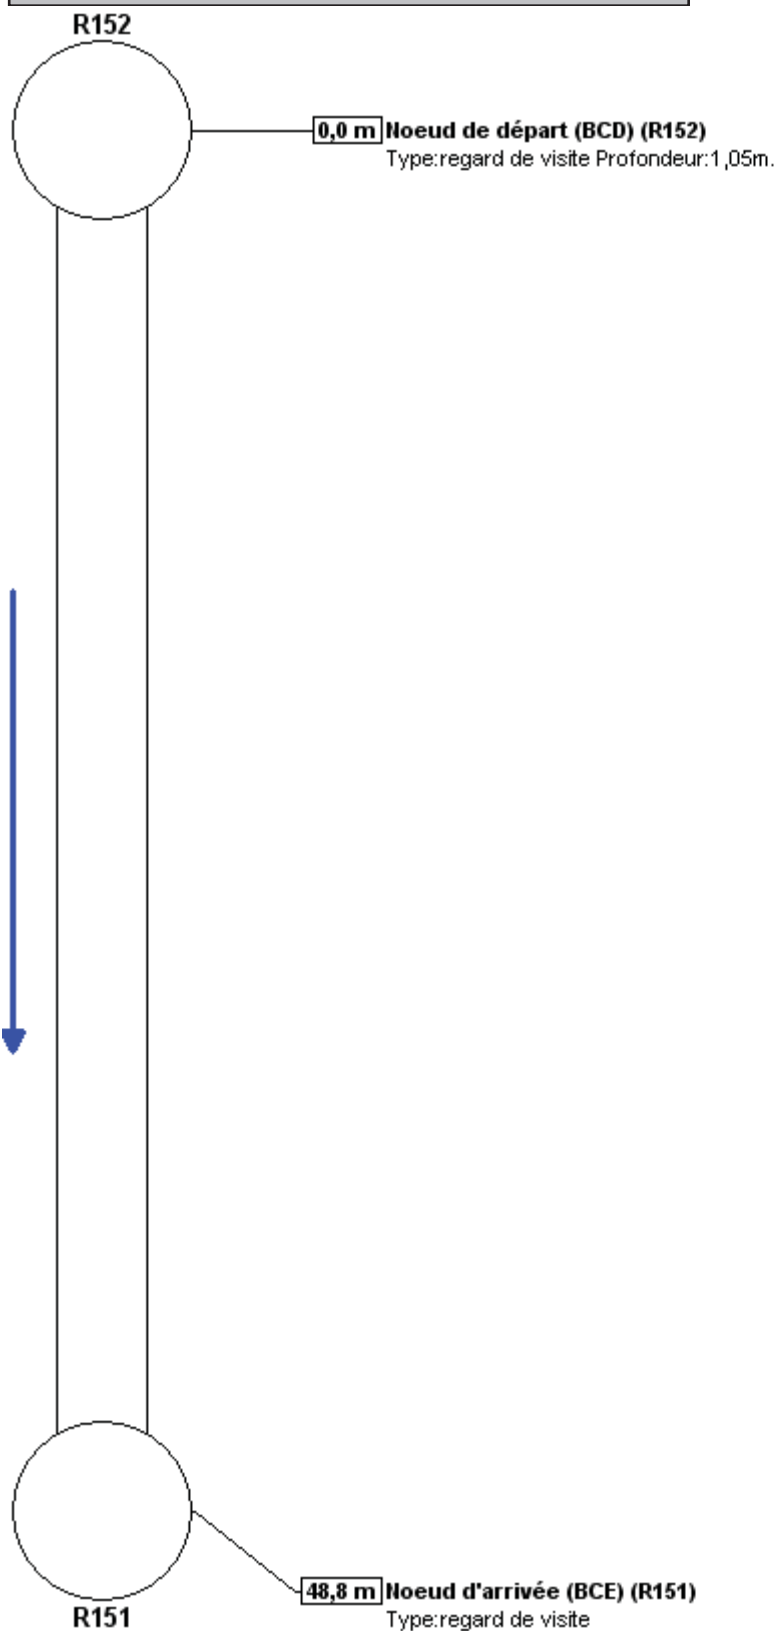

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 14  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 62,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R153	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 62,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R152 ← R153	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

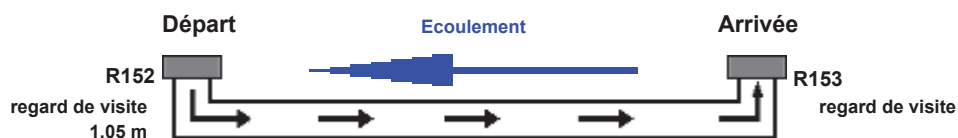

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13900.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 62,40

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 3

Nb Constat(s): 5

Nb Photo(s): 6

Inspecté: 0

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 14 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 62,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R153	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R152 ← R153	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R152 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,05m. Photo:ML22815.jpg Vidéo:00:00:01 			
4,63 m  (BCA) RACCORDEMENT B05 (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:piquage direct - carotté Etat:raccordement ouvert Photo:ML22816.jpg Vidéo:00:00:26 			
12,03 m  (BCA) RACCORDEMENT B06 (BCA) Raccordement Diamètre:160 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22817.jpg Vidéo:00:01:03 			

		TRONÇON 14 			
Nord du Bourg ARDOIX				Usage: eaux usées	
Longueur: 62,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R153		Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 62,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R152 ← R153		Matériau: PVC	

26,13 m

B07


(BCA) RACCORDEMENT

9H




(BCA) Raccordement
 Diamètre:160
 Type:culotte
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22818.jpg
 Vidéo:00:02:06

62,40 m

R153


(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE







(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22819.jpg/ML22820.jpg
 Vidéo:00:06:22


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 14 Nord du Bourg ARDOIX	 Usage: eaux usées
Longueur: 62,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R152 → R153	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 62,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R152 ← R153	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

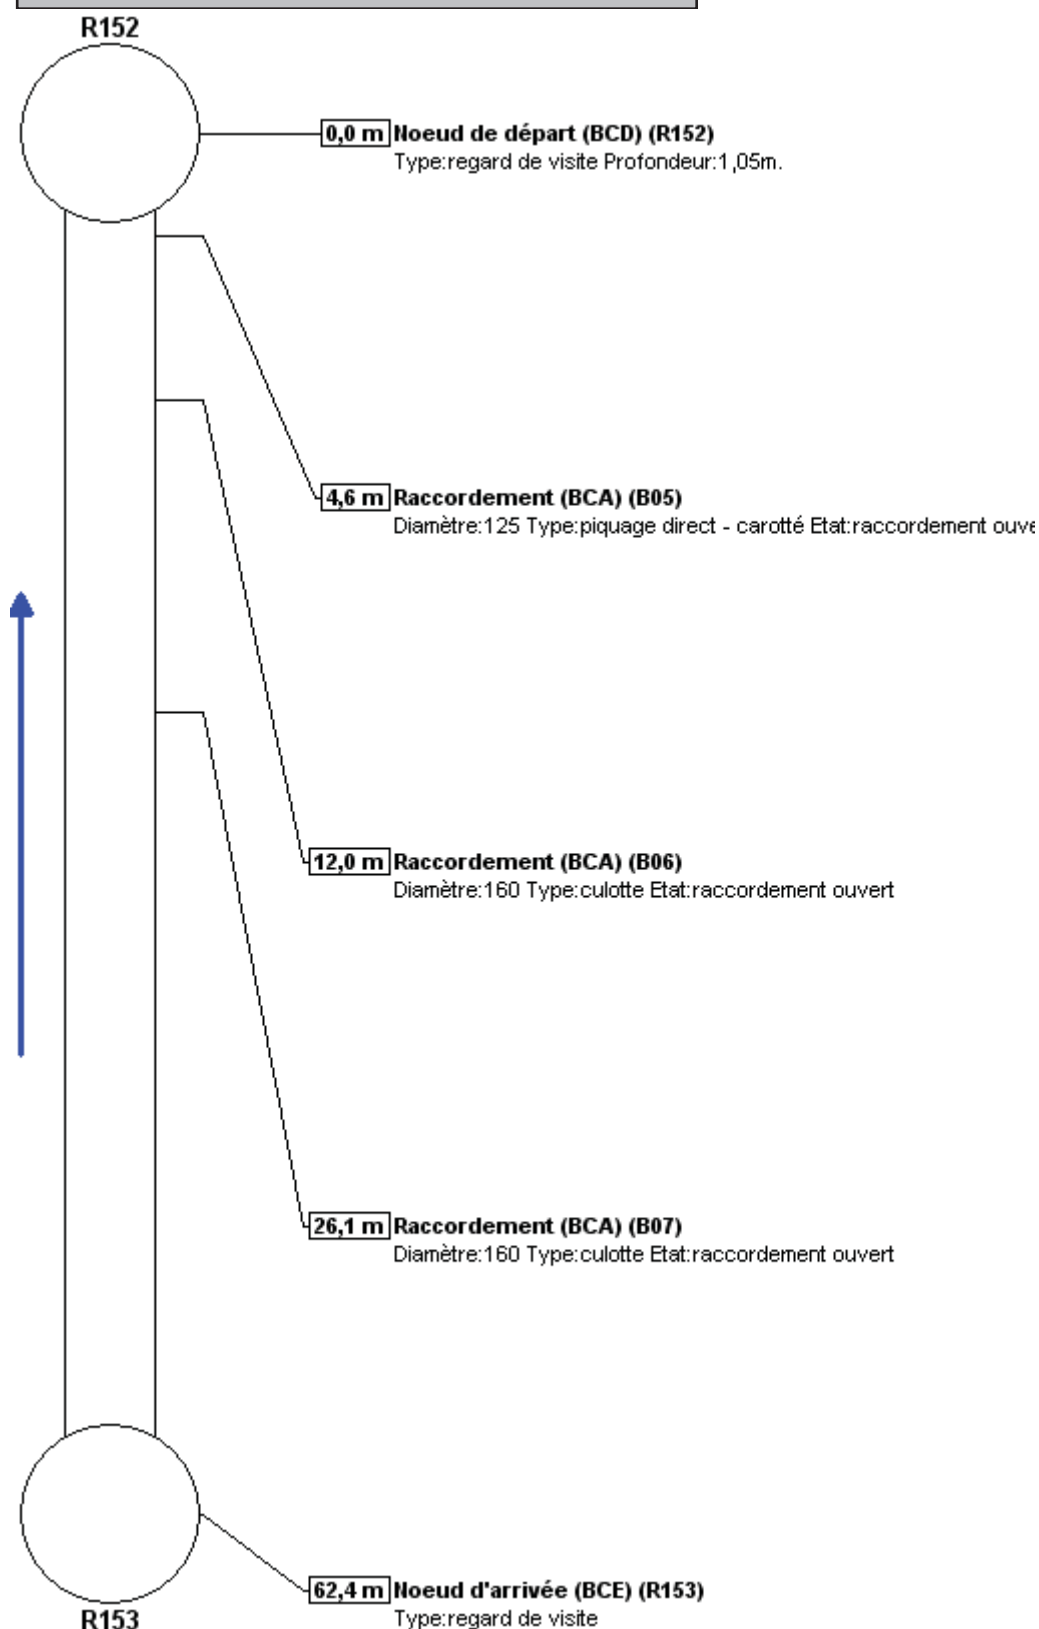

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 15 Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 12,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R231 → R231.1	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 12,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R231 → R231.1	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

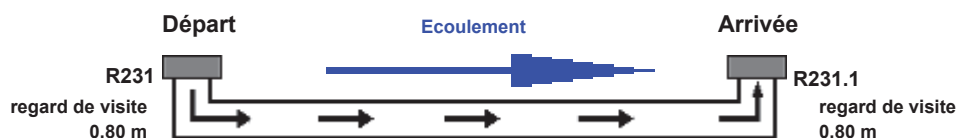

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	non nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13911.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 12,20

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 0

Nb Constat(s): 2

Nb Photo(s): 3

Inspecté: 0


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 15 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 12,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R231 → R231.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 12,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R231 → R231.1	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R231 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:0,80m. Photo:ML22857.jpg Vidéo:00:00:02 			
12,20 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R231.1 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:0,80m. Photo:ML22858.jpg/ML22859.jpg Vidéo:00:00:50  			


ARDOIX nord du bourg		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 15 Nord du Bourg ARDOIX	 Usage: eaux usées
Longueur: 12,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R231 → R231.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 12,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R231 → R231.1	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

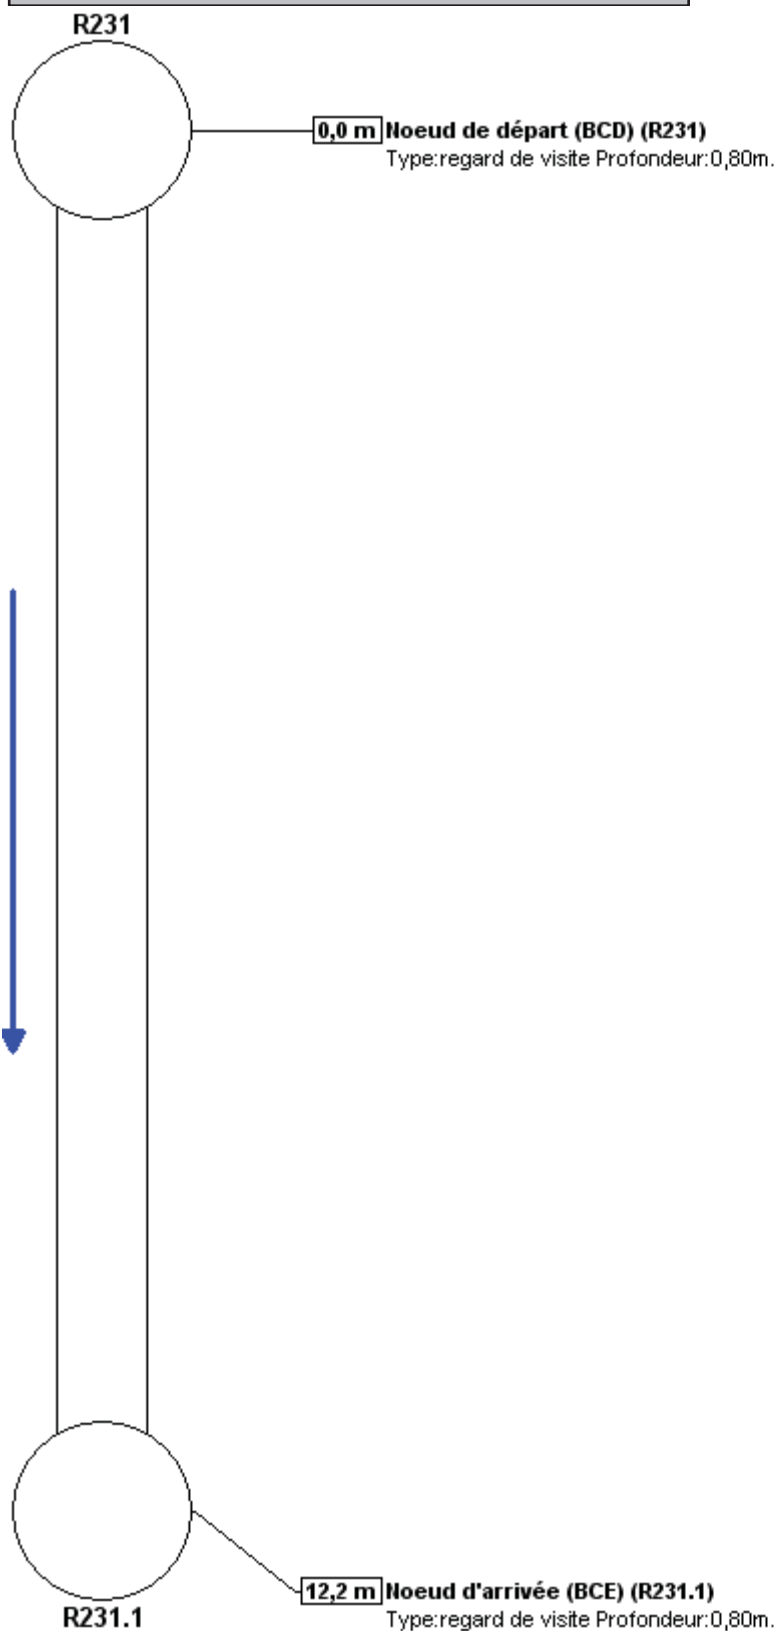

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 16  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 46,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R423 → R231.1	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 46,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R423 ← R231.1	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

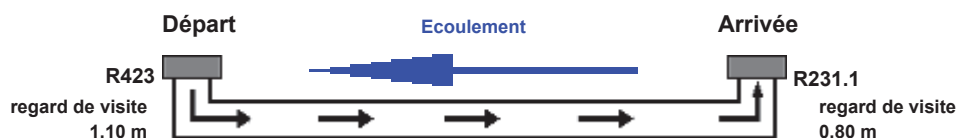

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13910.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **46,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**



Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

1 Niveau d'eau

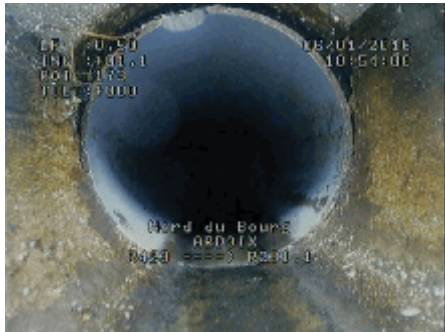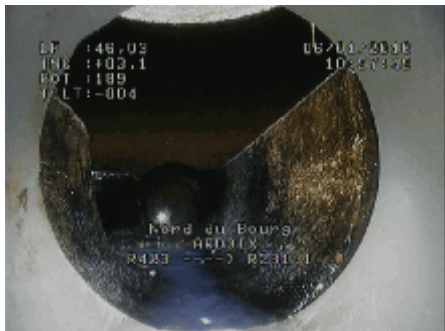ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 16 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 46,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R423 → R231.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 46,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R423 ← R231.1	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R423 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,10m. Photo:ML22853.jpg Vidéo:00:00:01 			
29,96 m  (BDD) NIVEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles Niveau:15% Photo:ML22854.jpg Vidéo:00:02:01 Début du flache à 29 mètre, fin à 32 mètre, hauteur maxi 3 cm 			
46,50 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R231.1 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:0,80m. Photo:ML22855.jpg/ML22856.jpg Vidéo:00:03:21  			


ARDOIX nord du bourg		Date : 05/01/2016	
		TRONÇON 16 Nord du Bourg ARDOIX	 Usage: eaux usées
Longueur: 46,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R423 → R231.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 46,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R423 ← R231.1	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

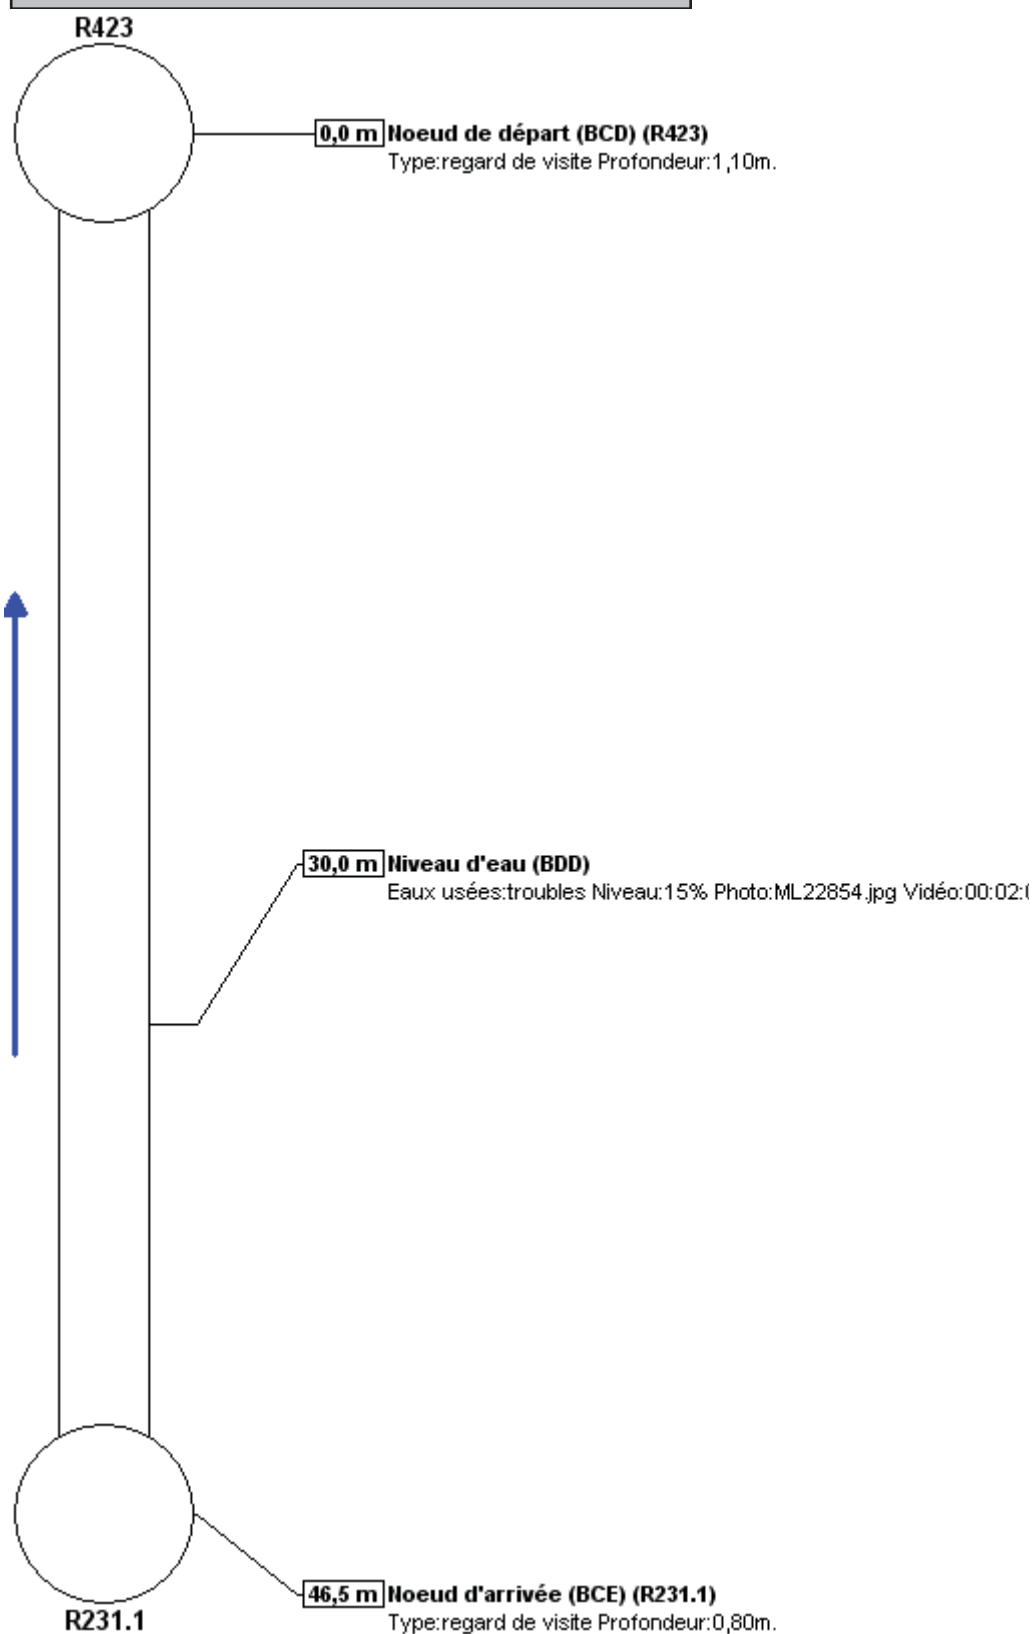

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 17 Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R423 → R424	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R423 → R424	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

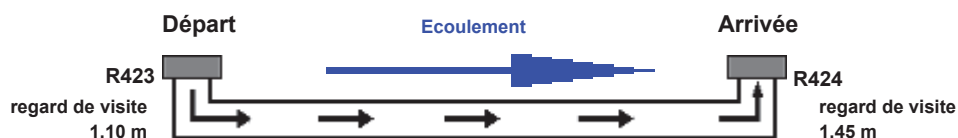

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	non nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13909.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pluie	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **42,20**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 17 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R423 → R424	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R423 → R424	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R423 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,10m. Photo:ML22850.jpg Vidéo:00:00:01 			
42,20 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R424 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,45m. Photo:ML22851.jpg/ML22852.jpg Vidéo:00:02:44  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 17 Nord du Bourg ARDOIX		 Usage: eaux usées
	Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R423 → R424
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R423 → R424	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

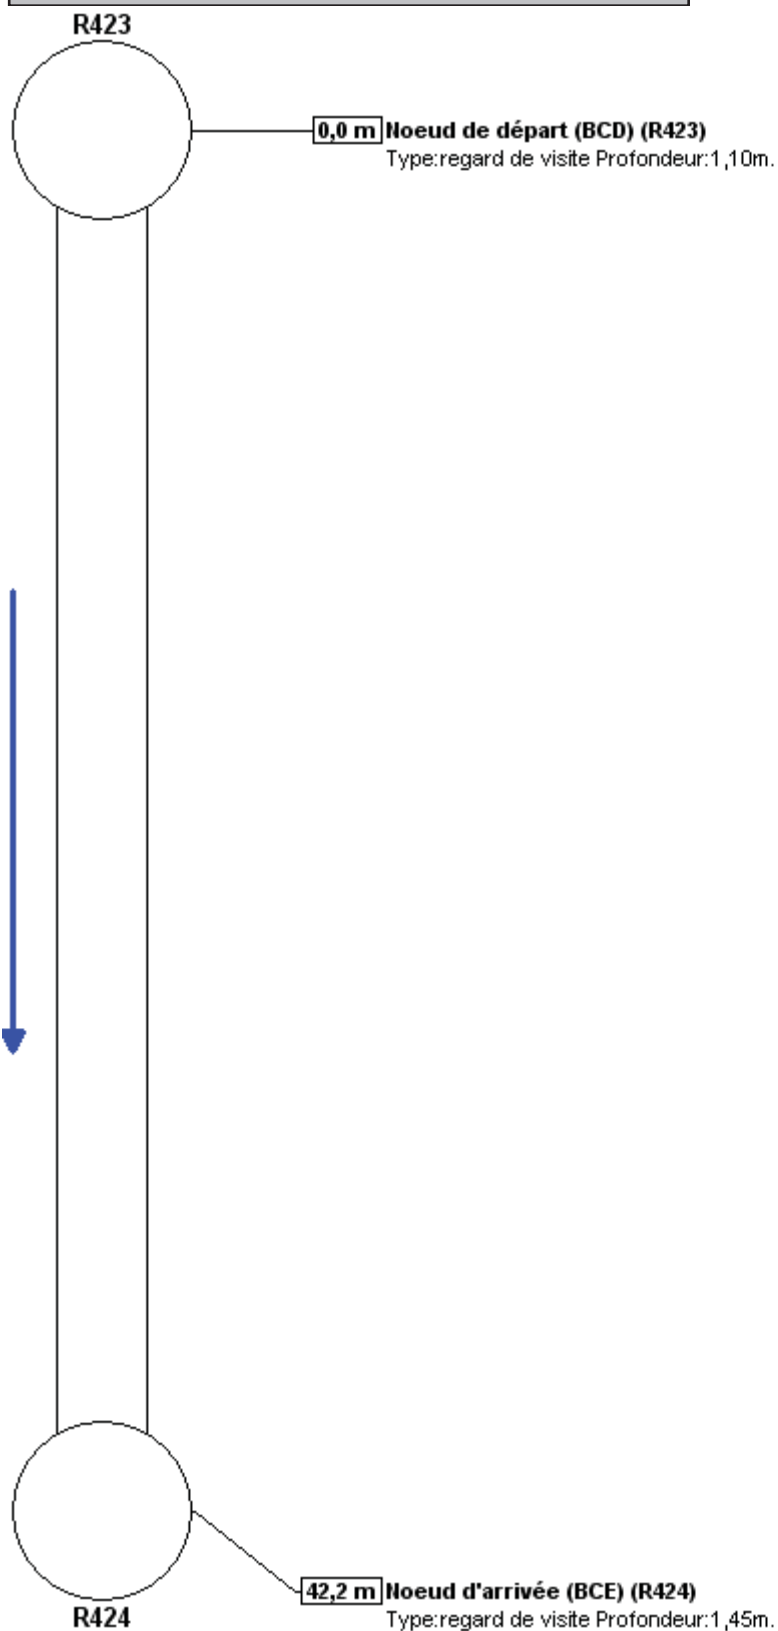

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 18 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 41,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R424 → R223	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 41,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R424 → R223	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

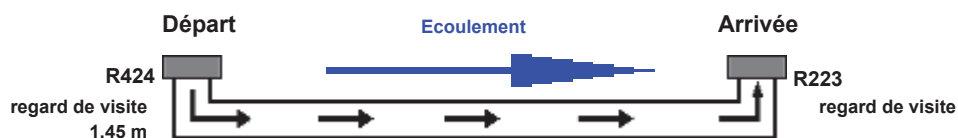

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	non nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13905.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **41,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**


Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

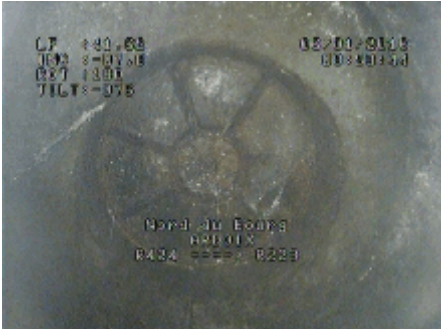ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 18 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 41,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R424 → R223	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 41,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R424 → R223	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R424 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,45m. Photo:ML22836.jpg Vidéo:00:00:02 			
41,90 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R223 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22837.jpg/ML22838.jpg Vidéo:00:01:52  			


ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 18 Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 41,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R424 → R223	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 41,90	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R424 → R223	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

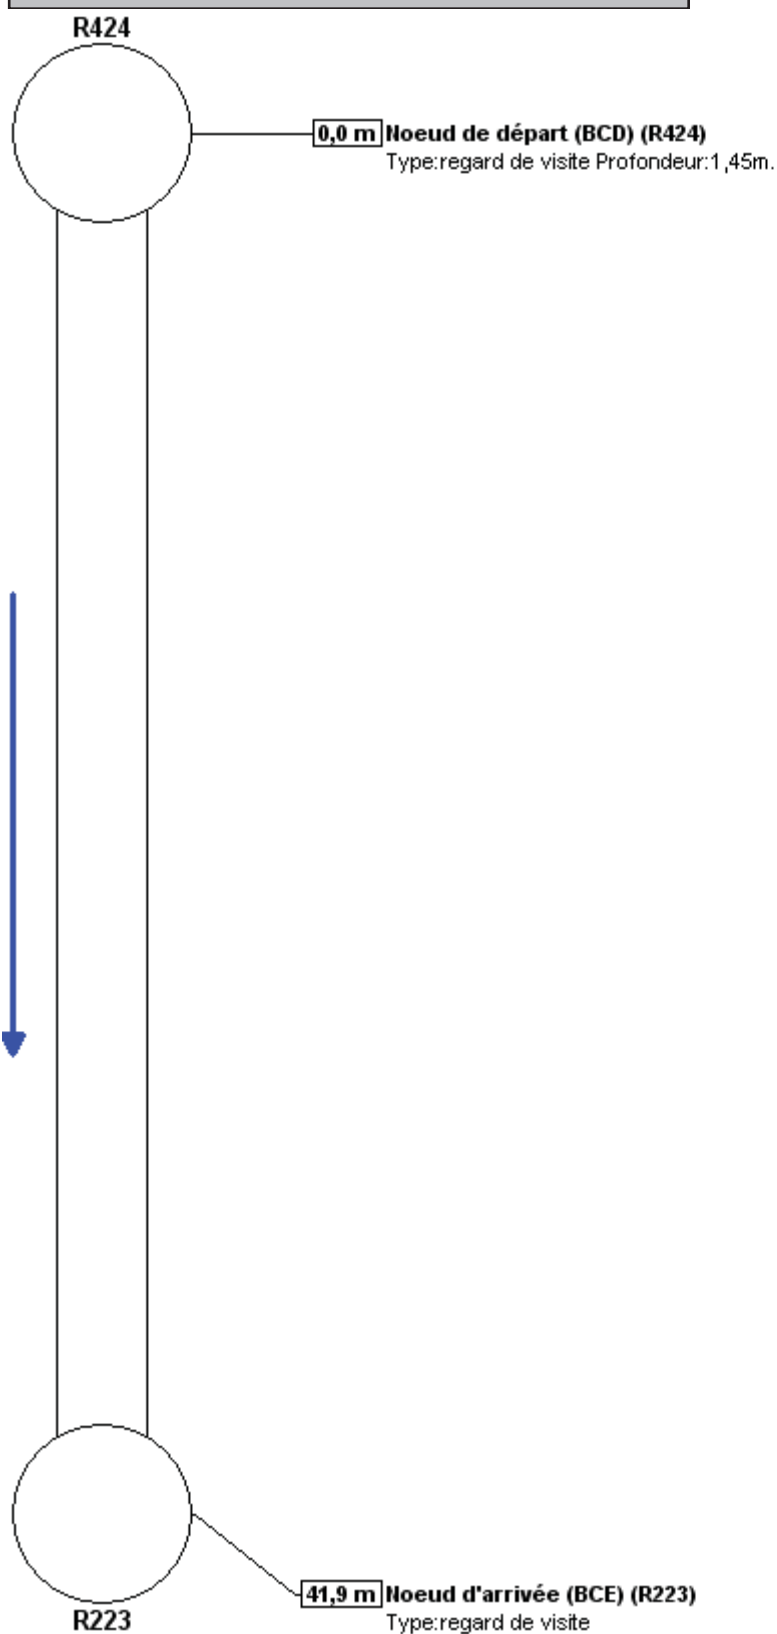

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 19  Nord du Bourg ARDOIX	
Longueur: 92,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R223 → ISTE LE BRU.	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 92,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R223 → ISTE LE BRU.	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

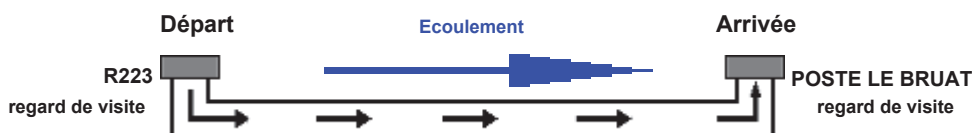

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	non nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13906.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **92,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **4**

Nb Photo(s): **8**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 19 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 92,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R223 → ISTE LE BRU.	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 92,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R223 → ISTE LE BRU.	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R223 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22839.jpg Vidéo:00:00:03  			
29,50 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22840.jpg/ML22841.jpg Vidéo:00:01:49 <i>Regard Borgne lors de l'inspection</i>  			
36,20 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22842.jpg/ML22843.jpg Vidéo:00:02:42 <i>Regard Borgne lors de l'inspection</i>  			

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
		TRONÇON 19 	
Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 92,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R223 → ISTE LE BRU.	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 92,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R223 → ISTE LE BRU.	Matériau: PVC
92,90 m POSTE LE BRUAT  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22844.jpg/ML22845.jpg/ML22846.jpg Vidéo:00:06:54 			
  			

ARDOIX nord du bourg			Date : 05/01/2016
	TRONÇON 19 Nord du Bourg ARDOIX		Usage: eaux usées
	Longueur: 92,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R223 → ISTE LE BRU.
Longueur Inspectée: 92,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R223 → ISTE LE BRU.	Section: SECTION 01 Matériau: PVC

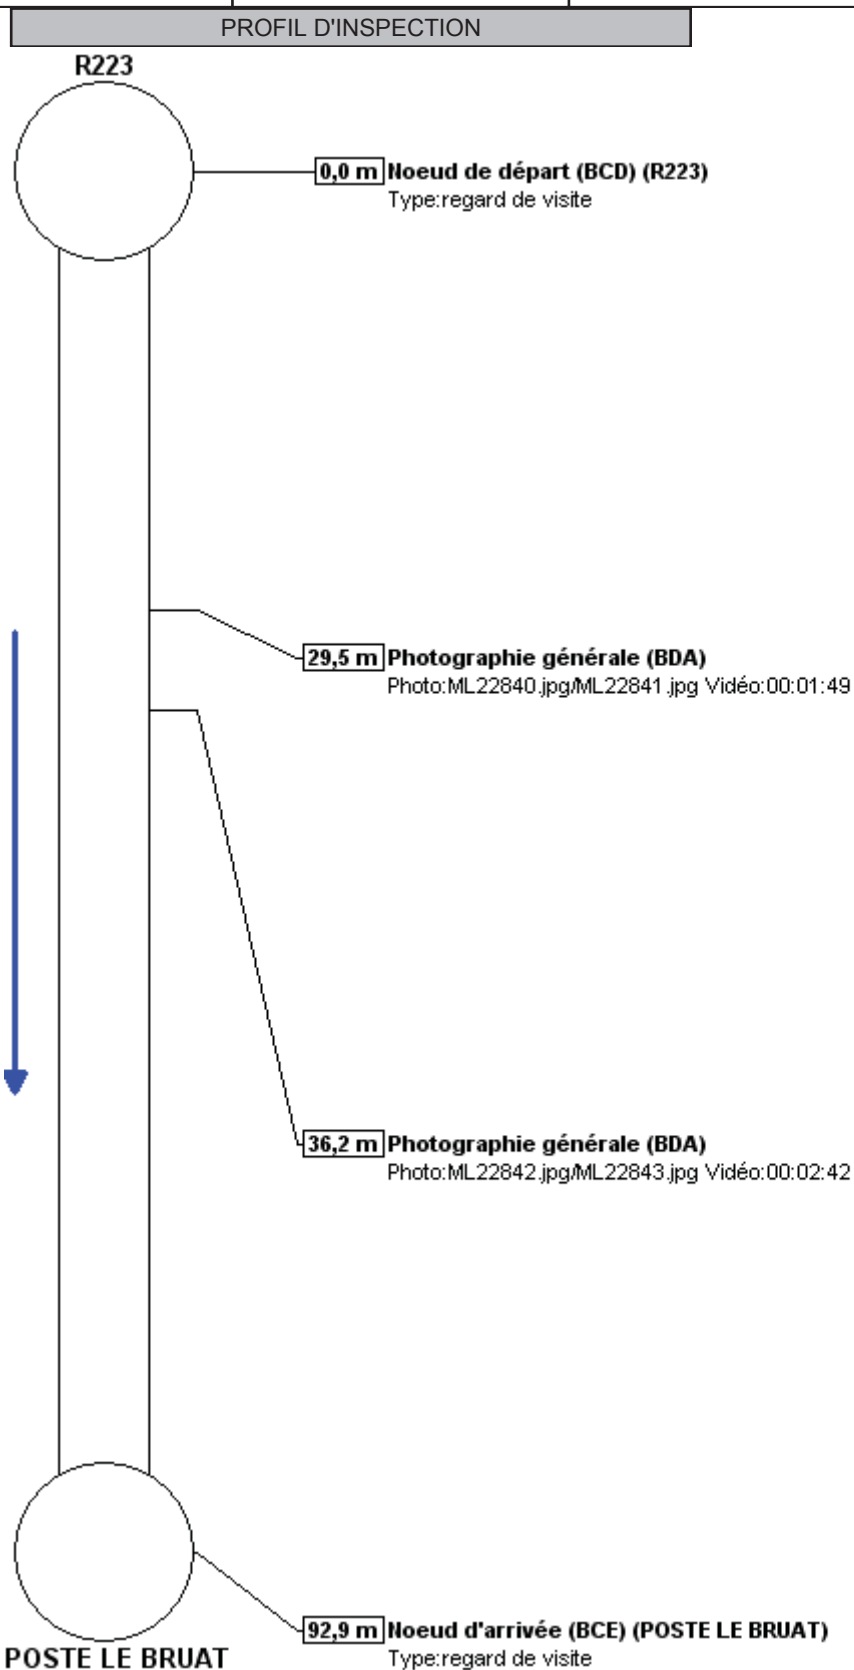



Récapitulatif des résultats


Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.

Nb	Icône	Description
2		Dépôt Dépôts de matériau sur le radier de la canalisation
2		Niveau d'eau Niveau des eaux usées au-dessus du radier du branchement ou du collecteur.
4		

Quartier Chamas

JP151226

→ Sens d'écouler

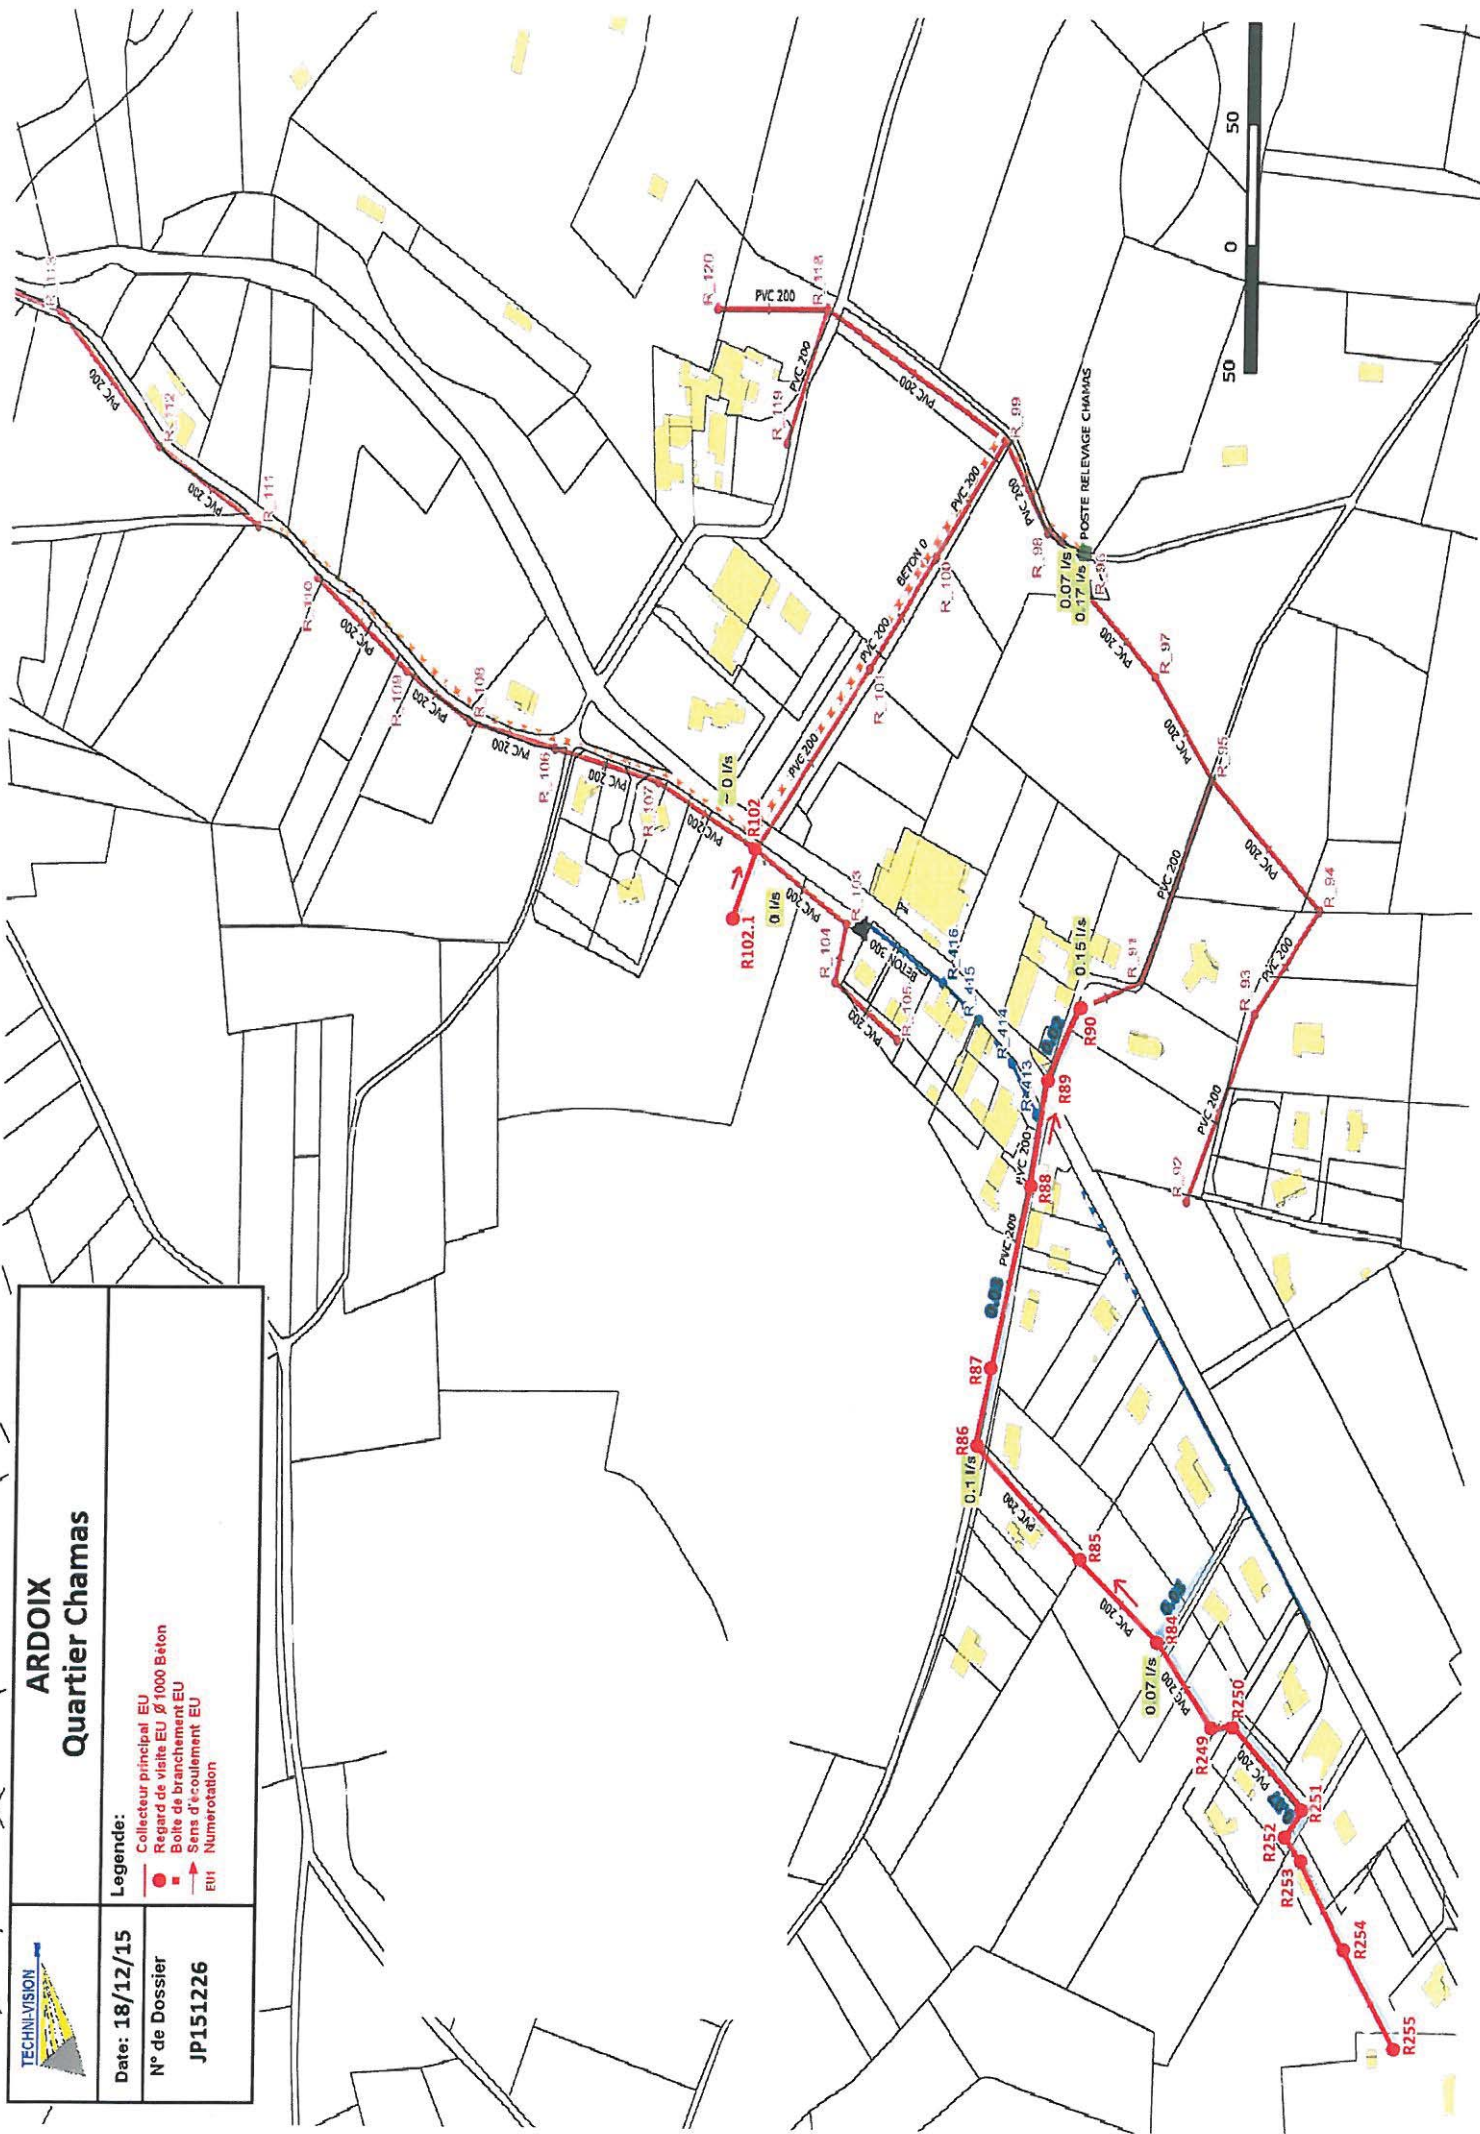

Rapport : ARDOIX quartier chamas

Localisation : ARDOIX

Date : 15/12/2015



Dossier N° : JP151226

RAPPORT

DE TELE-INSPECTION

DE CANALISATIONS

Inspection collecteur principal : oui
Inspection collecteur de branchements : non
Inspection regards de visite : non
Inspection boîtes de branchements : non

Etabli par: LABEAUME Mickaël	Vérifié par:	Approuvé par:
Le: 18/12/2015 Visa:	Le: Visa:	Le: Visa:

TECHNI-VISION
Quartier Le Creux
38840 ST HILAIRE DU ROSIER

RAPPORT DE TELE-INSPECTION

ENTREPRISE

CLIENT

TECHNI-VISION
Quartier Le Creux
38840 ST HILAIRE DU ROSIER

SYNDICAT MIXTE DE L'AY OZON
355 Montée de l'Eglise
07290 SAINT ROMAIN D'AY

Tél. : 04.76.36.14.01 Fax : 04.76.36.14.75
Email : technivision.assainissement@orange.fr

Tél. : 04.75.34.94.98

MAITRE D'OEUVRE

MAITRE D'OUVRAGE

NALDEO SAS
Agence d'Aubenas
4 Rue Montgolfier
07200 AUBENAS

Tél. : 04.75.35.44.88

INSPECTION

RÉSULTAT

SITE:

Quartier Chamas
ARDOIX

OBJECTIF:

inspection de routine de l'état

MOYENS:

Inspecteur: **LABEAUME Mickaël**
Assistant: **RIDARD Thierry**
Matériel: **Camera rotative DTR65**

STOCKAGE VIDÉO:

Support: **DVD de données**
Référence:

Total Linéaire Inspecté (m) : **562.3**

Total Linéaire réseau (m) : **562.3**

Nb Section(s) : **1**

Nb Tronçon(s) : **14**

Nb Branchements(s) : **6**

Inspecté : **0**

Nb Photo(s) : **51**

COMMENTAIRE:

OBSERVATIONS

1 Déformation - 1 Niveau d'eau - 1 Remarque générale



Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.


Ouvrage	Longueur (m)	Diamètre		Matériau	Nb Anomalie(s)		Commentaires
Inspection(m)							
TRONÇON 01 R254->R255	48,40	48,40	160	PVC	0		
TRONÇON 02 R253->R254	44,80	44,80	160	PVC	0		
TRONÇON 03 R252->R253	9,00	9,00	200	PVC	0		
TRONÇON 04 R252->R251	13,50	13,50	200	PVC	0		
TRONÇON 05 R250->R251	50,80	50,80	200	PVC	0		
TRONÇON 06 R249->R250	10,60	10,60	200	PVC	0		
TRONÇON 07 R249->R84	42,20	42,20	200	PVC	0		
TRONÇON 08 R84->R85	56,90	56,90	200	PVC	0		
TRONÇON 09 R86->R85	70,50	70,50	200	PVC	1		
TRONÇON 10 R86->R87	28,50	28,50	200	PVC	1		
TRONÇON 11 R88->R87	71,40	71,40	200	PVC	0		
TRONÇON 12 R88->R89	47,40	47,40	200	PVC	0		
TRONÇON 13 R89->R90	27,70	27,70	200	PVC	0		
TRONÇON 14 R102->R102.1	40,60	40,60	160	PVC	1		

ARDOIX quartier chamas		Date : 15/12/2015
	SECTION 01 Quartier Chamas ARDOIX	Réseau: eaux usées

Plan d'intervention

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 01 	Usage: eaux usées
Quartier Chamas ARDOIX			
Longueur: 48,40	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R254 → R255	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 48,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R254 ← R255	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

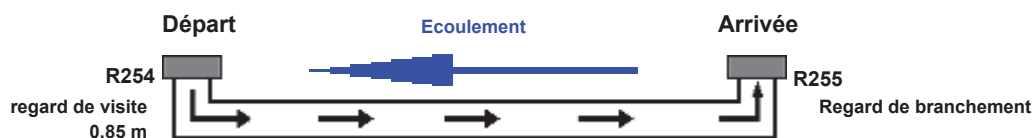

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13816.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 48,40

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 0

Nb Constat(s): 3

Nb Photo(s): 3

Inspecté: 0


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 01 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 48,40	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R254 → R255	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 48,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R254 ← R255	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R254 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:0,85m. Photo:ML22467.jpg Vidéo:00:00:02 			
47,33 m  (BDA) PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE (BDA) Photographie générale Photo:ML22468.jpg Vidéo:00:11:16 Changement de diamètre en 125mm. 			
48,40 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R255 (BCE) Noeud d'arrivée Type:Regard de branchement Photo:ML22469.jpg Vidéo:00:11:31 			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 01 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
	Longueur: 48,40	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R254 → R255
Longueur Inspectée: 48,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R254 ← R255	Section: SECTION 01 Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

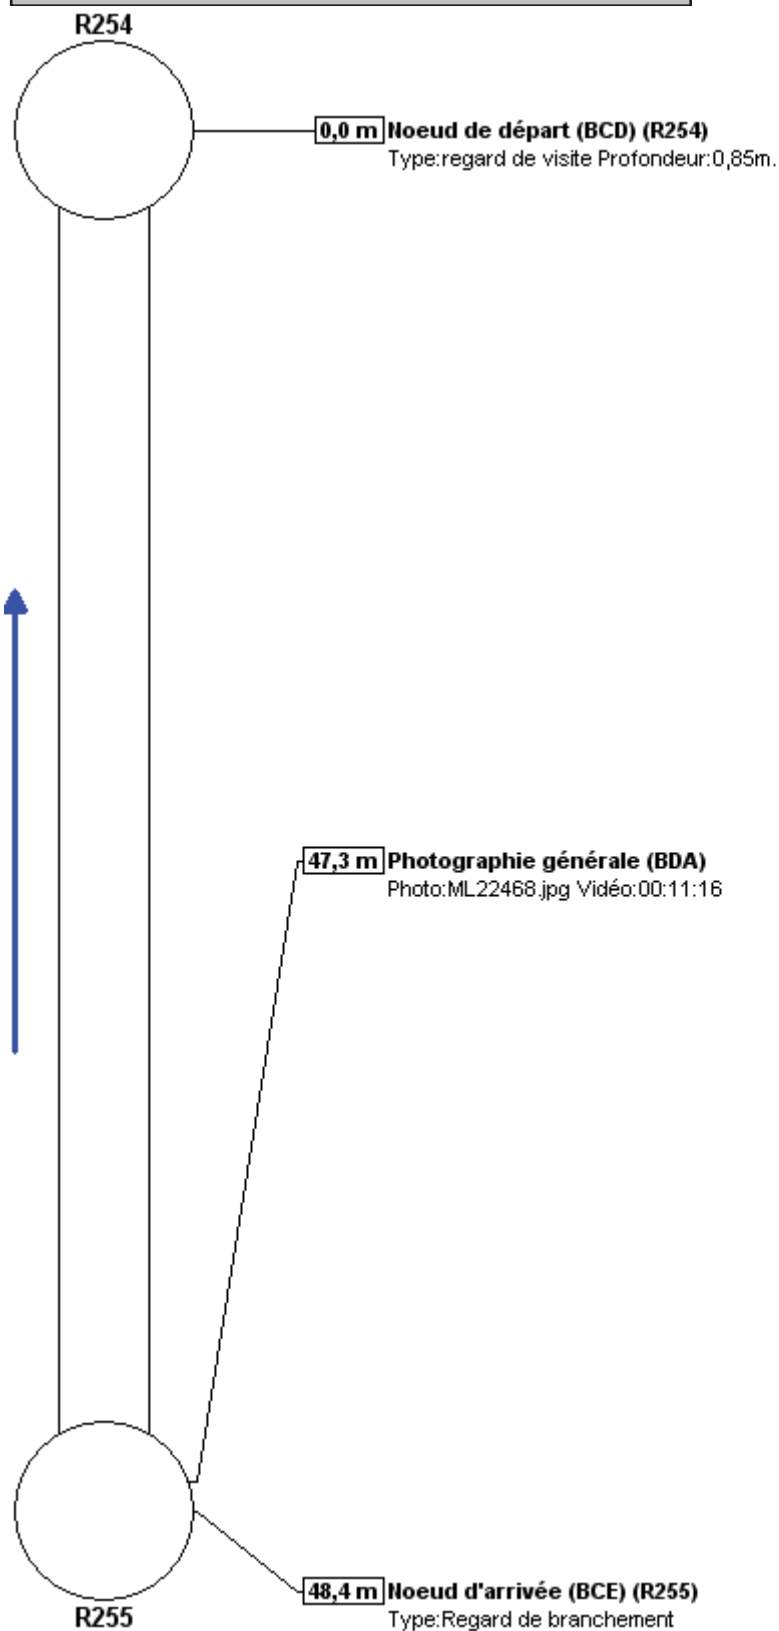

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 02 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 44,80	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R253 → R254	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 44,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R253 ← R254	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

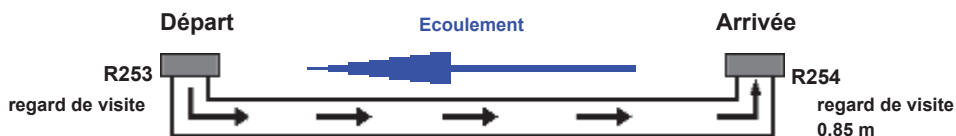

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13812.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **44,80**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

	TRONÇON 02 Quartier Chamas ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 44,80	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R253 → R254	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 44,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R253 ← R254	Matériau: PVC

0,00 m


R253

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Photo:ML22451.jpg
Vidéo:00:00:01




42,89 m


B03

(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement
Diamètre:125
Type:culotte
Etat:raccordement ouvert
Photo:ML22452.jpg
Vidéo:00:03:17

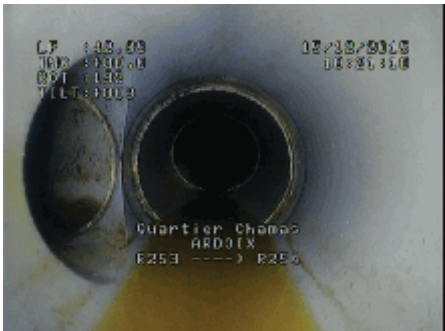


44,80 m



R254

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(
BCE
)
Noeud d'arrivée
Type:regard de visite
Profondeur:0,85m.
Photo:ML22453.jpg/ML22454.jpg
Vidéo:00:03:41

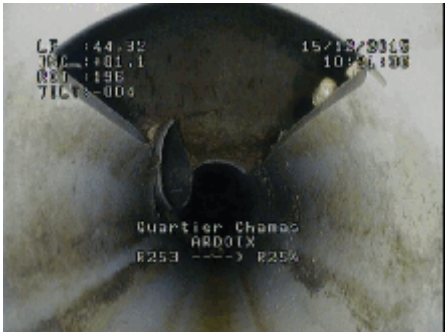



ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 02 Quartier Chamas ARDOIX	 Usage: eaux usées
Longueur: 44,80	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R253 → R254	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 44,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R253 ← R254	Matériau: PVC

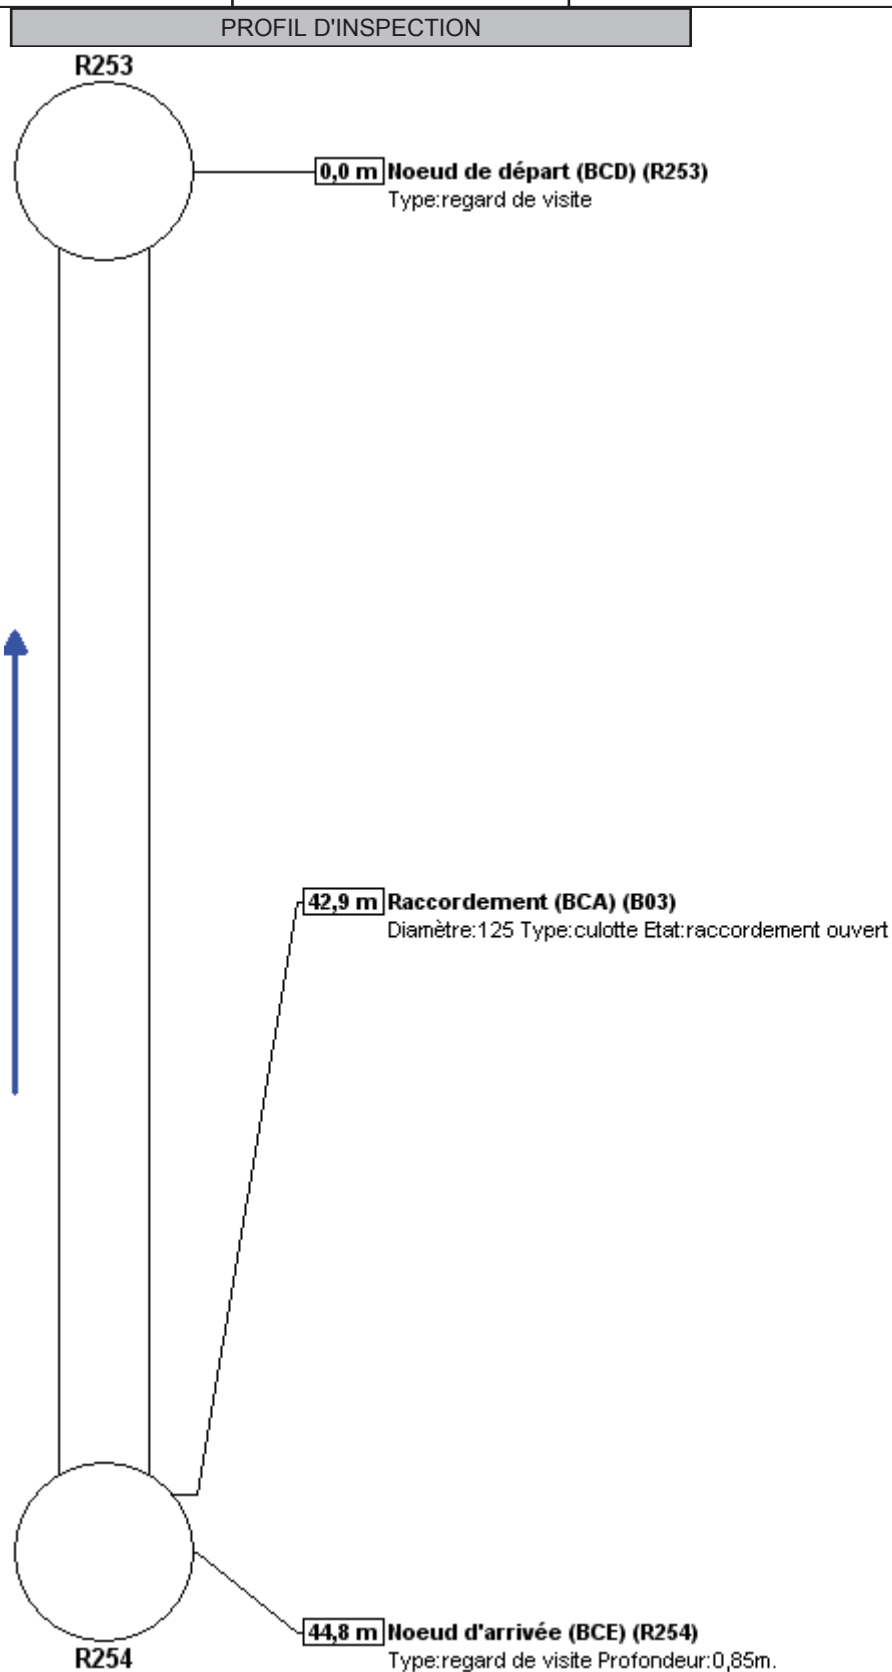

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 03 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 9,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R252 → R253	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 9,00	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R252 ← R253	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

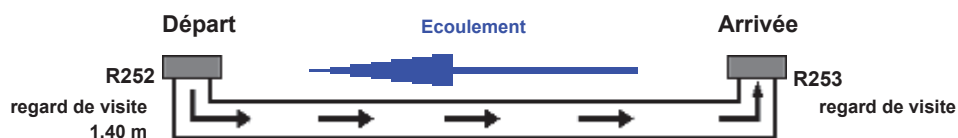

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13811.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **9,00**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 03 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 9,00		Diamètre(mm): 200	
Longueur Inspectée: 9,00		Sens de la visite: R252 → R253	
Longueur unitaire(m): 6,00		Sens de l'écoulement: R252 ← R253	
		Usage: eaux usées Section: SECTION 01 Matériau: PVC	
0,00 m R252  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,40m. Photo:ML22448.jpg Vidéo:00:00:01 			
9,00 m R253  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22449.jpg/ML22450.jpg Vidéo:00:00:57  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 03 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 9,00	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R252 → R253	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 9.00	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R252 ← R253	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION



ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 04 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 13,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R252 → R251	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 13,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R252 → R251	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

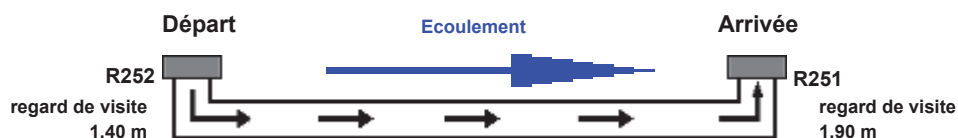

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13810.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **13,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**


Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

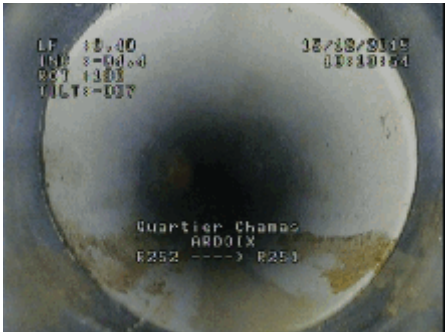ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 04 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 13,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R252 → R251	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 13,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R252 → R251	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R252 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,40m. Photo:ML22445.jpg Vidéo:00:00:02 			
13,50 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R251 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,90m. Photo:ML22446.jpg/ML22447.jpg Vidéo:00:01:03  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 04 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 13,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R252 → R251	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 13,50	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R252 → R251	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

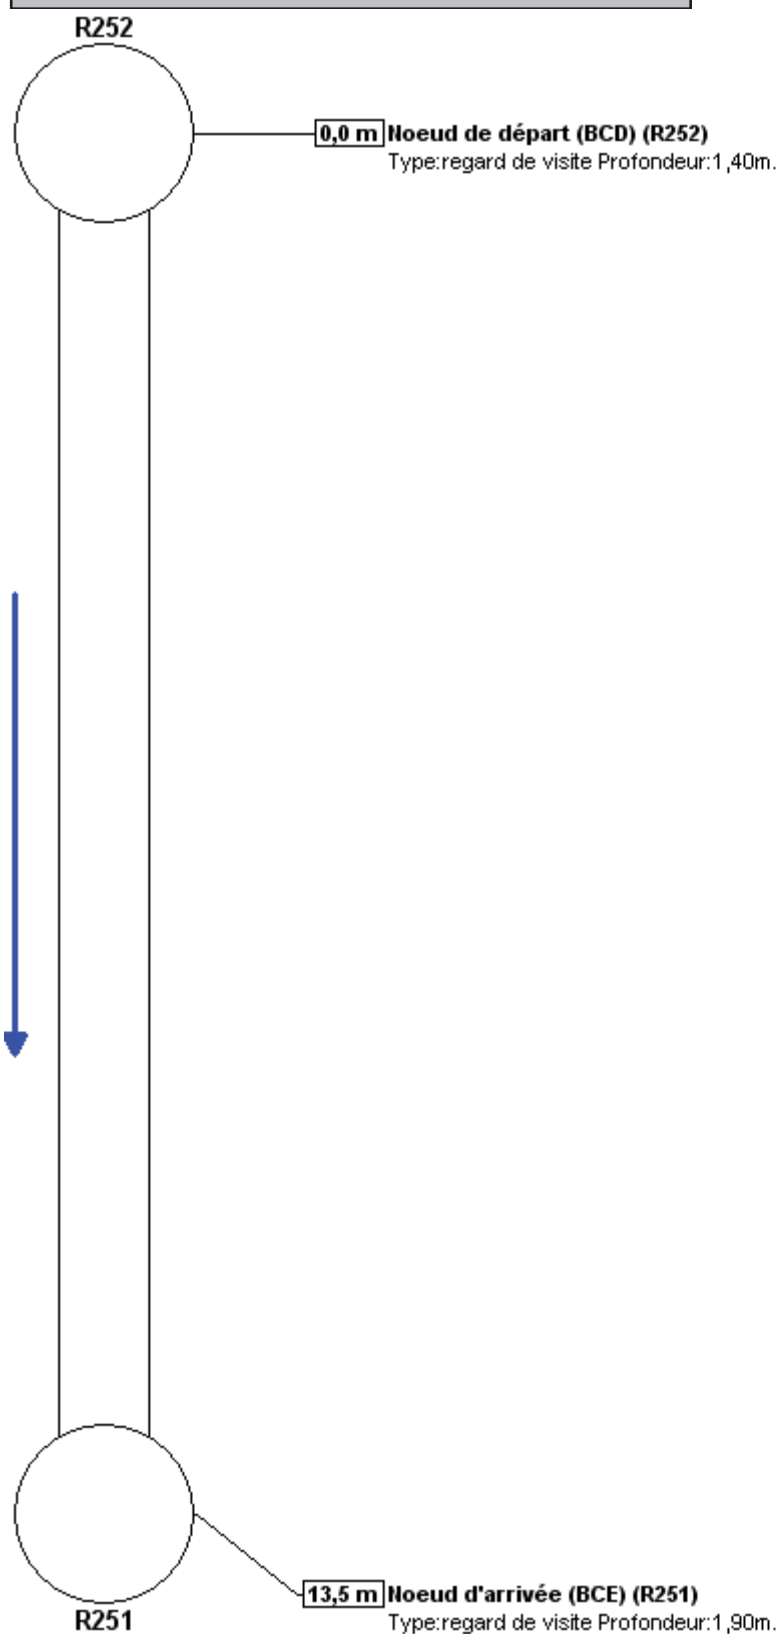

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 05 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 50,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R250 → R251	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 50,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R250 ← R251	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

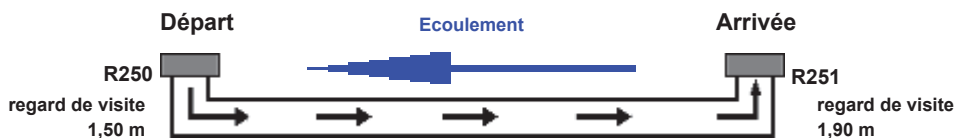

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13809.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **50,80**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**




Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

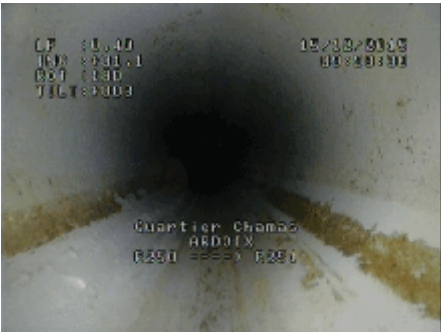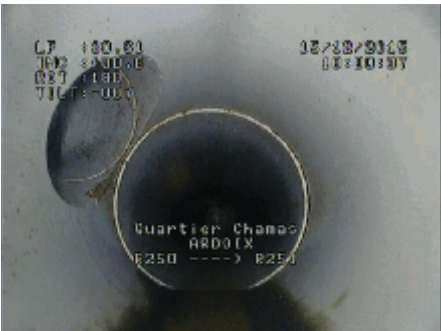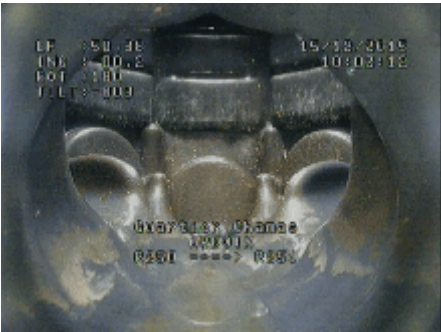ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 05 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 50,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R250 → R251	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 50,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R250 ← R251	Matériau: PVC
0,00 m R250  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,50m. Photo:ML22441.jpg Vidéo:00:00:01 			
30,61 m B02  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22442.jpg Vidéo:00:02:07 			
50,80 m R251  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,90m. Photo:ML22443.jpg/ML22444.jpg Vidéo:00:03:49  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 05 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
	Longueur: 50,80	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R250 → R251
Longueur Inspectée: 50,80	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R250 ← R251	Section: SECTION 01 Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

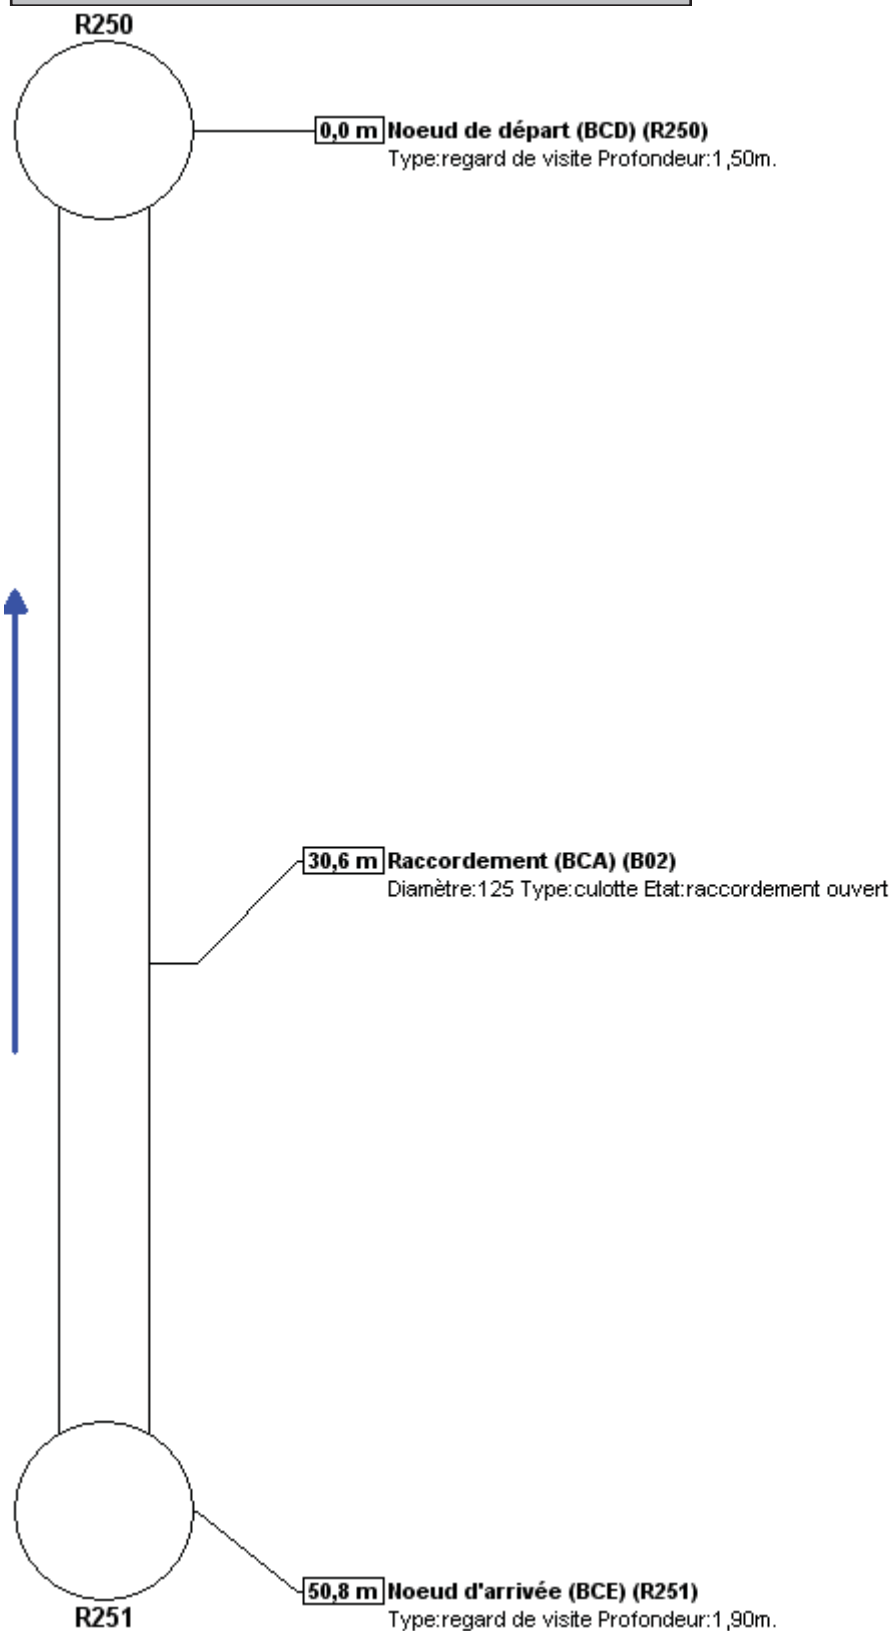

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 06 	Usage: eaux usées
Longueur: 10,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R249 → R250	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 10,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R249 ← R250	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

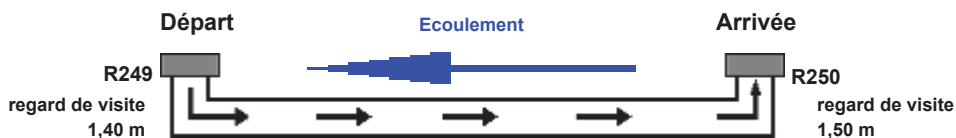

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13808.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **10,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 06 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 10,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R249 → R250	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 10,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R249 ← R250	Matériau: PVC
0,00 m R249  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,40m. Photo:ML22437.jpg Vidéo:00:00:01 			
7,08 m B01  (BCA) RACCORDEMENT (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22438.jpg Vidéo:00:00:33 			
10,60 m R250  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,50m. Photo:ML22439.jpg/ML22440.jpg Vidéo:00:00:57  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 06 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
	Longueur: 10,60	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R249 → R250
Longueur Inspectée: 10,60	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R249 ← R250	Section: SECTION 01 Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

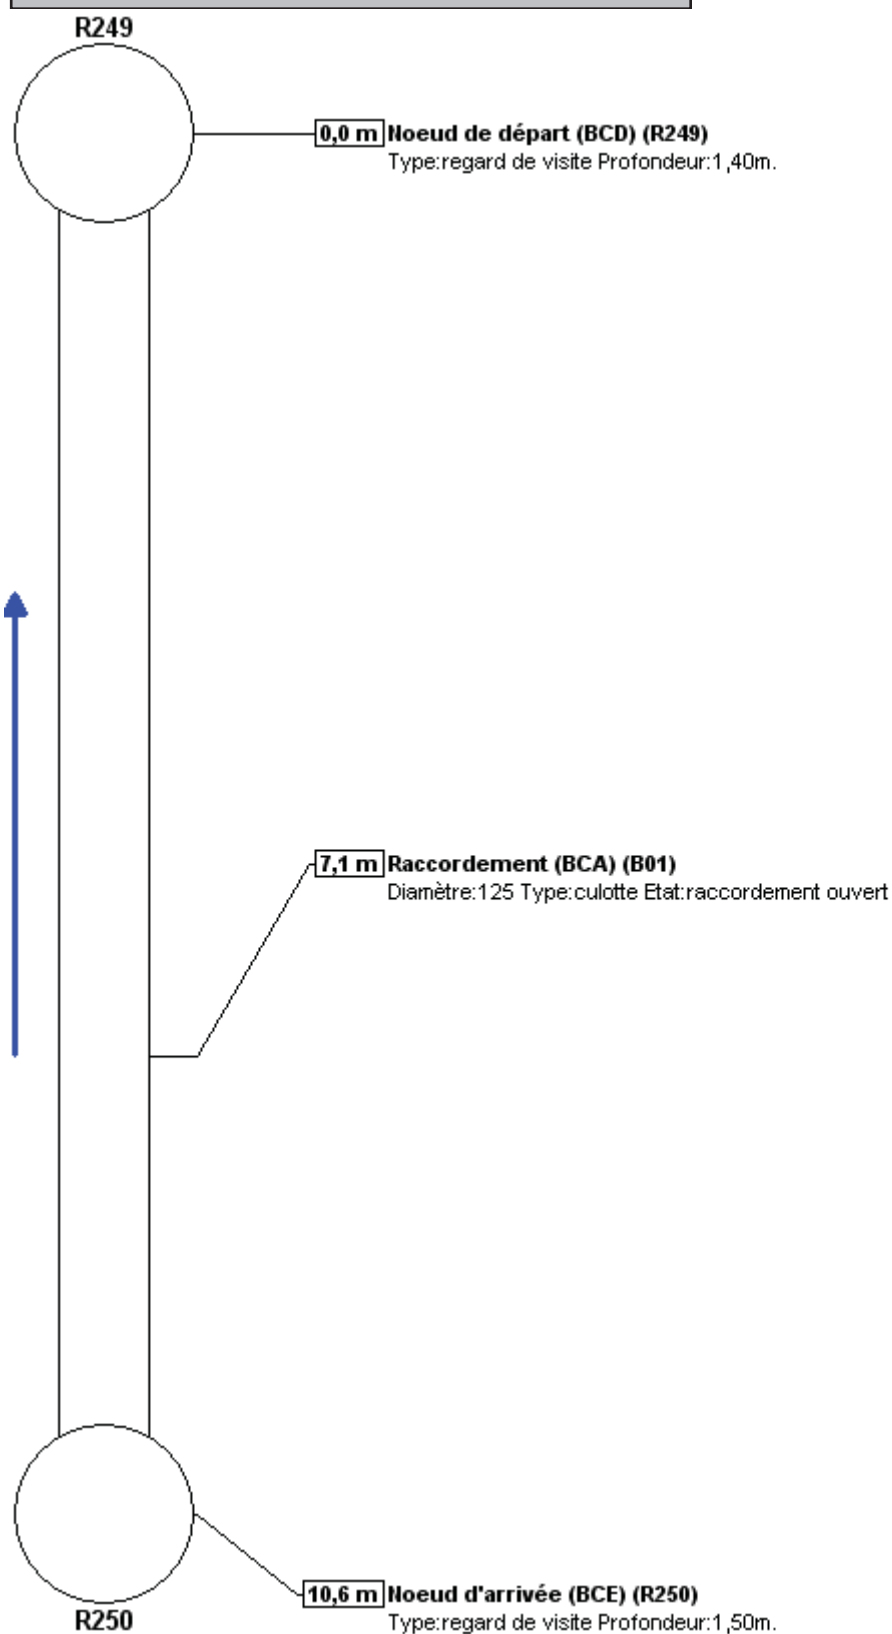

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 07 	Usage: eaux usées
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R249 → R84	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R249 → R84	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

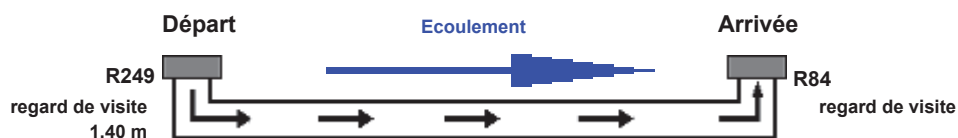

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13813.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 42,20

Pente: Oui

Nb Photo(s): 3

Nb Branchements(s): 0

Inspecté: 0

Nb Constat(s): 2


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 07 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R249 → R84	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R249 → R84	Matériau: PVC
0,00 m R249  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,40m. Photo:ML22455.jpg Vidéo:00:00:02 			
42,20 m R84  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22456.jpg/ML22457.jpg Vidéo:00:03:02  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 07 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 42,20	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R249 → R84	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 42,20	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R249 → R84	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

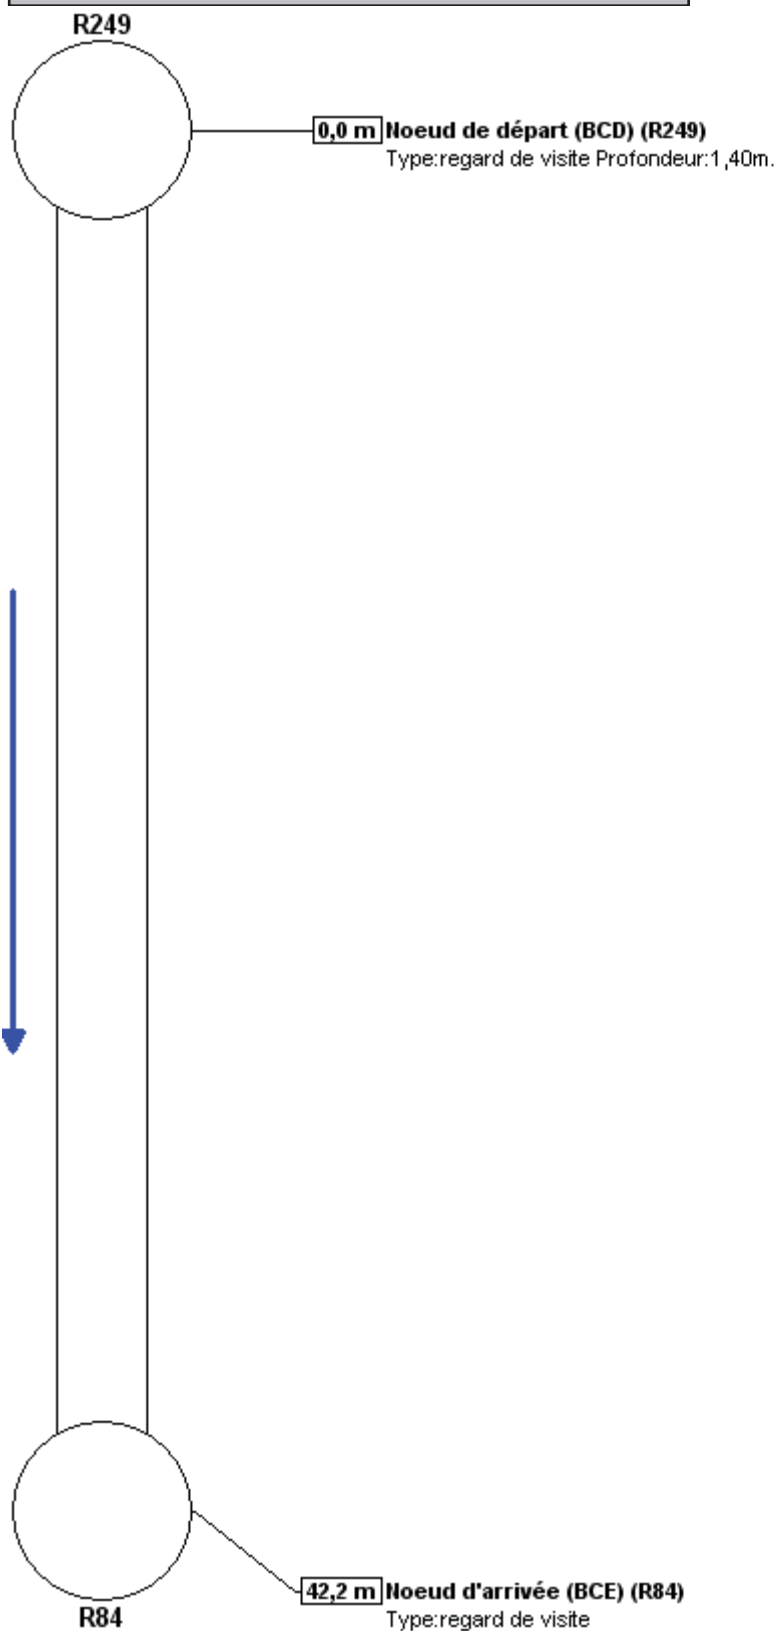

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 08 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 56,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R84 → R85	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 56,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R84 → R85	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

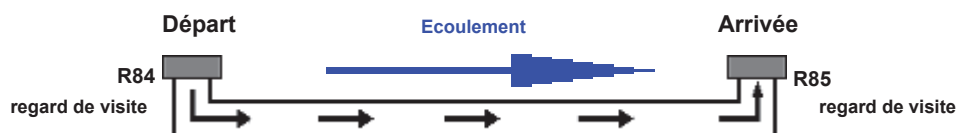

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13814.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **56,90**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 08 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 56,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R84 → R85	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 56,90	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R84 → R85	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R84 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22458.jpg Vidéo:00:00:01 			
56,90 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R85 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22459.jpg/ML22460.jpg Vidéo:00:07:12  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 08 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 56,90	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R84 → R85	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 56,90	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R84 → R85	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

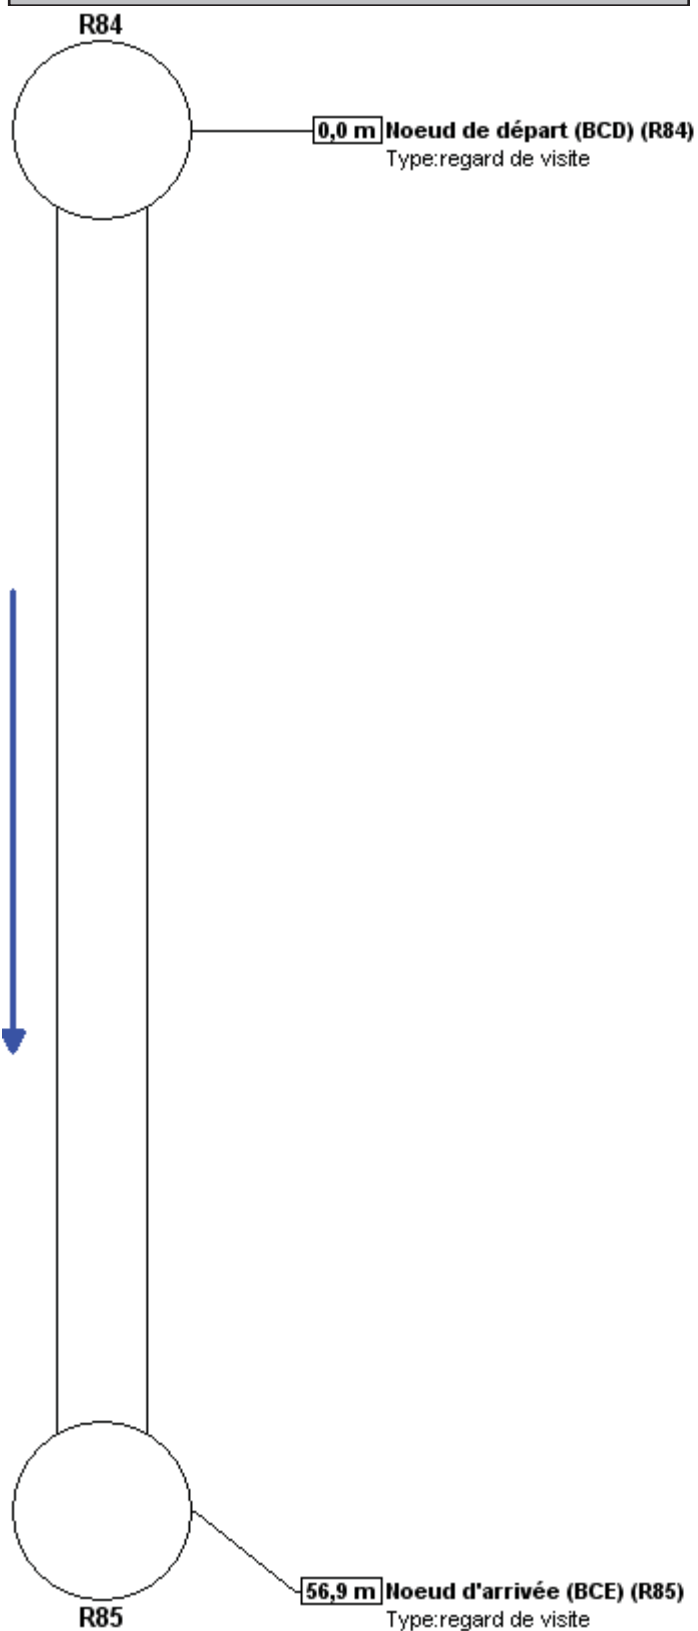

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 09 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 70,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R86 → R85	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 70,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R86 ← R85	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

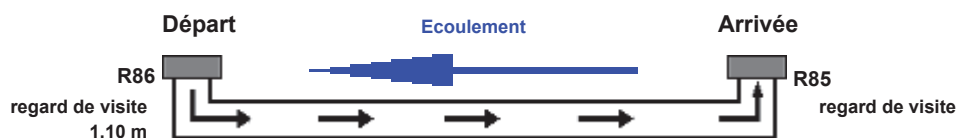

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous des jardins
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13815.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **70,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **2**




Nb Constat(s): **5**


Nb Photo(s): **6**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS


1 Déformation

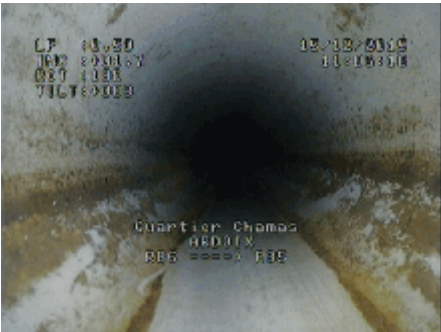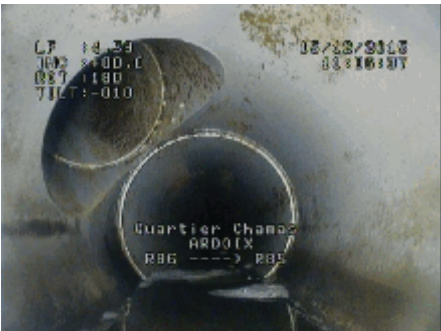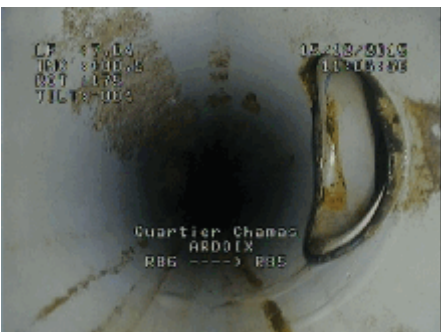ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 09 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 70,50		Diamètre(mm): 200	
Longueur Inspectée: 70,50		Sens de l'écoulement: R86 → R85	
Section: SECTION 01		Usage: eaux usées	
Matériau: PVC		Sens de la visite: R86 ← R85	
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R86 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,10m. Photo:ML22461.jpg Vidéo:00:00:01 			
4,59 m  (BCA) RACCORDEMENT B04 (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22462.jpg Vidéo:00:00:22 			
7,04 m  (BCA) RACCORDEMENT B05 (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:piquage direct - carotté Etat:raccordement ouvert Photo:ML22463.jpg Vidéo:00:00:40 			

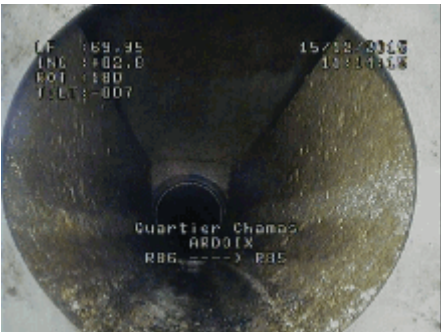ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 09 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 70,50		Diamètre(mm): 200	
Longueur Inspectée: 70,50		Sens de la visite: R86 → R85	
Longueur unitaire(m): 6,00		Sens de l'écoulement: R86 ← R85	
		Usage: eaux usées Section: SECTION 01 Matériau: PVC	
20,40 m  (BAA) DÉFORMATION (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22464.jpg Vidéo:00:01:42 Poinçonnement ponctuel 			
70,50 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22465.jpg/ML22466.jpg Vidéo:00:08:15  			


	TRONÇON 09 Quartier Chamas ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 70,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R86 → R85	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 70,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R86 ← R85	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

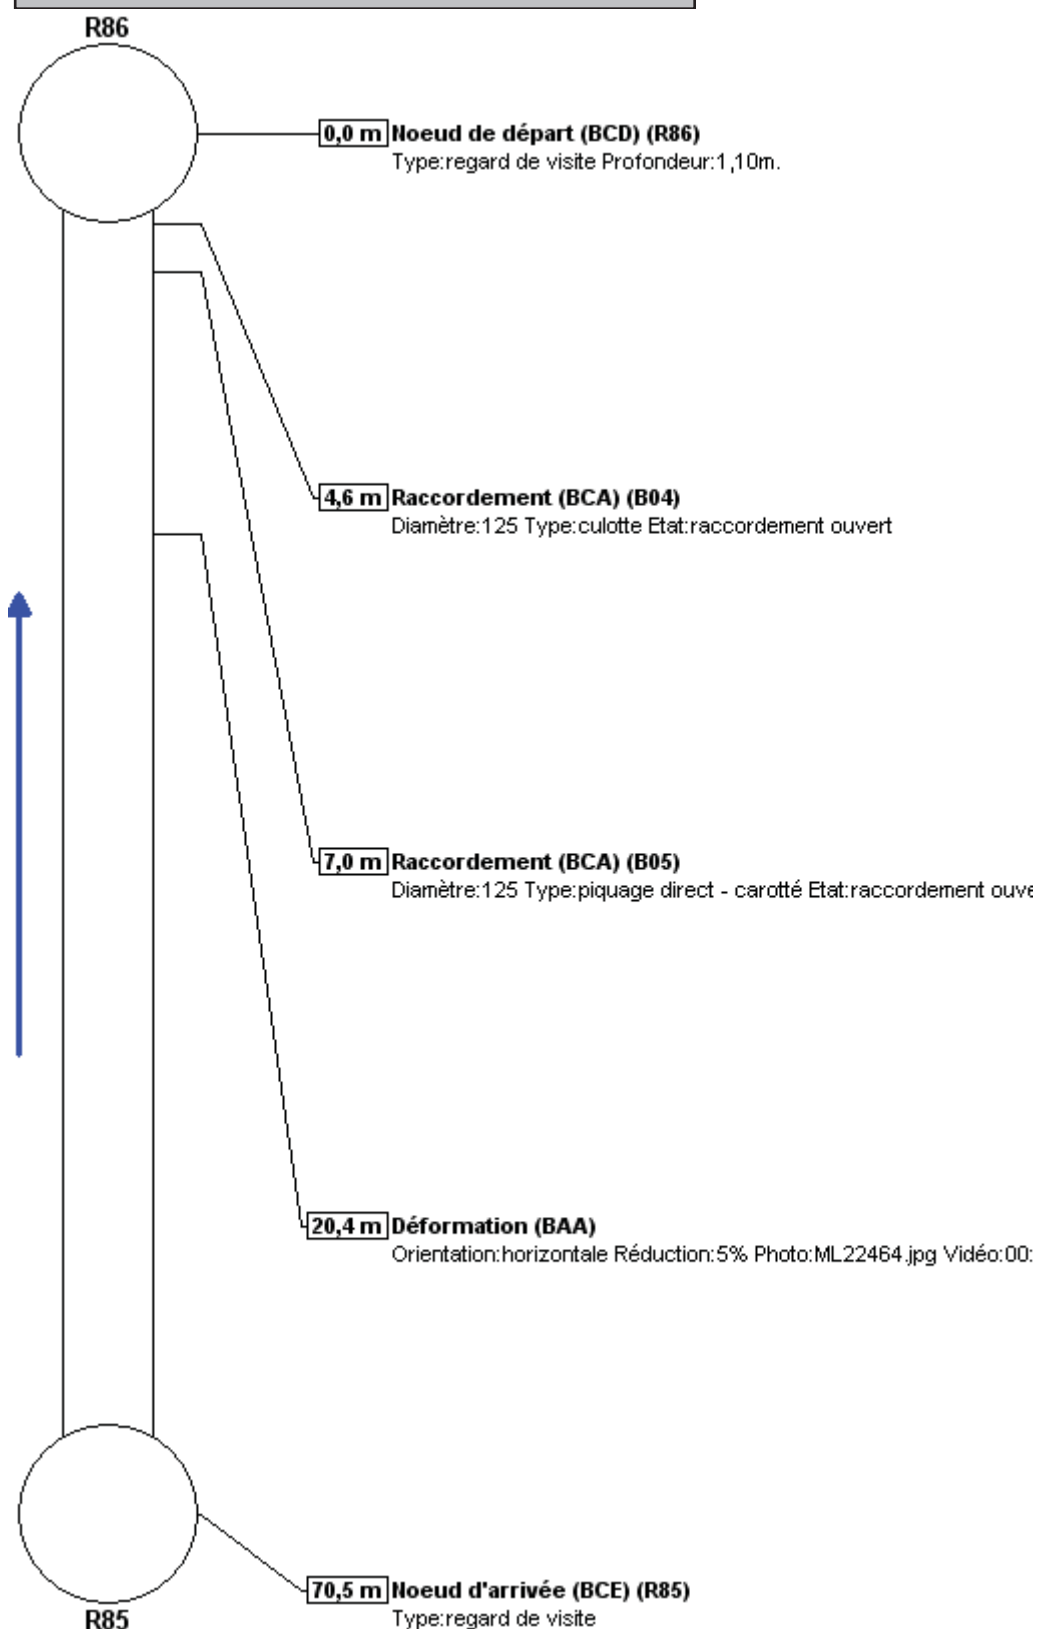

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 10 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 28,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R86 → R87	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 28,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R86 → R87	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

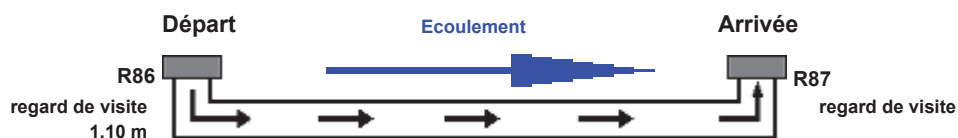

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13818.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **28,50**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

1 Remarque générale

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 10 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 28,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R86 → R87	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 28,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R86 → R87	Matériau: PVC
0,00 m R86  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,10m. Photo:ML22473.jpg Vidéo:00:00:02 			
28,50 m R87  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22474.jpg/ML22476.jpg Vidéo:00:02:04  			
 (BDB) REMARQUE GÉNÉRALE (BDB) Remarque générale Photo:ML22475.jpg Vidéo:00:02:00 Le branchement coule en permanence. 			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 10 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
	Longueur: 28,50	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R86 → R87
Longueur Inspectée: 28,50	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R86 → R87	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

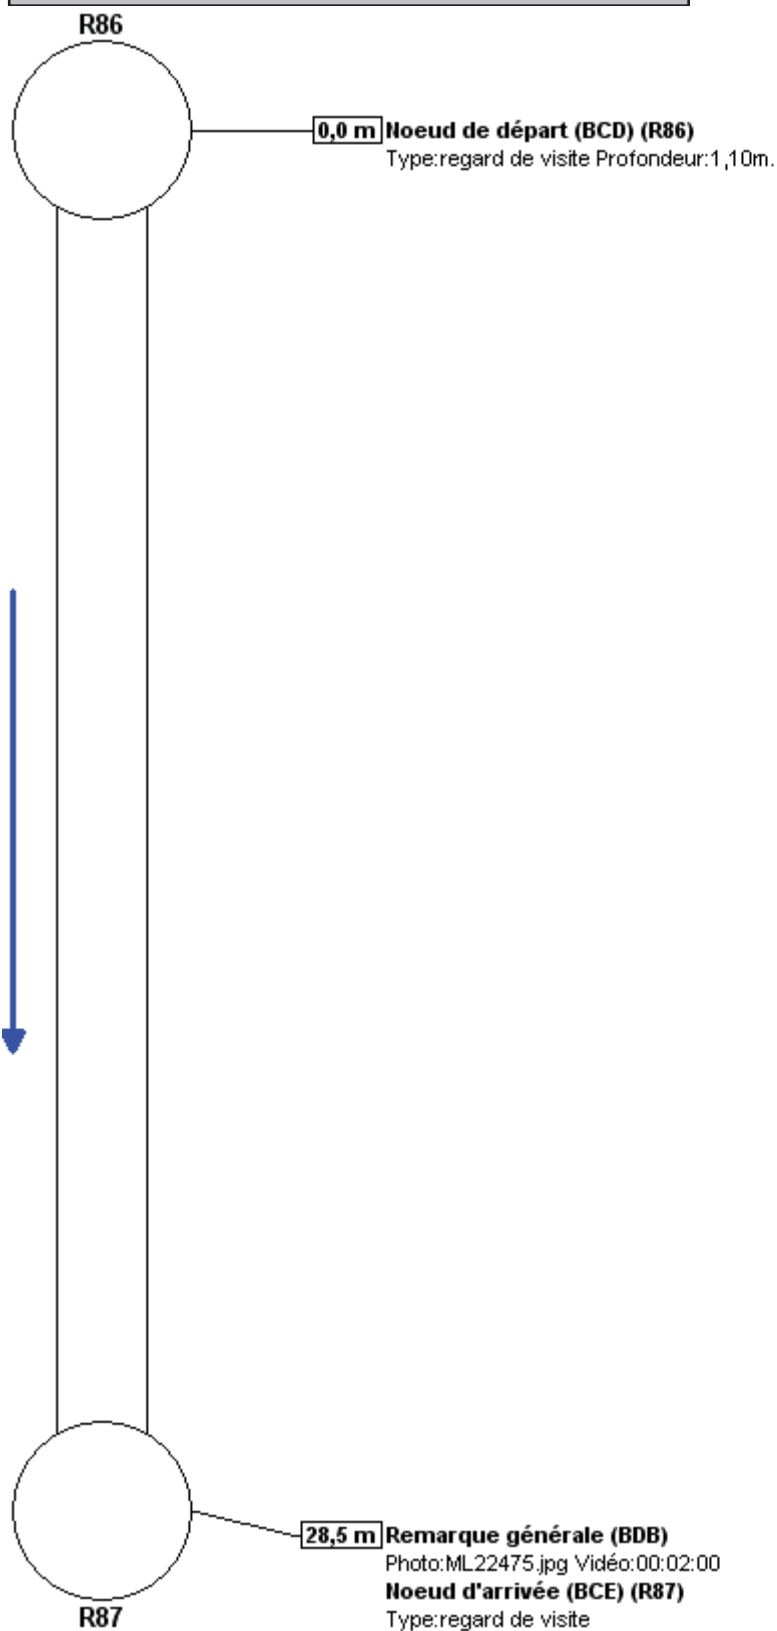

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 11 	
Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées	
Longueur: 71,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R88 → R87	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 71,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R88 ← R87	Matériau: PVC

ILLUSTRATION

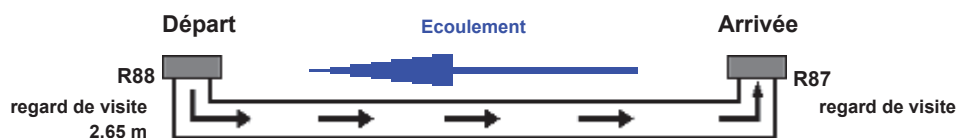

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		<u>Revêtement:</u>	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	<u>Vidéo</u>	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13817.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	<u>Photo</u>	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	<u>Commentaire:</u>	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **71,40**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **2**

Nb Photo(s): **3**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 11 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 71,40		Diamètre(mm): 200	
Longueur Inspectée: 71,40		Sens de l'écoulement: R88 → R87	
Longueur unitaire(m): 6,00		Sens de la visite: R88 → R87	
		Section: SECTION 01	
		Matériau: PVC	
0,00 m R88  (BCD) NOEUD DE DÉPART (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:2,65m. Photo:ML22470.jpg Vidéo:00:00:01 			
71,40 m R87  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22471.jpg/ML22472.jpg Vidéo:00:08:30  			


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 11 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 71,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R88 → R87	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 71,40	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R88 ← R87	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

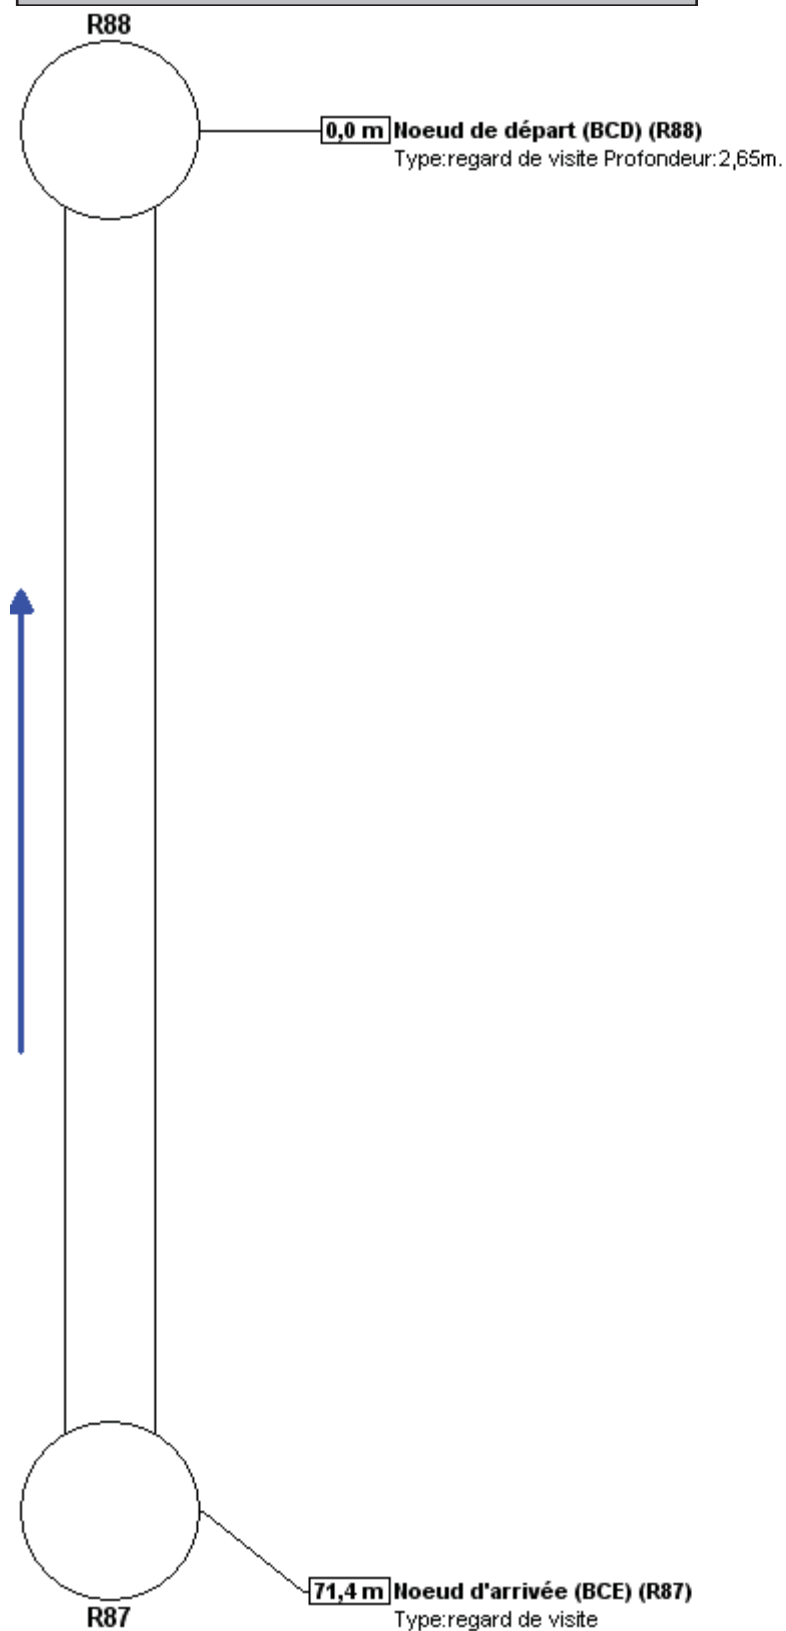

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 12 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 47,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R88 → R89	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 47,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R88 → R89	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

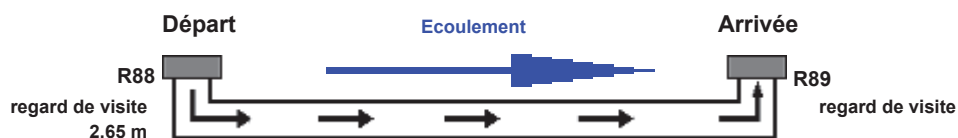

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13819.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **47,40**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **1**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

		TRONÇON 12 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 47,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R88 → R89	Section: SECTION 01	
Longueur Inspectée: 47,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R88 → R89	Matériau: PVC	

0,00 m

R88



(BCD) NOEUD DE DÉPART


(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Profondeur:2,65m.

Photo:ML22477.jpg

Vidéo:00:00:02

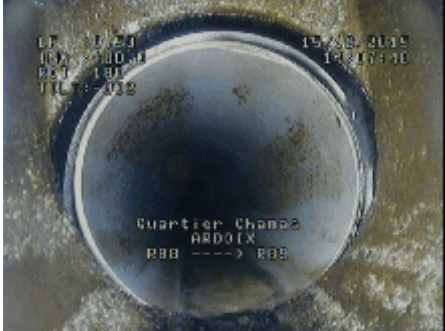

3,87 m

B06



(BCA) RACCORDEMENT

(BCA) Raccordement


Diamètre:125

Type:culotte

Etat:raccordement ouvert

Photo:ML22478.jpg

Vidéo:00:00:20

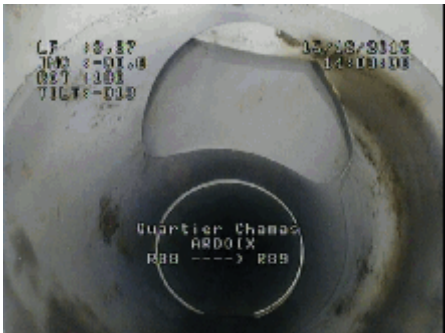

47,40 m

R89





(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée

Type:regard de visite


Photo:ML22479.jpg/ML22480.jpg

Vidéo:00:03:23

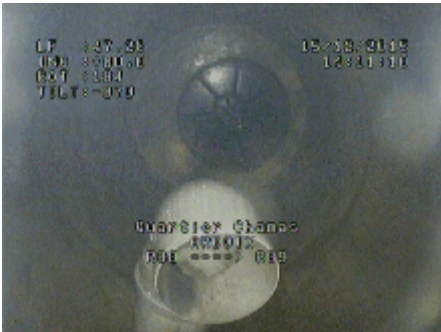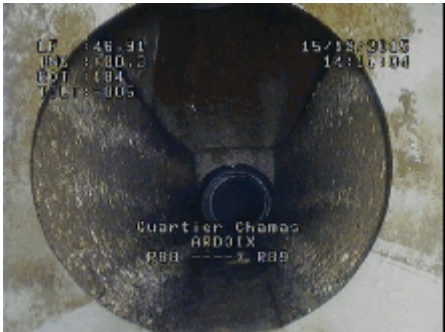
ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 12 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
	Longueur: 47,40	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R88 → R89
Longueur Inspectée: 47,40	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R88 → R89	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

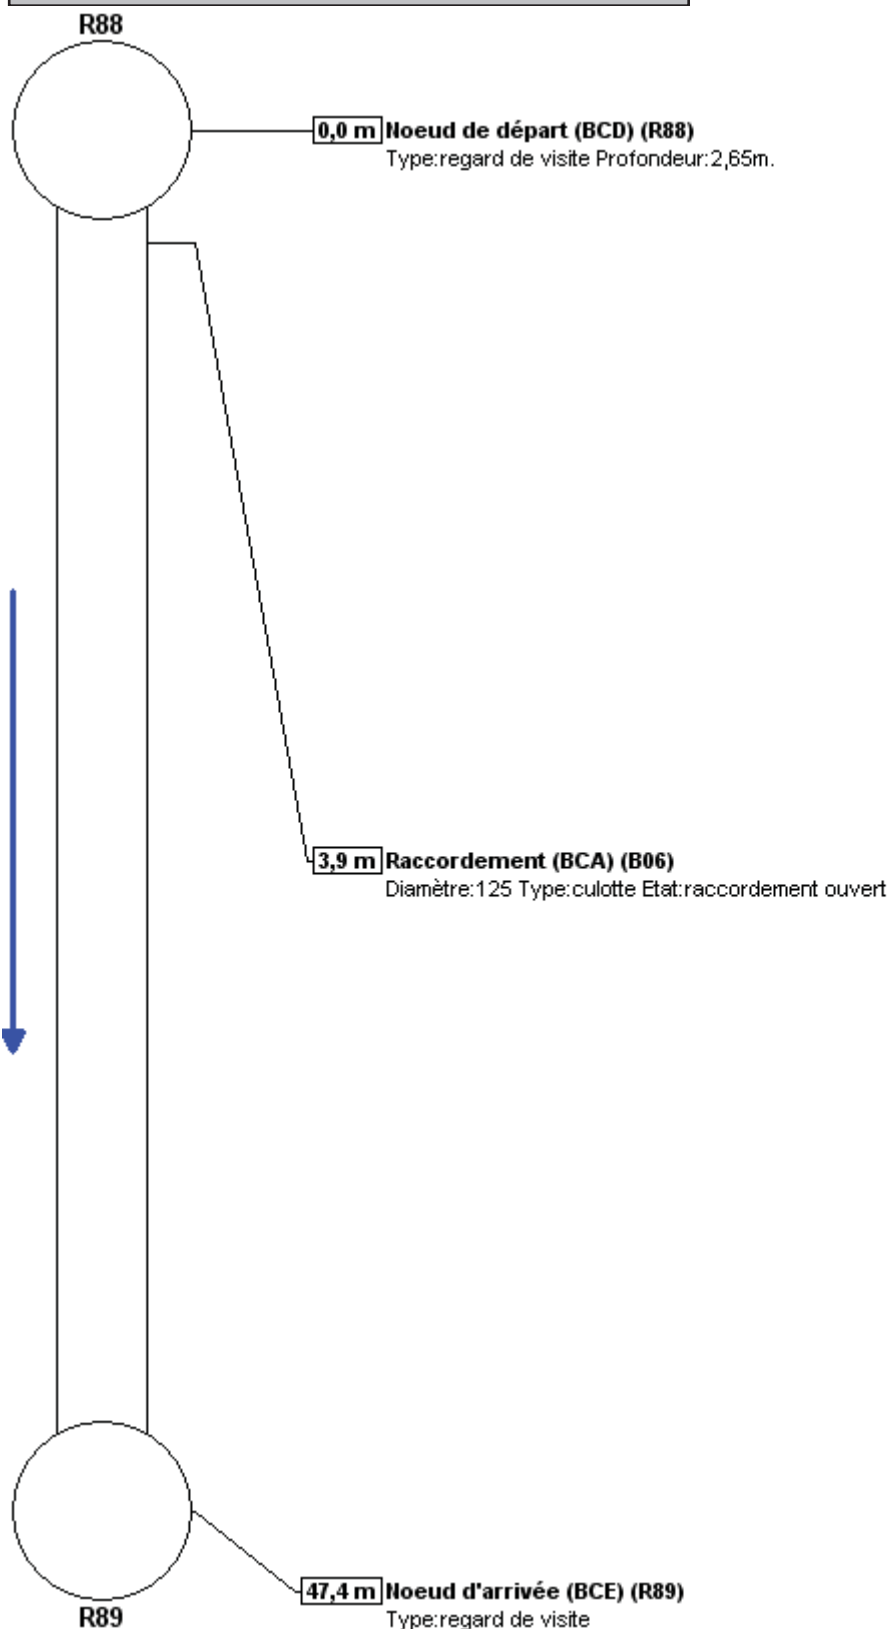

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 13 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 27,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R89 → R90	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 27,70	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R89 → R90	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

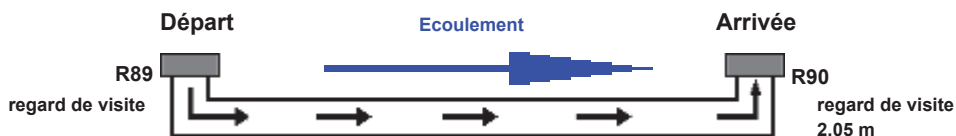

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien public
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	sous une route
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13820.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): 27,70

Pente: Oui

Nb Branchements(s): 0

Nb Constat(s): 2

Nb Photo(s): 3

Inspecté: 0

OBSERVATIONS

Aucune anomalie rencontrée lors de l'inspection

	TRONÇON 13 Quartier Chamas ARDOIX		 Usage: eaux usées
Longueur: 27,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R89 → R90	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 27,70	Longueur unitaire(m): 6,00	Sens de l'écoulement: R89 → R90	Matériau: PVC

0,00 m



R89

(BCD) NOEUD DE DÉPART

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Photo:ML22481.jpg

Vidéo:00:00:01





27,70 m



R90

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:2,05m.

Photo:ML22482.jpg/ML22483.jpg

Vidéo:00:03:41







TECHNI-VISION

Edition du 18/12/2015

43/48


ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 13 Quartier Chamas ARDOIX		Usage: eaux usées
Longueur: 27,70	Diamètre(mm): 200	Sens de la visite: R89 → R90	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 27,70	Longueur unitaire(m): 6.00	Sens de l'écoulement: R89 → R90	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

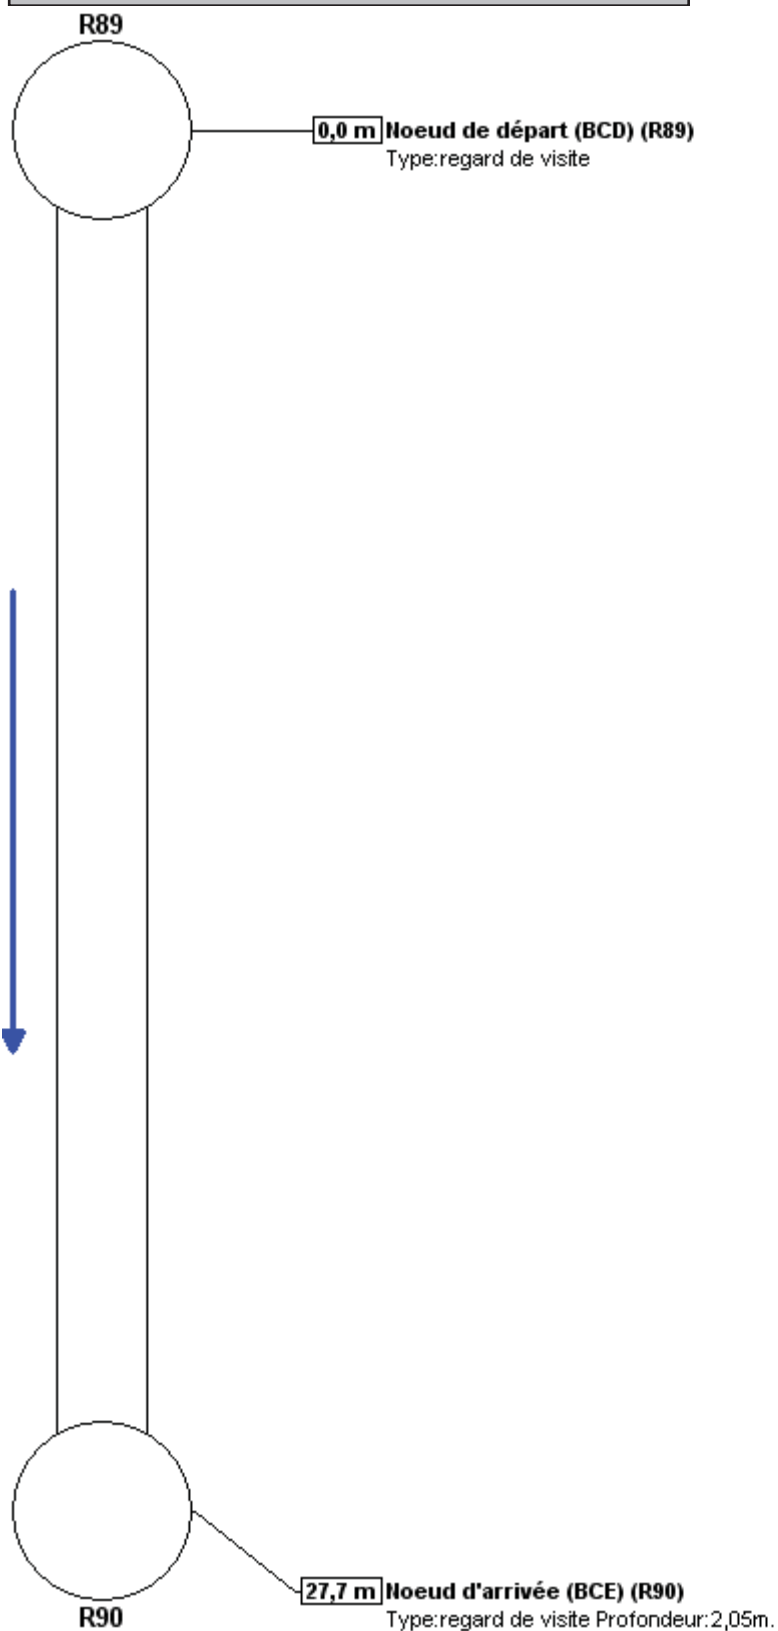

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
		TRONÇON 14 Quartier Chamas ARDOIX	
Longueur: 40,60	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R102 → R102.1	Usage: eaux usées
Longueur Inspectée: 40,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R102 ← R102.1	Section: SECTION 01
			Matériau: PVC

ILLUSTRATION

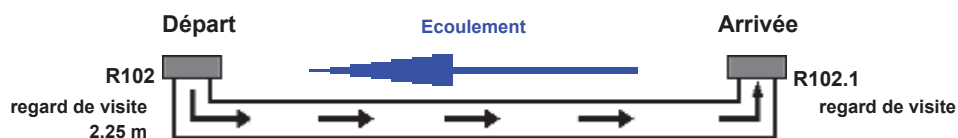

CARACTÉRISTIQUES

Usage:	eaux usées	Forme:	circulaire
Nom du réseau:		Propriété:	bien privé
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Emplacement:	dans un champ
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement intégré lors de la fabrication
Nettoyage:	nettoyé avant inspection	Matériau:	PVC

INSPECTION

Objectif:	inspection de routine de l'état	Vidéo	
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation	Support:	DVD de données
Régulation du débit:	aucune mesure prise	Positionnement:	durée d'enregistrement (hh:mm:ss) depuis le début de la bande
Matériel:	Camera rotative DTR65	Référence:	
Inspecteur:	LABEAUME Mickaël	Vidéo:	ml13821.avi
Assistant:	RIDARD Thierry	Photo	
Observateurs:		Format:	images fixes
Précipitations:	pas de précipitations	Référence:	
Température:	température au-dessus de zéro	Commentaire:	
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ		

RÉSULTAT

Inspection complète

Linéaire inspecté (m): **40,60**

Pente: **Oui**

Nb Branchements(s): **0**

Nb Constat(s): **3**

Nb Photo(s): **4**

Inspecté: **0**


OBSERVATIONS

1 Niveau d'eau

ARDOIX quartier chamas			Date : 15/12/2015
	TRONÇON 14 Quartier Chamas ARDOIX		
Usage:		eaux usées	
Longueur: 40,60	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R102 → R102.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 40,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R102 ← R102.1	Matériau: PVC
0,00 m  (BCD) NOEUD DE DÉPART R102 (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:2,25m. Photo:ML22484.jpg Vidéo:00:00:01 			
8,28 m  (BDD) NIVEAU D'EAU  (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:10% Photo:ML22485.jpg Vidéo:00:00:36 Début du flache à 7 mètre, fin à 10 mètre, hauteur maxi 3 cm 			
40,60 m  (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE R102.1 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22486.jpg/ML22487.jpg Vidéo:00:03:09 			

ARDOIX quartier chamas		Date : 15/12/2015	
		TRONÇON 14 Quartier Chamas ARDOIX	 Usage: eaux usées
Longueur: 40,60	Diamètre(mm): 160	Sens de la visite: R102 → R102.1	Section: SECTION 01
Longueur Inspectée: 40,60	Longueur unitaire(m): 3,00	Sens de l'écoulement: R102 ← R102.1	Matériau: PVC

PROFIL D'INSPECTION

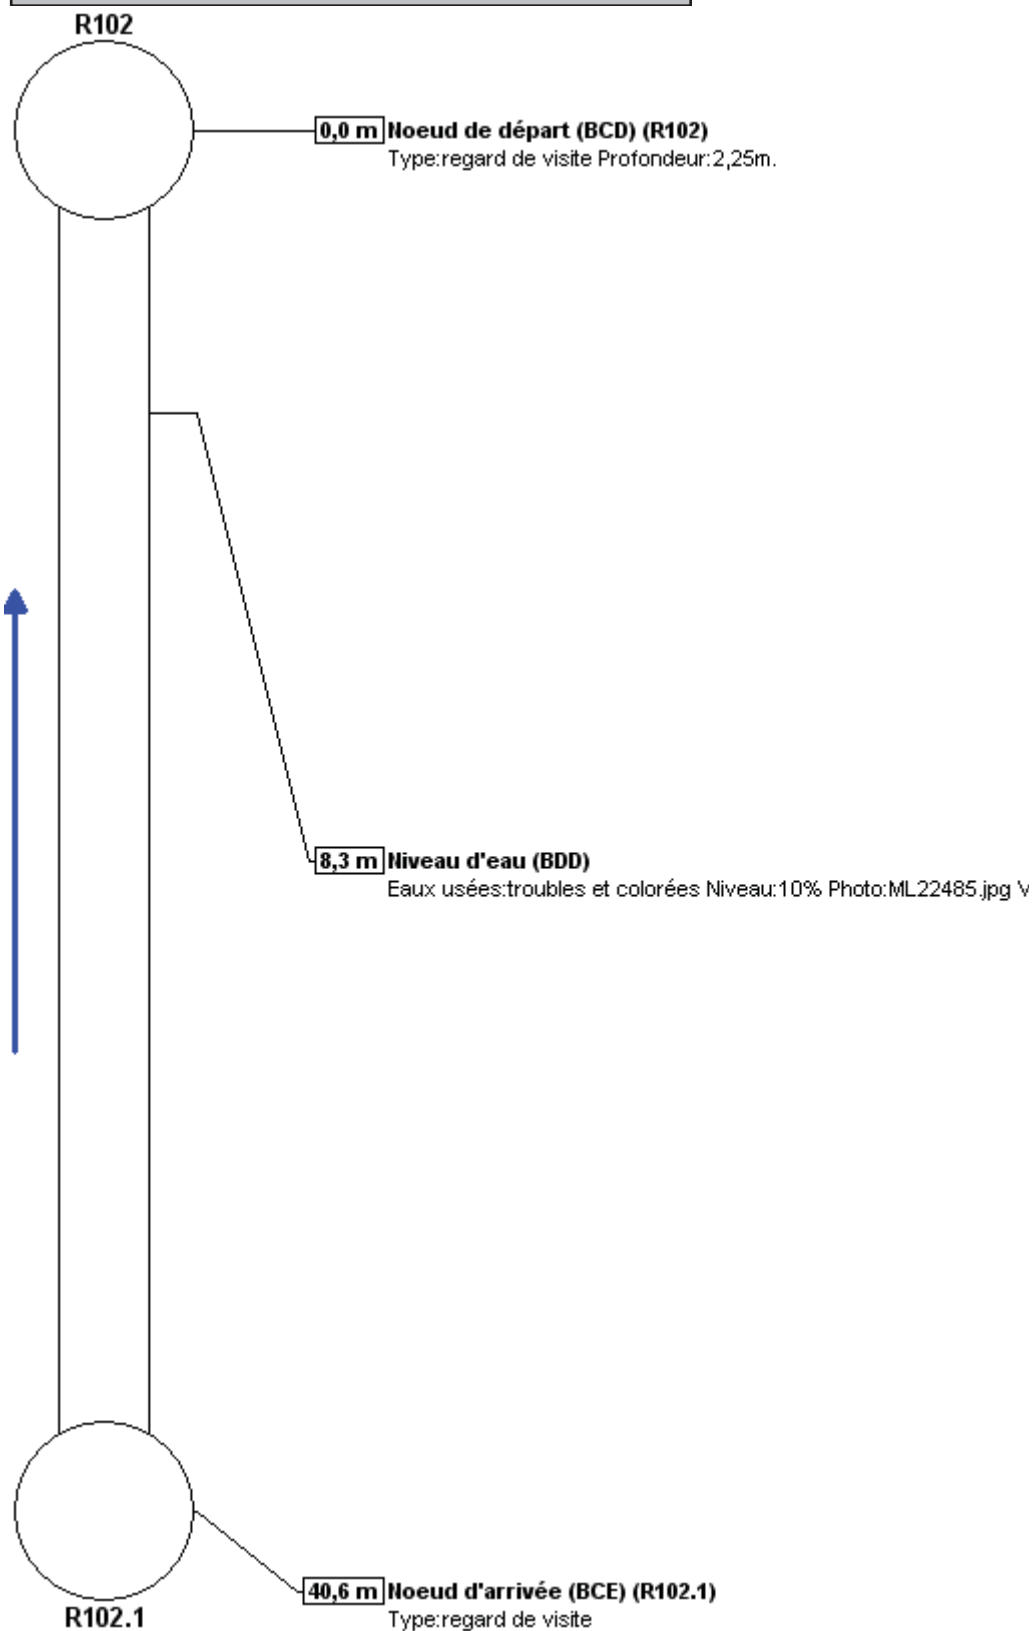




Récapitulatif des résultats

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.

Nb	Icône	Description
1		Déformation La section transversale de la canalisation a été déformée par rapport à sa forme initiale. L'autorité responsable peut spécifier si ce code doit être utilisé uniquement pour les tuyaux flexibles ou pour tous les tuyaux que que soit leur matériau constitutif.
1		Niveau d'eau Niveau des eaux usées au-dessus du radier du branchement ou du collecteur.
1		Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière.
3		

	ARDOIX Sud du Bourg	
Date: 18/12/15 N° de Dossier JP151226	Légende: Collecteur principal EU Regard de visite EU Ø1000 Béton Boite de branchement EU Sens d'écoulement EU Numérotation	

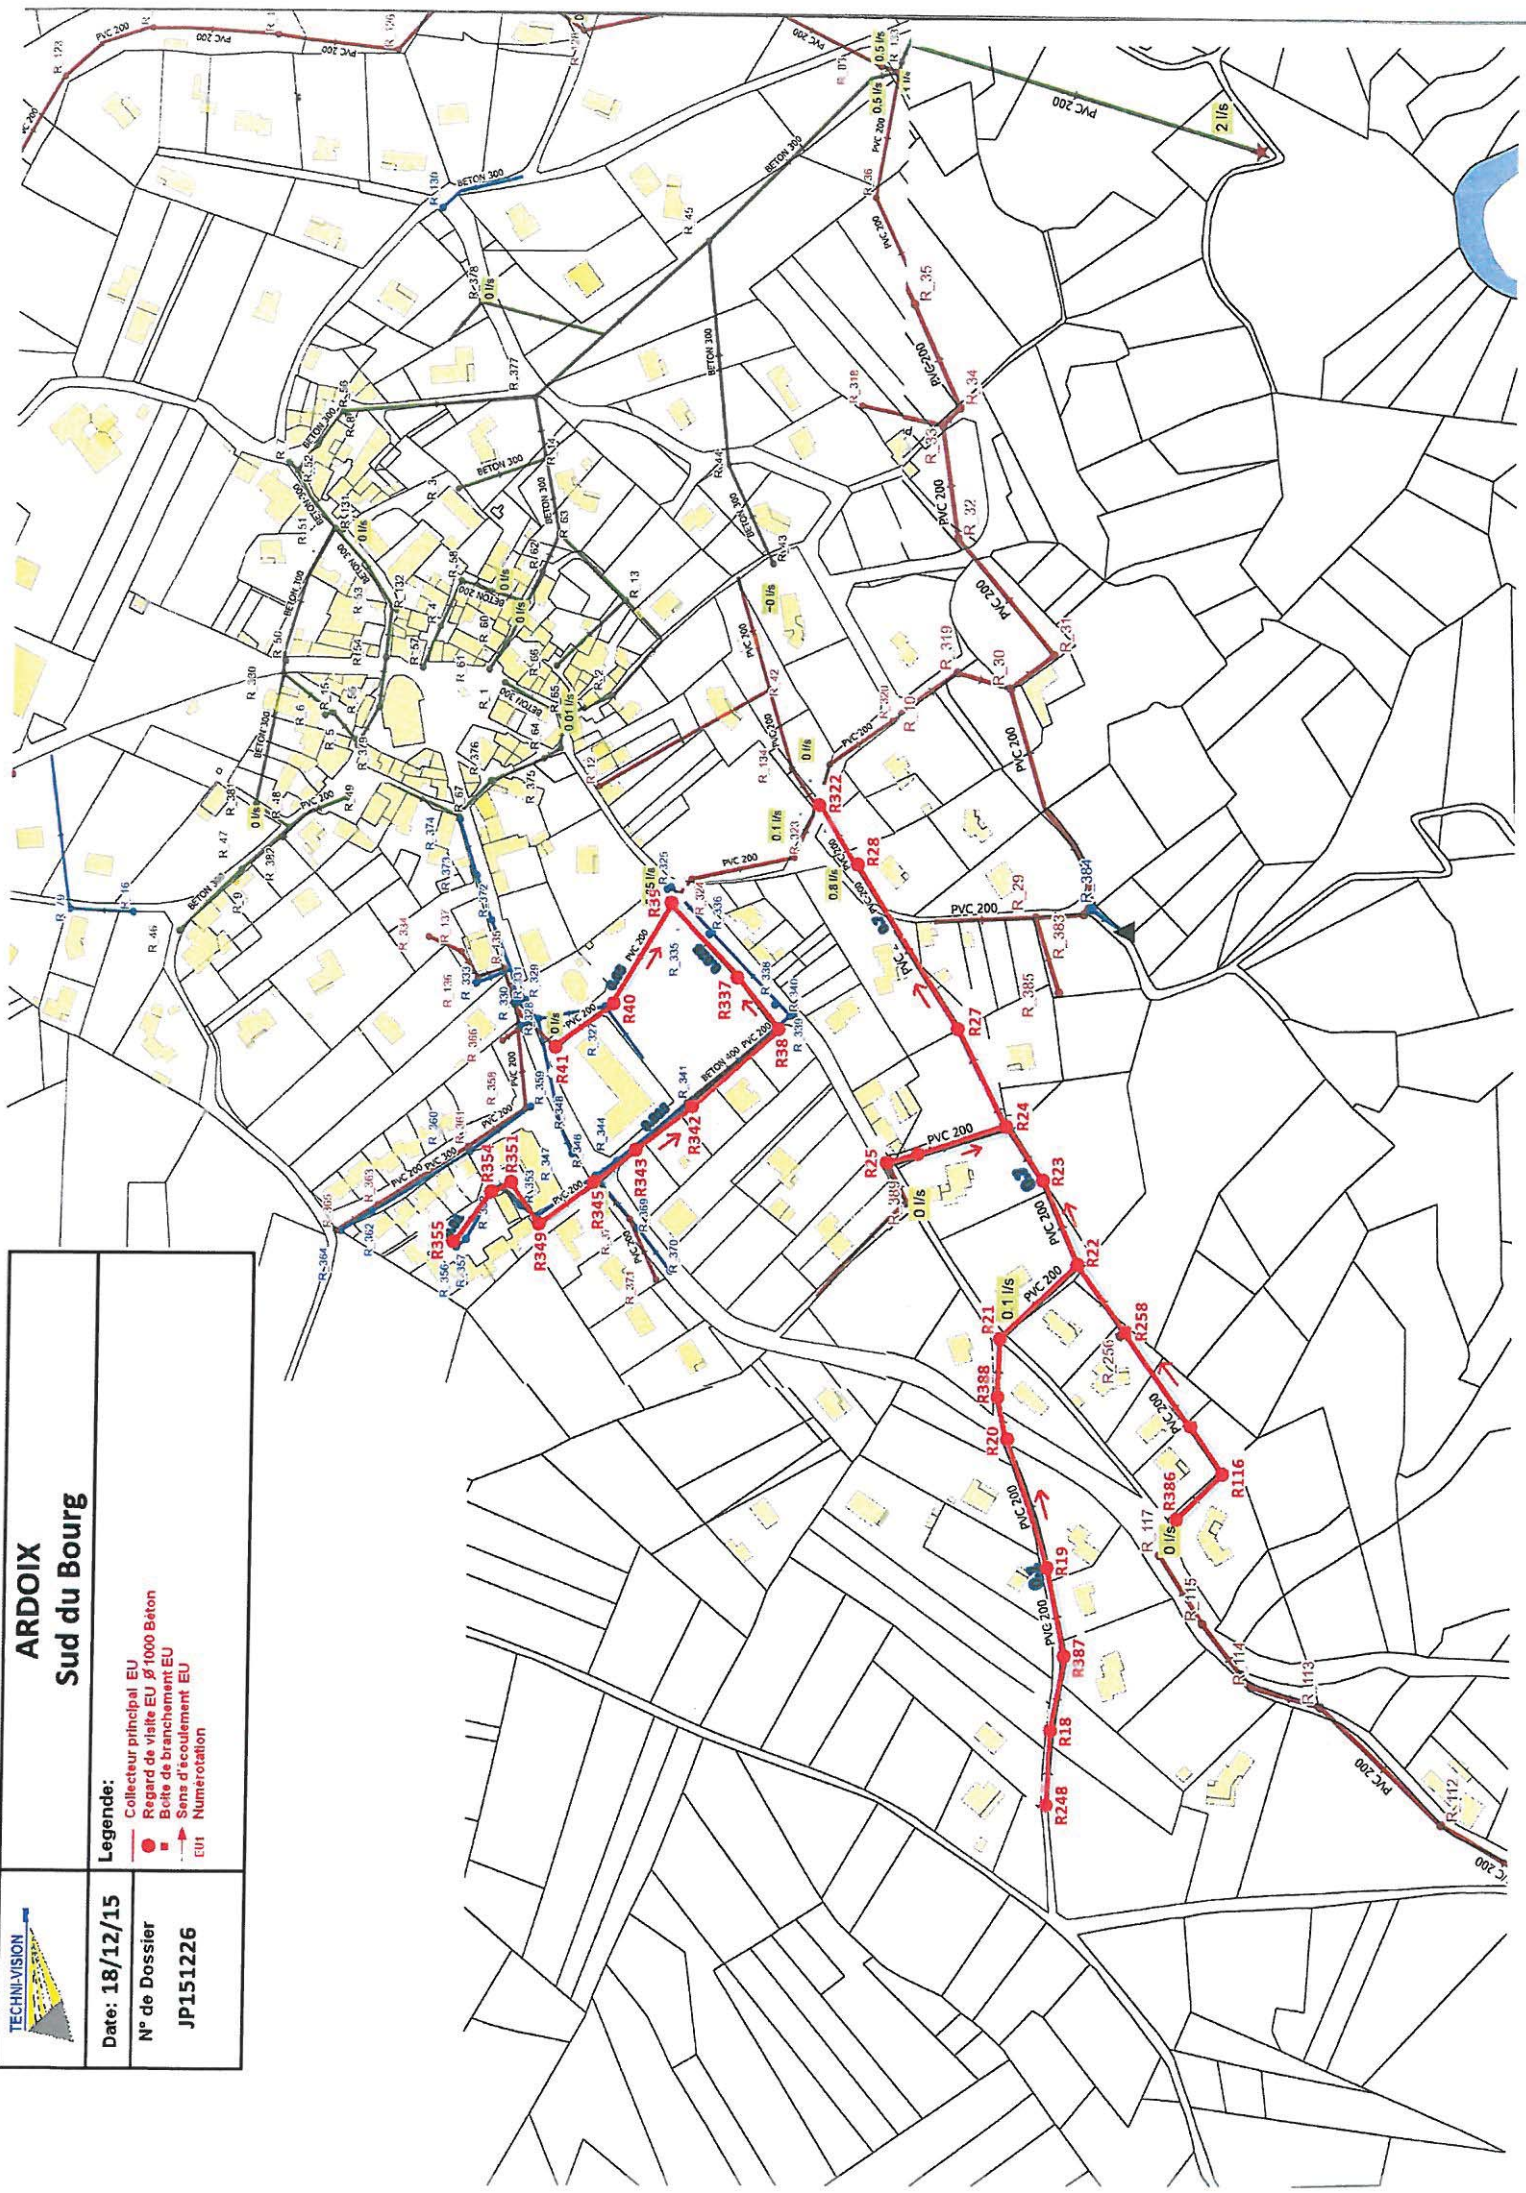

Rapport : ARDOIX nr d dr uor lg

Localisation : ARDOIX

Date : 05/01/1205



Données in° 05011J

RA° ° ORP

DE PETELs - ° ECPIOs

DE CAs ATI- APIOs -

ISnpectoS collecter bptScpal : or 6
 ISnpectoS collecter bde ulaSchemeSt : SoS
 ISnpectoS legabdn de vñe : SoS
 ISnpectoS uoen de ulaSchemeStn : SoS

Etabli par: TABEAUME M&kaël	Vérifié par:	Approuvé par:
Le: 09/20/120J	Le:	Le:
Visa:	Visa:	Visa:

TECHNI-VISION
 Quartier Le Creux
 38840 ST HILAIRE DU ROSIER

RAPPORT DE TELE-INSPECTION

ENTREPRISE	CLIENT
TECHNI-VISION Quartier Le Creux 38840 ST HILAIRE DU ROSIER	SYNDICAT MIXTE DE L'AY OZON 355 Montée de l'Eglise 07290 SAINT ROMAIN D'AY
Tél. : 04.76.36.14.01 Fax : 04.76.36.14.75 Email : technivision.assainissement@orange.fr	Tél. : 04.75.34.94.98

MAITRE D'OEUVRE	MAITRE D'OUVRAGE

INSPECTION	RÉSULTAT
<u>- IPE:</u> - r d dr Bor lg ARDOIX <u>OBNECPIF:</u> InspectéS de bor tSe de l'état <u>MOÉEs - :</u> Inspecteur: TABEAUME Mœkaël Assistant: RIDARD Phœlby Matériel: Camelœ totatœre DPRJ5 <u>- POC4AKE GIDVO:</u> Support: DGD de doSSéen Référence:	Total Linéaire Inspecté (m) : 0 217.1 Total Linéaire réseau (m) : 0 217.1 Nb Section(s) : 0 Nb Tronçon(s) : 1J Nb Branchements(s) : Y Inspecté : 2 Nb Photo(s) : 017 <u>COMMEs PAIRE:</u>

OBSERVATIONS

1œ DéœolmatœSn Lœ Dépf t Lœ Fœnr œ Lœ Noœt d'œtaSchœtœ appœœSt L5 s œœar (d'œar Lœ Racœœ Lœ Racœœn



Récapitulatif des bords latéraux

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.


Or vtage	ToSgr er b)mè	DàmQtè	Matébar	CommeStaðen		
ISnpect(S)mè				s u ASomal(S)nè		
PROs>Os 20 R17Y3R0Y	24,00	24,00	200	PVC	0	
PROs>Os 21 R0Y3R0Y8	44,10	44,10	200	PVC	1	
PROs>Os 26 R09Y3R0Y8	47,90	47,90	200	PVC	2	
PROs>Os 27 R09Y3R12	57,90	57,90	200	PVC	6	
PROs>Os 25 R12Y3R0YY	18,20	18,20	200	PVC	2	
PROs>Os 2J R0YY3R10	32,30	32,30	200	PVC	2	
PROs>Os 28 R10Y3R11	50,40	50,40	200	PVC	4	
PROs>Os 2Y R16Y3R11	39,40	39,40	200	PVC	1	
PROs>Os 29 R17Y3R16	38,60	38,60	200	PVC	0	
PROs>Os 02 R15Y3R17	59,10	59,10	200	PVC	2	
PROs>Os 00 R17Y3R18	50,00	50,00	200	PVC	3	
PROs>Os 06 R01Y3R1Y	44,10	44,10	200	PVC	3	
PROs>Os 07 R15Y3R11	60,60	60,60	200	PVC	0	
PROs>Os 05 R00Y3R15Y	61,60	61,60	200	PVC	1	
PROs>Os 0J R00Y3R0YJ	36,90	36,90	200	PVC	2	
PROs>Os 08 R05Y3R055	27,60	27,60	200	PVC	0	
PROs>Os 0Y R050Y3R057	9,70	9,70	200	PVC	0	
PROs>Os 09 R050Y3R079	20,40	20,40	200	PVC	0	
PROs>Os 12 R07Y3R079	34,20	34,20	200	PVC	0	
PROs>Os 10 R07Y3R076	18,90	18,90	200	PVC	0	
PROs>Os 11 R07Y3R076	34,80	34,80	200	PVC	0	
PROs>Os 16 R07Y3R0Y	52,40	52,40	200	PVC	0	
PROs>Os 17 R068Y3R0Y	29,70	29,70	200	PVC	1	
PROs>Os 15 R09Y3R068	44,30	44,30	200	PVC	2	
PROs>Os 1J R72Y3R09	53,60	53,60	200	PVC	0	
PROs>Os 18 R72Y3R70	33,50	33,50	200	PVC	1	

ARDOIX nr d dr uor bg		Date : 05/01/2015
	- ECPIOs 20 Sud du Bourg ARDOIX	Réseau: ear (r néen

Plan d'intervention

ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 20 	Usage: ear (r néen
Longueur: 17,22	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17Y → R0Y	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 17,22	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R17Y → R0Y	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

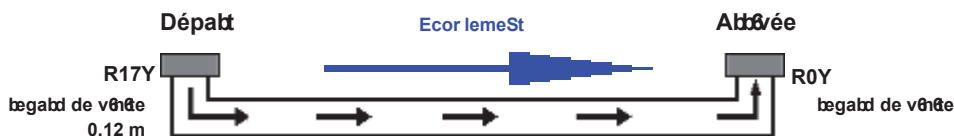

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	càcr laàe
Nom du réseau:		Propriété:	uàS pr ulà
Type d'ouvrage:	utàSchemeSt or collecter bglavàaàe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt àtégté loà de la xautàatàS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ànpectàS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	ànpectàS de bor tãe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ànpectàS pabtélécaméta càcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalàatàS	Positionnement:	dr lée d'eStegàttàmeSt)hh:mm:nnèdepr à
Matériel:	ar cr Se menr à plàe	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	Cameà totatàe DPRJ5	Vidéo:	ml0àY1J.av6
Assistant:	TABEAUME Màkaël	Photo	
Observateurs:	RIDARD Phààty	Format:	ànagen à en
Précipitations:		Référence:	
Température:	pan de plàcàatàSn	Commentaire:	
Référence longitudinale:	tempéàtr à ar ldennr n de zébo		
	ceStà dr légald de vñte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectàS complàe

Linéaire inspecté (m): 17,22

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 2


Nb Constat(s): 1

Nb Photo(s): 6

Inspecté: 2


OBSERVATIONS

Ar cr Se aSomaàe àScoStàe loà de l'ànpectàS

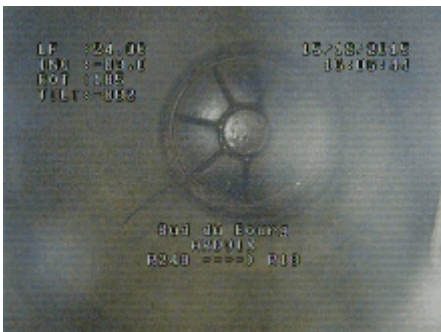ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 20 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 17,22	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17Y → R0Y	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 17,22	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R17Y → R0Y	Matériau: ° GC
2,22 m  R17Y)BCDès OEUD DE DV° ARP  (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,20m. Photo:ML22513.jpg Vidéo:00:00:03 			
17,22 m  R0Y)BCEès OEUD D'ARRIGVE  (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22514.jpg/ML22515.jpg Vidéo:00:01:44  			


ARDOIX nr d dr uor kg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 20 - r d dr Bor kg ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 17,22	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17Y → R0Y	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 17,22	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R17Y → R0Y	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

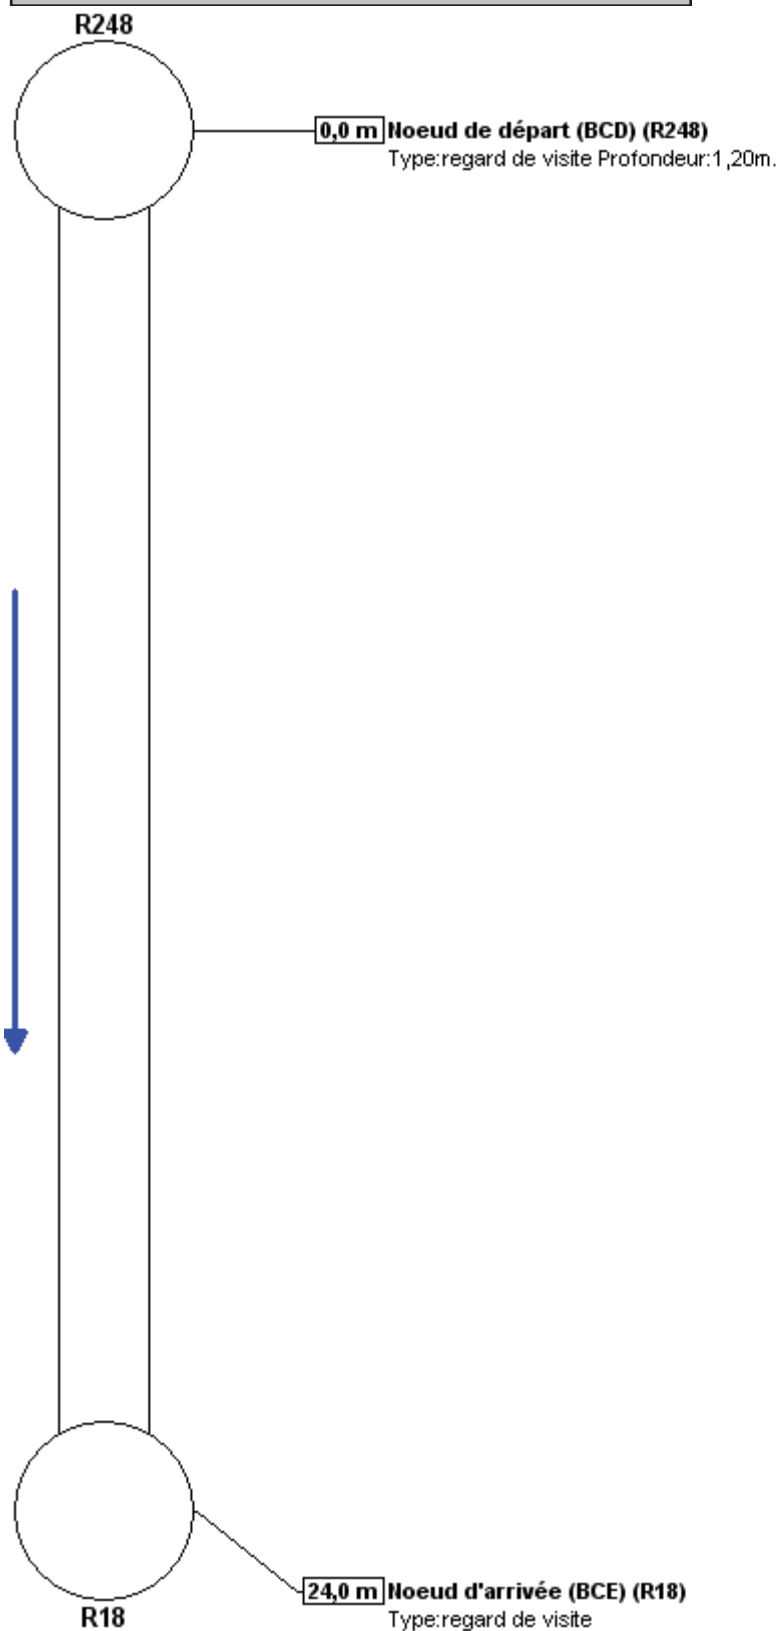

ARDOIX nr d dr Bor lg			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 21	
- r d dr Bor lg ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 77,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R0Y → RôY8	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,02	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R0Y → RôY8	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

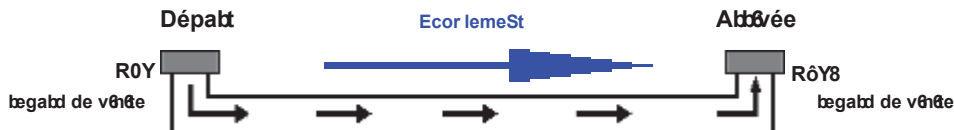

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uêS pr ulê
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâaê	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégbê lotn de la xautâatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectâS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	CnpectâS de bor têSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectâS pabtélécaméta câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatâS	Positionnement:	dr lée d'eStégâttbemeSt)hh:mm:nnèdepr êh
Matériel:	Cameta totatêve DPRJ5	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME Mêkaël	Vidéo:	ml0ôY18.av6
Assistant:	RIDARD Phêlly	Photo	
Observateurs:		Format:	âmagen xê en
Précipitations:	pan de plêcâpâatâSn	Référence:	
Température:	tempêatr tê ar ldennr n de zêbo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStê dr bégald de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectâS complête

Linéaire inspecté (m): 77,02

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 2

Nb Constat(s): ô

Nb Photo(s): 7

Inspecté: 2

OBSERVATIONS

0 NbêSt d'étaSchêâé appâêSt

		PROs > Os 21 - r d dr Bor lq ARDOIX			Usage: ear (r néen
Longueur: 77,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R0Y ➔ RôY8	Section: - ECPIOs 20		
Longueur Inspectée: 77,02	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R0Y ➔ RôY8	Matériau: ° GC		


2,22 m



R0Y

)BCDès OEUD DE DV° ARP

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Photo:ML22516.jpg
 Vidéo:00:00:01

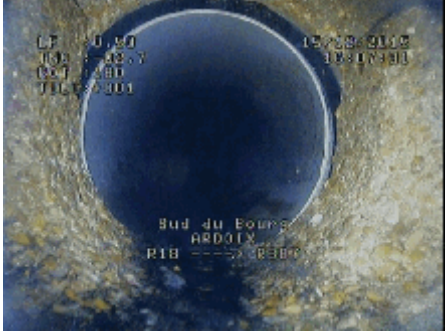

ô1,52 m



12H -> 2H



)BAIèNOIs P D'VPAs Cj VIPV A° ° AREs P

(BAI) Joint d'étanchéité apparent
 Type:anneau d'étanchéité
 Boucle:pénétrante mais non rompue. Au-dessus de la ligne médiane horizontale
 Photo:ML22517.jpg
 Vidéo:00:02:14




77,02 m



RôY8


)BCEès OEUD D'ARRIGVE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22518.jpg/ML22519.jpg
 Vidéo:00:03:25

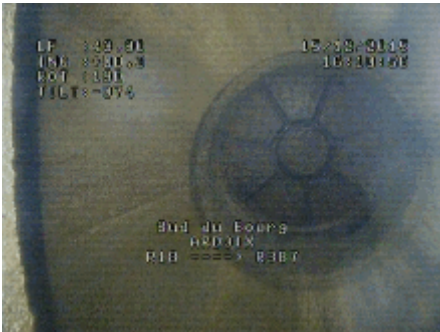



ARDOIX nr d dr uor kg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 21 - r d dr Bor kg ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 77,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R0Y → RôY8	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,02	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R0Y → RôY8	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

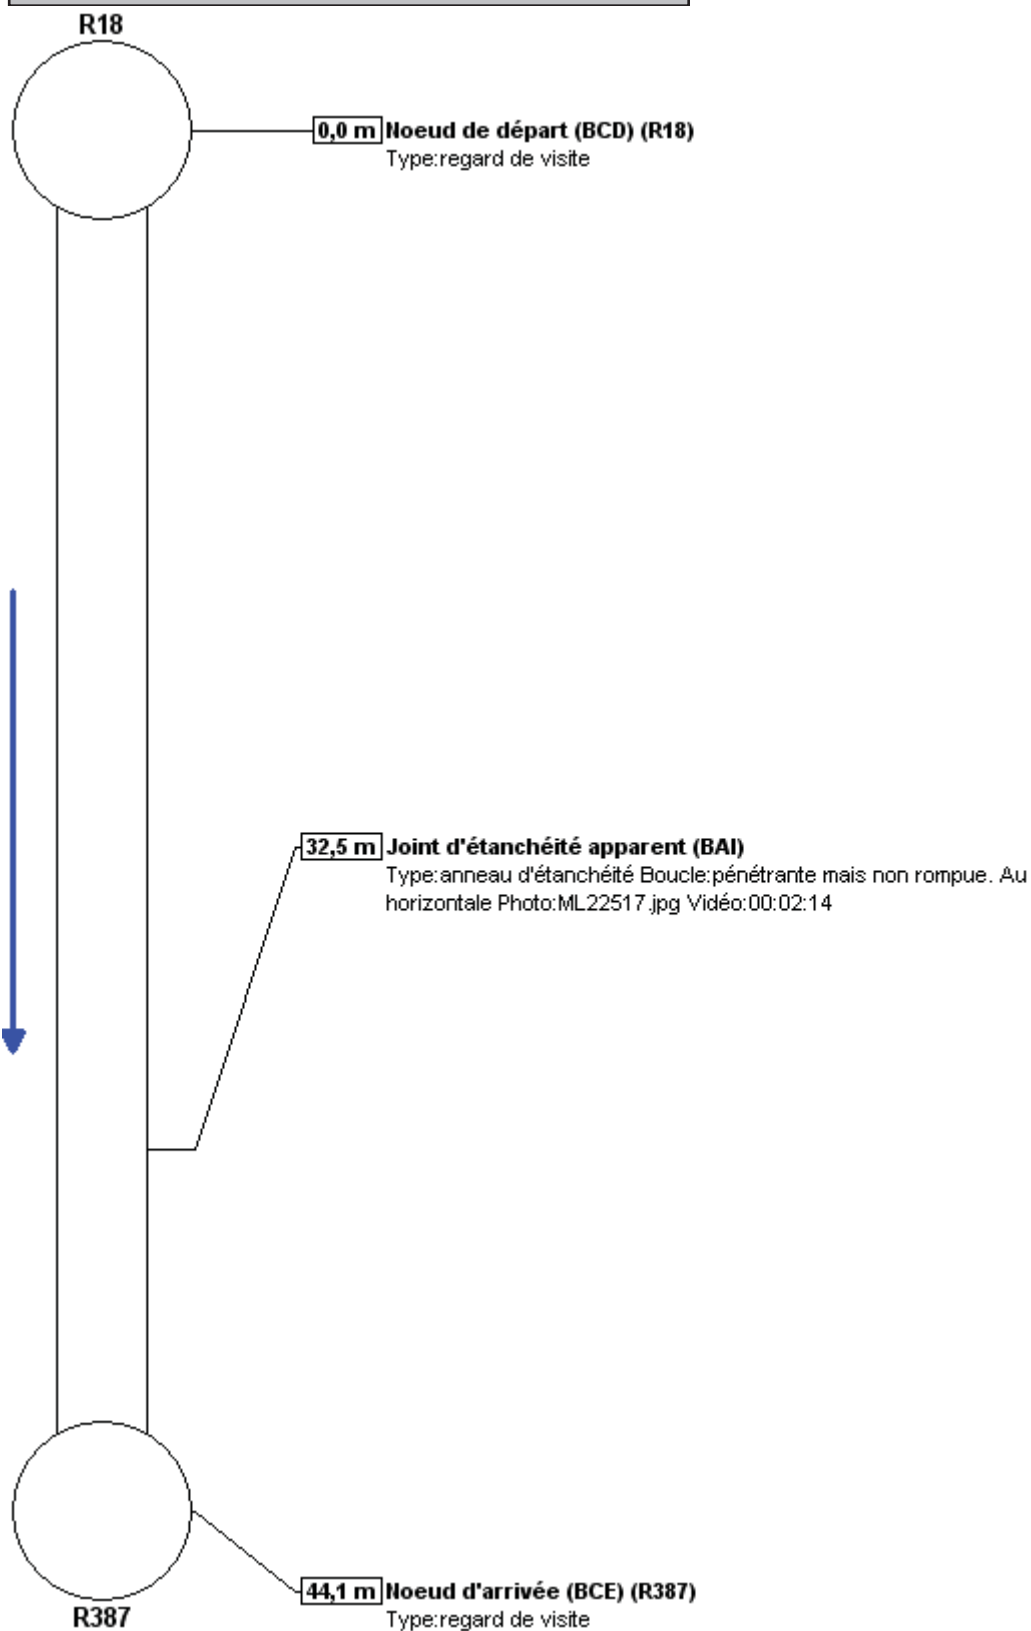

ARDOIX nr d dr Bor lg			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 2ô 	Usage: ear (r néen
Longueur: 78,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R09 → RôY8	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 78,92	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R09 ← RôY8	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

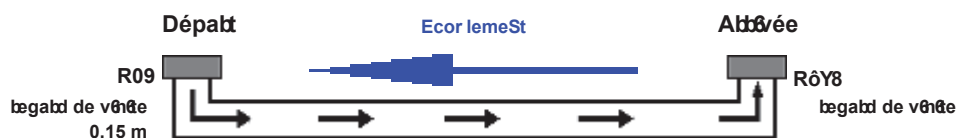

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uêS pr ulê
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâaSt	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégbè lotn de la xautâatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt GñpectôS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	GñpectôS de bor têSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	GñpectôS pabtélécaméta câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatôS ar cr Se menr bè plêSe	Positionnement:	dr lée d'eStégâttbemeSt jhh:mm:nnèdepr êh le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameta totatêve DPRJ5	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME Mêkaël	Vidéo:	ml0ôY15.av6
Assistant:	RIDARD Phêlly	Photo	
Observateurs:		Format:	ônagen x en
Précipitations:	pan de plêcâatôSn	Référence:	
Température:	tempêatr bè ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStbè dr bégald de vñtè de départ		

RV- UTPAP

ISnpectôS complête

Linéaire inspecté (m): **78,92**

Pente: **Or 6**

Nb Branchements(s): **2**



Nb Constat(s): **7**


Nb Photo(s): **5**

Inspecté: **2**

OBSERVATIONS


1 DéxômatôSn

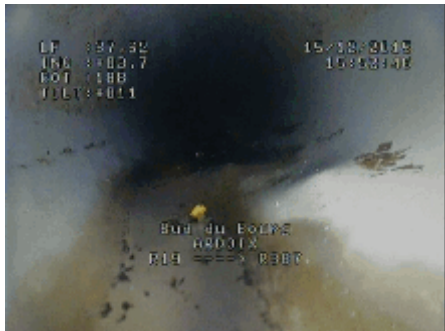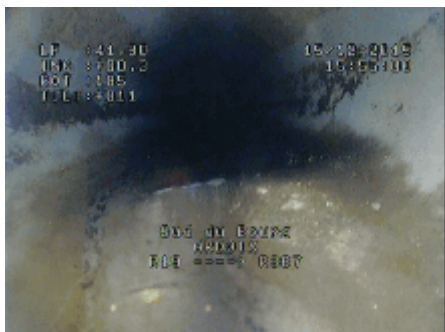ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 2ô - r d dr Bor lq  ARDOIX		
Longueur: 78,92		Diamètre(mm): 122	Usage: ear (r néen	
Longueur Inspectée: 78,92		Diamètre(mm): 122	Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 78,92		Longueur unitaire(m): J,22	Matériau: ° GC	
2,22 m  R09)BCDès OEUD DE DV° ARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,25m. Photo:ML22508.jpg Vidéo:00:00:01  				
ô8,J2 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22509.jpg Vidéo:00:05:07 Poinçonnement ponctuel 4H -> 6H   				
70,1Y m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:10% Photo:ML22510.jpg Vidéo:00:07:24 Poinçonnement ponctuel 4H -> 6H   				

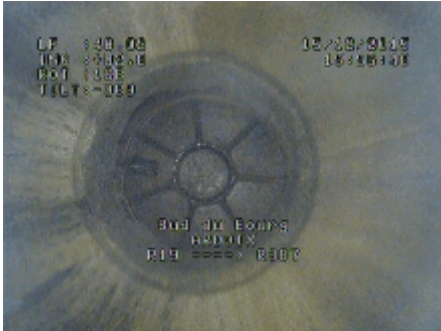
ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 2ô 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 78,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R09 → RôY8	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 78,92	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R09 ← RôY8	Matériau: ° GC
78,92 m  RôY8)BCEàs OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22511.jpg/ML22512.jpg Vidéo:00:09:14   			

ARDOIX nr d dr uor lg		Date : 05/01/1205	
	PROs > Os 2ô - r d dr Bor lg ARDOIX		Usage: ear (r néen
	Longueur: 78,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R09 → RôY8
Longueur Inspectée: 78,92	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R09 ← RôY8	Section: - ECPIOs 20
		Matériau: ° GC	

PROFIL D'INSPECTION

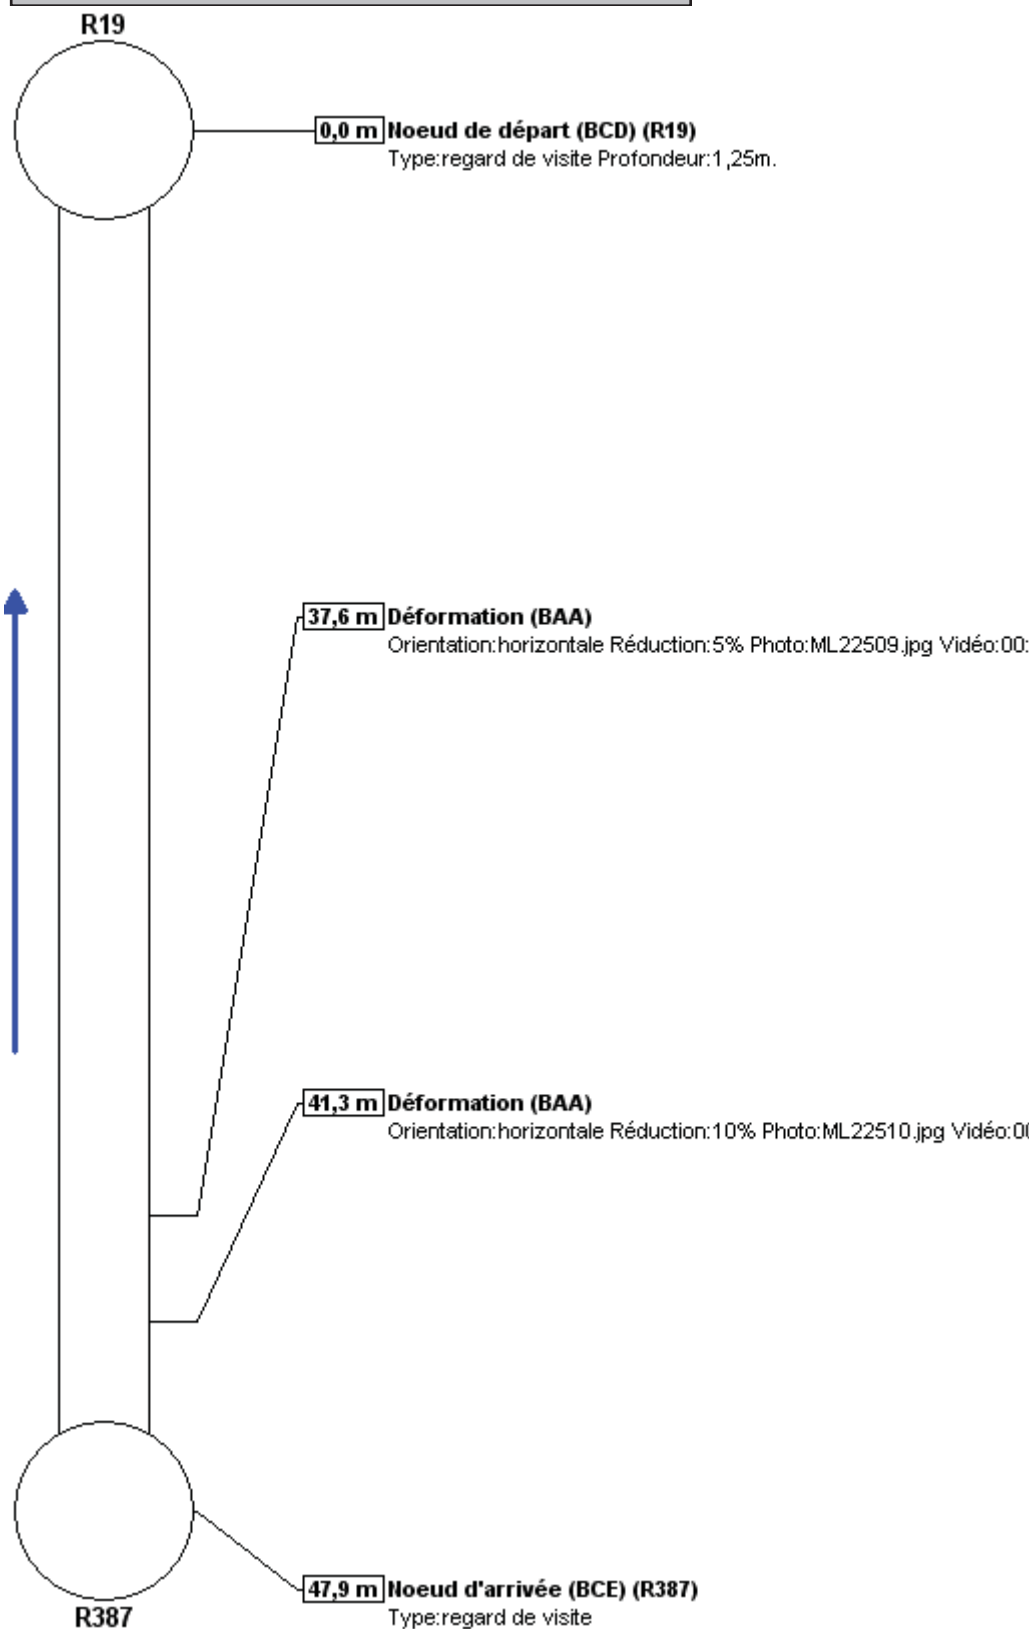

ARDOIX nr d dr Bor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 27 	
- r d dr Bor lg ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 58,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R09 → R12	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 58,92	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R09 → R12	Matériau: ° GC

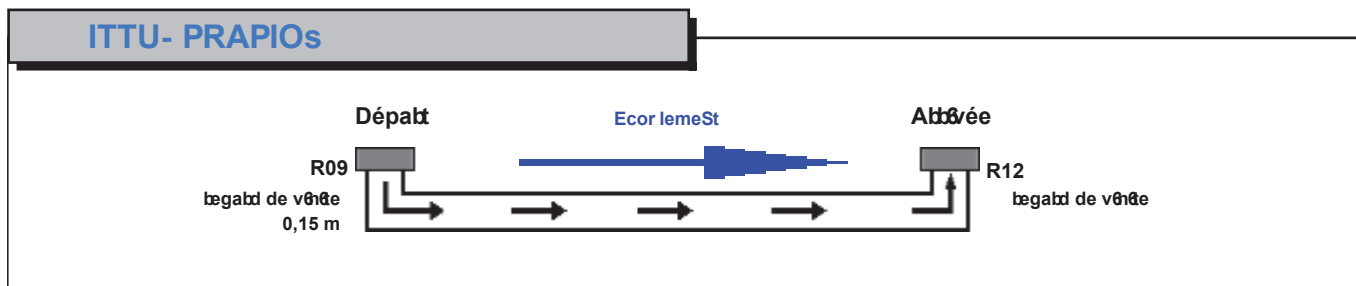

CARACPVRI- PIQUE-



Usage:	ear (r néen	Forme:	càcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uS pr ulS
Type d'ouvrage:	utàSchemeSt or collecter bglavtaSt	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement Stégé lórn de la xautatSt
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectSt	Matériau:	° GC



Is - ° ECPIOs

Objectif:	CnpectSt de bor tSt de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectSt pabtelécaméta càcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalnatSt ar cr Se menr b pñe	Positionnement:	dr lée d'eStégStèmeSt)hh:mm:nnèdepr St le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameta totatSt DPRJ5	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME M&kaél	Vidéo:	ml06Y11.av6
Assistant:	RIDARD Ph&ddy	Photo	
Observateurs:		Format:	énagen x en
Précipitations:	pan de pñc&atSt	Référence:	
Température:	temp&atr b ar ldennr n de z&bo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceSt& dr régald de vñte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectSt compl&te		OBSERVATIONS	
Linéaire inspecté (m): 58,92		7 Déx&matSt L0 F&nr b L0 Rac&en	
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 9		
Nb Branchements(s): 2	Inspecté: 2		
Nb Constat(s): Y			

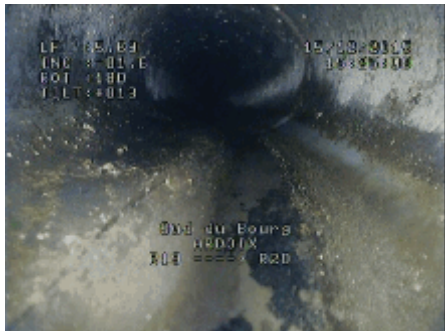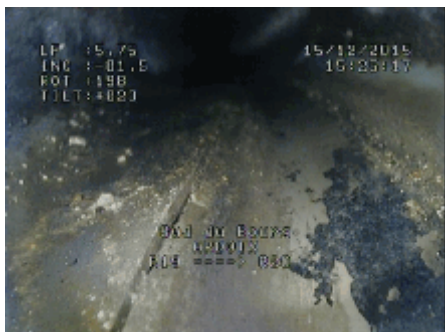ARDOIX nr d dr uor lg			Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 27 - r d dr Bor lg ARDOIX		
Longueur: 58,92		Diamètre(mm): 122		Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: 58,92		Sens de la visite: R09 → R12		Section: - ECPIOs 20
Longueur unitaire(m): J,22		Sens de l'écoulement: R09 → R12		Matériau: ° GC
2,22 m R09 )BCDès OEUD DE DV° ARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,25m. Photo:ML22488.jpg Vidéo:00:00:02  				
5,99 m BAA )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22489.jpg Vidéo:00:00:25 Poinçonnement ponctuel 6H -> 8H   				
5,85 m BAB )BABèFI- - URE (BAB) Fissure Nature:fissure ouverte Orientation:longitudinale Photo:ML22490.jpg Vidéo:00:00:33 6H   				

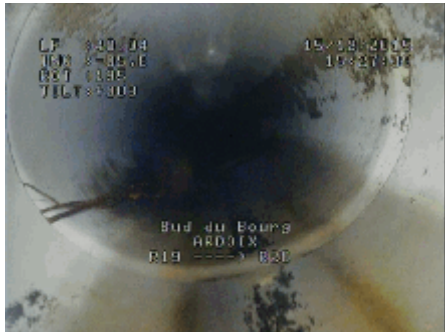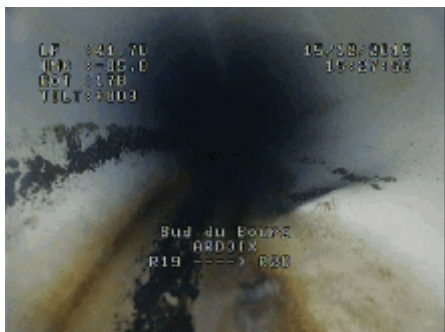
ARDOIX nr d dr uor lg			Date : 05/01/205	
		PROs > Os 27		
		Usage: ear (r néen		
Longueur: 58,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R09 → R12		Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 58,92	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R09 → R12		Matériau: ° GC
72,27 m )BBAèRACIs E- (BBA) Racines Type:radicelles Photo:ML22491.jpg Vidéo:00:02:56 8H  				
72,7Y m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22492.jpg Vidéo:00:03:07 Poinçonnement ponctuel 5H -> 6H  				
70,82 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22493.jpg Vidéo:00:03:16 Poinçonnement ponctuel 4H -> 5H  				

 PROs > Os 27 - r d dr Bor lq ARDOIX 		Usage: ear (r néen	
Longueur: 58,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R09 ➔ R12	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 58,92	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R09 ➡ R12	Matériau: ° GC

55,Y0 m


)BAAèDVFORMAPIOs

(BAA) Déformation
 Orientation:horizontale
 Réduction:5%
 Photo:ML22494.jpg
 Vidéo:00:04:17
Poinçonnement ponctuel

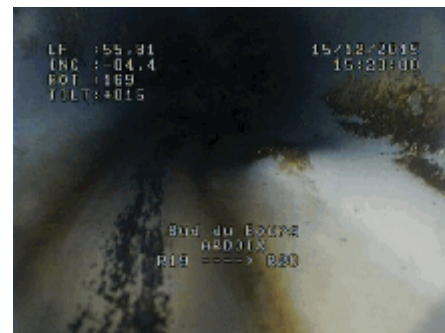

58,92 m


)BCEès OEUD D'ARRIGVE


R12

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22495.jpg/ML22496.jpg
 Vidéo:00:04:34




ARDOIX nr d dr uor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 27 - r d dr Bor lg ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 58,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R09 → R12	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 58,92	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R09 → R12	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

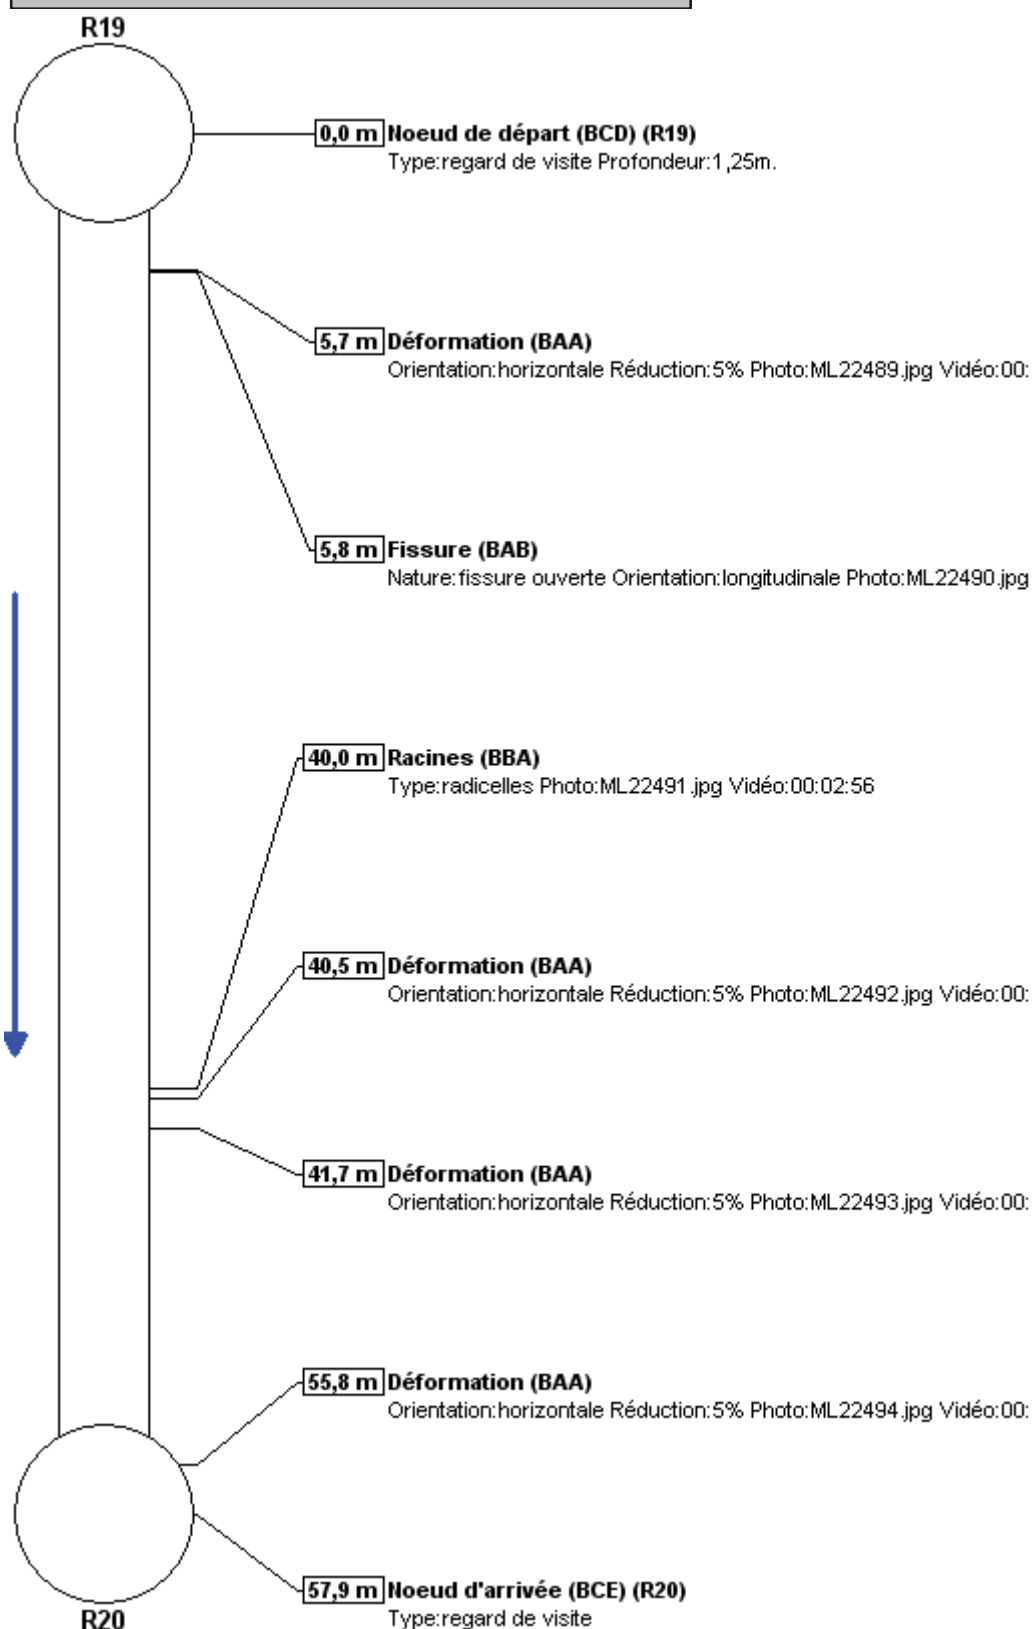

ARDOIX nr d dr Bor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 25 	
- r d dr Bor lg ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 0Y,12	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R12 → RôYY	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 0Y,12	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R12 → RôYY	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

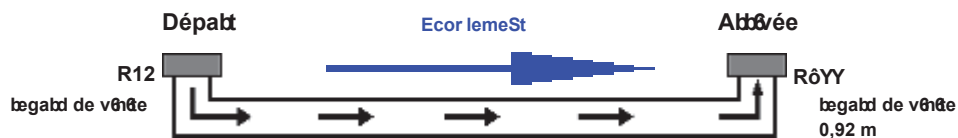

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uS pr ulSt
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavlaSt	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégé lotn de la xautStatSt
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectSt	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	CnpectSt de bor tSt de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectSt pabtelécaméta câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalStatSt	Positionnement:	dr lée d'eStégSttèmeSt)hh:mm:nnèdepr St
Matériel:	Cameta totatSt DPRJ5	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME M&kaél	Vidéo:	ml0ôY1ô.av6
Assistant:	RIDARD Ph&Sty	Photo	
Observateurs:		Format:	Stagen x en
Précipitations:	pan de p&St&StatSt	Référence:	
Température:	temp&tr t& ar l&ennr n de z&bo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceSt& dr t&gal& de v&St& de départ		

RV- UTPAP

ISnpectSt compl&te

OBSERVATIONS

1 Déx&mat&Sn

Linéaire inspecté (m): 0Y,12

Pente: Or 6

Nb Photo(s): 5

Nb Branchements(s): 2

Inspecté: 2

Nb Constat(s): 7

	PROs > Os 25 - rd dr Bor tq ARDOIX		 Usage: ear (r néen
Longueur: 0Y,12	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R12 → RôYY	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 0Y,12	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R12 → RôYY	Matériau: ° GC

2,22 m



)BCDès OEUD DE DV° ARP

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Photo:ML22497.jpg
Vidéo:00:00:02




1,9J m



)BAAèDVFORMAPIOs

(BAA) Déformation
Orientation:horizontale
Réduction:5%
Photo:ML22498.jpg
Vidéo:00:00:16
Poinçonnement ponctuel

6H -> 7H

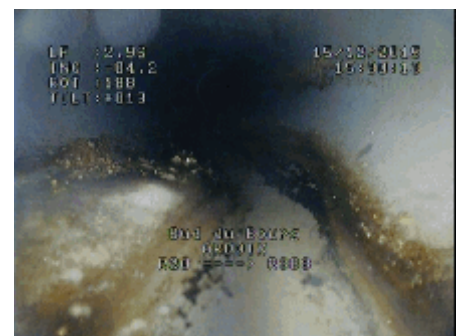


0,89 m



)BAAèDVFORMAPIOs


(BAA) Déformation
Orientation:horizontale
Photo:ML22499.jpg
Vidéo:00:00:24
Ovalisation

$$12\text{H} \rightarrow 12\text{H}$$

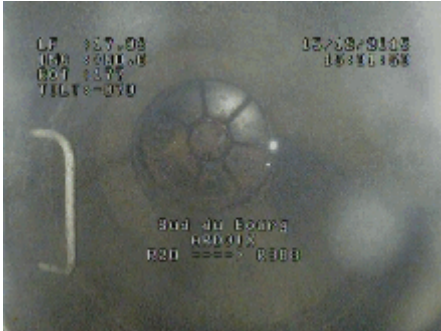
ARDOIX nr d dr uor kg			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 25 	
- r d dr Bor kg ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 0Y,12	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R12 → RôYY	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 0Y,12	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R12 → RôYY	Matériau: ° GC
0Y,12 m RôYY )BCEès OEUD D'ARRIGVE  (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,90m. Photo:ML22500.jpg/ML22501.jpg Vidéo:00:01:54  			


ARDOIX nr d dr uor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 25 - r d dr Bor lg ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 0Y,12	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R12 → RôYY	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 0Y,12	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R12 → RôYY	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

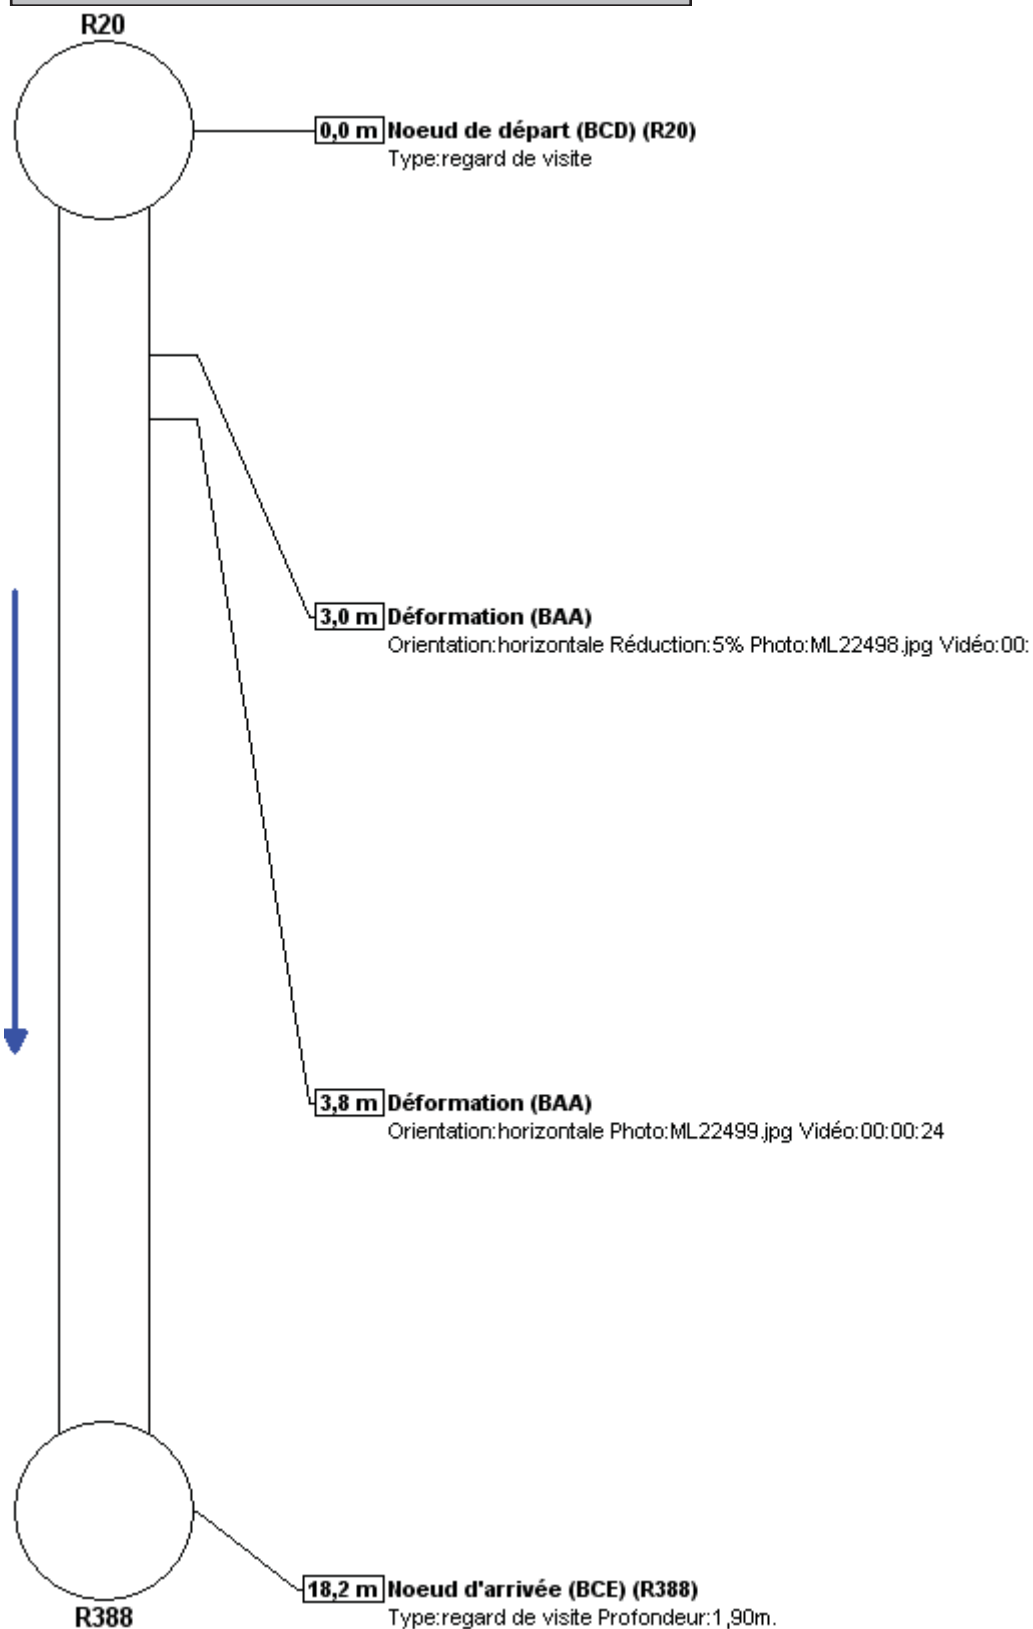

ARDOIX nr d dr Bor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 2J 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: ô1,ô2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: RôYY → R10	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô1,ô2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: RôYY → R10	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

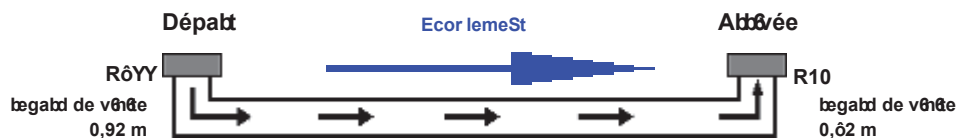

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uôS pr ulô
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavlaôô	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt ôtégtô lotn de la xautôatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ônpectôS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	ônpectôS de bor tôôe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ônpectôS pabtélécaméta côcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalôatôS	Positionnement:	dr lée d'eStegôttômeSt)hh:mm:nnèdepr ôh
Matériel:	ar cr Se menr ôe plône	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	Cameôa totatôve DPRJ5	Vidéo:	ml0ôY17.av6
Assistant:	TABEAUME Môkaël	Photo	
Observateurs:	RIDARD Phôlôty	Format:	ônagen xô en
Précipitations:	pan de plôcôôatôSn	Référence:	
Température:	tempêatr ôe ar ldennr n de zéô	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStôe dr longitd de vñte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectôS complôte

OBSERVATIONS

1 DéxômatôSn

Linéaire inspecté (m): ô1,ô2


Pente: Or 6


Nb Photo(s): J

Nb Branchements(s): 0

Inspecté: 2


Nb Constat(s): 5

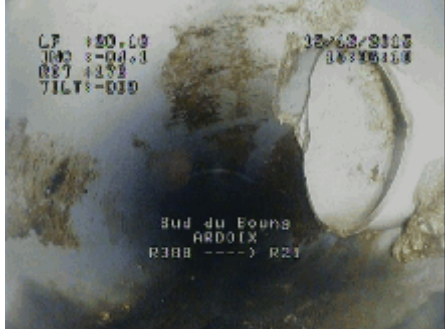ARDOIX nr d dr uor lg			Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 2J - r d dr Bor lg ARDOIX		
Longueur: ô1,ô2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: RôYY → R10	Usage: ear (r néen	
Longueur Inspectée: ô1,ô2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: RôYY → R10	Section: - ECPIOs 20	
2,22 m  RôYY)BCDès OEUD DE DV° ARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,90m. Photo:ML22502.jpg Vidéo:00:00:01  				
02,70 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22503.jpg Vidéo:00:00:59 Poinçonnement ponctuel   				
12,06 m  B20)BCAèRACCORDEMEs P (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:piquage direct - carotté Etat:raccordement ouvert Photo:ML22504.jpg Vidéo:00:03:31   				

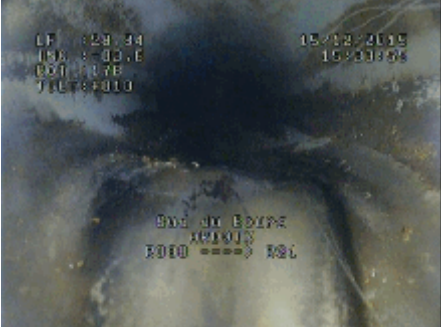ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 2J 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: ô1,ô2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: RôYY → R10	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô1,ô2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: RôYY → R10	Matériau: ° GC
1Y,Y7 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:15% Photo:ML22505.jpg Vidéo:00:07:06 Poinçonnement ponctuel 5H -> 8H  			
ô1,ô2 m )BCEès OEUD D'ARRIGVE R10 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22506.jpg/ML22507.jpg Vidéo:00:07:35   			


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
	PROs > Os 2J - r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen
	Longueur: ô1,ô2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: RôYY → R10
Longueur Inspectée: ô1,ô2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: RôYY → R10	Section: - ECPIOs 20
Matériau: ° GC			

PROFIL D'INSPECTION

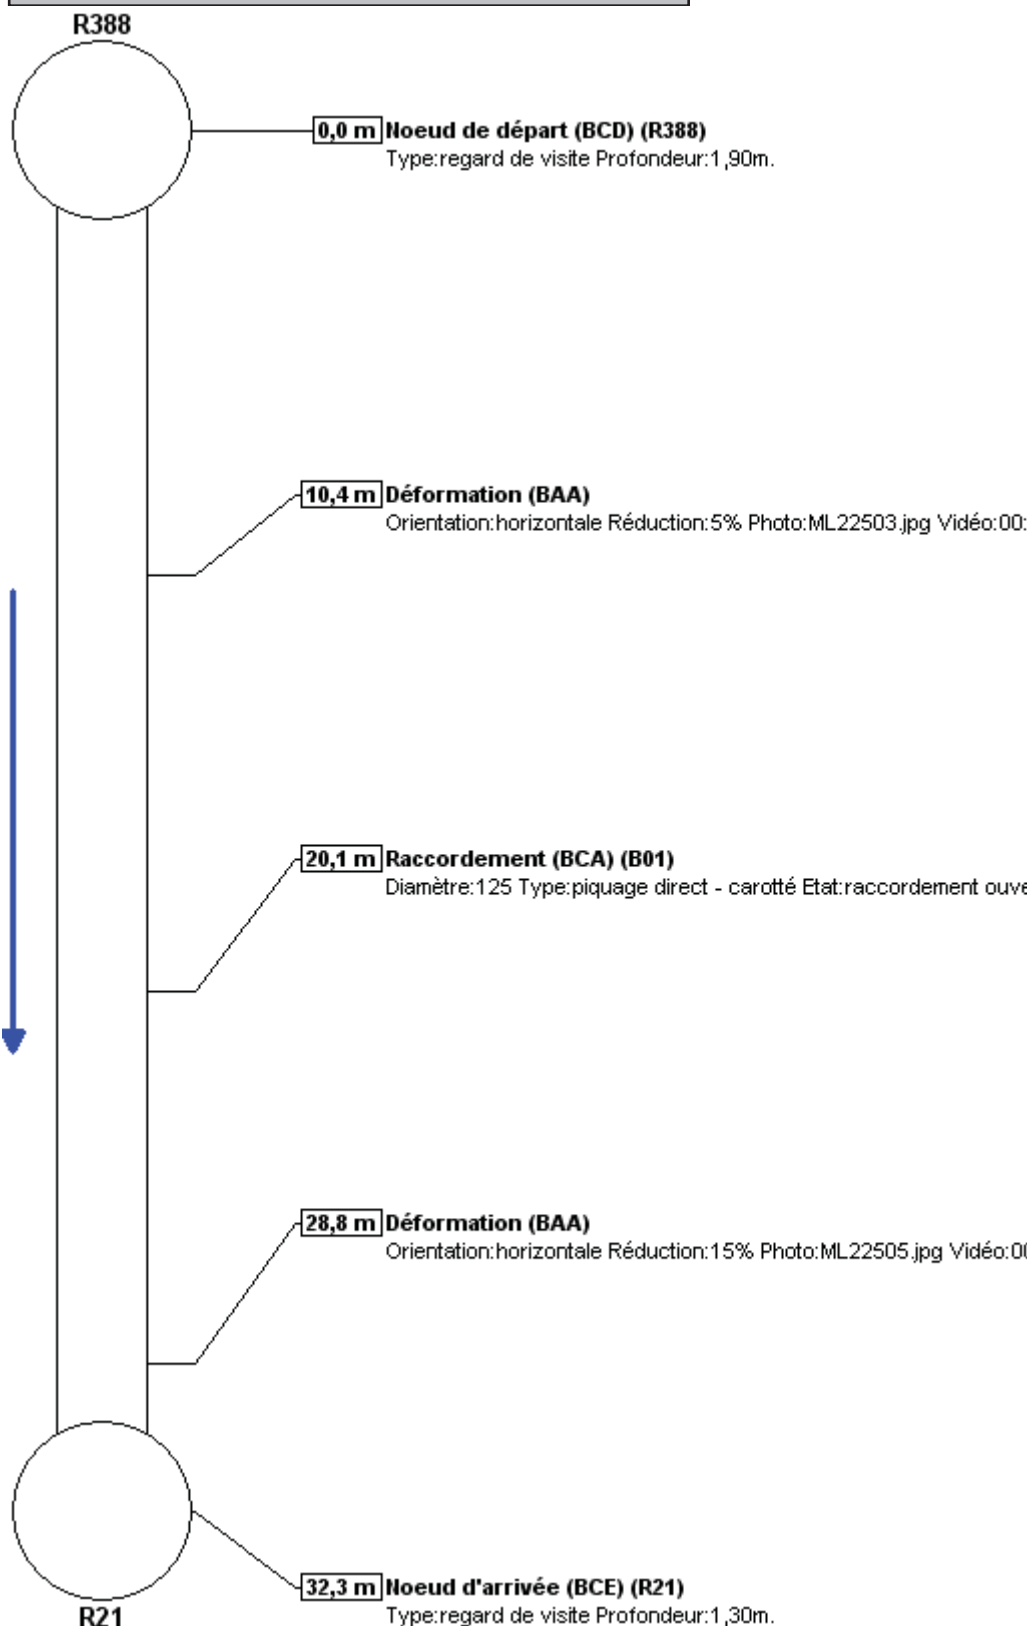

ARDOIX nr d dr Bor lg			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 28 	Usage: ear (r néen
Longueur: 52,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R10 → R11	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 52,72	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R10 → R11	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

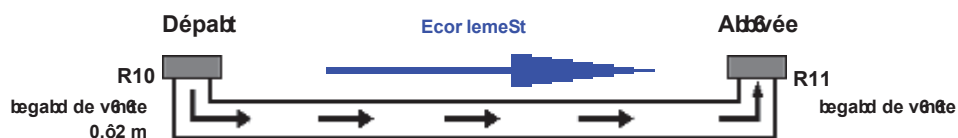

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uS pté
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavlaSt	Emplacement:	nor n den lâtSt
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégé lotn de la xautatSt
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectSt	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	CnpectSt de bor tSt de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectSt pabtélécaméta câcr laSt daSn la caSalatSt ar cr Se menr b pté	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:		Positionnement:	dr lée d'eStégSttèmeSt jhh:mm:nnèdepr St le déur t de la uaSde
Matériel:	Caméta totatve DPRJ5	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME M&kaël	Vidéo:	ml0ôYô9.av6
Assistant:	RIDARD Ph&ddy	Photo	
Observateurs:		Format:	énagen x en
Précipitations:	pan de ptécptatSt	Référence:	
Température:	temp&atr b ar ldennr n de z&bo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceSt& dr b&gal d de v&te de dépal&		

RV- UTPAP

ISnpectSt compl&te

Linéaire inspecté (m): 52,72

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 2


Nb Constat(s): 8

Nb Photo(s): 9

Inspecté: 2

OBSERVATIONS

ô Déx&mat&Sn L0 Rac&se

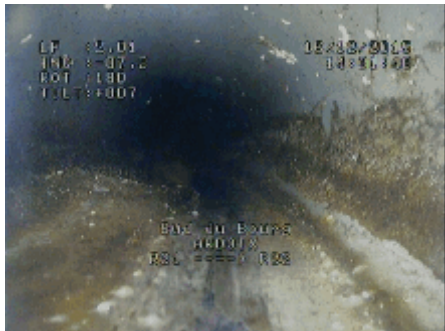ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 28		
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen		
Longueur: 52,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R10 → R11		Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 52,72	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R10 → R11		Matériau: ° GC
2,22 m  R10)BCDès OEUD DE DV° ARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22577.jpg Vidéo:00:00:01  				
1,20 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:10% Photo:ML22578.jpg Vidéo:00:00:13 Poinçonnement ponctuel 6H -> 8H   				



PROs > Os 28



- r d dr Bor bg
ARDOIX

Usage:
ear (r néen

Longueur:
52,72

Diamètre(mm):
122

Sens de la visite:

R10 → R11

Section:
- ECPIOs 20

Longueur Inspectée:
52,72

Longueur unitaire(m):
J,22

Sens de l'écoulement:

R10 → R11

Matériau:

- ° GC

5, Y2 m




)BDAè° j OPOKRA° j IE KVs VRATE

(BDA) Photographie générale

Photo:ML22579.jpg/ML22580.jpg

Vidéo:00:00:34

Regard borgne lors de l'inspection

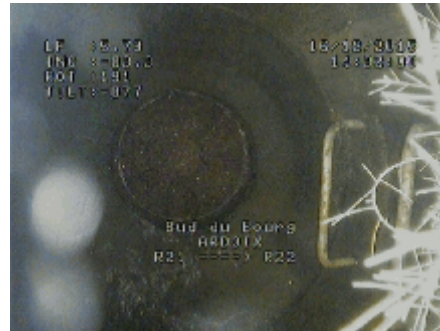

)DBAèRACIs E

(DBA) Racine

Type:radicelles

Photo:ML22581.jpg

Vidéo:00:00:47



8,09 m



BAADVFORMAPIOs

(BAA) Déformation

Orientation:horizontale

Réduction:5%

Photo:ML22582.jpg

Vidéo:00:02:46

Poinçonnement ponctuel

$$4H \rightarrow 6H$$


		PROs > Os 28 - r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen
Longueur: 52,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R10 → R11	Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 52,72	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R10 → R11	Matériau: ° GC	

77,77 m



)BAAèDVFORMAPIOs

(BAA) Déformation
Orientation:horizontale
Photo:ML22583.jpg
Vidéo:00:03:22
Ovalisation

12H -> 12H



52,72 m



)BCEèS OEUD D'ARRIGVE


R11

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
Photo:ML22584.jpg/ML22585.jpg
Vidéo:00:03:59




ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 28 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen)
Longueur: 52,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R10 → R11	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 52,72	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R10 → R11	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

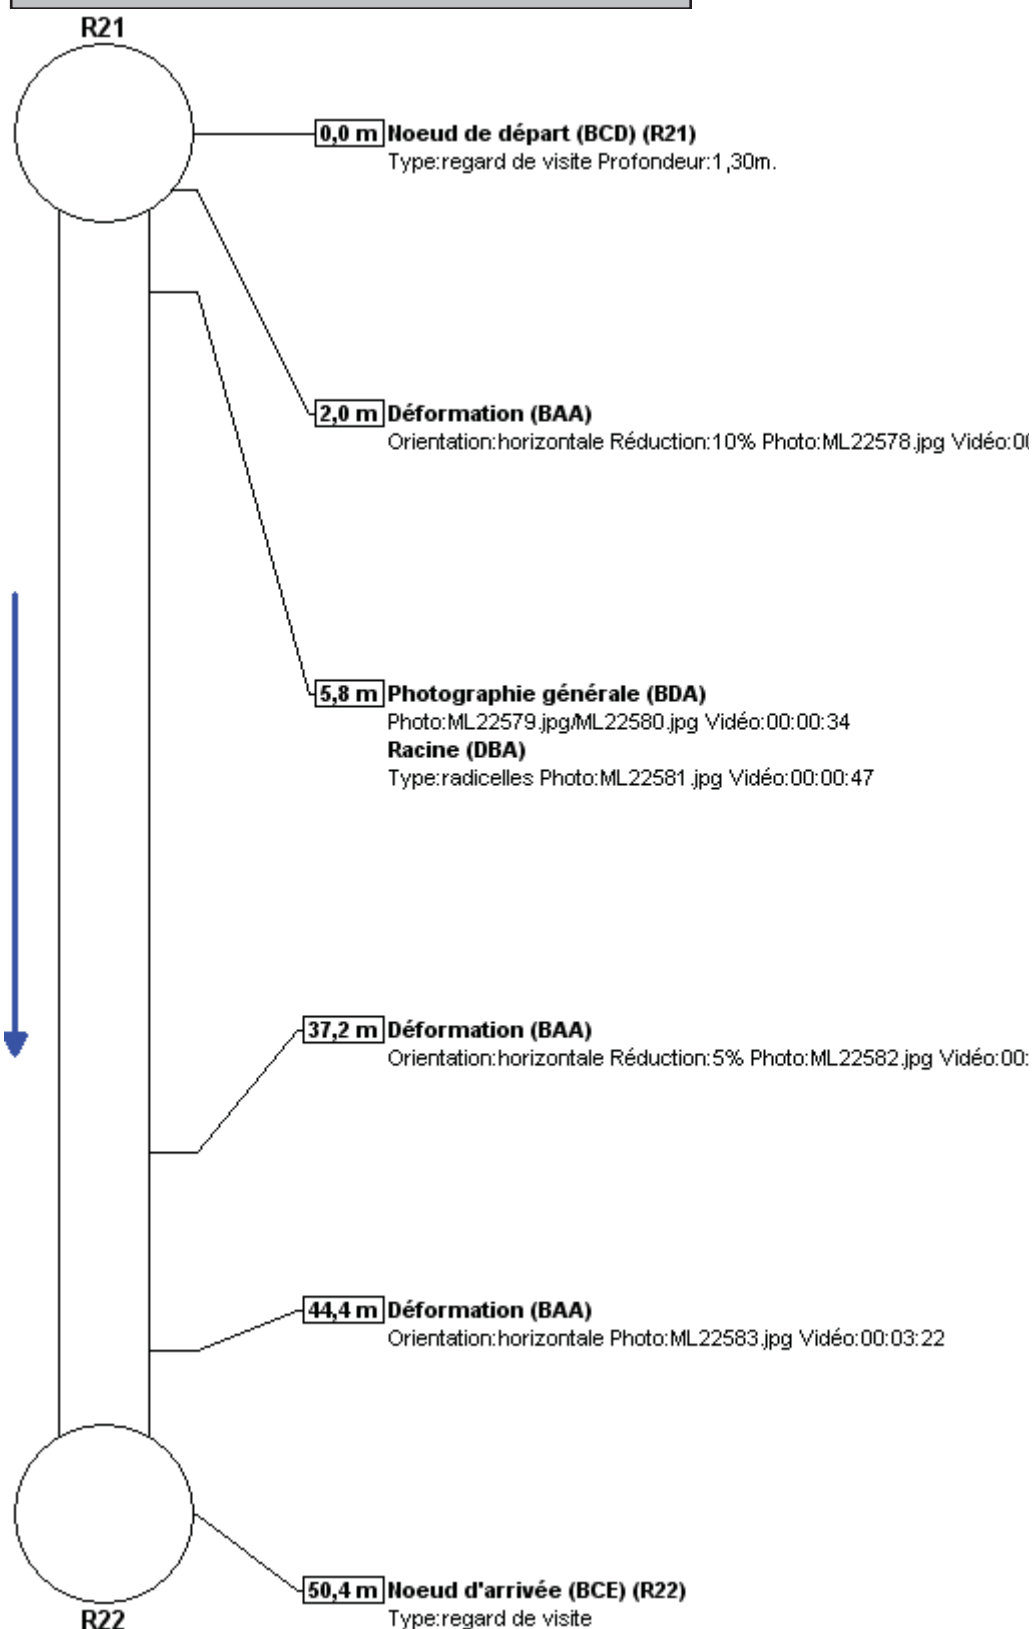

ARDOIX nr d dr Bor lg			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 2Y	
- r d dr Bor lg ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: ô9,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R1ô → R11	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô9,72	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R1ô ← R11	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

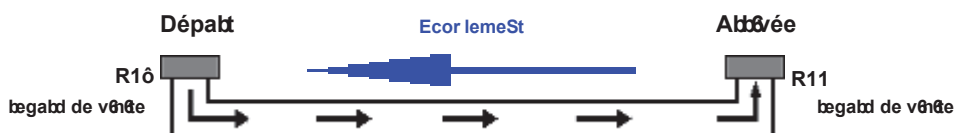

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laâe
Nom du réseau:		Propriété:	uâS ptâré
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâaâe	Emplacement:	nor n den hâldâe
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt âtégtâe lotn de la xautâatâs
Nettoyage:	Settoyé avaSt ânpectâs	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	ânpectâs de bor tâe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ânpectâs pabtélécaméta câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatâs	Positionnement:	dr lée d'eStâgtâttâmeSt)hh:mm:nnèdepr â
Matériel:	Cameta totatâe DPRJ5	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME Mâkaël	Vidéo:	ml0ôYô1.av6
Assistant:	RIDARD Phâttâ	Photo	
Observateurs:		Format:	ânagen xâ en
Précipitations:	pan de ptâcâatâSn	Référence:	
Température:	tempêatr âe ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStâe dr égald de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectâs complqte

OBSERVATIONS

0 Déxâmatâs

Linéaire inspecté (m): ô9,72

Pente: Or 6

Nb Photo(s): 7

Nb Branchements(s): 2

Inspecté: 2

Nb Constat(s): ô

	PROs>Os 2Y - r d dr Bor lq ARDOIX		 Usage: ear (r néen
Longueur: ô9,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R1ô → R11	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô9,72	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R1ô ← R11	Matériau: ° GC

2,22 m



BCDès OEUD DE DV° ARP

R1ô

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Photo:ML22541.jpg

Vidéo:00:00:02



17,7J m



BAAèDVFORMAPIOs

3H -> 6H




(BAA) Déformation


Orientation:horizontale

Réduction:20%

Photo:ML22542.jpg

Vidéo:00:02:08

Poinçonnement ponctuel

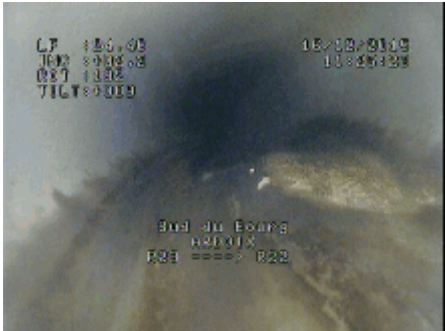

ô9,72 m



BCEès OEUD D'ARRIGVE

R11

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite

Photo:ML22543.jpg/ML22544.jpg

Vidéo:00:04:30





TECHNI-VISION

Edition du 19/01/2016


34/98

ARDOIX nr d dr uor kg		Date : 05/01/1205	
	PROs > Os 2Y - r d dr Bor kg ARDOIX		Usage: ear (r néen
	Longueur: ô9,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R1ô → R11 Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô9,72	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R1ô ← R11 Matériau: ° GC	

PROFIL D'INSPECTION

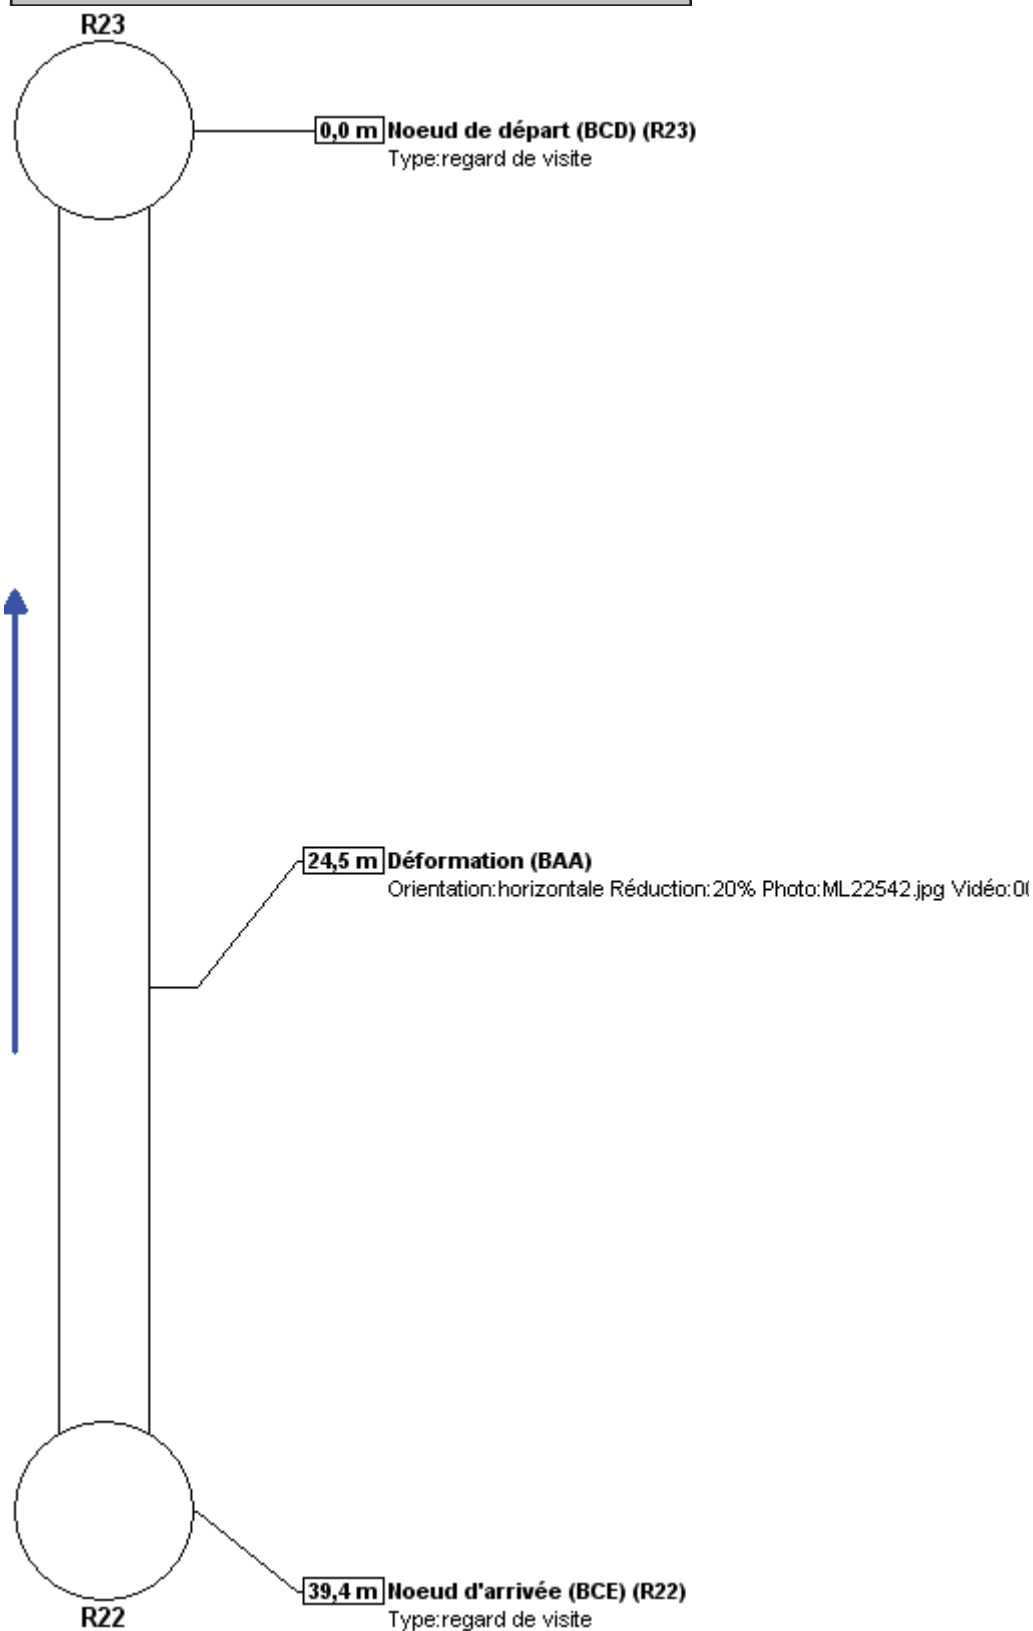

ARDOIX nr d dr Bor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 29 	
		Usage: ear (r néen	
Longueur: ôY,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17 → R1ô	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ôY,J2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R17 ← R1ô	Matériau: ° GC

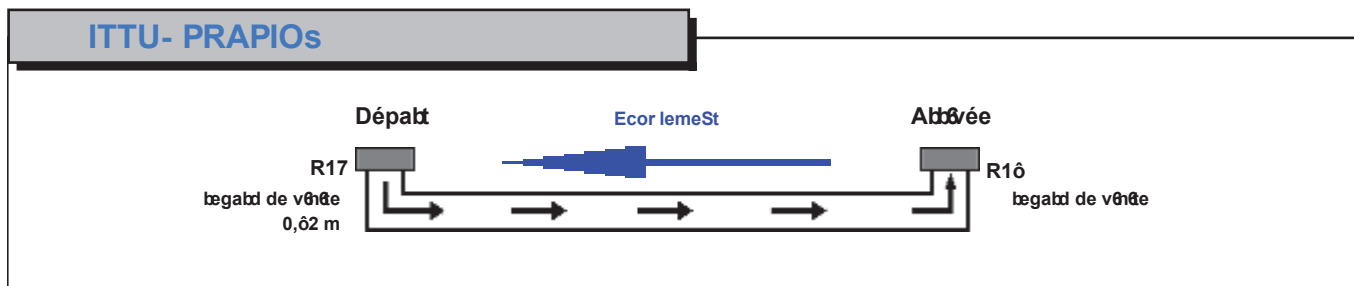

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uôS ptôré
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâaSt	Emplacement:	nor n den hâldStn
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement StégéSt lotn de la xautâatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt GnectôS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	GnectôS de bor tSt de l'état	Vidéo	
Méthode:	GnectôS pabtelécâmêta câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatôS ar cr Se menr b pStne	Positionnement:	dr lée d'eStégSttêmeSt jhh:mm:nnèdepr St le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameâ totatôve DPRJ5	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME M&kaël	Vidéo:	ml0ôYô0.av6
Assistant:	RIDARD Ph&ddy	Photo	
Observateurs:		Format:	Stagen x en
Précipitations:	pan de pStc&atôSn	Référence:	
Température:	temp&atr b ar ldennr n de z&bo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceSt& dr b&gal d de v&St de départ		


RV- UTPAP

ISn&ctôS compl&te		<u>OBSERVATIONS</u>
Linéaire inspecté (m): ôY,J2		Ar cr Se aSomâ& b&ScoSt&ée lotn de l'GnectôS
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 7	
Nb Branchements(s): 0	Inspecté: 2	
Nb Constat(s): ô		


ARDOIX nr d dr uor lg			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 29 	
- r d dr Bor lg ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: ôY,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17 → R16	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ôY,J2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R17 ← R16	Matériau: ° GC
2,22 m R17 )BCDès OEUD DE DV° ARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22537.jpg Vidéo:00:00:01 			
8,85 m B21 )BCAèRACCORDEMEs P (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:piquage direct - carotté Etat:raccordement ouvert Photo:ML22538.jpg Vidéo:00:00:35 			
ôY,J2 m R16 )BCEès OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22539.jpg/ML22540.jpg Vidéo:00:03:26  			

ARDOIX nr d dr uor kg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 29	
- r d dr Bor kg ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: ôY,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17 → R1ô	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ôY,J2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R17 ← R1ô	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

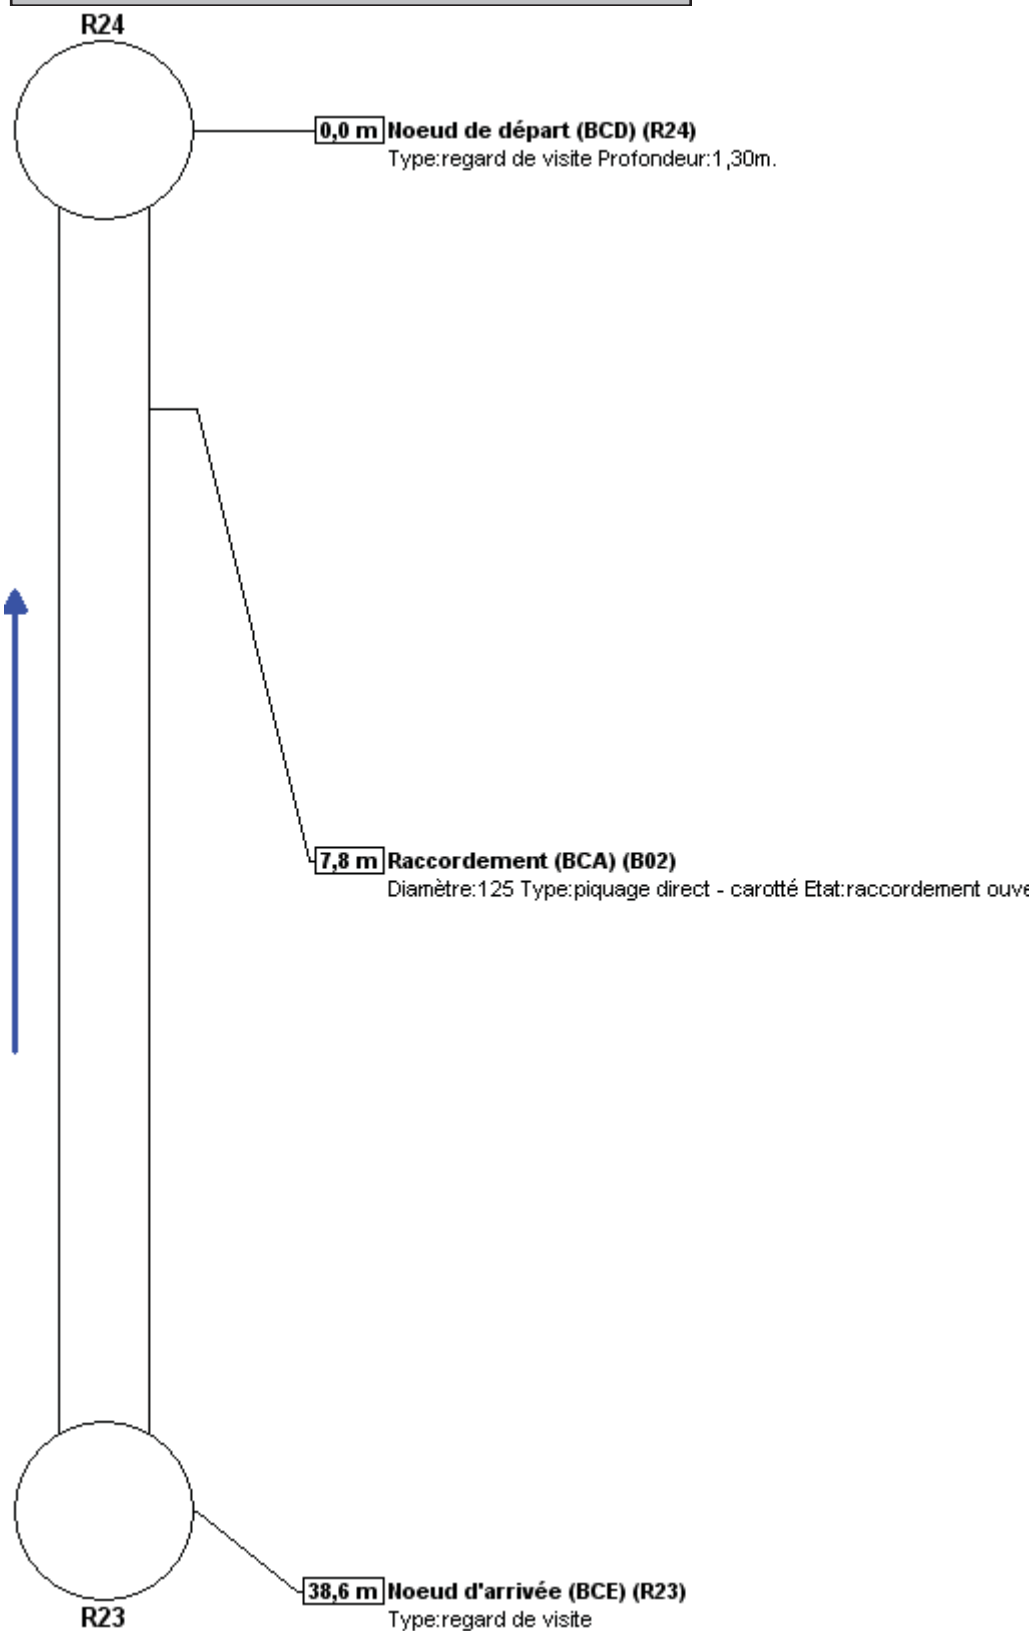

ARDOIX nr d dr Bor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 02 	
- r d dr Bor lg ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 59,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R15 → R17	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 59,02	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R15 → R17	Matériau: ° GC

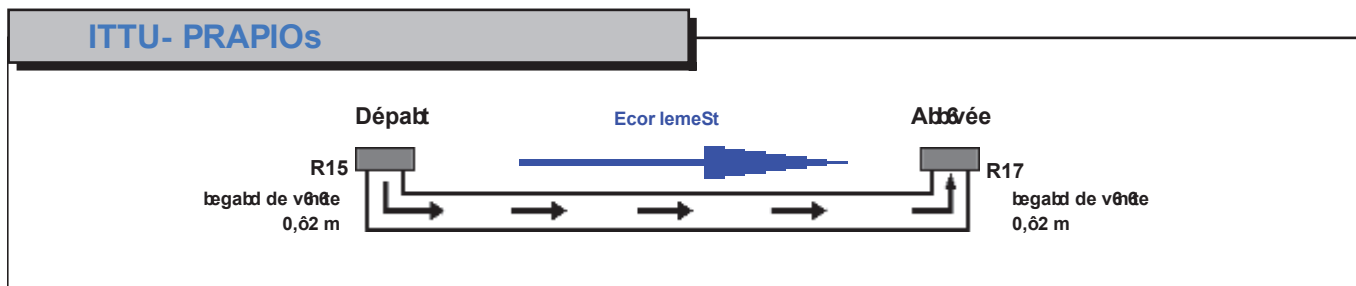

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	càcr lañe
Nom du réseau:		Propriété:	uñS pr ulñ
Type d'ouvrage:	utñSchemeSt or collecter bglavññe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	bévèmeSt Stégñe loñ de la xautñatñS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ññpectñS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	ññpectñS de bor tññe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ññpectñS pabtelécaméñe càcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalñatñS	Positionnement:	dr lñe d'eStegññtñmeSt)hh:mm:nnèdepr ññ
Matériel:	ar cr Se menñr bñ plññe	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	Cameññ totatñve DPRJ5	Vidéo:	ml06Y66.av6
Assistant:	TABEAUME Mñkañl	Photo	
Observateurs:	RIDARD Phñññy	Format:	ññagen xñ en
Précipitations:	pan de plñcññatñSn	Référence:	
Température:	tempéñatr bñ ar ldennñ n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStñe dr bégald de vññe de dépalt		

RV- UTPAP


ISñpectñS complñte	OBSERVATIONS
Linéaire inspecté (m): 59,02	1 DéxñmatñSn
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 8
Nb Branchements(s): 2	Inspecté: 2
Nb Constat(s): 5	

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 02 - r d dr Bor lq  ARDOIX		
Longueur: 59,02		Diamètre(mm): 122	Usage: ear (r néen	
Longueur Inspectée: 59,02		Sens de la visite: R15 → R17	Section: - ECPIOs 20	
Longueur unitaire(m): J,22		Sens de l'écoulement: R15 → R17	Matériau: ° GC	
2,22 m R15 )BCDès OEUD DE DV° ARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22545.jpg Vidéo:00:00:01  				
09,72 m R15 )BDAè° j OPOKRA° j IE KVs VRATE (BDA) Photographie générale Photo:ML22546.jpg/ML22547.jpg Vidéo:00:01:22 <i>Regard borgne lors de l'inspection</i>   				
ô2,J0 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction: 10% Photo:ML22548.jpg Vidéo:00:02:25 <i>Poinçonnement ponctuel</i>  3H -> 6H  				


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 02	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 59,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R15 → R17	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 59,02	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R15 → R17	Matériau: ° GC
78,YY m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22549.jpg Vidéo:00:04:17 Poinçonnement ponctuel 4H -> 5H  			
59,02 m )BCEès OEUD D'ARRIGVE R17 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22550.jpg/ML22551.jpg Vidéo:00:05:28   			

ARDOIX nr d dr uor kg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 02 - r d dr Bor kg ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 59,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R15 → R17	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 59,02	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R15 → R17	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

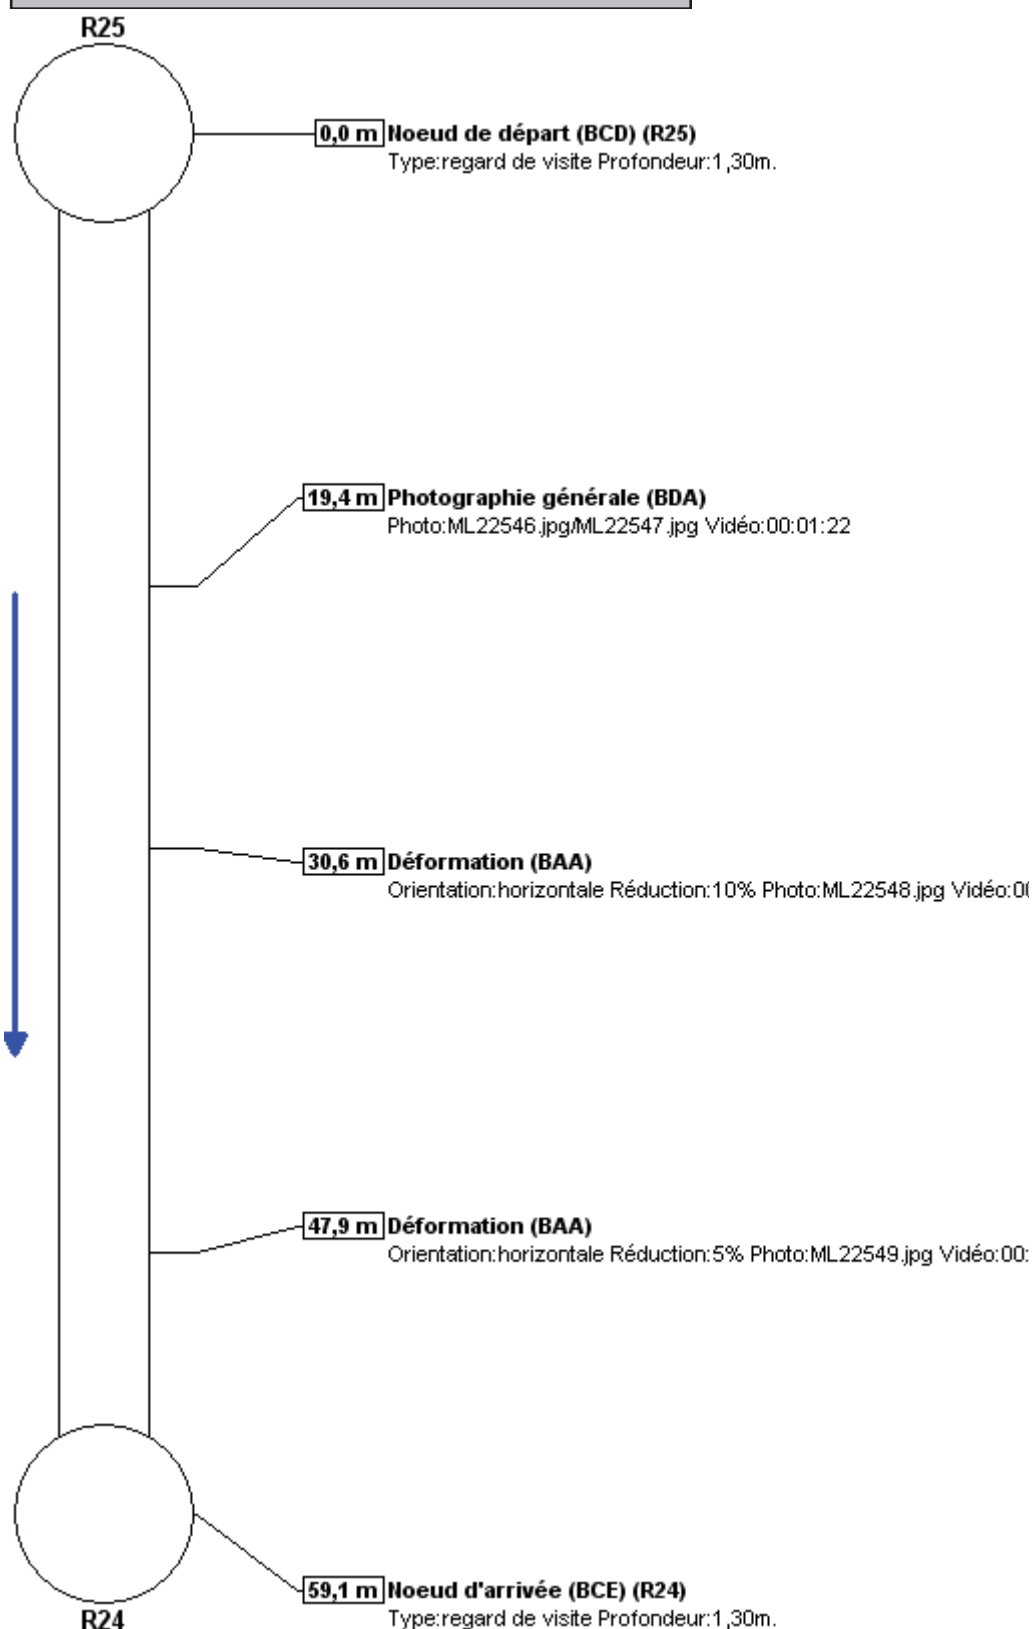

ARDOIX nr d dr Bor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 00 	
- r d dr Bor lg ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 52,22	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17 → R18	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 52,22	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R17 → R18	Matériau: ° GC

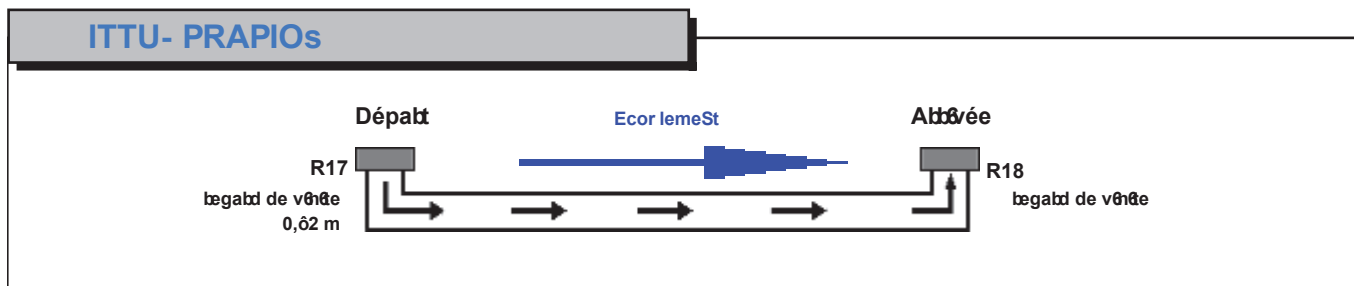

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uS pté
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâSt	Emplacement:	nor n den lâtSt
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtement Stégé lotn de la xautâSt
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectâS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	CnpectâS de bor tSt de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectâS pabtelécâmâ câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâSt ar cr Se menr b pñe	Positionnement:	dr lée d'eStégâttâmeSt)hh:mm:nnèdepr St
Matériel:	Cameâ totatâve DPRJ5	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME M&kaël	Vidéo:	ml06Y62.av6
Assistant:	RIDARD Ph&ddy	Photo	
Observateurs:		Format:	âgâgen x en
Précipitations:	pan de pñcâStâSt	Référence:	
Température:	temp&atr b ar ldennr n de z&bo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStâ dr bégab d vñte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectâS compl&te		OBSERVATIONS	
Linéaire inspecté (m): 52,22		1 DéxâmatâSn L0 Dépf t	
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 5		
Nb Branchements(s): 2	Inspecté: 2		
Nb Constat(s): 5			

	PROs > Os 00 - rd dr Bor tq ARDOIX		 Usage: ear (r néen
Longueur: 52,22	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17 → R18	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 52,22	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R17 → R18	Matériau: ° GC

2,22 m



)BCDès OEUD DE DV° ARP

(BCD) Noeud de départ
Type:regard de visite
Profondeur:1,30m.
Photo:ML22531.jpg
Vidéo:00:00:01




0Y,91 m



)BAAèDVFORMAPIOs

(BAA) Déformation
Orientation:horizontale
Réduction:10%
Photo:ML22532.jpg
Vidéo:00:01:15
Poinçonnement ponctuel

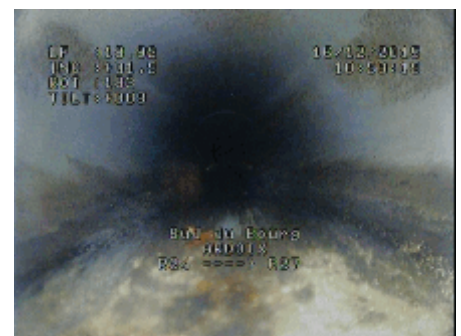


2,21 m



)BAAèDVFORMAPIOs


(BAA) Déformation
Orientation:verticale
Réduction:5%
Photo:ML22533.jpg
Vidéo:00:02:02
Poinçonnement ponctuel

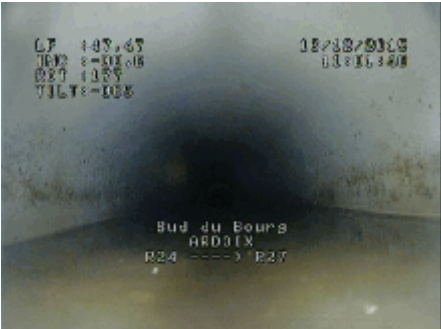

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 00		
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen		
Longueur: 52,22	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17 ➔ R18		Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 52,22	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R17 ➡ R18		Matériau: ° GC
71,07 m )BBCàDV° ÔP (BBC) Dépôt Type:grossier Epaisseur:25% Photo:ML22536.jpg Vidéo:00:03:20 5H -> 7H  				
52,22 m )BCEàs OEUD D'ARRIGVE R18 (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22535.jpg Vidéo:00:03:44  				


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 00 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 52,22	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R17 → R18	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 52,22	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R17 → R18	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

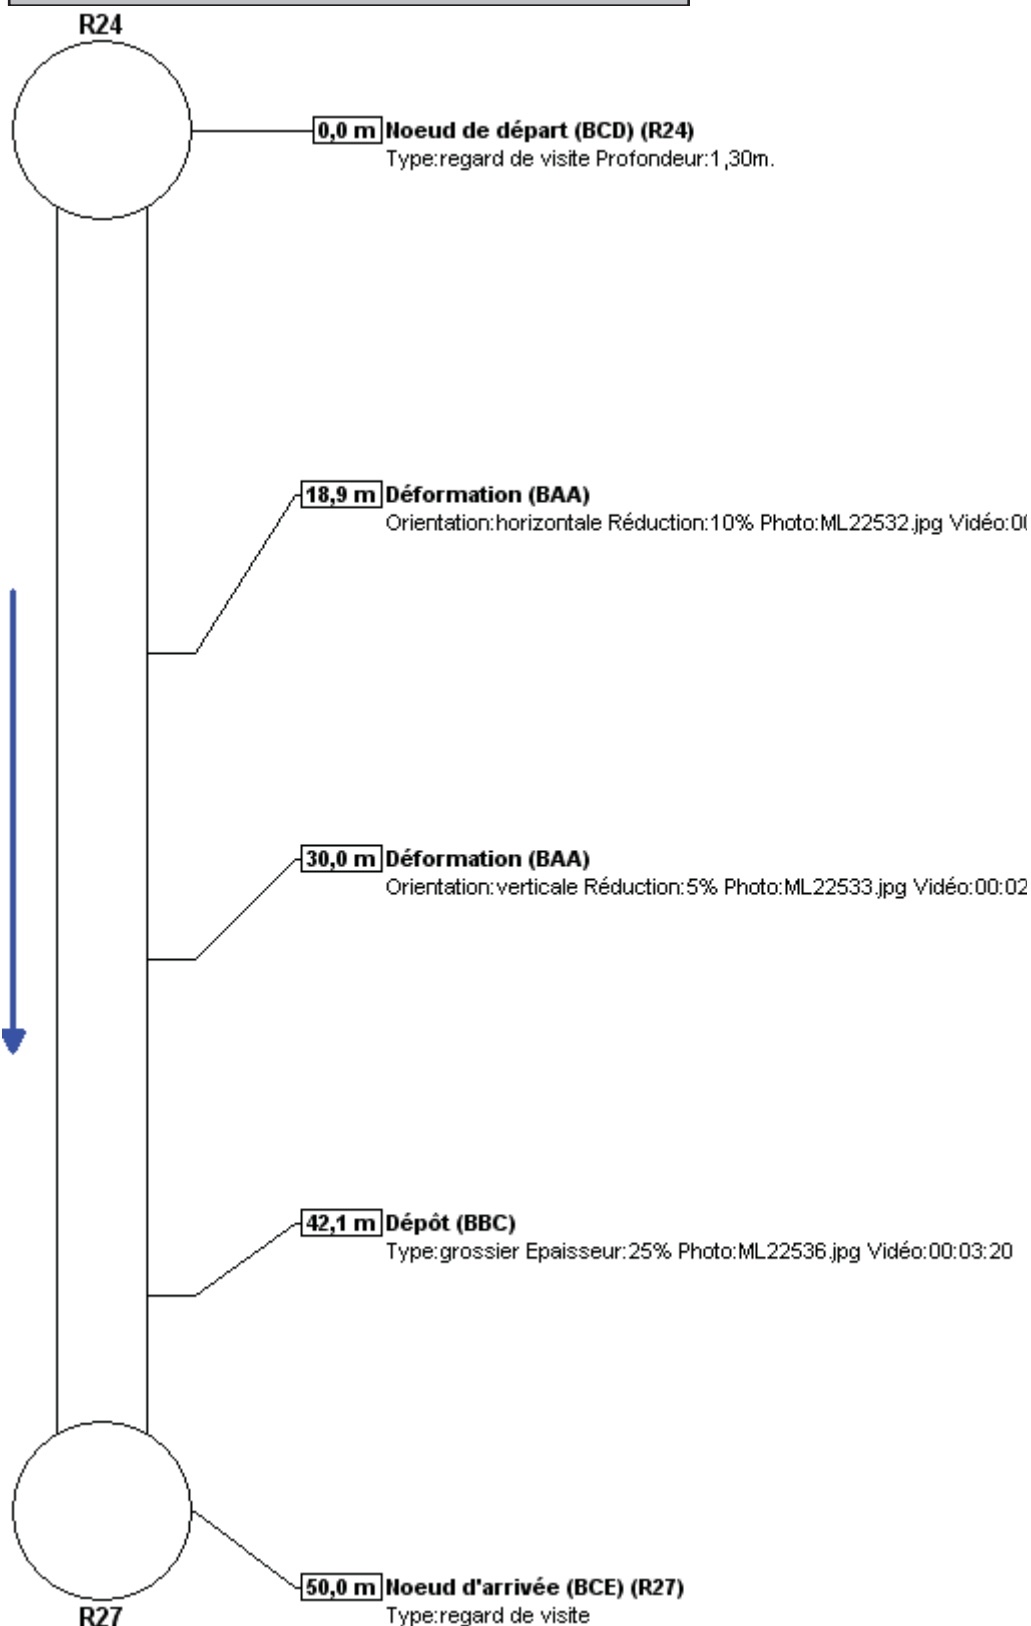

ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os ôô	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 77,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô11 → R1Y	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,02	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô11 ← R1Y	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

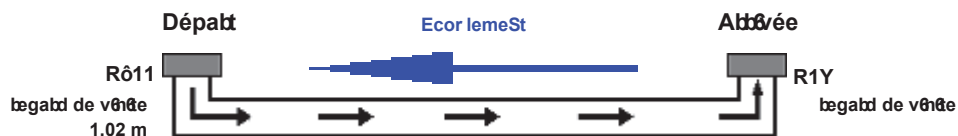

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr laôe
Nom du réseau:		Propriété:	uôS ptôré
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavôaôe	Emplacement:	nor n den lâlôôen
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt ôtégté lotn de la xautôatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ônpectôS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	ônpectôS de bor tôe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ônpectôS pabtélécaméta côcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalôatôS	Positionnement:	dr lée d'eStegôttômeSt)hh:mm:nnèdepr ôh
Matériel:	Cameta totatôve DPRJ5	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME Môkaël	Vidéo:	ml0ôY1Y.av6
Assistant:	RIDARD Phôlôty	Photo	
Observateurs:		Format:	ônagen xô en
Précipitations:	pan de ptôôôatôSn	Référence:	
Température:	tempêatr ôe ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStôe dr légald de vñte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectôS complôte

Linéaire inspecté (m): 77,02

Pente: Or 6

Nb Photo(s): J

Nb Branchements(s): 2


Inspecté: 2

Nb Constat(s): 5

OBSERVATIONS


ô s ôear (d'ear

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs > Os ôô - r d dr Bor lq  ARDOIX		
Longueur: 77,02		Diamètre(mm): 122	Usage: ear (r néen	
Longueur Inspectée: 77,02		Diamètre(mm): 122	Section: - ECPIOs 20	
Longueur unitaire(m): J,22		Sens de la visite: Rô11 ➔ R1Y		Matériau: ° GC
Sens de l'écoulement: Rô11 ➔ R1Y		Matériau: ° GC		
2,22 m  Rô11)BCDès OEUD DE DV° ARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:2,10m. Photo:ML22520.jpg Vidéo:00:00:01  				
0,05 m )BDDès IGEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:20% Photo:ML22521.jpg Vidéo:00:00:09 Début du flache à 0.50 mètre, fin à 1.50 mètre, hauteur maxi 4 cm  				
09,71 m )BDDès IGEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:10% Photo:ML22522.jpg Vidéo:00:01:21 Début du flache à 19 mètre, fin à 22 mètre, hauteur maxi 3 cm  				

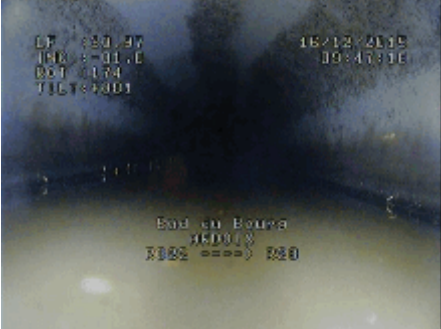ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os ôô 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 77,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô11 → R1Y	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,02	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô11 ← R1Y	Matériau: ° GC
ô2,98 m )BDDès IGEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:15% Photo:ML22523.jpg Vidéo:00:02:11 Début du flache à 30 mètre, fin à 38 mètre, hauteur maxi 4 cm 			
77,02 m )BCEès OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22524.jpg/ML22525.jpg Vidéo:00:03:13  			


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os ôô - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 77,02	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô11 → R1Y	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,02	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô11 ← R1Y	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

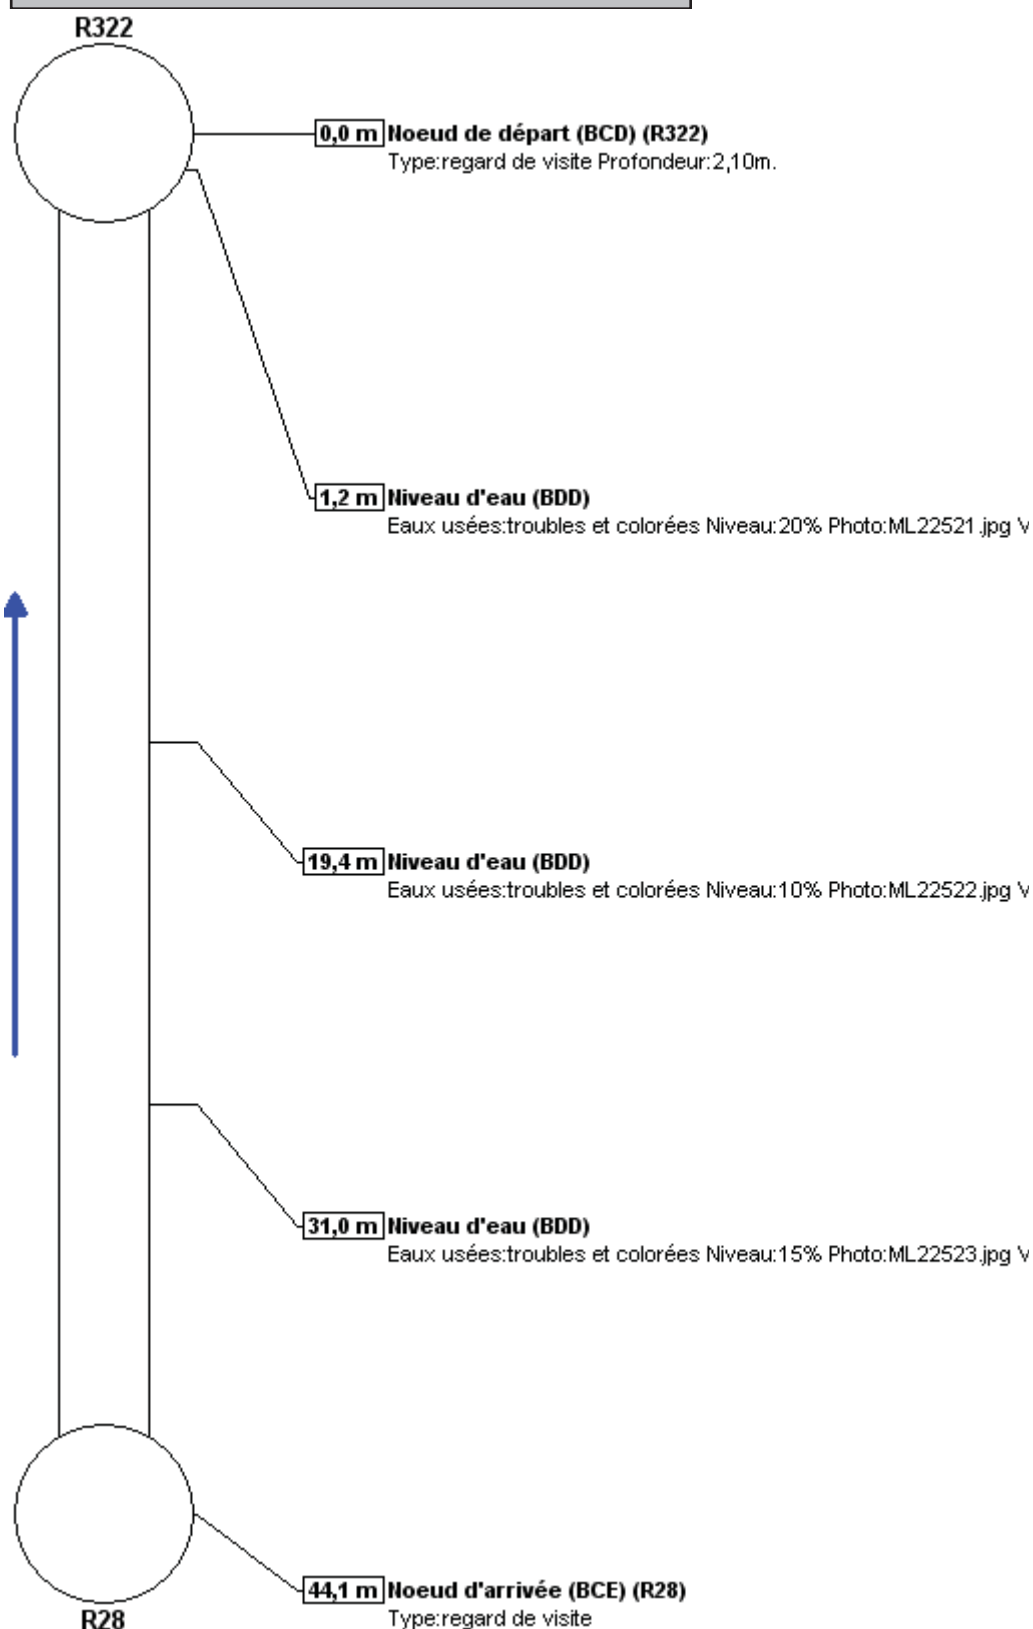

ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 07 	Usage: ear (r néen
Longueur: J2,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R15Y → R11	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: J2,J2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R15Y → R11	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

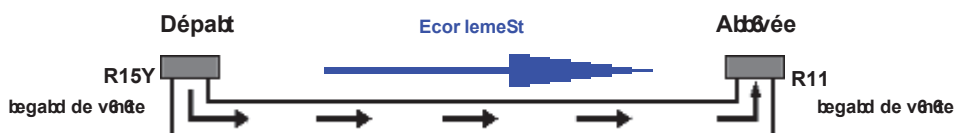

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uS pté
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collector bglavlaSt	Emplacement:	nor n den lâtSt
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégé lôn de la xautatSt
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectSt	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	CnpectSt de bor tSt de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectSt pabtelécaméta câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalhatSt ar cr Se menr b pté	Positionnement:	dr lée d'eStegSttmeSt jhh:mm:nnèdepr St le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameta totatve DPRJ5	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME M&kaél	Vidéo:	ml0ôYôY.av6
Assistant:	RIDARD Ph&ty	Photo	
Observateurs:		Format:	énagen x en
Précipitations:	pan de pt&ptatSt	Référence:	
Température:	temp&atr b ar ldennr n de z&bo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceSt& dr b&gal de v&te de départ		

RV- UTPAP

ISnpectSt compl&te

Linéaire inspecté (m): J2,J2

Pente: Or 6

Nb Photo(s): 5





Nb Branchements(s): 1


Inspecté: 2

Nb Constat(s): 7

OBSERVATIONS


Ar cr Se aSomal& b&ScoSt& lôn de l'&SnpectSt

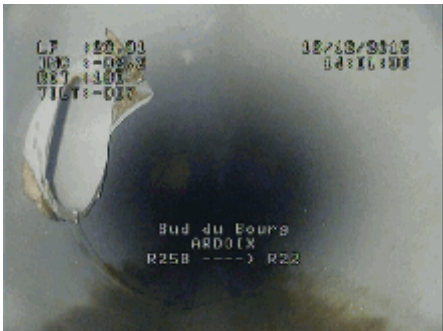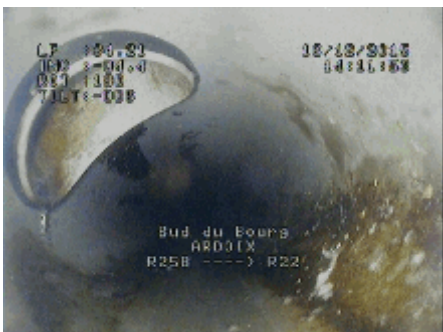ARDOIX nr d dr uor lg			Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 07 - r d dr Bor lg ARDOIX		
Longueur: J2,J2		Diamètre(mm): 122		Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: J2,J2		Sens de la visite: R15Y → R11		Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: J2,J2		Sens de l'écoulement: R15Y → R11		Matériau: ° GC
2,22 m R15Y)BCDès OEUD DE DV° ARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Photo:ML22572.jpg Vidéo:00:00:03  				
10,90 m B25)BCAèRACCORDEMEs P (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:piquage direct - carotté Etat:raccordement ouvert Photo:ML22573.jpg Vidéo:00:07:57   				
07,10 m B2J)BCAèRACCORDEMEs P (BCA) Raccordement Diamètre:160 Type:selle - carottée Etat:raccordement ouvert Photo:ML22574.jpg Vidéo:00:09:56   				

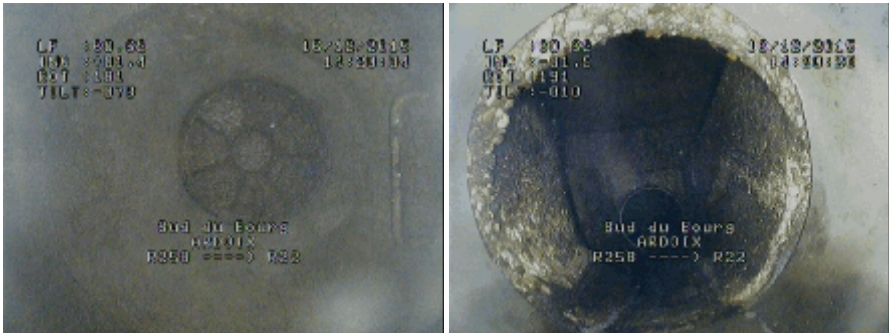ARDOIX nr d dr uor kg			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 07 	
- r d dr Bor kg ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: J2,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R15Y → R11	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: J2,J2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R15Y → R11	Matériau: ° GC
J2,J2 m R11 )BCEès OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22575.jpg/ML22576.jpg Vidéo:00:12:26  			


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 07 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: J2,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R15Y → R11	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: J2,J2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R15Y → R11	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

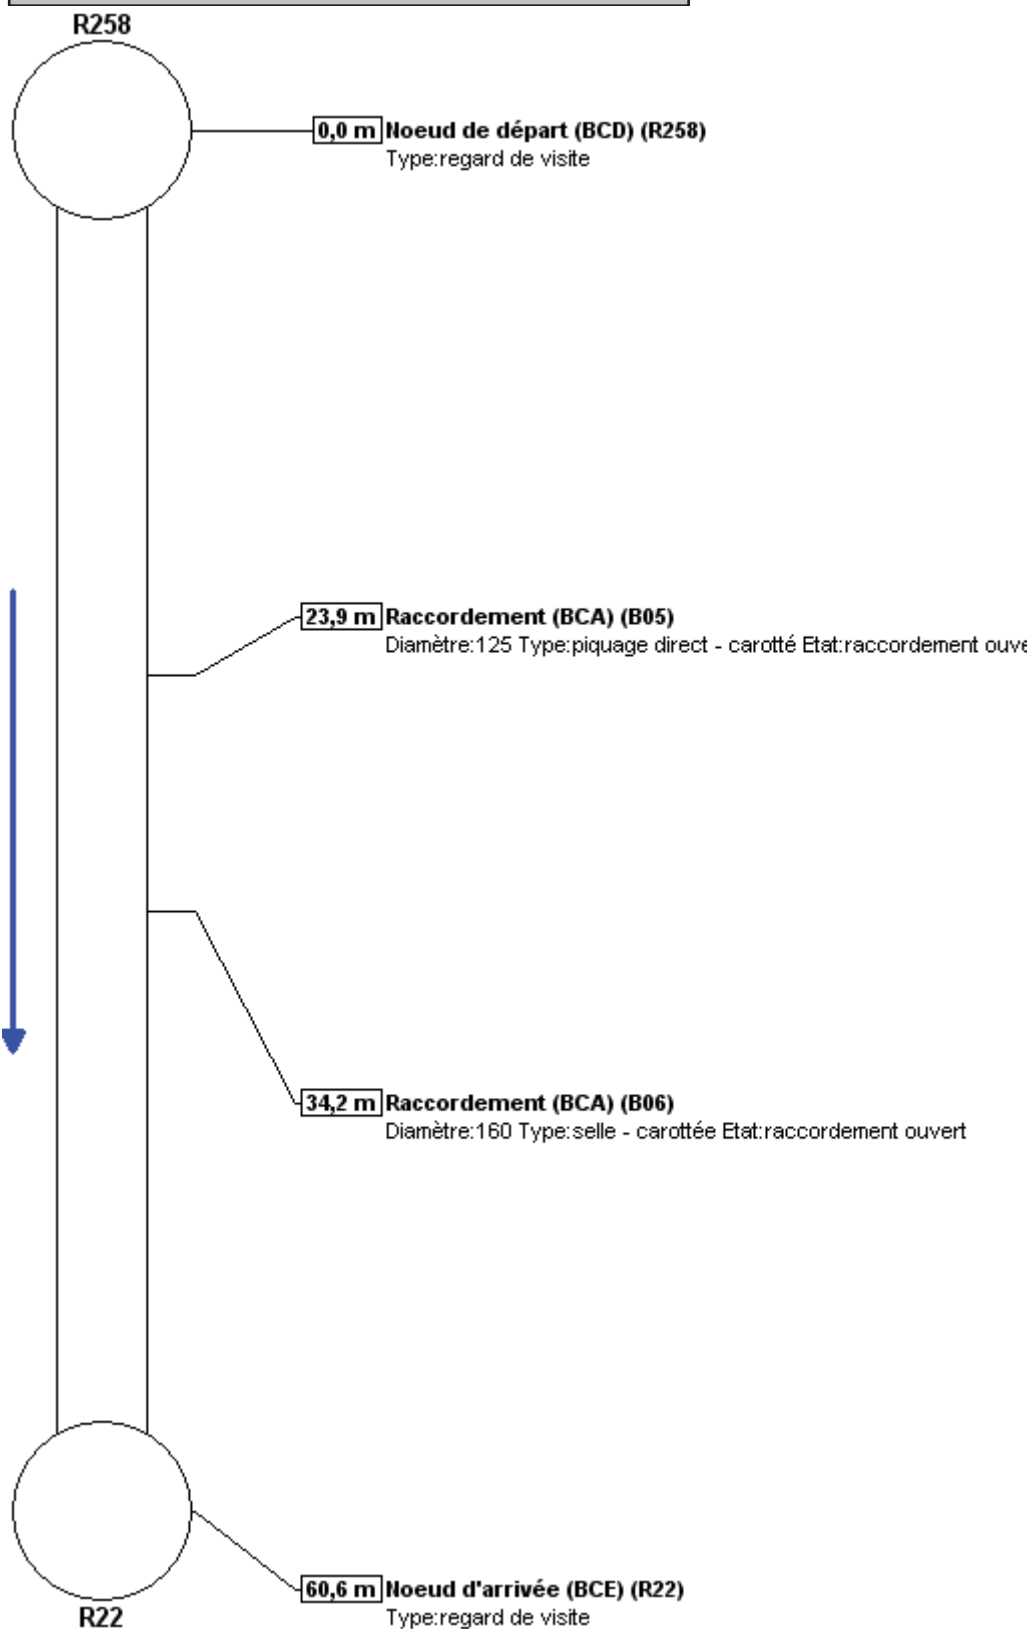

ARDOIX nr d dr Bor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 05	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: J0,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R00J → R15Y	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: J0,J2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R00J → R15Y	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

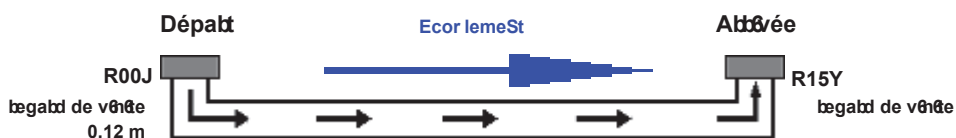

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	càcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uS pté
Type d'ouvrage:	utàSchemeSt or collecter bglavlaSt	Emplacement:	nor n den laldSt
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégé lotn de la xautatSt
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectSt	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	CnpectSt de bor tSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectSt pabtélécaméta càcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalatSt ar cr Se menr b pté	Positionnement:	dr lSe d'eStegSttèmeSt)hh:mm:nnèdepr St le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameta totatSe DPRJ5	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME M&kaél	Vidéo:	ml0ôYô8.av6
Assistant:	RIDARD Ph&ty	Photo	
Observateurs:		Format:	énagen x en
Précipitations:	pan de ptécptatSt	Référence:	
Température:	tempétatr b ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStSe dr légald de vñte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectSt compl&te

OBSERVATIONS

0 DéxmatSt

Linéaire inspecté (m): J0,J2


Pente: Or 6

Nb Photo(s): 8

Nb Branchements(s): 0

Inspecté: 2


Nb Constat(s): 5

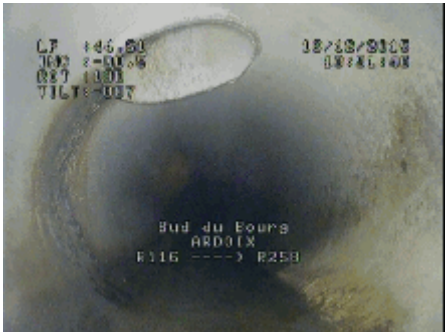ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 05		
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen		
Longueur: J0,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R00J → R15Y		Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: J0,J2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R00J → R15Y		Matériau: ° GC
2,22 m R00J)BCDès OEUD DE DV° ARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,20m. Photo:ML22565.jpg Vidéo:00:00:02  				
19,92 m B27)BDAè° j OPOKRA° j IE KVs VRATE (BDA) Photographie générale Photo:ML22566.jpg/ML22567.jpg Vidéo:00:01:55 Regard existant   				
77,50 m B27)BCAèRACCORDEMEs P (BCA) Raccordement Diamètre:125 Type:piquage direct - carotté Etat:raccordement ouvert Photo:ML22568.jpg Vidéo:00:03:00   				

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 05	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: J0,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R00J → R15Y	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: J0,J2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R00J → R15Y	Matériau: ° GC
7J,77 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:10% Photo:ML22569.jpg Vidéo:00:03:14 Poinçonnement ponctuel 4H -> 6H  			
J0,J2 m )BCEèS OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22570.jpg/ML22571.jpg Vidéo:00:04:20  			


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
	PROs > Os 05 - r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen)
	Longueur: J0,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R00J → R15Y
Longueur Inspectée: J0,J2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R00J → R15Y	Section: - ECPIOs 20 Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

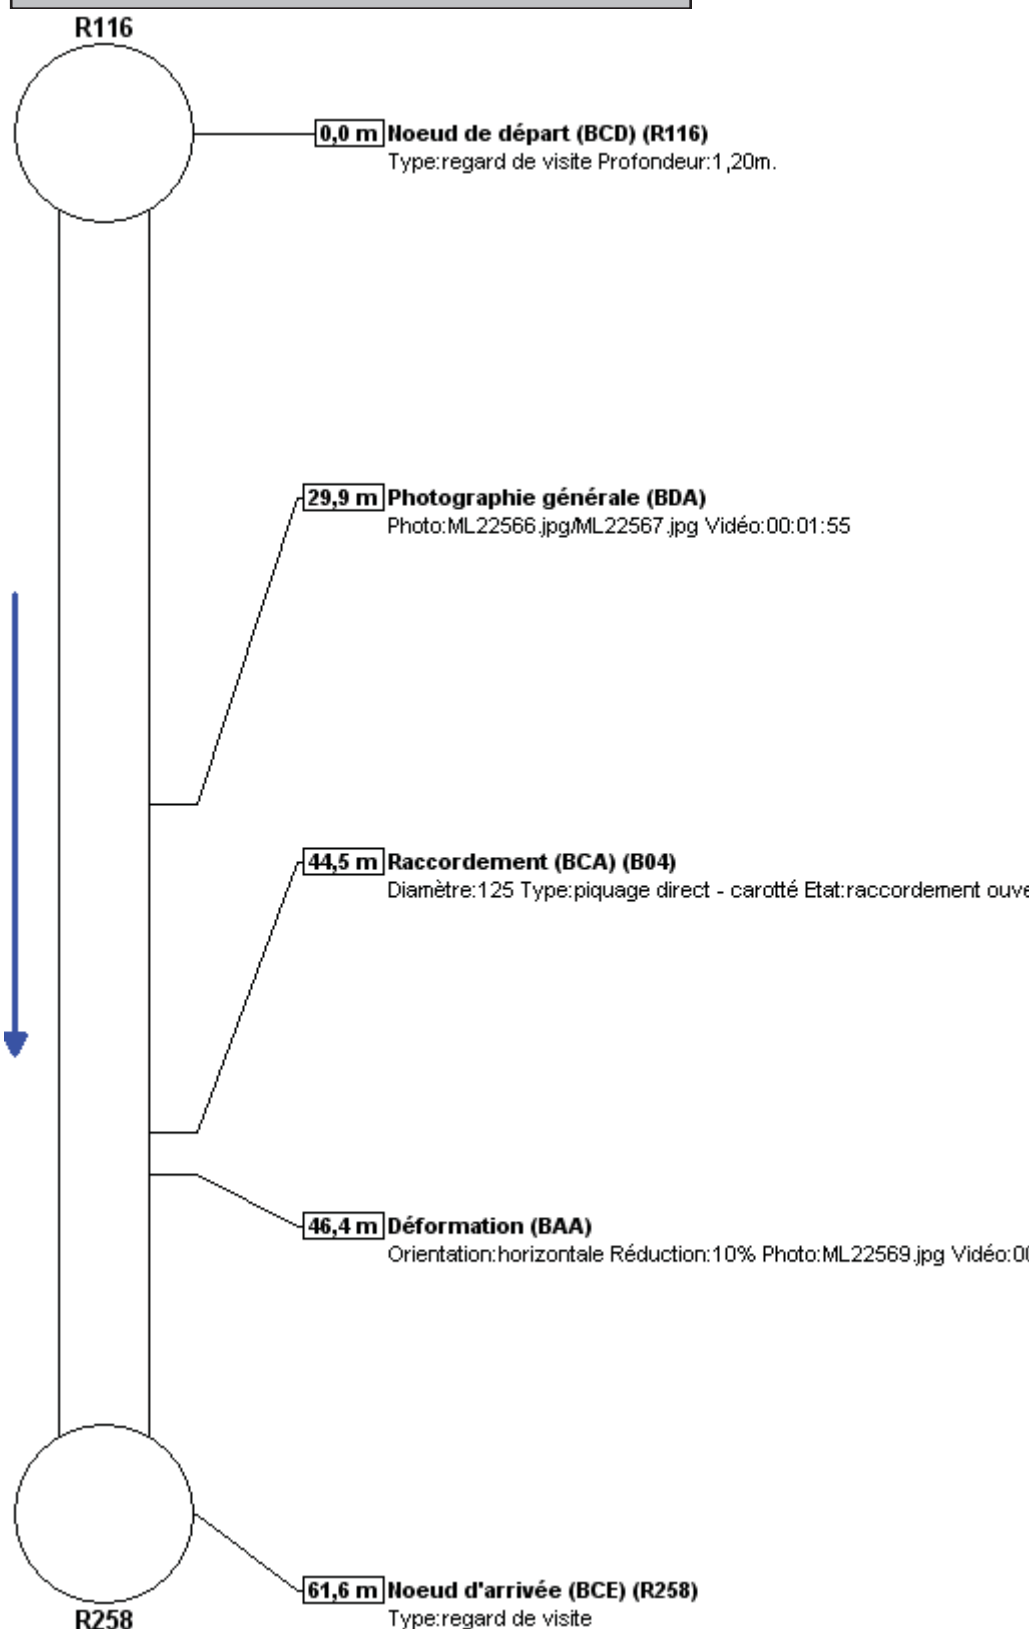

ARDOIX nr d dr Bor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 0J	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: ôJ,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R00J → RôYJ	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ôJ,92	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R00J ← RôYJ	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

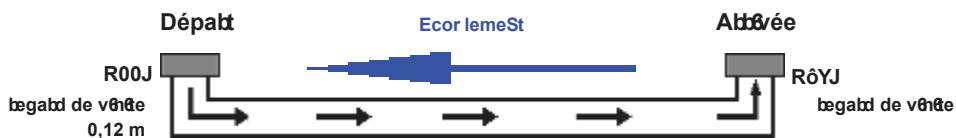

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uêS ptêrè
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâaSt	Emplacement:	nor n den lâlâSt
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	lèvêtemeSt Stégbè loîn de la xautâatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt CnpectâS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	CnpectâS de bor tStè de l'état	Vidéo	
Méthode:	CnpectâS pabtélécaméta câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatâS	Positionnement:	dr lée d'eStégâttâmeSt)hh:mm:nnèdepr St
Matériel:	Cameta totatâve DPRJ5	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME M&kaël	Vidéo:	ml0ôYôJ.av6
Assistant:	RIDARD Ph&ddy	Photo	
Observateurs:		Format:	âgagen x& en
Précipitations:	pan de ptécâatâSn	Référence:	
Température:	tempêatr t& ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStt& dr légald de vñtè de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectâS compl&te

OBSERVATIONS

1 DéxâmatâSn

Linéaire inspecté (m): ôJ,92

Pente: Or 6


Nb Photo(s): 5

Nb Branchements(s): 2

Inspecté: 2


Nb Constat(s): 7

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 0J - r d dr Bor lq  ARDOIX		
Longueur: ôJ,92		Diamètre(mm): 122		Usage: ear (r néen
Longueur Inspectée: ôJ,92		Sens de la visite: R00J ➔ RôYJ		Section: - ECPIOs 20
Longueur unitaire(m): J,22		Sens de l'écoulement: R00J ⬅ RôYJ		Matériau: ° GC
2,22 m  R00J)BCDès OEUD DE DV° ARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,20m. Photo:ML22560.jpg Vidéo:00:00:02  				
0ô,YJ m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:10% Photo:ML22561.jpg Vidéo:00:01:18 Poinçonnement ponctuel 5H -> 7H   				
10,20 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:10% Photo:ML22562.jpg Vidéo:00:02:14 Poinçonnement ponctuel 4H -> 6H   				

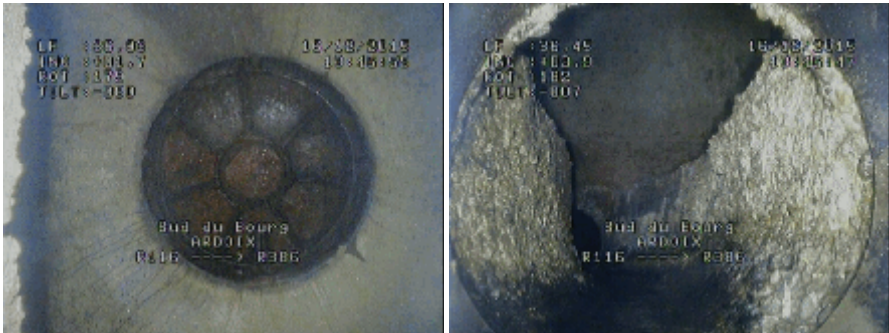ARDOIX nr d dr uor lqj			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 0J 	
- r d dr Bor lqj ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: ôJ,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R00J → RôYJ	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ôJ,92	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R00J ← RôYJ	Matériau: ° GC
ôJ,92 m  RôYJ)BCEàs OEUD D'ARRIGVE  (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22563.jpg/ML22564.jpg Vidéo:00:06:13 			


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 0J - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: ôJ,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R00J → RôYJ	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ôJ,92	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R00J ← RôYJ	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

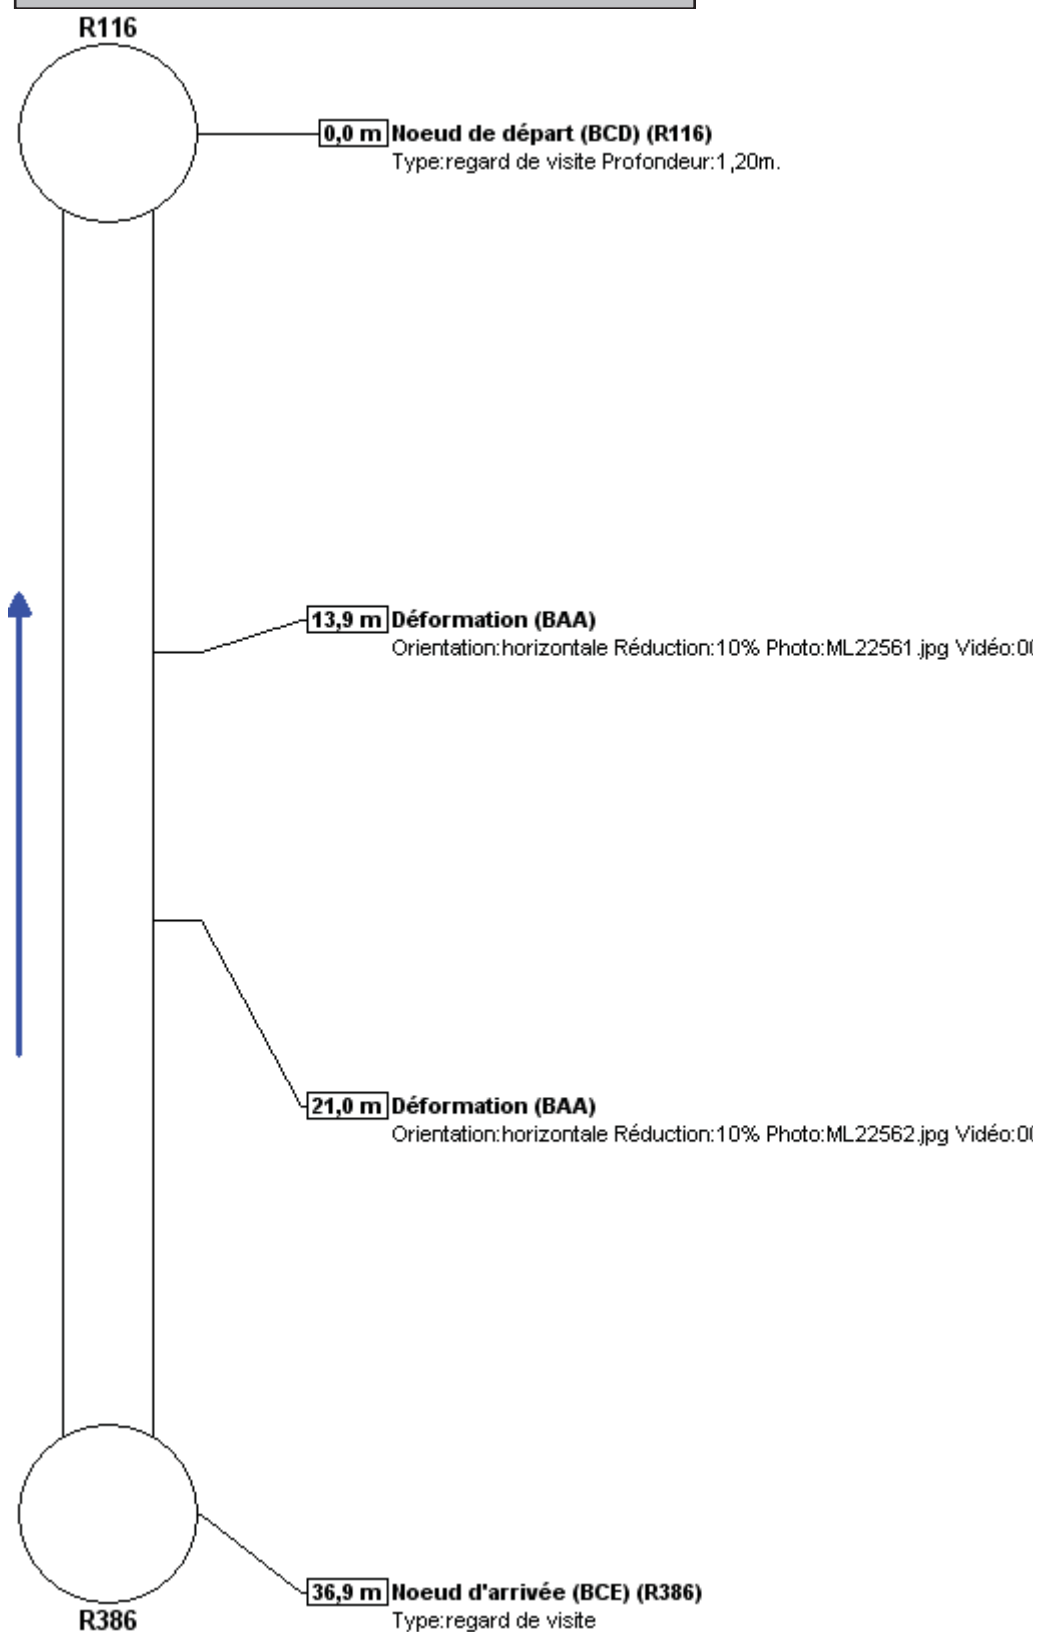

ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 08 	Usage: ear (r néen
Longueur: 18,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô57 → Rô55	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 18,J2	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô57 ← Rô55	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

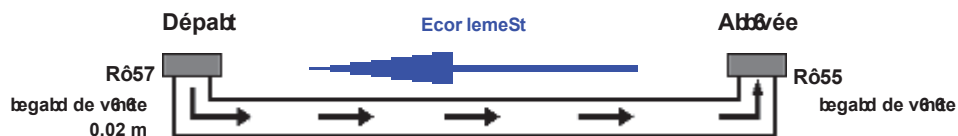

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uêS pr ulê
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavlaSt	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégbê loIn de la xautêatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ênpectôS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	ênpectôS de bor têSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ênpectôS pabtelécamêta câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalêatôS ar cr Se menr bê plêne	Positionnement:	dr lée d'eStêgêttêmeSt jhh:mm:nnèdepr ên le déur t de la uaSde
Matériel:	Camêta totatêve DPRJ5	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME Mêkaêl	Vidéo:	ml0ôY52.av6
Assistant:	RIDARD Phêlty	Photo	
Observateurs:		Format:	ênagen xê en
Précipitations:	pan de plêcêpêatôSn	Référence:	
Température:	tempêatr bê ar ldennr n de zêbo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStê dr légald de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectôS complête

Linéaire inspecté (m): 18,J2

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 2

Nb Constat(s): 1

Nb Photo(s): ô

Inspecté: 2

OBSERVATIONS

Ar cr Se aSomalê bêScoStêe loIn de l'ênpectôS

		PROs > Os 08 - r d dr Bor lg ARDOIX			Usage: ear (r néen
Longueur: 18,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô57 → Rô55	Section: - ECPIOs 20		
Longueur Inspectée: 18,J2	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô57 ← Rô55	Matériau: ° GC		

2,22 m



Rô57

)BCDès OEUD DE DV° ARP

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,10m.
 Photo:ML22623.jpg
 Vidéo:00:00:01





18,J2 m



Rô55

)BCEès OEUD D'ARRIGVE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22624.jpg/ML22625.jpg
 Vidéo:00:02:11







TECHNI-VISION

Edition du 19/01/2016

64/98


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 08 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 18,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô57 → Rô55	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 18,J2	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô57 ← Rô55	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION



ARDOIX nr d dr Bor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 0Y 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 9,82	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô50 → Rô57	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 9,82	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô50 ← Rô57	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

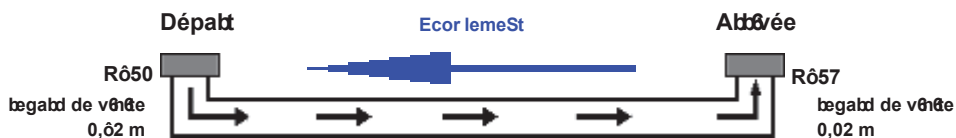

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laâe
Nom du réseau:		Propriété:	uâS pr ulâ
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavââe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt âtégtâ loân de la xautâatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ânpectâS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	ânpectâS de bor tâe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ânpectâS pabtelécâmâ câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatâS	Positionnement:	dr lâe d'eStâgâttâmeSt jhh:mm:nnèdepr ô
Matériel:	ar cr Se menr bâ plâe	Référence:	le dêur t de la uaSde
Inspecteur:	Cameâ totatâve DPRJ5	Vidéo:	ml0ôY79.av6
Assistant:	TABEAUME Mâkaël	Photo	
Observateurs:	RIDARD Phâbty	Format:	ânagen xâ en
Précipitations:	pan de plâcââatâSn	Référence:	
Température:	tempêatr bâ ar ldennr n de zêbo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStâe dr légald de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectâS complqte

Linéaire inspecté (m): 9,82

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 2

Nb Constat(s): 1

Nb Photo(s): ô

Inspecté: 2

OBSERVATIONS

Ar cr Se aSomâe bâScoStâe loân de l'ânpectâS

		PROs > Os 0Y - r d dr Bor lq ARDOIX		 Usage: ear (r néen
Longueur: 9,82	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô50 → Rô57	Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 9,82	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô50 ← Rô57	Matériau: ° GC	

2,22 m



Rô50

)BCDès OEUD DE DV° ARP

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,30m.
 Photo:ML22620.jpg
 Vidéo:00:00:01





9,82 m



Rô57

)BCEès OEUD D'ARRIGVE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,10m.
 Photo:ML22621.jpg/ML22622.jpg
 Vidéo:00:00:47







ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 0Y - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 9,82	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô50 → Rô57	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 9,82	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô50 ← Rô57	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION



ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 09 	Usage: ear (r néen
Longueur: 12,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô50 → Rô79	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 12,72	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô50 → Rô79	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

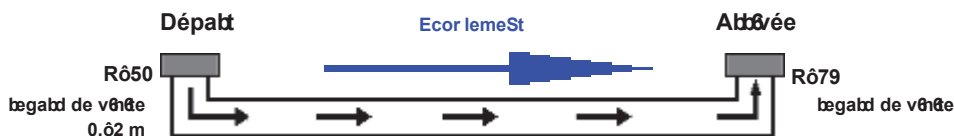

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uôS pr ulô
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavlaôô	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt ôtégtô loîn de la xautôatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ônpectôS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	ônpectôS de bor tôSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ônpectôS pabtélécaméta côcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalôatôS ar cr Se menr bô plône	Positionnement:	dr lée d'eStôgtôttômeSt)hh:mm:nnèdepr ôi le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameta totatôve DPRJ5	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME Môkaël	Vidéo:	ml0ôY7Y.av6
Assistant:	RIDARD Phôlôty	Photo	
Observateurs:		Format:	ônagen xô en
Précipitations:	pan de plôcôôatôSn	Référence:	
Température:	tempêatr bô ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStô dr légald de vñte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectôS complôte

Linéaire inspecté (m): 12,72

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 2

Nb Constat(s): 1

Nb Photo(s): ô

Inspecté: 2


OBSERVATIONS

Ar cr Se aSomalô bôScoStôée loîn de l'ônpectôS

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 09	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 12,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô50 → Rô79	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 12,72	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô50 → Rô79	Matériau: ° GC
2,22 m  Rô50)BCDès OEUD DE DV° ARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22617.jpg Vidéo:00:00:01 			
12,72 m  Rô79)BCEès OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22618.jpg/ML22619.jpg Vidéo:00:01:37  			


ARDOIX nr d dr uor kg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 09 - r d dr Bor kg ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 12,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô50 → Rô79	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 12,72	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô50 → Rô79	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

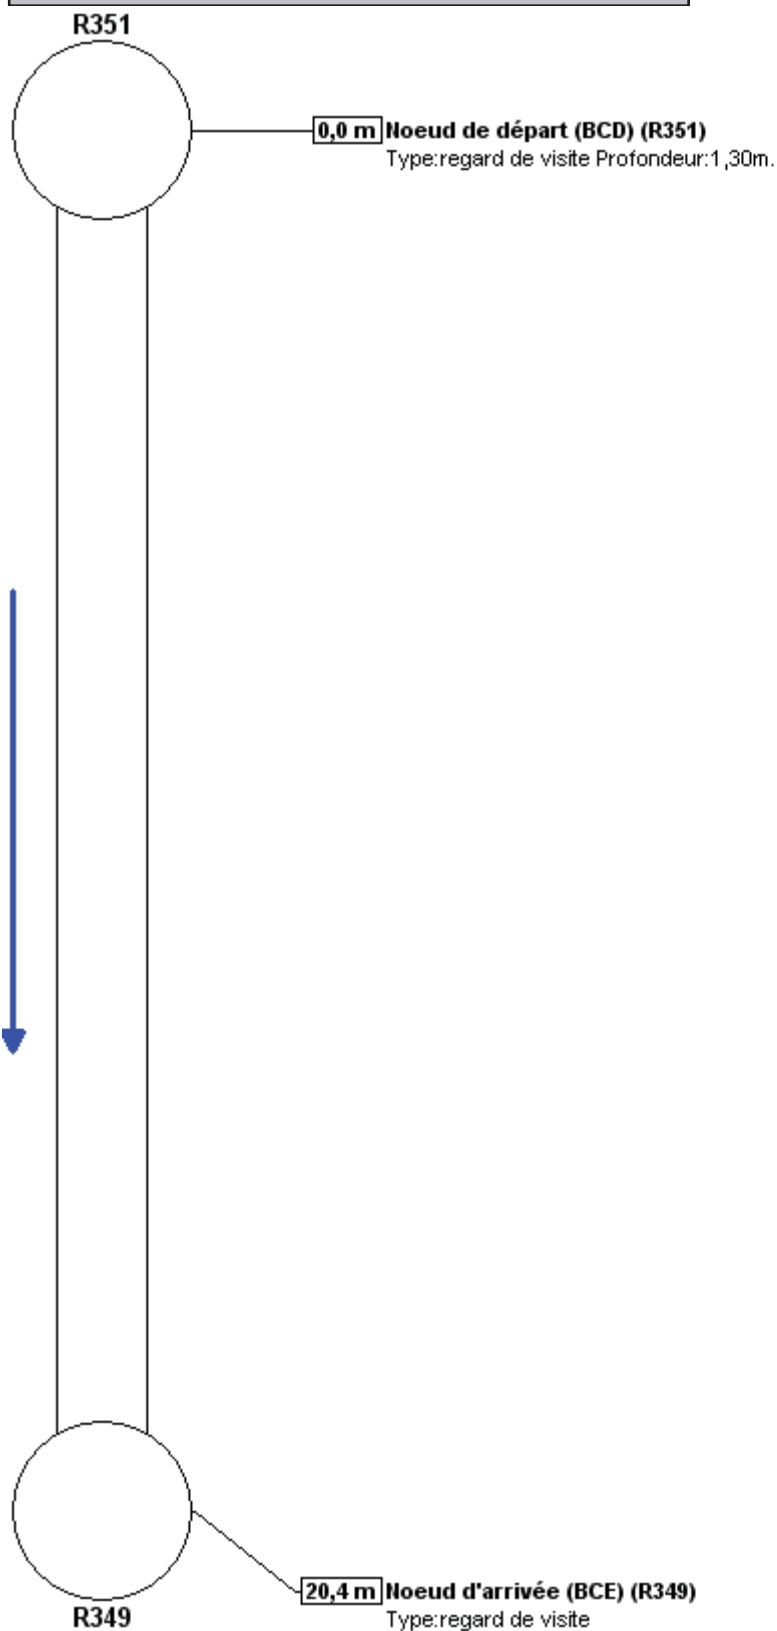

ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 12 	Usage: ear (r néen
Longueur: ô7,12	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô75 → Rô79	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô7,12	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô75 ← Rô79	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

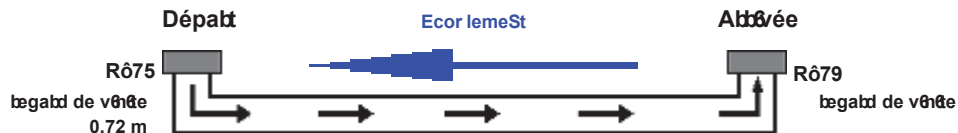

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uôS pr ulô
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavlaôô	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt ôtégtô loîn de la xautôatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ônpectôS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	ônpectôS de bor tôSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ônpectôS pabtélécaméta côcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalôatôS	Positionnement:	dr lée d'eStôgtôttômeSt)hh:mm:nnèdepr ô
Matériel:	Cameta totatôve DPRJ5	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME Môkaël	Vidéo:	ml0ôY78.av6
Assistant:	RIDARD Phôlty	Photo	
Observateurs:		Format:	ônagen x en
Précipitations:	pan de plôcôôatôSn	Référence:	
Température:	tempêatr ô ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStô dr légald de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectôS complôte

Linéaire inspecté (m): ô7,12

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 2

Nb Constat(s): 1

Nb Photo(s): ô

Inspecté: 2

OBSERVATIONS

Ar cr Se aSomalô ôSôStôôe loîn de l'ônpectôS

 PROs > Os 12 		- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen
Longueur: ô7,12	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô75 ➔ Rô79	Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: ô7,12	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô75 ➔ Rô79	Matériau: ° GC	

2,22 m



Rô75

)BCDès OEUD DE DV° ARP


(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,40m.
 Photo:ML22614.jpg
 Vidéo:00:00:01




ô7,12 m



Rô79

)BCEès OEUD D'ARRIGVE


(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22615.jpg/ML22616.jpg
 Vidéo:00:03:29

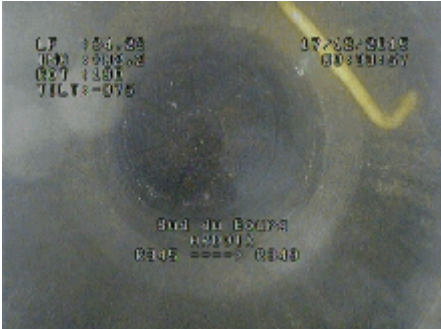


TECHNI-VISION

Edition du 19/01/2016

73/98


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 12 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: ô7,12	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô75 → Rô79	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô7,12	Longueur unitaire(m): ô,22	Sens de l'écoulement: Rô75 ← Rô79	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION



ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 10 	Usage: ear (r néen
Longueur: 0Y,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô75 → Rô7ô	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 0Y,92	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô75 → Rô7ô	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

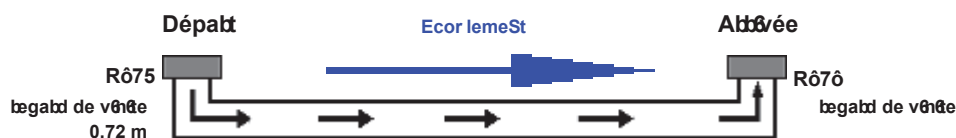

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laâe
Nom du réseau:		Propriété:	uâS pr ulâ
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavââe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt âtégtâ loân de la xautâatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ânpectâS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	ânpectâS de bor tâe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ânpectâS pabtelécâmââ câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatâS	Positionnement:	dr lâe d'eStâgtââmeSt)hh:mm:nnèdepr ô
Matériel:	ar cr Se menr bâ plâe	Référence:	le dêur t de la uaSde
Inspecteur:	Cameââ totatâve DPRJ5	Vidéo:	ml0ôY7J.av6
Assistant:	TABEAUME Mâkaël	Photo	
Observateurs:	RIDARD Phââty	Format:	ânagen xâ en
Précipitations:		Référence:	
Température:	pan de plâcââatâSn	Commentaire:	
Référence longitudinale:	tempêâtr bâ ar ldennr n de zêbo		
	ceStâe dr légald de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectâS complqte

Linéaire inspecté (m): 0Y,92

Pente: Or 6

Nb Photo(s): ô

Nb Branchements(s): 2

Inspecté: 2

Nb Constat(s): 1

OBSERVATIONS

Ar cr Se aSomaâe bâScoStââe loân de l'ânpectâS

	PROs>Os 10 - r d dr Bor lq ARDOIX				Usage: ear (r néen
Longueur: 0Y,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô75 → Rô7ô		Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: 0Y,92	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô75 → Rô7ô		Matériau: ° GC	

2,22 m



Rô75

)BCDès OEUD DE DV° ARP

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Profondeur:1,40m.

Photo:ML22611.jpg

Vidéo:00:00:02





0Y,92 m



Rô7ô

)BCEès OEUD D'ARRIGVE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite

Photo:ML22612.jpg/ML22613.jpg

Vidéo:00:01:33

Chute libre dans le regard







TECHNI-VISION

Edition du 19/01/2016

76/98


ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 10 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 0Y,92	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô75 → Rô7ô	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 0Y,92	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô75 → Rô7ô	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

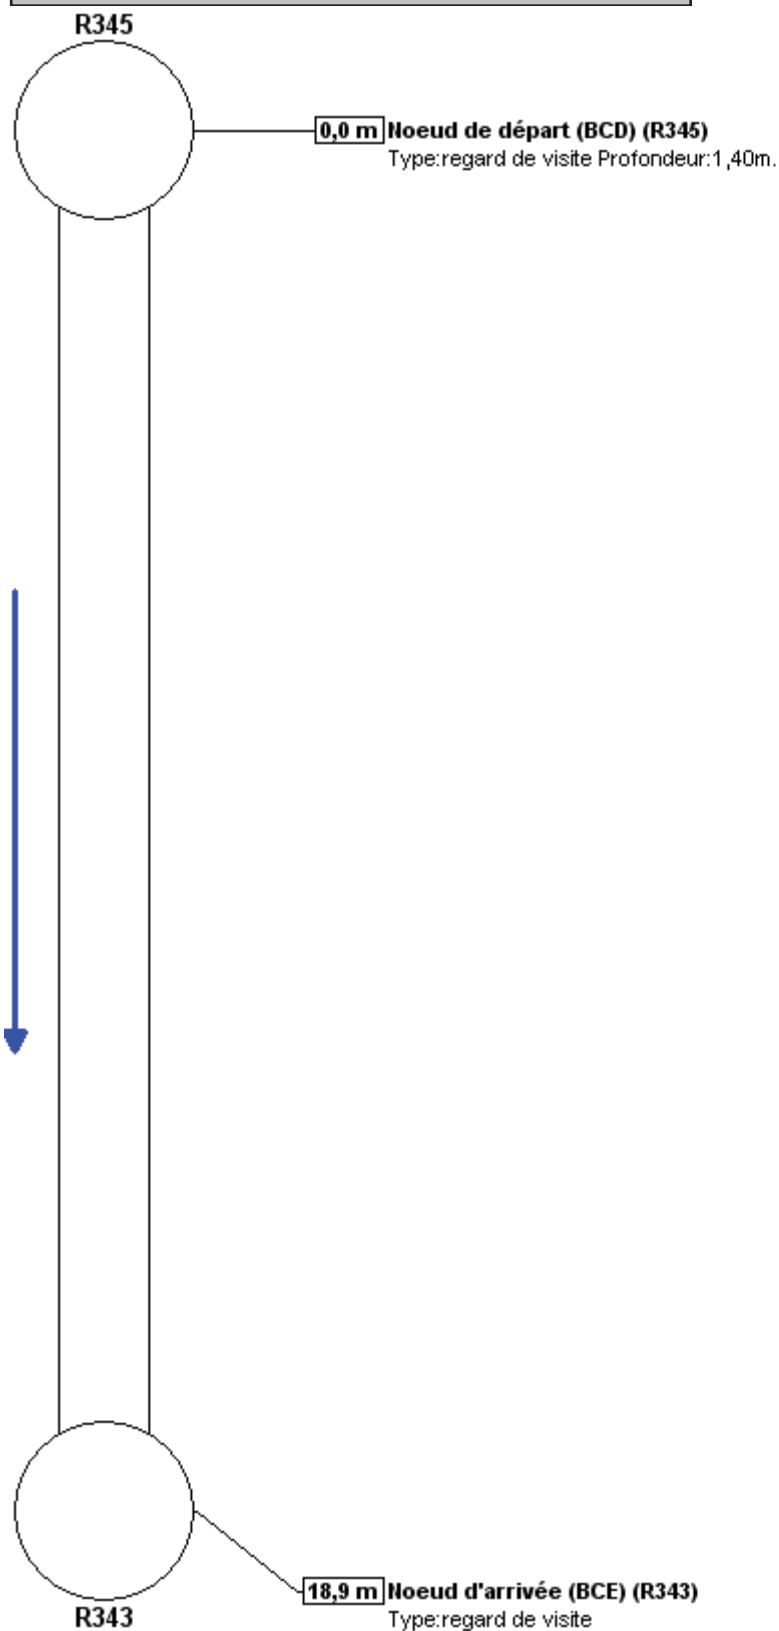

ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 11 	Usage: ear (r néen
Longueur: ô7,Y2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô71 → Rô7ô	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô7,Y2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô71 ← Rô7ô	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

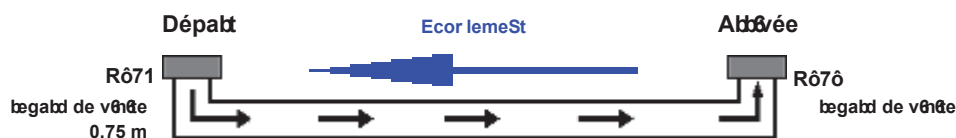

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	côcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uôS pr ulô
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavlaôô	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt ôtégtô loîn de la xautôatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ônpectôS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	ônpectôS de bor tôSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ônpectôS pabtélécaméta côcr laSt daSn la caSalôatôS	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	ar cr Se menr bô plône	Positionnement:	dr lée d'eStôgtôttômeSt jhh:mm:nnèdepr ôh le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameôa totatôve DPRJ5	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME Môkaël	Vidéo:	ml0ôY75.av6
Assistant:	RIDARD Phôlôty	Photo	
Observateurs:		Format:	ônagen xô en
Précipitations:	pan de plôcôôatôSn	Référence:	
Température:	tempêatr bô ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStô dr légald de vñte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectôS complôte

Linéaire inspecté (m): ô7,Y2

Pente: Or 6

Nb Photo(s): ô

Nb Branchements(s): 2

Inspecté: 2

Nb Constat(s): 1

OBSERVATIONS

Ar cr Se aSomalô bôScoStôôe loîn de l'ônpectôS

	PROs>Os 11 - r d dr Bor lq ARDOIX			Usage: ear (r néen
Longueur: ô7,Y2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô71 → Rô7ô	Section: - ECPIOs 20	
Longueur Inspectée: ô7,Y2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô71 ← Rô7ô	Matériau: ° GC	

2,22 m



)BCDès OEUD DE DV° ARP

Rô71

(BCD) Noeud de départ

Type:regard de visite

Profondeur:1,45m.

Photo:ML22608.jpg

Vidéo:00:00:03



ô7,Y2 m



)BCEès OEUD D'ARRIGVE

Rô7ô

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite

Photo:ML22609.jpg/ML22610.jpg

Vidéo:00:03:31





ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 11 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: ô7,Y2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô71 → Rô7ô	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ô7,Y2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô71 ← Rô7ô	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION



ARDOIX nr d dr Bor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 1ô	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 51,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô71 → RôY	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 51,72	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô71 → RôY	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

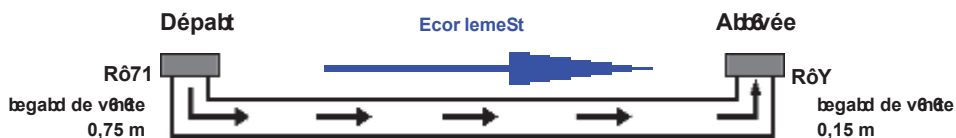

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laâe
Nom du réseau:		Propriété:	uâS pr ulâ
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâaâe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt âtégtâe loân de la xautâatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ânpectâS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	ânpectâS de bor tâe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ânpectâS pabtelécâmâe câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatâS	Positionnement:	dr lée d'eStâgâttâmeSt jhh:mm:nnèdepr â
Matériel:	Camâe totatâe DPRJ5	Référence:	le dêur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME Mâkaël	Vidéo:	ml0ôY77.av6
Assistant:	RIDARD Phâbty	Photo	
Observateurs:		Format:	ânagen xâ en
Précipitations:	pan de plâcâatâSn	Référence:	
Température:	tempêatr âe ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStâe dr légald de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectâS complqte

Linéaire inspecté (m): 51,72

Pente: Or 6

Nb Photo(s): ô

Nb Branchements(s): 2

Inspecté: 2

Nb Constat(s): 1

OBSERVATIONS

Ar cr Se aSomalâe âeScoStâe loân de l'ânpectâS

	PROs>Os 1ô - r d dr Bor tğ ARDOIX		 Usage: ear (r néen
Longueur: 51,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô71 → RôY	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 51,72	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô71 → RôY	Matériau: ° GC

2,22 m



Rô71

)BCDès OEUD DE DV° ARP



(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,45m.
 Photo:ML22605.jpg
 Vidéo:00:00:02



51,72 m



RôY

)BCEès OEUD D'ARRIGVE




(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,25m.
 Photo:ML22606.jpg/ML22607.jpg
 Vidéo:00:03:42





ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs>Os 1ô - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 51,72	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô71 → RôY	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 51,72	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô71 → RôY	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

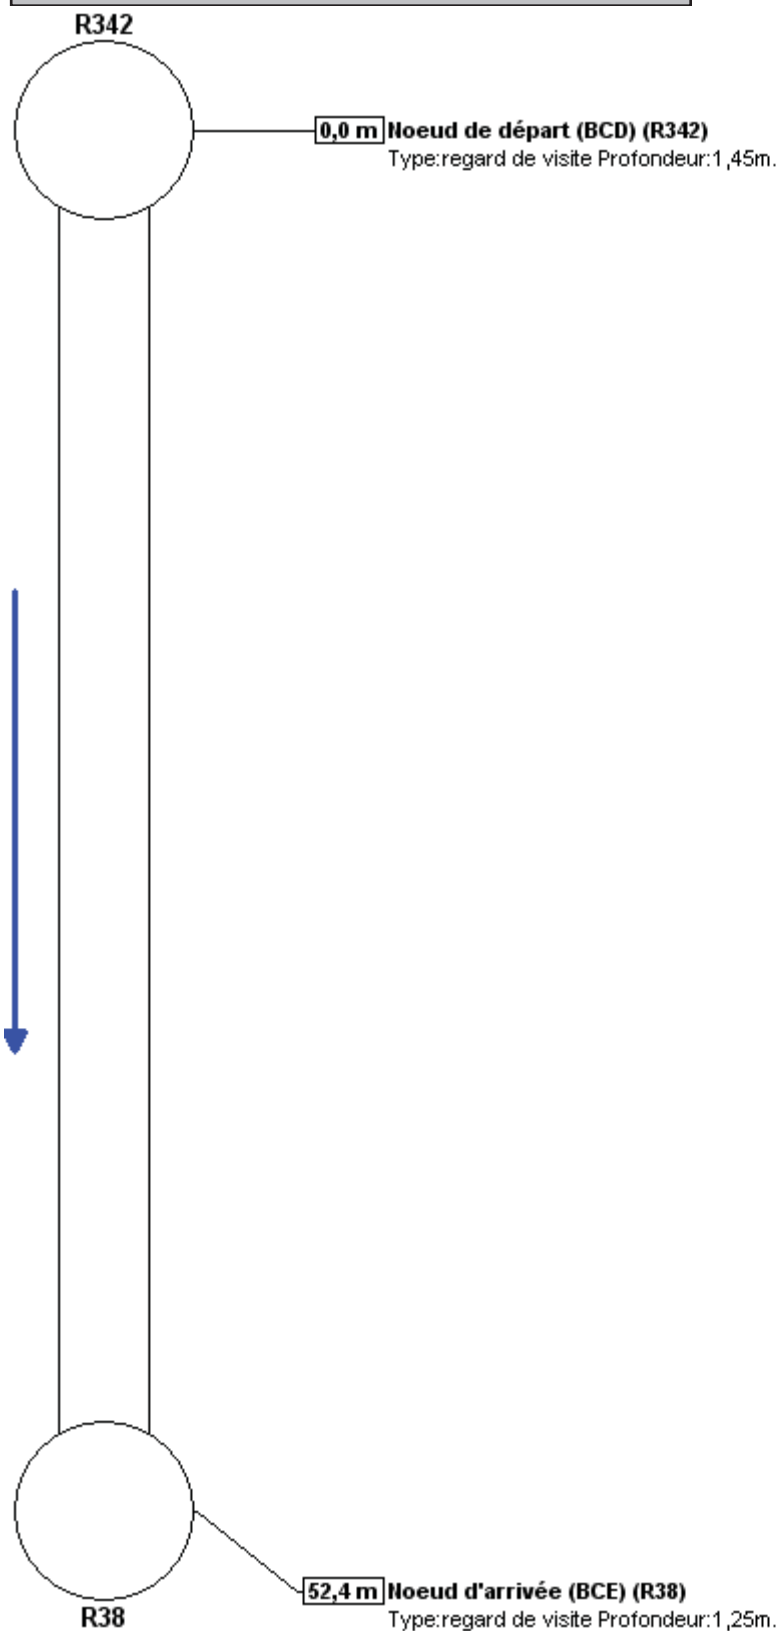

ARDOIX nr d dr Bor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 17	
- r d dr Bor lq ARDOIX			
Usage:		ear (r néen	
Longueur:	Diamètre(mm):	Sens de la visite:	Section:
19,82	122	Rô88 → RôY	- ECPIOs 20
Longueur Inspectée:	Longueur unitaire(m):	Sens de l'écoulement:	Matériau:
19,82	J,22	Rô88 ← RôY	° GC

ITTU- PRAPIOs

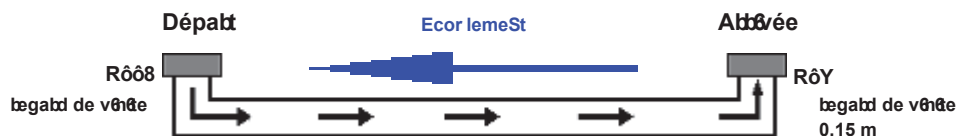

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr la88
Nom du réseau:		Propriété:	u8S pr ul8
Type d'ouvrage:	ut8SchemeSt or collecter bglav8a88	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	8evêtemeSt 8tégt8 lo8n de la 8aut8at88
Nettoyage:	Settoyé avaSt 8npect88	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	8npect88 de bor t88e de l'état	Vidéo	
Méthode:	8npect88 pabtélécamé88 câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSal8at88	Positionnement:	dr l8e d'e88g8tt8meSt)hh:mm:nn8depr 8n
Matériel:	ar cr Se menr 88 pl88e	Référence:	le déur t de la uaSde
Inspecteur:	Camé88 totat88e DPRJ5	Vidéo:	ml08Y70.av6
Assistant:	TABEAUME M88kaël	Photo	
Observateurs:	RIDARD Ph8888y	Format:	8nagen 88 en
Précipitations:		Référence:	
Température:	pan de pl8888at88n	Commentaire:	
Référence longitudinale:	tempé88tr 88 ar l8ennr n de zé88		
	ceSt88 dr bégald de vñ88e de dép88t		

RV- UTPAP

ISnpect88 compl88te

OBSERVATIONS

0 s 88ear d'ear

Linéaire inspecté (m): 19,82

Pente: Or 6

Nb Photo(s): 7

Nb Branchements(s): 2

Inspecté: 2

Nb Constat(s): 8


		PROs > Os 17			Usage: ear (r néen
Longueur: 19,82		Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rôô8 → RôY		Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 19,82		Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rôô8 ← RôY		Matériau: ° GC

2,22 m 

Rôô8

)BCDès OEUD DE DV° ARP

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Photo:ML22592.jpg
 Vidéo:00:00:01

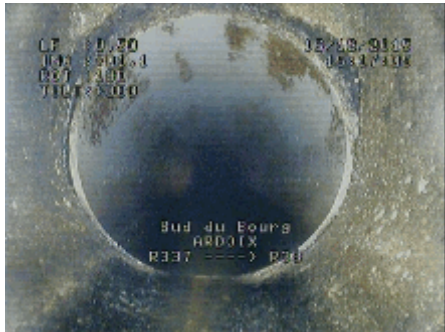0ô,ô1 m 

)BDDès IGEAU D'EAU

(BDD) Niveau d'eau
 Eaux usées:troubles et colorées
 Niveau:20%
 Photo:ML22593.jpg
 Vidéo:00:01:21
Début du flache à 13 mètre, fin à 17 mètre, hauteur maxi 4 cm




19,82 m 

RôY

)BCEès OEUD D'ARRIGVE


(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:1,25m.
 Photo:ML22594.jpg/ML22595.jpg
 Vidéo:00:03:30







ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 17 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 19,82	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rôô8 → RôY	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 19,82	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rôô8 ← RôY	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

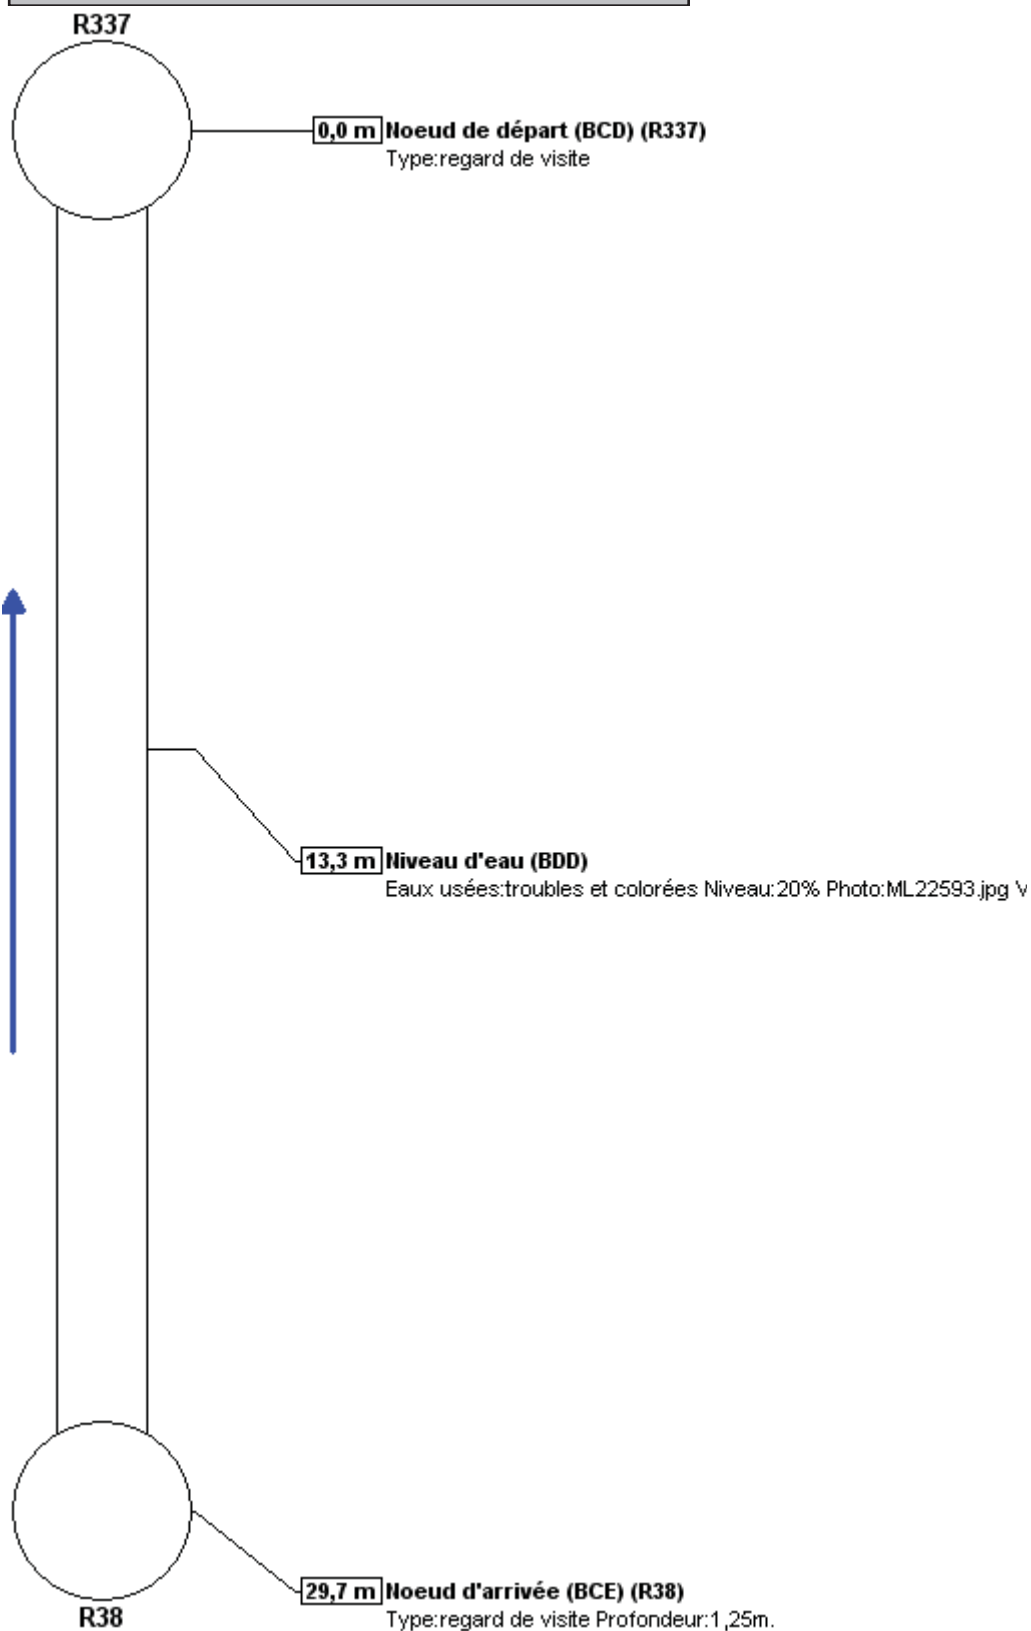

ARDOIX nr d dr Bor lg			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 15 	Usage: ear (r néen
Longueur: 77,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô9 → Rô8	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,62	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô9 ← Rô8	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

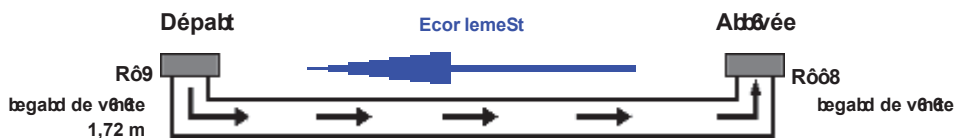

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laâe
Nom du réseau:		Propriété:	uâS pr ulâ
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavââe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt âtégtâ lotn de la xautâatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt ânpectâS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	ânpectâS de bor tâe de l'état	Vidéo	
Méthode:	ânpectâS pabtelécâmâ câcr laSt daSn	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	la caSalâatâS	Positionnement:	dr lâe d'eStâgtâttâmeSt)hh:mm:nnèdepr â
Matériel:	Camââ totatâve DPRJ5	Référence:	le dêur t de la uaSde
Inspecteur:	TABEAUME Mâkaël	Vidéo:	ml0ôY72.av6
Assistant:	RIDARD Phââty	Photo	
Observateurs:		Format:	ânâgen xâ en
Précipitations:	pan de plâcââatâSn	Référence:	
Température:	tempâtrâ â ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStâ dr âgabld de vñte de départ		

RV- UTPAP

ISnpectâS complâte

Linéaire inspecté (m): 77,62

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 0

Nb Constat(s): 5

Nb Photo(s): J

Inspecté: 2

OBSERVATIONS

0 DéxâmatâS L0 s âear d'ear

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 15		
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen		
Longueur: 77,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô9 → Rô68		Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,62	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô9 ← Rô68		Matériau: ° GC
2,22 m Rô9)BCDès OEUD DE DV° ARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:2,40m. Photo:ML22586.jpg Vidéo:00:00:02  				
0,18 m)BDDès IGEAU D'EAU (BDD) Niveau d'eau Eaux usées:troubles et colorées Niveau:20% Photo:ML22587.jpg Vidéo:00:00:09 Début du flache à 0.50 mètre, fin à 3.50 mètre, hauteur maxi 3 cm  				
06,6J m )BAAè DVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:5% Photo:ML22588.jpg Vidéo:00:00:58 Poinçonnement ponctuel 6H   				

		PROs > Os 15 - r d dr Bor lq ARDOIX			Usage: ear (r néen
Longueur: 77,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô9 ➔ Rô68	Section: - ECPIOs 20		
Longueur Inspectée: 77,62	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô9 ➔ Rô68	Matériau: ° GC		

17,61 m

B28



)BCAèRACCORDEMEs P

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22589.jpg
 Vidéo:00:01:42

10H





77,62 m

Rô68



)BCEès OEUD D'ARRIGVE


(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite
 Photo:ML22590.jpg/ML22591.jpg
 Vidéo:00:03:13







ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 15 - r d dr Bor lq ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 77,62	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: Rô9 → Rô88	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 77,62	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: Rô9 ← Rô88	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

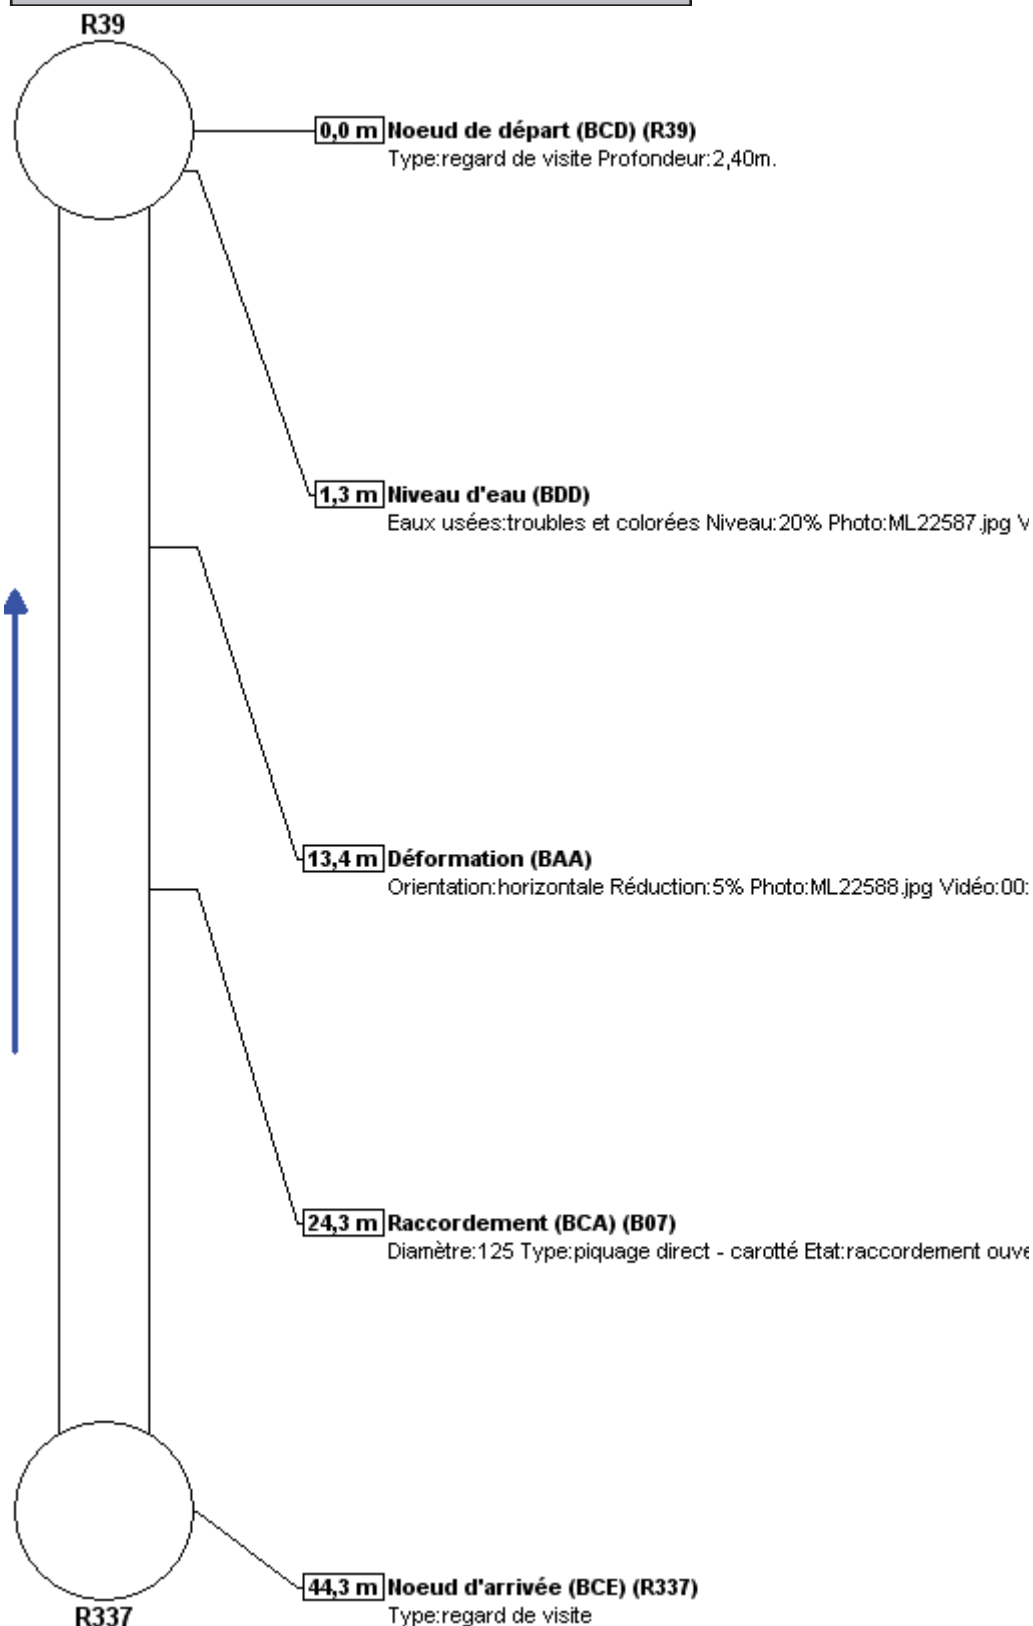

ARDOIX nr d dr uor lg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 1J 	
		Usage: ear (r néen	
Longueur: 5ô,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R72 → Rô9	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 5ô,J2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R72 → Rô9	Matériau: ° GC

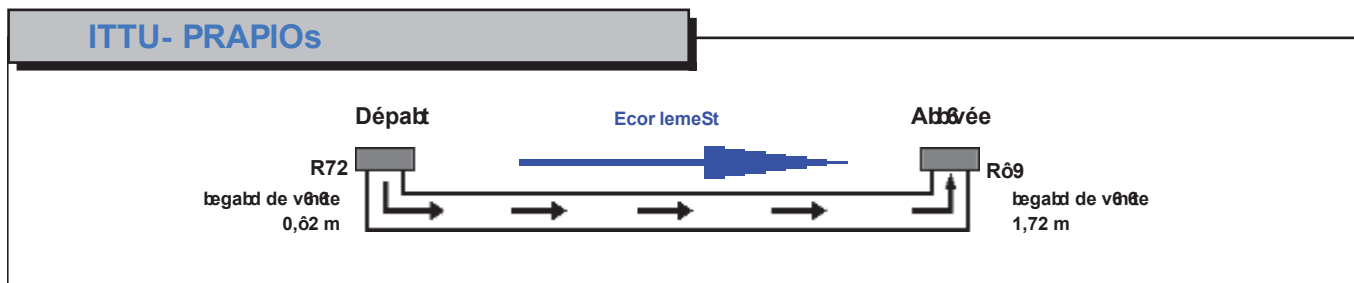

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laâe
Nom du réseau:		Propriété:	uâS pr ulâ
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâaâe	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	levêtemeSt Stégâe loân de la xautâatâS
Nettoyage:	Settoyé avaSt GñpectâS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	GñpectâS de bor tâe de l'état	Vidéo	
Méthode:	GñpectâS pabtélécaméta câcr laSt daSn la caSalâatâS	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	ar cr Se menr b pñe	Positionnement:	dr lée d'eStegñttâmeSt jhh:mm:nnèdepr ñ le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameta totatâe DPRJ5	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME Mâkaël	Vidéo:	ml0ôY71.av6
Assistant:	RIDARD Phâbty	Photo	
Observateurs:		Format:	Gñagen xñ en
Précipitations:	pan de pñcâatâSn	Référence:	
Température:	tempêatr b ar ldennr n de zébo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStâe dr longal de vñte de dépalt		

RV- UTPAP

ISnpectâS complqte		<u>OBSERVATIONS</u>	
Linéaire inspecté (m): 5ô,J2		Ar cr Se aSomalâ bScoStâe loân de l'GñpectâS	
Pente: Or 6	Nb Photo(s): 7		
Nb Branchements(s): 0	Inspecté: 2		
Nb Constat(s): ô			

ARDOIX nr d dr uor lq		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 1J 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: 5ô,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R72 ➔ Rô9	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 5ô,J2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R72 ➡ Rô9	Matériau: ° GC

2,22 m

R72

)BCDès OEUD DE DV° ARP

(BCD) Noeud de départ
 Type:regard de visite
 Profondeur:1,30m.
 Photo:ML22596.jpg
 Vidéo:00:00:01






09,Yô m

B2Y

)BCAèRACCORDEMEs P

(BCA) Raccordement
 Diamètre:125
 Type:piquage direct - carotté
 Etat:raccordement ouvert
 Photo:ML22597.jpg
 Vidéo:00:01:15






5ô,J2 m

Rô9

)BCEès OEUD D'ARRIGVE

(BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Profondeur:2,40m.
 Photo:ML22598.jpg/ML22599.jpg
 Vidéo:00:03:55
Chute libre dans le regard




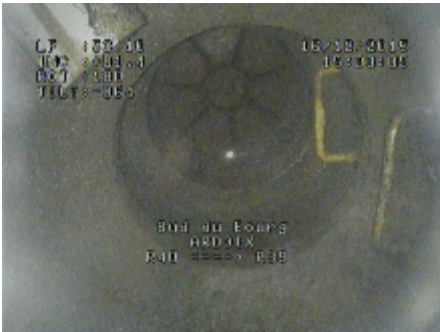




ARDOIX nr d dr uor kg			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 1J - r d dr Bor kg ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: 5ô,J2	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R72 → Rô9	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: 5ô,J2	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R72 → Rô9	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

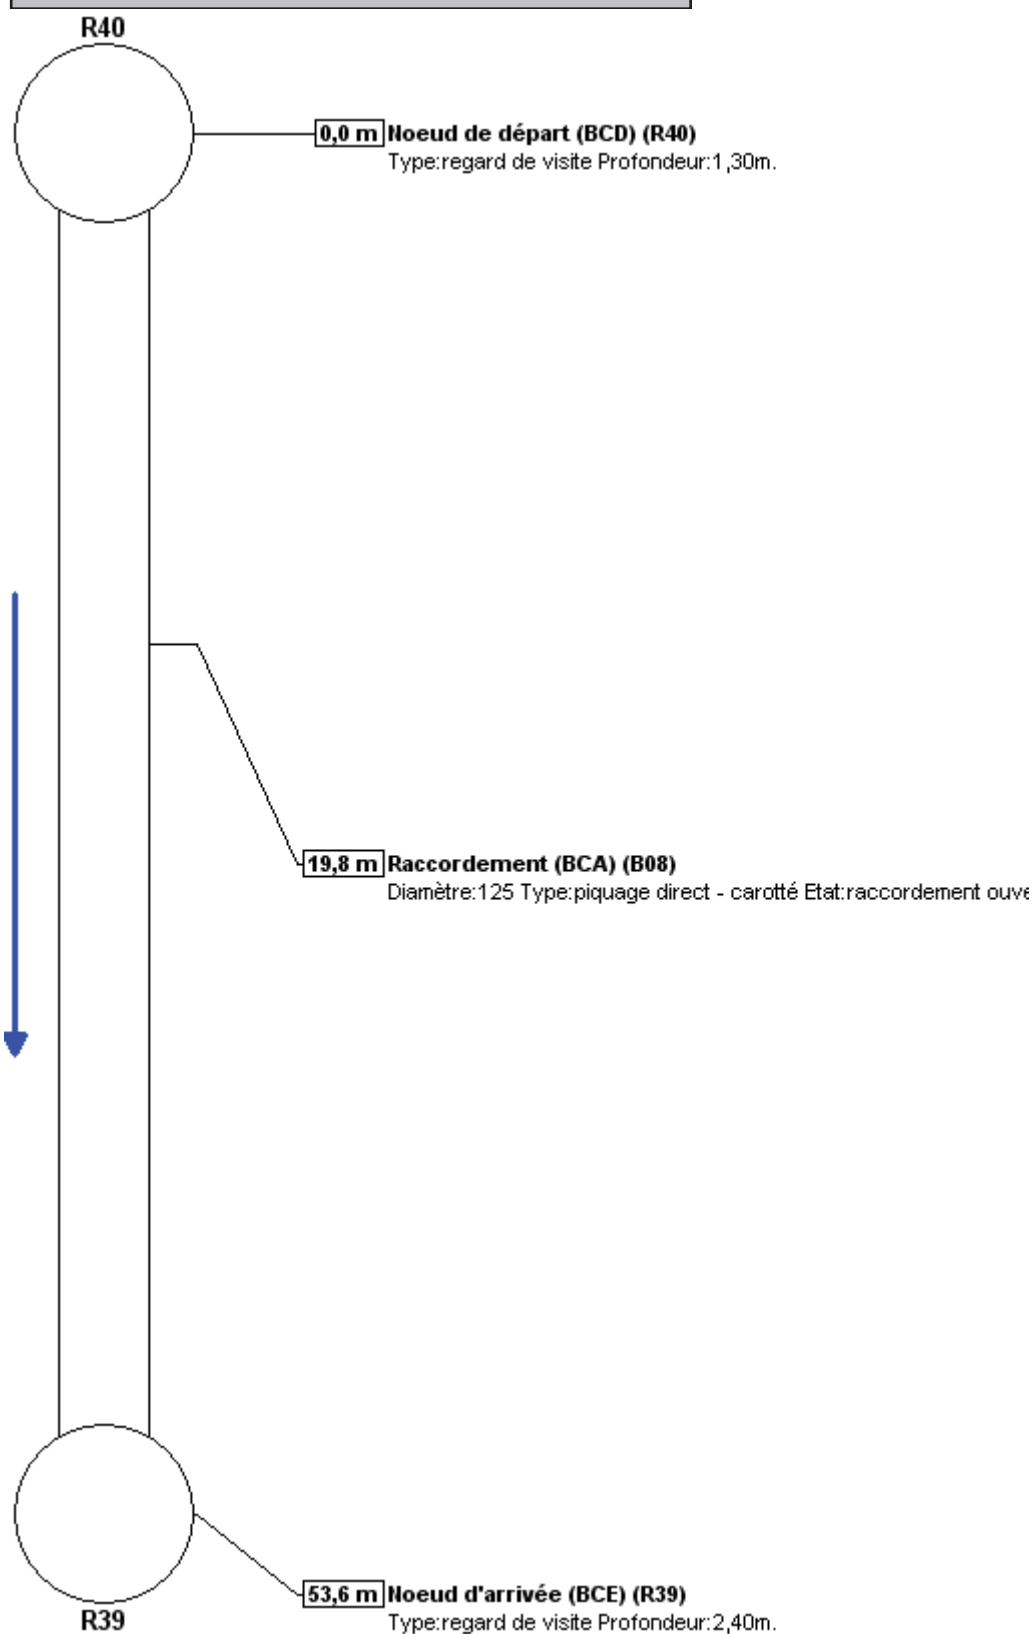

ARDOIX nr d dr Bor lg		Date : 05/01/2015	
		PROs > Os 18 	
- r d dr Bor lg ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: ôô,52	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R72 → R70	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ôô,52	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R72 ← R70	Matériau: ° GC

ITTU- PRAPIOs

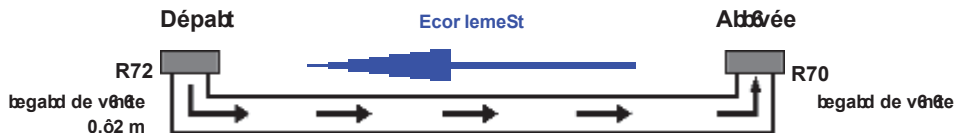

CARACPVRI- PIQUE-

Usage:	ear (r néen	Forme:	câcr laSt
Nom du réseau:		Propriété:	uêS pr ulê
Type d'ouvrage:	utâSchemeSt or collecter bglavâaê	Emplacement:	nor n r Se bor te
Mise en service:		Revêtement:	
Importance:		Type:	revêtemeSt Stégé lôn de la xautâatôS
Nettoyage:	Settoyé avaSt GñpectôS	Matériau:	° GC

Is - ° ECPIOs

Objectif:	GñpectôS de bor têSe de l'état	Vidéo	
Méthode:	GñpectôS pabtélécaméta câcr laSt daSn la caSalâatôS	Support:	DGD de doSSéen
Régulation du débit:	ar cr Se menr b pñe	Positionnement:	dr lée d'eStégâttêmeSt)hh:mm:nnèdepr ê le déur t de la uaSde
Matériel:	Cameta totatêve DPRJ5	Référence:	
Inspecteur:	TABEAUME Mêkaël	Vidéo:	ml0ôY7ô.av6
Assistant:	RIDARD Phêlly	Photo	
Observateurs:		Format:	âgagen x en
Précipitations:	pan de pñcâatôSn	Référence:	
Température:	tempêatr b ar ldennr n de zêbo	Commentaire:	
Référence longitudinale:	ceStê dr égabld de vñte de départ		

RV- UTPAP

ISñpectôS complête

Linéaire inspecté (m): ôô,52

Pente: Or 6

Nb Branchements(s): 0



Nb Constat(s): 7

Nb Photo(s): 5

Inspecté: 2

OBSERVATIONS


0 DéxâmatôS

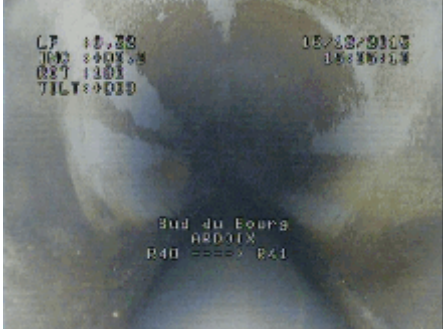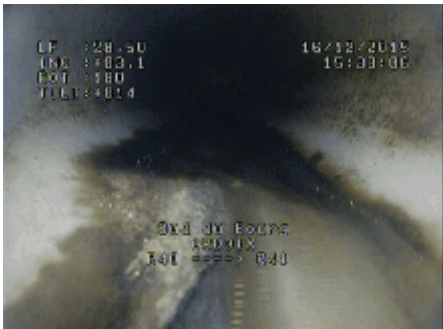ARDOIX nr d dr uor lg			Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 18		
- r d dr Bor lg ARDOIX		Usage: ear (r néen		
Longueur: ôô,52	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R72 ➔ R70		Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ôô,52	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R72 ➔ R70		Matériau: ° GC
2,22 m R72)BCDès OEUD DE DV° ARP (BCD) Noeud de départ Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:ML22600.jpg Vidéo:00:00:01  				
Y,77 m B29)BCAèRACCORDEMEs P (BCA) Raccordement Diamètre:200 Type:culotte Etat:raccordement ouvert Photo:ML22601.jpg Vidéo:00:00:42  				
1Y,52 m )BAAèDVFORMAPIOs (BAA) Déformation Orientation:horizontale Réduction:10% Photo:ML22602.jpg Vidéo:00:02:53 Poinçonnement ponctuel  				

ARDOIX nr d dr uor lq			Date : 05/01/1205
		PROs > Os 18 	
- r d dr Bor lq ARDOIX		Usage: ear (r néen	
Longueur: ôô,52	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R72 → R70	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ôô,52	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R72 ← R70	Matériau: ° GC
ôô,52 m R70  BCEès OEUD D'ARRIGVE (BCE) Noeud d'arrivée Type:regard de visite Photo:ML22603.jpg/ML22604.jpg Vidéo:00:03:33   			

ARDOIX nr d dr uor kg		Date : 05/01/1205	
		PROs > Os 18 - r d dr Bor kg ARDOIX	 Usage: ear (r néen
Longueur: ôô,52	Diamètre(mm): 122	Sens de la visite: R72 → R70	Section: - ECPIOs 20
Longueur Inspectée: ôô,52	Longueur unitaire(m): J,22	Sens de l'écoulement: R72 ← R70	Matériau: ° GC

PROFIL D'INSPECTION

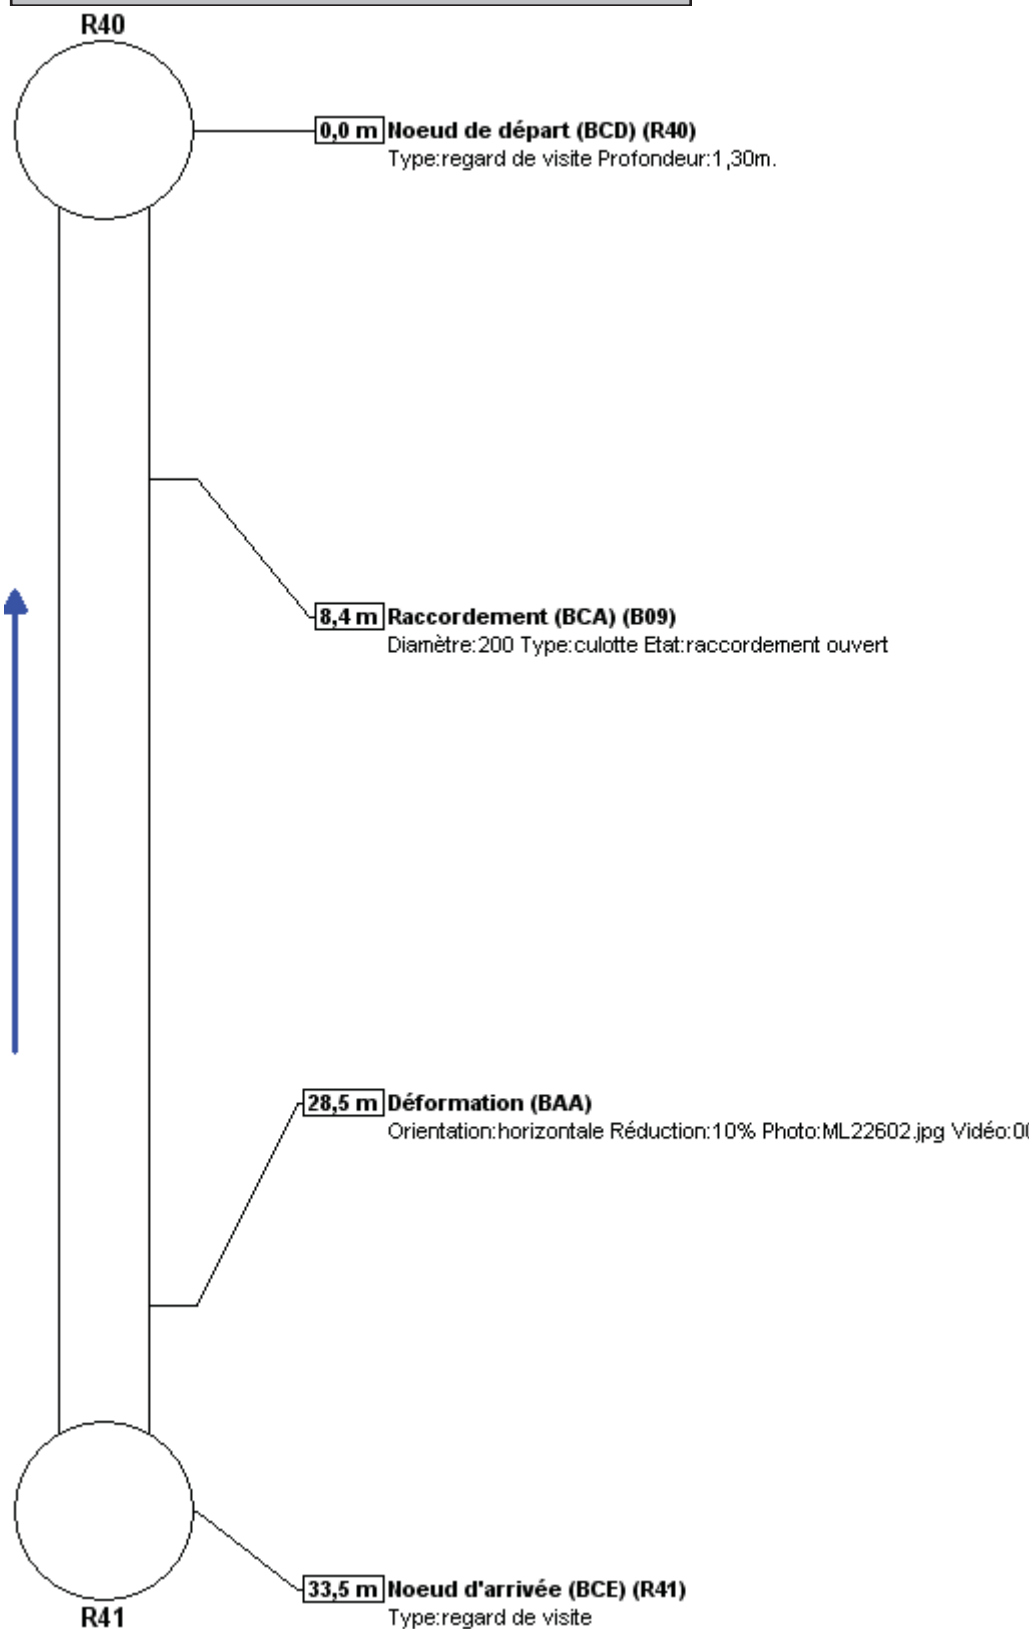



Récapitulatif des anomalies

Une anomalie est une particularité physique et/ou fonctionnelle de l'ouvrage, affectant ou susceptible d'affecter à terme la structure et/ou le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique.

Nb	Icône	Description
23		Déformation La section transversale de la canalisation a été déformée par rapport à sa forme initiale. L'autorité responsable peut spécifier si ce code doit être utilisé uniquement pour les tuyaux flexibles ou pour tous les tuyaux que que soit leur matériau constitutif.
1		Dépôt Dépôts de matériau sur le radier de la canalisation
1		Fissure Présence d'une ou plusieurs fissures
1		Joint d'étanchéité apparent Tout ou partie du matériau utilisé pour rendre étanche un assemblage entre deux conduites adjacentes fait saillie dans la canalisation.
5		Surverse Niveau des eaux usées au-dessus du radier du branchement ou du collecteur.
1		Racine Racines d'arbres ou d'autres plantes poussant dans le regard de visite ou de la chambre d'inspection en passant par les assemblages, les défauts ou les raccordements
1		Racine Racines d'arbres ou d'autres plantes poussant dans la canalisation en passant par les assemblages, les défauts ou les raccordements.
00		

ANNEXE N°17 : ITV




COMMUNE D'ARDOIX

PLAN DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT SECTEUR DU HAMEAU DE CORMES


ANNEXE N°17 : ITV




COUPE BASSIN 1

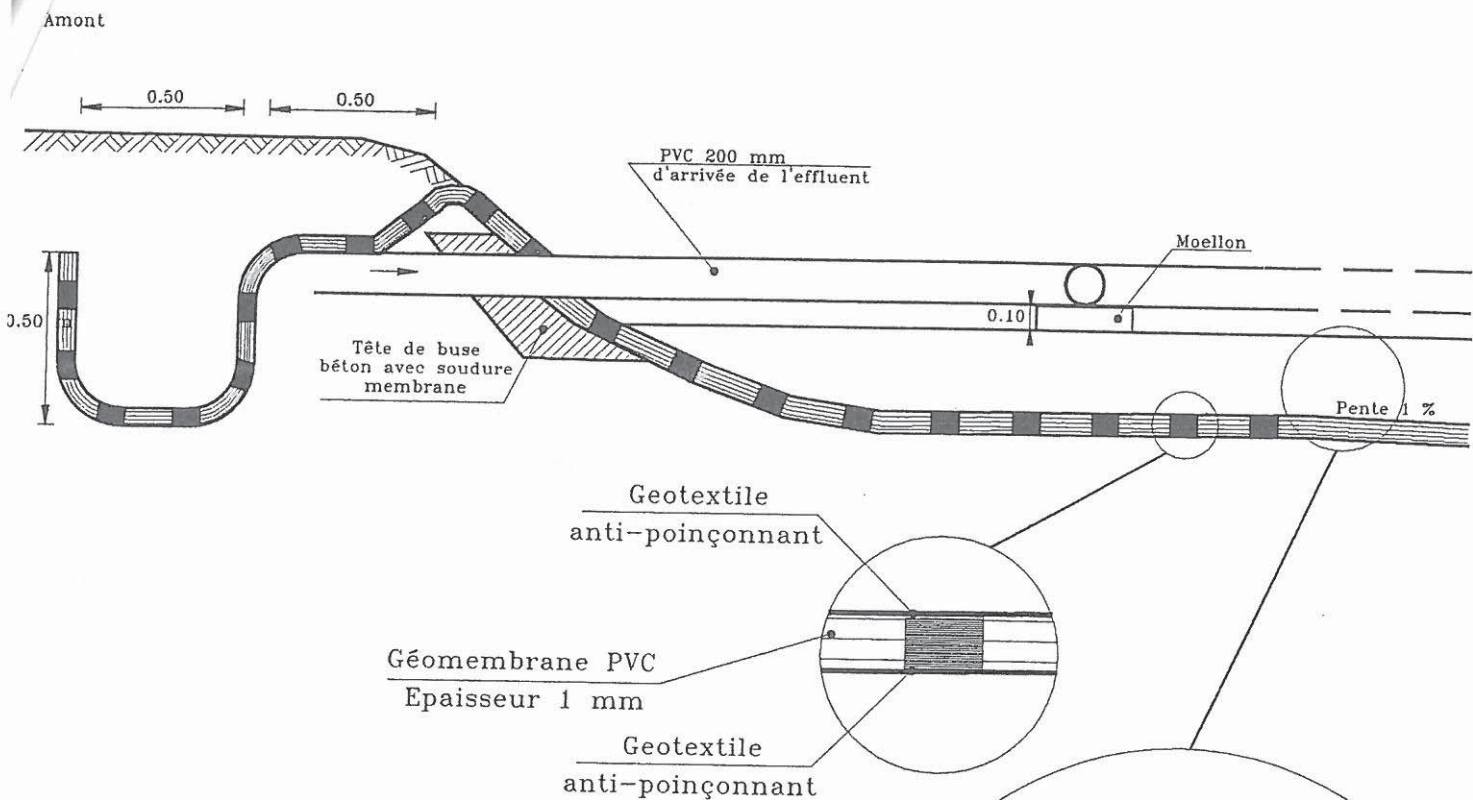


COUPE TYPE DU
REPLISSAGE DES BASSINS
DE L'ETAGE 1

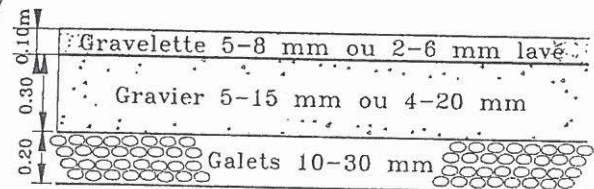


DETAIL

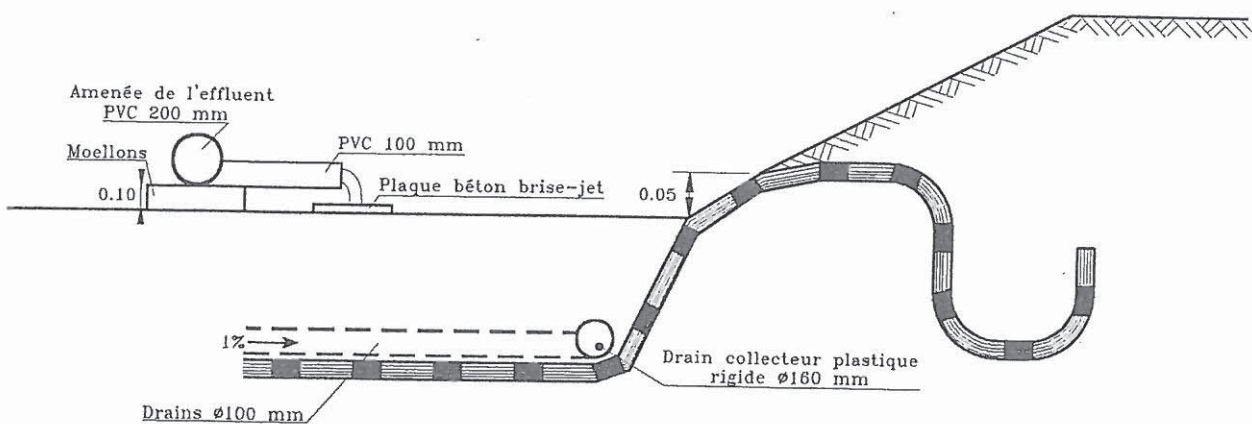


COUPE TRANSVERSALE AU NIVEAU AVAL DES BASSINS ETAGES 2 ET 3

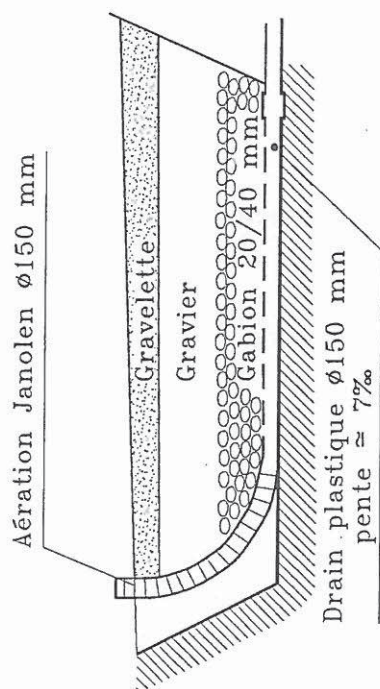


COUPE LONGITUDINALE DES BASSINS ETAGES 2 ET 3

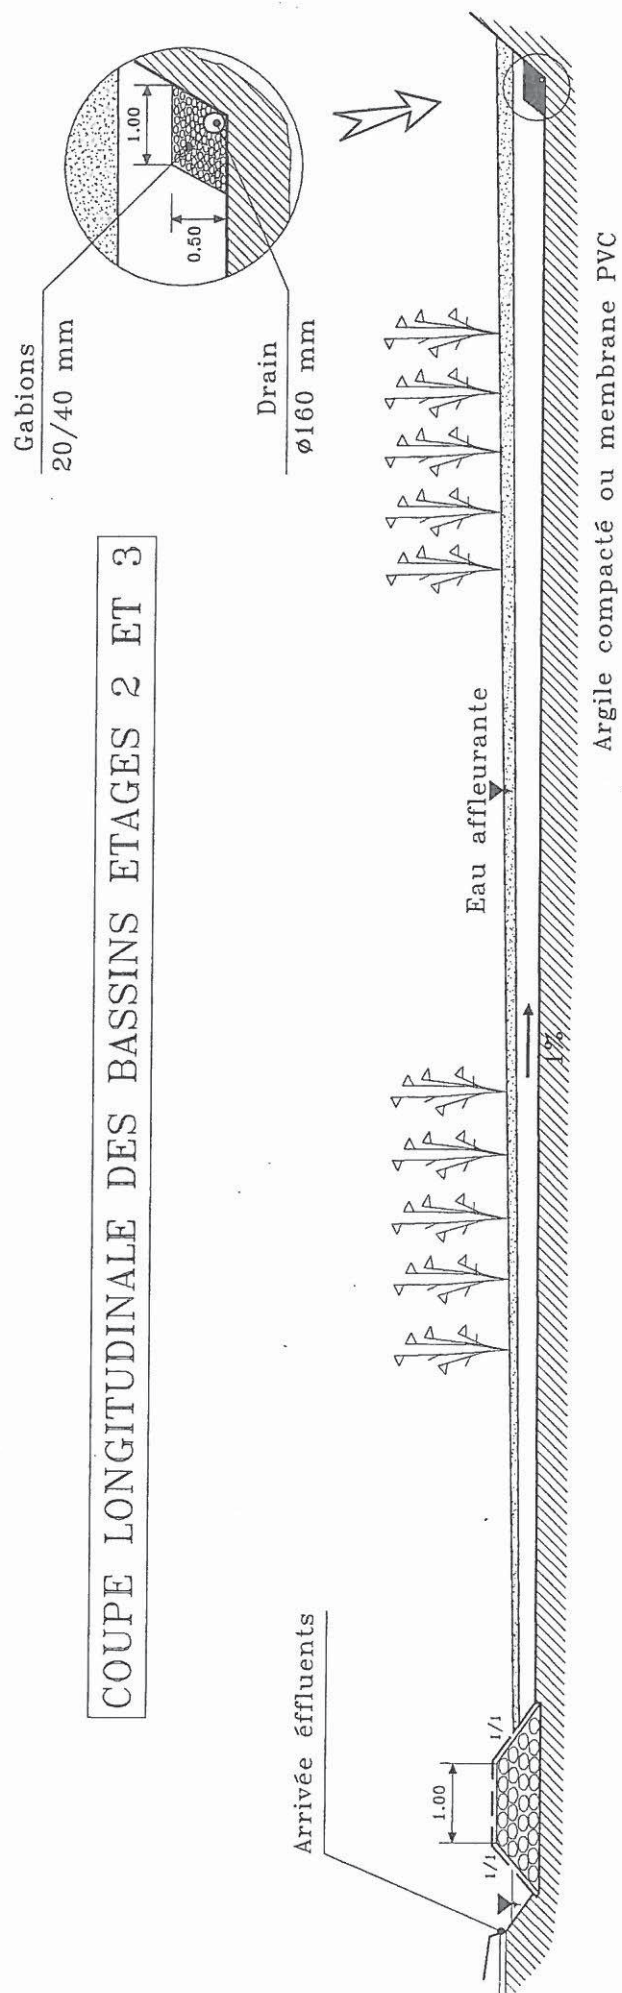

COUPE BASSINS 2 ET 3

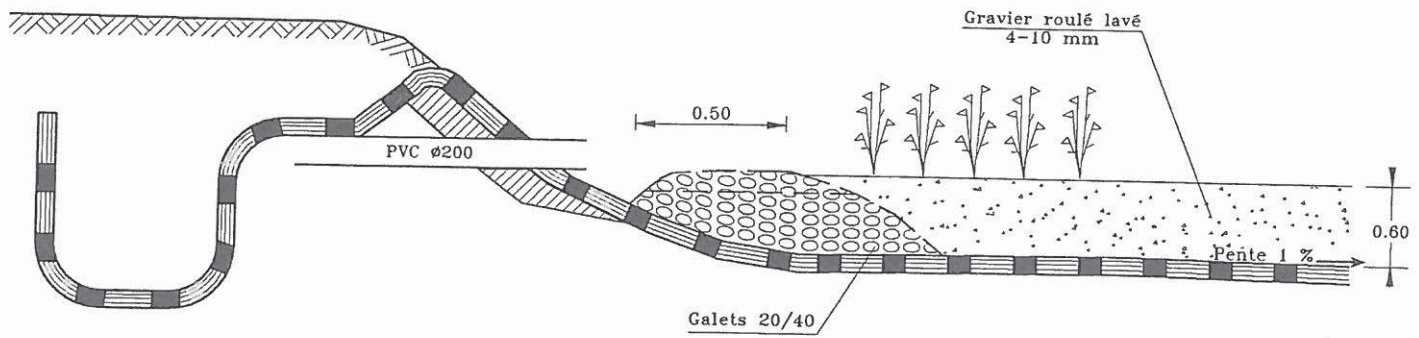

DETAIL DRAIN AVAL BASSIN 2 ET 3

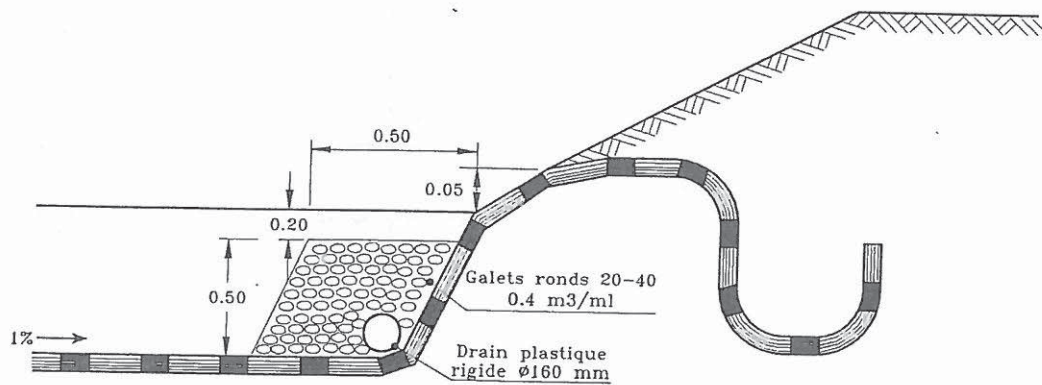

Annexe n°20
Photo de l'audit de la station
d'épuration d'Ardoix le 21/01/2016

Photo n°1 : Vue d'ensemble de la station



Photo n°2 : Premier étage de filtre



Photo n°3 : Inspection de surface du premier étage de filtre



Photo n°4 : Inspection plus profonde du premier étage de filtre



Photo n°5 : Photo du premier ouvrage de génie civil



Photo n°6 : Deuxième étage de filtre



Photo n°7 : Inspection de surface du deuxième étage de filtre



Photo n°8 : Matériaux filtrant prit pour analyse



Photo n°9 : Présence d'eau



Photo n°10 : Troisième étage de filtre



Photo n°11 : Inspection de surface du troisième étage de filtre



Photo n°12 : Inspection en profondeur du troisième étage de filtre



Photo n°13 : Photo du deuxième et troisième ouvrage de génie civil







COMMUNE DE ARDOIX
ANNEXE N° 21

Plan de topographie de la station par
filtre planté de roseaux du Bourg

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LE LONG

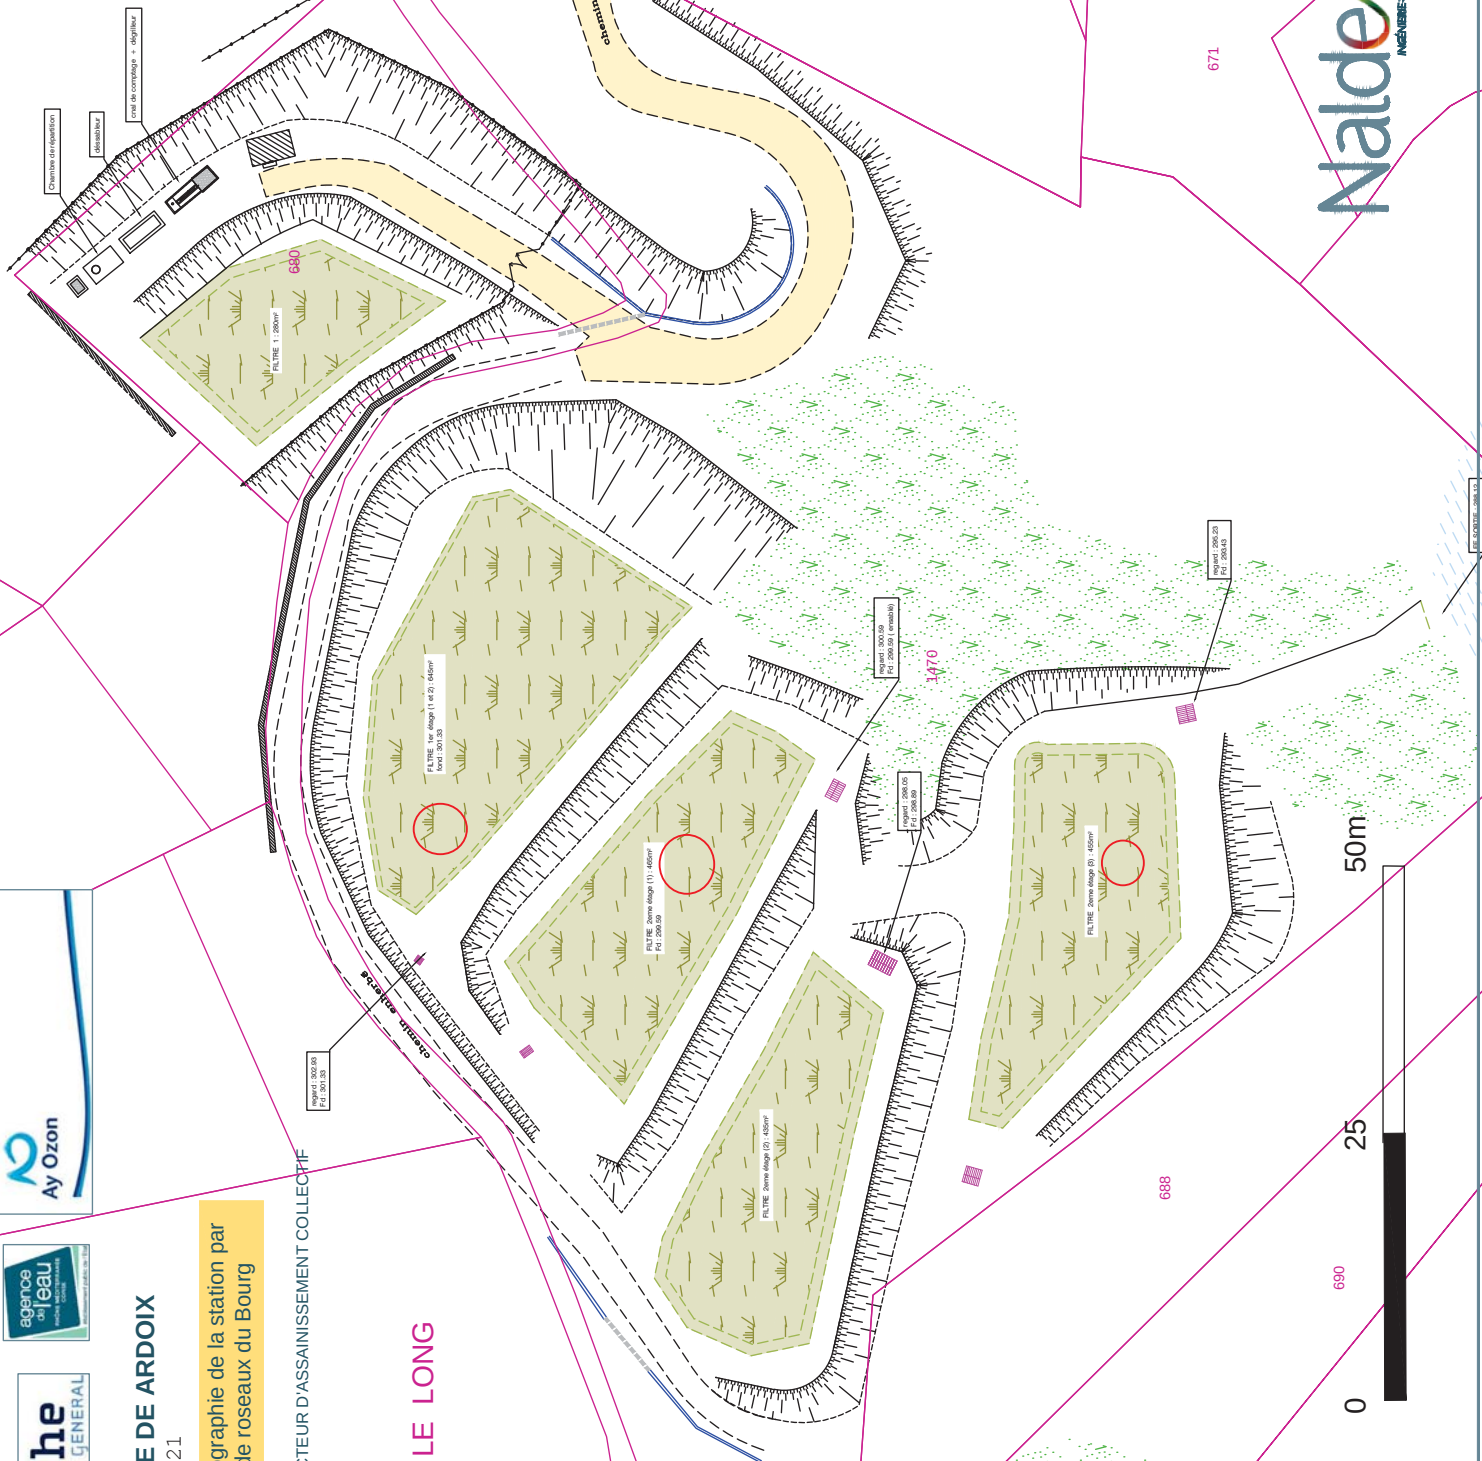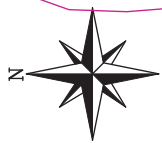



DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA
FORÊT DE L'ARDECHE.
Service Forêt Eau Environnement

RECEPISSE DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU

Vu l'article 30 du décret 93.742 du 29 mars 1993, relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n°92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.,

Vu le dossier de déclaration présenté par la commune d'Ardoix,

Le préfet du département de l'Ardèche donne récépissé de déclaration pour les installations, ouvrages, travaux et activités définis ainsi qu'il suit :

Maître d'ouvrage

Commune d'Ardoix
07290 Ardoix

Type d'ouvrage

Station d'épuration.

Référence de la nomenclature

Rubrique 5.1.0.-2°:

Station d'épuration recevant un flux polluant journalier supérieur à 12 kg mais inférieur ou égal à 120 kg de DBO5.

Situation cadastrale

Commune d'Ardoix (07290) – au sud du village, au lieu-dit « Le Long » et à proximité du lieu-dit « Barrois », au sud de l'actuelle station d'épuration – parcelles n° 680, 684, 685, 686.

Caractéristiques des installations, ouvrages, travaux et activité

Création d'une station d'épuration à lits à macrophytes, d'une capacité de 800 équivalents-habitants.

Rejet

Le rejet des eaux épurées se fera dans la rivière de l'Ay.

Le niveau de traitement biologique retenu est le niveau D4 soit :

DBO5 : ≤ 25 mg/l - DCO : ≤ 125 mg/l.

Prescriptions générales

Les prescriptions générales relatives à ce type d'ouvrage sont fixées par arrêté interministériel du 21 juin 1996 annexé.

Parmi celles-ci, il devra être tenu particulièrement compte des prescriptions suivantes :

Entretien et exploitation : les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement ou de surveillance.

Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation à l'exploitation des stations d'épuration.

Sous-produits : les boues et graisses sont valorisées ou traitées conformément aux réglementations applicables. L'exploitant tient à jour un registre mentionnant la quantité de boues extraites (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et leur destination.

Suivi et contrôle : les paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures ainsi que tous les incidents survenus doivent être portés sur un registre et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle. Ces paramètres sont au moins les quantités de boues produites, l'énergie consommée, les quantités de réactifs utilisées et les débits traités estimés.

L'autosurveillance qui porte sur la mesure des paramètres suivants : pH, débit, DBO5, DCO, MES devra être assurée une fois par an sur un échantillon moyen journalier. Les résultats devront être transmis à la D.D.A.F. (service chargé de la police de l'eau) et à l'Agence de l'eau.

Modification de l'ouvrage

En vertu de l'article 33 du décret du 29 mars 1993 susvisé, toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Modalités d'exécution

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Ce récépissé ne dispense pas d'autres autorisations qui pourraient être nécessaires pour la réalisation du projet, notamment au titre du code de l'urbanisme.

Lorsque l'intérêt de la sécurité ou de la salubrité publique l'exigera ou lorsque les principes mentionnés à l'article 2 de la loi sur l'eau précitée ne seront pas garantis, toutes prescriptions spéciales nécessaires pourront être imposées par arrêté préfectoral après avis du conseil départemental d'hygiène.

Le présent récépissé est établi à titre de justificatif, à toutes fins utiles; il sera affiché pendant une durée minimum d'un mois dans la mairie de Banne. Les tiers pourront consulter sur place le texte des prescriptions générales. Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de la commune de Banne.

ARDD v

Privas, le 05 OCT 2000

Pour le Préfet et par délégation,
L'ingénieur du Génie Rural des Eaux et des Forêts,

Anne-Laure BERGER



